

KLINGELNBERG

TECHNISCHES  
HILFSBUCH

ELFTE AUFLAGE

# KLINGELNBERG TECHNISCHES HILFSBUCH

Herausgegeben

von

Baurat Dipl.-Ing. **Ernst Preger**

Oberursel (Taunus)

und

Dipl.-Ing. **Rudolf Reindl**

Jena

Elfte, überarbeitete Auflage von

**SCHUCHARDT & SCHÜTTE<sup>s</sup>**

**TECHNISCHES HILFSBUCH**

Mit zahlreichen Abbildungen

und Zahlentafeln



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 1942

ISBN 978-3-662-35417-9  
DOI 10.1007/978-3-662-36245-7

ISBN 978-3-662-36245-7 (eBook)

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung  
in fremde Sprachen, vorbehalten.

Copyright 1939, 1940 and 1942 by Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag OHG. in Berlin 1942

Softcover reprint of the hardcover 11th edition 1942

## **Vorwort zur neunten Auflage.**

Nachdem die ersten acht Auflagen des Technischen Hilfsbuches unter dem Namen der Firma Schuchardt & Schütte liefen und zuletzt von Dr.-Ing. e. h. Josef Reindl † selbst herausgegeben waren, erscheint die vorliegende neunte Auflage unter dem Namen der Firma W. Ferd. Klingenberg Söhne, herausgegeben von Ernst Preger und Rudolf Reindl.

Nach wie vor soll das Technische Hilfsbuch den Bedürfnissen der unmittelbaren Praxis in Konstruktionsbüro und Werkstattbetrieb vom Betriebsleiter bis zum Facharbeiter dienen und den auf engstem Raum zusammengefaßten Stoff leichtverständlich ohne weiteres anwendbar darbieten. Zahlreiche Hinweise auf Buch- und Zeitschriften-Schrifttum führt suchende Leser zu ausführlicheren Darstellungen in dem betreffenden Gebiet.

Auszüge aus Normblättern erfolgten mit Zustimmung des Deutschen Normenausschusses, dem hierfür besonders gedankt sei. Für die Normenangaben ist zu beachten, daß jeweils nur die neueste Ausgabe der DIN-Blätter (beziehbar durch den Beuth-Vertrieb GmbH., Berlin SW 68) verbindlich ist.

Oberursel (Taunus) und Berlin, im März 1939.

## **Vorwort zur elften Auflage.**

Die neunte und zehnte Auflage waren in je weniger als einem Jahre abgesetzt. Die vorliegende elfte Auflage wurde in den Abschnitten „Werkstoffe“ und „Mathematik“ von Grund auf völlig neu verfaßt. Die heute wichtigen Anordnungen der Reichsstellen sind weitgehend berücksichtigt, die Mathematik ist den Bedürfnissen des praktisch arbeitenden Ingenieurs besonders angepaßt.

Oberursel (Taunus) und Jena, März 1942.

**Preger. Reindl.**



### Als Verfasser wirkten mit:

- Professor Dr.-Ing. **W. Arndt**, Berlin-Charlottenburg, TH. *Lichttechnik.*
- Dipl.-Ing. **Walter Axhausen**, Berlin-Charlottenburg, TH. *Preß- und Schrumpfsitze.*
- Dr.-Ing. **Kurt Bayer**, Berlin W 50, Zinkberatungsstelle GmbH. *Werkstoffe.*
- Ingenieur **Carl Büttner**, Jena, Carl Zeiss. *Feinstbearbeitung.*
- Oberingenieur **H. Burmeister**, Berlin, AEG-Fabriken-Leitung. *Nichtmetallische Werkstoffe.*
- Dr.-Ing. **Horst von Conrady**, Berlin-Johannisthal, Ambibudd-Preßwerk. *Schweißen.*
- Dr. **Rudolf Debar**, Leipzig, Ingenieurschule der Reichsmessestadt Leipzig. *Chemie, Wärme.*
- Dr. **D'heil**, Berlin, Reichsstelle für Eisen und Stahl. *Metallische Werkstoffe.*
- Ingenieur **J. Dinnebier**, Berlin, Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, Loewe-Fabriken. *Bohren, Senken, Reiben.*
- Dr.-Ing. **Gerhard Ellsner**, Leipzig, Langbein-Pfanhauser-Werke A.-G. *Oberflächenschutz, Hartverchromung.*
- Professor Dr.-Ing. **E. vom Ende**, München, TH. *Riementriebe.*
- Dr.-Ing. **Rudolf Hanel**, Berlin, Reichsstelle für Metalle. *Metallische Werkstoffe.*
- Studiendirektor Dr. **Max Hauptmann**, Leipzig, Ingenieurschule der Reichsmessestadt Leipzig. *Mathematik, Rechenhilfen.*
- Dipl.-Ing. **Paul Herber**, Essen, Fried. Krupp A.-G. *Ketten.*
- Professor Dr. **Paul Hirsch**, Berlin, Gesellschaft für Sterilisation. *Chemie.*
- Dipl.-Ing. **Kurt Jaekel**, Braunschweig, TH. *Zahnräder.*
- Oberingenieur **Hans Jehnigen**, Essen, Ruhrgas A.-G. *Verbrennung.*
- Dipl.-Ing. **H. H. Klein**, Berlin, R. Stock A.-G. *Fräsen, Herstellen von Gewinde.*
- Ingenieur **Walter Krumme**, Remscheid, W. Ferd. Klingelberg Söhne. *Herstellen von Zahnradern.*
- Dr.-Ing. habil. **Ernst Lehr**, Augsburg MAN. *Dauerfestigkeit.*
- Dr.-Ing. **Wolfram Lindner**, Remscheid, W. Ferd. Klingelberg Söhne. *Kegelräder.*
- Dipl.-Ing. **Helmut Lorbeer**, Berlin-Charlottenburg, TH. *Härteprüfung.*

- Oberingenieur **Karl Meis**, Bremen, Fried. Krupp A.-G. *Hartmetalle.*
- Professor Dr.-Ing. **Gustav Niemann**, Braunschweig, TH. *Kupplungen, Zahnräder.*
- Dipl.-Ing. **Fritz Pohl**, Berlin-Charlottenburg, TH. *Messung von Zahnrädern, Schneckengetriebe.*
- Dipl.-Ing. **Kurt Potyka**, Prag. *Schleifen, Schärfen von Kreissägen.*
- Baurat Dipl.-Ing. **Ernst Preger**, Oberursel (Taunus). *Arbeitsvorbereitung, Werkstattvorkalkulation, Stufung von Drehzahlen und Vorschüben, logarithmische Drehzahlbilder, Schraubenfedern.*
- Dr.-Ing. **Kurt Räntsch**, Jena, Carl Zeiss. *Messen von Gewinde.*
- Dr.-Ing. **Alfred Raupp**, Hamburg, Heidenreich & Harbeck. *Schleifen von Gewinde.*
- Dipl.-Ing. **Rudolf Reindl**, Jena, Carl Zeiss. *Festigkeitslehre, Messen, Passungen.*
- Dipl.-Ing. **Walter Reuschle**, Düsseldorf-Oberkassel, Rhenania-Ossag. *Schmiermittel.*
- Oberingenieur **J. Rietveld**, Wetzlar, Röchlingstahl. *Warmbehandlung von Werkzeug- und Baustählen.*
- Dr.-Ing. **H. Roelig**, Leverkusen, I.G. Farben Industrie A.-G. *Natürlicher und synthetischer Gummi.*
- Dipl.-Ing. **Heinrich Sass**, Berlin-Charlottenburg, HWA. *Elektrotechnik.*
- Dr.-Ing. **Artur Schatz**, Berlin-Charlottenburg, TH. *Räumen.*
- Oberingenieur Dipl.-Ing. **L. Schneider**, Berlin, Osram-Gesellschaft. *Lichttechnik.*
- Dr. **Erich Thieler**, Frankfurt a. M., Metall-Gesellschaft A.-G. *Werkstoffe, Oberflächenschutz, Hartverchromung.*
- Dr. **Walter Toeldte**, Berlin Tempelhof, *Farben, Lacke, nichtmetallische Überzüge.*
- Geheimer Regierungsrat Professor Dr.-Ing. e. h. **A. Wallichs**, Aachen, TH. *Drehen.*
- Professor Dipl.-Ing. Dipl.-Kaufmann, Dr. techn. habil. **Walter Weigmann**, Göttingen, Universität. *Industrielle Selbstkostenrechnung.*
- Dr.-Ing. **Erwin Zettler**, Berlin, Reichsstelle für Metalle. *Metallische Werkstoffe.*

# Inhaltsverzeichnis.

<b>Mathematik.</b>		Seite
A. Zahlentafeln . . . . .		1
Potenzen, Wurzeln, natürliche Logarithmen, reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte . . . . .		2
Primzahlen und Faktoren der Zahlen 1 bis 1000 . . . . .		22
Logarithmen . . . . .		27
Mantissen der Briggs'schen Logarithmen . . . . .		28
Kreisfunktionen . . . . .		30
* Bogenlängen, Bogenhöhen, Sehnenlängen, Kreisabschnitte für den Halbmesser 1 . . . . .		34
B. Aus der Algebra . . . . .		36
C. Aus der Trigonometrie . . . . .		39
D. Aus Planimetrie und Stereometrie . . . . .		41
E. Inhalte von Flächen und Körpern . . . . .		43
I. Ebene Gebilde . . . . .		43
II. Räumliche Gebilde . . . . .		45
F. Häufig vorkommende Zahlenwerte . . . . .		50
G. Einige Rechenhilfen . . . . .		51
H. Mathematische Zeichen . . . . .		54

## **Maße und Maßsysteme.**

Das metrische Maßsystem . . . . .	55
A. Allgemeine gesetzliche Bestimmungen . . . . .	55
B. Länge . . . . .	55
C. Masse . . . . .	56
D. Raummaß . . . . .	56
Abkürzungen der metrischen Maße . . . . .	57
Zoll und Millimeter . . . . .	58
Maßeinheiten nach dem absoluten Zentimeter-Gramm-Sekunde- System . . . . .	67
Maße und Gewichte verschiedener Länder . . . . .	68
Einige Bezeichnungen . . . . .	72
Kurzzeichen für Einheiten . . . . .	78
Umrechnung von Pferdestärken in Kilowatt . . . . .	78
Verschiedene Maßeinheiten für die Arbeit (Energie) und ihr gegen- seitiges Verhältnis . . . . .	79
Kraft und Druck . . . . .	80

## **Technische Hilfswissenschaften.**

Aus der Festigkeitslehre . . . . .	82
Dauerfestigkeit. . . . .	94
Aus dem Gebiet der Elektrotechnik . . . . .	105
Lichttechnik . . . . .	116
Wärme . . . . .	123

	Seite
Verbrennung . . . . .	138
Technisch wichtige Stoffe . . . . .	145
Chemische Elemente . . . . .	148
Bestimmung der Wichte . . . . .	149
Wichte . . . . .	150
Gewichte, Maße, Draht- und Blechlochen . . . . .	155

### **Werkstoffe.**

Deutsche Werkstoffe . . . . .	180
A. Metallische Werkstoffe . . . . .	180
I. Eisen und Eisenlegierungen . . . . .	182
II. Schwermetalle . . . . .	192
III. Leichtmetalle . . . . .	200
IV. Edelmetalle . . . . .	218
B. Nichtmetallische Werkstoffe	
I. Kunststoffe . . . . .	219
II. Spritzpressen und Spritzgießen . . . . .	243
C. Deutsche Hartmetalle . . . . .	256

### **Warmbehandlung von Metallen.**

Warmbehandlung von Werkzeugstählen und Baustählen . . . . .	265
Wärmebehandlung von Aluminium und Aluminiumlegierungen . . . . .	280

### **Schutz von Metallen.**

Korrosion und Oberflächenschutz . . . . .	282
Die Hartverchromung . . . . .	295
<b>Schmiermittel</b> . . . . .	297
<b>Härteprüfung</b> . . . . .	304
<b>Die Schleiffunkenprobe</b> . . . . .	315

### **Verbindende und zerteilende Bearbeitung.**

Schweißtechnik . . . . .	317
Maschinenmesser . . . . .	328
Drehen . . . . .	332
Bohren, Senken und Reiben . . . . .	355
Fräsen . . . . .	377
Das Schärfen der Metallkreissägen . . . . .	417
Schleifen . . . . .	418
Feinstbearbeitung . . . . .	432
Räumen . . . . .	439
Herstellen von Gewinde . . . . .	446
A. Herstellen von Innengewinde . . . . .	446
B. Herstellen von Außengewinden. . . . .	452
Das Schleifen von Gewinde . . . . .	467

### **Feinmeßwesen.**

Messen . . . . .	473
A. Grundlagen des Messens . . . . .	473
B. Die Meßmittel (DIN- und ISA-Passungen S. 495) . . . . .	479

	Seite
C. Kegel . . . . .	522
D. Gewindepassungen und Gewindemessen . . . . .	529
E. Gewindetafeln . . . . .	547

### **Maschinenelemente.**

Schrauben . . . . .	586
Vierkante . . . . .	590
Niete . . . . .	591
Keile . . . . .	593
Schraubenfedern . . . . .	595
Riemen und Riementriebe. . . . .	598
Stufenlos regelbare Getriebe . . . . .	622
Wellenkupplungen . . . . .	625
Zahnräder . . . . .	634
A. Grundlagen . . . . .	634
B. Berechnung und Bemessung der Verzahnung von Stirn- und Schraubenrädern . . . . .	643
C. Kegelräder . . . . .	652
D. Messen der Zahnräder . . . . .	669
E. Herstellung von Verzahnungen. . . . .	693
Schneckengetriebe . . . . .	701
Kettengetriebe . . . . .	706

### **Einiges über Werkzeugmaschinen.**

Stufung von Drehzahlen und Vorschüben . . . . .	710
Normungszahlen DIN 323 . . . . .	712
Leerlaufdrehzahlen nach VDW . . . . .	714
Nenn-drehzahlen für Vollast nach ISA . . . . .	716
Logarithmische Drehzahlbilder . . . . .	717

### **Organisatorische Werkstattfragen.**

Arbeitsvorbereitung . . . . .	721
Werkstattvorkalkulation . . . . .	721
Industrielle Selbstkostenrechnung . . . . .	727

### **Verschiedenes.**

Einätzen von Schriften in Metall . . . . .	738
Papierformate . . . . .	739
Atenschutz gegen Staub, Industriegase einschließlich Rauch und Nebel . . . . .	740
Alphabete . . . . .	742
<b>Sachverzeichnis</b> . . . . .	<b>743</b>

# Mathematik.

## A. Zahlentafeln.

Zu der allgemeinen Zahlentafel S. 2 bis 21.

Sind die gesuchten Werte nicht unmittelbar der Tafel zu entnehmen, so können sie mit hinreichender Genauigkeit fast immer durch geradlinige Einschaltung (lineare Interpolation), die mit dem Rechenstabe oder im Kopfe auszuführen ist, gewonnen werden.

**Beispiel 1.** Gesucht  $522,37^2$ . Es ist (S. 12)  $522^2 = 272\,484$ ;  $523^2 = 273\,529$  liegt 1045 Einheiten höher, so daß  $522,37^2 = 272\,484 + 0,37 \cdot 1045 = 272\,484 + 387 = 272\,871$ .

**Beispiel 2.** Gesucht  $\sqrt[3]{687,63}$ . Es ist (S. 15)  $\sqrt[3]{687} = 8,8237$ ;  $\sqrt[3]{688} = 8,8280$  liegt 43 Einheiten der 4. Dezimale höher, so daß  $\sqrt[3]{687,63} = 8,8237 + 0,63 \cdot 0,0043 = 8,8237 + 0,0027 = 8,8264$ .

**Beispiel 3.** Gesucht Durchmesser  $d$  zum Kreisinhalt  $F = 50\,00\text{ cm}^2$ . Die in der Tafel (S. 3) vorhandene nächst niedere Kreisfläche ist  $79^2 \cdot \frac{\pi}{4} = 4901,67$ ; die nächste  $80^2 \cdot \frac{\pi}{4} = 5026,55$  liegt 124,88 Einheiten höher (Tafeldifferenz), während bei uns 5000 nur 98,33 Einheiten (unsere Differenz) höher als 4901,67 liegt, so daß  $d = 79 + \frac{98,33}{124,88} = 79 + 0,79 = 79,79\text{ cm}$ . — Oder genauer:  $F = 500\,000\text{ mm}^2$  liegt (S. 17) zwischen  $797^2 \cdot \frac{\pi}{4} = 498\,892$  und  $798^2 \cdot \frac{\pi}{4} = 500\,145$ . Tafeldifferenz 1253, unsere Differenz 1108, so daß  $d = 797 + \frac{1108}{1253} = 797 + 0,884 = 797,884\text{ mm}$ .

**Beispiel 4.** Gesucht  $\sqrt{45\,67}$  recht genau. Wir schreiben  $\sqrt{45\,67} = \frac{1}{10} \cdot \sqrt{456\,700}$ . In der Quadratspalte (S. 15) finden wir als Nachbarwerte  $675^2 = 45\,5625$  und  $676^2 = 45\,6976$ . Tafeldifferenz 1351, unsere Differenz 1075, so daß  $\sqrt{456\,700} = 675 + \frac{1075}{1351} = 675 + 0,796 = 675,796$  und  $\sqrt{45\,67} = 67,5796$ .

**Beispiel 5.** Gesucht natürl. Logarithmus  $\ln 365,26$ . Es ist (S. 9)  $\ln 365 = 5,89990$  und  $\ln 366 = 5,90263$ , letzterer also um 273 Einheiten der 5. Dezimale höher, so daß  $\ln 365,26 = 5,89990 + 0,26 \cdot 0,00273 = 5,90061$  ist.

Handelt es sich aber um  $\ln 3,6526$ , so rechnen wir (vgl. S. 27)  $\ln 3,6526 = \ln (365,26:100) = \ln 365,26 - \ln 100 = 5,90061 - 4,60517$  (S. 4)  $= 1,29544$ .

Zu Logarithmen vgl. auch S. 27 bis 29.

**Beispiel 6.** Gesucht  $1000:857,32$ . Es ist  $1000:857 = 1,16686$ . Der nächste Wert  $1000:858 = 1,16550$  liegt 136 Einheiten der 5. Dezimale niedriger, so daß  $1000:857,32 = 1,16686 - 0,32 \cdot 0,00136 = 1,16686 - 0,00044 = 1,16642$ .

**Beispiel 7.** Gesucht  $\sqrt[4]{52,13^3}$ . Man findet zunächst (S. 12)  $52,13^3 = 141\,421 + 0,3 \cdot 816 = 141\,665$ . Diese Zahl findet man S. 9 in der Quadratspalte bei 376,4 und hieraus an der gleichen Stelle die Quadratwurzel zu 19,401. Vgl. Beispiel S. 27.

## Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
1	1	1	1,0000	1,0000	0,00000	1000,000	3,142	0,7854	1
2	4	8	1,4142	1,2599	0,69315	500,000	6,283	3,1416	2
3	9	27	1,7321	1,4422	1,09861	333,333	9,425	7,0686	3
4	16	64	2,0000	1,5874	1,38629	250,000	12,566	12,5664	4
5	25	125	2,2361	1,7100	1,60944	200,000	15,708	19,6350	5
6	36	216	2,4495	1,8171	1,79176	166,667	18,850	28,2743	6
7	49	343	2,6458	1,9129	1,94591	142,857	21,991	38,4845	7
8	64	512	2,8284	2,0000	2,07944	125,000	25,133	50,2655	8
9	81	729	3,0000	2,0801	2,19722	111,111	28,274	63,6173	9
10	100	1000	3,1623	2,1544	2,30259	100,000	31,416	78,5398	10
11	121	1331	3,3166	2,2240	2,39790	90,9091	34,558	95,0332	11
12	144	1728	3,4641	2,2894	2,48491	83,3333	37,699	113,097	12
13	169	2197	3,6056	2,3513	2,56495	76,9231	40,841	132,732	13
14	196	2744	3,7417	2,4101	2,63906	71,4286	43,982	153,938	14
15	225	3375	3,8730	2,4662	2,70805	66,6667	47,124	176,715	15
16	256	4096	4,0000	2,5198	2,77259	62,5000	50,265	201,062	16
17	289	4913	4,1231	2,5713	2,83321	58,8235	53,407	226,980	17
18	324	5832	4,2426	2,6207	2,89037	55,5556	56,549	254,469	18
19	361	6859	4,3589	2,6684	2,94444	52,6316	59,690	283,529	19
20	400	8000	4,4721	2,7144	2,99573	50,0000	62,832	314,159	20
21	441	9261	4,5826	2,7589	3,04452	47,6190	65,973	346,361	21
22	484	10648	4,6904	2,8020	3,09104	45,4545	69,115	380,133	22
23	529	12167	4,7958	2,8439	3,13549	43,4783	72,257	415,476	23
24	576	13824	4,8990	2,8845	3,17805	41,6667	75,398	452,389	24
25	625	15625	5,0000	2,9240	3,21888	40,0000	78,540	490,874	25
26	676	17576	5,0990	2,9625	3,25810	38,4615	81,681	530,929	26
27	729	19683	5,1962	3,0000	3,29584	37,0370	84,823	572,555	27
28	784	21952	5,2915	3,0366	3,33220	35,7143	87,965	615,752	28
29	841	24389	5,3852	3,0723	3,36730	34,4828	91,106	660,520	29
30	900	27000	5,4772	3,1072	3,40120	33,3333	94,248	706,858	30
31	961	29791	5,5678	3,1414	3,43399	32,2581	97,389	754,768	31
32	1024	32768	5,6569	3,1748	3,46574	31,2500	100,531	804,248	32
33	1089	35937	5,7446	3,2075	3,49651	30,3030	103,673	855,299	33
34	1156	39304	5,8310	3,2396	3,52636	29,4118	106,814	907,920	34
35	1225	42875	5,9161	3,2711	3,55535	28,5714	109,956	962,113	35
36	1296	46656	6,0000	3,3019	3,58352	27,7778	113,097	1017,88	36
37	1369	50653	6,0828	3,3322	3,61092	27,0270	116,239	1075,21	37
38	1444	54872	6,1644	3,3620	3,63759	26,3158	119,381	1134,11	38
39	1521	59319	6,2450	3,3912	3,66356	25,6410	122,522	1194,59	39
40	1600	64000	6,3246	3,4200	3,68888	25,0000	125,66	1256,64	40
41	1681	68921	6,4031	3,4482	3,71357	24,3902	128,81	1320,25	41
42	1764	74088	6,4807	3,4760	3,73767	23,8095	131,95	1385,44	42
43	1849	79507	6,5574	3,5034	3,76120	23,2558	135,09	1452,20	43
44	1936	85184	6,6332	3,5303	3,78419	22,7273	138,23	1520,53	44
45	2025	91125	6,7082	3,5569	3,80666	22,2222	141,37	1590,43	45
46	2116	97336	6,7823	3,5830	3,82864	21,7391	144,51	1661,90	46
47	2209	103823	6,8557	3,6088	3,85015	21,2766	147,65	1734,94	47
48	2304	110592	6,9282	3,6342	3,87120	20,8333	150,80	1809,56	48
49	2401	117649	7,0000	3,6593	3,89182	20,4082	153,94	1885,74	49

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>50</b>	2500	125000	7,0711	3,6840	3,91202	20,0000	157,08	1963,50	<b>50</b>
51	2601	132651	7,1414	3,7084	3,93183	19,6078	160,22	2042,82	51
52	2704	140608	7,2111	3,7325	3,95124	19,2308	163,36	2123,72	52
53	2809	148877	7,2801	3,7563	3,97029	18,8679	166,50	2206,18	53
54	2916	157464	7,3485	3,7798	3,98898	18,5185	169,65	2290,22	54
55	3025	166375	7,4162	3,8030	4,00733	18,1818	172,79	2375,83	55
56	3136	175616	7,4833	3,8259	4,02535	17,8571	175,93	2463,01	56
57	3249	185193	7,5498	3,8485	4,04305	17,5439	179,07	2551,76	57
58	3364	195112	7,6158	3,8709	4,06044	17,2414	182,21	2642,08	58
59	3481	205379	7,6811	3,8930	4,07754	16,9492	185,35	2733,97	59
<b>60</b>	3600	216000	7,7460	3,9149	4,09434	16,6667	188,50	2827,43	<b>60</b>
61	3721	226981	7,8102	3,9365	4,11087	16,3934	191,64	2922,47	61
62	3844	238328	7,8740	3,9579	4,12713	16,1290	194,78	3019,07	62
63	3969	250047	7,9373	3,9791	4,14313	15,8730	197,92	3117,25	63
64	4096	262144	8,0000	4,0000	4,15888	15,6250	201,06	3216,99	64
65	4225	274625	8,0623	4,0207	4,17439	15,3846	204,20	3318,31	65
66	4356	287496	8,1240	4,0412	4,18965	15,1515	207,35	3421,19	66
67	4489	300763	8,1854	4,0615	4,20469	14,9254	210,49	3525,65	67
68	4624	314432	8,2462	4,0817	4,21951	14,7059	213,63	3631,68	68
69	4761	328509	8,3066	4,1016	4,23411	14,4928	216,77	3739,28	69
<b>70</b>	4900	343000	8,3666	4,1213	4,24850	14,2857	219,91	3848,45	<b>70</b>
71	5041	357911	8,4261	4,1408	4,26268	14,0845	223,05	3959,19	71
72	5184	373248	8,4853	4,1602	4,27667	13,8889	226,19	4071,50	72
73	5329	389017	8,5440	4,1793	4,29046	13,6986	229,34	4185,39	73
74	5476	405224	8,6023	4,1983	4,30407	13,5135	232,48	4300,84	74
75	5625	421875	8,6603	4,2172	4,31749	13,3333	235,62	4417,86	75
76	5776	438976	8,7178	4,2358	4,33073	13,1579	238,76	4536,46	76
77	5929	456533	8,7750	4,2543	4,34381	12,9870	241,90	4656,63	77
78	6084	474552	8,8318	4,2727	4,35671	12,8205	245,04	4778,36	78
79	6241	493039	8,8882	4,2908	4,36945	12,6582	248,19	4901,67	79
<b>80</b>	6400	512000	8,9443	4,3089	4,38203	12,5000	251,33	5026,55	<b>80</b>
81	6561	531441	9,0000	4,3267	4,39445	12,3457	254,47	5153,00	81
82	6724	551368	9,0554	4,3445	4,40672	12,1951	257,61	5281,02	82
83	6889	571787	9,1104	4,3621	4,41884	12,0482	260,75	5410,61	83
84	7056	592704	9,1652	4,3795	4,43082	11,9048	263,89	5541,77	84
85	7225	614125	9,2195	4,3968	4,44265	11,7647	267,04	5674,50	85
86	7396	636056	9,2736	4,4140	4,45435	11,6279	270,18	5808,80	86
87	7569	658503	9,3274	4,4310	4,46591	11,4943	273,32	5944,68	87
88	7744	681472	9,3808	4,4480	4,47734	11,3636	276,46	6082,12	88
89	7921	704969	9,4340	4,4647	4,48864	11,2360	279,60	6221,14	89
<b>90</b>	8100	729000	9,4868	4,4814	4,49981	11,1111	282,74	6361,73	<b>90</b>
91	8281	753571	9,5394	4,4979	4,51086	10,9890	285,88	6503,88	91
92	8464	778688	9,5917	4,5144	4,52179	10,8696	289,03	6647,61	92
93	8649	804357	9,6437	4,5307	4,53260	10,7527	292,17	6792,91	93
94	8836	830584	9,6954	4,5468	4,54329	10,6383	295,31	6939,78	94
95	9025	857375	9,7468	4,5629	4,55388	10,5263	298,45	7088,22	95
96	9216	884736	9,7980	4,5789	4,56435	10,4167	301,59	7238,23	96
97	9409	912673	9,8489	4,5947	4,57471	10,3093	304,73	7389,81	97
98	9604	941192	9,8995	4,6104	4,58497	10,2041	307,88	7542,96	98
99	9801	970299	9,9499	4,6261	4,59512	10,1010	311,02	7697,69	99



# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
100	10000	1000000	10,0000	4,6416	4,60517	10,00000	314,16	7853,98	100
101	10201	1030301	10,0499	4,6570	4,61512	9,90099	317,30	8011,85	101
102	10404	1061208	10,0995	4,6723	4,62497	9,80392	320,44	8171,28	102
103	10609	1092727	10,1489	4,6875	4,63473	9,70874	323,58	8332,29	103
104	10816	1124864	10,1980	4,7027	4,64439	9,61538	326,73	8494,87	104
105	11025	1157625	10,2470	4,7177	4,65396	9,52381	329,87	8659,01	105
106	11236	1191016	10,2956	4,7326	4,66344	9,43396	333,01	8824,73	106
107	11449	1225043	10,3441	4,7475	4,67283	9,34579	336,15	8992,02	107
108	11664	1259712	10,3923	4,7622	4,68213	9,25926	339,29	9160,88	108
109	11881	1295029	10,4403	4,7769	4,69135	9,17431	342,43	9331,32	109
110	12100	1331000	10,4881	4,7914	4,70048	9,09091	345,58	9503,32	110
111	12321	1367631	10,5357	4,8059	4,70953	9,00901	348,72	9676,89	111
112	12544	1404928	10,5830	4,8203	4,71850	8,92857	351,86	9852,03	112
113	12769	1442897	10,6301	4,8346	4,72739	8,84956	355,00	10028,7	113
114	12996	1481544	10,6771	4,8488	4,73620	8,77193	358,14	10207,0	114
115	13225	1520875	10,7238	4,8629	4,74493	8,69565	361,28	10386,9	115
116	13456	1560896	10,7703	4,8770	4,75359	8,62069	364,42	10568,3	116
117	13689	1601613	10,8167	4,8910	4,76217	8,54701	367,57	10751,3	117
118	13924	1643032	10,8628	4,9049	4,77068	8,47458	370,71	10935,9	118
119	14161	1685159	10,9087	4,9187	4,77912	8,40336	373,85	11122,0	119
120	14400	1728000	10,9545	4,9324	4,78749	8,33333	376,99	11309,7	120
121	14641	1771561	11,0000	4,9461	4,79579	8,26446	380,13	11499,0	121
122	14884	1815848	11,0454	4,9597	4,80402	8,19672	383,27	11689,9	122
123	15129	1860867	11,0905	4,9732	4,81218	8,13008	386,42	11882,3	123
124	15376	1906624	11,1355	4,9866	4,82028	8,06452	389,56	12076,3	124
125	15625	1953125	11,1803	5,0000	4,82831	8,00000	392,70	12271,8	125
126	15876	2000376	11,2250	5,0133	4,83628	7,93651	395,84	12469,0	126
127	16129	2048383	11,2694	5,0265	4,84419	7,87402	398,98	12667,7	127
128	16384	2097152	11,3137	5,0397	4,85203	7,81250	402,12	12868,0	128
129	16641	2146689	11,3578	5,0528	4,85981	7,75194	405,27	13069,8	129
130	16900	2197000	11,4018	5,0658	4,86753	7,69231	408,41	13273,2	130
131	17161	2248091	11,4455	5,0788	4,87520	7,63359	411,55	13478,2	131
132	17424	2299968	11,4891	5,0916	4,88280	7,57576	414,69	13684,8	132
133	17689	2352637	11,5326	5,1045	4,89035	7,51880	417,83	13892,9	133
134	17956	2406104	11,5758	5,1172	4,89784	7,46269	420,97	14102,6	134
135	18225	2460375	11,6190	5,1299	4,90527	7,40741	424,12	14313,9	135
136	18496	2515456	11,6619	5,1426	4,91265	7,35294	427,26	14526,7	136
137	18769	2571353	11,7047	5,1551	4,91998	7,29927	430,40	14741,1	137
138	19044	2628072	11,7473	5,1676	4,92725	7,24638	433,54	14957,1	138
139	19321	2685619	11,7898	5,1801	4,93447	7,19424	436,68	15174,7	139
140	19600	2744000	11,8322	5,1925	4,94164	7,14286	439,82	15393,8	140
141	19881	2803221	11,8743	5,2048	4,94876	7,09220	442,96	15614,5	141
142	20164	2863288	11,9164	5,2171	4,95583	7,04225	446,11	15836,8	142
143	20449	2924207	11,9583	5,2293	4,96284	6,99301	449,25	16060,6	143
144	20736	2985984	12,0000	5,2415	4,96981	6,94444	452,39	16286,0	144
145	21025	3048625	12,0416	5,2536	4,97673	6,89655	455,53	16513,0	145
146	21316	3112136	12,0830	5,2656	4,98361	6,84932	458,67	16741,5	146
147	21609	3176523	12,1244	5,2776	4,99043	6,80272	461,81	16971,7	147
148	21904	3241792	12,1655	5,2896	4,99721	6,75676	464,96	17203,4	148
149	22201	3307949	12,2066	5,3015	5,00395	6,71141	468,10	17436,6	149

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
150	22500	3375000	12,2474	5,3133	5,01064	6,66667	471,24	17671,5	150
151	22801	3442951	12,2882	5,3251	5,01728	6,62252	474,38	17907,9	151
152	23104	3511808	12,3288	5,3368	5,02388	6,57895	477,52	18145,8	152
153	23409	3581577	12,3693	5,3485	5,03044	6,53595	480,66	18385,4	153
154	23716	3652264	12,4097	5,3601	5,03695	6,49351	483,81	18626,5	154
155	24025	3723875	12,4499	5,3717	5,04343	6,45161	486,95	18869,2	155
156	24336	3796416	12,4900	5,3832	5,04986	6,41026	490,09	19113,4	156
157	24649	3869893	12,5300	5,3947	5,05625	6,36943	493,23	19359,3	157
158	24964	3944312	12,5698	5,4061	5,06260	6,32911	496,37	19606,7	158
159	25281	4019679	12,6095	5,4175	5,06890	6,28931	499,51	19855,7	159
160	25600	4096000	12,6491	5,4288	5,07517	6,25000	502,65	20106,2	160
161	25921	4173281	12,6886	5,4401	5,08140	6,21118	505,80	20358,3	161
162	26244	4251528	12,7279	5,4514	5,08760	6,17284	508,94	20612,0	162
163	26569	4330747	12,7671	5,4626	5,09375	6,13497	512,08	20867,2	163
164	26896	4410944	12,8062	5,4737	5,09987	6,09756	515,22	21124,1	164
165	27225	4492125	12,8452	5,4848	5,10595	6,06061	518,36	21382,5	165
166	27556	4574296	12,8841	5,4959	5,11199	6,02410	521,50	21642,4	166
167	27889	4657463	12,9228	5,5069	5,11799	5,98802	524,65	21904,0	167
168	28224	4741632	12,9615	5,5178	5,12396	5,95238	527,79	22167,1	168
169	28561	4826809	13,0000	5,5288	5,12990	5,91716	530,93	22431,8	169
170	28900	4913000	13,0384	5,5397	5,13580	5,88235	534,07	22698,0	170
171	29241	5000211	13,0767	5,5505	5,14166	5,84795	537,21	22965,8	171
172	29584	5088448	13,1149	5,5613	5,14749	5,81395	540,35	23235,2	172
173	29929	5177717	13,1529	5,5721	5,15329	5,78035	543,50	23506,2	173
174	30276	5268024	13,1909	5,5828	5,15906	5,74713	546,64	23778,7	174
175	30625	5359375	13,2288	5,5934	5,16479	5,71429	549,78	24052,8	175
176	30976	5451776	13,2665	5,6041	5,17048	5,68182	552,92	24328,5	176
177	31329	5545233	13,3041	5,6147	5,17615	5,64972	556,06	24605,7	177
178	31684	5639752	13,3417	5,6252	5,18178	5,61798	559,20	24884,6	178
179	32041	5735339	13,3791	5,6357	5,18759	5,58659	562,35	25164,9	179
180	32400	5832000	13,4164	5,6462	5,19296	5,55556	565,49	25446,9	180
181	32761	5929741	13,4536	5,6567	5,19850	5,52486	568,63	25730,4	181
182	33124	6028568	13,4907	5,6671	5,20401	5,49451	571,77	26015,5	182
183	33489	6128487	13,5277	5,6774	5,20949	5,46448	574,91	26302,2	183
184	33856	6229504	13,5647	5,6877	5,21494	5,43478	578,05	26590,4	184
185	34225	6331625	13,6015	5,6980	5,22036	5,40541	581,19	26880,3	185
186	34596	6434856	13,6382	5,7083	5,22575	5,37634	584,34	27171,6	186
187	34969	6539203	13,6748	5,7185	5,23111	5,34759	587,48	27464,6	187
188	35344	6644672	13,7113	5,7287	5,23644	5,31915	590,62	27759,1	188
189	35721	6751269	13,7477	5,7388	5,24175	5,29101	593,76	28055,2	189
190	36100	6859000	13,7840	5,7489	5,24702	5,26316	596,90	28352,9	190
191	36481	6967871	13,8203	5,7590	5,25227	5,23560	600,04	28652,1	191
192	36864	7077888	13,8564	5,7690	5,25750	5,20833	603,19	28952,9	192
193	37249	7189057	13,8924	5,7790	5,26269	5,18135	606,33	29255,3	193
194	37636	7301384	13,9284	5,7890	5,26786	5,15464	609,47	29559,2	194
195	38025	7414875	13,9642	5,7989	5,27300	5,12821	612,61	29864,8	195
196	38416	7529536	14,0000	5,8088	5,27811	5,10204	615,75	30171,9	196
197	38809	7645373	14,0357	5,8186	5,28320	5,07614	618,89	30480,5	197
198	39204	7762392	14,0712	5,8285	5,28827	5,05051	622,04	30790,7	198
199	39601	7880599	14,1067	5,8383	5,29330	5,02513	625,18	31102,6	199

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>200</b>	40000	8000000	14,1421	5,8480	5,29832	5,00000	628,32	31415,9	<b>200</b>
201	40401	8120601	14,1774	5,8578	5,30330	4,97512	631,46	31730,9	201
202	40804	8242408	14,2127	5,8675	5,30827	4,95050	634,60	32047,4	202
203	41209	8365427	14,2478	5,8771	5,31321	4,92611	637,74	32365,5	203
204	41616	8489664	14,2829	5,8868	5,31812	4,90196	640,88	32685,1	204
205	42025	8615125	14,3178	5,8964	5,32301	4,87805	644,03	33006,4	205
206	42436	8741816	14,3527	5,9059	5,32788	4,85437	647,17	33329,2	206
207	42849	8869743	14,3875	5,9155	5,33272	4,83092	650,31	33653,5	207
208	43264	8998912	14,4222	5,9250	5,33754	4,80769	653,45	33979,5	208
209	43681	9129329	14,4568	5,9345	5,34233	4,78469	656,59	34307,0	209
<b>210</b>	44100	9261000	14,4914	5,9439	5,34711	4,76190	659,73	34636,1	<b>210</b>
211	44521	9393931	14,5258	5,9533	5,35186	4,73934	662,88	34966,7	211
212	44944	9528128	14,5602	5,9627	5,35659	4,71698	666,02	35298,9	212
213	45369	9663597	14,5945	5,9721	5,36129	4,69484	669,16	35632,7	213
214	45796	9800344	14,6287	5,9814	5,36598	4,67290	672,30	35968,1	214
215	46225	9938375	14,6629	5,9907	5,37064	4,65116	675,44	36305,0	215
216	46656	10077696	14,6969	6,0000	5,37528	4,62963	678,58	36643,5	216
217	47089	10218313	14,7309	6,0092	5,37990	4,60829	681,73	36983,6	217
218	47524	10360232	14,7648	6,0185	5,38450	4,58716	684,87	37325,3	218
219	47961	10503459	14,7986	6,0277	5,38907	4,56621	688,01	37668,5	219
<b>220</b>	48400	10648000	14,8324	6,0368	5,39363	4,54545	691,15	38013,3	<b>220</b>
221	48841	10793861	14,8661	6,0459	5,39816	4,52489	694,29	38359,6	221
222	49284	10941048	14,8997	6,0550	5,40268	4,50450	697,43	38707,6	222
223	49729	11089567	14,9332	6,0641	5,40717	4,48430	700,58	39057,1	223
224	50176	11239424	14,9666	6,0732	5,41165	4,46429	703,72	39408,1	224
225	50625	11390625	15,0000	6,0822	5,41610	4,44444	706,86	39760,8	225
226	51076	11543176	15,0333	6,0912	5,42053	4,42478	710,00	40115,0	226
227	51529	11697083	15,0665	6,1002	5,42495	4,40529	713,14	40470,8	227
228	51984	11852352	15,0997	6,1091	5,42935	4,38596	716,28	40828,1	228
229	52441	12008989	15,1327	6,1180	5,43372	4,36681	719,42	41187,1	229
<b>230</b>	52900	12167000	15,1658	6,1269	5,43808	4,34783	722,57	41547,6	<b>230</b>
231	53361	12326391	15,1987	6,1358	5,44242	4,32900	725,71	41909,6	231
232	53824	12487168	15,2315	6,1446	5,44674	4,31034	728,85	42273,3	232
233	54289	12649337	15,2643	6,1534	5,45104	4,29185	731,99	42638,5	233
234	54756	12812904	15,2971	6,1622	5,45532	4,27350	735,13	43005,3	234
235	55225	12977875	15,3297	6,1710	5,45959	4,25532	738,27	43373,6	235
236	55696	13144256	15,3623	6,1797	5,46383	4,23729	741,42	43743,5	236
237	56169	13312053	15,3948	6,1885	5,46806	4,21941	744,56	44115,0	237
238	56644	13481272	15,4272	6,1972	5,47227	4,20168	747,70	44488,1	238
239	57121	13651919	15,4596	6,2058	5,47646	4,18410	750,84	44862,7	239
<b>240</b>	57600	13824000	15,4919	6,2145	5,48064	4,16667	753,98	45238,9	<b>240</b>
241	58081	13997521	15,5242	6,2231	5,48480	4,14938	757,12	45616,7	241
242	58564	14172488	15,5563	6,2317	5,48894	4,13223	760,27	45996,1	242
243	59049	14348907	15,5885	6,2403	5,49306	4,11523	763,41	46377,0	243
244	59536	14526784	15,6205	6,2488	5,49717	4,09836	766,55	46759,5	244
245	60025	14706125	15,6525	6,2573	5,50126	4,08163	769,69	47143,5	245
246	60516	14886936	15,6844	6,2658	5,50533	4,06504	772,83	47529,2	246
247	61009	15069223	15,7162	6,2743	5,50939	4,04858	775,97	47916,4	247
248	61504	15252992	15,7480	6,2828	5,51343	4,03226	779,11	48305,1	248
249	62001	15438249	15,7797	6,2912	5,51745	4,01606	782,26	48695,5	249

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>250</b>	62500	15625000	15,8114	6,2996	5,52146	4,00000	785,40	49087,4	<b>250</b>
251	63001	15813251	15,8430	6,3080	5,52545	3,98406	788,54	49480,9	251
252	63504	16003008	15,8745	6,3164	5,52943	3,96825	791,68	49875,9	252
253	64009	16194277	15,9060	6,3247	5,53339	3,95257	794,82	50272,6	253
254	64516	16387064	15,9374	6,3330	5,53733	3,93701	797,96	50670,7	254
<b>255</b>	65025	16581375	15,9687	6,3413	5,54126	3,92157	801,11	51070,5	<b>255</b>
256	65536	16777216	16,0000	6,3496	5,54518	3,90625	804,25	51471,9	256
257	66049	16974593	16,0312	6,3579	5,54908	3,89105	807,39	51874,8	257
258	66564	17173512	16,0624	6,3661	5,55296	3,87597	810,53	52279,2	258
259	67081	17373979	16,0935	6,3743	5,55683	3,86100	813,67	52685,3	259
<b>260</b>	67600	17576000	16,1245	6,3825	5,56068	3,84615	816,81	53092,9	<b>260</b>
261	68121	17779581	16,1555	6,3907	5,56452	3,83142	819,96	53502,1	261
262	68644	17984728	16,1864	6,3988	5,56834	3,81679	823,10	53912,9	262
263	69169	18191447	16,2173	6,4070	5,57215	3,80228	826,24	54325,2	263
264	69696	18399744	16,2481	6,4151	5,57595	3,78788	829,38	54739,1	264
<b>265</b>	70225	18609625	16,2788	6,4232	5,57973	3,77358	832,52	55154,6	<b>265</b>
266	70756	18821096	16,3095	6,4312	5,58350	3,75940	835,66	55571,6	266
267	71289	19034163	16,3401	6,4393	5,58725	3,74532	838,81	55990,2	267
268	71824	19248832	16,3707	6,4473	5,59099	3,73134	841,95	56410,4	268
269	72361	19465109	16,4012	6,4553	5,59471	3,71747	845,09	56832,2	269
<b>270</b>	72900	19683000	16,4317	6,4633	5,59842	3,70370	848,23	57255,5	<b>270</b>
271	73441	19902511	16,4621	6,4713	5,60212	3,69004	851,37	57680,4	271
272	73984	20123648	16,4924	6,4792	5,60580	3,67647	854,51	58106,9	272
273	74529	20346417	16,5227	6,4872	5,60947	3,66300	857,65	58534,9	273
274	75076	20570824	16,5529	6,4951	5,61313	3,64964	860,80	58964,6	274
<b>275</b>	75625	20796875	16,5831	6,5030	5,61677	3,63636	863,94	59395,7	<b>275</b>
276	76176	21024576	16,6132	6,5108	5,62040	3,62319	867,08	59828,5	276
277	76729	21253933	16,6433	6,5187	5,62402	3,61011	870,22	60262,8	277
278	77284	21484952	16,6733	6,5265	5,62762	3,59712	873,36	60698,7	278
279	77841	21717639	16,7033	6,5343	5,63121	3,58423	876,50	61136,2	279
<b>280</b>	78400	21952000	16,7332	6,5421	5,63479	3,57143	879,65	61575,2	<b>280</b>
281	78961	22188041	16,7631	6,5499	5,63835	3,55872	882,79	62015,8	281
282	79524	22425768	16,7929	6,5577	5,64191	3,54610	885,93	62458,0	282
283	80089	22665187	16,8226	6,5654	5,64545	3,53357	889,07	62901,8	283
284	80656	22906304	16,8523	6,5731	5,64897	3,52113	892,21	63347,1	284
<b>285</b>	81225	23149125	16,8819	6,5808	5,65249	3,50877	895,35	63794,0	<b>285</b>
286	81796	23393656	16,9115	6,5885	5,65599	3,49650	898,50	64242,4	286
287	82369	23639903	16,9411	6,5962	5,65948	3,48432	901,64	64692,5	287
288	82944	23887872	16,9706	6,6039	5,66296	3,47222	904,78	65144,1	288
289	83521	24137569	17,0000	6,6115	5,66643	3,46021	907,92	65597,2	289
<b>290</b>	84100	24389000	17,0294	6,6191	5,66988	3,44828	911,06	66052,0	<b>290</b>
291	84681	24642171	17,0587	6,6267	5,67332	3,43643	914,20	66508,3	291
292	85264	24897088	17,0880	6,6343	5,67675	3,42466	917,35	66966,2	292
293	85849	25153757	17,1172	6,6419	5,68017	3,41297	920,49	67425,6	293
294	86436	25412184	17,1464	6,6494	5,68358	3,40136	923,63	67886,7	294
<b>295</b>	87025	25672375	17,1756	6,6569	5,68698	3,38983	926,77	68349,3	<b>295</b>
296	87616	25934336	17,2047	6,6644	5,69036	3,37838	929,91	68813,4	296
297	88209	26198073	17,2337	6,6719	5,69373	3,36700	933,05	69279,2	297
298	88804	26463592	17,2627	6,6794	5,69709	3,35570	936,19	69746,5	298
299	89401	26730899	17,2916	6,6869	5,70044	3,34448	939,34	70215,4	299

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>300</b>	90000	27000000	17,3205	6,6943	5,70378	3,33333	942,48	70685,8	<b>300</b>
301	90601	27270901	17,3494	6,7018	5,70711	3,32226	945,62	71157,9	301
302	91204	27543608	17,3781	6,7092	5,71043	3,31126	948,76	71631,5	302
303	91809	27818127	17,4069	6,7166	5,71373	3,30033	951,90	72106,6	303
304	92416	28094464	17,4356	6,7240	5,71703	3,28947	955,04	72583,4	304
<b>305</b>	93025	28372625	17,4642	6,7313	5,72031	3,27869	958,19	73061,7	<b>305</b>
306	93636	28652616	17,4929	6,7387	5,72359	3,26797	961,33	73541,5	306
307	94249	28934443	17,5214	6,7460	5,72685	3,25733	964,47	74023,0	307
308	94864	29218112	17,5499	6,7533	5,73010	3,24675	967,61	74506,0	308
309	95481	29503629	17,5784	6,7606	5,73334	3,23625	970,75	74990,6	309
<b>310</b>	96100	29791000	17,6068	6,7679	5,73657	3,22581	973,89	75476,8	<b>310</b>
311	96721	30080231	17,6352	6,7752	5,73979	3,21543	977,04	75964,5	311
312	97344	30371328	17,6635	6,7824	5,74300	3,20513	980,18	76453,8	312
313	97969	30664297	17,6918	6,7897	5,74620	3,19489	983,32	76944,7	313
314	98596	30959144	17,7200	6,7969	5,74939	3,18471	986,46	77437,1	314
<b>315</b>	99225	31255875	17,7482	6,8041	5,75257	3,17460	989,60	77931,1	<b>315</b>
316	99856	31554496	17,7764	6,8113	5,75574	3,16456	992,74	78426,7	316
317	100489	31855013	17,8045	6,8185	5,75890	3,15457	995,88	78923,9	317
318	101124	32157432	17,8326	6,8256	5,76205	3,14465	999,03	79422,6	318
319	101761	32461759	17,8606	6,8328	5,76519	3,13480	1002,2	79922,9	319
<b>320</b>	102400	32768000	17,8885	6,8399	5,76832	3,12500	1005,3	80424,8	<b>320</b>
321	103041	33076161	17,9165	6,8470	5,77144	3,11526	1008,5	80928,2	321
322	103684	33386248	17,9444	6,8541	5,77455	3,10559	1011,6	81433,2	322
323	104329	33698267	17,9722	6,8612	5,77765	3,09598	1014,7	81939,8	323
324	104976	34012224	18,0000	6,8683	5,78074	3,08642	1017,9	82448,0	324
<b>325</b>	105625	34328125	18,0278	6,8753	5,78383	3,07692	1021,0	82957,7	<b>325</b>
326	106276	34645976	18,0555	6,8824	5,78690	3,06748	1024,2	83469,0	326
327	106929	34965783	18,0831	6,8894	5,78996	3,05810	1027,3	83981,8	327
328	107584	35287552	18,1108	6,8964	5,79301	3,04878	1030,4	84496,3	328
329	108241	35611289	18,1384	6,9034	5,79606	3,03951	1033,6	85012,3	329
<b>330</b>	108900	35937000	18,1659	6,9104	5,79909	3,03030	1036,7	85529,9	<b>330</b>
331	109561	36264691	18,1934	6,9174	5,80212	3,02115	1039,9	86049,0	331
332	110224	36594368	18,2209	6,9244	5,80513	3,01205	1043,0	86569,7	332
333	110889	36926037	18,2483	6,9313	5,80814	3,00300	1046,2	87092,0	333
334	111556	37259704	18,2757	6,9382	5,81114	2,99401	1049,3	87615,9	334
<b>335</b>	112225	37595375	18,3030	6,9451	5,81413	2,98507	1052,4	88141,3	<b>335</b>
336	112896	37933056	18,3303	6,9521	5,81711	2,97619	1055,6	88668,3	336
337	113569	38272753	18,3576	6,9590	5,82008	2,96736	1058,7	89196,9	337
338	114244	38614472	18,3848	6,9658	5,82305	2,95858	1061,9	89727,0	338
339	114921	38958219	18,4120	6,9727	5,82600	2,94985	1065,0	90258,7	339
<b>340</b>	115600	39304000	18,4391	6,9795	5,82895	2,94118	1068,1	90792,0	<b>340</b>
341	116281	39651821	18,4662	6,9864	5,83188	2,93255	1071,3	91326,9	341
342	116964	40001688	18,4932	6,9932	5,83481	2,92398	1074,4	91863,3	342
343	117649	40353607	18,5203	7,0000	5,83773	2,91545	1077,6	92401,3	343
344	118336	40707584	18,5472	7,0068	5,84064	2,90698	1080,7	92940,9	344
<b>345</b>	119025	41063625	18,5742	7,0136	5,84354	2,89855	1083,8	93482,0	<b>345</b>
346	119716	41421736	18,6011	7,0203	5,84644	2,89017	1087,0	94024,7	346
347	120409	41781923	18,6279	7,0271	5,84932	2,88184	1090,1	94569,0	347
348	121104	42144192	18,6548	7,0338	5,85220	2,87356	1093,3	95114,9	348
349	121801	42508549	18,6815	7,0406	5,85507	2,86533	1096,4	95662,3	349

## Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>350</b>	122500	42875000	18,7083	7,0473	5,85793	2,85714	1099,6	96211,3	<b>350</b>
351	123201	43243551	18,7350	7,0540	5,86079	2,84900	1102,7	96761,8	351
352	123904	43614208	18,7617	7,0607	5,86363	2,84091	1105,8	97314,0	352
353	124609	43986977	18,7883	7,0674	5,86647	2,83286	1109,0	97867,7	353
354	125316	44361864	18,8149	7,0740	5,86930	2,82486	1112,1	98423,0	354
355	126025	44738875	18,8414	7,0807	5,87212	2,81690	1115,3	98979,8	355
356	126736	45118016	18,8680	7,0873	5,87493	2,80899	1118,4	99538,2	356
357	127449	45499293	18,8944	7,0940	5,87774	2,80112	1121,5	100098	357
358	128164	45882712	18,9209	7,1006	5,88053	2,79330	1124,7	100660	358
359	128881	46268279	18,9473	7,1072	5,88332	2,78552	1127,8	101223	359
<b>360</b>	129600	46656000	18,9737	7,1138	5,88610	2,77778	1131,0	101788	<b>360</b>
361	130321	47045881	19,0000	7,1204	5,88888	2,77008	1134,1	102354	361
362	131044	47437928	19,0263	7,1269	5,89164	2,76243	1137,3	102922	362
363	131769	47832147	19,0526	7,1335	5,89440	2,75482	1140,4	103491	363
364	132496	48228544	19,0788	7,1400	5,89715	2,74725	1143,5	104062	364
365	133225	48627125	19,1050	7,1466	5,89990	2,73973	1146,7	104635	365
366	133956	49027896	19,1311	7,1531	5,90263	2,73224	1149,8	105209	366
367	134689	49430863	19,1572	7,1596	5,90536	2,72480	1153,0	105784	367
368	135424	49836032	19,1833	7,1661	5,90808	2,71739	1156,1	106362	368
369	136161	50243409	19,2094	7,1726	5,91080	2,71003	1159,2	106941	369
<b>370</b>	136900	50653000	19,2354	7,1791	5,91350	2,70270	1162,4	107521	<b>370</b>
371	137641	51064811	19,2614	7,1855	5,91620	2,69542	1165,5	108103	371
372	138384	51478848	19,2873	7,1920	5,91889	2,68817	1168,7	108687	372
373	139129	51895117	19,3132	7,1984	5,92158	2,68097	1171,8	109272	373
374	139876	52313624	19,3391	7,2048	5,92426	2,67380	1175,0	109858	374
375	140625	52734375	19,3649	7,2112	5,92693	2,66667	1178,1	110447	375
376	141376	53157376	19,3907	7,2177	5,92959	2,65957	1181,2	111036	376
377	142129	53582633	19,4165	7,2240	5,93225	2,65252	1184,4	111628	377
378	142884	54010152	19,4422	7,2304	5,93489	2,64550	1187,5	112221	378
379	143641	54439939	19,4679	7,2368	5,93754	2,63852	1190,7	112815	379
<b>380</b>	144400	54872000	19,4936	7,2432	5,94017	2,63158	1193,8	113411	<b>380</b>
381	145161	55306341	19,5192	7,2495	5,94280	2,62467	1196,9	114009	381
382	145924	55742968	19,5448	7,2558	5,94542	2,61780	1200,1	114608	382
383	146689	56181887	19,5704	7,2622	5,94803	2,61097	1203,2	115209	383
384	147456	56623104	19,5959	7,2685	5,95064	2,60417	1206,4	115812	384
385	148225	57066625	19,6214	7,2748	5,95324	2,59740	1209,5	116416	385
386	148996	57512456	19,6469	7,2811	5,95584	2,59067	1212,7	117021	386
387	149769	57960603	19,6723	7,2874	5,95842	2,58398	1215,8	117628	387
388	150544	58411072	19,6977	7,2936	5,96101	2,57732	1218,9	118237	388
389	151321	58863869	19,7231	7,2999	5,96358	2,57069	1222,1	118847	389
<b>390</b>	152100	59319000	19,7484	7,3061	5,96615	2,56410	1225,2	119459	<b>390</b>
391	152881	59776471	19,7737	7,3124	5,96871	2,55754	1228,4	120072	391
392	153664	60236288	19,7990	7,3186	5,97126	2,55102	1231,5	120687	392
393	154449	60698457	19,8242	7,3248	5,97381	2,54453	1234,6	121304	393
394	155236	61162984	19,8494	7,3310	5,97635	2,53807	1237,8	121922	394
395	156025	61629875	19,8746	7,3372	5,97889	2,53165	1240,9	122542	395
396	156816	62099136	19,8997	7,3434	5,98141	2,52525	1244,1	123163	396
397	157609	62570773	19,9249	7,3496	5,98394	2,51889	1247,2	123786	397
398	158404	63044792	19,9499	7,3558	5,98645	2,51256	1250,4	124410	398
399	159201	63521199	19,9750	7,3619	5,98896	2,50627	1253,5	125036	399

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
400	160000	64000000	20,0000	7,3681	5,99146	2,50000	1256,6	125664	400
401	160801	64481201	20,0250	7,3742	5,99396	2,49377	1259,8	126293	401
402	161604	64964808	20,0499	7,3803	5,99645	2,48756	1262,9	126923	402
403	162409	65450827	20,0749	7,3864	5,99894	2,48139	1266,1	127556	403
404	163216	65939264	20,0998	7,3925	6,00144	2,47525	1269,2	128190	404
405	164025	66430125	20,1246	7,3986	6,00389	2,46914	1272,3	128825	405
406	164836	66923416	20,1494	7,4047	6,00635	2,46305	1275,5	129462	406
407	165649	67419143	20,1742	7,4108	6,00881	2,45700	1278,6	130100	407
408	166464	67917312	20,1990	7,4169	6,01127	2,45098	1281,8	130741	408
409	167281	68417929	20,2237	7,4229	6,01372	2,44499	1284,9	131382	409
410	168100	68921000	20,2485	7,4290	6,01616	2,43902	1288,1	132025	410
411	168921	69426531	20,2731	7,4350	6,01859	2,43309	1291,2	132670	411
412	169744	69934528	20,2978	7,4410	6,02102	2,42718	1294,3	133317	412
413	170569	70444997	20,3224	7,4470	6,02345	2,42131	1297,5	133965	413
414	171396	70957944	20,3470	7,4530	6,02587	2,41546	1300,6	134614	414
415	172225	71473375	20,3715	7,4590	6,02828	2,40964	1303,8	135265	415
416	173056	71991296	20,3961	7,4650	6,03069	2,40385	1306,9	135918	416
417	173889	72511713	20,4206	7,4710	6,03309	2,39808	1310,0	136572	417
418	174724	73034632	20,4450	7,4770	6,03548	2,39234	1313,2	137228	418
419	175561	73560059	20,4695	7,4829	6,03787	2,38663	1316,3	137885	419
420	176400	74088000	20,4939	7,4889	6,04025	2,38095	1319,5	138544	420
421	177241	74618461	20,5183	7,4948	6,04263	2,37530	1322,6	139205	421
422	178084	75151448	20,5426	7,5007	6,04501	2,36967	1325,8	139867	422
423	178929	75686967	20,5670	7,5067	6,04737	2,36407	1328,9	140531	423
424	179776	76225024	20,5913	7,5126	6,04973	2,35849	1332,0	141196	424
425	180625	76765625	20,6155	7,5185	6,05209	2,35294	1335,2	141863	425
426	181476	77308776	20,6398	7,5244	6,05444	2,34742	1338,3	142531	426
427	182329	77854483	20,6640	7,5302	6,05678	2,34192	1341,5	143201	427
428	183184	78402752	20,6882	7,5361	6,05912	2,33645	1344,6	143872	428
429	184041	78953589	20,7123	7,5420	6,06146	2,33100	1347,7	144545	429
430	184900	79507000	20,7364	7,5478	6,06379	2,32558	1350,9	145220	430
431	185761	80062991	20,7605	7,5537	6,06611	2,32019	1354,0	145896	431
432	186624	80621568	20,7846	7,5595	6,06843	2,31481	1357,2	146574	432
433	187489	81182737	20,8087	7,5654	6,07074	2,30947	1360,3	147254	433
434	188356	81746504	20,8327	7,5712	6,07304	2,30415	1363,5	147934	434
435	189225	82312875	20,8567	7,5770	6,07535	2,29885	1366,6	148617	435
436	190096	82881856	20,8806	7,5828	6,07764	2,29358	1369,7	149301	436
437	190969	83453453	20,9045	7,5886	6,07993	2,28833	1372,9	149987	437
438	191844	84027672	20,9284	7,5944	6,08222	2,28311	1376,0	150674	438
439	192721	84604519	20,9523	7,6001	6,08450	2,27790	1379,2	151363	439
440	193600	85184000	20,9762	7,6059	6,08677	2,27273	1382,3	152053	440
441	194481	85766121	21,0000	7,6117	6,08904	2,26757	1385,4	152745	441
442	195364	86350888	21,0238	7,6174	6,09131	2,26244	1388,6	153439	442
443	196249	86938307	21,0476	7,6232	6,09357	2,25734	1391,7	154134	443
444	197136	87528384	21,0713	7,6289	6,09582	2,25225	1394,9	154830	444
445	198025	88121125	21,0950	7,6346	6,09807	2,24719	1398,0	155528	445
446	198916	88716536	21,1187	7,6403	6,10032	2,24215	1401,2	156228	446
447	199809	89314623	21,1424	7,6460	6,10256	2,23714	1404,3	156930	447
448	200704	89915392	21,1660	7,6517	6,10479	2,23214	1407,4	157633	448
449	201601	90518849	21,1896	7,6574	6,10702	2,22717	1410,6	158337	449

## Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
450	202500	91125000	21,2132	7,6631	6,10925	2,22222	1413,7	159043	450
451	203401	91733851	21,2368	7,6688	6,11147	2,21729	1416,9	159751	451
452	204304	92345408	21,2603	7,6744	6,11368	2,21239	1420,0	160460	452
453	205209	92959677	21,2838	7,6801	6,11589	2,20751	1423,1	161171	453
454	206116	93576664	21,3073	7,6857	6,11810	2,20264	1426,3	161883	454
455	207025	94196375	21,3307	7,6914	6,12030	2,19780	1429,4	162597	455
456	207936	94818816	21,3542	7,6970	6,12249	2,19298	1432,6	163313	456
457	208849	95443993	21,3776	7,7026	6,12468	2,18818	1435,7	164030	457
458	209764	96071912	21,4009	7,7082	6,12687	2,18341	1438,8	164748	458
459	210681	96702579	21,4243	7,7138	6,12905	2,17865	1442,0	165468	459
460	211600	97336000	21,4476	7,7194	6,13123	2,17391	1445,1	166190	460
461	212521	97972181	21,4709	7,7250	6,13340	2,16920	1448,3	166914	461
462	213444	98611128	21,4942	7,7306	6,13556	2,16450	1451,4	167639	462
463	214369	99252847	21,5174	7,7362	6,13773	2,15983	1454,6	168365	463
464	215296	99897344	21,5407	7,7418	6,13988	2,15517	1457,7	169093	464
465	216225	100544625	21,5639	7,7473	6,14204	2,15054	1460,8	169823	465
466	217156	101194696	21,5870	7,7529	6,14419	2,14592	1464,0	170554	466
467	218089	101847563	21,6102	7,7584	6,14633	2,14133	1467,1	171287	467
468	219024	102503232	21,6333	7,7639	6,14847	2,13675	1470,3	172021	468
469	219961	103161709	21,6564	7,7695	6,15060	2,13220	1473,4	172757	469
470	220900	103823000	21,6795	7,7750	6,15273	2,12766	1476,5	173494	470
471	221841	104487111	21,7025	7,7805	6,15486	2,12314	1479,7	174234	471
472	222784	105154048	21,7256	7,7860	6,15698	2,11864	1482,8	174974	472
473	223729	105823817	21,7486	7,7915	6,15910	2,11416	1486,0	175716	473
474	224676	106496424	21,7715	7,7970	6,16121	2,10970	1489,1	176460	474
475	225625	107171875	21,7945	7,8025	6,16331	2,10526	1492,3	177205	475
476	226576	107850176	21,8174	7,8079	6,16542	2,10084	1495,4	177952	476
477	227529	108531333	21,8403	7,8134	6,16752	2,09644	1498,5	178701	477
478	228484	109215352	21,8632	7,8188	6,16961	2,09205	1501,7	179451	478
479	229441	109902239	21,8861	7,8243	6,17170	2,08768	1504,8	180203	479
480	230400	110592000	21,9089	7,8297	6,17379	2,08333	1508,0	180956	480
481	231361	111284641	21,9317	7,8352	6,17587	2,07900	1511,1	181711	481
482	232324	111980168	21,9545	7,8406	6,17794	2,07469	1514,2	182467	482
483	233289	112678587	21,9773	7,8460	6,18002	2,07039	1517,4	183225	483
484	234256	113379904	22,0000	7,8514	6,18208	2,06612	1520,5	183984	484
485	235225	114084125	22,0227	7,8568	6,18415	2,06186	1523,7	184745	485
486	236196	114791256	22,0454	7,8622	6,18621	2,05761	1526,8	185508	486
487	237169	115501303	22,0681	7,8676	6,18826	2,05339	1530,0	186272	487
488	238144	116214272	22,0907	7,8730	6,19032	2,04918	1533,1	187038	488
489	239121	116930169	22,1133	7,8784	6,19236	2,04499	1536,2	187805	489
490	240100	117649000	22,1359	7,8837	6,19441	2,04082	1539,4	188574	490
491	241081	118370771	22,1585	7,8891	6,19644	2,03666	1542,5	189345	491
492	242064	119095488	22,1811	7,8944	6,19848	2,03252	1545,7	190117	492
493	243049	119823157	22,2036	7,8998	6,20051	2,02840	1548,8	190890	493
494	244036	120553784	22,2261	7,9051	6,20254	2,02429	1551,9	191665	494
495	245025	121287375	22,2486	7,9105	6,20456	2,02020	1555,1	192442	495
496	246016	122023936	22,2711	7,9158	6,20658	2,01613	1558,2	193221	496
497	247009	122763473	22,2935	7,9211	6,20859	2,01207	1561,4	194000	497
498	248004	123505992	22,3159	7,9264	6,21060	2,00803	1564,5	194782	498
499	249001	124251499	22,3383	7,9317	6,21261	2,00401	1567,7	195565	499



# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>500</b>	250000	125000000	22,3607	7,9370	6,21461	2,00000	1570,8	196350	<b>500</b>
501	251001	125751501	22,3830	7,9423	6,21661	1,99601	1573,9	197136	501
502	252004	126506008	22,4054	7,9476	6,21860	1,99203	1577,1	197923	502
503	253009	127263527	22,4277	7,9528	6,22059	1,98807	1580,2	198713	503
504	254016	128024064	22,4499	7,9581	6,22258	1,98413	1583,4	199504	504
505	255025	128787625	22,4722	7,9634	6,22456	1,98020	1586,5	200296	505
506	256036	129554216	22,4944	7,9686	6,22654	1,97628	1589,6	201090	506
507	257049	130323843	22,5167	7,9739	6,22851	1,97239	1592,8	201886	507
508	258064	131096512	22,5389	7,9791	6,23048	1,96850	1595,9	202683	508
509	259081	131872229	22,5610	7,9843	6,23245	1,96464	1599,1	203482	509
<b>510</b>	260100	132651000	22,5832	7,9896	6,23441	1,96078	1602,2	204282	<b>510</b>
511	261121	133432831	22,6053	7,9948	6,23637	1,95695	1605,4	205084	511
512	262144	134217728	22,6274	8,0000	6,23832	1,95312	1608,5	205887	512
513	263169	135005697	22,6495	8,0052	6,24028	1,94932	1611,6	206692	513
514	264196	135796744	22,6716	8,0104	6,24222	1,94553	1614,8	207499	514
515	265225	136590875	22,6936	8,0156	6,24417	1,94175	1617,9	208307	515
516	266256	137388096	22,7156	8,0208	6,24611	1,93798	1621,1	209117	516
517	267289	138188413	22,7376	8,0260	6,24804	1,93424	1624,2	209928	517
518	268324	138991832	22,7596	8,0311	6,24998	1,93050	1627,3	210741	518
519	269361	139798359	22,7816	8,0363	6,25190	1,92678	1630,5	211556	519
<b>520</b>	270400	140608000	22,8035	8,0415	6,25383	1,92308	1633,6	212372	<b>520</b>
521	271441	141420761	22,8254	8,0466	6,25575	1,91939	1636,8	213189	521
522	272484	142236648	22,8473	8,0517	6,25767	1,91571	1639,9	214008	522
523	273529	143055667	22,8692	8,0569	6,25958	1,91205	1643,1	214829	523
524	274576	143877824	22,8910	8,0620	6,26149	1,90840	1646,2	215651	524
525	275625	144703125	22,9129	8,0671	6,26340	1,90476	1649,3	216475	525
526	276676	145531576	22,9347	8,0723	6,26530	1,90114	1652,5	217301	526
527	277729	146363183	22,9565	8,0774	6,26720	1,89753	1655,6	218128	527
528	278784	147197952	22,9783	8,0825	6,26910	1,89394	1658,8	218956	528
529	279841	148035889	23,0000	8,0876	6,27099	1,89036	1661,9	219787	529
<b>530</b>	280900	148877000	23,0217	8,0927	6,27288	1,88679	1665,0	220618	<b>530</b>
531	281961	149721291	23,0434	8,0978	6,27476	1,88324	1668,2	221452	531
532	283024	150568768	23,0651	8,1028	6,27664	1,87970	1671,3	222287	532
533	284089	151419437	23,0868	8,1079	6,27852	1,87617	1674,5	223123	533
534	285156	152273304	23,1084	8,1130	6,28040	1,87266	1677,6	223961	534
535	286225	153130375	23,1301	8,1180	6,28227	1,86916	1680,8	224801	535
536	287296	153990656	23,1517	8,1231	6,28413	1,86567	1683,9	225642	536
537	288369	154854153	23,1733	8,1281	6,28600	1,86220	1687,0	226484	537
538	289444	155720872	23,1948	8,1332	6,28786	1,85874	1690,2	227329	538
539	290521	156590819	23,2164	8,1382	6,28972	1,85529	1693,3	228175	539
<b>540</b>	291600	157464000	23,2379	8,1433	6,29157	1,85185	1696,5	229022	<b>540</b>
541	292681	158340421	23,2594	8,1483	6,29342	1,84843	1699,6	229871	541
542	293764	159220088	23,2809	8,1533	6,29527	1,84502	1702,7	230722	542
543	294849	160103007	23,3024	8,1583	6,29711	1,84162	1705,9	231574	543
544	295936	160989184	23,3238	8,1633	6,29895	1,83824	1709,0	232428	544
545	297025	161878625	23,3452	8,1683	6,30079	1,83486	1712,2	233283	545
546	298116	162771336	23,3666	8,1733	6,30262	1,83150	1715,3	234140	546
547	299209	163667323	23,3880	8,1783	6,30445	1,82815	1718,5	234998	547
548	300304	164566592	23,4094	8,1833	6,30628	1,82482	1721,6	235858	548
549	301401	165469149	23,4307	8,1882	6,30810	1,82149	1724,7	236720	549

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>550</b>	302500	166375000	23,4521	8,1932	6,30992	1,81818	1727,9	237583	<b>550</b>
551	303601	167284151	23,4734	8,1982	6,31173	1,81488	1731,0	238448	551
552	304704	168196608	23,4947	8,2031	6,31355	1,81159	1734,2	239314	552
553	305809	169112377	23,5160	8,2081	6,31536	1,80832	1737,3	240182	553
554	306916	170031464	23,5372	8,2130	6,31716	1,80505	1740,4	241051	554
555	308025	170953875	23,5584	8,2180	6,31897	1,80180	1743,6	241922	555
556	309136	171879616	23,5797	8,2229	6,32077	1,79856	1746,7	242795	556
557	310249	172808693	23,6008	8,2278	6,32257	1,79533	1749,9	243669	557
558	311364	173741112	23,6220	8,2327	6,32436	1,79211	1753,0	244545	558
559	312481	174676879	23,6432	8,2377	6,32615	1,78891	1756,2	245422	559
<b>560</b>	313600	175616000	23,6643	8,2426	6,32794	1,78571	1759,3	246301	<b>560</b>
561	314721	176558481	23,6854	8,2475	6,32972	1,78253	1762,4	247181	561
562	315844	177503428	23,7065	8,2524	6,33150	1,77936	1765,6	248063	562
563	316969	178453547	23,7276	8,2573	6,33328	1,77620	1768,7	248947	563
564	318096	179406144	23,7487	8,2621	6,33505	1,77305	1771,9	249832	564
565	319225	180362125	23,7697	8,2670	6,33683	1,76991	1775,0	250719	565
566	320356	181321496	23,7908	8,2719	6,33859	1,76678	1778,1	251607	566
567	321489	182284263	23,8118	8,2768	6,34036	1,76367	1781,3	252497	567
568	322624	183250542	23,8328	8,2816	6,34212	1,76056	1784,4	253388	568
569	323761	184220009	23,8537	8,2865	6,34388	1,75747	1787,6	254281	569
<b>570</b>	324900	185193000	23,8747	8,2913	6,34564	1,75439	1790,7	255176	<b>570</b>
571	326041	186169411	23,8956	8,2962	6,34739	1,75131	1793,8	256072	571
572	327184	187149248	23,9165	8,3010	6,34914	1,74825	1797,0	256970	572
573	328329	188132517	23,9374	8,3059	6,35089	1,74520	1800,1	257869	573
574	329476	189119224	23,9583	8,3107	6,35263	1,74216	1803,3	258770	574
575	330625	190109375	23,9792	8,3155	6,35437	1,73913	1806,4	259672	575
576	331776	191102976	24,0000	8,3203	6,35611	1,73611	1809,6	260576	576
577	332929	192100033	24,0208	8,3251	6,35784	1,73310	1812,7	261482	577
578	334084	193100552	24,0416	8,3300	6,35957	1,73010	1815,8	262389	578
579	335241	194104539	24,0624	8,3348	6,36130	1,72712	1819,0	263298	579
<b>580</b>	336400	195112000	24,0832	8,3396	6,36303	1,72414	1822,1	264208	<b>580</b>
581	337561	196122941	24,1039	8,3443	6,36475	1,72117	1825,3	265120	581
582	338724	197137368	24,1247	8,3491	6,36647	1,71821	1828,4	266033	582
583	339889	198155287	24,1454	8,3539	6,36819	1,71527	1831,6	266948	583
584	341056	199176704	24,1661	8,3587	6,36990	1,71233	1834,7	267865	584
585	342225	200201625	24,1868	8,3634	6,37161	1,70940	1837,8	268783	585
586	343396	201230056	24,2074	8,3682	6,37332	1,70648	1841,0	269703	586
587	344569	202262003	24,2281	8,3730	6,37502	1,70358	1844,1	270624	587
588	345744	203297472	24,2487	8,3777	6,37673	1,70068	1847,3	271547	588
589	346921	204336469	24,2693	8,3825	6,37843	1,69779	1850,4	272471	589
<b>590</b>	348100	205379000	24,2899	8,3872	6,38012	1,69492	1853,5	273397	<b>590</b>
591	349281	206425071	24,3105	8,3919	6,38182	1,69205	1856,7	274325	591
592	350464	207474688	24,3311	8,3967	6,38351	1,68919	1859,8	275254	592
593	351649	208527857	24,3516	8,4014	6,38519	1,68634	1863,0	276184	593
594	352836	209584584	24,3721	8,4061	6,38688	1,68350	1866,1	277117	594
595	354025	210644875	24,3926	8,4108	6,38856	1,68067	1869,2	278051	595
596	355216	211708736	24,4131	8,4155	6,39024	1,67785	1872,4	278986	596
597	356409	212776173	24,4336	8,4202	6,39192	1,67504	1875,5	279923	597
598	357604	213847192	24,4540	8,4249	6,39359	1,67224	1878,7	280862	598
599	358801	214921799	24,4745	8,4296	6,39526	1,66945	1881,8	281802	599

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>600</b>	360000	216000000	24,4949	8,4343	6,39693	1,66667	1885,0	282743	<b>600</b>
601	361201	217081801	24,5153	8,4390	6,39859	1,66389	1888,1	283687	601
602	362404	218167208	24,5357	8,4437	6,40026	1,66113	1891,2	284631	602
603	363609	219256227	24,5561	8,4484	6,40192	1,65837	1894,4	285578	603
604	364816	220348864	24,5764	8,4530	6,40357	1,65563	1897,5	286526	604
<b>605</b>	366025	221445125	24,5967	8,4577	6,40523	1,65289	1900,7	287475	<b>605</b>
606	367236	222545016	24,6171	8,4623	6,40688	1,65017	1903,8	288426	606
607	368449	223648543	24,6374	8,4670	6,40853	1,64745	1906,9	289379	607
608	369664	224755712	24,6577	8,4716	6,41017	1,64474	1910,1	290333	608
609	370881	225866529	24,6779	8,4763	6,41182	1,64204	1913,2	291289	609
<b>610</b>	372100	226981000	24,6982	8,4809	6,41346	1,63934	1916,4	292247	<b>610</b>
611	373321	228099131	24,7184	8,4856	6,41510	1,63666	1919,5	293206	611
612	374544	229220928	24,7386	8,4902	6,41673	1,63399	1922,7	294166	612
613	375769	230346397	24,7588	8,4948	6,41836	1,63132	1925,8	295128	613
614	376996	231475544	24,7790	8,4994	6,41999	1,62866	1928,9	296092	614
<b>615</b>	378225	232608375	24,7992	8,5040	6,42162	1,62602	1932,1	297057	<b>615</b>
616	379456	233744896	24,8193	8,5086	6,42325	1,62338	1935,2	298024	616
617	380689	234885113	24,8395	8,5132	6,42487	1,62075	1938,4	298992	617
618	381924	236029032	24,8596	8,5178	6,42649	1,61812	1941,5	299962	618
619	383161	237176659	24,8797	8,5224	6,42811	1,61551	1944,6	300934	619
<b>620</b>	384400	238328000	24,8998	8,5270	6,42972	1,61290	1947,8	301907	<b>620</b>
621	385641	239483061	24,9199	8,5316	6,43133	1,61031	1950,9	302882	621
622	386884	240641848	24,9399	8,5362	6,43294	1,60772	1954,1	303858	622
623	388129	241804367	24,9600	8,5408	6,43455	1,60514	1957,2	304836	623
624	389376	242970624	24,9800	8,5453	6,43615	1,60256	1960,4	305815	624
<b>625</b>	390625	244140625	25,0000	8,5499	6,43775	1,60000	1963,5	306796	<b>625</b>
626	391876	245314376	25,0200	8,5544	6,43935	1,59744	1966,6	307779	626
627	393129	246491883	25,0400	8,5590	6,44095	1,59490	1969,8	308763	627
628	394384	247673152	25,0599	8,5635	6,44254	1,59236	1972,9	309748	628
629	395641	248858189	25,0799	8,5681	6,44413	1,58983	1976,1	310736	629
<b>630</b>	396900	250047000	25,0998	8,5726	6,44572	1,58730	1979,2	311725	<b>630</b>
631	398161	251239591	25,1197	8,5772	6,44731	1,58479	1982,3	312715	631
632	399424	252435968	25,1396	8,5817	6,44889	1,58228	1985,5	313707	632
633	400689	253636137	25,1595	8,5862	6,45047	1,57978	1988,6	314700	633
634	401956	254840104	25,1794	8,5907	6,45205	1,57729	1991,8	315696	634
<b>635</b>	403225	256047875	25,1992	8,5952	6,45362	1,57480	1994,9	316692	<b>635</b>
636	404496	257259456	25,2190	8,5997	6,45520	1,57233	1998,1	317690	636
637	405769	258474853	25,2389	8,6043	6,45677	1,56986	2001,2	318690	637
638	407044	259694072	25,2587	8,6088	6,45834	1,56740	2004,3	319692	638
639	408321	260917119	25,2784	8,6132	6,45990	1,56495	2007,5	320695	639
<b>640</b>	409600	262144000	25,2982	8,6177	6,46147	1,56250	2010,6	321699	<b>640</b>
641	410881	263374721	25,3180	8,6222	6,46303	1,56006	2013,8	322705	641
642	412164	264609288	25,3377	8,6267	6,46459	1,55763	2016,9	323713	642
643	413449	265847707	25,3574	8,6312	6,46614	1,55521	2020,0	324722	643
644	414736	267089984	25,3772	8,6357	6,46770	1,55280	2023,2	325733	644
<b>645</b>	416025	268336125	25,3969	8,6401	6,46925	1,55039	2026,3	326745	<b>645</b>
646	417316	269586136	25,4165	8,6446	6,47080	1,54799	2029,5	327759	646
647	418609	270840023	25,4362	8,6490	6,47235	1,54560	2032,6	328775	647
648	419904	272097792	25,4558	8,6535	6,47389	1,54321	2035,8	329792	648
649	421201	273359449	25,4755	8,6579	6,47543	1,54083	2038,9	330810	649

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
650	422500	274625000	25,4951	8,6624	6,47697	1,53846	2042,0	331831	650
651	423801	275894451	25,5147	8,6668	6,47851	1,53610	2045,2	332853	651
652	425104	277167808	25,5343	8,6713	6,48004	1,53374	2048,3	333876	652
653	426409	278445077	25,5539	8,6757	6,48158	1,53139	2051,5	334901	653
654	427716	279726264	25,5734	8,6801	6,48311	1,52905	2054,6	335927	654
655	429025	281011375	25,5930	8,6845	6,48464	1,52672	2057,7	336955	655
656	430336	282300416	25,6125	8,6890	6,48616	1,52439	2060,9	337985	656
657	431649	283593393	25,6320	8,6934	6,48768	1,52207	2064,0	339016	657
658	432964	284890312	25,6515	8,6978	6,48920	1,51976	2067,2	340049	658
659	434281	286191179	25,6710	8,7022	6,49072	1,51745	2070,3	341083	659
660	435600	287496000	25,6905	8,7066	6,49224	1,51515	2073,5	342119	660
661	436921	288804781	25,7099	8,7110	6,49375	1,51286	2076,6	343157	661
662	438244	290117528	25,7294	8,7154	6,49527	1,51057	2079,7	344196	662
663	439569	291434247	25,7488	8,7198	6,49677	1,50830	2082,9	345237	663
664	440896	292754944	25,7682	8,7241	6,49828	1,50602	2086,0	346279	664
665	442225	294079625	25,7876	8,7285	6,49979	1,50376	2089,2	347323	665
666	443556	295408296	25,8070	8,7329	6,50129	1,50150	2092,3	348368	666
667	444889	296740963	25,8263	8,7373	6,50279	1,49925	2095,4	349415	667
668	446224	298077632	25,8457	8,7416	6,50429	1,49701	2098,6	350464	668
669	447561	299418309	25,8650	8,7460	6,50578	1,49477	2101,7	351514	669
670	448900	300763000	25,8844	8,7503	6,50728	1,49254	2104,9	352565	670
671	450241	302111711	25,9037	8,7547	6,50877	1,49031	2108,0	353618	671
672	451584	303464448	25,9230	8,7590	6,51026	1,48810	2111,2	354673	672
673	452929	304821217	25,9422	8,7634	6,51175	1,48588	2114,3	355730	673
674	454276	306182024	25,9615	8,7677	6,51323	1,48368	2117,4	356788	674
675	455625	307546875	25,9808	8,7721	6,51471	1,48148	2120,6	357847	675
676	456976	308915776	26,0000	8,7764	6,51619	1,47929	2123,7	358908	676
677	458329	310288733	26,0192	8,7807	6,51767	1,47710	2126,9	359971	677
678	459684	311665752	26,0384	8,7850	6,51915	1,47493	2130,0	361035	678
679	461041	313046839	26,0576	8,7893	6,52062	1,47275	2133,1	362101	679
680	462400	314432000	26,0768	8,7937	6,52209	1,47059	2136,3	363168	680
681	463761	315821241	26,0960	8,7980	6,52356	1,46843	2139,4	364237	681
682	465124	317214568	26,1151	8,8023	6,52503	1,46628	2142,6	365308	682
683	466489	318611987	26,1343	8,8066	6,52649	1,46413	2145,7	366380	683
684	467856	320013504	26,1534	8,8109	6,52796	1,46199	2148,8	367453	684
685	469225	321419125	26,1725	8,8152	6,52942	1,45985	2152,0	368528	685
686	470596	322828856	26,1916	8,8194	6,53088	1,45773	2155,1	369605	686
687	471969	324242703	26,2107	8,8237	6,53233	1,45560	2158,3	370684	687
688	473344	325660672	26,2298	8,8280	6,53379	1,45349	2161,4	371764	688
689	474721	327082769	26,2488	8,8323	6,53524	1,45138	2164,6	372845	689
690	476100	328509000	26,2679	8,8366	6,53669	1,44928	2167,7	373928	690
691	477481	329939371	26,2869	8,8408	6,53814	1,44718	2170,8	375013	691
692	478864	331373888	26,3059	8,8451	6,53959	1,44509	2174,0	376099	692
693	480249	332812557	26,3249	8,8493	6,54103	1,44300	2177,1	377187	693
694	481636	334255384	26,3439	8,8536	6,54247	1,44092	2180,3	378276	694
695	483025	335702375	26,3629	8,8578	6,54391	1,43885	2183,4	379367	695
696	484416	337153536	26,3818	8,8621	6,54535	1,43678	2186,5	380459	696
697	485809	338608873	26,4008	8,8663	6,54679	1,43472	2189,7	381553	697
698	487204	340068392	26,4197	8,8706	6,54822	1,43266	2192,8	382649	698
699	488601	341532099	26,4386	8,8748	6,54965	1,43062	2196,0	383746	699

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>700</b>	490000	343000000	26,4575	8,8790	6,55108	1,42857	2199,1	384845	<b>700</b>
701	491401	344472101	26,4764	8,8833	6,55251	1,42653	2202,3	385945	701
702	492804	345948408	26,4953	8,8875	6,55393	1,42450	2205,4	387047	702
703	494209	347428927	26,5141	8,8917	6,55536	1,42248	2208,5	388151	703
704	495616	348913664	26,5330	8,8959	6,55678	1,42045	2211,7	389256	704
<b>705</b>	497025	350402625	26,5518	8,9001	6,55820	1,41844	2214,8	390363	<b>705</b>
706	498436	351895816	26,5707	8,9043	6,55962	1,41643	2218,0	391471	706
707	499849	353393243	26,5895	8,9085	6,56103	1,41443	2221,1	392580	707
708	501264	354894912	26,6083	8,9127	6,56244	1,41243	2224,2	393692	708
709	502681	356400829	26,6271	8,9169	6,56386	1,41044	2227,4	394805	709
<b>710</b>	504100	357911000	26,6458	8,9211	6,56526	1,40845	2230,5	395919	<b>710</b>
711	505521	359425431	26,6646	8,9253	6,56667	1,40647	2233,7	397035	711
712	506944	360944128	26,6833	8,9295	6,56808	1,40449	2236,8	398153	712
713	508369	362467097	26,7021	8,9337	6,56948	1,40252	2240,0	399272	713
714	509796	363994344	26,7208	8,9378	6,57088	1,40056	2243,1	400393	714
<b>715</b>	511225	365525875	26,7395	8,9420	6,57228	1,39860	2246,2	401515	<b>715</b>
716	512656	367061696	26,7582	8,9462	6,57368	1,39665	2249,4	402639	716
717	514089	368601813	26,7769	8,9503	6,57508	1,39470	2252,5	403765	717
718	515524	370146232	26,7955	8,9545	6,57647	1,39276	2255,7	404892	718
719	516961	371694959	26,8142	8,9587	6,57786	1,39082	2258,8	406020	719
<b>720</b>	518400	373248000	26,8328	8,9628	6,57925	1,38889	2261,9	407150	<b>720</b>
721	519841	374805361	26,8514	8,9670	6,58064	1,38696	2265,1	408282	721
722	521284	376367048	26,8701	8,9711	6,58203	1,38504	2268,2	409415	722
723	522729	377933067	26,8887	8,9752	6,58341	1,38313	2271,4	410550	723
724	524176	379503424	26,9072	8,9794	6,58479	1,38122	2274,5	411687	724
<b>725</b>	525625	381078125	26,9258	8,9835	6,58617	1,37931	2277,7	412825	<b>725</b>
726	527076	382657176	26,9444	8,9876	6,58755	1,37741	2280,8	413965	726
727	528529	384240583	26,9629	8,9918	6,58893	1,37552	2283,9	415106	727
728	529984	385828352	26,9815	8,9959	6,59030	1,37363	2287,1	416248	728
729	531441	387420489	27,0000	9,0000	6,59167	1,37174	2290,2	417393	729
<b>730</b>	532900	389017000	27,0185	9,0041	6,59304	1,36986	2293,4	418539	<b>730</b>
731	534361	390617891	27,0370	9,0082	6,59441	1,36799	2296,5	419686	731
732	535824	392223168	27,0555	9,0123	6,59578	1,36612	2299,6	420835	732
733	537289	393832837	27,0740	9,0164	6,59715	1,36426	2302,8	421986	733
734	538756	395446904	27,0924	9,0205	6,59851	1,36240	2305,9	423138	734
<b>735</b>	540225	397065375	27,1109	9,0246	6,59987	1,36054	2309,1	424293	<b>735</b>
736	541696	398688256	27,1293	9,0287	6,60123	1,35870	2312,2	425447	736
737	543169	400315553	27,1477	9,0328	6,60259	1,35685	2315,4	426604	737
738	544644	401947272	27,1662	9,0369	6,60394	1,35501	2318,5	427762	738
739	546121	403583419	27,1846	9,0410	6,60530	1,35318	2321,6	428922	739
<b>740</b>	547600	405224000	27,2029	9,0450	6,60665	1,35135	2324,8	430084	<b>740</b>
741	549081	406869021	27,2213	9,0491	6,60800	1,34953	2327,9	431247	741
742	550564	408518488	27,2397	9,0532	6,60935	1,34771	2331,1	432412	742
743	552049	410172407	27,2580	9,0572	6,61070	1,34590	2334,2	433578	743
744	553536	411830784	27,2764	9,0613	6,61204	1,34409	2337,3	434746	744
<b>745</b>	555025	413493625	27,2947	9,0654	6,61338	1,34228	2340,5	435916	<b>745</b>
746	556516	415160936	27,3130	9,0694	6,61473	1,34048	2343,6	437087	746
747	558009	416832723	27,3313	9,0735	6,61607	1,33869	2346,8	438259	747
748	559504	418508992	27,3496	9,0775	6,61740	1,33690	2349,9	439433	748
749	561001	420189749	27,3679	9,0816	6,61874	1,33511	2353,1	440609	749

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>750</b>	562500	421875000	27,3861	9,0856	6,62007	1,33333	2356,2	441786	<b>750</b>
751	564001	423564751	27,4044	9,0896	6,62141	1,33156	2359,3	442965	751
752	565504	425259008	27,4226	9,0937	6,62274	1,32979	2362,5	444146	752
753	567009	426957777	27,4408	9,0977	6,62407	1,32802	2365,6	445328	753
754	568516	428661064	27,4591	9,1017	6,62539	1,32626	2368,8	446511	754
755	570025	430368875	27,4773	9,1057	6,62672	1,32450	2371,9	447697	755
756	571536	432081216	27,4955	9,1098	6,62804	1,32275	2375,0	448883	756
757	573049	433798903	27,5136	9,1138	6,62936	1,32100	2378,2	450072	757
758	574564	435519512	27,5318	9,1178	6,63068	1,31926	2381,3	451262	758
759	576081	437245479	27,5500	9,1218	6,63200	1,31752	2384,5	452453	759
<b>760</b>	577600	438976000	27,5681	9,1258	6,63332	1,31579	2387,6	453646	<b>760</b>
761	579121	440711081	27,5862	9,1298	6,63463	1,31406	2390,8	454841	761
762	580644	442450728	27,6043	9,1338	6,63595	1,31234	2393,9	456037	762
763	582169	444194947	27,6225	9,1378	6,63726	1,31062	2397,0	457234	763
764	583696	445943744	27,6405	9,1418	6,63857	1,30890	2400,2	458434	764
765	585225	447697125	27,6586	9,1458	6,63988	1,30719	2403,3	459635	765
766	586756	449455096	27,6767	9,1498	6,64118	1,30548	2406,5	460837	766
767	588289	451217663	27,6948	9,1537	6,64249	1,30378	2409,6	462041	767
768	589824	452984832	27,7128	9,1577	6,64379	1,30208	2412,7	463247	768
769	591361	454756609	27,7308	9,1617	6,64509	1,30039	2415,9	464454	769
<b>770</b>	592900	456533000	27,7489	9,1657	6,64639	1,29870	2419,0	465663	<b>770</b>
771	594441	458314011	27,7669	9,1696	6,64769	1,29702	2422,2	466873	771
772	595984	460099648	27,7849	9,1736	6,64898	1,29534	2425,3	468085	772
773	597529	461889917	27,8029	9,1775	6,65028	1,29366	2428,5	469298	773
774	599076	463684824	27,8209	9,1815	6,65157	1,29199	2431,6	470513	774
775	600625	465484375	27,8388	9,1855	6,65286	1,29032	2434,7	471730	775
776	602176	467288576	27,8568	9,1894	6,65415	1,28866	2437,9	472948	776
777	603729	469097433	27,8747	9,1933	6,65544	1,28700	2441,0	474168	777
778	605284	470910952	27,8927	9,1973	6,65673	1,28535	2444,2	475389	778
779	606841	472729139	27,9106	9,2012	6,65801	1,28370	2447,3	476612	779
<b>780</b>	608400	474552000	27,9285	9,2052	6,65929	1,28205	2450,4	477836	<b>780</b>
781	609961	476379541	27,9464	9,2091	6,66058	1,28041	2453,6	479062	781
782	611524	478211768	27,9643	9,2130	6,66185	1,27877	2456,7	480290	782
783	613089	480048687	27,9821	9,2170	6,66313	1,27714	2459,9	481519	783
784	614656	481890304	28,0000	9,2209	6,66441	1,27551	2463,0	482750	784
785	616225	483736625	28,0179	9,2248	6,66568	1,27389	2466,2	483982	785
786	617796	485587656	28,0357	9,2287	6,66696	1,27226	2469,3	485216	786
787	619369	487443403	28,0535	9,2326	6,66823	1,27065	2472,4	486451	787
788	620944	489303872	28,0713	9,2365	6,66950	1,26904	2475,6	487688	788
789	622521	491169069	28,0891	9,2404	6,67077	1,26743	2478,7	488927	789
<b>790</b>	624100	493039000	28,1069	9,2443	6,67203	1,26582	2481,9	490167	<b>790</b>
791	625681	494913671	28,1247	9,2482	6,67330	1,26422	2485,0	491409	791
792	627264	496793088	28,1425	9,2521	6,67456	1,26263	2488,1	492652	792
793	628849	498677257	28,1603	9,2560	6,67582	1,26103	2491,3	493897	793
794	630436	500566184	28,1780	9,2599	6,67708	1,25945	2494,4	495143	794
795	632025	502459875	28,1957	9,2638	6,67834	1,25786	2497,6	496391	795
796	633616	504358336	28,2135	9,2677	6,67960	1,25628	2500,7	497641	796
797	635209	506261573	28,2312	9,2716	6,68085	1,25471	2503,8	498892	797
798	636804	508169592	28,2489	9,2754	6,68211	1,25313	2507,0	500145	798
799	638401	510082399	28,2666	9,2793	6,68336	1,25156	2510,1	501399	799

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
800	640000	512000000	28,2843	9,2832	6,68461	1,25000	2513,3	502655	800
801	641601	513922401	28,3019	9,2870	6,68586	1,24844	2516,4	503912	801
802	643204	515849608	28,3196	9,2909	6,68711	1,24688	2519,6	505171	802
803	644809	517781627	28,3373	9,2948	6,68835	1,24533	2522,7	506432	803
804	646416	519718464	28,3549	9,2986	6,68960	1,24378	2525,8	507694	804
805	648025	521660125	28,3725	9,3025	6,69084	1,24224	2529,0	508958	805
806	649636	523606616	28,3901	9,3063	6,69208	1,24069	2532,1	510223	806
807	651249	525557943	28,4077	9,3102	6,69332	1,23916	2535,3	511490	807
808	652864	527514412	28,4253	9,3140	6,69456	1,23762	2538,4	512758	808
809	654481	529475129	28,4429	9,3179	6,69580	1,23609	2541,5	514028	809
810	656100	531441000	28,4605	9,3217	6,69703	1,23457	2544,7	515300	810
811	657721	533411731	28,4781	9,3255	6,69827	1,23305	2547,8	516573	811
812	659344	535387328	28,4956	9,3294	6,69950	1,23153	2551,0	517848	812
813	660969	537367797	28,5132	9,3332	6,70073	1,23001	2554,1	519124	813
814	662596	539353144	28,5307	9,3370	6,70196	1,22850	2557,3	520402	814
815	664225	541343375	28,5482	9,3408	6,70319	1,22699	2560,4	521681	815
816	665856	543338496	28,5657	9,3447	6,70441	1,22549	2563,5	522962	816
817	667489	545338513	28,5832	9,3485	6,70564	1,22399	2566,7	524245	817
818	669124	547343432	28,6007	9,3523	6,70686	1,22249	2569,8	525529	818
819	670761	549353259	28,6182	9,3561	6,70808	1,22100	2573,0	526814	819
820	672400	551368000	28,6356	9,3599	6,70930	1,21951	2576,1	528102	820
821	674041	553387661	28,6531	9,3637	6,71052	1,21803	2579,2	529391	821
822	675684	555412248	28,6705	9,3675	6,71174	1,21655	2582,4	530681	822
823	677329	557441767	28,6880	9,3713	6,71296	1,21507	2585,5	531973	823
824	678976	559476224	28,7054	9,3751	6,71417	1,21359	2588,7	533267	824
825	680625	561515625	28,7228	9,3789	6,71538	1,21212	2591,8	534562	825
826	682276	563559976	28,7402	9,3827	6,71659	1,21065	2595,0	535858	826
827	683929	565609283	28,7576	9,3865	6,71780	1,20919	2598,1	537157	827
828	685584	567663552	28,7750	9,3902	6,71901	1,20773	2601,2	538456	828
829	687241	569722789	28,7924	9,3940	6,72022	1,20627	2604,4	539758	829
830	688900	571787000	28,8097	9,3978	6,72143	1,20482	2607,5	541061	830
831	690561	573856191	28,8271	9,4016	6,72263	1,20337	2610,7	542365	831
832	692224	575930368	28,8444	9,4053	6,72383	1,20192	2613,8	543671	832
833	693889	578009537	28,8617	9,4091	6,72503	1,20048	2616,9	544979	833
834	695556	580093704	28,8791	9,4129	6,72623	1,19904	2620,1	546288	834
835	697225	582182875	28,8964	9,4166	6,72743	1,19760	2623,2	547599	835
836	698896	584277056	28,9137	9,4204	6,72863	1,19617	2626,4	548912	836
837	700569	586376253	28,9310	9,4241	6,72982	1,19474	2629,5	550226	837
838	702244	588480472	28,9482	9,4279	6,73102	1,19332	2632,7	551541	838
839	703921	590589719	28,9655	9,4316	6,73221	1,19190	2635,8	552858	839
840	705600	592704000	28,9828	9,4354	6,73340	1,19048	2638,9	554177	840
841	707281	594823321	29,0000	9,4391	6,73459	1,18906	2642,1	555497	841
842	708964	596947688	29,0172	9,4429	6,73578	1,18765	2645,2	556819	842
843	710649	599077107	29,0345	9,4466	6,73697	1,18624	2648,4	558142	843
844	712336	601211584	29,0517	9,4503	6,73815	1,18483	2651,5	559467	844
845	714025	603351125	29,0689	9,4541	6,73934	1,18343	2654,6	560794	845
846	715716	605495736	29,0861	9,4578	6,74052	1,18203	2657,8	562122	846
847	717409	607645423	29,1033	9,4615	6,74170	1,18064	2660,9	563452	847
848	719104	609800192	29,1204	9,4652	6,74288	1,17925	2664,1	564783	848
849	720801	611960049	29,1376	9,4690	6,74406	1,17786	2667,2	566116	849

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>850</b>	722500	614125000	29,1548	9,4727	6,74524	1,17647	2670,4	567450	<b>850</b>
851	724201	616295051	29,1719	9,4764	6,74641	1,17509	2673,5	568786	851
852	725904	618470208	29,1890	9,4801	6,74759	1,17371	2676,6	570124	852
853	727609	620650477	29,2062	9,4838	6,74876	1,17233	2679,8	571463	853
854	729316	622835864	29,2233	9,4875	6,74993	1,17096	2682,9	572803	854
855	731025	625026375	29,2404	9,4912	6,75110	1,16959	2686,1	574146	855
856	732736	627222016	29,2575	9,4949	6,75227	1,16822	2689,2	575490	856
857	734449	629422793	29,2746	9,4986	6,75344	1,16686	2692,3	576835	857
858	736164	631628712	29,2916	9,5023	6,75460	1,16550	2695,5	578182	858
859	737881	633839779	29,3087	9,5060	6,75577	1,16414	2698,6	579530	859
<b>860</b>	739600	636056000	29,3258	9,5097	6,75693	1,16279	2701,8	580880	<b>860</b>
861	741321	638277381	29,3428	9,5134	6,75809	1,16144	2704,9	582232	861
862	743044	640503928	29,3598	9,5171	6,75926	1,16009	2708,1	583585	862
863	744769	642735647	29,3769	9,5207	6,76041	1,15875	2711,2	584940	863
864	746496	644972544	29,3939	9,5244	6,76157	1,15741	2714,3	586297	864
865	748225	647214625	29,4109	9,5281	6,76273	1,15607	2717,5	587655	865
866	749956	649461896	29,4279	9,5317	6,76388	1,15473	2720,6	589014	866
867	751689	651714363	29,4449	9,5354	6,76504	1,15340	2723,8	590375	867
868	753424	653972032	29,4618	9,5391	6,76619	1,15207	2726,9	591738	868
869	755161	656234909	29,4788	9,5427	6,76734	1,15075	2730,0	593102	869
<b>870</b>	756900	658503000	29,4958	9,5464	6,76849	1,14943	2733,2	594468	<b>870</b>
871	758641	660776311	29,5127	9,5501	6,76964	1,14811	2736,3	595835	871
872	760384	663054848	29,5296	9,5537	6,77079	1,14679	2739,5	597204	872
873	762129	665338617	29,5466	9,5574	6,77194	1,14548	2742,6	598575	873
874	763876	667627624	29,5635	9,5610	6,77308	1,14416	2745,8	599947	874
875	765625	669921875	29,5804	9,5647	6,77422	1,14286	2748,9	601320	875
876	767376	672221376	29,5973	9,5683	6,77537	1,14155	2752,0	602696	876
877	769129	674526133	29,6142	9,5719	6,77651	1,14025	2755,2	604073	877
878	770884	676836152	29,6311	9,5756	6,77765	1,13895	2758,3	605451	878
879	772641	679151439	29,6479	9,5792	6,77878	1,13766	2761,5	606831	879
<b>880</b>	774400	681472000	29,6648	9,5828	6,77992	1,13636	2764,6	608212	<b>880</b>
881	776161	683797841	29,6816	9,5865	6,78106	1,13507	2767,7	609595	881
882	777924	686128968	29,6985	9,5901	6,78219	1,13379	2770,9	610980	882
883	779689	688465387	29,7153	9,5937	6,78333	1,13250	2774,0	612366	883
884	781456	690807104	29,7321	9,5973	6,78446	1,13122	2777,2	613754	884
885	783225	693154125	29,7489	9,6010	6,78559	1,12994	2780,3	615143	885
886	784996	695506456	29,7658	9,6046	6,78672	1,12867	2783,5	616534	886
887	786769	697864103	29,7825	9,6082	6,78784	1,12740	2786,6	617927	887
888	788544	700227072	29,7993	9,6118	6,78897	1,12613	2789,7	619321	888
889	790321	702595369	29,8161	9,6154	6,79010	1,12486	2792,9	620717	889
<b>890</b>	792100	704969000	29,8329	9,6190	6,79122	1,12360	2796,0	622114	<b>890</b>
891	793881	707347971	29,8496	9,6226	6,79234	1,12233	2799,2	623513	891
892	795664	709732288	29,8664	9,6262	6,79347	1,12108	2802,3	624913	892
893	797449	712121957	29,8831	9,6298	6,79459	1,11982	2805,4	626315	893
894	799236	714516984	29,8998	9,6334	6,79571	1,11857	2808,6	627718	894
895	801025	716917375	29,9166	9,6370	6,79682	1,11732	2811,7	629124	895
896	802816	719323136	29,9333	9,6406	6,79794	1,11607	2814,9	630530	896
897	804609	721734273	29,9500	9,6442	6,79906	1,11483	2818,0	631938	897
898	806404	724150792	29,9666	9,6477	6,80017	1,11359	2821,2	633348	898
899	808201	726572699	29,9833	9,6513	6,80128	1,11235	2824,3	634760	899



## Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>900</b>	810000	729000000	30,0000	9,6549	6,80239	1,11111	2827,4	636173	<b>900</b>
901	811801	731432701	30,0167	9,6585	6,80351	1,10988	2830,6	637587	901
902	813604	733870808	30,0333	9,6620	6,80461	1,10865	2833,7	639003	902
903	815409	736314327	30,0500	9,6656	6,80572	1,10742	2836,9	640421	903
904	817216	7387643264	30,0666	9,6692	6,80683	1,10619	2840,0	641840	904
905	819025	741217625	30,0832	9,6727	6,80793	1,10497	2843,1	643261	905
906	820836	7436777416	30,0998	9,6763	6,80904	1,10375	2846,3	644683	906
907	822649	746142643	30,1164	9,6799	6,81014	1,10254	2849,4	646107	907
908	824464	7486133312	30,1330	9,6834	6,81124	1,10132	2852,6	647533	908
909	826281	751089429	30,1496	9,6870	6,81235	1,10011	2855,7	648960	909
<b>910</b>	828100	753571000	30,1662	9,6905	6,81344	1,09890	2858,8	650388	<b>910</b>
911	829921	756058031	30,1828	9,6941	6,81454	1,09769	2862,0	651818	911
912	831744	758550528	30,1993	9,6976	6,81564	1,09649	2865,1	653250	912
913	833569	761048497	30,2159	9,7012	6,81674	1,09529	2868,3	654684	913
914	835396	763551944	30,2324	9,7047	6,81783	1,09409	2871,4	656118	914
915	837225	766060875	30,2490	9,7082	6,81892	1,09290	2874,6	657555	915
916	839056	768575296	30,2655	9,7118	6,82002	1,09170	2877,7	658993	916
917	840889	771095213	30,2820	9,7153	6,82111	1,09051	2880,8	660433	917
918	842724	773620632	30,2985	9,7188	6,82220	1,08932	2884,0	661874	918
919	844561	776151559	30,3150	9,7224	6,82329	1,08814	2887,1	663317	919
<b>920</b>	846400	778688000	30,3315	9,7259	6,82437	1,08696	2890,3	664761	<b>920</b>
921	848241	781229961	30,3480	9,7294	6,82546	1,08578	2893,4	666207	921
922	850084	783777448	30,3645	9,7329	6,82655	1,08460	2896,5	667654	922
923	851929	786330467	30,3809	9,7364	6,82763	1,08342	2899,7	669103	923
924	853776	788889024	30,3974	9,7400	6,82871	1,08225	2902,8	670554	924
925	855625	791453125	30,4138	9,7435	6,82979	1,08108	2906,0	672006	925
926	857476	794022776	30,4302	9,7470	6,83087	1,07991	2909,1	673460	926
927	859329	796597983	30,4467	9,7505	6,83195	1,07875	2912,3	674915	927
928	861184	799178752	30,4631	9,7540	6,83303	1,07759	2915,4	676372	928
929	863041	801765089	30,4795	9,7575	6,83411	1,07643	2918,5	677831	929
<b>930</b>	864900	804357000	30,4959	9,7610	6,83518	1,07527	2921,7	679291	<b>930</b>
931	866761	806954491	30,5123	9,7645	6,83626	1,07411	2924,8	680752	931
932	868624	809557568	30,5287	9,7680	6,83733	1,07296	2928,0	682216	932
933	870489	812166237	30,5450	9,7715	6,83841	1,07181	2931,1	683680	933
934	872356	814780504	30,5614	9,7750	6,83948	1,07066	2934,2	685147	934
935	874225	817400375	30,5778	9,7785	6,84055	1,06952	2937,4	686615	935
936	876096	820025856	30,5941	9,7819	6,84162	1,06838	2940,5	688084	936
937	877969	822656953	30,6105	9,7854	6,84268	1,06724	2943,7	689555	937
938	879844	825293672	30,6268	9,7889	6,84375	1,06610	2946,8	691028	938
939	881721	827936019	30,6431	9,7924	6,84482	1,06496	2950,0	692502	939
<b>940</b>	883600	830584000	30,6594	9,7959	6,84588	1,06383	2953,1	693978	<b>940</b>
941	885481	833237621	30,6757	9,7993	6,84694	1,06270	2956,2	695455	941
942	887364	835896888	30,6920	9,8028	6,84801	1,06157	2959,4	696934	942
943	889249	838561807	30,7083	9,8063	6,84907	1,06045	2962,5	698415	943
944	891136	841232384	30,7246	9,8097	6,85013	1,05932	2965,7	699897	944
945	893025	843908625	30,7409	9,8132	6,85118	1,05820	2968,8	701380	945
946	894916	846590536	30,7571	9,8167	6,85224	1,05708	2971,9	702865	946
947	896809	849278123	30,7734	9,8201	6,85330	1,05597	2975,1	704352	947
948	898704	851971392	30,7896	9,8236	6,85435	1,05485	2978,2	705840	948
949	900601	854670349	30,8058	9,8270	6,85541	1,05374	2981,4	707330	949

# Potenzen, Wurzeln, Natürliche Logarithmen, Reziproke Werte, Kreisumfänge und -inhalte.

$n$	$n^2$	$n^3$	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	$\pi n$	$\frac{\pi n^2}{4}$	$n$
<b>950</b>	902500	857375000	30,8221	9,8305	6,85646	1,05263	2984,5	708822	<b>950</b>
951	904401	860085351	30,8383	9,8339	6,85751	1,05152	2987,7	710315	951
952	906304	862801408	30,8545	9,8374	6,85857	1,05042	2990,8	711809	952
953	908209	865523177	30,8707	9,8408	6,85961	1,04932	2993,9	713306	953
954	910116	868250664	30,8869	9,8443	6,86066	1,04822	2997,1	714803	954
955	912025	870983875	30,9031	9,8477	6,86171	1,04712	3000,2	716303	955
956	913936	873722816	30,9192	9,8511	6,86276	1,04603	3003,4	717804	956
957	915849	876467493	30,9354	9,8546	6,86380	1,04493	3006,5	719306	957
958	917764	879217912	30,9516	9,8580	6,86485	1,04384	3009,6	720810	958
959	919681	881974079	30,9677	9,8614	6,86589	1,04275	3012,8	722316	959
<b>960</b>	921600	884736000	30,9839	9,8648	6,86693	1,04167	3015,9	723823	<b>960</b>
961	923521	887503681	31,0000	9,8683	6,86797	1,04058	3019,1	725332	961
962	925444	890277128	31,0161	9,8717	6,86901	1,03950	3022,2	726842	962
963	927369	893056347	31,0322	9,8751	6,87005	1,03842	3025,4	728354	963
964	929296	895841344	31,0483	9,8785	6,87109	1,03734	3028,5	729867	964
965	931225	898632125	31,0644	9,8819	6,87213	1,03627	3031,6	731382	965
966	933156	901428966	31,0805	9,8854	6,87316	1,03520	3034,8	732899	966
967	935089	904231063	31,0966	9,8888	6,87420	1,03413	3037,9	734417	967
968	937024	907039232	31,1127	9,8922	6,87523	1,03306	3041,1	735937	968
969	938961	909853209	31,1288	9,8956	6,87626	1,03199	3044,2	737458	969
<b>970</b>	940900	912673000	31,1448	9,8990	6,87730	1,03093	3047,3	738981	<b>970</b>
971	942841	915498611	31,1609	9,9024	6,87833	1,02987	3050,5	740506	971
972	944784	918330048	31,1769	9,9058	6,87936	1,02881	3053,6	742032	972
973	946729	921167317	31,1929	9,9092	6,88038	1,02775	3056,8	743559	973
974	948676	924010424	31,2090	9,9126	6,88141	1,02669	3059,9	745088	974
975	950625	926859375	31,2250	9,9160	6,88244	1,02564	3063,1	746619	975
976	952576	929714176	31,2410	9,9194	6,88346	1,02459	3066,2	748151	976
977	954529	932574833	31,2570	9,9227	6,88449	1,02354	3069,3	749685	977
978	956484	935441352	31,2730	9,9261	6,88551	1,02249	3072,5	751221	978
979	958441	938313739	31,2890	9,9295	6,88653	1,02145	3075,6	752758	979
<b>980</b>	960400	941192000	31,3050	9,9329	6,88755	1,02041	3078,8	754296	<b>980</b>
981	962361	944076141	31,3209	9,9363	6,88857	1,01937	3081,9	755837	981
982	964324	946966168	31,3369	9,9396	6,88959	1,01833	3085,0	757378	982
983	966289	949862087	31,3528	9,9430	6,89061	1,01729	3088,2	758922	983
984	968256	952763904	31,3688	9,9464	6,89163	1,01626	3091,3	760466	984
985	970225	955671625	31,3847	9,9497	6,89264	1,01523	3094,5	762013	985
986	972196	958585256	31,4006	9,9531	6,89366	1,01420	3097,6	763561	986
987	974169	961504803	31,4166	9,9565	6,89467	1,01317	3100,8	765111	987
988	976144	964430272	31,4325	9,9598	6,89568	1,01215	3103,9	766662	988
989	978121	967361669	31,4484	9,9632	6,89669	1,01112	3107,0	768214	989
<b>990</b>	980100	970299000	31,4643	9,9666	6,89770	1,01010	3110,2	769769	<b>990</b>
991	982081	973242271	31,4802	9,9699	6,89871	1,00908	3113,3	771325	991
992	984064	976191488	31,4960	9,9733	6,89972	1,00806	3116,5	772882	992
993	986049	979146657	31,5119	9,9766	6,90073	1,00705	3119,6	774441	993
994	988036	982107784	31,5278	9,9800	6,90174	1,00604	3122,7	776002	994
995	990025	985074875	31,5436	9,9833	6,90274	1,00503	3125,9	777564	995
996	992016	988047936	31,5595	9,9866	6,90375	1,00402	3129,0	779128	996
997	994009	991026973	31,5753	9,9900	6,90475	1,00301	3132,2	780693	997
998	996004	994011992	31,5911	9,9933	6,90575	1,00200	3135,3	782260	998
999	998001	997002999	31,6070	9,9967	6,90675	1,00100	3138,5	783828	999

# Primzahlen und Faktoren der Zahlen von 1 bis 1000.

1		51	$3 \times 17$	101		151	
2		52	$2^2 \times 13$	102	$2 \times 3 \times 17$	152	$2^3 \times 19$
3		53		103		153	$3^2 \times 17$
4	$2^2$	54	$2 \times 3^2$	104	$2^3 \times 13$	154	$2 \times 7 \times 11$
5		55	$5 \times 11$	105	$3 \times 5 \times 7$	155	$5 \times 31$
6	$2 \times 3$	56	$2^3 \times 7$	106	$2 \times 53$	156	$2^2 \times 3 \times 13$
7		57	$3 \times 19$	107		157	
8	$2^3$	58	$2 \times 29$	108	$2^2 \times 3^2$	158	$2 \times 79$
9	$3^2$	59		109		159	$3 \times 53$
10	$2 \times 5$	60	$2^2 \times 3 \times 5$	110	$2 \times 5 \times 11$	160	$2^5 \times 5$
11		61		111	$3 \times 37$	161	$7 \times 23$
12	$2^2 \times 3$	62	$2 \times 31$	112	$2^4 \times 7$	162	$2 \times 3^4$
13		63	$3^2 \times 7$	113		163	
14	$2 \times 7$	64	$2^6$	114	$2 \times 3 \times 19$	164	$2^2 \times 41$
15	$3 \times 5$	65	$5 \times 13$	115	$5 \times 23$	165	$3 \times 5 \times 11$
16	$2^4$	66	$2 \times 3 \times 11$	116	$2^2 \times 29$	166	$2 \times 83$
17		67		117	$3^2 \times 13$	167	
18	$2 \times 3^2$	68	$2^2 \times 17$	118	$2 \times 59$	168	$2^3 \times 3 \times 7$
19		69	$3 \times 23$	119	$7 \times 17$	169	$13^2$
20	$2^2 \times 5$	70	$2 \times 5 \times 7$	120	$2^3 \times 3 \times 5$	170	$2 \times 5 \times 17$
21	$3 \times 7$	71		121	$11^2$	171	$3^2 \times 19$
22	$2 \times 11$	72	$2^3 \times 3^2$	122	$2 \times 61$	172	$2^2 \times 43$
23		73		123	$3 \times 41$	173	
24	$2^3 \times 3$	74	$2 \times 37$	124	$2^2 \times 31$	174	$2 \times 3 \times 29$
25	$5^2$	75	$3 \times 5^2$	125	$5^3$	175	$5^2 \times 7$
26	$2 \times 13$	76	$2^2 \times 19$	126	$2 \times 3^2 \times 7$	176	$2^4 \times 11$
27	$3^3$	77	$7 \times 11$	127		177	$3 \times 59$
28	$2^2 \times 7$	78	$2 \times 3 \times 13$	128	$2^7$	178	$2 \times 89$
29		79		129	$3 \times 43$	179	
30	$2 \times 3 \times 5$	80	$2^4 \times 5$	130	$2 \times 5 \times 13$	180	$2^2 \times 3^2 \times 5$
31		81	$3^4$	131		181	
32	$2^5$	82	$2 \times 41$	132	$2^2 \times 3 \times 11$	182	$2 \times 7 \times 13$
33	$3 \times 11$	83		133	$7 \times 19$	183	$3 \times 61$
34	$2 \times 17$	84	$2^2 \times 3 \times 7$	134	$2 \times 67$	184	$2^3 \times 23$
35	$5 \times 7$	85	$5 \times 17$	135	$3^3 \times 5$	185	$5 \times 37$
36	$2^2 \times 3^2$	86	$2 \times 43$	136	$2^3 \times 17$	186	$2 \times 3 \times 31$
37		87	$3 \times 29$	137		187	$11 \times 17$
38	$2 \times 19$	88	$2^3 \times 11$	138	$2 \times 3 \times 23$	188	$2^2 \times 47$
39	$3 \times 13$	89		139		189	$3^2 \times 7$
40	$2^3 \times 5$	90	$2 \times 3^2 \times 5$	140	$2^2 \times 5 \times 7$	190	$2 \times 5 \times 19$
41		91	$7 \times 13$	141	$3 \times 47$	191	
42	$2 \times 3 \times 7$	92	$2^2 \times 23$	142	$2 \times 71$	192	$2^6 \times 3$
43		93	$3 \times 31$	143	$11 \times 13$	193	
44	$2^2 \times 11$	94	$2 \times 47$	144	$2^4 \times 3^2$	194	$2 \times 97$
45	$3^2 \times 5$	95	$5 \times 19$	145	$5 \times 29$	195	$3 \times 5 \times 13$
46	$2 \times 23$	96	$2^5 \times 3$	146	$2 \times 73$	196	$2^2 \times 7^2$
47		97		147	$3 \times 7^2$	197	
48	$2^4 \times 3$	98	$2 \times 7^2$	148	$2^2 \times 37$	198	$2 \times 3^2 \times 11$
49	$7^2$	99	$3^2 \times 11$	149		199	
50	$2 \times 5^2$	100	$2^2 \times 5^2$	150	$2 \times 3 \times 5^2$	200	$2^3 \times 5^3$

# Primzahlen und Faktoren der Zahlen von 1 bis 1000.

201	3 × 67	251		301	7 × 43	351	3 <sup>3</sup> × 13
202	2 × 101	252	2 <sup>2</sup> × 3 <sup>2</sup> × 7	302	2 × 151	352	2 <sup>5</sup> × 11
203	7 × 29	253	11 × 23	303	3 × 101	353	
204	2 <sup>2</sup> × 3 × 17	254	2 × 127	304	2 <sup>4</sup> × 19	354	2 × 3 × 59
205	5 × 41	255	3 × 5 × 17	305	5 × 61	355	5 × 71
206	2 × 103	256	2 <sup>8</sup>	306	2 × 3 <sup>2</sup> × 17	356	2 <sup>2</sup> × 89
207	3 <sup>3</sup> × 23	257		307		357	3 × 7 × 17
208	2 <sup>4</sup> × 13	258	2 × 3 × 43	308	2 <sup>3</sup> × 7 × 11	358	2 × 179
209	11 × 19	259	7 × 37	309	3 × 103	359	
210	2 × 3 × 5 × 7	260	2 <sup>2</sup> × 5 × 13	310	2 × 5 × 31	360	2 <sup>3</sup> × 3 <sup>2</sup> × 5
211		261	3 <sup>2</sup> × 29	311		361	19 <sup>2</sup>
212	2 <sup>2</sup> × 53	262	2 × 131	312	2 <sup>3</sup> × 3 × 13	362	2 × 181
213	3 × 71	263		313		363	3 × 11 <sup>2</sup>
214	2 × 107	264	2 <sup>3</sup> × 3 × 11	314	2 × 157	364	2 <sup>2</sup> × 7 × 13
215	5 × 43	265	5 × 53	315	3 <sup>2</sup> × 5 × 7	365	5 × 73
216	2 <sup>3</sup> × 3 <sup>3</sup>	266	2 × 7 × 19	316	2 <sup>2</sup> × 79	366	2 × 3 × 61
217	7 × 31	267	3 × 89	317		367	
218	2 × 109	268	2 <sup>2</sup> × 67	318	2 × 3 × 53	368	2 <sup>4</sup> × 23
219	3 × 73	269		319	11 × 29	369	3 <sup>2</sup> × 41
220	2 <sup>2</sup> × 5 × 11	270	2 × 3 <sup>2</sup> × 5	320	2 <sup>5</sup> × 5	370	2 × 5 × 37
221	13 × 17	271		321	3 × 107	371	7 × 53
222	2 × 3 × 37	272	2 <sup>4</sup> × 17	322	2 × 7 × 23	372	2 <sup>2</sup> × 3 × 31
223		273	3 × 7 × 13	323	17 × 19	373	
224	2 <sup>5</sup> × 7	274	2 × 137	324	2 <sup>2</sup> × 3 <sup>4</sup>	374	2 × 11 × 17
225	3 <sup>2</sup> × 5 <sup>2</sup>	275	5 <sup>2</sup> × 11	325	5 <sup>2</sup> × 13	375	3 × 5 <sup>3</sup>
226	2 × 113	276	2 <sup>2</sup> × 3 × 23	326	2 × 163	376	2 <sup>2</sup> × 47
227		277		327	3 × 109	377	13 × 29
228	2 <sup>2</sup> × 3 × 19	278	2 × 139	328	2 <sup>3</sup> × 41	378	2 × 3 <sup>2</sup> × 7
229		279	3 <sup>2</sup> × 31	329	7 × 47	379	
230	2 × 5 × 23	280	2 <sup>3</sup> × 5 × 7	330	2 × 3 × 5 × 11	380	2 <sup>2</sup> × 5 × 19
231	3 × 7 × 11	281		331		381	3 × 127
232	2 <sup>2</sup> × 29	282	2 × 3 × 47	332	2 <sup>2</sup> × 83	382	2 × 191
233		283		333	3 <sup>2</sup> × 37	383	
234	2 × 3 <sup>2</sup> × 13	284	2 <sup>2</sup> × 71	334	2 × 167	384	2 <sup>7</sup> × 3
235	5 × 47	285	3 × 5 × 19	335	5 × 67	385	5 × 7 × 11
236	2 <sup>2</sup> × 59	286	2 × 11 × 13	336	2 <sup>4</sup> × 3 × 7	386	2 × 193
237	3 × 79	287	7 × 41	337		387	5 <sup>2</sup> × 43
238	2 × 7 × 17	288	2 <sup>5</sup> × 3 <sup>2</sup>	338	2 × 13 <sup>2</sup>	388	2 <sup>2</sup> × 97
239		289	17 <sup>2</sup>	339	3 × 113	389	
240	2 <sup>4</sup> × 3 × 5	290	2 × 5 × 29	340	2 <sup>2</sup> × 5 × 17	390	2 × 3 × 5 × 13
241		291	3 × 97	341	11 × 31	391	17 × 23
242	2 × 11 <sup>2</sup>	292	2 <sup>2</sup> × 73	342	2 × 3 <sup>2</sup> × 19	392	2 <sup>3</sup> × 7 <sup>2</sup>
243	3 <sup>5</sup>	293		343	7 <sup>3</sup>	393	3 × 131
244	2 <sup>2</sup> × 61	294	2 × 3 × 7 <sup>2</sup>	344	2 <sup>2</sup> × 43	394	2 × 197
245	5 × 7 <sup>2</sup>	295	5 × 59	345	3 × 5 × 23	395	5 × 79
246	2 × 3 × 41	296	2 <sup>2</sup> × 37	346	2 × 173	396	2 <sup>2</sup> × 3 <sup>2</sup> × 11
247	13 × 19	297	3 <sup>3</sup> × 11	347		397	
248	2 <sup>2</sup> × 31	298	2 × 149	348	2 <sup>2</sup> × 3 × 29	398	2 × 199
249	3 × 83	299	13 × 23	349		399	3 × 7 × 19
250	2 × 5 <sup>3</sup>	300	2 <sup>2</sup> × 3 × 5 <sup>2</sup>	350	2 × 5 <sup>2</sup> × 7	400	2 <sup>4</sup> × 5 <sup>2</sup>

# Primzahlen und Faktoren der Zahlen von 1 bis 1000.

401		451	$11 \times 41$	501	$3 \times 167$	551	$19 \times 29$
402	$2 \times 3 \times 67$	452	$2^2 \times 113$	502	$2 \times 251$	552	$2^3 \times 3 \times 23$
403	$13 \times 31$	453	$3 \times 151$	503		553	$7 \times 79$
404	$2^2 \times 101$	454	$2 \times 227$	504	$2^3 \times 3^2 \times 7$	554	$2 \times 277$
405	$3^4 \times 5$	455	$5 \times 7 \times 13$	505	$5 \times 101$	555	$3 \times 5 \times 37$
406	$2 \times 7 \times 29$	456	$2^3 \times 3 \times 19$	506	$2 \times 11 \times 23$	556	$2^2 \times 139$
407	$11 \times 37$	457		507	$3 \times 13^2$	557	
408	$2^3 \times 3 \times 17$	458	$2 \times 229$	508	$2^2 \times 127$	558	$2 \times 3^2 \times 31$
409		459	$3^3 \times 17$	509		559	$13 \times 43$
410	$2 \times 5 \times 41$	460	$2^2 \times 5 \times 23$	510	$2 \times 3 \times 5 \times 17$	560	$2^4 \times 5 \times 7$
411	$3 \times 137$	461		511	$7 \times 73$	561	$3 \times 11 \times 17$
412	$2^2 \times 103$	462	$2 \times 3 \times 7 \times 11$	512	$2^9$	562	$2 \times 281$
413	$7 \times 59$	463		513	$3^3 \times 19$	563	
414	$2 \times 3^2 \times 23$	464	$2^4 \times 29$	514	$2 \times 257$	564	$2^2 \times 3 \times 47$
415	$5 \times 83$	465	$3 \times 5 \times 31$	515	$5 \times 103$	565	$5 \times 113$
416	$2^5 \times 13$	466	$2 \times 233$	516	$2^2 \times 3 \times 43$	566	$2 \times 283$
417	$3 \times 139$	467		517	$11 \times 47$	567	$3^4 \times 7$
418	$2 \times 11 \times 19$	468	$2^2 \times 3^2 \times 13$	518	$2 \times 7 \times 37$	568	$2^2 \times 71$
419		469	$7 \times 67$	519	$3 \times 173$	569	
420	$2^2 \times 3 \times 5 \times 7$	470	$2 \times 5 \times 47$	520	$2^3 \times 5 \times 13$	570	$2 \times 3 \times 5 \times 19$
421		471	$3 \times 157$	521		571	
422	$2 \times 211$	472	$2^2 \times 59$	522	$2 \times 3^2 \times 29$	572	$2^2 \times 11 \times 13$
423	$3^2 \times 47$	473	$11 \times 43$	523		573	$3 \times 191$
424	$2^2 \times 53$	474	$2 \times 3 \times 79$	524	$2^2 \times 131$	574	$2 \times 7 \times 41$
425	$5^2 \times 17$	475	$5^2 \times 19$	525	$3 \times 5^2 \times 7$	575	$5^2 \times 23$
426	$2 \times 3 \times 71$	476	$2^2 \times 7 \times 17$	526	$2 \times 263$	576	$2^5 \times 3^2$
427	$7 \times 61$	477	$3^2 \times 53$	527	$17 \times 31$	577	
428	$2^2 \times 107$	478	$2 \times 239$	528	$2^4 \times 3 \times 11$	578	$2 \times 17^2$
429	$3 \times 11 \times 13$	479		529	$23^2$	579	$3 \times 193$
430	$2 \times 5 \times 43$	480	$2^5 \times 3 \times 5$	530	$2 \times 5 \times 53$	580	$2^2 \times 5 \times 29$
431		481	$13 \times 37$	531	$3^2 \times 59$	581	$7 \times 83$
432	$2^4 \times 3^2$	482	$2 \times 241$	532	$2^2 \times 7 \times 19$	582	$2 \times 3 \times 97$
433		483	$3 \times 7 \times 23$	533	$13 \times 41$	583	$11 \times 53$
434	$2 \times 7 \times 31$	484	$2^2 \times 11^2$	534	$2 \times 3 \times 89$	584	$2^2 \times 73$
435	$3 \times 5 \times 29$	485	$5 \times 97$	535	$5 \times 107$	585	$3^2 \times 5 \times 13$
436	$2^2 \times 109$	486	$2 \times 3^5$	536	$2^2 \times 67$	586	$2 \times 293$
437	$19 \times 23$	487		537	$3 \times 179$	587	
438	$2 \times 3 \times 73$	488	$2^3 \times 61$	538	$2 \times 269$	588	$2^2 \times 3 \times 7^2$
439		489	$3 \times 163$	539	$7^2 \times 11$	589	$19 \times 31$
440	$2^2 \times 5 \times 11$	490	$2 \times 5 \times 7^2$	540	$2^2 \times 3^2 \times 5$	590	$2 \times 5 \times 59$
441	$3^2 \times 7^2$	491		541		591	$3 \times 197$
442	$2 \times 13 \times 17$	492	$2^2 \times 3 \times 41$	542	$2 \times 271$	592	$2^4 \times 37$
443		493	$17 \times 29$	543	$3 \times 181$	593	
444	$2^2 \times 3 \times 37$	494	$2 \times 13 \times 19$	544	$2^2 \times 17$	594	$2 \times 3^2 \times 11$
445	$5 \times 89$	495	$3^2 \times 5 \times 11$	545	$5 \times 109$	595	$5 \times 7 \times 17$
446	$2 \times 223$	496	$2^4 \times 31$	546	$2 \times 3 \times 7 \times 13$	596	$2^2 \times 149$
447	$3 \times 149$	497	$7 \times 71$	547		597	$3 \times 199$
448	$2^2 \times 7$	498	$2 \times 3 \times 83$	548	$2^2 \times 137$	598	$2 \times 13 \times 23$
449		499		549	$3^2 \times 61$	599	
450	$2 \times 3^2 \times 5^2$	500	$2^2 \times 5^3$	550	$2 \times 5^2 \times 11$	600	$2^2 \times 3 \times 5^2$

# Primzahlen und Faktoren der Zahlen von 1 bis 1000.

601		651	$3 \times 7 \times 31$	701		751	
602	$2 \times 7 \times 43$	652	$2^2 \times 163$	702	$2 \times 3^3 \times 13$	752	$2^4 \times 47$
603	$3^2 \times 67$	653		703	$19 \times 37$	753	$3 \times 251$
604	$2^2 \times 151$	654	$2 \times 3 \times 109$	704	$2^6 \times 11$	754	$2 \times 13 \times 29$
605	$5 \times 11^2$	655	$5 \times 131$	705	$3 \times 5 \times 47$	755	$5 \times 151$
606	$2 \times 3 \times 101$	656	$2^4 \times 41$	706	$2 \times 353$	756	$2^2 \times 3^2 \times 7$
607		657	$3^2 \times 73$	707	$7 \times 101$	757	
608	$2^5 \times 19$	658	$2 \times 7 \times 47$	708	$2^2 \times 3 \times 59$	758	$2 \times 379$
609	$3 \times 7 \times 29$	659		709		759	$3 \times 11 \times 23$
610	$2 \times 5 \times 61$	660	$2^2 \times 3 \times 5 \times 11$	710	$2 \times 5 \times 71$	760	$2^2 \times 5 \times 19$
611	$13 \times 47$	661		711	$3^2 \times 79$	761	
612	$2^2 \times 3^2 \times 17$	662	$2 \times 331$	712	$2^3 \times 89$	762	$2 \times 3 \times 127$
613		663	$3 \times 13 \times 17$	713	$23 \times 31$	763	$7 \times 109$
614	$2 \times 307$	664	$2^2 \times 83$	714	$2 \times 3 \times 7 \times 17$	764	$2^2 \times 191$
615	$3 \times 5 \times 41$	665	$5 \times 7 \times 19$	715	$5 \times 11 \times 13$	765	$3^2 \times 5 \times 17$
616	$2^2 \times 7 \times 11$	666	$2 \times 3^2 \times 37$	716	$2^2 \times 179$	766	$2 \times 383$
617		667	$23 \times 29$	717	$3 \times 239$	767	$13 \times 59$
618	$2 \times 3 \times 103$	668	$2^2 \times 167$	718	$2 \times 359$	768	$2^8 \times 3$
619		669	$3 \times 223$	719		769	
620	$2^2 \times 5 \times 31$	670	$2 \times 5 \times 67$	720	$2^4 \times 3^2 \times 5$	770	$2 \times 5 \times 7 \times 11$
621	$3^2 \times 23$	671	$11 \times 61$	721	$7 \times 103$	771	$3 \times 257$
622	$2 \times 311$	672	$2^5 \times 3 \times 7$	722	$2 \times 19^2$	772	$2^2 \times 193$
623	$7 \times 89$	673		723	$3 \times 241$	773	
624	$2^4 \times 3 \times 13$	674	$2 \times 337$	724	$2^2 \times 181$	774	$2 \times 3^2 \times 43$
625	$5^4$	675	$3^2 \times 5^2$	725	$5^2 \times 29$	775	$5^2 \times 31$
626	$2 \times 313$	676	$2^2 \times 13^2$	726	$2 \times 3 \times 11^2$	776	$2^2 \times 97$
627	$3 \times 11 \times 19$	677		727		777	$3 \times 7 \times 37$
628	$2^2 \times 157$	678	$2 \times 3 \times 113$	728	$2^3 \times 7 \times 13$	778	$2 \times 389$
629	$17 \times 37$	679	$7 \times 97$	729	$3^6$	779	$19 \times 41$
630	$2 \times 3^2 \times 5 \times 7$	680	$2^2 \times 5 \times 17$	730	$2 \times 5 \times 73$	780	$2^2 \times 3 \times 5 \times 13$
631		681	$3 \times 227$	731	$17 \times 43$	781	$11 \times 71$
632	$2^2 \times 79$	682	$2 \times 11 \times 31$	732	$2^2 \times 3 \times 61$	782	$2 \times 17 \times 23$
633	$3 \times 211$	683		733		783	$3^2 \times 29$
634	$2 \times 317$	684	$2^2 \times 3^2 \times 19$	734	$2 \times 367$	784	$2^4 \times 7^2$
635	$5 \times 127$	685	$5 \times 137$	735	$3 \times 5 \times 7^2$	785	$5 \times 157$
636	$2^2 \times 3 \times 53$	686	$2 \times 7^2$	736	$2^5 \times 23$	786	$2 \times 3 \times 131$
637	$7^2 \times 13$	687	$3 \times 229$	737	$11 \times 67$	787	
638	$2 \times 11 \times 29$	688	$2^4 \times 43$	738	$2 \times 3^2 \times 41$	788	$2^2 \times 197$
639	$3^2 \times 71$	689	$13 \times 53$	739		789	$3 \times 263$
640	$2^7 \times 5$	690	$2 \times 3 \times 5 \times 23$	740	$2^2 \times 5 \times 37$	790	$2 \times 5 \times 79$
641		691		741	$3 \times 13 \times 19$	791	$7 \times 113$
642	$2 \times 3 \times 107$	692	$2^2 \times 173$	742	$2 \times 7 \times 53$	792	$2^3 \times 3^2 \times 11$
643		693	$3^2 \times 7 \times 11$	743		793	$13 \times 61$
644	$2^2 \times 7 \times 23$	694	$2 \times 347$	744	$2^2 \times 3 \times 31$	794	$2 \times 397$
645	$3 \times 5 \times 43$	695	$5 \times 139$	745	$5 \times 149$	795	$3 \times 5 \times 53$
646	$2 \times 17 \times 19$	696	$2^3 \times 3 \times 29$	746	$2 \times 373$	796	$2^2 \times 199$
647		697	$17 \times 41$	747	$3^2 \times 83$	797	
648	$2^3 \times 3^4$	698	$2 \times 349$	748	$2^2 \times 11 \times 17$	798	$2 \times 3 \times 7 \times 19$
649	$11 \times 59$	699	$3 \times 233$	749	$7 \times 107$	799	$17 \times 47$
650	$2 \times 5^2 \times 13$	700	$2^2 \times 5^2 \times 7$	750	$2 \times 3 \times 5^2$	800	$2^2 \times 5^2$

# Primzahlen und Faktoren der Zahlen von 1 bis 1000.

801	$3^3 \times 89$	851	$23 \times 37$	901	$17 \times 53$	951	$3 \times 317$
802	$2 \times 401$	852	$2^2 \times 3 \times 71$	902	$2 \times 11 \times 41$	952	$2^3 \times 7 \times 17$
803	$11 \times 73$	853		903	$3 \times 7 \times 43$	953	
804	$2^2 \times 3 \times 67$	854	$2 \times 7 \times 61$	904	$2^2 \times 113$	954	$2 \times 3^2 \times 53$
805	$5 \times 7 \times 23$	855	$3^2 \times 5 \times 19$	905	$5 \times 181$	955	$5 \times 191$
806	$2 \times 13 \times 31$	856	$2^3 \times 107$	906	$2 \times 3 \times 151$	956	$2^2 \times 239$
807	$3 \times 269$	857		907		957	$3 \times 11 \times 29$
808	$2^2 \times 101$	858	$2 \times 3 \times 11 \times 13$	908	$2^2 \times 227$	958	$2 \times 479$
809		859		909	$3^2 \times 101$	959	$7 \times 137$
810	$2 \times 3^4 \times 5$	860	$2^2 \times 5 \times 43$	910	$2 \times 5 \times 7 \times 13$	960	$2^3 \times 3 \times 5$
811		861	$3 \times 7 \times 41$	911		961	$31^2$
812	$2^2 \times 7 \times 29$	862	$2 \times 431$	912	$2^4 \times 3 \times 19$	962	$2 \times 13 \times 37$
813	$3 \times 271$	863		913	$11 \times 83$	963	$3^2 \times 107$
814	$2 \times 11 \times 37$	864	$2^5 \times 3^3$	914	$2 \times 457$	964	$2^2 \times 241$
815	$5 \times 163$	865	$5 \times 173$	915	$3 \times 5 \times 61$	965	$5 \times 193$
816	$2^4 \times 3 \times 17$	866	$2 \times 433$	916	$2^2 \times 229$	966	$2 \times 3 \times 7 \times 23$
817	$19 \times 43$	867	$3 \times 17^2$	917	$7 \times 131$	967	
818	$2 \times 409$	868	$2^2 \times 7 \times 31$	918	$2 \times 3^2 \times 17$	968	$2^3 \times 11^2$
819	$3^2 \times 7 \times 13$	869	$11 \times 79$	919		969	$3 \times 17 \times 19$
820	$2^2 \times 5 \times 41$	870	$2 \times 3 \times 5 \times 29$	920	$2^3 \times 5 \times 23$	970	$2 \times 5 \times 97$
821		871	$13 \times 67$	921	$3 \times 307$	971	
822	$2 \times 3 \times 137$	872	$2^3 \times 109$	922	$2 \times 461$	972	$2^2 \times 3^5$
823		873	$3^2 \times 97$	923	$13 \times 71$	973	$7 \times 139$
824	$2^2 \times 103$	874	$2 \times 19 \times 23$	924	$2^2 \times 3 \times 7 \times 11$	974	$2 \times 487$
825	$3 \times 5^2 \times 11$	875	$5^3 \times 7$	925	$5^2 \times 37$	975	$3 \times 5^2 \times 13$
826	$2 \times 7 \times 59$	876	$2^2 \times 3 \times 73$	926	$2 \times 463$	976	$2^4 \times 61$
827		877		927	$3^2 \times 103$	977	
828	$2^2 \times 3^2 \times 23$	878	$2 \times 439$	928	$2^5 \times 29$	978	$2 \times 3 \times 163$
829		879	$3 \times 293$	929		979	$11 \times 89$
830	$2 \times 5 \times 83$	880	$2^4 \times 5 \times 11$	930	$2 \times 3 \times 5 \times 31$	980	$2^2 \times 5 \times 7^2$
831	$3 \times 277$	881		931	$7^2 \times 19$	981	$3^2 \times 109$
832	$2^6 \times 13$	882	$2 \times 3^2 \times 7^2$	932	$2^2 \times 233$	982	$2 \times 491$
833	$7^2 \times 17$	883		933	$3 \times 311$	983	
834	$2 \times 3 \times 139$	884	$2^2 \times 13 \times 17$	934	$2 \times 467$	984	$2^2 \times 3 \times 41$
835	$5 \times 167$	885	$3 \times 5 \times 59$	935	$5 \times 11 \times 17$	985	$5 \times 197$
836	$2^2 \times 11 \times 19$	886	$2 \times 443$	936	$2^2 \times 3^2 \times 13$	986	$2 \times 17 \times 29$
837	$3^3 \times 31$	887		937		987	$3 \times 7 \times 47$
838	$2 \times 419$	888	$2^3 \times 3 \times 37$	938	$2 \times 7 \times 67$	988	$2^2 \times 13 \times 19$
839		889	$7 \times 127$	939	$3 \times 313$	989	$23 \times 43$
840	$2^3 \times 3 \times 5 \times 7$	890	$2 \times 5 \times 89$	940	$2^2 \times 5 \times 47$	990	$2 \times 3^2 \times 5 \times 11$
841	$29^2$	891	$3^4 \times 11$	941		991	
842	$2 \times 421$	892	$2^2 \times 223$	942	$2 \times 3 \times 157$	992	$2^5 \times 31$
843	$3 \times 281$	893	$19 \times 47$	943	$23 \times 41$	993	$3 \times 331$
844	$2^2 \times 211$	894	$2 \times 3 \times 149$	944	$2^4 \times 59$	994	$2 \times 7 \times 71$
845	$5 \times 13^2$	895	$5 \times 179$	945	$3^2 \times 5 \times 7$	995	$5 \times 199$
846	$2 \times 3^2 \times 47$	896	$2^7 \times 7$	946	$2 \times 11 \times 43$	996	$2^2 \times 3 \times 83$
847	$7 \times 11^2$	897	$3 \times 13 \times 23$	947		997	
848	$2^4 \times 53$	898	$2 \times 449$	948	$2^2 \times 3 \times 79$	998	$2 \times 499$
849	$3 \times 283$	899	$29 \times 31$	949	$13 \times 73$	999	$3^3 \times 37$
850	$2 \times 5^2 \times 17$	900	$2^2 \times 3^2 \times 5^2$	950	$2 \times 5^2 \times 19$	1000	$2^3 \times 5^3$

## Logarithmen.

Zu der Logarithmentafel S. 28, 29 und zur Spalte  $\ln n$  S. 2 bis 21.

Für die Briggsschen Logarithmen, S. 28 und 29, (Grundzahl 10, Abkürzung  $\lg$ ) und für die natürlichen Logarithmen, S. 2 bis 21, (Grundzahl  $e = 2,71828 \dots$ , Abkürzung  $\ln$ ) gelten die folgenden, hier gleich mit bestimmten Zahlen angegebenen Regeln:

Multiplizieren:	$\log(378,2 \cdot 0,736) = \log 378,2 + \log 0,736$
Dividieren:	$\log(378,2 : 0,736) = \log 378,2 - \log 0,736$
Potenzieren:	$\log 52,13^3 = 3 \cdot \log 52,13$
Wurzelziehen:	$\left\{ \begin{array}{l} \log \sqrt[4]{52,13} = \frac{1}{4} \cdot \log 52,13 \\ \log \sqrt[4]{52,13^3} = \frac{3}{4} \cdot \log 52,13 \end{array} \right.$

Der Übergang von dem einen Logarithmensystem zum anderen regelt sich nach den Formeln:

$$\ln N \approx 2,3026 \lg N \quad \text{bzw.} \quad \lg N \approx 0,4343 \ln N$$

Für das eigentliche logarithmische Rechnen werden die Briggsschen Logarithmen benutzt. Sie bestehen aus einer positiven oder negativen ganzen Zahl als Kennziffer und den S. 28 und 29 zu entnehmenden (vier) Dezimalen, der Mantisse. So gehört z. B. zu jeder Zahl  $N$  der Ziffernfolge **2**, 1, 6 die gleiche Mantisse 0,3345 (S. 28, Zeile 21, Spalte 6). Die Kennziffer richtet sich nach dem Stellenwert der ersten geltenden Ziffer, hier der **2**, und wird wie folgt bestimmt:

Heißt die Zahl  $N$

21 600 | 2160 | 216 | 21,6 | 2,16 | 0,216 | 0,0216 | 0,00216

so gibt die erste geltende Ziffer **2** die

10000er | 1000er | 100er | 10er | 1er | 10tel | 100stel | 1000stel

an. Dann heißt die Kennziffer

4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3

und es ist  $\lg N =$

4,3345 | 3,3345 | 2,3345 | 1,3345 | 0,3345 | 0,3345-1 | 0,3345-2 | 0,3345-3

So ist unter geradliniger Einschaltung  $\lg 378,2 = 2,5777$  und  $\lg 0,03782 = 0,5777 - 2$ . Umgekehrt gehört zu  $\lg N = 1,3351$  die zweistellige Zahl  $N = 21,63$ .

**Beispiel.** Gesucht  $\sqrt[4]{52,13^3}$ . Es ist (s. oben)  $\log \sqrt[4]{52,13^3} = \frac{3}{4} \cdot \log 52,13 = \frac{3}{4} \cdot 1,7171 = 1,2878$ , so daß  $\sqrt[4]{52,13^3} = 19,40$ . Vgl. S. 1 Beispiel 7.



## Mantissen der Briggschen Logarithmen.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	0000	0004	0009	0013	0017	0022	0026	0030	0035	0039
101	0043	0048	0052	0056	0060	0065	0069	0073	0077	0082
102	0086	0090	0095	0099	0103	0107	0111	0116	0120	0124
103	0128	0133	0137	0141	0145	0149	0154	0158	0162	0166
104	0170	0175	0179	0183	0187	0191	0195	0199	0204	0208
105	0212	0216	0220	0224	0228	0233	0237	0241	0245	0249
106	0253	0257	0261	0265	0269	0273	0278	0282	0286	0290
107	0294	0298	0302	0306	0310	0314	0318	0322	0326	0330
108	0334	0338	0342	0346	0350	0354	0358	0362	0366	0370
109	0374	0378	0382	0386	0390	0394	0398	0402	0406	0410
110	0414	0418	0422	0426	0430	0434	0438	0441	0445	0449
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981

## Mantissen der Briggs'schen Logarithmen.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996

# Kreisfunktionen.

Grad	SINUS							
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	
0	0,00000	0,00291	0,00582	0,00873	0,01164	0,01454	0,01745	89
1	0,01745	0,02036	0,02327	0,02618	0,02908	0,03199	0,03490	88
2	0,03490	0,03781	0,04071	0,04362	0,04653	0,04943	0,05234	87
3	0,05234	0,05524	0,05814	0,06105	0,06395	0,06685	0,06976	86
4	0,06976	0,07266	0,07556	0,07846	0,08136	0,08426	0,08716	85
5	0,08716	0,09005	0,09295	0,09585	0,09874	0,10164	0,10453	84
6	0,10453	0,10742	0,11031	0,11320	0,11609	0,11898	0,12187	83
7	0,12187	0,12476	0,12764	0,13053	0,13341	0,13629	0,13917	82
8	0,13917	0,14205	0,14493	0,14781	0,15069	0,15356	0,15643	81
9	0,15643	0,15931	0,16218	0,16505	0,16792	0,17078	0,17365	80
10	0,17365	0,17651	0,17937	0,18224	0,18509	0,18795	0,19081	79
11	0,19081	0,19366	0,19652	0,19937	0,20222	0,20507	0,20791	78
12	0,20791	0,21076	0,21360	0,21644	0,21928	0,22212	0,22495	77
13	0,22495	0,22778	0,23062	0,23345	0,23627	0,23910	0,24192	76
14	0,24192	0,24474	0,24756	0,25038	0,25320	0,25601	0,25882	75
15	0,25882	0,26163	0,26443	0,26724	0,27004	0,27284	0,27564	74
16	0,27564	0,27843	0,28123	0,28402	0,28680	0,28959	0,29237	73
17	0,29237	0,29515	0,29793	0,30071	0,30348	0,30625	0,30902	72
18	0,30902	0,31178	0,31454	0,31730	0,32006	0,32282	0,32557	71
19	0,32557	0,32832	0,33106	0,33381	0,33655	0,33929	0,34202	70
20	0,34202	0,34475	0,34748	0,35021	0,35293	0,35565	0,35837	69
21	0,35837	0,36108	0,36379	0,36650	0,36921	0,37191	0,37461	68
22	0,37461	0,37730	0,37999	0,38268	0,38537	0,38805	0,39073	67
23	0,39073	0,39341	0,39608	0,39875	0,40142	0,40408	0,40674	66
24	0,40674	0,40939	0,41204	0,41469	0,41734	0,41998	0,42262	65
25	0,42262	0,42525	0,42788	0,43051	0,43313	0,43575	0,43837	64
26	0,43837	0,44098	0,44359	0,44620	0,44880	0,45140	0,45399	63
27	0,45399	0,45658	0,45917	0,46175	0,46433	0,46690	0,46947	62
28	0,46947	0,47204	0,47460	0,47716	0,47971	0,48226	0,48481	61
29	0,48481	0,48735	0,48989	0,49242	0,49495	0,49748	0,50000	60
30	0,50000	0,50252	0,50503	0,50754	0,51004	0,51254	0,51504	59
31	0,51504	0,51753	0,52002	0,52250	0,52498	0,52745	0,52992	58
32	0,52992	0,53238	0,53484	0,53730	0,53975	0,54220	0,54464	57
33	0,54464	0,54708	0,54951	0,55194	0,55436	0,55678	0,55919	56
34	0,55919	0,56160	0,56401	0,56641	0,56880	0,57119	0,57358	55
35	0,57358	0,57596	0,57833	0,58070	0,58307	0,58543	0,58779	54
36	0,58779	0,59014	0,59248	0,59482	0,59716	0,59949	0,60182	53
37	0,60182	0,60414	0,60645	0,60876	0,61107	0,61337	0,61566	52
38	0,61566	0,61795	0,62024	0,62251	0,62479	0,62706	0,62932	51
39	0,62932	0,63158	0,63383	0,63608	0,63832	0,64056	0,64279	50
40	0,64279	0,64501	0,64723	0,64945	0,65166	0,65386	0,65606	49
41	0,65606	0,65825	0,66044	0,66262	0,66480	0,66697	0,66913	48
42	0,66913	0,67129	0,67344	0,67559	0,67773	0,67987	0,68200	47
43	0,68200	0,68412	0,68624	0,68835	0,69046	0,69256	0,69466	46
44	0,69466	0,69675	0,69883	0,70091	0,70298	0,70505	0,70711	45
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0'	Grad
	COSINUS							

# Kreisfunktionen.

Grad	COSINUS							
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	
0	1,00000	1,00000	0,99998	0,99996	0,99993	0,99989	0,99985	89
1	0,99985	0,99979	0,99973	0,99966	0,99958	0,99949	0,99939	88
2	0,99939	0,99929	0,99917	0,99905	0,99892	0,99878	0,99863	87
3	0,99863	0,99847	0,99831	0,99813	0,99795	0,99776	0,99756	86
4	0,99756	0,99736	0,99714	0,99692	0,99668	0,99644	0,99619	85
5	0,99619	0,99594	0,99567	0,99540	0,99511	0,99482	0,99452	84
6	0,99452	0,99421	0,99390	0,99357	0,99324	0,99290	0,99255	83
7	0,99255	0,99219	0,99182	0,99144	0,99106	0,99067	0,99027	82
8	0,99027	0,98986	0,98944	0,98902	0,98858	0,98814	0,98769	81
9	0,98769	0,98723	0,98676	0,98629	0,98580	0,98531	0,98481	80
10	0,98481	0,98430	0,98378	0,98325	0,98272	0,98218	0,98163	79
11	0,98163	0,98107	0,98050	0,97992	0,97934	0,97875	0,97815	78
12	0,97815	0,97754	0,97692	0,97630	0,97566	0,97502	0,97437	77
13	0,97437	0,97371	0,97304	0,97237	0,97169	0,97100	0,97030	76
14	0,97030	0,96959	0,96887	0,96815	0,96742	0,96667	0,96593	75
15	0,96593	0,96517	0,96440	0,96363	0,96285	0,96206	0,96126	74
16	0,96126	0,96046	0,95964	0,95882	0,95799	0,95715	0,95630	73
17	0,95630	0,95545	0,95459	0,95372	0,95284	0,95195	0,95106	72
18	0,95106	0,95015	0,94924	0,94832	0,94740	0,94646	0,94552	71
19	0,94552	0,94457	0,94361	0,94264	0,94167	0,94068	0,93969	70
20	0,93969	0,93869	0,93769	0,93667	0,93565	0,93462	0,93358	69
21	0,93358	0,93253	0,93148	0,93042	0,92935	0,92827	0,92718	68
22	0,92718	0,92609	0,92499	0,92388	0,92276	0,92164	0,92050	67
23	0,92050	0,91936	0,91822	0,91706	0,91590	0,91472	0,91355	66
24	0,91355	0,91236	0,91116	0,90996	0,90875	0,90753	0,90631	65
25	0,90631	0,90507	0,90383	0,90259	0,90133	0,90007	0,89879	64
26	0,89879	0,89752	0,89623	0,89493	0,89363	0,89232	0,89101	63
27	0,89101	0,88968	0,88835	0,88701	0,88566	0,88431	0,88295	62
28	0,88295	0,88158	0,88020	0,87882	0,87743	0,87603	0,87462	61
29	0,87462	0,87321	0,87178	0,87036	0,86892	0,86748	0,86603	60
30	0,86603	0,86457	0,86310	0,86163	0,86015	0,85866	0,85717	59
31	0,85717	0,85567	0,85416	0,85264	0,85112	0,84959	0,84805	58
32	0,84805	0,84650	0,84495	0,84339	0,84182	0,84025	0,83867	57
33	0,83867	0,83708	0,83549	0,83389	0,83228	0,83066	0,82904	56
34	0,82904	0,82741	0,82577	0,82413	0,82248	0,82082	0,81915	55
35	0,81915	0,81748	0,81580	0,81412	0,81242	0,81072	0,80902	54
36	0,80902	0,80730	0,80558	0,80386	0,80212	0,80038	0,79864	53
37	0,79864	0,79688	0,79512	0,79335	0,79158	0,78980	0,78801	52
38	0,78801	0,78622	0,78442	0,78261	0,78079	0,77897	0,77715	51
39	0,77715	0,77531	0,77347	0,77162	0,76977	0,76791	0,76604	50
40	0,76604	0,76417	0,76229	0,76041	0,75851	0,75661	0,75471	49
41	0,75471	0,75280	0,75088	0,74896	0,74703	0,74509	0,74314	48
42	0,74314	0,74120	0,73924	0,73728	0,73531	0,73333	0,73135	47
43	0,73135	0,72937	0,72737	0,72537	0,72337	0,72136	0,71934	46
44	0,71934	0,71732	0,71529	0,71325	0,71121	0,70916	0,70711	45
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0'	Grad
	SINUS							

# Kreisfunktionen.


Grad	TANGENS							
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	
0	0,00000	0,00291	0,00582	0,00873	0,01164	0,01455	0,01746	89
1	0,01746	0,02036	0,02328	0,02619	0,02910	0,03201	0,03492	88
2	0,03492	0,03783	0,04075	0,04366	0,04658	0,04949	0,05241	87
3	0,05241	0,05533	0,05824	0,06116	0,06408	0,06700	0,06993	86
4	0,06993	0,07285	0,07578	0,07870	0,08163	0,08456	0,08749	85
5	0,08749	0,09042	0,09335	0,09629	0,09923	0,10216	0,10510	84
6	0,10510	0,10805	0,11099	0,11394	0,11688	0,11983	0,12278	83
7	0,12278	0,12574	0,12869	0,13165	0,13461	0,13758	0,14054	82
8	0,14054	0,14351	0,14648	0,14945	0,15243	0,15540	0,15838	81
9	0,15838	0,16137	0,16435	0,16734	0,17033	0,17333	0,17633	80
10	0,17633	0,17933	0,18233	0,18534	0,18835	0,19136	0,19438	79
11	0,19438	0,19740	0,20042	0,20345	0,20648	0,20952	0,21256	78
12	0,21256	0,21560	0,21864	0,22169	0,22475	0,22781	0,23087	77
13	0,23087	0,23393	0,23700	0,24008	0,24316	0,24624	0,24933	76
14	0,24933	0,25242	0,25552	0,25862	0,26172	0,26483	0,26795	75
15	0,26795	0,27107	0,27419	0,27732	0,28046	0,28360	0,28675	74
16	0,28675	0,28990	0,29305	0,29621	0,29938	0,30255	0,30573	73
17	0,30573	0,30891	0,31210	0,31530	0,31850	0,32171	0,32492	72
18	0,32492	0,32814	0,33136	0,33460	0,33783	0,34108	0,34433	71
19	0,34433	0,34758	0,35085	0,35412	0,35740	0,36068	0,36397	70
20	0,36397	0,36727	0,37057	0,37388	0,37720	0,38053	0,38386	69
21	0,38386	0,38721	0,39055	0,39391	0,39727	0,40065	0,40403	68
22	0,40403	0,40741	0,41081	0,41421	0,41763	0,42105	0,42447	67
23	0,42447	0,42791	0,43136	0,43481	0,43828	0,44175	0,44523	66
24	0,44523	0,44872	0,45222	0,45573	0,45924	0,46277	0,46631	65
25	0,46631	0,46985	0,47341	0,47698	0,48055	0,48414	0,48773	64
26	0,48773	0,49134	0,49495	0,49858	0,50222	0,50587	0,50953	63
27	0,50953	0,51319	0,51688	0,52057	0,52427	0,52798	0,53171	62
28	0,53171	0,53545	0,53920	0,54296	0,54673	0,55051	0,55431	61
29	0,55431	0,55812	0,56194	0,56577	0,56962	0,57348	0,57735	60
30	0,57735	0,58124	0,58513	0,58905	0,59297	0,59691	0,60086	59
31	0,60086	0,60483	0,60881	0,61280	0,61681	0,62083	0,62487	58
32	0,62487	0,62892	0,63299	0,63707	0,64117	0,64528	0,64941	57
33	0,64941	0,65355	0,65771	0,66189	0,66608	0,67028	0,67451	56
34	0,67451	0,67875	0,68301	0,68728	0,69157	0,69588	0,70021	55
35	0,70021	0,70455	0,70891	0,71329	0,71769	0,72211	0,72654	54
36	0,72654	0,73100	0,73547	0,73996	0,74447	0,74900	0,75355	53
37	0,75355	0,75812	0,76272	0,76733	0,77196	0,77661	0,78129	52
38	0,78129	0,78598	0,79070	0,79544	0,80020	0,80498	0,80978	51
39	0,80978	0,81461	0,81946	0,82434	0,82923	0,83415	0,83910	50
40	0,83910	0,84407	0,84906	0,85408	0,85912	0,86419	0,86929	49
41	0,86929	0,87441	0,87955	0,88473	0,88992	0,89515	0,90040	48
42	0,90040	0,90569	0,91099	0,91633	0,92170	0,92709	0,93252	47
43	0,93252	0,93797	0,94345	0,94896	0,95451	0,96008	0,96569	46
44	0,96569	0,97133	0,97700	0,98270	0,98843	0,99420	1,00000	45
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0'	Grad
COTANGENS								

# Kreisfunktionen.

Grad	COTANGENS							
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	
0	∞	343,77371	171,88540	114,58865	85,93979	68,75009	57,28996	89
1	57,28996	49,10388	42,96408	38,18846	34,36777	31,24158	28,63625	88
2	28,63625	26,43160	24,54176	22,90377	21,47040	20,20555	19,08114	87
3	19,08114	18,07498	17,16934	16,34986	15,60478	14,92442	14,30067	86
4	14,30067	13,72674	13,19688	12,70621	12,25051	11,82617	11,43005	85
5	11,43005	11,05943	10,71191	10,38540	10,07803	9,78817	9,51436	84
6	9,51436	9,25530	9,00983	8,77689	8,55555	8,34496	8,14435	83
7	8,14435	7,95302	7,77035	7,59575	7,42871	7,26873	7,11537	82
8	7,11537	6,96823	6,82694	6,69416	6,56055	6,43484	6,31375	81
9	6,31375	6,19703	6,08444	5,97576	5,87080	5,76937	5,67128	80
10	5,67128	5,57638	5,48451	5,39552	5,30928	5,22566	5,14455	79
11	5,14455	5,06584	4,98940	4,91516	4,84300	4,77286	4,70463	78
12	4,70463	4,63825	4,57363	4,51071	4,44942	4,38969	4,33148	77
13	4,33148	4,27471	4,21933	4,16530	4,11256	4,06107	4,01078	76
14	4,01078	3,96165	3,91364	3,86671	3,82083	3,77595	3,73205	75
15	3,73205	3,68909	3,64705	3,60588	3,56557	3,52609	3,48741	74
16	3,48741	3,44951	3,41236	3,37594	3,34023	3,30521	3,27085	73
17	3,27085	3,23714	3,20406	3,17159	3,13972	3,10842	3,07768	72
18	3,07768	3,04749	3,01783	2,98869	2,96004	2,93189	2,90421	71
19	2,90421	2,87700	2,85023	2,82391	2,79802	2,77254	2,74748	70
20	2,74748	2,72281	2,69853	2,67462	2,65109	2,62791	2,60509	69
21	2,60509	2,58261	2,56046	2,53865	2,51715	2,49597	2,47509	68
22	2,47509	2,45451	2,43422	2,41421	2,39449	2,37504	2,35585	67
23	2,35585	2,33693	2,31826	2,29984	2,28167	2,26374	2,24604	66
24	2,24604	2,22857	2,21132	2,19430	2,17749	2,16090	2,14451	65
25	2,14451	2,12832	2,11233	2,09654	2,08094	2,06553	2,05030	64
26	2,05030	2,03526	2,02039	2,00569	1,99116	1,97680	1,96261	63
27	1,96261	1,94858	1,93470	1,92098	1,90741	1,89400	1,88073	62
28	1,88073	1,86760	1,85462	1,84177	1,82906	1,81649	1,80405	61
29	1,80405	1,79174	1,77955	1,76749	1,75556	1,74375	1,73205	60
30	1,73205	1,72047	1,70901	1,69766	1,68643	1,67530	1,66428	59
31	1,66428	1,65337	1,64256	1,63185	1,62125	1,61074	1,60033	58
32	1,60033	1,59002	1,57981	1,56969	1,55966	1,54972	1,53987	57
33	1,53987	1,53010	1,52043	1,51084	1,50133	1,49190	1,48256	56
34	1,48256	1,47330	1,46411	1,45501	1,44598	1,43703	1,42815	55
35	1,42815	1,41934	1,41061	1,40195	1,39336	1,38484	1,37638	54
36	1,37638	1,36800	1,35968	1,35142	1,34323	1,33511	1,32704	53
37	1,32704	1,31904	1,31110	1,30323	1,29541	1,28764	1,27994	52
38	1,27994	1,27230	1,26471	1,25717	1,24969	1,24227	1,23490	51
39	1,23490	1,22758	1,22031	1,21310	1,20593	1,19882	1,19175	50
40	1,19175	1,18474	1,17777	1,17085	1,16398	1,15715	1,15037	49
41	1,15037	1,14363	1,13694	1,13029	1,12369	1,11713	1,11061	48
42	1,11061	1,10414	1,09770	1,09131	1,08496	1,07864	1,07237	47
43	1,07237	1,06613	1,05994	1,05378	1,04766	1,04158	1,03553	46
44	1,03553	1,02952	1,02355	1,01761	1,01170	1,00583	1,00000	45
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0'	Grad
	TANGENS							

# Bogenlängen, Bogenhöhen, Sehnenlängen, Kreisabschnitte für den Halbmesser 1.

Zentriwinkel $\alpha^\circ$	Bogenlänge $b$	Bogenhöhe $h$	$\frac{b}{h}$	Sehnenlänge $s$	Inhalt $F$ des Kreisabschn.	Zentriwinkel $\alpha^\circ$	Bogenlänge $b$	Bogenhöhe $h$	$\frac{b}{h}$	Sehnenlänge $s$	Inhalt $F$ des Kreisabschn.
1	0,0175	0,0000	458,37	0,0175	0,00000	46	0,8029	0,0795	10,10	0,7815	0,04176
2	0,0349	0,0002	229,19	0,0349	0,00000	47	0,8203	0,0829	9,89	0,7975	0,04448
3	0,0524	0,0003	152,80	0,0524	0,00001	48	0,8378	0,0865	9,69	0,8135	0,04731
4	0,0698	0,0006	114,60	0,0698	0,00003	49	0,8552	0,0900	9,50	0,8294	0,05025
5	0,0873	0,0010	91,69	0,0872	0,00006	50	0,8727	0,0937	9,31	0,8452	0,05331
6	0,1047	0,0014	76,41	0,1047	0,00010	51	0,8901	0,0974	9,14	0,8610	0,05649
7	0,1222	0,0019	65,50	0,1221	0,00015	52	0,9076	0,1012	8,97	0,8767	0,05978
8	0,1396	0,0024	57,32	0,1395	0,00023	53	0,9250	0,1051	8,80	0,8924	0,06319
9	0,1571	0,0031	50,96	0,1569	0,00032	54	0,9425	0,1090	8,65	0,9080	0,06673
10	0,1745	0,0038	45,87	0,1743	0,00044	55	0,9599	0,1130	8,49	0,9235	0,07039
11	0,1920	0,0046	41,70	0,1917	0,00059	56	0,9774	0,1171	8,35	0,9389	0,07417
12	0,2094	0,0055	38,23	0,2091	0,00076	57	0,9948	0,1212	8,21	0,9543	0,07808
13	0,2269	0,0064	35,30	0,2264	0,00097	58	1,0123	0,1254	8,07	0,9696	0,08212
14	0,2443	0,0075	32,78	0,2437	0,00121	59	1,0297	0,1296	7,94	0,9848	0,08629
15	0,2618	0,0086	30,60	0,2611	0,00149	60	1,0472	0,1340	7,81	1,0000	0,09059
16	0,2793	0,0097	28,69	0,2783	0,00181	61	1,0647	0,1384	7,69	1,0151	0,09502
17	0,2967	0,0110	27,01	0,2956	0,00217	62	1,0821	0,1428	7,56	1,0301	0,09958
18	0,3142	0,0123	25,52	0,3129	0,00257	63	1,0996	0,1474	7,46	1,0450	0,10428
19	0,3316	0,0137	24,18	0,3301	0,00302	64	1,1170	0,1520	7,35	1,0598	0,10911
20	0,3491	0,0152	22,98	0,3473	0,00352	65	1,1345	0,1566	7,24	1,0746	0,11408
21	0,3665	0,0167	21,89	0,3645	0,00408	66	1,1519	0,1613	7,14	1,0893	0,11919
22	0,3840	0,0184	20,90	0,3816	0,00468	67	1,1694	0,1661	7,04	1,1039	0,12443
23	0,4014	0,0201	20,00	0,3987	0,00535	68	1,1868	0,1710	6,94	1,1184	0,12982
24	0,4189	0,0219	19,17	0,4158	0,00607	69	1,2043	0,1759	6,85	1,1328	0,13535
25	0,4363	0,0237	18,41	0,4329	0,00686	70	1,2217	0,1808	6,76	1,1472	0,14102
26	0,4538	0,0256	17,71	0,4499	0,00771	71	1,2392	0,1859	6,67	1,1614	0,14683
27	0,4712	0,0276	17,06	0,4669	0,00862	72	1,2566	0,1910	6,58	1,1756	0,15279
28	0,4887	0,0297	16,45	0,4838	0,00961	73	1,2741	0,1961	6,50	1,1896	0,15889
29	0,5061	0,0319	15,89	0,5008	0,01067	74	1,2915	0,2014	6,41	1,2036	0,16514
30	0,5236	0,0341	15,37	0,5176	0,01180	75	1,3090	0,2066	6,34	1,2175	0,17154
31	0,5411	0,0364	14,88	0,5345	0,01301	76	1,3265	0,2120	6,26	1,2312	0,17808
32	0,5585	0,0387	14,42	0,5512	0,01429	77	1,3439	0,2174	6,18	1,2450	0,18477
33	0,5760	0,0412	13,99	0,5680	0,01566	78	1,3614	0,2229	6,11	1,2586	0,19160
34	0,5934	0,0437	13,58	0,5847	0,01711	79	1,3788	0,2284	6,04	1,2722	0,19859
35	0,6109	0,0463	13,20	0,6014	0,01864	80	1,3963	0,2340	5,97	1,2856	0,20573
36	0,6283	0,0489	12,84	0,6180	0,02027	81	1,4137	0,2396	5,90	1,2989	0,21301
37	0,6458	0,0517	12,50	0,6346	0,02198	82	1,4312	0,2453	5,83	1,3121	0,22045
38	0,6632	0,0545	12,17	0,6511	0,02378	83	1,4486	0,2510	5,77	1,3252	0,22804
39	0,6807	0,0574	11,87	0,6676	0,02568	84	1,4661	0,2569	5,71	1,3383	0,23578
40	0,6981	0,0603	11,58	0,6840	0,02767	85	1,4835	0,2627	5,65	1,3512	0,24367
41	0,7156	0,0633	11,30	0,7004	0,02976	86	1,5010	0,2686	5,59	1,3640	0,25171
42	0,7330	0,0664	11,04	0,7167	0,03195	87	1,5184	0,2746	5,53	1,3767	0,25990
43	0,7505	0,0696	10,78	0,7330	0,03425	88	1,5359	0,2807	5,47	1,3893	0,26825
44	0,7679	0,0728	10,55	0,7492	0,03664	89	1,5533	0,2867	5,42	1,4018	0,27675
45	0,7854	0,0761	10,32	0,7654	0,03915	90	1,5708	0,2929	5,36	1,4142	0,28540

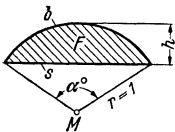

Die Spalte Bogenlänge  $b$  gibt zugleich das Bogenmaß (arcus) des daneben in Gradmaß stehenden Winkels; so ist  $\text{arc } 124^\circ = 2,1642$ .

Der Winkel  $57,296^\circ$  hat das Bogenmaß 1, d. h. für  $\alpha = 57,296^\circ$  ist die Bogenlänge gleich dem Halbmesser; vgl. S. 39 die Bemerkung unter der linken Abbildung.

Für genauere Rechnungen:

$$\text{arc } 1^\circ = \pi : 180 = 0,017453293;$$

$$\text{arc } 1' = 0,000290888;$$

$$\text{arc } 1'' = 0,000004848.$$

# Bogenlängen, Bogenhöhen, Sehnenlängen, Kreisabschnitte für den Halbmesser 1.

Zentriwinkel $\alpha^\circ$	Bogenlänge $b$	Bogenhöhe $h$	$\frac{b}{h}$	Sehnenlänge $s$	Inhalt $F$ des Kreisabschn.	Zentriwinkel $\alpha^\circ$	Bogenlänge $b$	Bogenhöhe $h$	$\frac{b}{h}$	Sehnenlänge $s$	Inhalt $F$ des Kreisabschn.
91	1,5882	0,2991	5,31	1,4265	0,29420	136	2,3736	0,6254	3,80	1,8544	0,83949
92	1,6057	0,3053	5,26	1,4387	0,30316	137	2,3911	0,6335	3,77	1,8608	0,85455
93	1,6232	0,3116	5,21	1,4507	0,31226	138	2,4086	0,6416	3,75	1,8672	0,86971
94	1,6406	0,3180	5,16	1,4627	0,32152	139	2,4260	0,6498	3,73	1,8733	0,88497
95	1,6580	0,3244	5,11	1,4746	0,33093	140	2,4435	0,6580	3,71	1,8794	0,90034
96	1,6755	0,3309	5,06	1,4863	0,34050	141	2,4609	0,6662	3,69	1,8853	0,91580
97	1,6930	0,3374	5,02	1,4979	0,35021	142	2,4784	0,6744	3,67	1,8910	0,93135
98	1,7104	0,3439	4,97	1,5094	0,36008	143	2,4958	0,6827	3,66	1,8966	0,94700
99	1,7279	0,3506	4,93	1,5208	0,37009	144	2,5133	0,6910	3,64	1,9021	0,96274
100	1,7453	0,3572	4,89	1,5321	0,38026	145	2,5307	0,6993	3,62	1,9074	0,97858
101	1,7628	0,3639	4,84	1,5432	0,39058	146	2,5482	0,7076	3,60	1,9126	0,99449
102	1,7802	0,3707	4,80	1,5543	0,40104	147	2,5656	0,7160	3,58	1,9176	1,01050
103	1,7977	0,3775	4,76	1,5652	0,41166	148	2,5831	0,7244	3,57	1,9225	1,02658
104	1,8151	0,3843	4,72	1,5760	0,42242	149	2,6005	0,7328	3,55	1,9273	1,04275
105	1,8326	0,3912	4,68	1,5867	0,43333	150	2,6180	0,7412	3,53	1,9319	1,05900
106	1,8500	0,3982	4,65	1,5973	0,44439	151	2,6354	0,7496	3,52	1,9363	1,07532
107	1,8675	0,4052	4,61	1,6077	0,45560	152	2,6529	0,7581	3,50	1,9406	1,09171
108	1,8850	0,4122	4,57	1,6180	0,46695	153	2,6704	0,7666	3,48	1,9447	1,10818
109	1,9024	0,4193	4,54	1,6282	0,47845	154	2,6878	0,7750	3,47	1,9487	1,12472
110	1,9199	0,4264	4,50	1,6383	0,49008	155	2,7053	0,7836	3,45	1,9526	1,14132
111	1,9373	0,4336	4,47	1,6483	0,50187	156	2,7227	0,7921	3,44	1,9563	1,15799
112	1,9548	0,4408	4,43	1,6581	0,51379	157	2,7402	0,8006	3,42	1,9598	1,17472
113	1,9722	0,4481	4,40	1,6678	0,52586	158	2,7576	0,8092	3,41	1,9633	1,19151
114	1,9897	0,4554	4,37	1,6773	0,53807	159	2,7751	0,8178	3,39	1,9665	1,20835
115	2,0071	0,4627	4,34	1,6868	0,55041	160	2,7925	0,8264	3,38	1,9696	1,22525
116	2,0246	0,4701	4,31	1,6961	0,56289	161	2,8100	0,8350	3,37	1,9726	1,24221
117	2,0420	0,4775	4,28	1,7053	0,57551	162	2,8274	0,8436	3,35	1,9754	1,25921
118	2,0595	0,4850	4,25	1,7143	0,58827	163	2,8449	0,8522	3,34	1,9780	1,27626
119	2,0769	0,4925	4,22	1,7233	0,60116	164	2,8623	0,8608	3,33	1,9805	1,29335
120	2,0944	0,5000	4,19	1,7321	0,61418	165	2,8798	0,8695	3,31	1,9829	1,31049
121	2,1118	0,5076	4,16	1,7407	0,62734	166	2,8972	0,8781	3,30	1,9851	1,32766
122	2,1293	0,5152	4,13	1,7492	0,64063	167	2,9147	0,8868	3,28	1,9871	1,34487
123	2,1468	0,5228	4,11	1,7576	0,65404	168	2,9322	0,8955	3,27	1,9890	1,36212
124	2,1642	0,5305	4,08	1,7659	0,66759	169	2,9496	0,9042	3,26	1,9908	1,37940
125	2,1817	0,5383	4,05	1,7740	0,68125	170	2,9671	0,9128	3,25	1,9924	1,39671
126	2,1991	0,5460	4,03	1,7820	0,69505	171	2,9845	0,9215	3,24	1,9938	1,41404
127	2,2166	0,5538	4,00	1,7899	0,70897	172	3,0020	0,9302	3,23	1,9951	1,43140
128	2,2340	0,5616	3,98	1,7976	0,72301	173	3,0194	0,9390	3,22	1,9963	1,44878
129	2,2515	0,5695	3,95	1,8052	0,73716	174	3,0369	0,9477	3,20	1,9973	1,46617
130	2,2689	0,5774	3,93	1,8126	0,75144	175	3,0543	0,9564	3,19	1,9981	1,48359
131	2,2864	0,5853	3,91	1,8199	0,76584	176	3,0718	0,9651	3,18	1,9988	1,50101
132	2,3038	0,5933	3,88	1,8271	0,78034	177	3,0892	0,9738	3,17	1,9993	1,51845
133	2,3213	0,6013	3,86	1,8341	0,79497	178	3,1067	0,9825	3,16	1,9997	1,53589
134	2,3387	0,6093	3,84	1,8410	0,80970	179	3,1241	0,9913	3,15	1,9999	1,55334
135	2,3562	0,6173	3,82	1,8478	0,82454	180	3,1416	1,0000	3,14	2,0000	1,57080

**Beispiel 1.** Für  $r = 53,6$  cm und  $\alpha = 98^\circ$  sind  $b = 1,7104 \cdot 53,6$  cm;  $h = 0,3439 \cdot 53,6$  cm;  $s = 1,5094 \cdot 53,6$  cm;  $F = 0,36008 \cdot 53,6^2$  cm<sup>2</sup> und  $b : h = 4,97$ .

**Beispiel 2.** Gegeben  $r = 2,32$  m und  $s = 1,96$  m; dann ist am Kreise von  $r = 1$  die Sehne  $1,96 : 2,32 = 0,8448$ . Hierzu findet man durch geradlinige Einschaltung  $\alpha = 49,975^\circ$ ;  $b = 0,8723 \cdot 2,32 = 2,024$  m;  $h = 0,0936 \cdot 2,32 = 0,217$  m;  $F = 0,05323 \cdot 2,32^2 = 0,2865$  m<sup>2</sup>.

**Beispiel 3.** Gegeben  $b = 162$  mm und  $h = 35$  mm, also  $b : h = 4,63$ , so daß  $\alpha = 106,5^\circ$ ;  $r = 162 : 1,8587 = 87,2$  mm usw.

**Beispiel 4.** Sind  $s$  und  $h$  gegeben, so wird die Benutzung der Tafel umständlich. — Der „flache“ Kreisabschnitt von  $s = 32$  cm und  $h = 2,7$  cm hat nach S. 52 Nr. 8 einen Inhalt  $F \approx \frac{1}{2} s h = \frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 2,7 = 57,6$  cm<sup>2</sup>.



## B. Aus der Algebra.

### Quadratische Gleichungen.

Wir bringen die Gleichung auf die Form  $x^2 + px + q = 0$ . Dann hat sie die zwei Lösungen (Wurzeln)

$$x_1 = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}.$$

Fällt der Radikand negativ aus, so sind reelle Lösungen nicht vorhanden.

**Beispiel.**  $5x^2 - 24x + 18 = 0$  gibt durch 5 dividiert  $x^2 - 4,8x + 3,6 = 0$ . Es ist  $p = -4,8$  und  $q = +3,6$ , so daß

$$x_{1,2} = +2,4 \pm \sqrt{5,76 - 3,60} = +2,4 \pm \sqrt{2,16} = +2,4 \pm 1,470 = \begin{matrix} +3,870 \\ +0,930. \end{matrix}$$



Die Gleichung  $x^2 + 4,8x - 3,6 = 0$  ( $p = +4,8$ ;  $q = -3,6$ ) hat die Lösungen

$$x_1 = -2,4 \pm \sqrt{5,76 + 3,60} = -2,4 \pm \sqrt{9,36} = -2,4 \pm 3,059 = \begin{matrix} +0,659 \\ -5,459. \end{matrix}$$

### Kubische Gleichungen.

Wir bringen die Gleichung auf die Form  $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ . Sie hat drei Lösungen, und zwar entweder drei reelle oder nur eine solche.

Die reellen Lösungen findet man am einfachsten zeichnerisch, indem man zu einer Reihe geeignet gewählter  $x$ -Werte die linke Seite der Gleichung — kurz  $y$  genannt — berechnet, die Kurve  $y = x^3 + px^2 + qx + r$  aufträgt und nachsieht, wo sie die  $x$ -Achse schneidet oder berührt. Dort liegen die Lösungen, von denen im Falle der Berührung zweigleich ausfallen. Aus der Natur der Aufgabe weiß man meist, wo Lösungen zu erwarten sind.

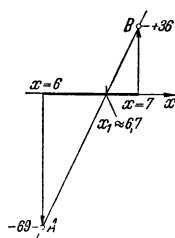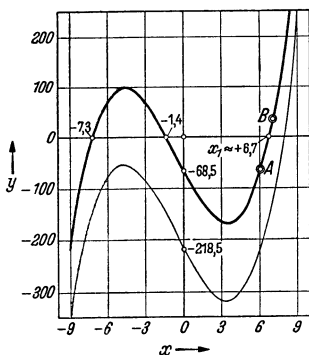

**Beispiel 1.** Eine reelle Lösung der Gleichung  $x^3 + 2x^2 - 48,1x - 68,5 = 0$  werde in der Gegend von 6 vermutet. Für  $x = +6$  wird  $y = 216 + 72 - 288,6 - 68,5 = -69,1$  und für  $x = +7$  wird  $y = +35,8$ , während der richtige  $x$ -Wert  $y = 0$  liefern muß. Ein Blick auf die Skizze, in der das Auge — nicht ganz zutreffend — die Gerade  $AB$  verfolgt, führt auf die recht gute Lösung  $x_1 \approx +6,7$ , wie das zugehörige  $y_1 = -0,227$  lehrt. Genügt die Kenntnis von  $x_1$  nicht, so findet man mittels der Zahlentafel

$x =$	-9	-7	-5	-3	-1	+1	+3	+5	+7	+9
$y =$	-202,6	+232,0	+97,0	+66,8	-19,4	-113,6	-167,8	-134,0	+35,8	+389,6

und der oberen kubischen Parabel (s. Abb.) in diesem Falle noch zwei weitere reelle Lösungen zu  $x_2 \approx -1,4$  und  $x_3 \approx -7,3$ .

**Beispiel 2.** Dagegen hat die Gleichung  $x^3 + 2x^2 - 48,1x - 218,5 = 0$ , wie die untere Parabel (150 Einheiten tiefer gelegen!) lehrt, nur eine reelle Lösung etwas links von +8. Zwischen den beiden (kongruenten) kubischen Parabeln liegt eine wohlbestimmte dritte, die einer dritten kubischen Gleichung mit bestimmtem Endgliede linker Hand entspräche und die  $x$ -Achse bei  $x_1$  zwischen +7 und +8 schneidet und bei  $x_2 = x_3 \approx -4,7$  berührte (drei reelle, darunter zwei gleiche Lösungen).



## Arithmetische und geometrische Reihe.

Die arithmetische Reihe 3, 5, 7, 9, ... mit dem Anfangsgliede  $a_1 = 3$  und der konstanten Differenz  $d = +2$  hat als 10. Glied  $a_{10} = a_1 + 9d = 3 + 9 \cdot (+2) = 21$ , allgemein als  $n$ tes Glied  $a_n = a_1 + (n - 1)d$  und als Summe dieser  $n$  Glieder  $s = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ , hier also 120.

**Beispiel.** Die Spalte  $\pi n$  der Zahlentafel, S. 21, ist eine arithmetische Reihe von  $a_1 = 2984,5$ , der Gliederzahl  $n = 50$  und der Differenz  $d = +\pi$ . Es müßte sein  $a_{50} = 2984,5 + 49\pi = 2984,5 + 3138,44$  (3138,5 ist gerundeter Tafelwert) und die Summe dieser Spalte

$$s = \frac{50(2984,5 + 3138,5)}{2} = 153075,0 \text{ (153074,2)}.$$

Die geometrische Reihe 3, 6, 12, 24, ... mit  $a_1 = 3$  und dem konstanten Quotienten  $q = +2$  hat als 10. Glied  $a_{10} = a_1 \cdot q^9 = 3 \cdot 2^9 = 1536$ , allgemein als  $n$ tes Glied  $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$  und als Summe dieser  $n$  Glieder  $s = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ , hier also  $3 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 3069$ .

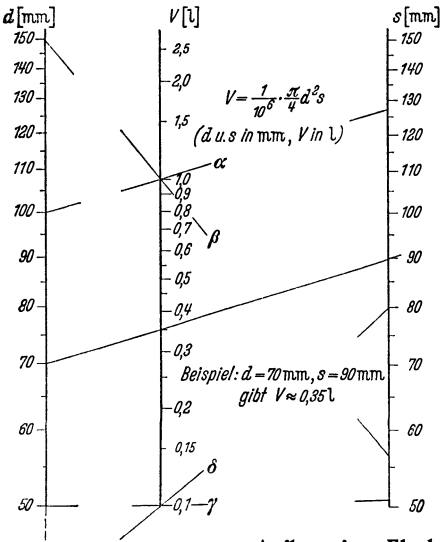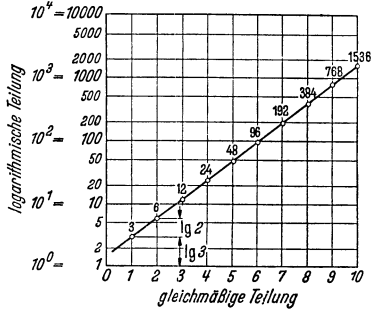

Trägt man in einfach-logarithmischem Papier (s. Abb.) die ersten 10 Glieder der obigen geometrischen Reihe auf, so liegen ihre Bildpunkte auf einer Geraden, da die dauernde Multiplikation mit  $q = 2$  logarithmisch durch die dauernde Addition von  $\log 2$  erledigt wird. Praktische Anwendung siehe „Stufung von Drehzahlen und Vorschüben“.

Die unendliche geometrische fallende Reihe  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$  mit  $q = \frac{1}{2}$  hat offenbar die (endliche) Summe 2, allgemein  $s = \frac{a_1}{1 - q}$ .

### Aufbau einer Flucht- oder Leitertafel.

Es soll ein Rechenblatt oder Nomogramm für das Hubvolumen  $V$  (Liter) eines Zylinders (Durchm.  $d$ , Hub  $s$ ) als Fluchttafel entworfen werden; gewünschte Bereiche von  $d$  und  $s$  je von 50 bis 150 mm.

Wir übertragen von der unteren (250 mm langen) Hauptteilung des Rechenstabes die Teilpunkte (nicht allzu viele) von 50 über 100 (Stabende) bis 150 (das sind im ganzen 119,3 mm) gleichlaufend auf die einander parallelen Geraden  $\bar{d}$  und  $s$  (Abstand beliebig, z. B. 90 mm), die hiermit zur  $\bar{d}$ - bzw.  $s$ -Leiter werden. Gesucht sind Lage und Teilung der  $V$ -Leiter.


Mit  $\bar{d}$  und  $s$  in dm gilt  $V$  (Liter) =  $\frac{\pi}{4} \bar{d}^2 s = 0,785 \bar{d}^2 s$ . Es wird  $V = 1$  l

für  $\bar{d} = 1$  dm und  $s = 1,273$  dm (Gerade  $\alpha$ ) und auch für  $\bar{d} = 1,5$ ;  $s = 0,566$  (Gerade  $\beta$ ); man erhält den Teilpunkt  $V = 1$  l. Entsprechend wird  $V = 0,1$  l für  $\bar{d} = 0,5$ ;  $s = 0,509$  und für  $\bar{d} = 0,4$ ;  $s = 0,796$  (Geraden  $\gamma$  und  $\delta$ ); man gewinnt den Teilpunkt  $V = 0,1$  l. Die beiden Teilpunkte liegen auf der Parallelen zur  $\bar{d}$ - und  $s$ -Leiter bei  $\frac{1}{3}$  des Abstandes und sind  $83\frac{1}{3}$  mm ( $= \frac{1}{3} \cdot 250$  mm) voneinander entfernt. Auf dieser Strecke hat die oberste (Kuben-) Teilung des Rechenstabes genau einmal Platz. Nach Übertragung der Teilpunkte ist die  $V$ -Leiter und damit auch die Fluchttafel fertig.

(Log. Maßstäbe liefert Albert Nestler, Lahr in Baden.)

### Aufbau einer Netztafel.

Die gleiche Aufgabe, nur soll das Rechenblatt als Netztafel entworfen werden. — Wir übernehmen z. B. die  $s$ -Teilung (jetzt waagrecht) und die

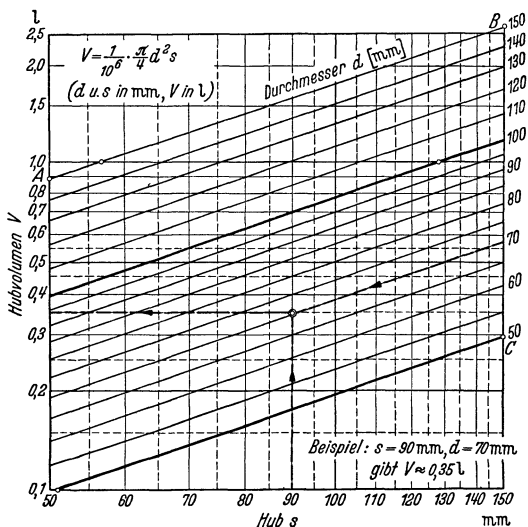

$V$ -Teilung aus der vorigen Aufgabe und erhalten das  $s, V$ -Netz, in dem die je einem bestimmten  $\bar{d}$  entsprechenden  $\bar{d}$ -Linien als untereinander parallele, schräge Geraden erscheinen, die so festzulegen sind: Für  $\bar{d} = 1,5$  und  $s = 0,5$  bzw.  $1,5$  dm wird  $V = 0,883$  bzw.  $2,649$  l; damit ist die  $\bar{d} = 150$  mm-Linie als Gerade  $AB$  gefunden. Für  $\bar{d} = 0,5$  und  $s = 1,5$  wird  $V = 0,295$  (Punkt  $C$ ). Die Strecke  $CB$  von  $\bar{d} = 50$  bis  $150$  mm ergibt sich zu  $79,5$  mm, d. h.  $\frac{2}{3}$  von  $119,3$  mm, der Strecke von  $s = 50$  bis  $150$  mm;


es wird also die  $s$ -Teilung auf  $\frac{2}{3}$  verkleinert als  $d$ -Teilung von  $C$  bis  $B$  angebracht. Nach Ziehen der Parallelen zu  $AB$  durch diese Teilpunkte ist die Netztafel fertig.

(Log. Papiere liefert Schleicher & Schüll, Düren, Rhld.)

### C. Aus der Trigonometrie.

Offt gebrauchte Werte.

$$\begin{array}{|l|l|l|} \hline \sin 30^\circ = \frac{1}{2} & \sin 45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2} & \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \hline \cos 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} & \cos 45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2} & \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ \hline \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} & \operatorname{tg} 45^\circ = 1 & \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3} \\ \hline \end{array}$$

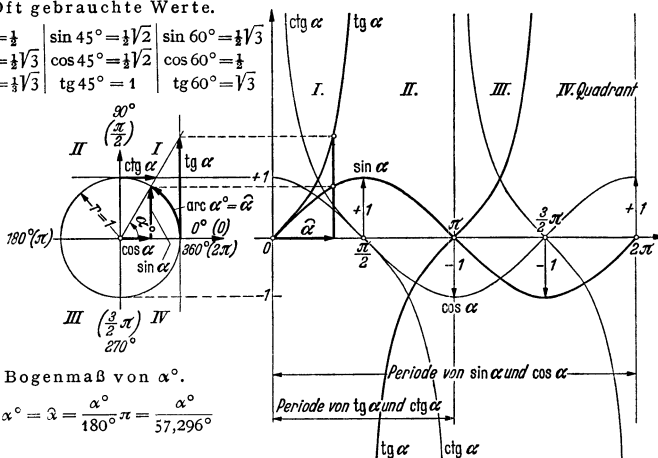

Bogenmaß von  $\alpha^\circ$ .

$$\operatorname{arc} \alpha^\circ = \hat{\alpha} = \frac{\alpha^\circ}{180^\circ} \pi = \frac{\alpha^\circ}{57,296^\circ}$$

### Winkel im 2., 3. und 4. Quadranten.

(Im 1. Quadranten sind alle vier Funktionen positiv.)

Liegt  $\alpha$  zwischen

$$90^\circ \text{ u. } 180^\circ \quad | \quad 180^\circ \text{ u. } 270^\circ \quad | \quad 270^\circ \text{ u. } 360^\circ$$

so gilt

$$\begin{array}{|l|l|l|} \hline \sin \alpha^\circ = + \cos(\alpha^\circ - 90^\circ) & - \sin(\alpha^\circ - 180^\circ) & - \cos(\alpha^\circ - 270^\circ) \\ \hline \cos \alpha^\circ = - \sin(\alpha^\circ - 90^\circ) & - \cos(\alpha^\circ - 180^\circ) & + \sin(\alpha^\circ - 270^\circ) \\ \hline \operatorname{tg} \alpha^\circ = - \operatorname{ctg}(\alpha^\circ - 90^\circ) & + \operatorname{tg}(\alpha^\circ - 180^\circ) & - \operatorname{ctg}(\alpha^\circ - 270^\circ) \\ \hline \operatorname{ctg} \alpha^\circ = - \operatorname{tg}(\alpha^\circ - 90^\circ) & + \operatorname{ctg}(\alpha^\circ - 180^\circ) & - \operatorname{tg}(\alpha^\circ - 270^\circ) \\ \hline \end{array}$$

### Die Grundformeln.

$$\begin{array}{ll} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 & \operatorname{tg} \alpha \operatorname{ctg} \alpha = 1 \\ \operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha & \operatorname{ctg} \alpha = \cos \alpha : \sin \alpha \end{array}$$

### Offt gebrauchte Umformungen.

$$\begin{array}{ll} \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \operatorname{tg}^2 \alpha : (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) = 1 : (1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha) & \\ \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 : (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha : (1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha) & \\ 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = 1 : \cos^2 \alpha & 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = 1 : \sin^2 \alpha \end{array}$$

### Summe und Differenz zweier Winkel.

$$\begin{array}{l} \sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ \operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = (\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta) : (1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta) \\ \operatorname{ctg}(\alpha \pm \beta) = (\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta \mp 1) : (\operatorname{ctg} \beta \pm \operatorname{ctg} \alpha) \end{array}$$

 
### Summe und Differenz der sin oder cos zweier Winkel.

$$\left. \begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= + 2 \sin \sigma \cos \tau \\ \sin \alpha - \sin \beta &= + 2 \cos \sigma \sin \tau \\ \cos \alpha + \cos \beta &= + 2 \cos \sigma \cos \tau \\ \cos \alpha - \cos \beta &= - 2 \sin \sigma \sin \tau \end{aligned} \right\} \text{wobei} \quad \begin{aligned} \sigma &= \frac{\alpha + \beta}{2} \\ \tau &= \frac{\alpha - \beta}{2} \end{aligned}$$

### Einfacher und doppelter Winkel.


$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha & \text{oder} & & 2 \sin \alpha / 2 \cos \alpha / 2 &= \sin \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha &= 1 - 2 \sin^2 \alpha &= 2 \cos^2 \alpha - 1 \\ \operatorname{tg} 2\alpha &= 2 \operatorname{tg} \alpha : (1 - \operatorname{tg}^2 \alpha) & & & \operatorname{ctg} 2\alpha &= (\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1) : 2 \operatorname{ctg} \alpha \\ \sin^2 \alpha &= \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha) & & & \cos^2 \alpha &= \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha) \\ \operatorname{tg}^2 \alpha &= (1 - \cos 2\alpha) : (1 + \cos 2\alpha) & & & \operatorname{ctg}^2 \alpha &= (1 + \cos 2\alpha) : (1 - \cos 2\alpha) \end{aligned}$$

### Berechnung des rechtwinkligen Dreiecks.





Gegeben	Die übrigen Seiten und Winkel sowie $F$ sind:		
$a, b$	$\operatorname{tg} \alpha = a : b$	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	$F = \frac{1}{2} a b$
$a, c$	$\sin \alpha = a : c$	$b = \sqrt{c^2 - a^2}$	$F = \frac{1}{2} a b$
$a, \alpha^1)$	$b = a \operatorname{ctg} \alpha$	$c = a : \sin \alpha$	$F = \frac{1}{2} a^2 \operatorname{ctg} \alpha$
$c, \alpha^1)$	$a = c \sin \alpha$	$b = c \cos \alpha$	$F = \frac{1}{4} c^2 \sin 2\alpha$

### Berechnung des spitzwinkligen Dreiecks.

 

Gegeben	Die übrigen Seiten und Winkel sowie $F$ sind:		
$a, b, c$	$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$	$\cos \beta = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$	
$a, b, \gamma$	$F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ , wo $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$ $c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma}$ ; dann z. B. $\alpha$ aus $\sin \alpha = \frac{a \sin \gamma}{c}$ oder, falls $c$ nicht interessiert, $\alpha$ unmittelbar aus $c$ .		
$a, b, \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a \sin \gamma}{b - a \cos \gamma}$	$F = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$	
	$\sin \beta = \frac{b \sin \alpha}{a}$ ; dann $c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha}$		
	$F = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$		
	Beachte: Ist $a > b$ , dann $\beta$ spitz und $< \alpha$ . Ist $a < b$ , aber $> b \sin \alpha$ , so gibt es 2 Dreiecke (mit $\beta_1$ spitz und $\beta_2$ stumpf = $180^\circ - \beta_1$ ) entspr. $\gamma_1$ und $\gamma_2$ sowie $c_1$ und $c_2$ ; ist zufällig $a = b \sin \alpha$ , so wird $\beta_1 = \beta_2 = 90^\circ$ . Für $a < b \sin \alpha$ gibt es kein Dreieck.		
$a, \alpha, \beta^2)$	$b = \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha}$	$c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha}$	$F = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha}$

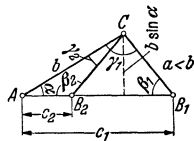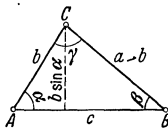

<sup>1)</sup> Damit ist ja auch  $\beta$  bekannt.

<sup>2)</sup> Damit ist ja auch  $\gamma$  bekannt.


## D. Aus Planimetrie und Stereometrie.

### Simpsonsche Regel

zur Ermittlung der Inhalte beliebiger Flächen und Körper. Man teilt die Fläche bzw. den Körper in eine gerade Anzahl gleich breiter Streifen bzw. gleich starker Scheiben ( $n = 2, 4, 6, \dots$ ). Dann ist — um so genauer, je größer  $n$  gewählt wird —

$$F \approx h \cdot \frac{y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 4y_{n-1} + y_n}{3n},$$

$$V \approx h \cdot \frac{F_0 + 4F_1 + 2F_2 + 4F_3 + 2F_4 + \dots + 4F_{n-1} + F_n}{3n}.$$

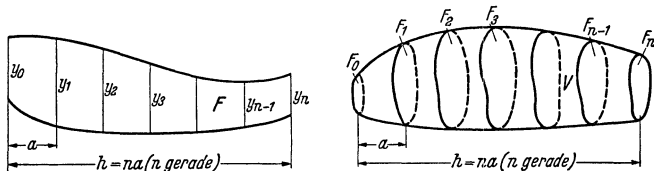

Die Endordinaten ( $y_0, y_n$ ) bzw. Endflächen ( $F_0, F_n$ ) können einzeln oder auch beide gleich Null sein.


**Beispiel.** Rauminhalt  $V$  des Fasses von den Durchmessern  $d$  (Enden) und  $D$  (Mitte) und der Höhe (Länge)  $h$ . Es genügen  $n = 2$  Scheiben, so daß

$$V \approx h \cdot \frac{\frac{\pi}{4} d^2 + 4 \cdot \frac{\pi}{4} D^2 + \frac{\pi}{4} d^2}{3 \cdot 2} = \frac{\pi h}{12} (2D^2 + d^2),$$




### Prismatoide

sind Körper mit beliebigen Endflächen — nicht notwendig Vielecke — in parallelen Ebenen, ringsherum Dreiecke, Parallelogramme, Trapeze oder windschiefe Flächen (Abb. a). Für ihren Rauminhalt  $V$  gilt die Simpsonsche Regel **genau** bereits mit  $n = 2$ , also

$$V = \frac{h}{6} (F_0 + 4F_1 + F_2),$$

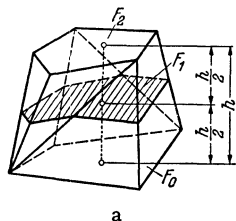


**4 Beispiele.** Obelisk, Keil, ellipt. Bottich, hyperbol. Paraboloid (Abb. b bis e).

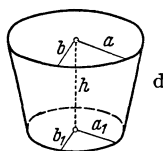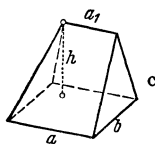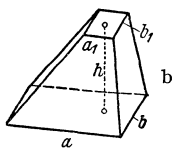

Zu b: Mit  $F_1 = \frac{a + a_1}{2} \cdot \frac{b + b_1}{2}$  wird  $V = \frac{h}{6} [ab + (a + a_1)(b + b_1) + a_1 b_1]$

Zu c: Mit  $F_1 = \frac{a + a_1}{2} \cdot \frac{b}{2}$  und  $F_2 = 0$  wird  $V = \frac{bh}{6} (2a + a_1)$

Zu d: Mit  $F_1 = \pi \cdot \frac{a + a_1}{2} \cdot \frac{b + b_1}{2}$  wird  $V = \frac{\pi h}{6} [ab + (a + a_1)(b + b_1) + a_1 b_1]$

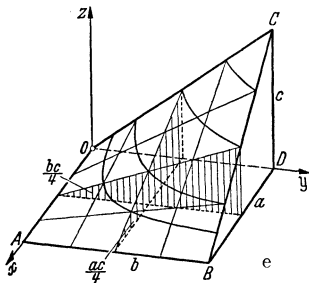

Zu e: Entweder

$$\begin{aligned} h &= a; \\ F_0 &= \frac{1}{2} b c \text{ (hinten);} \\ F_1 &= \frac{1}{4} b c; \\ F_2 &= 0 \text{ (Kante } AB) \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} h &= b \text{ usw.:} \\ V &= \frac{1}{4} abc. \end{aligned}$$

### Guldinsche Regeln.

Dreht sich eine beliebige ebene

Kurve<sup>1)</sup> von der Länge  $L$

Fläche vom Inhalt  $F$


um eine in ihrer Ebene liegende, die Kurve oder Fläche nicht durchsetzende Achse  $z$ , so ist

die Oberfläche  $O$  der entstehenden Drehfläche



der Rauminhalt  $V$  des entstehenden Drehkörpers

$$O = L \cdot 2\pi x_S$$

$$V = F \cdot 2\pi x_S$$

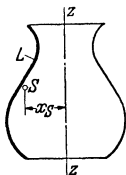

wo  $2\pi x_S$  der Weg des Schwerpunktes  $S$  von  $L$  bzw.  $F$  bei einer vollen Drehung ist. Geht die Drehung statt durch  $360^\circ$  nur durch  $\varphi^\circ$ , so ist das Ergebnis noch mit dem Verhältnis  $\varphi^\circ : 360^\circ$  zu multiplizieren.

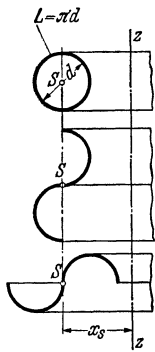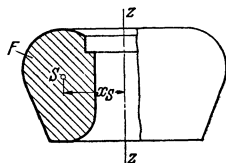


**Beispiele.** In jedem der 3 Fälle links und rechts ist bei Drehung durch  $\varphi = 270^\circ$  links

$$O = \pi d \cdot 2\pi x_S \cdot \frac{3}{4}$$

rechts

$$V = \pi a b \cdot 2\pi x_S \cdot \frac{3}{4}$$

Allgemeiner: Die Formel  $V = F \times$  Schwerpunktsweg bleibt auch dann bestehen, wenn sich  $F$  längs einer beliebigen ebenen oder räumlichen Kurve bewegt, vorausgesetzt, daß  $F$  stets auf der Bewegungsrichtung senkrecht steht (ellipt. Kettenglied, Schraubenfeder).

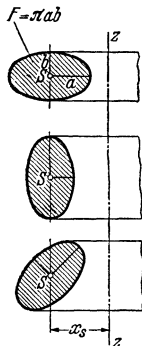


<sup>1)</sup> Die Kurve kann auch geschlossen sein.




## Projektion einer Fläche.

$F$  in Ebene  $E$  wird als  $F'$  senkrecht auf  $E'$  projiziert. Dann ist

$$F' = F \cos \alpha \quad \text{oder} \quad F = F' : \cos \alpha.$$

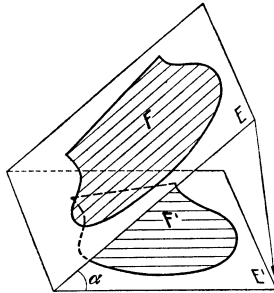

**Beispiel 1.** Das überall gleich geneigte Dach ( $\alpha = 30^\circ$ ) überdecke  $F' = 100 \text{ m}^2$  Grundfläche. Die Dachfläche ist  $F = 100 : \cos 30^\circ = 115,47 \text{ m}^2$ .

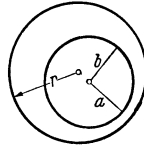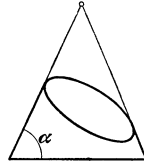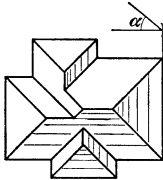

**Beispiel 2.** Die Mantelfläche des Kegelstumpfes ist

$$F = (\pi r^2 - \pi a b) : \cos \alpha = \pi(r^2 - a b) : \cos \alpha.$$

## E. Inhalte von Flächen und Körpern.

(Umfang  $U$ , Fläche  $F$ , Oberfläche  $O$ , Mantelfläche  $M$ , Rauminhalt  $V$ .)

### I. Ebene Gebilde.

**1. Dreieck** s. S. 40 und unter 2 und 3.


**2. Beliebiges  $n$ -Eck.** Ermittlung von  $F$  durch Zerlegen in Dreiecke oder aus den rechtwinkligen Koordinaten der  $n$  Ecken, die gegen den Uhrzeiger gezählt werden:

$$F = \frac{1}{2} \{ (x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + \dots + (x_n y_1 - x_1 y_n) \}$$


**Beispiel.** Wie groß ist der Inhalt  $F$  der nebengezeichneten Fläche?

$P$	$x \text{ (m)}$	$y \text{ (m)}$		
$P_1$	7	23	$7 \cdot 13 = 91$	$-12 \cdot 23 = -276$
$P_2$	12	13	$12 \cdot 8 = 96$	$-37 \cdot 13 = -481$
$P_3$	37	8	$37 \cdot 18 = 666$	$-57 \cdot 8 = -456$
$P_4$	57	18	$57 \cdot 28 = 1596$	$-62 \cdot 18 = -1116$
$P_5$	62	28	$62 \cdot 23 = 1426$	$-42 \cdot 28 = -1176$
$P_6$	42	23	$42 \cdot 33 = 1386$	$-32 \cdot 23 = -736$
$P_7$	32	33	$32 \cdot 23 = 736$	$-7 \cdot 33 = -231$
$P_1$	7	23	$+5997$	$-4472$

$$F = \frac{1}{2} \cdot 1525 = 762,5 \text{ m}^2$$

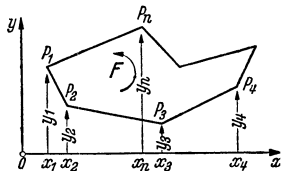



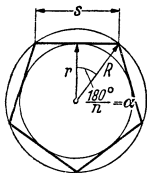

### 3. Regelmäßiges $n$ -Eck. Vgl. auch Tafel S. 48.

$$s = 2R \sin \alpha = 2r \operatorname{tg} \alpha;$$

$$r = R \cos \alpha;$$

$$U = ns;$$

$$F = \frac{1}{2} ns^2 \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{2} nR^2 \sin 2\alpha = nr^2 \operatorname{tg} \alpha.$$

$n$	$s =$		$R =$		$r =$		$F =$		
	$R$ mal	$r$ mal	$s$ mal	$r$ mal	$s$ mal	$R$ mal	$s^2$ mal	$R^2$ mal	$r^2$ mal
3	1,732	3,464	0,577	2,000	0,289	0,500	0,433	1,299	5,196
4	1,414	2,000	0,707	1,414	0,500	0,707	1,000	2,000	4,000
5	1,176	1,453	0,851	1,236	0,688	0,809	1,721	2,378	3,633
6	1,000	1,155	1,000	1,155	0,866	0,866	2,598	2,598	3,464
7	0,868	0,963	1,152	1,110	1,038	0,901	3,635	2,736	3,371
8	0,765	0,828	1,307	1,082	1,207	0,924	4,828	2,828	3,314
9	0,684	0,728	1,462	1,064	1,374	0,940	6,182	2,893	3,276
10	0,618	0,650	1,618	1,052	1,539	0,951	7,694	2,939	3,249
11	0,564	0,587	1,775	1,042	1,703	0,960	9,364	2,974	3,230
12	0,518	0,536	1,932	1,035	1,866	0,966	11,196	3,000	3,215
16	0,390	0,398	2,563	1,020	2,514	0,981	20,109	3,062	3,183
20	0,313	0,317	3,196	1,013	3,157	0,988	31,569	3,090	3,168
24	0,261	0,263	3,834	1,009	3,798	0,991	45,575	3,106	3,160
32	0,196	0,197	5,101	1,005	5,077	0,995	81,225	3,121	3,152
48	0,131	0,131	7,645	1,002	7,629	0,998	183,08	3,133	3,146
64	0,098	0,098	10,190	1,001	10,178	0,999	325,69	3,137	3,144


### 4. Kreis und Kreisteile, Vgl. auch die Tafeln S. 2 bis 21, S. 34/35 und S. 48.

Vollkreis:  $U = 2\pi r = \pi d$ ;  $F = \pi r^2 = \frac{1}{4} \pi d^2 = 0,785398 d^2$

Kreisring: Auch  $F = 2\pi \rho \delta$ , wo  $\rho =$  mittlerer Halbmesser und  $\delta =$  Ringbreite.

Kreisausschnitt (s. Abb. bei Kreisabschnitt):  $F = \frac{1}{2} b r = \frac{\alpha^\circ}{360^\circ} \pi r^2$ .

Kreisabschnitt:  $F = \frac{1}{2} r^2 \left( \frac{\alpha^\circ}{180^\circ} \pi - \sin \alpha \right) = \frac{1}{2} (r(b-s) + sh)$ .

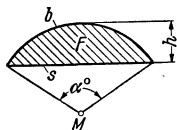


Die Tafel S. 34/35 gibt  $F$  zu

$$\alpha = 1^\circ, 2^\circ, \dots, 180^\circ \text{ für } r = 1;$$

siehe Beisp. 1 u. 2 auf S. 35.
 
$$\text{Bogenmaß von } \alpha^\circ = \operatorname{arc} \alpha^\circ = \hat{\alpha} = \frac{\alpha^\circ}{180^\circ} \pi = \frac{\alpha^\circ}{57,296^\circ} \quad b = r \hat{\alpha}$$



$$s = 2r \sin \frac{\alpha}{2};$$

$$h = r \left( 1 - \cos \frac{\alpha}{2} \right) = \frac{s}{2} \operatorname{tg} \frac{\alpha}{4}.$$

$$\text{Zwischenhöhen } y = \sqrt{r^2 - x^2} - (r - h)$$



### 5. Gemeine Parabel.
 
$$F = \frac{2}{3} sh;$$

vgl. S. 35 Beispiel 4.

Zwischenhöhen

$$y = 4x(s-x) \frac{h}{s^2}.$$

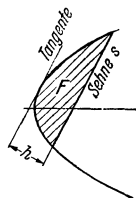

### 6. Ellipse (Halbachsen $a, b$ ). $F = \pi ab$ . $U$ s. Täfelchen ( $a \geq b$ )

$b : a =$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$U = a$ mal	4,0000	4,0640	4,2020	4,3860	4,6026	4,8442

$b : a =$	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$U = a$ mal	5,1054	5,3824	5,6723	5,9732	6,2832

### 7. Gleichseitige Hyperbel.

$$xy = C.$$

$$F = C \ln \frac{x_2}{x_1} = C \ln \frac{y_1}{y_2}.$$

Beispiel.


$$xy = 10;$$

$$x_1 = 2 \quad (y_1 = 5);$$

$$x_2 = 10 \quad (y_2 = 1)$$

$$F = 10 \ln \frac{10}{2} = 10 \ln 5 = 10 \cdot 1,60944 = 16,0944$$



(s. Tafel S. 2).

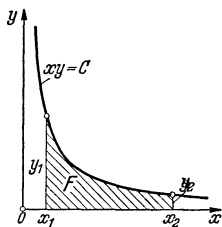

### 8. Beliebige Fläche s. Simpsonsche Regel S. 41.

## II. Räumliche Gebilde.




1. Prisma und Zylinder, gerade oder schief auf beliebiger Grundfläche  $F$ , Höhe  $h$ :  $V = Fh$ , falls parallel zur Grundfläche abgeschnitten; sonst

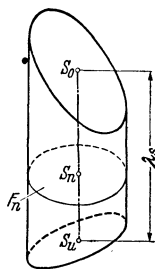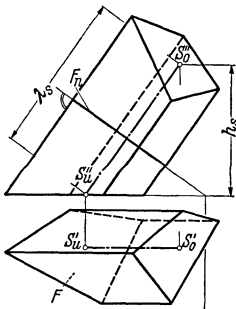


$V = Fh_s$  oder  $V = F_n \lambda_s$ . Die strichpunktierten Geraden gehen den Kanten bzw. Erzeugenden parallel durch die Schwerpunkte der Querschnitte.  $F_n$  ist der Normalschnitt des Prismas bzw. Zylinders.

**Beispiel 1.** Für den Kreiszyylinderhuf Abb. a, b ist  $F_n = F$  und  $\lambda_s = h_s$ ; er hat  $V = F h_s$ . Insbesondere gilt für den Halbkreiszyylinderhuf Abb. c


$$V = \frac{1}{2} \pi r^2 \cdot \frac{4h}{3\pi} = \frac{2}{3} r^2 h.$$

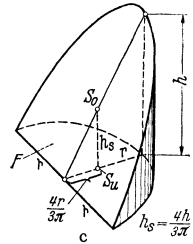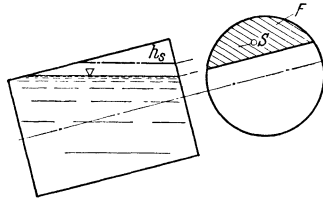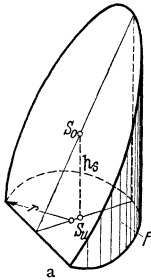

**Beispiel 2.** Das Kreuzstück hat  $V = \pi r^2 (\lambda_1 + \lambda_2) - 8$  Hufe von je  $\frac{2}{3} r^2 \cdot r$

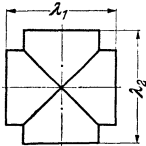

 $= \pi r^2 (\lambda_1 + \lambda_2) - \frac{16}{3} r^3$ ;  
ist der Achsenschnittwinkel nicht gerade  $90^\circ$ , sondern  $\alpha^\circ$ , so wird der Subtrahend  $\frac{16}{3} \frac{r^3}{\sin \alpha}$ .




**2. Pyramide und Kegel**, gerade oder schief auf beliebiger Grundfläche  $F$ , Höhe  $h$ :  $V = \frac{1}{3} Fh$ ; insbesondere gerader Kreiskegel:  $M = \pi r s$  ( $s$  = Mantellinie);  $V = \frac{1}{3} \pi r^3 h^3$ ). Parallel zur Grundfläche  $F$  abgeschnittene Stumpfe (Höhe  $h$ ) beliebiger Pyramiden

oder Kegel:  $V = \frac{h}{3} (F + \sqrt{Ff} + f)$ ; insbesondere gerader Kreiskegelstumpf:  $M = \pi(R+r)s$ ;  $V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + Rr + r^2)$ .

**3. Prisma** (Obelisk, Keil, Bottich) s. Simpsonsche Regel S. 41.

**4. Kugel und Kugelteile.** Vgl. auch die Tafel S. 49.

 Vollkugel:  $O = 4\pi r^2 = \pi d^2$ ;  $V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{\pi}{6} d^3 = 0,523599 d^3$ .



Kugelausschnitt (Abb. a):  
 $O = \pi r (2h + a)$ ;  $V = \frac{2}{3} \pi r^2 h$ .




Kugelabschnitt (Abb. b):  
 $M = 2\pi r h$ ;  $V = \frac{1}{3} \pi h^2 (3r - h)$   
(s. Tafel S. 49 unten).

Kugelschicht (Zone, Abb. c):  $M = 2\pi r h$ ;  $V = \frac{1}{6} \pi h (3a^2 + 3b^2 + h^2)$ .

Kugeldreieck (sphär. Dreieck, Abb. d, e):

$$M = \frac{\varepsilon^\circ}{180^\circ} \pi r^2, \text{ wo } \varepsilon^\circ = \alpha^\circ + \beta^\circ + \gamma^\circ - 180^\circ$$

(sphär. Exz<sup>e</sup>ß).

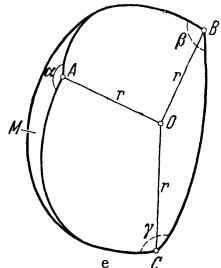
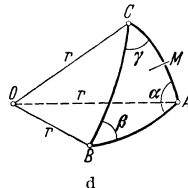
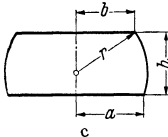


1) Diese  $V$ -Formeln gelten auch für schiefe Kegel auf Kreisgrundfläche.

**Beispiel.** Kugeloktant:  $\alpha^\circ = \beta^\circ = \gamma^\circ = 90^\circ$ ;  $\varepsilon^\circ = 90^\circ$ ;  $M = \frac{1}{2}\pi r^2$ .

**5. Paraboloid** (Abb.  $\alpha$ ; Meridiane Parabeln, Grundfläche Ellipse).  
 $V = \frac{1}{2}\pi abh$ . Insbesondere  $b = a$ :  $V = \frac{1}{2}\pi a^2h$ .

**6. Ellipsoid** (Abb.  $\beta$ , gibt einen Oktanten; Halbachsen  $a, b, c$ ):  $V = \frac{4}{3}\pi abc$   
 Insbesondere  $b = a$ :  $V = \frac{4}{3}\pi a^2c$  (gestrecktes Ellipsoid;  $c > a$ )  
 $b = c$ :  $V = \frac{4}{3}\pi ac^2$  (abgeplattetes Ellipsoid;  $a < c$ ).

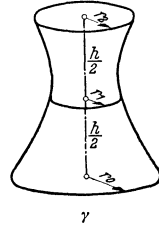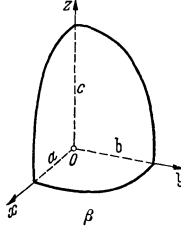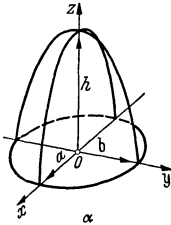

**7. Einschaliges Umdrehungs-Hyperboloid** (Abb.  $\gamma$ ), ein Prismaoid mit windschiefer Mantelfläche:  $V = \frac{h}{6}(F_0 + 4F_1 + F_2) = \frac{\pi h}{6}(r_0^2 + 4r_1^2 + r_2^2)$ .

**8. Drehflächen und Drehkörper** s. Guldinsche Regel S. 42.

**9. Beliebiger Körper** s. Simpsonsche Regel S. 41.

## Teilung des Kreisumfangs in $n$ Teile.

$$\text{Teilungsstrecke} = \text{Sehne} = \text{Durchmesser} \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}$$

$n$	$\sin \frac{180^\circ}{n}$	$n$	$\sin \frac{180^\circ}{n}$	$n$	$\sin \frac{180^\circ}{n}$	$n$	$\sin \frac{180^\circ}{n}$
1	0,00000	26	0,12054	51	0,06156	76	0,04132
2	1,00000	27	0,11609	52	0,06038	77	0,04079
3	0,86603	28	0,11196	53	0,05924	78	0,04027
4	0,70711	29	0,10812	54	0,05814	79	0,03976
5	0,58779	30	0,10453	55	0,05709	80	0,03926
6	0,50000	31	0,10117	56	0,05607	81	0,03878
7	0,43388	32	0,09802	57	0,05509	82	0,03830
8	0,38268	33	0,09506	58	0,05414	83	0,03784
9	0,34202	34	0,09227	59	0,05322	84	0,03739
10	0,30902	35	0,08964	60	0,05234	85	0,03695
11	0,28173	36	0,08716	61	0,05148	86	0,03652
12	0,25882	37	0,08481	62	0,05065	87	0,03610
13	0,23932	38	0,08258	63	0,04985	88	0,03569
14	0,22252	39	0,08047	64	0,04907	89	0,03529
15	0,20791	40	0,07846	65	0,04831	90	0,03490
16	0,19509	41	0,07655	66	0,04758	91	0,03452
17	0,18375	42	0,07473	67	0,04687	92	0,03414
18	0,17365	43	0,07300	68	0,04618	93	0,03377
19	0,16459	44	0,07134	69	0,04551	94	0,03341
20	0,15643	45	0,06976	70	0,04486	95	0,03306
21	0,14904	46	0,06824	71	0,04423	96	0,03272
22	0,14231	47	0,06679	72	0,04362	97	0,03238
23	0,13617	48	0,06540	73	0,04302	98	0,03205
24	0,13053	49	0,06407	74	0,04244	99	0,03173
25	0,12533	50	0,06279	75	0,04188	100	0,03141

**Beispiel.** Der Umfang eines Kreises vom Durchmesser  $D = 24$  cm soll in 33 Teile geteilt werden. In den Zirkel zu nehmende Teilstrecke =  $24 \text{ cm} \cdot 0,09506 = 2,28 \text{ cm}$ .

$$\text{Kugelinhalte } V = \frac{\pi}{6} d^3.$$

d	,0	,25	,5	,75	d	0	,5	d	,0	,5
10	523,60	563,86	606,13	650,46	40	33510	34783	70	179594	183471
11	696,91	745,51	796,33	849,40	41	36087	37423	71	187402	191389
12	904,78	962,52	1022,7	1085,3	42	38792	40194	72	195432	199532
13	1150,3	1218,0	1288,2	1361,2	43	41630	43099	73	203689	207903
14	1436,8	1515,1	1596,3	1680,3	44	44602	46141	74	212175	216505
15	1767,1	1857,0	1949,8	2045,7	45	47713	49321	75	220893	225341
16	2144,7	2246,8	2352,1	2460,6	46	50965	52645	76	229847	234414
17	2572,4	2687,6	2806,2	2928,2	47	54362	56115	77	239040	243728
18	3053,6	3182,6	3315,2	3451,5	48	57906	59734	78	248475	253284
19	3591,4	3735,0	3882,4	4033,7	49	61601	63506	79	258155	263088
20	4188,8	4347,8	4510,8	4677,9	50	65450	67433	80	268083	273141
21	4849,0	5024,3	5203,7	5387,4	51	69456	71519	81	278262	283447
22	5575,3	5767,6	5964,1	6165,2	52	73622	75767	82	288696	294010
23	6370,6	6580,6	6795,2	7014,3	53	77952	80178	83	299387	304831
24	7238,2	7466,7	7700,1	7938,3	54	82448	84760	84	310339	315915
25	8181,2	8429,2	8682,0	8939,9	55	87114	89511	85	321555	327264
26	9202,8	9470,8	9744,0	10022	56	91952	94438	86	333038	338882
27	10306	10595	10889	11189	57	96967	99541	87	344791	350771
28	11494	11805	12121	12443	58	102160	104826	88	356818	362935
29	12770	13103	13442	13787	59	107536	110294	89	369121	375378
30	14137	14494	14856	15224	60	113097	115949	90	381704	388102
31	15599	15979	16366	16758	61	118847	121794	91	394569	401109
32	17157	17563	17974	18392	62	124788	127832	92	407720	414405
33	18817	19248	19685	20129	63	130924	134067	93	421160	427991
34	20580	21037	21501	21972	64	137258	140501	94	434893	441871
35	22449	22934	23425	23924	65	143793	147138	95	448921	456047
36	24429	24942	25461	25988	66	150533	153980	96	463247	470524
37	26522	27063	27612	28168	67	157479	161032	97	477875	485302
38	28731	29302	29880	30466	68	164636	168295	98	492807	500388
39	31059	31661	32270	32886	69	172007	175774	99	508047	515785

**Kugelabschnitte.** Beträgt die Abschnittshöhe  $p\%$  des Durchmessers, so ist der Abschnittsinhalt gleich  $q\%$  des Kugelinhalts:

$p$	$q$	$p$	$q$	$p$	$q$	$p$	$q$	$p$	$q$
2	0,1184	12	3,974	22	12,39	32	24,17	42	38,10
4	0,4672	14	5,331	24	14,52	34	26,82	44	41,04
6	1,0368	16	6,861	26	16,76	36	29,55	46	44,01
8	1,8176	18	8,554	28	19,13	38	32,35	48	47,00
10	2,8000	20	10,400	30	21,60	40	35,20	50	50,00

## Häufig vorkommende Zahlenwerte.

$\pi$  die Ludolphsche Zahl;  $g$  die Beschleunigung durch die Schwere = 9,81 m/s<sup>2</sup> = 32,18 Fuß engl./s<sup>2</sup> (genau s. Abschnitt „Kraft und Druck“);  $e$  Basis der natürlichen Logarithmen.

Größe	Zahlenwert	Größe	Zahlenwert	Größe	Zahlenwert
$\pi$	3,141 592 65 ...	$\sqrt[3]{\frac{\pi}{2}}$	1,162 447	$\lg \pi$	0,497 15
$\pi \sqrt{2}$	4,442 88	$\sqrt[3]{\frac{\pi^2}{2}}$	2,145 029	$\lg \pi^2$	0,994 30
$\frac{1}{2} \pi$	1,570 796	$\pi \sqrt[3]{\frac{\pi}{2}}$	4,601 151	$\lg \pi^3$	1,491 45
$\frac{1}{3} \pi$	1,047 198	$\pi \sqrt[3]{\frac{\pi^2}{2}}$	6,738 808	$\lg \sqrt{\pi}$	0,248 58
$\frac{1}{4} \pi$	0,785 398	$\frac{1}{\pi}$	0,318 310	$\lg \sqrt[3]{\pi}$	0,165 72
$\frac{1}{6} \pi$	0,523 599	$\frac{16}{\pi}$	5,092 958	$\lg \frac{1}{\pi}$	0,502 85 - 1
$\frac{1}{12} \pi$	0,261 799	$\frac{64}{\pi}$	20,371 833	$\lg \frac{1}{\pi^2}$	0,005 70 - 1
$\frac{1}{16} \pi$	0,196 350	$\frac{180}{\pi}$	57,295 780	$\lg \sqrt{\frac{1}{\pi}}$	0,751 43 - 1
$\frac{1}{32} \pi$	0,098 175	$\frac{1}{\pi^2}$	0,101 321	$\lg \sqrt[3]{\frac{1}{\pi}}$	0,834 28 - 1
$\frac{1}{64} \pi$	0,049 087	$\frac{1}{\pi^3}$	0,032 252	$g$	9,81
$\frac{1}{90} \pi$	0,034 907	$\frac{1}{\pi^4}$	0,010 266	$g^2$	96,236 1
$\frac{1}{180} \pi$	0,017 453	$\frac{1}{\pi^5}$	0,003 268	$\sqrt{g}$	3,132 092
$\frac{\pi}{\sqrt{2}}$	2,221 442	$\frac{1}{\pi^6}$	0,001 040	$\pi \sqrt{g}$	9,839 757
$\pi^2$	9,869 604	$\sqrt{\frac{1}{\pi}}$	0,564 190	$2\sqrt{g}$	6,264 184
$4 \pi^2$	39,478 418	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}$	0,797 885	$\sqrt{2g}$	4,429 447
$\frac{1}{4} \pi^2$	2,467 401	$\sqrt{\frac{3}{\pi}}$	0,977 205	$\pi \sqrt{2g}$	13,91 536
$\frac{1}{16} \pi^2$	0,616 850	$\sqrt{\frac{90}{\pi}}$	5,352 372	$1 : g$	0,101 936
$\pi^3$	31,006 277	$\sqrt[3]{\frac{1}{\pi}}$	0,682 784	$\pi^2 : g$	1,006 075
$\pi^4$	97,409 091	$\sqrt[3]{\frac{2}{\pi}}$	0,860 254	$1 : 2g$	0,050 968
$\pi^5$	306,019 685	$\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$	0,984 745	$1 : g^2$	0,010 391
$\pi^6$	961,389 194	$\sqrt[3]{\frac{1}{\pi^2}}$		$\frac{1}{\sqrt{g}}$	0,319 275
$\sqrt{\pi}$	1,772 454	$\sqrt[3]{\frac{2}{\pi^2}}$		$\frac{\pi}{\sqrt{g}}$	1,003 033
$2\sqrt{\pi}$	3,544 908	$\sqrt[3]{\frac{3}{\pi^2}}$		$\frac{\pi}{\sqrt{2g}}$	0,709 252
$\sqrt{2\pi}$	2,506 628	$\sqrt[3]{\frac{1}{\pi}}$		$\frac{1}{2g}$	2,718 281 828
$\sqrt{\frac{1}{2}\pi}$	1,253 314	$\sqrt[3]{\frac{2}{\pi}}$		$\lg e$	0,434 294
$\pi \sqrt{\pi}$	5,568 328	$\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$		$e^2$	7,389 056
$\sqrt[3]{\pi}$	1,464 592	$\sqrt[3]{\frac{1}{\pi}}$		$1 : e$	0,367 879
$\sqrt[3]{2\pi}$	1,845 261	$\sqrt[3]{\frac{2}{\pi}}$		$1 : e^2$	0,135 335
		$\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$		$\sqrt{e}$	1,648 721
				$\sqrt[3]{e}$	1,395 612

## Einige Rechenhilfen.

### 1. Regeln für Kopfrechnen.

a) Es gilt allgemein für **Faktoren im gleichen Zehnerbereich**, deren Endziffern sich zu 10 ergänzen:

$$(a + b) \cdot (a + 10 - b) = a(a + 10) + b(10 - b), \text{ also z. B.}$$

$$43 \cdot 47 = 40 \cdot 50 + 3 \cdot 7 = 2021.$$

Man rechnet **im Kopfe**:

$$75 \cdot 75 = 70 \cdot 80 + 5 \cdot 5 = 5625,$$

$$32 \cdot 38 = 30 \cdot 40 + 2 \cdot 8 = 1216.$$

$$13,2 \cdot 13,8 = 13 \cdot 14 + 0,2 \cdot 0,8 = 182,16,$$

$$104 \cdot 106 = 100 \cdot 110 + 4 \cdot 6 = 11024.$$

b) Es gilt allgemein für **Faktoren in benachbarten Zehnerbereichen**, deren Endziffern sich zu 10 ergänzen:

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2,$$

$$82 \cdot 78 = (80 + 2) \cdot (80 - 2) = 80 \cdot 80 - 2 \cdot 2 = 6396.$$

Man rechnet **im Kopfe**:

$$33 \cdot 47 = 40 \cdot 40 - 7 \cdot 7 = 1551,$$

$$7,1 \cdot 8,9 = 8 \cdot 8 - 0,9 \cdot 0,9 = 63,19.$$

c) Es gilt für **Quadrate**:

$$(a + b)^2 = a^2 + b[a + (a + b)].$$

Man rechnet **im Kopfe**:

$$21^2 = 20^2 + 1[20 + 21] = 441,$$

$$22^2 = 20^2 + 2[20 + 22] = 484,$$

$$23^2 = 20^2 + 3[20 + 23] = 529,$$

$$25^2 = 20^2 + 5[20 + 25] = 625.$$

Letzteres bequemer nach Regel 1a

$$25^2 = 20 \cdot 30 + 25 = 625,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - b[a + (a - b)].$$

Man rechnet **im Kopfe**:

$$29^2 = 30^2 - 1[30 + 29] = 841,$$

$$28^2 = 30^2 - 2[30 + 28] = 784,$$

$$27^2 = 30^2 - 3[30 + 27] = 729.$$

2. Man rechnet **mit Spalte**  $\frac{1000}{n}$  **der Zahlentafel**

$$\frac{788}{787} = 1 + \frac{1}{787} = 1,00127 \quad \text{und} \quad \frac{785}{787} = 1 - \frac{2}{787} = 0,99746.$$



3. Das **geometrische Mittel** einander **nahe** liegender Zahlen ist ihrem **arithmetischen Mittel** nahezu gleich:

$$\sqrt{3,61 \cdot 3,73} \approx \frac{3,61 + 3,73}{2} = 3,67,$$

$$\sqrt{25,4 \cdot 26,2} \approx \frac{25,4 + 26,2}{2} = 25,8.$$

4. Man rechnet mit Spalte  $\sqrt{n}$  der Zahlentafel

$$\sqrt{76,21} \approx 8,718 \text{ (d. i. } \sqrt{76}) + \frac{0,21}{2 \cdot 8,718} = 8,718 + 0,012 = 8,730,$$

$$\sqrt{927,43} \approx 30,447 \text{ (d. i. } \sqrt{927}) + \frac{0,43}{2 \cdot 30,447} = 30,447 + 0,007 = 30,454$$

$$\text{oder } \sqrt{76,21} \approx \sqrt{76} + \frac{0,21}{2 \cdot \sqrt{76}} = \sqrt{76} \left( 1 + \frac{0,21}{2 \cdot 76} \right) = 8,718 \cdot 1,00138 = 8,730.$$

5. Bei **Zahlen nahe 1** rechnet man so:

$$1,03 \cdot 1,06 \approx 1 + 0,03 + 0,06 = 1,09,$$

$$1,03 \cdot 0,94 \approx 1 + 0,03 - 0,06 = 0,97.$$

6. Mit **Zahlen nahe 1** rechnet man, wie die Beispiele zeigen. (Es ist  $1,027 = 1 + 0,027$  und  $0,973 = 1 - 0,027$ .)


$$1,027^2 \approx 1 + 2 \cdot 0,027 = 1,054, \quad \sqrt{1,027} \approx 1 + \frac{1}{2} \cdot 0,027 = 1,0135,$$

$$1,027^3 \approx 1 + 3 \cdot 0,027 = 1,081, \quad \sqrt[3]{1,027} \approx 1 + \frac{1}{3} \cdot 0,027 = 1,009,$$


$$0,973^2 \approx 1 - 2 \cdot 0,027 = 0,946, \quad \sqrt{0,973} \approx 1 - \frac{1}{2} \cdot 0,027 = 0,9865,$$

$$0,973^3 \approx 1 - 3 \cdot 0,027 = 0,919, \quad \sqrt[3]{0,973} \approx 1 - \frac{1}{3} \cdot 0,027 = 0,991,$$


$$\frac{1}{1,027} \approx 1 - 0,027 = 0,973, \quad \frac{1}{0,973} \approx 1 + 0,027 = 1,027.$$

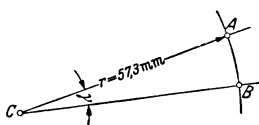

 7. **Auftragen und Messen von Winkeln** bis etwa  $15^\circ$  mittels Kreises von  $r = 57,3$  mm: **Millimeterzahl** der Sehne  $\overline{AB}$  sehr nahe gleich der **Gradzahl** von  $\gamma$ ; so entspricht einer Sehne von 12,7 mm ein Winkel von  $12,7^\circ$ . Größter Fehler bei  $15^\circ \approx 0,1^\circ$ .



 8. „**Fläche**“ Kreisabschnitte haben einen **Flächeninhalt** sehr nahe gleich  $\frac{2}{3}sh$ . Die Fläche wird um weniger als 1 vH unterschätzt, falls  $h < \frac{1}{3}s$ .



9. „**Fläche**“ Kugelabschnitte haben einen **Rauminhalt** sehr nahe gleich  $\frac{1}{2}\pi\rho^2h$ . Der Rauminhalt wird um weniger als 1 vH unterschätzt, falls  $h < \frac{1}{3}\rho$ .

10. **Abgekürzte Multiplikation**. Die beiden Faktoren seien ohne Rücksicht auf Kommastellung und etwaige Nullen vorn und hinten, also nur in

der Ziffernfolge, 9175326 bzw. 280676. Man beachte höchstens nur die ersten 5 Ziffern, deren letzte richtig abgerundet und gleich abgeteilt wird. Das in Klammern Stehende soll die Rechnung erläutern; der Einfluß der kleingedruckten Ziffern wird jedesmal im Kopfe zugeschlagen.

9175	3 · 2806	8	oder	2806	8 · 9175	3
18351	(= 2 · 9175 <sub>3</sub> )			25261	(= 9 · 2806 <sub>8</sub> )	
7340	(= 8 · 917 <sub>5</sub> )			281	(= 1 · 280 <sub>6</sub> )	
0	(= 0 · 91 <sub>7</sub> )			196	(= 7 · 28 <sub>0</sub> )	
55	(= 6 · 9 <sub>1</sub> )			14	(= 5 · 2 <sub>8</sub> )	
7	(= 8 · 0 <sub>9</sub> )			1	(= 3 · 0 <sub>2</sub> )	
25753				25753		

Die genauere Ziffernfolge des Ergebnisses heißt 25752|938. Die Kommastellung im Ergebnis wird durch Überschlag bestimmt.

**· II. Abgekürzte Division.** Auch hier wird nur mit Ziffernfolgen gearbeitet; die Kommastellung im Ergebnis durch Überschlag bestimmt. Man schreibe Dividend und Divisor je mit höchstens 5 Ziffern, die letzte richtig abgerundet, und teile vom Divisor die letzte Ziffer ab, falls, als fünfstellige Zahlen betrachtet, der Dividend kleiner als der Divisor ist.

46739 : 6914   7 = 67594	23456 : 21741 = 10789
<u>41488</u> (= 6 · 6914 <sub>7</sub> )	<u>21741</u> 1 · 21741
5251	1715
<u>4840</u> (= 7 · 6914 <sub>7</sub> )	<u>1522</u> 7 · 2174 <sub>1</sub>
411	193
<u>346</u> (= 5 · 6914 <sub>4</sub> )	<u>174</u> 8 · 2174 <sub>4</sub>
65	19
<u>62</u> (= 9 · 691 <sub>1</sub> )	<u>20</u> 9 · 217 <sub>4</sub>
3	
<u>3</u> (= 4 · 069)	

### Neugrad und Altgrad (vgl. DIN 1315).

	1 Neugrad	1 Neuminute	1 Neusekunde	1 Altgrad	1 Altminute	1 Altsekunde
	1 <sup>g</sup>	1 <sup>c</sup>	1 <sup>cc</sup>	1°	1′	1″
1 Neugrad (1 <sup>g</sup> ) . . . . .	1	100	10000	0,9	54	3240
1 Neuminute (1 <sup>c</sup> ) . . . . .	0,01	1	100	0,0090	0,54	32,4
1 Neusekunde (1 <sup>cc</sup> ) . . . . .	0,0001	0,01	1	0,00009	0,0054	0,324
1 Altgrad (1°) . . . . .	1,111	111,11	11111,1	1	60	3600
1 Altminute (1′) . . . . .	0,0185	1,850	185	0,01667	1	60
1 Altsekunde (1″) . . . . .	0,000309	0,0309	3,09	0,000278	0,01667	1

# Mathematische Zeichen.

Aufgestellt vom Ausschuß für Einheiten und Formelgrößen (AEF)  
nach DIN 1302.

Zeichen	Bedeutung	Zeichen	Bedeutung
1. 1	erstens	!	Fakultät
( )	Benummerung von Formeln	$\Delta$	endliche Zunahme
% vH	Hundertstel, vom Hundert, Prozent	$d$	vollständiges Differential
‰ vT	Tausendstel, vom Tausend, Promille	$\partial$	partiell Differential
/	in 1, für 1, auf 1, pro, je	$\delta$	Variation, virtuelle Änderung
( ) [ ] }	Klammer	$\Sigma$	Summe von; Grenzbezeichnungen sind unter und über das Zeichen zu setzen. Die Summationsvariable wird unter das Zeichen gesetzt.
, .	Dezimalzahlen Komma unten oder Punkt oben. Zur Gruppenabteilung bei größeren Zahlen sind weder Komma noch Punkt, sondern Zwischenräume zu verwenden.	$\int$	Integral
+	plus, mehr, und		parallel
-	minus, weniger	≡	gleich und parallel
· ×	mal, multipliziert mit Der Punkt steht auf halber Zeilenhöhe. Das Multiplikationszeichen darf weggelassen werden.	↑↑	parallel und gleichgerichtet
:	geteilt durch	↑↓	parallel und entgegengesetzt gerichtet
=	gleich	⊥	rechtwinklig zu
≡	identisch mit	$\Delta$	Dreieck
≠	nicht gleich	≅	kongruent
≠	nicht identisch gleich	∞	ähnlich, proportional
≈	nahezu gleich, rund, etwa	∠	Winkel
<	kleiner als	AB	Strecke AB
>	größer als	⊂	Bogen AB
≪	klein gegen	log	Logarithmus
≫	groß gegen	log	Logarithmus zur Basis a
≍	kleiner oder gleich	lg	Briggsscher Logarithmus
≧	größer oder gleich	ln	natürlicher Logarithmus
∞	unendlich	°	Grad
...	bis Drei Punkte auf der Zeile. Z. B. 12 ... 25 bedeutet 12 bis 25. Die Grenzen gelten als eingeschlossen; soll die obere oder untere Grenze ausgeschlossen sein, so ist dies besonders anzugeben, z. B. 12 ... (25 oder 12) ... 25; usw., unbegrenzt	'	Minute
√ √ <sup>n</sup> √ <sup>m</sup>	Wurzelzeichen	''	Sekunde Beispiel: 32° 15' 13'', 42
	Determinante	g	hochgestellt { Neugrad Neuminute Neusekunde
	Betrag einer reellen oder komplexen Größe	c	
		cc	
		1 <sup>o</sup>	1 Rechter; 90° = 100 <sup>g</sup> 1° = 1 <sup>g</sup> 11' 11,11 ... cc
		rad	Umrechnungstafel s. S. 53. Radiant = Winkel vom Bogenmaß 1 1 rad = 57° 17' 44,8'' = 57,29578°
		sin	sinus
		cos	cosinus
		tg	tangens
		ctg	cotangens
		arc sin	arcus sinus
		arc cos	arcus cosinus
		arc tg	arcus tangens
		arc ctg	arcus cotangens

# Maße und Maßsysteme.

## Das metrische Maßsystem.


### A. Allgemeine gesetzliche Bestimmungen.

Die gesetzlichen Bestimmungen über Einheiten, Eichpflicht und Eichung usw. sind im Maß- und Gewichtsgesetz vom 31. Dezember 1935 (Reichsgesetzbl. I 1935 S. 1499) festgelegt, das die Maß- und Gewichtsordnung aus dem Jahre 1908 ersetzt. Nach diesem, am 1. April 1936 in Kraft getretenen Gesetz ist das Mikron ( $\mu$ ) und das Millimikron ( $m\mu$ , nicht  $\mu\mu$ ) (s. S. 57) als amtliche Maßeinheit anerkannt. Alle Leistungen nach Maß und Gewicht dürfen innerhalb Deutschlands nur nach den gesetzlichen Einheiten angeboten, verkauft oder berechnet werden. Somit ist die Anwendung der Einheiten Pfund und Zentner nicht mehr zulässig. Weiterhin sind nach diesem Gesetz auch neuzeitliche Meß-, Wiege- und Zähleinrichtungen erfaßbar (z. B. für Stoffe, Drähte; Gas, Wasser, Elektrizität; Wägemaschinen, Fahrpreisuhren und Wegstreckenzähler). Die Maßgrößen von Schankgefäßen und Flaschen sind gleichfalls einheitlich gesetzlich festgelegt worden.

### B. Länge.

**Die Einheit der Länge ist das Meter.** Es stellt mit großer Annäherung den 4000000. Teil des Erdumfanges über die beiden Erdpole gemessen dar. Als internationales Urmaß dient ein Maßstab, der aus einer Legierung von 90 vH Platin mit 10 vH Iridium hergestellt ist. Diese Mischung kommt an Festigkeit dem Stahle gleich, hat aber eine verhältnismäßig geringe Wärmeausdehnung (etwa  $9 \mu$  für das Meter und den Grad Celsius).

Untenstehendes Bild zeigt den Querschnitt des Urmeters, das im internationalen Maß- und Gewichtsbüro im Pavillon von Breteuil zu Sèvres bei Paris aufbewahrt wird. Auf der Mittelrippe sind die nur etwa 0,008 mm starken Begrenzungsstriche der Meterstrecke gezogen, auf jeder Seite dieser Begrenzungsstriche findet sich im Abstand von 0,5 mm je ein weiterer Strich. Die an der am 20. Mai 1875 in Paris abgeschlossenen „Internationalen Meterkonvention“ beteiligten 18 Staaten erhielten je eine genaue Nachbildung des internationalen Urmeters in gleicher Form und aus gleicher Legierung. Da geringe Abweichungen unvermeidlich sind, so wurden diese für jedes nationale Urmeter festgestellt.

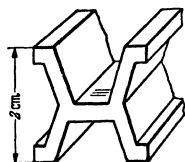

Das deutsche Urmeter (Nr. 18) wird von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, Abteilung I für Maß und Gewicht in Berlin-Charlottenburg aufbewahrt.

Bei feinsten Längenmessungen verschiedenster Art, insbesondere für Normalien für Lehren und Endmaßnormale wird praktisch nicht mehr auf das Urmeter zurückgegriffen, sondern es werden unmittelbar Lichtwellenlängen als Grundeinheiten verwendet. Es wird der von Michelson 1893 zuerst angewendete Vergleich mit der Wellenlänge der roten Kadmiumlinie zugrunde gelegt. Durch die Arbeiten von Kösters und Lampe in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ist die Messung von Endmaßen bis 500 mm Länge mit Lichtwellenlängen unmittelbar, bis 1000 m mit nur einer Unterteilung möglich.

Das Comité international hat 1927 neben der Maßstabdefinition des Meters:

Das Meter ist der Abstand zwischen den Endstrichen des internationalen Meterurmaßes bei der Temperatur des schmelzenden Eises, die folgende Wellenlängendefinition des Meters zugelassen:

Das Meter ist definiert durch 1553164,13 Wellenlängen der roten Kadmiumlinie, wenn die Welle sich in trockener Luft von  $15^{\circ}\text{C}$  und 760 mm Hg-Druck ausbreitet.

Auf diese Zulassung hin haben die Ingenieurkomitees von über 30 Staaten der Welt diese Wellenlängendefinition als Urmaß für die Industrie eingeführt.

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß Kryptonlinien besser geeignet sind. Der alleinigen, endgültigen Einführung der Meter-Definition in Wellenlängen wird bisher entgegengehalten, daß die Struktur und Beständigkeit der Linien, insbesondere der Kryptonlinien, noch nicht genügend untersucht sei, und daß die Untersuchung der Wellenlängen und die Messung mit ihnen bisher nur von Deutschland vorliegen. Tatsächlich aber überragen die mit Wellenlängen erreichbaren Genauigkeiten die der Strichmessungen um das Zehnfache (vgl. W. Kösters: Der gegenwärtige Stand der Meterdefinition, des Meteranschlusses und seine internationale Bedeutung für Wissenschaft und Technik. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938 Heft 23 S. 527 und 1939 Heft 2 S. 39).

#### Normaltemperatur:

Die gesetzliche Meterdefinition bezieht sich auf die Temperatur des schmelzenden Eises. Seit 1925 werden Maßstäbe mit dem Temperaturvermerk „ $+20^{\circ}\text{C}$ “ zur amtlichen Eichung zugelassen, neben solchen für „ $0^{\circ}$ “, der bisherigen einzigen Normaltemperatur der Eichvorschriften.

Für die Meßmittel der deutschen Industrie wurde vom Deutschen Normenausschuß eine Bezugstemperatur von  $+20^{\circ}\text{C}$  festgesetzt, d. h. sie müssen bei dieser Temperatur ihre vorgeschriebene Größe haben; es ist für sie ein Werkstoff zu verwenden, dessen Ausdehnung dem Werte  $0,0115\text{ mm}$  für  $1\text{ Meter}$  und  $1^{\circ}\text{C}$  möglichst nahekommt (DIN 102) (vgl. S. 131).

Die Meßbehörde (Physikalisch-Technische Reichsanstalt) beglaubigt auf Grund einer Prüfung das von ihr ermittelte Maß der Meßmittel bei  $20^{\circ}\text{C}$  unter Angabe der Zuverlässigkeit der Messung.

Die auf  $20^{\circ}$  bezogenen Lehrgeräte müssen an sichtbarer Stelle die Kennzeichnung „ $20^{\circ}$ “ oder einen ähnlichen Vermerk tragen, sofern sie nicht an sich schon als DIN-Lehren erkenntlich sind.

#### Maßbezeichnungen:

- a) Nennmaß ist der Maßwert, der auf dem Meßmittel oder für ein Werkstück angegeben ist;
- b) Sollmaß ist die beabsichtigte Maßlänge;
- c) Istmaß ist die tatsächliche Maßgröße.

#### Temperaturbezeichnungen:

- a) Normaltemperatur des metrischen Systems ist die Temperatur des schmelzenden Eises;
- b) Bezugstemperatur ist die Temperatur, bei der die Meßmittel und Werkstücke ihre vorgeschriebene Größe haben;
- c) Prüftemperatur ist die Temperatur, bei der die Meßmittel geprüft werden;
- d) Meßtemperatur ist die Temperatur, bei der die Werkstücke der laufenden Fertigung gemessen werden;
- e) Betriebstemperatur ist die Temperatur, welche die eingebauten Werkstücke bei den in Betrieb befindlichen Maschinen und Apparaten annehmen.

### C. Masse.

Der Ausschuß für Einheiten und Formelgrößen (AEF) hat am 7. April 1934 entschieden<sup>1)</sup>:

Das Gewicht eines Körpers ist die Kraft, mit der er auf seine Unterlage drückt. Die genaue Fassung dieser Definition bleibt dem Normblatt DIN 1305 vorbehalten.

Die Begriffe: Masse, Gewicht, Menge, Dichte und Wichte sind in dem 1938 erschienenen Normblättern 1305 und 1306 festgelegt.

Das Gewichtsgesetz unterscheidet nicht zwischen Masse (Masseneinheit; Maß der Trägheit) und Gewicht (Krafteinheit); daher ist vom Ausschuß für Einheiten und Formelgrößen (AEF) für die Krafteinheit der Ausdruck Kilopond (kp) vorgeschlagen worden. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt hat für ihren Geschäftsbereich am 28. 6. 1939 bestimmt<sup>2)</sup>:

1. Die Einheit der Kraft im technischen Maßsystem ist das Kilopond.
2. Das Kilopond ist die Kraft, die einer Masse von  $1\text{ Kilogramm}$  eine Geschwindigkeitsänderung je Sekunde von  $9,80665\text{ Meter}$  in der Sekunde erteilt.

Das Gewicht eines Körpers ist gleich dem Produkt aus seinem Raumgehalt und seiner Wichte (spez. Gewicht, vgl. S. 72), d. h. der Zahl, die angibt, um wieviel schwerer ein Körper ist als der gleiche Rauminhalt an reinem Wasser. Das Gewichtsgesetz besagt:

**Die Einheit der Masse ist das Kilogramm;** es ist nach seiner Definition gleich der Masse eines Kubikdezimeters destillierten Wassers bei seiner größten Dichte ( $4^{\circ}\text{C}$ ). Das internationale Urkilogramm besteht aus einem Vollzylinder von  $39\text{ mm}$  Durchmesser und Höhe, ebenfalls aus Platiniridium, und wird vom internationalen Maß- und Gewichts-büro aufbewahrt. Gleiche Stücke wurden unter die beteiligten Staaten verteilt und dienen dort als nationale Urmaße. Nach neueren Messungen stimmt das in Paris aufbewahrte Stück nicht genau mit seinem ursprünglichen Definitionswert überein, sondern die Masse eines Kubikdezimeters Wasser ist daran gemessen nur  $0,999\,973\text{ kg}$ .

Das **deutsche Urkilogramm** (Nr. 22) wird, ebenso wie das Urmeter (Nr. 18), von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin aufbewahrt.

### D. Raummaß.

Die Einheit hierfür ist das **Kubikdezimeter** oder **Liter**. Das Liter ist der Raum von  $1\text{ kg}$  Wasser größter Dichte. Genau genommen ist also beides nicht gleichwertig. Nach dem Vorhergesagten wiegt ein Kubikdezimeter Wasser nur  $0,999\,973\text{ kg}$ , d. h. ein Liter ist um  $27\text{ mm}^3$  größer als ein Kubikdezimeter. Für den praktischen Gebrauch ist dieser Unterschied aber völlig belanglos.

<sup>1)</sup> Vgl. Wallot; Z. VDI. Bd. 78 (1934) S. 1225.

<sup>2)</sup> Amtsblatt der PTR 1939 Nr. 2 S. 40. — Masch.-Bau 1939 S. 523.

## Abkürzungen der metrischen Maße.

a Nach DIN 1301.

b Nach dem Maß- und Gewichtsgesetz vom 13. Dezember 1935.

<b>Längenmaße.</b>				
Benennung	a	b	Vergleichswerte	Potenzwerte
(Angström .....	Å		0,1 mμ .....	10 <sup>-4</sup> μ
Millimikron .....		mμ	0,001 μ .....	10 <sup>-2</sup> μ
Mikron .....	μ	μ	0,001 mm .....	10 <sup>-4</sup> cm
Millimeter .....	mm	mm	1000 μ; .....	10 <sup>-1</sup> "
Zentimeter .....	cm	cm	10 mm .....	1 "
Dezimeter .....	dm	dm	10 cm; 100 mm .....	10 "
Meter .....	m	m	{ 10 dm; 100 cm; 1000 mm }	10 <sup>0</sup> "
Kilometer .....	km	km	{ 1000000 μ .....	10 <sup>5</sup> "
			1000 m; 1000000 mm ....	
<b>Flächenmaße.</b>				
Benennung	a	b	Vergleichswerte	Potenzwerte
Quadratmillimeter .....	mm <sup>2</sup>	qmm		10 <sup>-2</sup> cm <sup>2</sup>
Quadratcentimeter .....	cm <sup>2</sup>	qcm	100 mm <sup>2</sup> .....	1 "
Quadratdezimeter .....	dm <sup>2</sup>	qdm	100 cm <sup>2</sup> ; 10000 mm <sup>2</sup> .....	10 <sup>2</sup> "
Quadratmeter .....	m <sup>2</sup>	qm	{ 100 dm <sup>2</sup> ; 10000 cm <sup>2</sup> ; } { 1000000 mm <sup>2</sup> .....	10 <sup>4</sup> "
Ar .....	a	a	100 m <sup>2</sup> .....	10 <sup>6</sup> "
Hektar .....	ha	ha	100 a; 10000 m <sup>2</sup> .....	10 <sup>8</sup> "
Quadratkilometer .....	km <sup>2</sup>	qkm	1000000 m <sup>2</sup> .....	10 <sup>10</sup> "
<b>Raummaße.</b>				
Benennung	a	b	Vergleichswerte	Potenzwerte
Kubikmillimeter .....	mm <sup>3</sup>	cmm		10 <sup>-3</sup> cm <sup>3</sup>
Kubikzentimeter .....	cm <sup>3</sup>	ccm	1000 mm <sup>3</sup> .....	1 "
Kubikdezimeter .....	dm <sup>3</sup>	cdm	1000 cm <sup>3</sup> ; 1000000 mm <sup>3</sup> ; = 1l	10 <sup>3</sup> "
Kubikmeter .....	m <sup>3</sup>	cbm	1000 dm <sup>3</sup> ; 1000 l; 10 hl ...	10 <sup>6</sup> "
Hektoliter .....	hl	hl	100 l; 100 dm <sup>3</sup> .....	10 <sup>6</sup> "
Liter .....	l	l	1 dm <sup>3</sup> ; 1/100 hl .....	10 <sup>3</sup> "
Deziliter .....	dl		1/10 l; 100 cm <sup>3</sup> .....	10 <sup>2</sup> "
Zentiliter .....	cl	cl	1/100 l; 10 cm <sup>3</sup> .....	10 <sup>1</sup> "
Milliliter .....	ml	ml	1/1000 l; 1 cm <sup>3</sup> .....	1 "
<b>Massen (Gewichte).</b>				
Benennung	a	b	Vergleichswerte	Potenzwerte
Metrisches Karat .....		k	200 mg .....	
Milligramm .....	mg	mg	0,001 g .....	10 <sup>-3</sup> g
Zentigramm .....	cg		10 mg .....	10 <sup>-2</sup> "
Dezigramm .....	dg		10 cg .....	10 <sup>-1</sup> "
Gramm .....	g	g	10 dg; 100 cg; 1000 mg ...	1 "
Hektogramm .....	hg	hg	100 g .....	10 <sup>2</sup> "
Kilogramm .....	kg	kg	1000 g .....	10 <sup>3</sup> "
Doppelzentner .....		dz	100 kg .....	10 <sup>5</sup> "
Tonne .....	t	t	1000 kg; 10 dz .....	10 <sup>6</sup> "

## Zoll und Millimeter.

England und Amerika haben anstatt der früheren Bezugstemperatur von  $16\frac{2}{3}^{\circ}\text{C} = 62^{\circ}\text{F}$  nunmehr für die Maße des öffentlichen Verkehrs die Bezugstemperatur  $20^{\circ}\text{C} = 68^{\circ}\text{F}$  angenommen.

Das Verhältnis zwischen dem englischen Yard und dem internationalen Meterprototyp wird vom National Physical Laboratory Teddington von Zeit zu Zeit durch Vergleichsmessung festgestellt. Der jetzt gültige Vergleichswert beträgt  $1'' = 25,399956\text{ mm}^1$ .

Der amerikanische Zoll ist nach der gesetzlichen Definition:  $1'' = 25,400051$ .

In England ist durch Herausgabe der britischen Norm<sup>1)</sup> für Handelszwecke der Umrechnungsfaktor  $1'' = 25,4\text{ mm}$  zugelassen.

In Amerika ist durch Herausgabe der amerikanischen Norm<sup>2)</sup> ebenfalls der Umrechnungsfaktor  $1'' = 25,4\text{ mm}$  für industrielle Zwecke festgelegt. Ein nach deutschen Normen hergestelltes Stahlmaß von dem Nenn-Maß  $25,4\text{ mm}$  kann also sowohl ein englisches wie ein amerikanisches Zollmaß aus Stahl gleicher Ausdehnung ersetzen.

Der Deutsche Normenausschuß hat in DIN 4890, 4892 und 4893 (Februar 1935) Umrechnungstabellen Zoll—Millimeter mit der Beziehung  $1'' = 25,400\ 000$  herausgegeben. Allgemein ist somit

$$1'' = 25,4\text{ mm}$$

zu setzen; nur für Maße und Messungen für besondere Zwecke ist mit den gesetzlich festgelegten Werten für englischen und amerikanischen Zoll zu rechnen. Sollen diese Werte (s. oben) zugrunde gelegt werden, so ist dies bei Bestellung besonders zu vereinbaren.

### Umrechnungstabelle Zoll in Millimeter.

Umrechnungswert  $1'' = 25,4\text{ mm}$  Bezugstemperatur  $= 20^{\circ}$  (s. S. 56 und 58).

Zoll	0	1	2	3	4	5
0	—	25,400	50,800	76,200	101,600	127,000
$\frac{1}{64}$	0,397	25,797	51,197	76,597	101,997	127,397
$\frac{1}{32}$	0,794	26,194	51,594	76,994	102,394	127,794
$\frac{3}{64}$	1,191	26,591	51,991	77,391	102,791	128,191
$\frac{1}{16}$	1,588	26,988	52,388	77,788	103,188	128,588
$\frac{5}{64}$	1,984	27,384	52,784	78,184	103,584	128,984
$\frac{3}{32}$	2,381	27,781	53,181	78,581	103,981	129,381
$\frac{7}{64}$	2,778	28,178	53,578	78,978	104,378	129,778
$\frac{1}{8}$	3,175	28,575	53,975	79,375	104,775	130,175
$\frac{9}{64}$	3,572	28,972	54,372	79,772	105,172	130,572
$\frac{5}{32}$	3,969	29,369	54,769	80,169	105,569	130,969
$\frac{11}{64}$	4,366	29,766	55,166	80,566	105,966	131,366
$\frac{3}{16}$	4,763	30,163	55,563	80,963	106,363	131,763
$\frac{13}{64}$	5,159	30,559	55,959	81,359	106,759	132,159
$\frac{7}{32}$	5,556	30,956	56,356	81,756	107,156	132,556
$\frac{15}{64}$	5,953	31,353	56,753	82,153	107,553	132,953
$\frac{1}{4}$	6,350	31,750	57,150	82,550	107,950	133,350
$\frac{17}{64}$	6,747	32,147	57,547	82,947	108,347	133,747
$\frac{9}{32}$	7,144	32,544	57,944	83,344	108,744	134,144
$\frac{19}{64}$	7,541	32,941	58,341	83,741	109,141	134,541
$\frac{5}{16}$	7,938	33,338	58,738	84,138	109,538	134,938
$\frac{21}{64}$	8,334	33,734	59,134	84,534	109,934	135,334
$\frac{11}{32}$	8,731	34,131	59,531	84,931	110,331	135,731
$\frac{23}{64}$	9,128	34,528	59,928	85,328	110,728	136,128
$\frac{3}{8}$	9,525	34,925	60,325	85,725	111,125	136,525
$\frac{25}{64}$	9,922	35,322	60,722	86,122	111,522	136,922

<sup>1)</sup> Vgl. Veröffentlichung Nr. 350/1930 der British Engineering Standards Association.

<sup>2)</sup> Vgl. Veröffentlichung B 48.1—1933 der American Standards Association.

## Zoll in Millimeter.

Umrechnungswert 1'' = 25,4 mm.

Bezugstemperatur = 20° (s. S. 56 und 58).

Zoll	0	1	2	3	4	5	
$\frac{13}{32}$	$\frac{27}{64}$	10,319	35,719	61,119	86,519	111,919	137,319
		10,716	36,116	61,516	86,916	112,316	137,716
$\frac{7}{16}$	$\frac{29}{64}$	11,113	36,513	61,913	87,313	112,713	138,113
		11,509	36,909	62,309	87,709	113,109	138,509
$\frac{15}{32}$	$\frac{31}{64}$	11,906	37,306	62,706	88,106	113,506	138,906
		12,303	37,703	63,103	88,503	113,903	139,303
$\frac{1}{2}$	$\frac{33}{64}$	12,700	38,100	63,500	88,900	114,300	139,700
		13,097	38,497	63,897	89,297	114,697	140,097
$\frac{17}{32}$	$\frac{35}{64}$	13,494	38,894	64,294	89,694	115,094	140,494
		13,891	39,291	64,691	90,091	115,491	140,891
$\frac{9}{16}$	$\frac{37}{64}$	14,288	39,688	65,088	90,488	115,888	141,288
		14,684	40,084	65,484	90,884	116,284	141,684
$\frac{19}{32}$	$\frac{39}{64}$	15,081	40,481	65,881	91,281	116,681	142,081
		15,478	40,878	66,278	91,678	117,078	142,478
$\frac{5}{8}$	$\frac{41}{64}$	15,875	41,275	66,675	92,075	117,475	142,875
		16,272	41,672	67,072	92,472	117,872	143,272
$\frac{21}{32}$	$\frac{43}{64}$	16,669	42,069	67,469	92,869	118,269	143,669
		17,066	42,466	67,866	93,266	118,666	144,066
$\frac{11}{16}$	$\frac{45}{64}$	17,463	42,863	68,263	93,663	119,063	144,463
		17,859	43,259	68,659	94,059	119,459	144,859
$\frac{23}{32}$	$\frac{47}{64}$	18,256	43,656	69,056	94,456	119,856	145,256
		18,653	44,053	69,453	94,853	120,253	145,653
$\frac{3}{4}$	$\frac{49}{64}$	19,050	44,450	69,850	95,250	120,650	146,050
		19,447	44,847	70,247	95,647	121,047	146,447
$\frac{25}{32}$	$\frac{51}{64}$	19,844	45,244	70,644	96,044	121,444	146,844
		20,241	45,641	71,041	96,441	121,841	147,241
$\frac{13}{16}$	$\frac{53}{64}$	20,638	46,038	71,438	96,838	122,238	147,638
		21,034	46,434	71,834	97,234	122,634	148,034
$\frac{27}{32}$	$\frac{55}{64}$	21,431	46,831	72,231	97,631	123,031	148,431
		21,828	47,228	72,628	98,028	123,428	148,828
$\frac{7}{8}$	$\frac{57}{64}$	22,225	47,625	73,025	98,425	123,825	149,225
		22,622	48,022	73,422	98,822	124,222	149,622
$\frac{29}{32}$	$\frac{59}{64}$	23,019	48,419	73,819	99,219	124,619	150,019
		23,416	48,816	74,216	99,616	125,016	150,416
$\frac{15}{16}$	$\frac{61}{64}$	23,813	49,213	74,613	100,013	125,413	150,813
		24,209	49,609	75,009	100,409	125,809	151,209
$\frac{31}{32}$	$\frac{63}{64}$	24,606	50,006	75,406	100,806	126,206	151,606
		25,003	50,403	75,803	101,203	126,603	152,003
Zoll	6	7	8	9	10	11	
0	$\frac{1}{64}$	152,400	177,800	203,200	228,600	254,000	279,400
		152,797	178,197	203,597	228,997	254,397	279,797
$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{64}$	153,194	178,594	203,994	229,394	254,794	280,194
		153,591	178,991	204,391	229,791	255,191	280,591
$\frac{1}{16}$	$\frac{5}{64}$	153,988	179,388	204,788	230,188	255,588	280,988
		154,384	179,784	205,184	230,584	255,984	281,384
$\frac{3}{32}$	$\frac{7}{64}$	154,781	180,181	205,581	230,981	256,381	281,781
		155,178	180,578	205,978	231,378	256,778	282,178
$\frac{1}{8}$	$\frac{9}{64}$	155,575	180,975	206,375	231,775	257,175	282,575
		155,972	181,372	206,772	232,172	257,572	282,972
$\frac{5}{32}$	$\frac{11}{64}$	156,369	181,769	207,169	232,569	257,969	283,369
		156,766	182,166	207,566	232,966	258,366	283,766
$\frac{3}{16}$	$\frac{13}{64}$	157,163	182,563	207,963	233,363	258,763	284,163
		157,559	182,959	208,359	233,759	259,159	284,559



# Zoll in Millimeter.

Umrechnungswert 1'' = 25,4 mm.

Bezugstemperatur = 20° (s. S. 56 und 58).

Zoll	6	7	8	9	10	11
$\frac{7}{32}$	157,956	183,356	208,756	234,156	259,556	284,956
	$\frac{15}{64}$ 158,353	183,753	209,153	234,553	259,953	285,353
$\frac{1}{4}$	158,750	184,150	209,550	234,950	260,350	285,750
	$\frac{17}{64}$ 159,147	184,547	209,947	235,347	260,747	286,147
$\frac{9}{32}$	159,544	184,944	210,344	235,744	261,144	286,544
	$\frac{19}{64}$ 159,941	185,341	210,741	236,141	261,541	286,941
$\frac{5}{16}$	160,338	185,738	211,138	236,538	261,938	287,338
	$\frac{21}{64}$ 160,734	186,134	211,534	236,934	262,334	287,734
$\frac{11}{32}$	161,131	186,531	211,931	237,331	262,731	288,131
	$\frac{23}{64}$ 161,528	186,928	212,328	237,728	263,128	288,528
$\frac{3}{8}$	161,925	187,325	212,725	238,125	263,525	288,925
	$\frac{25}{64}$ 162,322	187,722	213,122	238,522	263,922	289,322
$\frac{13}{32}$	162,719	188,119	213,519	238,919	264,319	289,719
	$\frac{27}{64}$ 163,116	188,516	213,916	239,316	264,716	290,116
$\frac{7}{16}$	163,513	188,913	214,313	239,713	265,113	290,513
	$\frac{29}{64}$ 163,909	189,309	214,709	240,109	265,509	290,909
$\frac{15}{32}$	164,306	189,706	215,106	240,506	265,906	291,306
	$\frac{31}{64}$ 164,703	190,103	215,503	240,903	266,303	291,703
$\frac{1}{2}$	165,100	190,500	215,900	241,300	266,700	292,100
	$\frac{33}{64}$ 165,497	190,897	216,297	241,697	267,097	292,497
$\frac{17}{32}$	165,894	191,294	216,694	242,094	267,494	292,894
	$\frac{35}{64}$ 166,291	191,691	217,091	242,491	267,891	293,291
$\frac{9}{16}$	166,688	192,088	217,488	242,888	268,288	293,688
	$\frac{37}{64}$ 167,084	192,484	217,884	243,284	268,684	294,084
$\frac{19}{32}$	167,481	192,881	218,281	243,681	269,081	294,481
	$\frac{39}{64}$ 167,878	193,278	218,678	244,078	269,478	294,878
$\frac{5}{8}$	168,275	193,675	219,075	244,475	269,875	295,275
	$\frac{41}{64}$ 168,672	194,072	219,472	244,872	270,272	295,672
$\frac{21}{32}$	169,069	194,469	219,869	245,269	270,669	296,069
	$\frac{43}{64}$ 169,466	194,866	220,266	245,666	271,066	296,466
$\frac{11}{16}$	169,863	195,263	220,663	246,063	271,463	296,863
	$\frac{45}{64}$ 170,259	195,659	221,059	246,459	271,859	297,259
$\frac{23}{32}$	170,656	196,056	221,456	246,856	272,256	297,656
	$\frac{47}{64}$ 171,053	196,453	221,853	247,253	272,653	298,053
$\frac{3}{4}$	171,450	196,850	222,250	247,650	273,050	298,450
	$\frac{49}{64}$ 171,847	197,247	222,647	248,047	273,447	298,847
$\frac{25}{32}$	172,244	197,644	223,044	248,444	273,844	299,244
	$\frac{51}{64}$ 172,641	198,041	223,441	248,841	274,241	299,641
$\frac{13}{16}$	173,038	198,438	223,838	249,238	274,638	300,038
	$\frac{53}{64}$ 173,434	198,834	224,234	249,634	275,034	300,434
$\frac{27}{32}$	173,831	199,231	224,631	250,031	275,431	300,831
	$\frac{55}{64}$ 174,228	199,628	225,028	250,428	275,828	301,228
$\frac{7}{8}$	174,625	200,025	225,425	250,825	276,225	301,625
	$\frac{57}{64}$ 175,022	200,422	225,822	251,222	276,622	302,022
$\frac{29}{32}$	175,419	200,819	226,219	251,619	277,019	302,419
	$\frac{59}{64}$ 175,816	201,216	226,616	252,016	277,416	302,816
$\frac{15}{16}$	176,213	201,613	227,013	252,413	277,813	303,213
	$\frac{61}{64}$ 176,609	202,009	227,409	252,809	278,209	303,609
$\frac{31}{32}$	177,006	202,406	227,806	253,206	278,606	304,006
	$\frac{63}{64}$ 177,403	202,803	228,203	253,603	279,003	304,403

12'' = 1 Fuß = 304,800 mm

## Zoll in Millimeter.

Bezugstemperatur = 20° (s. S. 56 und 58).

mm

Zoll	0''	0,001''	0,002''	0,003''	0,004''
0	0	0,0254	0,0508	0,0762	0,1016
0,01''	0,2540	0,2794	0,3048	0,3302	0,3556
0,02''	0,5080	0,5334	0,5588	0,5842	0,6096
0,03''	0,7620	0,7874	0,8128	0,8382	0,8636
0,04''	1,0160	1,0414	1,0668	1,0922	1,1176
0,05''	1,2700	1,2954	1,3208	1,3462	1,3716
0,06''	1,5240	1,5494	1,5748	1,6002	1,6256
0,07''	1,7780	1,8034	1,8288	1,8542	1,8796
0,08''	2,0320	2,0574	2,0828	2,1082	2,1336
0,09''	2,2860	2,3114	2,3368	2,3622	2,3876
Zoll	0,005''	0,006''	0,007''	0,008''	0,009''
0	0,1270	0,1524	0,1778	0,2032	0,2286
0,01''	0,3810	0,4064	0,4318	0,4572	0,4826
0,02''	0,6350	0,6604	0,6858	0,7112	0,7366
0,03''	0,8890	0,9144	0,9398	0,9652	0,9906
0,04''	1,1430	1,1684	1,1938	1,2192	1,2446
0,05''	1,3970	1,4224	1,4478	1,4732	1,4986
0,06''	1,6510	1,6764	1,7018	1,7272	1,7526
0,07''	1,9050	1,9304	1,9558	1,9812	2,0066
0,08''	2,1590	2,1844	2,2098	2,2352	2,2606
0,09''	2,4130	2,4384	2,4638	2,4892	2,5146
0,1'' = 2,54 mm					
Zoll	0''	0,1''	0,2''	0,3''	0,4''
0	0	2,54	5,08	7,62	10,16
1''	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56
2''	50,8	53,34	55,88	58,42	60,96
3''	76,2	78,74	81,28	83,82	86,36
4''	101,6	104,14	106,68	109,22	111,76
5''	127,0	129,54	132,08	134,62	137,16
6''	152,4	154,94	157,48	160,02	162,56
7''	177,8	180,34	182,88	185,42	187,96
8''	203,2	205,74	208,28	210,82	213,36
9''	228,6	231,14	233,68	236,22	238,76
Zoll	0,5''	0,6''	0,7''	0,8''	0,9''
0	12,70	15,24	17,78	20,32	22,86
1''	38,10	40,64	43,18	45,72	48,26
2''	63,50	66,04	68,58	71,12	73,66
3''	88,90	91,44	93,98	96,52	99,06
4''	114,30	116,84	119,38	121,92	124,46
5''	139,70	142,24	144,78	147,32	149,86
6''	165,10	167,64	170,18	172,72	175,26
7''	190,50	193,04	195,58	198,12	200,66
8''	215,90	218,44	220,98	223,52	226,06
9''	241,30	243,84	246,38	248,92	251,46

Beispiel: 4,687'' = ? mm

4,6'' = 116,84

0,087'' = 2,2098

---

4,687'' = 119,0498 mm

# Millimeter in Zoll.

Bezugstemperatur = 20° (s. S. 56 und 58).

## Zoll

Meter	0	0,001	0,002	0,003	0,004
0	0	0,03937''	0,07874''	0,11811''	0,15748''
0,01	0,39370''	0,43307''	0,47244''	0,51181''	0,55118''
0,02	0,78740''	0,82677''	0,86614''	0,90551''	0,94488''
0,03	1,18110''	1,22047''	1,25984''	1,29921''	1,33858''
0,04	1,57480''	1,61417''	1,65354''	1,69291''	1,73228''
0,05	1,96851''	2,00788''	2,04725''	2,08662''	2,12599''
0,06	2,36221''	2,40158''	2,44095''	2,48032''	2,51969''
0,07	2,75591''	2,79528''	2,83465''	2,87402''	2,91339''
0,08	3,14961''	3,18898''	3,22835''	3,26772''	3,30709''
0,09	3,54331''	3,58268''	3,62205''	3,66142''	3,70079''
Meter	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
0	0,19685''	0,23622''	0,27559''	0,31496''	0,35433''
0,01	0,59055''	0,62992''	0,66929''	0,70866''	0,74803''
0,02	0,98425''	1,02362''	1,06299''	1,10236''	1,14173''
0,03	1,37795''	1,41732''	1,45669''	1,49606''	1,53543''
0,04	1,77165''	1,81102''	1,85039''	1,88976''	1,92913''
0,05	2,16536''	2,20473''	2,24410''	2,28347''	2,32284''
0,06	2,55906''	2,59843''	2,63780''	2,67717''	2,71654''
0,07	2,95276''	2,99213''	3,03150''	3,07087''	3,11024''
0,08	3,34646''	3,38583''	3,42520''	3,46457''	3,50394''
0,09	3,74016''	3,77953''	3,81890''	3,85827''	3,89764''
0,1 m = 3,93701''					
Meter	0	0,1	0,2	0,3	0,4
0	0	3,93701''	7,87402''	11,81102''	15,74803''
1	39,37008''	43,30709''	47,24409''	51,18110''	55,11811''
2	78,74016''	82,67717''	86,61417''	90,55118''	94,48819''
3	118,11022''	122,04722''	125,98423''	129,92123''	133,85823''
4	157,48028''	161,41728''	165,35428''	169,29128''	173,22828''
5	196,85034''	200,78734''	204,72434''	208,66134''	212,59834''
6	236,22040''	240,15740''	244,09440''	248,03140''	251,96840''
7	275,59046''	279,52746''	283,46446''	287,40146''	291,33846''
8	314,96052''	318,89752''	322,83452''	326,77152''	330,70852''
9	354,33058''	358,26758''	362,20458''	366,14158''	370,07858''
Meter	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	19,68504''	23,62205''	27,55906''	31,49606''	35,43307''
1	59,05512''	62,99213''	66,92913''	70,86614''	74,80315''
2	98,42520''	102,3622''	106,2992''	110,2362''	114,1732''
3	137,79528''	141,7323''	145,6693''	149,6063''	153,5433''
4	177,16536''	181,1024''	185,0394''	188,9764''	192,9134''
5	216,53544''	220,4724''	224,4094''	228,3464''	232,2834''
6	255,90552''	259,8425''	263,7795''	267,7165''	271,6535''
7	295,27560''	299,2126''	303,1496''	307,0866''	311,0236''
8	334,64568''	338,5827''	342,5197''	346,4567''	350,3937''
9	374,01576''	377,9528''	381,8898''	385,8268''	389,7638''

Beispiel: 9,462 m = ? Zoll

$$\begin{array}{r}
 9,4 \text{ m} = 370,0787 \\
 0,062 \text{ m} = 2,44095 \\
 \hline
 9,462 \text{ m} = 372,51965''
 \end{array}$$

10 m = 393,7008''

## Fuß und Zoll in Millimeter.

Umrechnungsart 1'' = 25,4 mm.

Bezugstemperatur = 20° (s. S. 56 und 58).

Fuß	0	1	2	3	4	5
0''		304,8	609,6	914,4	1219,2	1524,0
1''	25,4	330,2	635,0	939,8	1244,6	1549,4
2''	50,8	355,6	660,4	965,2	1270,0	1574,8
3''	76,2	381,0	685,8	990,6	1295,4	1600,2
4''	101,6	406,4	711,2	1016,0	1320,8	1625,6
5''	127,0	431,8	736,6	1041,4	1346,2	1651,0
6''	152,4	457,2	762,0	1066,8	1371,6	1676,4
7''	177,8	482,6	787,4	1092,2	1397,0	1701,8
8''	203,2	508,0	812,8	1117,6	1422,4	1727,2
9''	228,6	533,4	838,2	1143,0	1447,8	1752,6
10''	254,0	558,8	863,6	1168,4	1473,2	1778,0
11''	279,4	584,2	889,0	1193,8	1498,6	1803,4
Fuß	6	7	8	9	10	11
0''	1828,8	2133,6	2438,4	2743,2	3048,0	3352,8
1''	1854,2	2159,0	2463,8	2768,6	3073,4	3378,2
2''	1879,6	2184,4	2489,2	2794,0	3098,8	3403,6
3''	1905,0	2209,8	2514,6	2819,4	3124,2	3429,0
4''	1930,4	2235,2	2540,0	2844,8	3149,6	3454,4
5''	1955,8	2260,6	2565,4	2870,2	3175,0	3479,8
6''	1981,2	2286,0	2590,8	2895,6	3200,4	3505,2
7''	2006,6	2311,4	2616,2	2921,0	3225,8	3530,6
8''	2032,0	2336,8	2641,6	2946,4	3251,2	3556,0
9''	2057,4	2362,2	2667,0	2971,8	3276,6	3581,4
10''	2082,8	2387,6	2692,4	2997,2	3302,0	3606,8
11''	2108,2	2413,0	2717,8	3022,6	3327,4	3632,2
Fuß	12	13	14	15	16	17
0''	3657,6	3962,4	4267,2	4572,0	4876,8	5181,6
1''	3683,0	3987,8	4292,6	4597,4	4902,2	5207,0
2''	3708,4	4013,2	4318,0	4622,8	4927,6	5232,4
3''	3733,8	4038,6	4343,4	4648,2	4953,0	5257,8
4''	3759,2	4064,0	4368,8	4673,6	4978,4	5283,2
5''	3784,6	4089,4	4394,2	4699,0	5003,8	5308,6
6''	3810,0	4114,8	4419,6	4724,4	5029,2	5334,0
7''	3835,4	4140,2	4445,0	4749,8	5054,6	5359,4
8''	3860,8	4165,6	4470,4	4775,2	5080,0	5384,8
9''	3886,2	4191,0	4495,8	4800,6	5105,4	5410,2
10''	3911,6	4216,4	4521,2	4826,0	5130,8	5435,6
11''	3937,0	4241,8	4546,6	4851,4	5156,2	5461,0

**Quadratzoll in Quadratcentimeter.** Umrechnungszahl 1 □ Zoll = 6,4516 cm<sup>2</sup>.  
 Bezugstemperatur = 20° (s. S. 56 und 58).

□ Zoll	0	1	2	3	4	5	6
0	—	6,4516	12,9032	19,3548	25,8064	32,2580	38,7096
1/32	0,2016	6,6532	13,1048	19,5564	26,0080	32,4596	38,9112
1/16	0,4032	6,8548	13,3064	19,7580	26,2096	32,6612	39,1128
3/32	0,6048	7,0564	13,5080	19,9596	26,4112	32,8628	39,3144
1/8	0,8065	7,2581	13,7097	20,1613	26,6129	33,0645	39,5161
5/32	1,0081	7,4597	13,9113	20,3629	26,8145	33,2661	39,7177
3/16	1,2097	7,6613	14,1129	20,5645	27,0161	33,4677	39,9193
7/32	1,4113	7,8629	14,3145	20,7661	27,2177	33,6693	40,1209
1/4	1,6129	8,0645	14,5161	20,9677	27,4193	33,8709	40,3225
9/32	1,8145	8,2661	14,7177	21,1693	27,6209	34,0725	40,5241
5/16	2,0161	8,4677	14,9193	21,3709	27,8225	34,2741	40,7257
11/32	2,2177	8,6693	15,1209	21,5725	28,0241	34,4757	40,9273
3/8	2,4194	8,8710	15,3226	21,7742	28,2258	34,6774	41,1290
13/32	2,6210	9,0726	15,5242	21,9758	28,4274	34,8790	41,3306
7/16	2,8226	9,2742	15,7258	22,1774	28,6290	35,0806	41,5322
15/32	3,0242	9,4758	15,9274	22,3790	28,8306	35,2822	41,7338
1/2	3,2258	9,6774	16,1290	22,5806	29,0322	35,4838	41,9354
17/32	3,4274	9,8790	16,3306	22,7822	29,2338	35,6854	42,1370
9/16	3,6290	10,0806	16,5322	22,9838	29,4354	35,8870	42,3386
19/32	3,8306	10,2822	16,7338	23,1854	29,6370	36,0886	42,5402
5/8	4,0323	10,4839	16,9355	23,3871	29,8387	36,2903	42,7419
21/32	4,2339	10,6855	17,1371	23,5887	30,0403	36,4919	42,9435
11/16	4,4355	10,8871	17,3387	23,7903	30,2419	36,6935	43,1451
23/32	4,6371	11,0887	17,5403	23,9919	30,4435	36,8951	43,3467
3/4	4,8387	11,2903	17,7419	24,1935	30,6451	37,0967	43,5483
25/32	5,0403	11,4919	17,9435	24,3951	30,8467	37,2983	43,7499
13/8	5,2419	11,6935	18,1451	24,5967	31,0483	37,4999	43,9515
27/32	5,4435	11,8951	18,3467	24,7983	31,2499	37,7015	44,1531
7/8	5,6452	12,0968	18,5484	25,0000	31,4516	37,9032	44,3548
29/32	5,8468	12,2984	18,7500	25,2016	31,6532	38,1048	44,5564
15/16	6,0484	12,5000	18,9516	25,4032	31,8548	38,3064	44,7580
31/32	6,2500	12,7016	19,1532	25,6048	32,0564	38,5080	44,9596
□ Zoll	7	8	9	10	11	12	13
0	45,1612	51,6128	58,0644	64,5160	70,9676	77,4192	83,8708
1/32	45,3628	51,8144	58,2660	64,7176	71,1692	77,6208	84,0724
1/16	45,5644	52,0160	58,4676	64,9192	71,3708	77,8224	84,2740
3/32	45,7660	52,2176	58,6692	65,1208	71,5724	78,0240	84,4756
1/8	45,9677	52,4193	58,8709	65,3225	71,7741	78,2257	84,6773
5/32	46,1693	52,6209	59,0725	65,5541	71,9757	78,4273	84,8789
3/16	46,3709	52,8225	59,2741	65,7257	72,1773	78,6289	85,0805
7/32	46,5725	53,0241	59,4757	65,9273	72,3789	78,8305	85,2821
1/4	46,7741	53,2257	59,6773	66,1289	72,5805	79,0321	85,4837
9/32	46,9757	53,4273	59,8789	66,3305	72,7821	79,2337	85,6853
5/16	47,1773	53,6289	60,0805	66,5321	72,9837	79,4353	85,8869
11/32	47,3789	53,8305	60,2821	66,7337	73,1853	79,6369	86,0885
3/8	47,5806	54,0322	60,4838	66,9354	73,3870	79,8386	86,2902
13/32	47,7822	54,2338	60,6854	67,1370	73,5886	80,0402	86,4918
7/16	47,9838	54,4354	60,8870	67,3386	73,7902	80,2418	86,6934
15/32	48,1854	54,6370	61,0886	67,5402	73,9918	80,4434	86,8950
1/2	48,3870	54,8386	61,2902	67,7418	74,1934	80,6450	87,0966
17/32	48,5886	55,0402	61,4918	67,9434	74,3950	80,8466	87,2982
9/16	48,7902	55,2418	61,6934	68,1450	74,5966	81,0482	87,4998
19/32	48,9918	55,4434	61,8950	68,3466	74,7982	81,2498	87,7014
5/8	49,1935	55,6451	62,0967	68,5483	74,9999	81,4515	87,9031
21/32	49,3951	55,8467	62,2983	68,7499	75,2015	81,6531	88,1047
11/16	49,5967	56,0483	62,4999	68,9515	75,4031	81,8547	88,3063
23/32	49,7893	56,2499	62,7015	69,1531	75,6047	82,0563	88,5079
3/4	49,9909	56,4515	62,9031	69,3547	75,8063	82,2579	88,7095
25/32	50,2015	56,6531	63,1047	69,5563	76,0079	82,4595	88,9111
13/8	50,4031	56,8547	63,3063	69,7579	76,2095	82,6611	89,1127
27/32	50,6047	57,0563	63,5079	69,9595	76,4111	82,8627	89,3143
7/8	50,8064	57,2580	63,7096	70,1612	76,6128	83,0644	89,5160
29/32	51,0080	57,4596	63,9112	70,3628	76,8144	83,2660	89,7176
15/16	51,2096	57,6612	64,1128	70,5644	77,0160	83,4676	89,9192
31/32	51,4112	57,8628	64,3144	70,7660	77,2176	83,6692	90,1208

# Umrechnung von englischem (amerik.) Gewicht in Kilogramm.

1 Ton = 20 Hundred- (cent-) weight (cwt) = 80 Quarters (qu) = 2240 Pfund (lbs)

1 Hundredweight (cwt) = 4 Quarters (qu) = 112 Pfund (lbs) = 50,8 kg

1 Quarter (qu) = 28 Pfund (lbs); 1 Pfund (lb) = 0,45359 kg

16 Ounces (oz) = 1 Pfund; 1 Ounce (oz) = 28,3495 g.

(In Amerika ist noch eine „short ton“ zu 2000 lbs = 907,18 kg handelsüblich.)

Engl. Pfund (lbs)	kg	Engl. Pfund (lbs)								
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
25	11,34	453,6	907,1	1360,7	1814,3	2267,9	2721,5	3175,1	3628,7	4082,3
50	22,68	464,9	918,4	1372	1825,6	2279,2	2732,8	3186,4	3640	4093,6
75	34,02	476,3	929,8	1383,4	1837	2290,6	2744,2	3197,8	3651,4	4105
		487,6	941,1	1394,7	1848,3	2301,9	2755,5	3209,1	3662,7	4116,3
100	45,36	498,9	952,5	1406,1	1859,7	2313,6	2766,9	3220,5	3674,1	4127,6
125	56,70	510,2	963,8	1417,4	1871	2324,9	2778,2	3231,8	3685,4	4138,8
150	68,03	521,6	975,2	1428,8	1882,4	2336	2789,6	3243,2	3696,8	4150,3
175	79,39	532,9	986,5	1440,1	1893,7	2347,3	2800,9	3254,5	3708,1	4161,6
200	90,71	544,3	997,9	1451,4	1905	2358,6	2812,2	3265,8	3719,4	4173
225	102,06	555,6	1009,2	1462,7	1916,3	2369,9	2823,5	3277,1	3730,7	4184,3
250	113,40	567	1020,6	1474,1	1927,7	2381,3	2834,9	3288,5	3742,1	4195,7
275	124,73	578,3	1031,9	1485,4	1939	2392,6	2846,2	3299,8	3753,4	4207
300	136,07	589,6	1043,2	1496,8	1950,4	2404	2857,6	3311,2	3764,8	4218,4
325	147,41	600,9	1054,5	1508,1	1961,7	2415	2868,9	3322,5	3776,1	4229,7
350	158,75	612,3	1065,9	1519,5	1973,1	2426,7	2880,3	3333,9	3787,5	4241,1
375	170	623,6	1077,2	1530,8	1984,4	2438	2891,6	3345,2	3798,8	4252,4
400	181,43	635	1088,6	1542,2	1995,8	2449,4	2902,9	3356,5	3810,1	4263,7
425	192,77	646,3	1099,9	1553,5	2007,1	2460,7	2914,2	3367,8	3821,4	4275
450	204,11	657,7	1111,3	1564,9	2018,5	2472,1	2925,6	3379,2	3832,8	4286,4
475	215,45	669	1122,6	1576,2	2029,8	2483,4	2936,9	3390,5	3844,1	4297,7
500	226,80	680,3	1133,9	1587,5	2041,1	2494,7	2948,3	3401,9	3855,5	4309,1
525	238,13	691,6	1145,2	1598,9	2052,4	2506	2959,6	3413,2	3866,8	4320,4
550	249,47	703	1156,6	1610,2	2063,7	2517,4	2971	3424,6	3878,2	4331,8
575	260,81	714,3	1167,9	1621,5	2075	2528,7	2982,3	3435,9	3889,5	4343,1
600	272,15	725,7	1179,3	1632,9	2086,5	2540,1	2993,7	3447,3	3900,9	4354,4
625	283,50	737	1190,6	1644,2	2097,8	2551,4	3005	3458,6	3912,2	4365,7
650	294,83	748,4	1202	1655,6	2109,2	2562,8	3016,4	3470	3923,6	4377,1
675	306,17	759,7	1213,3	1666,9	2120,5	2574,1	3027,7	3481,3	3934,9	4388,4
700	317,50	771,1	1224,6	1678,2	2131,8	2585,4	3039	3492,6	3946,2	4399,8
725	328,85	782,4	1235,9	1689,5	2143,1	2596,7	3050,3	3503,9	3957,5	4411,1
750	340,20	793,8	1247,3	1700	2154,5	2608,1	3061,7	3515,3	3968,9	4422,5
775	351,53	805,1	1258,6	1711,3	2165,8	2619,4	3073	3526,6	3980,2	4433,8
800	362,90	816,4	1270	1723,6	2177,2	2630,8	3084,4	3538	3991,6	4445,2
825	374,21	827,7	1281,3	1734,9	2188,5	2642,1	3095,7	3549,3	4002,9	4456,5
850	385,55	839,1	1292,7	1746,3	2199,9	2653,5	3107,1	3560,7	4014,3	4467,9
875	396,90	850,4	1304	1757,6	2211,2	2664,8	3118,4	3572	4025,6	4479,2
900	408,23	861,8	1315,4	1769	2222,6	2676,2	3129,7	3583,3	4036,9	4490,5
925	419,60	873,1	1326,7	1780,3	2233,9	2687,5	3141	3594,6	4048,2	4501,8
950	430,90	884,5	1338,1	1791,7	2245,3	2698,9	3152,4	3606	4059,6	4513,2
975	442,25	895,8	1349,4	1803	2256,6	2710,2	3163,7	3617,3	4070,9	4524,5

## Kubikfuß in Kubikmeter.

Bezugstemperatur = 20° C (s. S. 56 und 58).

Umrechnungswert 1 cbcfoot = 0,0283168466 m.

cbcfoot	m³	cbcfoot	m³	cbcfoot	m³	cbcfoot	m³
1	0,0283	31	0,8778	61	1,7273	91	2,5768
2	0,0566	32	0,9061	62	1,7556	92	2,6051
3	0,0850	33	0,9345	63	1,7840	93	2,6335
4	0,1133	34	0,9628	64	1,8123	94	2,6618
5	0,1416	35	0,9911	65	1,8406	95	2,6901
6	0,1699	36	1,0194	66	1,8689	96	2,7184
7	0,1982	37	1,0477	67	1,8972	97	2,7467
8	0,2265	38	1,0760	68	1,9255	98	2,7751
9	0,2549	39	1,1044	69	1,9539	99	2,8034
10	0,2832	40	1,1327	70	1,9822	100	2,8317
11	0,3115	41	1,1610	71	2,0105	200	5,6634
12	0,3398	42	1,1893	72	2,0388	300	8,4951
13	0,3681	43	1,2176	73	2,0671	400	11,3267
14	0,3964	44	1,2459	74	2,0954	500	14,1584
15	0,4248	45	1,2743	75	2,1238	600	16,9901
16	0,4531	46	1,3026	76	2,1521	700	19,8218
17	0,4814	47	1,3309	77	2,1804	800	22,6535
18	0,5097	48	1,3592	78	2,2087	900	25,4852
19	0,5380	49	1,3875	79	2,2370	1000	28,3168
20	0,5663	50	1,4158	80	2,2653	2000	56,634
21	0,5947	51	1,4442	81	2,2937	3000	84,951
22	0,6230	52	1,4725	82	2,3220	4000	113,267
23	0,6513	53	1,5008	83	2,3503	5000	141,584
24	0,6796	54	1,5291	84	2,3786	6000	169,901
25	0,7079	55	1,5574	85	2,4069	7000	198,218
26	0,7362	56	1,5857	86	2,4352	8000	226,535
27	0,7646	57	1,6141	87	2,4636	9000	254,852
28	0,7929	58	1,6424	88	2,4919	10000	283,168
29	0,8212	59	1,6707	89	2,5202	11000	311,485
30	0,8495	60	1,6990	90	2,5485	12000	339,802

## Maßeinheiten nach dem absoluten Zentimeter-Gramm-Sekunde-System (C-G-S-System)<sup>1)</sup>.

**Grundeinheiten** sind für die Länge das cm, für die Masse das g, für die Zeit die s. Als s gilt der 86400. Teil des mittleren Sonnentages; sie stimmt mit der s der bürgerlichen Zeitrechnung vollständig überein.

Von den drei Grundeinheiten cm, g, s sind alle anderen Einheiten abgeleitet. Sie werden als Potenzen von  $L$  (Länge),  $M$  (Masse),  $T$  (Zeit) dargestellt.

Man unterscheidet geometrische, mechanische, kalorische, magnetische, elektrostatische und elektromagnetische Einheiten.

Die Einheit der **Fläche** ist das Quadrat über der Längeneinheit.

Die Einheit des **Raumes** ist der Würfel über der Längeneinheit.

**Winkleinheit** ist der Winkel, dessen Bogen gleich dem Halbmesser ist ( $57,296^\circ$ ).

Die Einheit des **Raumwinkels** liegt dann vor, wenn er aus der um seinen Scheitel geschlagenen Kugel vom Halbmesser 1 die Flächeneinheit ausschneidet.

Die Einheit der **Dichte** hat ein Körper von der Masse 1 in der Raumeinheit.

Die Einheit der **Geschwindigkeit** hat ein Punkt, der in der Zeiteinheit eine Längeneinheit zurücklegt.

Die Einheit der **Beschleunigung** ist diejenige, bei welcher die Geschwindigkeit in der Zeiteinheit um die Geschwindigkeitseinheit wächst.

Die Einheit der **Kraft**, 1 Dyn, ist diejenige, die der Masseneinheit in der Zeiteinheit die Geschwindigkeit-Einheit erteilt.

Die Einheit der **Arbeit**, 1 Erg, wird verrichtet durch die Kraft 1 Dyn, bei Verschiebung ihres Angriffspunktes in ihrer Richtung um die Längeneinheit.

Schwerebeschleunigung (in  $45^\circ$  geogr. Breite und im Meeresniveau) =  $980,62 \text{ cm/s}^2$  (für Druckmessungen international  $980,665 \text{ cm/s}^2$  festgesetzt):

$$\begin{aligned} & 1 \text{ Grammgewicht} = 980,62 \text{ Dyn,} \\ \text{also } & 1 \text{ Dyn} = 1,0198 \cdot 10^{-3} \text{ Grammgewicht,} \\ & 1 \text{ Meterkilogramm} = 980,62 \cdot 10^6 \text{ Erg,} \\ & 1 \text{ Erg} = 1,0197 \cdot 10^{-8} \text{ Meterkilogramm.} \end{aligned}$$

Die Einheit der **Leistung** wird von der Arbeitseinheit in der Zeiteinheit geleistet.

Die Einheit des **Druckes** ist die Wirkung der Kräfteinheit auf  $1 \text{ cm}^2$ .

Die Einheit des **Drehmoments** ist die Einheit der Kraft, die senkrecht am Hebelarm von  $1 \text{ cm}$  Länge angreift.

Die Einheit des **Trägheitsmoments** entspricht der Masse von  $1 \text{ g}$  im Abstände  $1 \text{ cm}$  von der Drehachse.

Die Einheit des **Elastizitätsmaßes** (Elastizitätsmoduls) hat ein Körper, der bei Querschnitt 1 in Stabform durch eine deh nende Kraft um einen ihr zahlenmäßig gleichen Bruchteil verlängert wird, falls die Kraft innerhalb des Gültigkeitsbereiches des Hooke'schen Gesetzes bleibt.

Die Einheit der **Wärme** ist die der Arbeitseinheit, dem Erg, gleichwertige Wärmemenge.

Die Einheit der **elektrostatischen Elektrizitätsmenge** ist die Menge, welche auf eine gleich große Menge in der Entfernung  $1 \text{ cm}$  die Kraft 1 ausübt.

Die Einheit des **elektrostatischen Potentials** hat eine mit der Elektrizitätsmenge 1 auf ihrer Oberfläche gleichmäßig geladene Kugel.

Die Einheit der **elektrostatischen Kapazität** kommt dem leitenden Körper zu, der durch die Einheit der Elektrizitätsmenge zum Potential 1 geladen wird.

Die Einheit der **magnetischen Polstärke** übt auf einen gleich starken Pol in der Entfernung von  $1 \text{ cm}$  die Kraft 1 aus.

Die Einheit des **magnetischen Moments** hat ein Magnet, dessen beide Pole von der Stärke 1 den Abstand  $1 \text{ cm}$  haben.

Die Einheit der **magnetischen Feldstärke** herrscht dort, wo der Einheitspol die Kraft 1 erfährt.

Die Einheit der **elektromagnetischen Stromstärke** hat der Strom, der, einen Kreisbogen von  $1 \text{ cm}$  Länge und  $1 \text{ cm}$  Halbmesser durchfließend, auf den im Mittelpunkt befindlichen Magnetpol 1 die Kraft 1 ausübt.

Die Einheit der **elektromotorischen Kraft** oder **Spannung im elektromagnetischen Maße** entsteht in einem geraden, zur Feldrichtung senkrechten Leiter von  $1 \text{ cm}$  Länge, der sich mit der Geschwindigkeit 1 im magnetischen Felde 1 senkrecht zu diesem und zu sich selbst bewegt.

Die Einheit des **elektromagnetischen Widerstandes** hat ein Leiter, in dem die Potentialdifferenz 1 die Stromstärke 1 hervorruft.

<sup>1)</sup> Vgl. Kohlrausch: Lehrbuch der prakt. Physik.



# Maße und Gewichte

Das metrische Maßsystem

Ländernamen	Längenmaße	1 m =	Flächenmaße	1 m <sup>2</sup> =
<b>China</b> (das metrische System ist in Einführung)	1 Yin (Tschang) zu 10 Tschü (Covid, Fuß) zu 10 Tsun (Pant) zu 10 Fän = 3,73 m 1 Yin n. Vertr.m. Engl. = 0,3581 m 10 Fän (Linie) zu 10 Li zu 10 Hao 1 Pu (Doppelschritt) = 5 Tschü 1 Tschang (Rute) = 10 Tschü 1 Li (Meile) = 180 Faden = 0,6444 km	0,268 0,279	1 Mau = 631 m <sup>2</sup> 1 King = 0,2453 ha 1 ha = 4,0766 King Seidenzeug nach Gewicht	$\frac{1,5848}{1000}$
<b>Frankreich</b>	metrisch, früher: 1 Pariser Fuß = 0,324 839 m (1 m = 443,296 Par. Lin.)	3,0784 0,0022558	metrisch	
<b>Griechenland</b>	metrisch 1 griechische Meile = 10 km	0,0001	metrisch 1 Stremma = 10 a	0,001
<b>England</b> (das metrische Maß und Gewicht sind zugelassen <sup>1)</sup> )	1 Zoll, Inch (16- od. 12 teilig) = 25,4 mm 1 Fuß (= 12 Zoll) = 304,8 mm 1 Yard (= 3 Fuß) = 0,9144 m 1 Fathom = 2 Yards = 6 Fuß = 72 Zoll = 1,8288 m 1 Chain zu 100 Links zu 792 Inches = 20,12 m 1 Statute Mile zu 8 Furlongs zu 40 Ruten zu 2,75 Fathoms zu 2 Yards = 1760 Yards = 1,609 344 km Die Normaltemperatur, bei der ein englischer Maßstab seinem Nennwert entsprechen soll, beträgt 20° C = 68° F Kaufmännisch 12 Yards = 11 m	39,37 3,2808 1,0936 0,5468 0,0497	1 Qu.-Zoll = 6,4516 cm <sup>2</sup> 1 Qu.-Fuß = 0,09290 m <sup>2</sup> 1 Qu.-Yard = 0,8361 m <sup>2</sup> 1 Acre = 160 Qu.-Ruten = 4848 Qu.-Yard = 40,5356 a 1 Yard of land = 30 Acres = 12,1607 ha 1 Hide of land = 100 Acres = 40,536 ha 1 Mile of land = 640 Acres = 2,5943 km <sup>2</sup> 1 ha = 2,4670 Acres = 0,02467 Hide of land = 0,0822 Yard of land = 0,0038 547 Mile of land	15,50 10,764 3 1,196 17
<b>Ostindien</b> (britisch)	1 Guz zu 2 Hat zu 24 Angli = 1 engl. Yard = 0,9144 m 1 Meile zu 1000 engl. Faden zu 4 Cubits oder 2 Bombay- Guz = 1,8288 km 1 Cubit (Madras) = 0,4572 m 1 Guz (Bombay) = 0,6858 m 1 Guz (Bengalen) = 0,9144 m Im Großhandel d. engl. Yard	1,0936 2,1872 1,4582 1,0936	1 Qu.-Yard = 0,8361 m <sup>2</sup> 1 Acre = 40,4671 a 1 Qu.-Fuß = 0,0929 m <sup>2</sup> 1 Qu.-Cubit = 0,209 m <sup>2</sup> 1 Qu.-Guz (Bombay) = 0,4703 m <sup>2</sup> 1 Qu.-Meile = 3,3444 km <sup>2</sup>	1,196 17 0,024 71 10,764 3 4,784 7 2,126 2
<b>Japan</b>	metrisch und englisch 1 Shaku (Fuß) zu 10 Sun (Zoll) zu 10 Bu (Linien) zu 10 Mo = 0,303 m 1 Ri (Meile) zu 36 Tschö zu 60 Ken zu 6 Shaku = 3,927 27 km 1 Shaku für Stoffe = 0,3788 m	3,3003 2,6385	metrisch und englisch 1 Qu.-Tschö zu 10 Tan zu 10 Se zu 30 Tsubo zu 36 Qu.-Shaku = 0,99174 ha 1 ha = 1,00833 Qu.-Tschö	

<sup>1)</sup> Umrechnung Zoll in mm siehe Seite 58ff.

## verschiedener Länder.

siehe S. 55 bis 57. (Z. T. nach „Hütte“.)

Raummaße	1 hl =	Gewichte	1 kg =	Ländernamen
1 Tschü Getreide zu 10 Sching = 1,031 hl 1 Sai Getreide zu 2 Hwo zu 10 Sching = 1,2243 hl (Getreide und Flüssigkeiten sonst meist nach Gewicht.)	0,9708 0,8168	1 Tael (Unze, liang) = 37,783 g 1 Picul (Zentner, tan) = 100 Catties (Pfund) = 60,453 kg 1 Catty = 16 Taels = 604,53 g Dezimale Unterteilung des Tael in Mace = Tschien, Candareen = Fên, Cash = li, hao.	26,467 1,6542 100	China (das metrische System ist in Einführung)
metrisch 1 Stère = 1000 l	0,1	metrisch		Frankreich
metrisch 1 Kiló = 1 hl	1	metrisch 1 Stater = 56,32 kg	1,775 56 100	Griechenland
1 Kub.-Zoll = 16,387 cm <sup>3</sup> 1 Kub.-Fuß = 0,028 317 m <sup>3</sup> 1 Kub.-Yard = 0,7645 m <sup>3</sup> 1 Register-Ton = 100 Kub.-Fuß = 2,832 m <sup>3</sup> 1 Imperial Gallon v. 277,2738 Kub.-Zoll = 4,54 396 l <sup>1)</sup> 1 alter (Winchester-) Gallon von 231 Kub.-Zoll = <sup>5</sup> / <sub>8</sub> Imp. Gallon = 3,78 540 l 1 Last zu 10 Quarters zu 8 Bushels zu 4 Peks zu 2 Gallons = 29,0813 hl 1 Barrel zu 2 Kilderkin zu 2 Firkin zu 9 Gallons = 1,636 hl 1 Anker = 10 Imp. Gallons von 1824 = 0,454 396 hl 1 Tun zu 2 Pipes (Butts) zu 2 Hogsheads zu 63 Gallons = 11,45 hl	6103 3,53 166 0,13080 0,03 532 22,01 26,42 0,0344 0,6116 2,2009 0,0873	1 Ounce = 28,3495 g 1 Pfd avoirdupois (lbs.) [Handelsgewicht] zu 16 Ounces zu 16 Drams = 0,453 59 kg = 7000 Troygrains 1 Troypfund [Gold-, Silber- und Münz-, sowie Apothekergewicht] zu 12 Ounces zu 20 Pennyweights (dw) = 5760 Grains = 0,340 194 kg 1 Schiffston (short ton, Kanada, Ver. St. [siehe d.]) = 2000 Pfund (lbs.) = 907,18 kg 1 Ton (long ton) = 20 Hundred- (cent-) weight zu 4 Quarters zu 28 Pfund (= 2240 lbs.) = 1016,05 kg	2,204 62 2,9395 1,102 31 1000 0,984 206 1000	England (das metrische Maß und Gewicht sind zugelassen)
Flüssigkeiten nach engl. Imperial Gallons oder, wie Getreide, nach Gewicht. 1 Khahoon (Bengalen) zu 16 Soallees wiegt 1354,73 kg 1 Kandry Reis (Bombay) wiegt 97,95 kg 1 Garce (Madras) zu 80 Parahs zu 5 Markals = 4,916 m <sup>3</sup>	1 kg = 0,738 15 1000 0,0102	1 Bazar Maund zu 40 Sihrs (Seers) zu 16 Chittaks zu 5 Tolas = 37,324 kg 1 Faktorei Maund = 33,868 kg 1 Madras Maund = 11,34 kg 1 Bombay Maund zu 40 Sihrs zu 30 Parahs = 12,70 kg	0,026 79 0,029 53 0,088 18 0,078 74	Ostindien (britisch)
metrisch und englisch 1 Sho zu 10 Go zu 10 Sai zu 10 Satsu = 1,803 907 l 1 Koku zu 10 To zu 10 Sho = 1,803 907 hl	55,44 0,5544	metrisch und englisch 1 Kin zu 160 Momme zu 10 Fun zu 10 Rin zu 10 Mō = 0,600 kg 1 Kwan zu 1000 Momme = 3,7565 kg	1,667 0,266 19	Japan

<sup>1)</sup> Imperial Gallon von 1824. Mit der Jahreszahl 1890 wird 1 Imperial Gallon zu 277,463 Kub.-Zoll = 4,546 509 l angegeben; 1 l = 0,219 949 Imperial Gallons. Hieraus ergibt sich 1 hl = 2,7466 Bushel; 1 Bushel = 0,3637 hl. 1 Imperial Gallon zu 4 Quarts zu 2 Pints zu 4 Gills.

# Maße und Gewichte

Das metrische Maßsystem

Ländernamen	Längenmaße	1 m =	Flächenmaße	1m <sup>2</sup> =
<b>Rußland</b> (UdSSR)	metrisch; früher: 1 Saschehn (zu 7 Fuß oder zu 3 Arschin zu 16 Werschok) = 2,133 57 m 1 russ. Fuß = 1 engl. Fuß (Zoll 10 teilig) 1 Werst zu 500 Saschehn = 1,066 781 km 1 Meile zu 7 Werst = 7,467 465 km 1 km = 0,9374 Werst = 0,1339 Meilen	0,4687	metrisch; früher: 1 Dessätine zu 2400 Qu.-Saschehn = 1,0925 ha 1 Qu.-Saschehn = 9 Qu.-Arschin = 2304 Qu.-Werschok = 4,5521 m <sup>2</sup> 1 Qu.-Werst = 1,138 02 km <sup>2</sup> 1 Lofstelle ≈ 1/2 Dessätine 1 ha = 0,9153 Dessätine 1 km <sup>2</sup> = 0,87872 Qu.-Werst	0,21 968
<b>Schweden</b>	metrisch; früher: 1 Famn zu 3 Alen zu 2 Fuß zu 10 Zoll = 1,7814 m 1 Fuß = 0,296 901 m 1 Meile = 10,6886 km	0,5614 3,36 813 0,0936	metrisch; früher: 1 Tunnland zu 2 Spanland zu 16 Kapland zu 3 1/2 Kannland = 56 000 Qu.-Fuß = 0,493 641 ha 1 ha = 2,02 576 Tunnland	
<b>Ver- einigte Staaten von Nord- amerika</b> (das metrische Maß und Gewicht sind zu- gelassen)	englisch; jedoch: 1 yard = 0,914 402 = $\frac{3600}{3937}$ m 1 amer. Zoll = 25,400 051 mm Justiertemperatur für amer. Yardmaße +20° C 1 Statute Mile = 1,609 32 km 1 Naut. M. = 1,854 96 km 1 League = 3 Naut. Miles oder = 3 Statute Miles 1 km = 0,6214 Statute Mile = 0,5391 Naut. Mile	1,093 611	englisch 1 Qu.-Meile (Sektion) = 2,5899 km <sup>2</sup> 1 Township zu 36 Sektionen = 93,236 km <sup>2</sup> 1 km <sup>2</sup> = 0,3861 Qu.-Meile = 0,01 073 Township	

## Internationale Längenmaße:

- 1 geogr. Meile = 7420,4 m (15 Meilen = 1° des Äquators).
- 1 deutsche und französische Seemeile ist gleich der mittleren Länge einer Bogen- minute des Erdmeridians = 1852 m = 6076,23 engl. Fuß.
- (1 Knoten = 1 engl. Seemeile [admiralty knot] = 1853,2 m = 6080 engl. Fuß).
- 1 Faden (engl. Tiefenmaß) = 1,8288 m.

## Internationales Gewicht:

- 1 Karat (Einheit der Juweliengewichte) = 200 mg; vgl. Mitt. d. Physik.-Techn. Reichs- amt, Abt. I f. Maß u. Gewicht 1927, S. 27; RGBl. I, 1935, S. 1499.

## Alte

	Baden und Schweiz	Bayern	Österreich
Längen- maß	1 Fuß = 0,3000 m 1 m = 3,3333 Fuß 1 Fuß zu 10 Zoll zu 10 Linien 10 Fuß = 1 Rute	1 Fuß = 0,29186 m 1 m = 3,42631 Fuß 1 Fuß zu 12 Zoll zu 12 Linien 10 Fuß = 1 Rute	1 Fuß = 0,3161 m 1 m = 3,1637 Fuß 1 Fuß zu 12 Zoll zu 12 Linien 12 Fuß = 1 Rute
Feldmaß	1 Morg. (Juchart) = 36 a 1 ha = 2,7778 Morgen 1 Morgen = 400 Qu.-Ruten	1 Tagwerk = 34,0727 a 1 ha = 2,9349 Tagwerk 1 Tagwerk = 100 Dezimal = 400 Qu.-Ruten	1 Wiener Joch = 57,5464 a 1 ha = 1,7377 Joch 1 Joch = 300 Qu.-Ruten
Gewicht	1 Pfund = 0,5 kg 1 kg = 2 Pfund 1 Pfund = 0,467 711 kg (bis 1 kg = 2,1381 Pfund [1839])	1 Pfund = 0,56 kg 1 kg = 1,7857 Pfund	1 Pfund = 0,56 kg 1 kg = 1,7857 Pfund

## verschiedener Länder (Fortsetzung).

siehe S. 55 bis 57. (Z. T. nach „Hütte“.)

Raummaße	1 hl =	Gewichte	1 kg =	Ländernamen
<b>metrisch</b> 1 Kub. Saschehn = 9,7123 m <sup>3</sup> 1 Botscka zu 40 Wedro zu 100 Tscharka = 4,9195 hl 1 Krutschka (Stoof) = 1,22989 l 1 Tschetwert zu 8 Tschetwerik zu 8 Garnitzi = 2,099 hl 1 Wedro (Eimer) = $\frac{1}{100}$ Botscka (Faß) = 10 Stoof = 20 Flaschen = 12,299 l	0,1030 $\frac{10}{10}$ 0,2033 81,31 0,4764	1 Pfund = 0,409 511 kg 1 Pud zu 40 Pfund zu 32 Lot zu 3 Solotnik zu 96 Doli = 16,38046 kg 1 Tonne zu 6,2 Berkowitz zu 10 Pud = 1015,5 kg 1 Last = 2025,44 kg	2,441 93 0,061 05 $\frac{0,9847}{1000}$ $\frac{0,4937}{1000}$	<b>Rußland</b> (UdSSR)
<b>metrisch; früher:</b> 1 Ahm zu 6 Kub.-Fuß zu 10 Kannen = 1,570 313 hl 1 Tonne = 1,6489 hl	0,6368 0,6065	<b>metrisch; früher:</b> 1 Zentner zu 100 Skålpund zu 100 Ort = 42,507 58 kg 1 Schiffspfund = 170,028 kg 1 Schiffslast = 5760 Pfund = 2450 kg	0,023 52 $\frac{5,881 38}{1000}$ $\frac{0,408 16}{1000}$	<b>Schweden</b>
<b>altenglisch</b> 1 (Wein-)Gallon zu 4 Quarts zu 2 Pints zu 4 Gills zu 4 Fluid Ounces = 3,7852 l 1 Trocken-Gall. (Getreidem.) von 268,803 Kub.-Zoll = 4,4046 l (1 Bushel = 8 Trocken-Gall.) 1 gehäuft. Gallon = $1\frac{1}{2}$ Trocken-Gallons 1 Barrel Petroleum zu 42 Gallons = 1,5898 hl 1 Barrel Bier zu 31 Gallons = 1,173 hl	26,42 22,70 0,6291 0,8525	<b>englisch</b> 1 Hundred-weight häufig (z. B. in New York) zu 4 Quarters zu 25 Pfund = 45,359 kg 1 Ton (short ton) zu 2000 Pfund (lbs.) = 907,1853 kg 1 long ton zu 2240 Pfund (lbs.) = 1016,0475 kg 1 Barrel Mehl zu 196 Pfund = 88,9 kg 1 Barrel Fleisch zu 220 Pfund = 90,72 kg 1 Barrel Salz = 280 Pfund 1 Humpheon Maismehl zu 800 Pfund = 362,88 kg	2,204 63 $\frac{1,102 31}{1000}$ $\frac{0,984 206}{1000}$ 1,125 $\frac{100}{100}$ 1,1023 $\frac{100}{100}$ 2,756 1000	<b>Vereinigte Staaten von Nordamerika</b> (das metrische Maß und Gewicht sind zugelassen)

### Schiffsmaß:

1 Reg.-Ton = 100 engl. Kub.-Fuß = 2,832 m<sup>3</sup>; 1 m<sup>3</sup> = 0,353 Reg.-Ton.

Bruttotonnagehalt = Gesamthalt aller Schiffsräume einschließlich Aufbauten.

Nettotonnagehalt = Inhalt des nutzbaren Schiffsraumes = Bruttotonnagehalt weniger die zum Betrieb nötigen Räume.

### Maße.

Preußen	Sachsen (Königreich)	Württemberg	
1 Fuß (sog. rheinl.) = 0,3139 m 1 m = 3,1862 Fuß 1 Fuß zu 12 Zoll zu 12 Linien 12 Fuß = 1 Rute	1 Fuß = 0,2832 m 1 m = 3,5312 Fuß 1 Fuß zu 12 Zoll zu 12 Linien 15 $\frac{1}{8}$ Fuß = 1 Rute	1 Fuß = 0,2865 m 1 m = 3,4905 Fuß 1 Fuß zu 10 Zoll zu 10 Linien 10 Fuß = 1 Rute	Längenmaß
1 Morgen = 25,53 225 a 1 ha = 3,9166 Morgen 1 Morgen = 180 Qu.-Ruten	1 Acker = 55,3423 a 1 ha = 1,8069 Acker 1 Acker = 300 Qu.-Ruten	1 Morgen = $\frac{2}{3}$ Jauchert = 31,517 a 1 ha = 3,1729 Morgen 1 Morgen = 384 Qu.-Ruten	Feldmaß
1 Pfund = 0,5 kg 1 kg = 2 Pfund	1 Pfund = 0,4676 kg 1 kg = 2,1386 Pfund	1 Pfund = 0,4677 kg 1 kg = 2,1380 Pfund	Gewicht

# Einige Bezeichnungen.

(S. a. DIN 1301, 1304, 1305, 1306, 1314, 1335, 1350.)

Zeichen	Physikalische Größe oder Eigenschaft	Beziehungsgleichungen	Dimension	Technische Einheit		
				Zeichen	Name oder Bezeichnung	Wert in CGS
<b>I. Länge (Fläche, Volumen).</b>						
<i>l</i>	Länge . . . . .		L	cm m mm $\mu$	Zentimeter Meter Millimeter Mikron = 0,001 mm	1 $10^3$ $10^{-1}$ $10^{-4}$
<i>r</i> <i>d</i> $\lambda$	Halbmesser . . . . Durchmesser . . . . Wellenlänge . . . .		L L L	$m\mu$ $\text{Å}$	Millimikron = $10^{-6}$ mm Ångström-Einheit = $10^{-7}$ mm	$10^{-7}$ $10^{-8}$
<i>s</i>	Weglänge . . . . .		L			
<i>b</i> <i>h</i>	Barometerstand . . Höhe . . . . .		L L		mm Quecksilbersäule	
$\varepsilon$ $\varepsilon q$ $\mu$ $\gamma$	Bei Zug: Dehnung Bei Druck: Stauchung . . . Querkürzung (lineare Quersam- menziehung, spezifische Querver- kürzung) . . . . Quersahl . . . . . Schiebung (Glei- tung) . . . . .	$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$  $\varepsilon q = \frac{d-d_0}{d_0}$  $\mu = \varepsilon q / \varepsilon$				
<i>F</i>	Fläche (Querschnitt, Oberfläche) . . . . .		L <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> m <sup>2</sup> a	Quadratzenimeter Quadratmeter Ar = 100 m <sup>2</sup>	1 $10^4$ $10^6$
<i>V</i>	Rauminhalt, Volumen . . . . .		L <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> l m <sup>3</sup>	Kubikzentimeter Liter (= 1,000027 dm <sup>3</sup> ) Kubikmeter (Raum- meter)	1 $10^3$ $10^6$
$\alpha, \beta$ $\varphi$ $\omega$	Winkel, Bogen . . . Voreilwinkel (Phasenverschiebung) . . . . . Räumlicher Winkel . . . . .				arc sin 57,296° = 1	
<b>II. Masse (und Menge).</b>						
<i>m</i> <i>G</i>	Masse . . . . . Gewicht, Kraft . . . . .		M LMT <sup>-2</sup>	kg m <sup>-1</sup> s <sup>2</sup> g kg mg	Gramm Kilogramm Milligramm	1 1 $10^3$ $10^{-3}$
<i>v</i> $\rho$ $\gamma$ <i>J</i>	Räumigkeit (spezifisches Volumen) . . . . . Dichte . . . . . Wichte . . . . . Trägheitsmoment . . . . .	$v = V/M$ $\rho = M/V = 1/v$ $\gamma = G/V$ $J = \sum m \cdot l^2$	L <sup>3</sup> M <sup>-1</sup> L <sup>-3</sup> M L <sup>-3</sup> M L <sup>2</sup> M	cm <sup>3</sup> /g g/cm <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup>		

Zeichen	Physikalische Größe oder Eigenschaft	Beziehungsgleichungen	Dimension	Technische Einheit		
				Zeichen	Name oder Bezeichnung	Wert in CGS
<i>A</i>	Atomgewicht . . .					
<i>M</i>	Molekulargewicht . . .					
<i>n</i>	Wertigkeit . . .					
<i>A/n</i>	Äquivalentgewicht eines Elementes . . .					
<i>M/n</i>	Äquivalentgewicht einer Verbindung . . .					
<i>A · v</i>	Atomvolumen . . .		$L^3M^{-1}$			
<i>M · v</i>	Molekulargewicht . . .		$L^3M^{-1}$			
<i>P</i>	Prozentgehalt . . .					
<i>P<sub>m</sub></i>	Massenprozentgehalt . . .				g in 100 g Lösung	
<i>P<sub>v</sub></i>	Raumprozentgehalt . . .				g in 100 cm <sup>3</sup> Lösung	
<i>c</i>	Konzentration . . .				Grammolekel/1 l Lösung	
<i>v</i>	Verdünnung . . .	$v = 1/c$				

### III. Zeit (und Länge).

<i>t</i>	Zeit (Zeitpunkt oder Zeitdauer)		T	h m od. min s h min s	Stunde } Zeit- Minute } räume Sekunde } Zeitpunkte, Uhrzeiten, (Zeichen erhöht)	3600 60 1
<i>T</i>	Periodendauer . . .	$T = 1/n$	T		Umdrehungen in 1 min	1/60
<i>n</i>	Umlaufzahl, Drehzahl . . .	$n = 1/T$	}	U/min Per/s	Perioden in 1 s	1
<i>n</i>	Schwingungszahl					
<i>f</i>	Frequenz (bei Wechselgrößen)	$f = 1/T$	}	T - 1	Perioden in 2π s	1/2 π
<i>ω</i>	Kreisfrequenz . . .	$ω = 2πf$				
<i>σ</i>	Schlüpfung . . .		T - 1		Unterschied der sekdl. Drehzahlen	
H <sub>z</sub>	Hertz . . . . .	<i>n</i> je s				
<i>v</i>	Geschwindigkeit		LT - 1	m/s		
<i>b</i>	Beschleunigung	}	LT - 2	m/s <sup>2</sup>		
<i>g</i>	Fallbeschleunigung . . . . .					
<i>ω</i>	Winkelgeschwindigkeit . . . . .		T - 1			

### IV. Kraft und Druck.

<i>P</i>	Kraft . . . . .	$P = m · b$	LMT <sup>-2</sup>	kg g	Phys.: Dyn Kilogramm Gramm	1 981 · 10 <sup>3</sup> 981
<i>M</i>	Moment einer Kraft (Drehmoment) . . . . .	$M = P · l$	L <sup>2</sup> MT <sup>-2</sup>			
<i>p</i>	Druck oder Zug (Kraft durch Fläche)	$p = P/F$	L <sup>-1</sup> MT <sup>-2</sup>	at Atm	techn. Atmosph. = 1 kg/cm <sup>2</sup> phys. Atmosph. = 760 Torr	98,1 · 10 <sup>4</sup> 1,013 · 10 <sup>6</sup>

1 Torr = 1 mm Quecksilbersäule  
1 kg/m<sup>3</sup> ≈ 1 mm Wassersäule  
1 Mikrobar (μb) = 1 dyn/cm<sup>2</sup>

1 Millibar (mb) = 10<sup>3</sup> dyn/cm<sup>2</sup>  
1 Bar (b) = 10<sup>6</sup> dyn/cm<sup>2</sup>  
Umrechnungszahlen s. DIN 1314

s. a. DIN 1343: „Normtemperatur, Normdruck, Normzustand“ (s. S. 80)

Zeichen	Physikalische Größe oder Eigenschaft	Beziehungsgleichungen	Dimension	Technische Einheit		
				Zeichen	Name oder Bezeichnung	Wert in CGS
$\sigma$	Normalspannung	$\sigma = P/F$	$L^{-1} \cdot M$	kg/cm <sup>2</sup>	Kilogramm/Quadratcentimeter	98,1 · 10 <sup>4</sup>
$\tau$	Schubspannung	$\tau = P/F$	$\cdot T^{-2}$			
$E$	Elastizitätsmodul	$E = 1/\alpha$	$L^{-1} \cdot M$			
$G$	Schubmodul	$\alpha = 1/E$	$\cdot T^{-2}$			
$\alpha$	Dehnzahl		$L \cdot M^{-1} \cdot T^2$			
$\chi$	Verdichtbarkeit (Kompressibilität)	$\chi = 1/E$				
$\mu$	Reibungszahl		$L^{-1} \cdot M$			
$\eta$	Zähigkeit einer Flüssigkeit		$\cdot T^{-1}$			
<b>V. Temperatur.</b>						
$t$	Temperatur, vom Eispunkt aus					
$\vartheta$	Temperatur, beim Zusammentreffen mit Zeit					
$T$	Temperatur, absolute	$T = 273 + t$				
$t_e$	Schmelzpunkt (vom Eisp. aus)					
$T_e$	Erstarrungspunkt (absolut)	$T_e = 273 + t_e$				
$t_s$	Siedepunkt vom Eispunkt aus					
$T_s$	Kondensationspunkt (absolut)	$T_s = 273 + t_s$				
$t_u$	Umwandlungspunkt (vom Eispunkt aus)					
$T_u$	Umwandlungspunkt (absolut)	$T_u = 273 + t_u$				
$\alpha$	Therm. Längsdehnungszahl (linearer Ausdehnungskoeffizient)					
$\gamma$	Therm. Raumdehnungszahl (kubischer Ausdehnungskoeffizient)	$\gamma = 3\alpha$				
<b>VI. Arbeit, Energie, Wärmemenge.</b>						
$A$	Arbeit	$A = P \cdot l$	$L^2 \cdot M \cdot T^{-2}$	J	Erg	1
$W$	Energie			kgm	Joule	10 <sup>7</sup>
$W_e$	Elektr. Energie			{ ft lb	Kilogramm meter	98,1 · 10 <sup>4</sup>
$W_m$	Magnet. Energie			{ kWh	engl. Fußpfund Kilowattstunde	13,4 · 10 <sup>3</sup> 36 · 10 <sup>12</sup>
$Q$	Wärmemenge			cal	Grammkalorie	
$q$	Reaktionswärme			kcal	Kilogrammkalorie	
$r$	Verdampfungswärmed. Wassers				539,1 cal (15°) bei 100°	
$H$	Heizwert			kcal/kg		
$c$	Spezif. Wärme	$c = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)}$				
$c_p$	Spezif. Wärme bei konstant. Druck					
$c_v$	Spezif. Wärme bei konstantem Volumen					
$R$	Gaskonstante					
$S$	Entropie	$S = Q/T$				

Zeichen	Physikalische Größe oder Eigenschaft	Beziehungsgleichungen	Dimension	Technische Einheit		
				Zeichen	Name oder Bezeichnung	Wert in CGS
$N$	Leistung . . .	$N = A \cdot U$	$L^2 \cdot M \cdot T^{-3}$	kW GP P HP	Watt Kilowatt Großpferd = 102 kgm/s Pferdekraft = 75 kgm/s Horsepower	$10^7$ $10^{10}$ $10^{10}$ $736 \cdot 10^7$ $746 \cdot 10^7$
$\eta$	Wirkungsgrad .					
$J$	Arbeitswert der Kalorie . . .				1 Grammkalorie = 4,184 Joule (intern.) 1 Kilogrammkalorie = 426,9 kgm 1 BThU (British Thermal Unit) = 778 ft lbs. 107,6 kgm = 0,252 kcal	$4,186 \cdot 10^7$ $4,186 \cdot 10^{10}$
$h$	Wärmeleitfähigkeit . . . . .	$k = \frac{Q \cdot l}{F \cdot t (\vartheta_1 - \vartheta_2)}$				
<b>VII. Optik und Lichttechnik.</b>						
$n$	Brechungszahl (gegen Luft) .					
$c$	Lichtgeschwindigkeit . . .					
$f$	Brennweite . . .					
$\Phi$	Lichtstrom . . .	$\Phi = I \cdot \omega$		lm	Lumen	
$Q$	Lichtmenge . . .	$Q = \Phi \cdot t$		lmh	Lumenstunde	
$I$	Lichtstärke . . .	$I = \Phi / \omega$		HK	Hefnerkerze	
$E$	Beleuchtungsstärke der beleuchteten Fläche $F$ . . . . .	$E = \Phi / F$		lx	Lux	
$B$	Leuchtdichte der leuchtenden Fläche $f$ . . . . .	$B = \frac{J \varepsilon}{f \cdot \cos \varepsilon}$		1) sb 2) asb	Stilb Apostilb	
$R$	Spez. Lichtausstrahlung . .	$R = \Phi / f$		lm/cm <sup>2</sup>	Lumen je cm <sup>2</sup>	
<b>VIII. Magnetisches Feld.</b>						
$m$	Magnet. Menge (Polstärke) . .	$P = \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$	$L^{\frac{3}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$			
$l$	Polabstand . . .		$L$	cm		
$\mathfrak{M}$	Magnet. Moment . . . . .	$\mathfrak{M} = m \cdot l$	$L^{\frac{5}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$			
$\mathfrak{J}$	Magnetisierungsstärke . .	$\mathfrak{J} = \mathfrak{M} / V$	$L^{-\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$		Gauß in einer gleichmäßig gewickelten Spule $\mathfrak{J} = 4\pi w I / l$	1
$\mathfrak{H}$	Magnet. Feldstärke . . . . .	$\mathfrak{H} = P / m$				
$\mathfrak{H}$	Horizont. Komponente des Erdmagnetismus . . . . .					
$\mathfrak{B}$	Magnet. Induktion . . . . .	$\mathfrak{B} = \mathfrak{H} + 4\pi \mathfrak{J}$				
$\mathfrak{F}$	Magnetomotrische Kraft . .	$\mathfrak{F} = \mathfrak{H} \cdot l$	$L^{\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$		Gilbert in einer gleichmäßig gewickelten Spule $\mathfrak{F} = w \cdot 4 \cdot \pi I$	1



Zeichen	Physikalische Größe oder Eigenschaft	Beziehungsgleichungen	Dimension	Technische Einheit		
				Zeichen	Name oder Bezeichnung	Wert in CGS
$\Phi$	Magnet. Induktionsfluß . . .	$\Phi = \mathfrak{B} F$ $= \mathfrak{H} / \mathfrak{R}$ $F = \text{Querschnitt}$	$L^{\frac{3}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}}$ $\cdot T^{-1}$		Maxwell	1
$\mathfrak{R}$	Magnetischer Widerstand .	$\mathfrak{R} = 1/\mu \cdot l/F$	$L^{-1}$		Oersted	
$\mu$	Magnet. Durchlässigkeit (Permeabilität) . .	$\mu = \mathfrak{B}/\mathfrak{H}$ $= 1 + 4\pi\kappa$				
$\kappa$	Magnet. Aufnahmevermögen (Suszeptibilität)	$\kappa = \mathfrak{J}/\mathfrak{H}$				
<b>IX. Elektrischer Strom (elektromagnetische Maße).</b>						
$I$	Elektrische Stromstärke .	$I = E/R$	$L^{\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}}$ $\cdot T^{-1}$	A	Ampere 1 Ampere scheidet aus in 1 s: 1,118 mg Ag 0,3294 mg Cu 0,0933 mg Wasser intern. Amp. = const. Strom, der in 1 s 1,118 mg Ag ausscheidet	$10^{-1}$
$Q$	Elektrizitätsmenge . . . .	$Q = I \cdot t$	$L^{\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}}$	C	Coulomb Amperesekunde = 1/96500 g - Äquivalent Amperestunde	$10^{-1}$
	Stromdichte . .	$i = I/F$	$L^{-\frac{3}{2}} \cdot M^{-\frac{1}{2}}$ $\cdot T^{-1}$	A/cm <sup>2</sup>	Ampere/cm <sup>2</sup>	360 $10^{-1}$
$E$	Elektromotor. Kraft (Potentialunterschied)	$E = I \cdot R$	$L^{\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}}$ $\cdot T^{-2}$	V	Volt intern. Volt (die EMK, welche in dem Widerstand 1 intern. O 1 intern. A erzeugt). Weston-element 1,01830 - 0,0,406 ( $t-20$ ) - 0,0,95 ( $t-20$ ) <sup>2</sup> + 0,0,1 ( $t-20$ ) <sup>3</sup> V Mit verdünnter Lösung 1,0187 V (praktisch unabhängig von der Temperatur)	$10^8$
$U$	Elektr. Spannung					
$A$	Elektr. Arbeit .	$A = Q \cdot E$ $= I \cdot E \cdot t$	$L^2 \cdot M$ $\cdot T^{-2}$	Vc	Voltcoulomb 1 intern. Joule (= intern. A · intern. V s) = 0,10203 kgm = 0,2390 cal (15°) Kilowattstunde	$10^7$ 1,000151 · $10^7$
$N$	Elektr. Leistung	$N = E \cdot I$ $= A/t$	$L^3 \cdot M$ $\cdot T^{-3}$	kWh W kW BTU	Watt (= 1/736 P = 0,00136 P) Kilowatt (= 1GP) Board of Trade Unit = 1 kW Farad Mikrofarad	$36 \cdot 10^{12}$ $10^7$ $10^{10}$ $10^{10}$ $10^{-9}$ $10^{-15}$
$C$	Kapazität . . .	$C = Q/E$	$L^{-1} \cdot T^2$	F $\mu F$		

Zeichen	Physikalische Größe oder Eigenschaft	Beziehungsgleichungen	Dimension	Technische Einheit		
				Zeichen	Name oder Bezeichnung	Wert in CGS
$w$	Windungszahl					
$\Psi$	Spulenfluß . . .	$\Psi = w \cdot I$	$L^{\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$	AW	Amperewindung	$10^{-1}$
$A$	Strombelag . . .	$A = \Psi/l$	$L^{-\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$	AW/cm	Amperewindung/cm	$10^{-1}$
$L$	Induktivität (Selbstinduktionskoeffizient)	$E = L \cdot dI/dt$	L	}	H	$10^9$
$M$	Gegeninduktivität (Gegeninduktionskoeffizient) . . . . .	$E = M \cdot dI/dt$	L			
$p$	Polpaarzahl (einer elektrischen Maschine)					

### X. Elektrischer Widerstand.

$R$	Elektr. Widerstand . . . . .	$R = E/I$ $= \rho \cdot l/F$	$LT^{-1}$	$\Omega$ k $\Omega$ M $\Omega$ $\infty$	Ohm Kiloohm Megohm intern. Ohm = Widerstand einer Hg-Säule von 1,063 m Länge u. 14,4521 g Gewicht bei 0° (besitzt 1 mm <sup>2</sup> Querschnitt) 1 legales Ohm hat 1,060 m	$10^9$ $10^{12}$ $10^{15}$
$G$	Leitwert . . . . .	$G = 1/R$	$L^{-1}T$	SE	Siemens-Einheit (1,000 m Länge der Hg-Säule)	
$\rho$	Spezif. Widerstand . . . . .	$\rho = R \cdot F/l$	$L^2 \cdot T^{-1}$	S	Siemens	$10^{-9}$
$\kappa$	Elektr. Leitfähigkeit (von Elektrolyten) . . . . .	$\kappa = \frac{l}{R \cdot F}$	$L^{-2} \cdot T$		Ohm mm <sup>2</sup> /m	$10^{-5}$
$\alpha$	Dissoziationsgrad				1/Ohm · cm	$10^{-9}$

### XI. Elektrische Ladung und elektrisches Feld (elektrostatische Maße).

$Q$	Elektrizitätsmenge, elektr. Ladung . . . . .	$P = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$	$L^{\frac{3}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$		$\frac{1}{3} \cdot 10^{-9}$ Coulomb	
$e$	Elementarladung		$L^{\frac{3}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$		$1,59 \cdot 10^{-19}$ Coulomb	
$\mathcal{E}$	Elektr. Feldstärke . . . . .	$\mathcal{E} = P/Q$	$L^{-\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$			4,77 $\cdot 10^{-10}$
$\mathcal{D}$	Elektr. Induktion (Verschiebung)	$\mathcal{D} = \Phi_e/F$	$L^{-\frac{1}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$			
$\Phi_e$	Elektrischer Induktionsfluß	$\Phi_e = 4\pi Q$	$L^{\frac{3}{2}} \cdot M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}$			
$\epsilon$	Dielektrizitätskonstante . . . . .	$\epsilon = \mathcal{D}/\mathcal{E}$				
$C$	Elektr. Kapazität . . . . .		L	cm	$\frac{1}{3} \cdot 10^{-11}$ Farad	

## Kurzzeichen für Einheiten (nach DIN 1301).

(Siehe auch S. 57 und S. 74 ff.)

h .....	Stunde	S .....	Siemens
m .....	Minute	C .....	Coulomb
min .....	Minute (alleinstehend)	J .....	Joule
s .....	Sekunde	W .....	Watt
Uhrzeit ..	Zeichen h, m, s erhöht Beispiel: 2 <sup>h</sup> 26 <sup>m</sup> 3 <sup>s</sup>	F .....	Farad
° .....	Celsiusgrad	H .....	Henry
cal .....	Kalorie (Grammkalorie)	mA .....	Milliampere
kcal .....	Kilokalorie	kW .....	Kilowatt
A .....	Ampere	μF .....	Mikrofarad
V .....	Volt	MΩ .....	Megohm
Ω .....	Ohm	kVA .....	Kilovoltampere
		Ah .....	Amperestunde
		kWh .....	Kilowattstunde

### Umrechnung von Pferdestärken (PS) in Kilowatt (kW).

PS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0,74	1,47	2,21	2,94	3,68	4,41	5,15	5,88	6,62
10	7,35	8,09	8,83	9,56	10,30	11,03	11,77	12,50	13,24	13,97
20	14,71	15,45	16,18	16,92	17,65	18,39	19,12	19,86	20,59	21,33
30	22,06	22,80	23,54	24,27	25,01	25,74	26,48	27,21	27,95	28,68
40	29,42	30,16	30,89	31,63	32,36	33,10	33,83	34,57	35,30	36,04
50	36,77	37,51	38,25	38,98	39,72	40,45	41,19	41,92	42,66	43,39
60	44,13	44,87	45,60	46,34	47,07	47,81	48,54	49,28	50,01	50,75
70	51,48	52,22	52,96	53,69	54,43	55,16	55,90	56,63	57,37	58,10
80	58,84	59,58	60,31	61,05	61,78	62,52	63,25	63,99	64,72	65,46
90	66,19	66,93	67,67	68,40	69,14	69,87	70,61	71,34	72,08	72,81
100	73,55	74,29	75,02	75,76	76,49	77,23	77,96	78,80	79,43	80,17
110	80,90	81,64	82,38	83,11	83,85	84,58	85,32	86,05	86,79	87,52
120	88,26	89,00	89,73	90,47	91,20	91,94	92,67	93,41	94,14	94,88
130	95,61	96,35	97,09	97,82	98,56	99,29	100,0	100,8	101,5	102,2
140	103,0	103,7	104,4	105,2	105,9	106,6	107,4	108,1	108,9	109,6
150	110,3	111,1	111,8	112,5	113,3	114,0	114,7	115,5	116,2	116,9
160	117,7	118,4	119,1	119,9	120,6	121,4	122,1	122,8	123,6	124,3
170	125,0	125,8	126,5	127,2	128,0	128,7	129,4	130,2	130,9	131,7
180	132,4	133,1	133,9	134,6	135,3	136,1	136,8	137,5	138,3	139,0
190	139,7	140,5	141,2	142,0	142,7	143,4	144,2	144,9	145,6	146,4
200	147,1	147,8	148,6	149,3	150,0	150,8	151,5	152,2	153,0	153,7
210	154,5	155,2	155,9	156,7	157,4	158,1	158,9	159,6	160,3	161,0
220	161,8	162,5	163,3	164,0	164,8	165,5	166,2	167,0	167,7	168,4
230	169,2	169,9	170,6	171,4	172,1	172,8	173,6	174,3	175,0	175,8
240	176,5	177,3	178,0	178,7	179,5	180,2	180,9	181,7	182,4	183,1
250	183,9	184,6	185,3	186,1	186,8	187,6	188,3	189,0	189,8	190,5
260	191,2	192,0	192,7	193,4	194,2	194,9	195,6	196,4	197,1	197,8
270	198,6	199,3	200,1	200,8	201,6	202,3	203,0	203,7	204,5	205,2
280	205,9	206,7	207,4	208,1	208,9	209,6	210,4	211,1	211,8	212,6
290	213,3	214,0	214,8	215,5	216,2	217,0	217,7	218,4	219,2	219,9
300	220,7	221,4	222,1	222,9	223,6	224,3	225,1	225,8	226,5	227,3

## Verschiedene Maßeinheiten für die Arbeit (Energie) und ihr gegenseitiges Verhältnis.

	Erg	Wattsekunde (Joule)	Grammkalorie	Literatmosphäre	Meterkilogramm	Pferdestärke x Sekunde
1 Erg =	—	$0,99956 \cdot 10^{-7}$ 2,99978 — 10	$2,3887 \cdot 10^{-8}$ 2,37816 — 10	$0,98689 \cdot 10^{-9}$ 0,99427 — 10	$1,019716 \cdot 10^{-8}$ 2,00848 — 10	$1,35962 \cdot 10^{-10}$ 0,13342 — 10
1 Wattsekunde (Joule) =	$1,00050 \cdot 10^7$ 7,00022	—	<b>0,23899</b> 9,37840 — 10	$0,98739 \cdot 10^{-2}$ 7,99449 — 10	0,102023 9,00869 — 10	$1,36030 \cdot 10^{-8}$ 7,13364 — 10
1 Kilowattstunde =	—	$3600 \cdot 10^3$ 6,55630	$860 \cdot 10^3$ 5,93450	—	$367,282,8$ 5,56500	—
1 Grammkalorie =	$4,186 \cdot 10^7$ 7,62180	<b>4,1842</b> 0,62161	—	$4,1314 \cdot 10^{-2}$ 8,61610 — 10	0,42688 9,63031 — 10	$0,56918 \cdot 10^{-2}$ 7,75525 — 10
1 Literatmosphäre =	$1,013253 \cdot 10^8$ 9,00572	$1,012773 \cdot 10^8$ 2,00551	24,205 1,38394	—	<b>10,33258</b> 1,01420	0,1377678 9,13916 — 10
1 Meterkilogramm =	<b>9,80665</b> · 10 <sup>7</sup> 7,99152	9,80175 0,99130	2,3426 0,36970	<b>0,967812</b> · 10 <sup>-1</sup> 8,98579 — 10	—	<b>1,33333</b> · 10 <sup>-2</sup> 8,12493 — 10
1 Pferdestärke x Sekunde =	$7,35493 \cdot 10^9$ 9,86658	$7,35131 \cdot 10^8$ 2,86637	175,69 2,24475	7,25859 0,86086	<b>75,000</b> 1,87504	—
R/Mol =	<b>8,3132</b> · 10 <sup>7</sup> 7,91977	8,3030 0,91955	1,9858 0,29794	$8,2042 \cdot 10^{-2}$ 8,91404 — 10	0,84771 9,92825 — 10	$1,13028 \cdot 10^{-2}$ 8,05319 — 10

Erg und Dyn (Begriffsbestimmung s. S. 67).

1 Volt-Ampere x sek. = 1 Wattsekunde = 1 Joule wird geleistet, wenn der Strom von 1 Ampere im Widerstand von 1 Ohm während 1 Sekunde fließt.

1 kleine 15°-Kalorie, Grammkalorie, ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um 1 g Wasser von 14,5° auf 15,5° zu erwärmen. (Vgl. S. 74.)

1 Literatmosphäre ist die Arbeit, die der Vermehrung des Volumens um 1 Liter unter dem konstanten Drucke von 1 Atmosphäre (= 1013253 Dyn/cm<sup>2</sup>) entspricht.

1 Kilogrammmer ist die Arbeit, die durch Heben von 1 kg um 1 m entgegen der Anziehungskraft der Erde unter 45° Breite in Meereshöhe verrichtet wird.

Die unterste Zeile enthält die auf ein Mol (Gramm-Molekül) bezogene Gaskonstante R, ausgedrückt in den verschiedenen Einheiten, samt den zugehörigen Logarithmen.

Die den Umrechnungen zugrunde gelegten Ausgangswerte (vgl. z. B. Henning und Jaeger, Handbuch der Physik, II, S. 518) sind fett gedruckt.

# Kraft und Druck.

## Begriffsbestimmung (nach DIN 1301 u. f.).

**Kraft** ist alles das, was in t, kg, g. Dyn auszudrücken ist; also z. B. Auflagekraft (nicht mehr Auflagedruck), Schnittkraft (nicht mehr Schnittdruck), Spannkraft (nicht Spannung oder Spanndruck), Scherkraft, Windkraft usw.

**Druck** (Spannung) ist alles das, was in  $\text{kg/m}^2$ ,  $\text{kg/cm}^2$ ,  $\text{kg/mm}^2$ , at, atü, mm Wassersäule oder Quecksilbersäule auszudrücken ist; also z. B. Flüssigkeits- und Gasdruck, Festigkeitszahlen, Auflagedruck (statt spez. Auflagedruck), Winddruck (statt spez. Winddruck), Bodendruck usw.

## Anziehungskraft (Schwerkraft).

$g$  = Beschleunigung durch die Schwere =  $981 \text{ cm/s}^2 = 9,81 \text{ m/s}^2$   
für das mittlere Deutschland,

allgemein:  $g = 9,806\,056 - 0,025\,028 \cdot \cos 2\varphi - 0,000\,003 \cdot h \text{ m/s}^2$ ,

worin  $\varphi$  die geographische Breite und  $h$  die Höhe des Beobachtungsortes in Metern über dem Meeresspiegel bedeutet. Eine Erhebung um 1000 m verkleinert den Wert um  $0,3 \text{ cm/s}^2$ . Die äußersten Werte für den Äquator und die Pole weichen um rund  $2,6 \text{ cm/s}^2$  vom Mittelwert ab.

## Druck. (Vgl. DIN 1314.)

1. Die Druckeinheit des Zentimeter-(Massen-) Gramm-Sekunden-Systems ist das Mikrobar ( $\mu\text{b}$ ) =  $1 \text{ dyn/cm}^2$ . Das Bar (b) ist gleich  $10^6 \text{ dyn/cm}^2$ , das Millibar (mb) gleich  $10^3 \text{ dyn/cm}^2$ .
2. Die Druckeinheit des Meter-(Kraft-) Kilogramm-Sekunden-Systems ist die Einheit Kilogramm je Quadratmeter ( $\text{kg/m}^2$ ). Sie ist sehr nahe gleich dem Druck einer Wassersäule von 1 mm Höhe bei  $4^\circ$  und bei dem Normwert der Fallbeschleunigung; daher ist für sie auch die Bezeichnung mm WS gebräuchlich.
3. Der Druck einer Quecksilbersäule von 1 mm Höhe bei  $0^\circ$  und bei dem Normwert der Fallbeschleunigung heißt 1 Torr.
4. Außerdem werden als Druckeinheiten die physikalische und die techn. Atmosphäre benutzt. Zur Vermeidung von Verwechslungen empfiehlt es sich, die Schreibweisen 760 Torr und  $\text{kg/cm}^2$  zu bevorzugen.

Umrechnungstafel s. DIN 1314.

Abkürzungen: WS = Wassersäule, QS = Quecksilbersäule,  
QuZ = Quadratzoll engl. (square inch) =  $6,4516 \text{ cm}^2$ .

**1 (metr.) techn. Atmosphäre (at) =  $1 \text{ kg/cm}^2$**

=  $735,5 \text{ mm QS}$  von  $0^\circ = 737,4 \text{ mm QS}$  von  $15^\circ$   
=  $28,958 \text{ engl. Zoll QS}$  von  $0^\circ = 14,223 \text{ engl. Pfd/QuZ}$   
=  $10\,000 \text{ mm WS}$  von  $+4^\circ \text{ C} = 0,9678 \text{ Atm.}$

**1 physikalische Atmosphäre (Atm) =  $760 \text{ mm QS}$  von  $0^\circ$**

=  $1,0333 \text{ kg/cm}^2$ ;  $1 \text{ mm QS}$  von  $0^\circ = 1 \text{ Torr}$   
=  $762 \text{ mm QS}$  von  $15^\circ$   
=  $29,922 \text{ engl. Zoll QS}$  von  $0^\circ = 14,696 \text{ engl. Pfd/QuZ}$   
=  $10,333 \text{ m WS}$  von  $+4^\circ \text{ C} = 1,0333 \text{ techn. Atmosphäre.}$

$10\,000 \text{ mm WS} = 1 \text{ kg/cm}^2 = 6,452 \text{ kg/QuZ} = 14,223 \text{ engl. Pfd/QuZ} = 228 \text{ Ounces/QuZ.}$

**Normtemperatur, Normdruck, Normzustand.** (DIN 1343, Normblatt-Erläuterungen.)

Die Normtemperaturen sind  $0^\circ \text{ C}$  und  $20^\circ \text{ C}$ , die Normdrucke 760 Torr und  $1 \text{ kg/cm}^2$ . Daraus ergeben sich die Normzustände  $0^\circ \text{ C}$ , 760 Torr (physikalischer Normzustand) und  $20^\circ \text{ C}$ ,  $1 \text{ kg/cm}^2$  (technischer Normzustand).

**Umrechnung**

von QS in WSvon WS in QS

QS mm	WS cm u. g	QS mm	WS cm u. g
0,1	0,1	10	13,6
0,2	0,3	20	27,1
0,3	0,4	30	40,7
0,4	0,5	40	54,2
0,5	0,7	50	67,8
0,6	0,8	60	81,4
0,7	0,9	70	94,9
0,8	1,1	80	108,5
0,9	1,2	90	122,1
1	1,4	100	135,6
2	2,7	200	271,2
3	4,1	300	406,8
4	5,4	400	542,4
5	6,8	500	678,1
6	8,1	600	813,7
7	9,5	700	949,3
8	10,8	800	1084,9
9	12,2	900	1220,5
10	13,6	1000	1356,1

WS cm u. g	QS mm	WS cm u. g	QS mm
10	7,4	80	58,8
15	11	85	62,5
20	14,7	90	66,2
25	18,4	95	69,9
30	22,1	100	73,6
35	25,7	200	147,1
40	29,4	300	220,7
45	33,1	400	294,2
50	36,8	500	367,8
55	40,5	600	441,3
60	44,1	700	514,9
65	47,8	800	588,4
70	51,5	900	662,0
75	55,2	1000	735,5

Beispiele:  
 275 mm QS = 271,2 + 94,9 + 6,8  
                   = 372,9 cm WS.  
 275 cm WS = 147,1 + 55,2  
                   = 202,3 mm QS.

**Barometer.**

1 mm QS = 1,33322 · 10<sup>-3</sup> Bar = 1,33322 Millibar (mb).

Standort des Barometers über Meer m	Höhe der Quecksilbersäule		Standort des Barometers über Meer m	Höhe der Quecksilbersäule	
	mm	mb		mm	mb
0	760	1013,25	4000	463	617,28
100	751	1001,25	4500	435	579,95
200	740	986,58	5000	409	545,29
300	732	975,92	6000	361	481,29
400	723	963,92	7000	319	425,30
500	714	951,92	8000	282	375,97
600	705	939,92	9000	249	331,97
700	697	929,25	10000	220	293,31
800	688	917,26	12000	172	229,31
900	680	906,59	14000	134	178,65
1000	671	894,59	16000	105	139,99
1200	655	873,26	18000	82	109,32
1400	639	851,93	20000	64	85,326
1600	623	830,60	25000	34	45,330
1800	608	810,60	30000	19	25,331
2000	593	790,60	35000	1	1,3332
2500	557	742,60	40000	0,6	0,7999
3000	524	698,61	45000	0,3	0,4000
3500	493	657,28	50000	0,2	0,2666

Barometrische Höhenformel (Näherungsformel für Deutschland).

$$H = 29,40 [545,7 + (t_u + t_o)] \cdot \frac{B_u - B_o}{B_u + B_o}$$

$H$  = Höhenunterschied;  $t_u$  ( $t_o$ ) Lufttemperatur unten (oben);  $B_u$  ( $B_o$ ) Barometerstand unten (oben), z. B.

$$B_u = 751; \quad B_o = 674; \quad t_u = 12^\circ; \quad t_o = 10^\circ;$$

$$H = 29,40 [567,7] \cdot \frac{77}{1425} \approx 902 \text{ m.}$$

# Technische Hilfs-Wissenschaften.

## Aus der Festigkeitslehre.

Ein Körperteilchen, das unter der Einwirkung äußerer Kräfte steht, erfährt bleibende oder elastische Formveränderungen, die im allgemeinen aus Längen- oder aus Winkeländerungen bestehen. Diesen Veränderungen entsprechen Normalspannungen  $\sigma$  bzw. Schubspannungen  $\tau$ .

### a) Längenänderungen und Normalspannungen.

$l$  = ursprüngliche Länge eines zylindrischen Stabes vom Durchmesser  $d$ .

$P$  = gleichmäßig über die Endflächen verteilt, aber entgegengesetzt wirkende Zugkräfte von gleicher Größe.

$\Delta l$  = durch die Zugkräfte hervorgerufene Vergrößerung von  $l$ .

$\delta$  = durch die Zugkräfte hervorgerufene Verminderung von  $d$ .

$F$  = Stabquerschnitt.

Benennung	Zeichen
Dehnung = $\frac{\text{Verlängerung}}{\text{Ursprüngliche Länge}}$	$\varepsilon$ oder $\frac{\Delta l}{l}$ oder $\frac{\sigma}{E}$
Querzusammenziehung	$\varepsilon_q$ oder $\frac{\delta}{d}$ oder $\frac{\varepsilon}{m}$
$\frac{\text{Dehnung}}{\text{Querzusammenziehung}}$	$m$ (beträgt für Metalle etwa $3\frac{1}{2}$ )
Zug- oder Normalspannung ( $\text{kg/cm}^2$ ) (auf den ursprünglichen Stabquerschnitt bezogen.)	$\sigma$ oder $\frac{P}{F}$
Dehnungszahl ( $\text{cm}^2/\text{kg}$ ) = $\frac{\text{Dehnung}}{\text{Spannung}}$ (Zunahme der Einheit der Länge für 1 kg Spannung)	$\alpha$ oder $\frac{\varepsilon}{\sigma}$ oder $\frac{1}{E}$
Elastizitätsmodul (Elastizitätszahl) ( $\text{kg/cm}^2$ ) ist der umgekehrte Wert der Dehnungszahl $\alpha$	$E$ oder $\frac{1}{\alpha}$
<b>Proportionalitätsgrenze</b> ist diejenige Spannung ( $\text{kg/cm}^2$ ), bis zu welcher die Dehnungen proportional den Spannungen sind (das Hookesche Gesetz gilt). Praktisch wird als Proportionalitätsgrenze diejenige Spannung bezeichnet, bei welcher die Dehnungszahl um 1 vH von der für kleine Spannungen gefundenen abweicht.	$\sigma_P$
<b>Streck-, Fließ- oder Quetschgrenze</b> ist diejenige Spannung ( $\text{kg/cm}^2$ ), bei welcher bei starrer (bleibender) Dehnung ein Stillstehen oder ein Rückgang des Kraftanzeigers an der Prüfmaschine erfolgt (der Rohstoff fließt). Bei denjenigen Stoffen, bei denen keine ausgesprochene Streckgrenze auftritt, sind dafür diejenigen Spannungen genommen, bei welchen eine bleibende Dehnung von 0,2 vH der Meßlänge auftritt.	$\sigma_S$
<b>Elastizitätsgrenze</b> ist diejenige Spannung ( $\text{kg/cm}^2$ ), bei welcher eine eben merkliche bleibende Dehnung nach der Entlastung zurückbleibt. Praktisch wird diejenige Spannung genommen, bei welcher die bleibende Dehnung 0,03 vH der Meßlänge beträgt.	$\sigma_E$
<b>Elastische Dehnung</b> ist die nach Entlastung des Stabes wieder verschwindende Dehnung.	$\Delta l_1$
<b>Dehnungsrest</b> ist die dauernd bleibende Dehnung.	$\Delta l_2 = \Delta l - \Delta l_1$ . wenn $\Delta l_2 = 0$ oder $\Delta l_1 = \Delta l$ Vollkommene Elastizität

Benennung	Zeichen
<b>Dehnung nach erfolgtem Bruche</b> (vH der ursprünglichen Länge) $l_b$ = Länge nach erfolgtem Bruche	$\varphi = 100 \frac{l_b - l}{l}$
<b>Einschnürung nach erfolgtem Bruche</b> (vH des ursprünglichen Querschnitts) $F_b$ = Querschnitt an der Bruchstelle	$\psi = 100 \frac{F - F_b}{F}$

### b) Winkeländerungen und Schubspannungen.

Greift an der oberen Fläche  $F$  eines an der unteren Fläche befestigten rechtwinkligen Quaders eine parallel zu  $F$  wirkende Kraft  $P$  an und werden dadurch die zur Grundfläche ursprünglich senkrechten Flächen aus dem Winkel  $\gamma$  verdreht, so gilt (für kleine Winkel  $\gamma$ ) die Beziehung  $P = G \cdot F \cdot \gamma$ , wobei die Materialkonstante  $g$  als Gleitmodul bezeichnet wird. Dieselben Verhältnisse liegen auch bei der Verdrehung eines an einem Ende eingespannten Stabes vor.

Benennung	Zeichen
<b>Schiebung (oder Gleitung)</b> ist der Winkel, um den die zur Grundfläche senkrechten Flächen eines Prismas durch die in ihr und der Oberfläche paarweise (untereinander entgegengesetzten Richtungen) angreifenden Schubspannungen $\tau$ gedreht werden.	$\gamma = \frac{\tau}{G}$
<b>Schubspannung (kg/cm<sup>2</sup>)</b> Schubspannung der Proportionalitätsgrenze $\sigma_p$ entsprechend	$\tau = \frac{P}{F}$
<b>Schubzahl (cm<sup>2</sup>/kg) =</b> $\frac{\text{Schiebung}}{\text{Schubspannung}}$ = Winkeländerung für 1 kg/cm <sup>2</sup> Schubspannung	$\beta = \frac{\gamma}{\tau} = \frac{1}{G}$
<b>Gleitmaß, Schubmodul</b> ist der umgekehrte Wert der Schubzahl $\beta$ .	$G = \frac{1}{\beta}$
<b>Beziehungen zwischen <math>\alpha</math> und <math>\beta</math> sowie <math>E</math> und <math>G</math>:</b> $\beta = \frac{2(m+1)}{m} \cdot \alpha$ ; $G = \frac{m}{2(m+1)} \cdot E$ ; für Metalle ( $m = 3\frac{1}{3}$ ; $\beta = 2,6 \alpha$ ) $G = 0,385 \cdot E$ .	

### c) Festigkeit, zulässige Spannung und Sicherheit gegen Bruch.

S. a. Seite 94, Dauerfestigkeit.

Festigkeit (kg/cm<sup>2</sup>) ist derjenige Spannungswert, bei welchem Bruch des Stabes eintritt. **Zulässige Spannung** ist die (gewöhnlich unter der Proportionalitäts- und Elastizitätsgrenze liegende) Spannung, bis zu der ein Körper durch äußere Kräfte auf eine der verschiedenen Festigkeiten beansprucht werden darf.


Nach der Art der Beanspruchung unterscheidet man:

Festigkeiten	Zeichen	Zulässige Spannungen	Zeichen
Zugfestigkeit .....	$\sigma_B$	bei Zug .....	$\sigma_{zul}$
Druckfestigkeit .....	$\sigma_{-B}$	„ Druck .....	$\sigma_{d\,zul}$
Schubfestigkeit .....	$\tau_B$	„ Schub .....	$\tau_{zul}$
Biegefestigkeit .....	$\sigma'_B$	„ Biegung .....	$\sigma'_{zul}$
Drehfestigkeit .....	$\tau'_B$	„ Verdrehung .....	$\tau'_{zul}$





Sicherheit gegen Bruch  $S$  ist allgemein das Verhältnis der Festigkeit zur zulässigen Spannung. 8fache Sicherheit gegen Bruch bei Zugbeanspruchung wird ausgedrückt durch  $\sigma_B : \sigma_{zul} = 8$ .

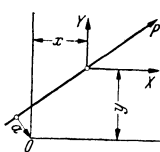

### d) Trägheits-, Widerstands- und Kräfte Momente.

Benennung	Zeichen
<b>Trägheitsmoment</b> Als „Trägheitsmoment“ bezeichnet man die Summe der Produkte aus den Massenteilchen $dm$ und den Quadraten ihrer Entfernung $r$ von der Achse.	$J = \sum dm \cdot r^2$
<b>Querschnitts- oder Flächenträgheitsmoment</b> ist die Summe der Produkte aus den Flächenteilchen $dF$ und den Quadraten ihrer Entfernung $r$ von der Achse. $F$ und $r$ werden gewöhnlich in $\text{cm}^2$ und $\text{cm}$ , also $J$ in $\text{cm}^4$ genommen.	$J = \sum dF \cdot r^2$
<b>Trägheitsmoment</b> bezogen auf Achse $x$	$J_x$
<b>Widerstandsmoment</b> gewöhnlich in $\text{cm}^3$	$W = \frac{J}{e}$
<b>Widerstandsmoment</b> bezogen auf Achse $x$ . Abstand der entferntesten gezogenen bzw. gedrückten Faser (Randfaser) von Achse $x$ in $\text{cm} = e_x$	$W_x = \frac{J}{e_x}$
Unter dem Moment einer Kraft $P$ für einen Punkt $O$ versteht man das Produkt aus der Kraft $P$ und dem senkrechten Abstände $a$ (Hebelarm) des Punktes $O$ von der Wirkungslinie von $P$ .	
<b>Biegemoment</b> ist das Moment der Mittelkraft oder die algebraische Summe der Momente der Kräfte, die auf Biegung wirken.	$M = P \cdot a = X \cdot y - Y \cdot x$ $M_x = X \cdot y$ $M_y = -Y \cdot x$  $M_b$
<b>Drehmoment (Torsionsmoment)</b> ist das Moment der auf Drehung wirkenden Kraft.	$M_d$
<b>Knickmoment</b>	$M_k$

### e) Eulersche Formeln für die Knickbelastung $P_k$ (kg).

				Zulässige Belastung
				$P_o = P_k : S$
				Sicherheitsgrad für Gußeisen... $S = 8$ „ Flußstahl... $S = 5$ „ Holz... $S = 6-12$
				Überschreitet die nach der Eulergleichung sich ergebende Knickspannung
				$\left( \sigma_K = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J}{l^2 \cdot F} ; \right)$ (F gleich Querschnitt)
				wesentlich die Proportionalitätsgrenze, so ist die Knicksicherheit nach einem anderen Verfahren nachzuprüfen (s. S. 85).
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	
				
Ein Ende eingespannt, das andere frei	Beide Enden frei, in der Stabachse geführt	Ein Ende eingespannt, das andere in der Stabachse geführt	Beide Enden eingespannt und in der Stabachse geführt	
$P_k = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J}{4 \cdot l^2}$	$P_k = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J}{l^2}$	$P_k \approx \frac{2\pi^2 \cdot E \cdot J}{l^2}$	$P_k = \frac{4\pi^2 \cdot E \cdot J}{l^2}$	

### f) Knickspannung nach Tetmajer<sup>1)</sup>.

Wegen der Unsicherheit über den Grad der Einspannung werden die Euler-Formeln III und IV selten benutzt. Die unrichtige Anwendung der Eulerschen Formeln kann zu Täuschungen führen, wenn die Proportionalitätsgrenze wesentlich überschritten wird.

Mit  $S = 1$ ,  $E = \frac{1}{\alpha}$ ,  $J = i^2 \cdot F$  ( $i$  = Trägheitshalbmesser,  $F$  = Stabquerschnitt) wird nach Formel II die Knickkraft  $P_k = \frac{\pi^2 \cdot F \cdot i^2}{\alpha \cdot l^2}$  oder  $\frac{P_k}{F} = \sigma_K = \frac{\pi^2}{\alpha (l/i)^2} = \text{Knickschpannung}$ .  $\frac{l}{i} = \lambda$  ist der Schlankheitsgrad eines Stabes.

Im Gebiet der unelastischen Knickung gibt Tetmajer für Fall II an:  $\sigma_K = K (1 - c_1 \lambda + c_2 \lambda^2) = P_k/F$ . Dabei sind  $K$ ,  $c_1$  und  $c_2$  vom Baustoff abhängige Festwerte, die für einige Werkstoffe in Zahlentafel 1 angegeben sind.

Zahlentafel 1. Werte von  $K$ ,  $c_1$ ,  $c_2$  und  $l/i$ .

	$K$	$c_1$	$c_2$	$\lambda = l/i$
Flußstahl . . . . .	3350	0,00185	0	— . . . 90
Weicher Flußstahl . . . . .	3100	0,00368	0	10 . . . 105
Nickelstahl . . . . .	4700	0,00490	0	— . . . 86
Gußeisen . . . . .	7760	0,01546	0,00007	5 . . . 80
Bauholz . . . . .	293	0,00662	0	1,8 . . . 100

Aus der Formel für  $\sigma_K$  ergibt sich bei  $S$ -facher Sicherheit:

$$P = \frac{P_k}{S} = F \frac{K}{S} (1 - c_1 \lambda + c_2 \lambda^2)$$

als Tragkraft eines Bauteiles.

 
 

 
 
 
 
 
Wegen der beiden Unbekannten  $F$  und  $i$  nimmt man zuerst die Knickspannung  $\sigma_K$  und die Sicherheit  $S$  an und bestimmt die zulässige Druckspannung  $\sigma_k = \sigma_K/S$  und  $F = P/\sigma_k$  ( $P$  = Belastung). Durch zweckentsprechende Wahl der Einzelabmessungen von  $F$  ergibt sich das Trägheitsmoment  $J$  (s. S. 86 u. f.) und der Trägheitshalbmesser  $i = \sqrt{J/F}$ , also auch der Schlankheitsgrad  $\lambda = l/i$ . Damit ist die Nachprüfung der Wahl von  $\sigma_K$  unter Benutzung der Zahlentafel 2 möglich.

Zahlentafel 2. Werte von  $\sigma_K$ .

$\lambda = l/i$	Flußstahl $\sigma_K$ kg/cm <sup>2</sup>	Weicher Flußstahl $\sigma_K$ kg/cm <sup>2</sup>	Gußeisen $\sigma_K$ kg/cm <sup>2</sup>	Bauholz $\sigma_K$ kg/cm <sup>2</sup>
105	—	1900	—	—
100	—	1960	—	99
90	2790	2070	—	120
80	2850	2190	1645	138
70	2910	2300	2030	157
60	2970	2420	2670	180
50	3030	2530	3120	196
40	3095	2640	3830	215
30	3160	2760	4650	235
20	3220	2870	5580	254
10	3280	2980	6610	274
5	3310	—	7180	283

<sup>1)</sup> Vgl. F. Röttscher, Die Maschinenelemente. Berlin: Springer 1927.




## Flächeninhalte, Schwerpunktsabstände, Trägheits- und Widerstandsmomente gebräuchlicher Querschnitte.

Querschnitt	Flächeninhalt $F$	Schwerpunktsabstand $e$	Trägheitsmoment $J$	Widerstandsmoment $W = \frac{J}{e}$
	$b h$	$\frac{h}{2}$	$\frac{b h^3}{12}$	$\frac{b h^2}{6}$
	$h^2$	$\frac{h}{2}$	$\frac{h^4}{12}$	$\frac{h^3}{6}$
	$h^2$	$\frac{h}{2} \sqrt{2}$	$\frac{h^4}{12}$	$\frac{h^3}{12} \cdot \sqrt{2} = 0,1179 h^3$
	$b (H - h)$	$\frac{H}{2}$	$\frac{b}{12} (H^3 - h^3)$	$\frac{b}{6 H} (H^3 - h^3)$
	$A^2 - a^2$	$\frac{A}{2}$	$\frac{A^4 - a^4}{12}$	$\frac{1}{6} \frac{A^4 - a^4}{A}$
	$A^2 - a^2$	$\frac{A}{2} \sqrt{2}$	$\frac{A^4 - a^4}{12}$	$\frac{A^4 - a^4}{12 A} \sqrt{2} = 0,1179 \frac{A^4 - a^4}{A}$
	$\frac{h \cdot b}{2}$	$\frac{2}{3} h$	$\frac{b \cdot h^3}{36}$	$\frac{b \cdot h^2}{24}$
	$(2b + b_1) \frac{h}{2}$	$\frac{1}{3} \left[ \frac{3b + 2b_1}{2b + b_1} \right] h$	$\frac{6b^3 + 6bb_1 + b_1^3}{36 (2b + b_1)} h^3$	$\frac{6b^2 + 6bb_1 + b_1^2}{12 (3b + 2b_1)} h^2$

## Flächeninhalte, Schwerpunktsabstände, Trägheits- und Widerstandsmomente gebräuchlicher Querschnitte.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Querschnitt	Flächeninhalt $F$	Schwerpunktsabstand $e$	Trägheitsmoment $J$	Widerstandsmoment $W = \frac{J}{e}$
	$\frac{3}{2} \sqrt{3} \cdot r^2$ $= 2,598 r^2$	$\frac{r}{2} \sqrt{3} = 0,866 r$	$\frac{5\sqrt{3}}{16} r^4 = 0,5413 r^4$	$\frac{5}{8} r^3$
		$r$		$\frac{5\sqrt{3}}{16} r^4 = 0,5413 r^4$
	$2,828 r^2$	$0,924 r$	$\frac{1 + 2\sqrt{2}}{6} r^4 = 0,6381 r^4$	$0,6906 r^3$
	$\pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$	$\frac{d}{2}$	$\frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi r^4}{4} = 0,0491 d^4 \approx 0,05 d^4 = 0,7854 r^4$	$\frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi r^3}{4} = 0,0982 d^3 \approx 0,1 d^3 = 0,7854 r^3$
	$\frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$	$\frac{D}{2}$	$\frac{\pi}{64} (D^4 - d^4) = \frac{\pi}{4} (R^4 - r^4) \approx 0,05 (D^4 - d^4)$	$\frac{\pi D^4 - d^4}{32 D} = \frac{\pi (R^4 - r^4)}{4 R}$
	$a^2 - \frac{\pi d^2}{4}$	$\frac{a}{2}$	$\frac{1}{12} \cdot \left( a^4 - \frac{3\pi}{16} d^4 \right)$	$\frac{1}{6a} \cdot \left( a^4 - \frac{3\pi}{16} d^4 \right)$
	$2b(h-d) + \frac{\pi d^2}{4}$	$\frac{h}{2}$	$\frac{1}{12} \left[ \frac{3\pi}{16} d^4 + b(h^3 - d^3) + b^3(h-d) \right]$	$\frac{1}{6h} \left[ \frac{3\pi}{16} d^4 + b \cdot (h^3 - d^3) + b^3(h-d) \right]$
	$2b(h-d_1) + \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d^2)$	$\frac{h}{2}$	$\frac{1}{12} \left[ \frac{3\pi}{16} (d_1^4 - d^4) + b(h^3 - d_1^3) + b^3(h-d_1) \right]$	$\frac{1}{6h} \left[ \frac{3\pi}{16} (d_1^4 - d^4) + b(h^3 - d_1^3) + b^3(h-d_1) \right]$

# Flächeninhalte, Schwerpunktsabstände, Trägheits- und Widerstandsmomente gebräuchlicher Querschnitte.

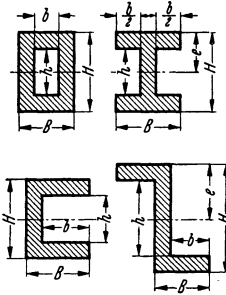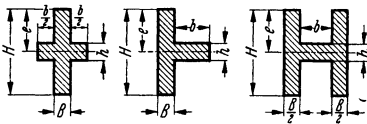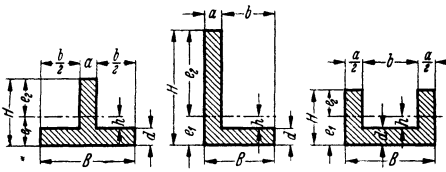Querschnitt	Flächeninhalt $F$	Schwerpunktsabstand $e$	Trägheitsmoment $J$	Widerstandsmoment $W = \frac{J}{e}$
	$HB - hb$	$\frac{H}{2}$	$\frac{1}{12} (BH^3 - bh^3)$	$\frac{1}{6H} \cdot (BH^3 - bh^3)$
	$HB + hb$	$\frac{H}{2}$	$\frac{1}{12} (BH^3 + bh^3)$	$\frac{1}{6H} \cdot (BH^3 + bh^3)$
	$HB$ $-b(H-d)$	$e_1 =$ $\frac{1}{2} \frac{aH^2 + b d^2}{aH + b d}$ $e_2 = H - e_1$	$\frac{1}{3} (Be_1^3 - bh^3 + ae_2^3)$	$W_1 = \frac{J}{e_1}$ $W_2 = \frac{J}{e_2}$

# Berechnung verschieden belasteter Träger.

Einfache Belastung.

Belastungsart	Stützkkräfte A, B Größt. Biegemoment $M_{\max}$	Tragkraft P; erforderl. Widerstandsm. W	Durchbiegung f	Gefährl. Querschnitt bei
	$A = P$ $M_{\max} = P \cdot l$	$P = \frac{\sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{l}$ $W = \frac{P \cdot l}{\sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{P \cdot l^3}{3 E \cdot J}$	A
	$A = P$ $M_{\max} = \frac{P \cdot l}{2}$	$P = \frac{2 \cdot \sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{l}$ $W = \frac{P \cdot l}{2 \cdot \sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{P \cdot l^3}{8 \cdot E \cdot J}$	A
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M_{\max} = \frac{P \cdot l}{4}$	$P = \frac{4 \cdot \sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{l}$ $W = \frac{P \cdot l}{4 \cdot \sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{P \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot J}$	in der Mitte
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M_{\max} = \frac{P \cdot l}{8}$	$P = \frac{8 \cdot \sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{l}$ $W = \frac{P \cdot l}{8 \cdot \sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{5 \cdot P \cdot l^3}{384 \cdot E \cdot J}$	in der Mitte
	$A = \frac{P \cdot b}{l}; B = \frac{P \cdot a}{l}$ $M_{\max} = \frac{P \cdot a \cdot b}{l}$	$P = \sigma'_{\text{zul}} \cdot W \cdot \frac{l}{a \cdot b}$ $W = \frac{P \cdot a \cdot b}{l \cdot \sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{P \cdot a^3 b^3}{3 E J \cdot l}$	C
	$A = \frac{5}{16} P$ $B = \frac{11}{16} P$ $M_{\max} = \frac{3 \cdot P \cdot l}{16}$	$P = \frac{16 \sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{3 \cdot l}$ $W = \frac{3 \cdot P \cdot l}{16 \cdot \sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{P \cdot 7 l^3}{E J \cdot 768}$	B
	$A = \frac{3}{8} P$ $B = \frac{5}{8} P$ $M_{\max} = \frac{P \cdot l}{8}$	$P = 8 \frac{\sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{l}$ $W = \frac{P \cdot l}{8 \cdot \sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{P \cdot l^3}{E J \cdot 185}$	B
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M_{\max} = \frac{P \cdot l}{8}$	$P = 8 \frac{\sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{l}$ $W = \frac{P \cdot l}{8 \cdot \sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{P \cdot l^3}{E J \cdot 192}$ $= \frac{1 \cdot \sigma'_{\text{zul}} \cdot l^3}{12 \cdot E \cdot h}$	A, B und in der Mitte
	$A = B = \frac{P}{2}$ $M_{\max} = \frac{1}{12} P \cdot l$	$P = 12 \frac{\sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{l}$ $W = \frac{P \cdot l}{12 \cdot \sigma'_{\text{zul}}}$	$f = \frac{P \cdot l^3}{E J \cdot 384}$ $= \frac{1 \cdot \sigma'_{\text{zul}} \cdot l^3}{16 \cdot E \cdot h}$	A und B
	$A = B = P$ Für AB: $M = P \cdot c$ $= \text{konst.}$	$P = \frac{\sigma'_{\text{zul}} \cdot W}{c}$ $W = \frac{P \cdot c}{\sigma'_{\text{zul}}}$	$f_1 = \frac{P \cdot l^3 \cdot c}{E J \cdot 8 \cdot l}$ $f_2 = \frac{P \cdot c^3}{E J \cdot 3} \left( c + \frac{3l}{2} \right)$	einer beliebigen Stelle zwischen A und B

## Träger auf zwei Stützen, mit mehrfacher Belastung.

	Auflagerkräfte
	$A = \frac{1}{l} (P_1 b_1 + P_2 b_2 + P_3 b_3 + \dots)$ $B = \frac{1}{l} (P_1 a_1 + P_2 a_2 + P_3 a_3 + \dots)$

Der gefährliche Querschnitt ist derjenige, für den die Querkraft Null ist bzw. das Vorzeichen wechselt, für den also  $A - \sum P \geq 0$ .

Ist der gefährliche Querschnitt bestimmt, läßt sich das größte Biegemoment  $M_{\max}$  und damit bei einer zulässigen Beanspruchung  $\sigma'_{zul}$  das erforderliche Widerstandsmoment  $W$  des Trägers berechnen.

$$\text{Es ist dann: } W = M_{\max} : \sigma'_{zul}$$

## Kranleisträger.

Zwei gleich große Lasten  $P$  im unveränderlichen Abstand  $a$  bewegen sich auf einem Träger von der Stützweite  $l$ , wobei  $a < \frac{1}{2} \cdot l$  sein muß. Die ungünstigste Laststellung zur Bestimmung des größten Biegemomentes ist bei  $x = \frac{1}{4} \cdot a$ .

	Auflagerkräfte	Größt. Biegemoment
	$A = P \left( 1 + \frac{a}{l} - \frac{2x}{l} \right)$ $B = P \left( 1 - \frac{a}{l} + \frac{2x}{l} \right)$	

Diese Formeln gelten nur, falls beide Lasten  $P$  auf der Länge  $l$  stehen.

Ist  $a : l \geq 0,5858$ , so ist stets  $M_{\max} = \frac{1}{4} \cdot P \cdot l$ , wobei nur eine Last  $P$  auf dem Träger, und zwar in Trägermitte steht.

1. Beispiel: Ein frei aufliegender Träger mit der Auflagerentfernung 6 m sei mit 6000 kg gleichmäßig gelastet. Welches I-Profil ist zu wählen?

$$W = \frac{P \cdot l}{8 \cdot \sigma'_{zul}} = \frac{6000 \text{ kg} \cdot 600 \text{ cm}}{8 \cdot 1200 \text{ kg/cm}^2} = 375 \text{ cm}^3.$$

Dem entspricht ein I-Träger Nr. 26.

2. Beispiel: Eine Last von 2500 kg soll von zwei an einem Ende eingespannten, frei herausragenden  $\square$ -Eisen aufgenommen werden. Die Last wirkt in der Entfernung 2 m von der Einspannstelle.

$$W = \frac{P \cdot l}{\sigma'_{zul}} = \frac{2500 \text{ kg} \cdot 200 \text{ cm}}{1200 \text{ kg/cm}^2} = 417 \text{ cm}^3.$$

Da die Last sich auf zwei Eisen verteilt, ist  $\frac{W}{2} = 209 \text{ cm}^3$  in Rechnung zu stellen. Dem entspricht ein Profil Nr. 22.

# Elastizitäts- und Festigkeitszahlen für Eisen und Stahl.

Die Zahlen gelten in kg/cm<sup>2</sup>.

Werkstoff	Elastizitätszahl $E = \frac{1}{\alpha}$	Gleit- zahl $G = \frac{1}{\beta}$	Proportio- nalitäts- grenze $\sigma_p$	Streck- (Quetsch-) grenze $\sigma_s$	Festigkeit	
					Zug $\sigma_B$	Druck $\sigma_{-B}$
Gußeisen . .	750 000 bis 1 050 000	290 000 bis 400 000	—	—	1200 bis 2400	6000 bis 8500
Schweißstahl	2 000 000	770 000	1300 bis 1600	1800 bis 2300	3300 bis 4000 <sup>1)</sup>	Quetsch- grenze maßgebend
Flußstahl . . (Allg. Bau- stahl)	2 100 000	810 000 bis 830 000	1800 bis 2300	2000 und mehr	3400 bis 4500	Quetsch- grenze maßgebend
Stahlguß . .	2 150 000	830 000	2000 und mehr	2100 und mehr	3500 bis 7000 und mehr	Wie bei Flußstahl
Flußstahl ge- schmiedet	2 100 000	810 000	2500 bis 6000 und mehr; je nach Be- handlung	3000 und mehr; härterer Flußstahl keine aus- geprägte Streck- grenze	5000 bis 20 000 und noch darüber	Bei weichem Flußstahl die Quetsch- grenze maß- gebend; $\sigma_{-B}$ sonst mit dem Grade der Härte bis über die Zugfestig- keit steigend
Federstahl ungehärtet	2 100 000	850 000 bis 880 000	5000 und mehr	—	Bis 10 000 und mehr	—
gehärtet .			7500 und mehr	—	Bis 17 000	—
Nickelstahl für Brük- ken <sup>2)</sup> . .	2 090 000	—	—	3800	5600 bis 6700	—

<sup>1)</sup> Gilt für Schweißstahl || zur Sehnenrichtung: für Schweißstahl ⊥ zur Sehnenrichtung ist  $\sigma_B = 2800$  bis 3500.

<sup>2)</sup> In Deutschland 2 bis 2,5 vH Ni; in Amerika > 3,25 vH Ni.



# Zulässige Belastungen der Bauwerke.

## a) Zwischendecken.

Art der Nutzlast	Zul. Belastung kg/m <sup>2</sup>
Nutzlast für Wohngebäude und kleine Geschäftshäuser unter 50 m <sup>2</sup> durch Möbel, Menschen usw., abgesehen von den in einzelnen Räumen etwa vorkommenden besonderen Belastungen durch Akten, Bücher, Waren, Maschinen usw. ....	200
Nutzlast in Geschäftsgebäuden von mehr als 50 m <sup>2</sup> Grundfläche, Versammlungssälen, Unterrichtsräumen, Turnhallen, Lichtspielhäusern, Büchereien, Archiven .....	500
Nutzlast in Fabriken und Werkstätten für leichteren Betrieb .....	500
Nutzlast für Decken unter Durchfahrten und befahrbaren Höfen, wenn nicht größere Einzellasten (Raddruck) zu berücksichtigen sind .....	800
Treppen-Nutzlast .....	500
Nutzlast in Dachbodenräumen von Wohngebäuden .....	125
Nutzlast für Werkstätten und Fabriken mit schwerem Betrieb, sowie für Decken unter Durchfahrten und befahrbaren Höfen ist, wenn stoßweise Erschütterungen zu erwarten sind, auf Verlangen der Baupolizei die Belastungsziffern um 50 bis 100 vH zu erhöhen	

## b) Dächer.

In der Mitte der einzelnen Dachteile (Sparren, Pfetten, Sprosseneisen usw.) ist eine Nutzlast von 100 kg für einzelne, das Dach bei Wiederherstellungs- oder Reinigungsarbeiten betretende Personen anzunehmen, sofern die Wind- und Schneelast weniger als 200 kg/m<sup>2</sup> beträgt, unter Außerachtlassung dieses Schnee- und Winddruckes.

Die auf 1 m<sup>2</sup> der waagerechten Projektion einer Dachfläche entfallende Schneelast  $S$  ist für die Neigungswinkel  $\alpha$  der Dachfläche gegen die Waagerechte:

$$\alpha = 20^\circ \quad 25^\circ \quad 30^\circ \quad 35^\circ \quad 40^\circ \quad 45^\circ \quad > 45^\circ$$

$$S = 75 \quad 70 \quad 65 \quad 60 \quad 55 \quad 50 \quad 0 \text{ kg}$$

Die auf eine Fläche  $F$  unter einem Anfallswinkel  $\alpha$  senkrecht zu ihr wirkende Windkraft ist  $w \cdot F \cdot \sin^2 \alpha$ , wobei im mittleren Deutschland  $w = 100$  bis 150 kg/m<sup>2</sup> ist.

## Festigkeitszahlen der Hölzer.

Die Festigkeitszahlen sind wesentlich abhängig vom Feuchtigkeitsgehalt. Dieselben nehmen mit wachsender Feuchtigkeit erheblich ab; mit zunehmender Lagerungszeit vergrößert sich die Druckfestigkeit bedeutend. Elastizitätsmodul  $E$  ist für Druck nahezu unveränderlich. — Die folgenden Angaben beziehen sich auf den ganzen Querschnitt, Kernholz und Splintholz bei einem Feuchtigkeitsgehalt von etwa 15 vH.

Bei Biegung ist angenommen, daß der Stammkern in der Querschnittsmitte liegt.

Holzart	Festigkeit kg/cm <sup>2</sup>					
	Zug	Druck		Biegung	Schub	
	 zur Faser		⊥ zur Faser			⊥ zur Faser
Eiche .....	1000	400	150	600	75	300
Buche .....	1300	350	—	670	85	—
Kiefer .....	800	280	85	470	45	—
Fichte und Tanne .....	750	250	75	400	40	250

Der Elastizitätsmodul  $E$  ist bei statischen Berechnungen für alle Bauhölzer mit 100000 kg/cm<sup>2</sup> anzunehmen.

Die Proportionalitätsgrenze  $\sigma_p$  beträgt für Laubholz etwa 100 bis 500, für Nadelholz etwa 150 bis 200 kg/cm<sup>2</sup>.

Zulässige Spannung  $\sigma_{zul}$  in kg/cm<sup>2</sup> bei rechtwinkligem und parallelem Kraftangriff

Holzart	Druck in Faser- richtung	Biegung	Zug in Faser- richtung	Druck recht- winklig zur Faser- richtung	Abscheren in Faser- richtung
Eiche und Buche ..	100	110	100—110	35—40	20
Nadelholz .....	80	100	80—100	15—25	12

**Stützen** müssen nach der Eulerschen Formel (s. S. 84) mit  $E = 100000$  kg/cm<sup>2</sup> eine sieben- bis zehnfache Sicherheit gegen Knicken haben ( $J_{\min} = 70 P^2$  bis  $100 P^2$ ). Die untere Grenze von  $J$  gilt aber nur für vorübergehende Bauten.

## Dauerfestigkeit.

**Dauerbrüche** treten auf, wenn bei „wechselnder Beanspruchung“ die Dauerfestigkeit des Werkstoffs an einer Stelle des betreffenden Bauteils überschritten wird. Abb. Df 1 und 2 lassen das Aussehen erkennen. Die glatte, mit „Rastlinien“ durchsetzte Dauerbruchzone hat sich durch den anfangs sehr geringen, allmählich aber fortschreitenden Anriß gebildet. Die vielfach körnige Restbruchzone ist durch die plötzliche, gewaltsame Zerstörung entstanden, die eintrat, nachdem der Bauteil durch den Anriß weit genug geschwächt war. Der Restbruch erfolgt ohne vorherige Anzeichen, da der sehr feine Anriß meist nicht bemerkt wird. Daher ist öfteres Untersuchen wechselnd beanspruchter Bauteile auf Haarrisse notwendig.

**Wechselnde Beanspruchung** ist jede Beanspruchung, die zwischen zwei Grenzwerten pendelt. Zeitlicher Verlauf und Frequenz der Pendelung sind für die Dauerfestigkeit praktisch ohne Bedeutung. Im Idealfall ist der Verlauf sinusförmig gemäß Abb. Df 3.

**Dauerfestigkeit** ist der Grenzwert der wechselnden Beanspruchung, gekennzeichnet durch  $\sigma_D = \sigma_m \pm \sigma_A$ , der gerade noch beliebig lange ertragen wird; Bezeichnungen:

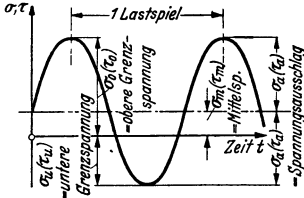


Abb. Df 3. Allgemeiner Verlauf einer wechselnden Beanspruchung.

$\sigma_D = \sigma_m \pm \sigma_A =$  Dauerfestigkeit (allgemeiner Oberbegriff).  
 $\sigma_A =$  Spannungsausschlag der Dauerfestigkeit.  
 $\sigma_a =$  Spannungsausschlag einer beliebigen Wechselbeanspruchung.  
 $\sigma_m = \frac{\sigma_0 + \sigma_u}{2} =$  Mittelspannung (Bedeutung von  $\sigma_0$  und  $\sigma_u$  siehe Abb. Df 3).  
 $\sigma_W =$  Wechselfestigkeit (Spannungsausschlag der Dauerfestigkeit für  $\sigma_m = 0$ ).

$\sigma_0 =$  Oberspannung der Dauerfestigkeit. (Nur gültig bei gleichzeitiger Angabe der zugehörigen Unterspannung  $\sigma_u$ .)

$\sigma_U =$  Ursprungsfestigkeit (Oberspannung der Dauerfestigkeit bei  $\sigma_u = 0$ ).

Ermittlung erfolgt auf Dauerprüfmaschinen durch Aufnahme von Wöhlerkurven, Abb. Df 4, mit mindestens 5 bis 6 ganz gleichen Proben. Ermittelt wird bei zweckmäßig gestaffeltem Spannungsausschlag  $\sigma_a$  und bei gleichbleibender Mittelspannung  $\sigma_m$  die von den einzelnen Proben bis zum Bruch ertragene Anzahl  $N$  der Lastspiele. Die Wöhlerkurve ergibt sich, wenn man  $\sigma_a$  (im einfachen Maßstab) über den zugehörigen Werten von  $N$  (hierfür logarithmische Teilung) aufträgt. Der Spannungs-

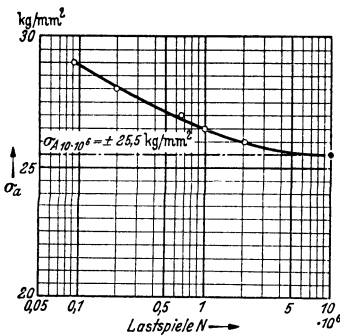


Abb. Df 4. Wöhlerkurve für St 50.11 bei Biegebeanspruchung,  $\sigma_a$  von 29 kg/mm<sup>2</sup> bei  $0,095 \cdot 10^6$  Lastspielen auf  $\sigma_{A, 10^6} = \pm 25,5$  kg/mm<sup>2</sup> bei  $10 \cdot 10^6$  Lastspielen abnehmend.

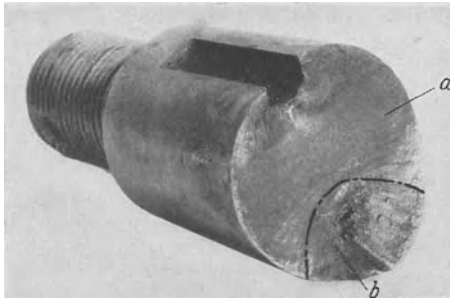


Abb. Df 1.

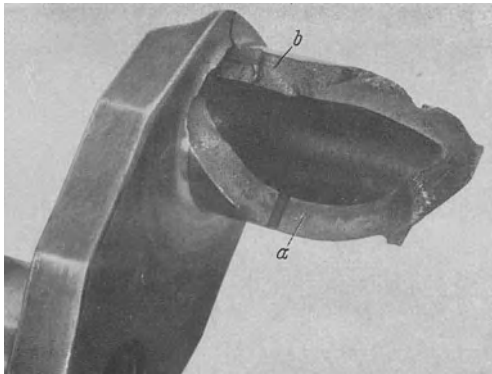


Abb. Df 2.

**Aussehen von Biegungs- (Abb. Df 1) und Verdrehungs-  
dauerbrüchen (Abb. Df 2).**

*a* Dauerbruchzone, *b* Restbruchzone.

ausschlag der Dauerfestigkeit  $\sigma_A$  ist der Wert von  $\sigma_a$ , dem sich die Wöhlerkurve asymptotisch nähert. Die Näherung wird bei Probestäben aus Stahl mit einem Durchmesser von 5 bis 15 mm etwa nach 10 Millionen Lastspielen erreicht. Bei Probestäben und Bauteilen großer Abmessungen liegt sie wesentlich höher (z. B. bei Kurbelwellen mit 250 mm Zapfendurchmesser bei 100 bis 150 Millionen Lastspielen). Die meisten Leichtmetalle haben keine Grenzspielzahl und keinen Grenzwert der Dauerfestigkeit. Man bestimmt hier zweckmäßig  $\sigma_A$  für  $10^7$  Lastspiele und kann außerdem angeben, um wieviel  $\text{kg/mm}^2$   $\sigma_A$  je Zehnerpotenz der Lastspielzahl weiter absinkt. Bei Duralumin und Dauerbiegebeanspruchung z. B. sinkt  $\sigma_A$  je Zehnerpotenz um  $\approx 2 \text{ kg/mm}^2$ , so daß für

$$\begin{aligned} N = 10^7 & \dots \dots \dots \sigma_A = \pm 14 \text{ kg/mm}^2, \\ N = 10^8 & \dots \dots \dots \sigma_A = \pm 12 \text{ kg/mm}^2, \\ N = 10^9 \text{ (1 Milliarde)} & \dots \sigma_A = \pm 10 \text{ kg/mm}^2, \\ N = 10^{10} & \dots \dots \dots \sigma_A = \pm 8 \text{ kg/mm}^2. \end{aligned}$$

Die zugehörige Lastspielzahl heißt Grenzspielzahl. Zur Abkürzung der Versuchsdauer werden die Versuche häufig nicht bis zum Erreichen des waagerechten Astes der Wöhlerkurve durchgeführt. Zur eindeutigen Kennzeichnung ist deshalb bei der Angabe der Dauerfestigkeitswerte die Grenzspielzahl stets mit anzugeben. Es bedeutet z. B.

$\sigma_{D10 \cdot 10^6}$ : Dauerfestigkeit bei einer Grenzspielzahl von 10 Mill.

$\sigma_{D2 \cdot 10^6}$ : Dauerfestigkeit bei einer Grenzspielzahl von 2 Mill.

Als Zeitfestigkeit bezeichnet man einen aus der Wöhlerkurve für eine bestimmte Lastspielzahl abgegriffenen Wert von  $\sigma_a$ , z. B. aus Abb. Df 4 für  $N = 200000 = 0,2 \cdot 10^6$  ist die Zeitfestigkeit  $\sigma_a = \pm 28 \text{ kg/mm}^2$ . Diese Wertung ist in Betracht zu ziehen, wenn ein Bauteil während seiner Lebensdauer nur eine begrenzte Anzahl von Lastspielen zu ertragen braucht (z. B. Flugzeugbauteil, Kanonenrohr). Soll z. B. ein Bauteil mindestens 100000 Lastspiele überleben, so wird man als Zeitfestigkeit zweckmäßig etwa den zu der doppelten Zahl, also  $N = 200000$  gehörenden Wert von  $\sigma_a$  aufsuchen.

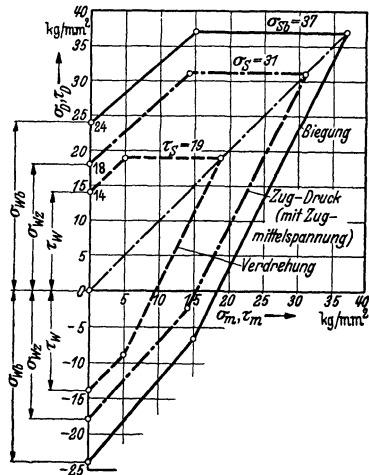


Abb. Df 5a. Dauerfestigkeits-Schaubild von St 50.11, mittlere statische Festigkeitswerte:  $\sigma_B = 55 \text{ kg/mm}^2$ ;  $\sigma_S = 31 \text{ kg/mm}^2$ ;  $\delta_{10} = 18 \text{ vH}$ . Durchschnittliche Analyse:  $C \approx 0,35 \text{ vH}$ ,  $Si \approx 0,25 \text{ vH}$ ,  $Mn \approx 0,7 \text{ vH}$ .

Das **Dauerfestigkeits-Schaubild**, Abb. Df 5a (Beispiel für St 50.11), zeigt die Dauerfestigkeit für Biegung, Zug-Druck und Verdrehung bei Prüfstäben von (meist) 10 mm Durchmesser (bzw. Dicke bei Flachproben), ideal-kerbfreier Form und polierter Oberfläche. Aus dem Schaubild kann man zu jeder Mittelspannung  $\sigma_m$  den Spannungsausschlag  $\sigma_A$  abgreifen. Das Schau-

Zahlentafel 1. Dauerfestigkeit einiger Werkstoffe.

Werkstoff	Durchschnittliche Zusammensetzung						Zugfestigkeit $\sigma_B$ kg/mm <sup>2</sup>	Streckgrenze $\sigma_S$ kg/mm <sup>2</sup>	Dehnung $\delta_{10}$ vH	Dauerfestigkeit			
	C	Si	Mn	Ni	Cr	W				Wechselbiegefestigkeit $\sigma_{WB} 10^7$ kg/mm <sup>2</sup>	Wechselzugfestigkeit $\sigma_{Wz} 10^7$ kg/mm <sup>2</sup>	Wechselverdrehtfestigkeit $\tau_{W} 10^7$ kg/mm <sup>2</sup>	Ursprungsfestigkeit (Zug) $\sigma_{Uz} 10^7$ kg/mm <sup>2</sup>
	vH	vH	vH	vH	vH	vH				kg/mm <sup>2</sup>	kg/mm <sup>2</sup>	kg/mm <sup>2</sup>	kg/mm <sup>2</sup>
St 37.11	0,12	0,1	0,4	—	—	—	37	22	23	± 17	± 12	± 10	22
St 42.11	0,25	0,2	0,6	—	—	—	45	25	20	± 19	± 13,5	± 11	24,5
St 50.11	0,35	0,25	0,7	—	—	—	55	31	18	± 24	± 18	± 14	32
St 60.11	0,45	0,3	0,7	—	—	—	65	36	14	± 28	± 20	± 16	36
St 70.11	0,6	0,4	0,7	—	—	—	75	42	10	± 32	± 23	± 19	40
VCN 15w	0,25...0,32	0,35	0,4...0,8	1,5	0,5	—	70	45	16...13	± 32	± 23	± 19	38
VCN 15h	0,32...0,40	0,35	0,4...0,8	1,5	0,5	—	80	56	15...12	± 36	± 26	± 22	45
VCN 25w	0,25...0,32	0,35	0,4...0,8	2,5	0,75	—	78	54	14...10	± 34	± 28	± 21	42
VCN 25h	0,32...0,40	0,35	0,4...0,8	2,5	0,75	—	88	61	12...8	± 38	± 28	± 23	48
VCN 35w	0,2...0,27	0,35	0,4...0,8	3,5	0,75	—	83	62	14...10	± 36	± 27	± 21	46
VCN 35h	0,27...0,35	0,35	0,4...0,8	3,5	0,75	—	98	73	12...8	± 42	± 30	± 24	52
VCN 45	0,3...0,4	0,35	0,4...0,8	4,5	1,3	—	115	92	10...6	± 46	± 35	± 28	60
Cr-Ni-W	0,3...0,5	0,2...0,3	0,3...0,5	3,5...4,5	0,9...1,2	0,5...0,7	120	100	10	± 50	± 37	± 30	66
Grauguß Ge 12	3,3	2,33	0,5	—	—	—	11,6	—	—	± 6,0	—	± 4,5	—
Sonderguß Ge 24	2,94	2,0	1,07	—	—	—	24,8	—	—	± 9,0	—	± 7,5	—
Stahlguß, gegüht	0,20	0,28	0,61	—	—	—	49,6	30	23	± 18	± 12	± 11	22
Federstahl	0,45	1,0	0,5	—	1,0	—	120	105	10	± 54	± 36	± 30	—
Federstahl	0,54	0,25	0,82	—	1,1	Va 0,25	145	115	9	± 60	± 39	± 32	—
Al	—	Si	Cu	Zn	Mg	—	—	—	—	—	—	—	—
Al	—	vH	vH	vH	vH	—	—	—	—	—	—	—	—
Al	87	13	—	4,5	95,5	—	17,5	12	4,5	± 4,5	± 10 <sup>8</sup>	± 2,5	—
Stluminguß	—	—	—	—	—	—	17	13	4,5	± 6,5	—	± 3,0	—
Elektronpreßlegierung vergütet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Duralumin, gegüht	94,4	0,3	4,0	Mn 0,5	95,5	—	36	20	14	± 13	—	± 8,0	—
Aluminium, gegüht	99,5	—	—	Mn	0,5	Fe 0,3	27	12	18	± 12	—	± 6,5	—
Messing, gegüht	—	—	70	30	—	—	9,8	5,5	24	± 5,0	—	± 3,0	—
Schmiedebronze, gewalzt	—	—	—	—	—	—	34	11	45	± 15	—	± 8,5	—
Kupfer(hartgezogen)	—	—	94	—	Sn 6%	—	57	43	21	± 13	—	± 7,5	—
	—	—	99,0	—	—	—	35	29	17	± 12	—	± 5,0	—

bild ist bei der Wechselfießgrenze  $\sigma_s$  abzuschneiden;  $\sigma_s$  = Grenzwert von  $\sigma_m$ , bei dem der Probetab fließt, wenn ein geringer Spannungsaus- schlag von z. B.  $\sigma_a = \pm 1 \text{ kg/mm}^2$  aufgebracht ist. Der Spannungsaus- schlag  $\sigma_A$  ändert sich mit  $\sigma_m$  nur wenig, z. B. bei St 50.11 von  $\sigma_m = 0$  bis  $\sigma_m = \sigma_s$  um 10 vH, bei legiertem Stahl mit  $\sigma_B = 120 \text{ kg/mm}^2$  um 20 vH.

Wesentlich anders verläuft z. B. das Dauerfestigkeitsschaubild von Guß- eisen, Abb. Df 5 b<sup>1)</sup>. Hier ist  $\sigma_A$  bei Zugmittelspan- nung wesentlich nied- riger als bei Druckmittels- spannung, z. B.

für  $\sigma_m = +10 \text{ kg/mm}^2$  ist  $\sigma_A = \pm 3,5 \text{ kg/mm}^2$ , für  $\sigma_m = -30 \text{ kg/mm}^2$  ist  $\sigma_A = \pm 26 \text{ kg/mm}^2$ .

Deshalb ist für die Berechnung dauerbruch- sicherer Konstruktionen in erster Linie der Span- nungsaus- schlag  $\sigma_A$  maß- gebend. Zahlentafel 1 zeigt statische Festig- keitswerte und Dauer- festigkeiten  $\sigma_{Wz}$ ,  $\sigma_{Wb}$  und  $\tau_W$  für einige Werkstoffe. Außerdem ist noch die Ursprungsfestigkeit für Zugbeanspruchung  $\sigma_{Wz}$  angegeben. Mit diesen Werten kann das Dauer- festigkeits-Schaubild aufgezeichnet werden. Diese Werte sind die höchst erreichbaren Grenzwerte.

Durch den **Einfluß der Werkstückgröße, der Oberflächenbeschaffenheit und der Form- gebung** ist die Dauerfestigkeit der Bauteile selbst niedriger.

Der Einfluß der Werkstückgröße ist noch nicht hinreichend erforscht. Abb. Df 6 zeigt als vorläufigen Anhalt die vermutete Abnahme der Biegewechselfestigkeit und Drehwechselfestigkeit mit dem Wellendurch- messer (z. B. für eine Welle 30 mm  $\sigma_A$  nur 85 vH, 60 mm  $\sigma_A$  nur 65 vH des im Dauerfestigkeits-Schaubild, Abb. Df 5 a, angegebenen Wertes).

Der Einfluß von Oberflächenbearbeitung, Oberflächenver- letzungen und Korrosion ist aus Abb. Df 7 zu entnehmen. Dieser Einfluß ist in erster Näherung von der Zugfestigkeit  $\sigma_B$  abhängig. Zur Ber- echnung ist der Spannungsaus- schlag  $\sigma_A$  mit der aus Abb. Df 7 zu entnehmenden Kennzahl  $O_k$  zu multiplizieren.

<sup>1)</sup> Nach M. Hempel: Z. VDI 1941 S. 290.

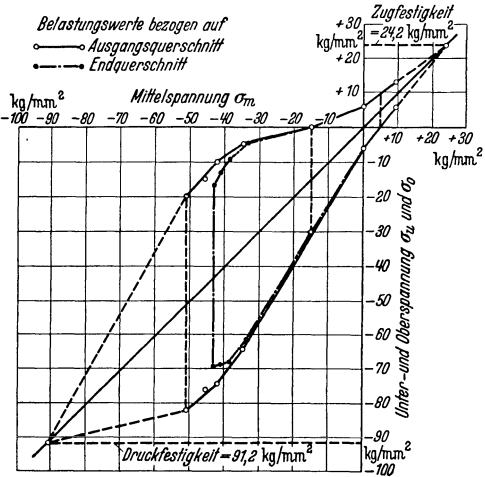


Abb. Df 5b. Dauerfestigkeits-Schaubild für Zug-Druck von Ge 22.91. Prüfstab allseitig bearbeitet,  $\Delta$  Durch- messer 21,5 mm.

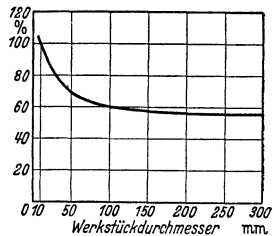


Abb. Df 6. Vermutlicher Ver- lauf der Dauerbiege- und der Dauerdreh-Festigkeit mit dem Wellendurchmesser in Hundert- teilen der Werte von Abb. Df 5.

Besonders gefährlich ist der Einfluß der Korrosion. Dabei sinkt die Dauerfestigkeit aller Stahlsorten etwa auf den gleichen Wert, und zwar die Dauerbiegefestigkeit bei Korrosion mit Süßwasser etwa auf  $\pm 10 \text{ kg/mm}^2$ , mit Seewasser auf etwa  $\pm 4 \text{ kg/mm}^2$ . Die Grenzspielzahl wird dabei auch bei kleinen Probestäben erst nach 100 bis 200 Millionen erreicht. Bei Konstruktionsteilen aus Stahl, die einer Wechselbelastung ausgesetzt sind, muß daher Korrosion unter allen Umständen vollständig vermieden werden.

**Beispiel.** Gesucht: Dauerbiegefestigkeit von Federstahl  $\sigma_B = 140 \text{ kg/mm}^2$  mit Walzhaut; aus Zahlentafel 1 ergibt sich  $\sigma_{WB} = \pm 60 \text{ kg/mm}^2$ ; aus Abb. Df 7 für Walzhaut bei  $\sigma_B = 140 \text{ kg/mm}^2$ ,  $O_k = 0,31$ ; also  $\sigma_A = \pm 60 \cdot 0,31 = \pm 18,6 \text{ kg/mm}^2$ .

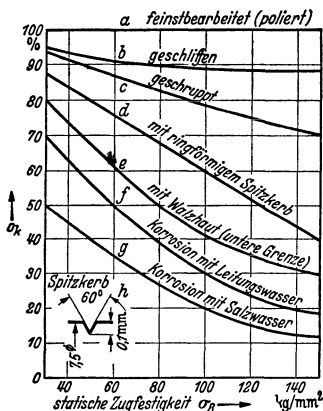


Abb. Df 7. Kennzahlen  $O_k$  für den Einfluß von Oberflächenverletzungen auf die Dauerbiegefestigkeit.

festigkeit, welche der Werkstoff bei idealer Formgebung und Oberfläche hat. Einige der wichtigsten Ergebnisse sind nachstehend zusammengestellt.

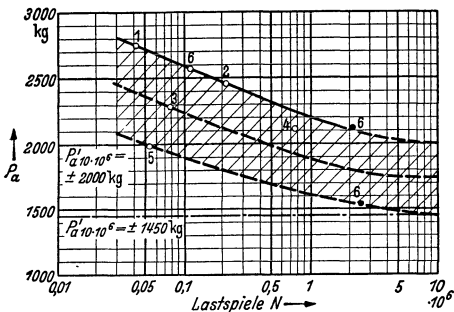


Abb. Df 8. Wöhlerschaubild mit Streufeld.  
o gebrochen; • nicht gebrochen.

Werkstoff W-F-100 (austenitischer Cr-Ni-Stahl mit 12 bis 15 vH Cr, 12 bis 15 vH Ni) kalt gezogen, Zugmutter, Gewindegrund stark ausge-

### Einfluß der Formgebung. (Kerbwirkung konstruktiver Kerben.)

Die Dauerfestigkeit von ganzen Bauteilen wird ebenfalls durch Aufnahme von Wöhlerkurven an wenigstens je 6 gleichen Proben bei verschiedenem Spannungsauslag ermittelt, wobei für jede Probe die bis zum Bruch ertragene Anzahl der Lastspiele  $N$  festgestellt wird. Dabei ergibt sich meist ein Streufeld, dessen untere Grenze für die Dauerfestigkeit maßgebend ist. Abb. Df 8 zeigt ein Beispiel. Angegeben wird entweder die Nenndauerfestigkeit, d. h. der nach den elementaren Formeln der Festigkeitslehre an der Bruchstelle errechnete Spannungsauslag an der Dauerfestigkeitsgrenze oder die Kerbwirkungszahl  $\beta_k$ , d. h. das Verhältnis der Nenndauerfestigkeit des Bauteiles zum Spannungsauslag der Dauer-

### Schrauben.

Werkstoff St 38.13, normale Ausführung mit Stahlmutter

$\sigma_A = \pm 4,5 \text{ kg/mm}^2$  bei  $\sigma_m = 12$  bis  $15 \text{ kg/mm}^2$ ,  
mit Gußeisenmutter  $\sigma_A = \pm 6 \text{ kg/mm}^2$  bei  $\sigma_m = 15 \text{ kg/mm}^2$ .

Werkstoff Cr-Mo-Stahl mit  $\sigma_B = 100 \text{ kg/mm}^2$ , Zugmutter, Gewindegrund stark ausgerundet:  $\sigma_A = \pm 8$  bis  $10 \text{ kg/mm}^2$  bei  $\sigma_m = 15$  bis  $20 \text{ kg/mm}^2$ .



rundet,  $\sigma_A = \pm 16$  bis  $17 \text{ kg/mm}^2$  bei  $\sigma_m = 25 \text{ kg/mm}^2$ . Nitrierte Schrauben  $\sigma_A = \pm 20$  bis  $25 \text{ kg/mm}^2$ . Abb. Df 9 zeigt die richtige Formgebung für eine auf Wechselfestigkeit beanspruchte Schraubenverbindung. Bei Schrauben sehr großer Abmessungen Anwendung des „Solt-Gewindes“ zu empfehlen. Messung der richtigen Vorspannung durch Messung der Längenänderung des Schraubenbolzens mittels Schraublehre. Bei Pleuelschrauben und anderen hochbeanspruchten Schrauben ist die richtige Vorspannung Vorbedingung für die Dauerhaltbarkeit. Solche Schrauben der Länge nach durchbohren, Meßstift einsetzen, der am unteren Ende der Bohrung befestigt; Bewegung des oberen Stiftendes gegen obere Stirnfläche des Schraubenbolzens gemessen mit Tiefenmikrometer gibt genaues Maß für die Vorspannung.

 


Abb. Df 9. Richtige Ausbildung einer durch Wechselfestigkeit beanspruchten Schraube.

### Nietverbindungen.

Abb. Df 10 zeigt das von Graf für zweireihige Nietverbindungen ermittelte Dauerfestigkeits-Schaubild. Die Werte für St 37 und St 52 fallen praktisch zusammen. Der Spannungsausgleich der Dauerfestigkeit  $\sigma_A$  ändert sich stark mit der Mittelspannung.

#### Beispiel.

- $\sigma_m = 0$ ;  $\sigma_A = \pm 14 \text{ kg/mm}^2$
- $\sigma_m = 7,5$ ;  $\sigma_A = \pm 7,5$  „
- $\sigma_m = 30$ ;  $\sigma_A = \pm 3,5$  „

### Schweißverbindungen.

Zum Erreichen von Schweißverbindungen hoher Dauerfestigkeit Laschen mit Stirn- und Flankennähten vermeiden; Stumpfschweißungen mit V- oder X-Naht und sorgfältig nachgeschweißter Wurzel. Der über die Oberfläche vorstehende Teil der Schweißung ist abzuschleifen, bis eine ganz glatte Fläche entsteht. Die geschweißten Teile werden zweckmäßig nach dem Spannungsfreiglühen mit Stahlsand abgeblasen, besonders sorgfältig an den Nähten.

Flankennaht aus St 37

$$\sigma_A = \pm 4 \text{ kg/mm}^2,$$

unbearbeitete V-Naht, Wurzel nachgeschweißte  $\sigma_A = \pm 6 \text{ kg/mm}^2$ ,

bearbeitete V-Naht, Wurzel nachgeschweißte  $\sigma_A = \pm 9 \text{ kg/mm}^2$ .

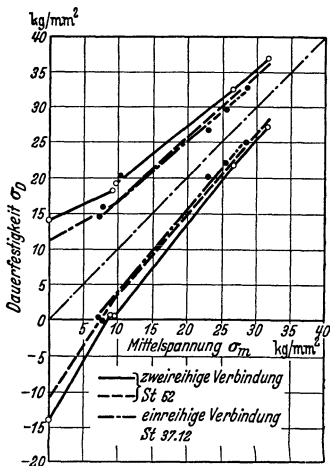


Abb. Df 10. Dauerfestigkeits-Schaubild von Nietverbindungen nach Graf. Ausgezogen: zweireihige Doppel-Laschennietung aus St 52, Nieten aus St 44; Grenzsplizzahl 500000. Gestrichelt: vermutliche Dauerfestigkeit dieser Nietverbindungen bezogen auf eine Grenzsplizzahl von 10 Millionen. Strichpunktirt: Dauerfestigkeit von einreihigen Doppel-Laschennietungen aus St 37, Nieten aus St 44, ermittelt für eine Grenzsplizzahl von 2 Millionen.

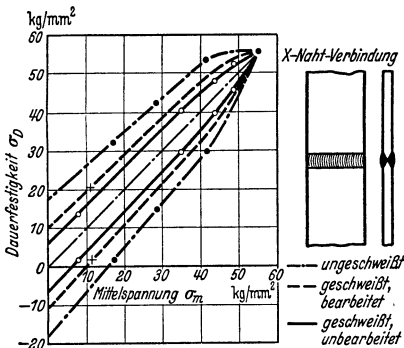


Abb. Df 11. Dauerfestigkeits-Schaubild von St 52 bei Zug-Druckbeanspruchung mit und ohne Schweißung nach Bierett.

Bei hochbeanspruchten Konstruktionen, namentlich bei St 52 und Plattenstärken über 20 mm sind — wenn irgend möglich — die Stücke vor dem Schweißen auf 100 bis 150° vorzuwärmen, um Schweißrissigkeit und Sprödigkeit zu begegnen. Maschinenteile, z. B. Gestelle, nach dem Schweißen stets bei etwa 600° mehrere Stunden lang spannungsfrei glühen und dann langsam im Ofen erkalten lassen.

Abb. Df 11 zeigt die Dauerfestigkeit von X-Stumpf-nähten.

### Blattfedern,

einzelne Blätter mit Walz- und Härteoxydhaut aus Werkstoff mit  $\sigma_B = 140$  bis  $150 \text{ kg/mm}^2$ .

Bei  $\sigma_m = 40 \text{ kg/mm}^2$   $\sigma_A = \pm 13$  bis  $20 \text{ kg/mm}^2$  je nach Oberflächengüte, geschliffene Blätter bei  $\sigma_m = 50 \text{ kg/mm}^2$  . . .  $\sigma_A = \pm 40$  bis  $45 \text{ kg/mm}^2$ , wird vor dem Härten der Federblätter die Walzhaut z. B. durch Abschleifen entfernt und werden die Blätter nach dem Härten allseitig mit Stahlsand unter bestimmten Bedingungen abgeblasen und dann leicht hartverchromt, so ergibt sich . . . . .  $\sigma_A = \pm 30$  bis  $35 \text{ kg/mm}^2$ ,

betriebsfertig geschichtete Blattfedern, Blätter mit Walzhaut . . . . .  $\sigma_A = \pm 10 \text{ kg/mm}^2$ ,<sup>1)</sup> biegebeanspruchte Schraubenfedern, gehärtet, Oberfläche mit Oxydhaut . . . . .  $\sigma_A = \pm 12$  bis  $15 \text{ kg/mm}^2$ .

(Einspann-Enden verstärkt ausbilden, mit großer Hohlkehle anschließen.)

### Schraubenfedern.

- Ventilfedern Drahtdurchmesser, etwa 4 mm,
  - Klaviersaitendraht . . . . .  $\tau_A = \pm 15$  bis  $18 \text{ kg/mm}^2$ .
  - Cr-Si-Stahl aus geschliffenen Stangen, nach besonderem Verfahren gehärtet . . . . .  $\tau_A = \pm 25 \text{ kg/mm}^2$ .
  - Starkdrähtige Schraubenfedern  $d = 20$  bis  $35 \text{ mm}$  üblicher Herstellung . . . . .  $\tau_A = \pm 4 \text{ kg/mm}^2$ ,
  - aus geschliffenen Stangen, cyangehärtet . . .  $\tau_A = \pm 10$  bis  $12 \text{ kg/mm}^2$
- $\tau_A$  bleibt von der Mittelspannung praktisch unbeeinflusst.

### Drehstabfedern.

Widerstandsmoment des der Verzahnung der Köpfe einbeschriebenen Kreises mindestens 3 mal, besser 5 mal so groß wie das Widerstandsmoment des Schaftquerschnittes entsprechend  $d_{Ki} \approx 1,45$  bis  $1,70 d_{Sch}$ . Dreh-

<sup>1)</sup> Berechnung s. Dr.-Ing. E. Lehr VDI u. Dipl.-Ing. A. Weigand VDI: Spannungsverteilung in Federn. Forsch. Ing.-Wes. Bd. 8 (1937) Nr. 4, S. 161/169.

dauerfestigkeit bei  $\tau_m = 35 \text{ kg/mm}^2$ , bei ungünstiger Herstellung  $\tau_A = \pm 13$  bis  $15 \text{ kg/mm}^2$ . Bei sorgfältigster Härtung, Abschleifen der Oberfläche nach der Wärmebehandlung um etwa 1 mm, sorgfältigste Politur der Oberfläche  $\tau_A$  bis  $\pm 30 \text{ kg/mm}^2$ . Wird die Oberfläche nach dem Härten unter besonderen Bedingungen mit Stahlsand abgeblasen, so erreicht man  $\tau_A = 35$  bis  $40 \text{ kg/mm}^2$ . Die günstigsten Werte werden mit Si-Stahl erreicht, wobei der Si-Gehalt  $\approx 2\%$  oder  $3\%$ . Die Drehstreckgrenze der Stabfedern liegt bei  $\sigma_B = 150$  bis  $170 \text{ kg/mm}^2$  meist nicht höher als  $\tau_S = 70 \text{ kg/mm}^2$ . Unter diesem Wert muß die Spitze der gesamten Drehbeanspruchung bleiben.

### Stabköpfe.

Übliche Ausführung, Abb. Df 12 (Kreisringkopf), bei St 50.51

Bolzen mit üblichem Spiel . .  $\sigma_A = \pm 5,5 \text{ kg/mm}^2$ ,

Bolzen mit Gleitsitz . . . . .  $\sigma_A = \pm 6,5 \text{ kg/mm}^2$ ;

60 vH überhöhter Scheitel gemäß Abb. Df 13:

Bolzen mit Spiel . . . . .  $\sigma_A = \pm 9 \text{ kg/mm}^2$ .

### Kettenglieder.

Bei geschweißten Ketten ohne Steg in üblicher Ausführung

$\sigma_A = \pm 4 \text{ kg/mm}^2$ .

### Drahtseile,

z. B. Bergwerkseile.

Bei  $\sigma_m = 40$  bis  $50 \text{ kg/mm}^2$  und schwellerer Zugbeanspruchung  $\sigma_A = \pm 6$  bis  $7 \text{ kg/mm}^2$  (Achtung sehr niedrig!)  $\sigma_m$  und  $\sigma_A$  bezogen auf den als Summe der Einzeldraht-Querschnitte ermittelten Gesamt-Querschnitt.

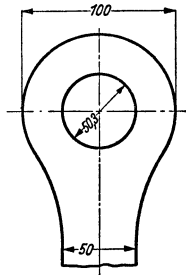


Abb. Df 12. Stabkopf alter Art (Kreisringform).

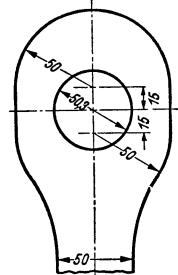


Abb. Df 13. Stabkopf verbesserter Form mit überhöhtem Scheitel.

### Wellen.

Abb. Df 14 zeigt schematisch die wichtigsten Form-Elemente der Wellen. Dies sind:

#### 1. Hohlkehlen:

Die Kerbwirkungszahlen  $\beta_k$  für biegebeanspruchte abgesetzte Wellen mit  $D/d=2$  sind aus Abb. Df 15 zu entnehmen. Die Kurven sind nach der Zugfestigkeit  $\sigma_B$  der Werkstoffe gestaffelt. Aus Abb. Df 16 sind die Umrechnungszahlen zu entnehmen für den Fall, daß  $D/d$  kleiner ist als 2.

Abb. Df 17 a zeigt die entsprechenden Kerbwirkungszahlen für drehbeanspruchte Wellen. Bei der Berechnung ist außerdem noch der Einfluß des Durchmessers auf die Dauerfestigkeit nach Abb. Df 6 zu berücksichtigen.

Hohlkehlen sind bei zugbeanspruchten Teilen, die einer Wechselbeanspruchung unterliegen, noch weit gefährlicher als bei Biegebeanspruchung. Bei Vergütungsstahl von z. B.  $\sigma_B = 100 \text{ kg/mm}^2$  ist bei ganz scharfem Einstich  $\beta_k \approx 8$ .

Abb. Df 17b zeigt den Übergang einer schwingend beanspruchten Zugstange mit Spannkopf, bei dem keinerlei Kerbwirkung auftritt ( $\beta_k = 1$ ).

**Zahlenbeispiel.** Biegebeanspruchte Welle  $D = 80$  mm,  $d = 50$  mm; (Hohlkehl-Halbmesser)  $\rho = 5$  mm; Werkstoff Cr-Mo-Vergütungsstahl mit  $\sigma_B = 100$  kg/mm<sup>2</sup>; aus Abb. Df 15 für  $D/d = 2$ ,  $\rho/d = 0,083$ ;  $\sigma_B = 100$  kg/mm<sup>2</sup> ist  $\beta_{k_0} = 2$ ; aus Abb. Df 16 für  $D/d = 80/60 = 1,33$  ist  $\beta_{k-1} = (\beta_{k_0-1}) \cdot 0,65$ . Somit  $\beta_k = 1,65$ .

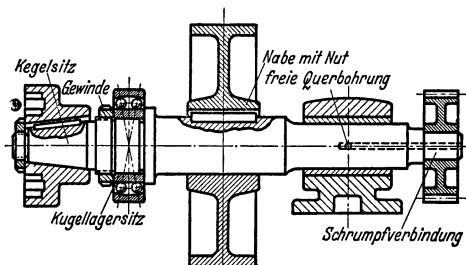


Abb. Df 14. Formelemente der Wellen.

Der Spannungsausgleich der Dauerbiegefestigkeit ist für den gewählten Stahl bei kleinen Proben und idealer Form  $\sigma_A = \pm 45$  kg/mm<sup>2</sup>; er sinkt gemäß Abb. Df 6 bei  $d = 60$  auf rd. 67 vH, also auf  $\sigma_A = \pm 30$  kg/mm<sup>2</sup>. Die Nennspannung der Welle kann also im Schaft von 60 Durchmesser ohne Sicherheit 18 kg/mm<sup>2</sup> betragen. Bei 1,3 facher Sicherheit ist eine Nennspannung von  $\sigma_n = 14$  kg/mm<sup>2</sup> zulässig.

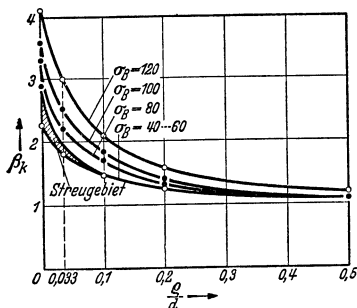


Abb. Df 15. Kerbwirkungszahl für biegebeanspruchte Wellen mit Hohlkehlen für  $D/d = 2$ , ermittelt an Wellen mit  $d = 30$  mm.

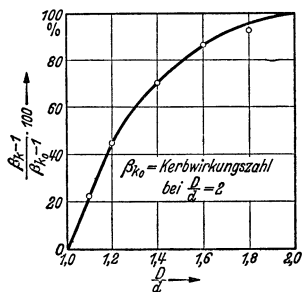


Abb. Df 16. Umrechnungszahl für den Einfluß des Durchmesserverhältnisses  $D/d$  kleiner als 2 auf die Kerbwirkungszahl von biegebeanspruchten Wellen mit Hohlkehlen.

## 2. Querbohrungen:

z. B. Schmierlöcher. Die Dauerfestigkeit von Wellen mit Querbohrung und 10 mm Durchmesser ist aus Abb. Df 18 zu entnehmen. Der Einfluß des Wellendurchmessers ist nach Abb. Df 6 gesondert zu berücksichtigen.

## 3. Rundkerben:

Für Rundkerben, wie sie an Eindrehungen von Wellenabsätzen vorkommen, ist im Mittel  $\beta_k = 2$  zu setzen; sie sind möglichst zu vermeiden.

#### 4. Spitzkerben

sind unbedingt zu vermeiden, da hier  $\beta_k$  bis zu 6 ansteigt.

#### 5. Nabensitze:

Die Dauerbiegefestigkeit von glatten Wellen mit aufgepreßten oder aufgeschumpften Naben mit abgerundeten Kanten liegt bei  $d = 40$  mm zwischen  $11 \text{ kg/mm}^2$  (St 50.11,  $\beta_k = 2,3$ ) und  $13 \text{ kg/mm}^2$  (legierter Stahl

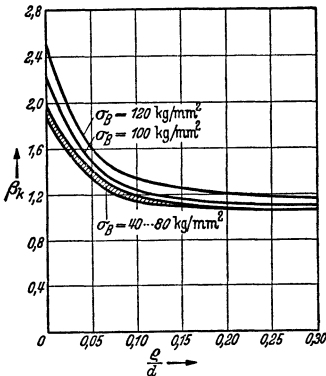


Abb. Df 17 a. Kerbwirkungszahlen für Wellen mit Hohlkehlen, die eine Drehwechselbeanspruchung erfahren; ermittelt bei  $D/d = 1,4$ .

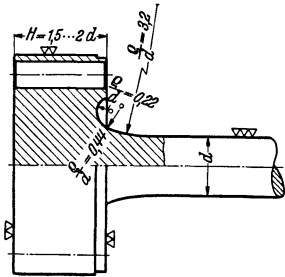


Abb. Df 17 b. Befestigung einer durch Wechselkräfte beanspruchten Zugstange mit kerbfreiem Übergang vom Schaft zum Kopf.

mit  $\sigma_B = 120 \text{ kg/mm}^2$ ,  $\beta_k = 4,5$ ). Bei Wellen mit Nabensitzen aus St 60.11 bei 300 mm Durchmesser Dauerbiege-Nennfestigkeit  $\pm 6,5$  bis  $7 \text{ kg/mm}^2$ , bei 160 mm Durchmesser  $\pm 8 \text{ kg/mm}^2$ . Das gleiche gilt für Kugellagersitze und Kupplungen. Um die volle Dauerfestigkeit zu erzielen, sind die Naben gemäß Abbild. Df 19 auf einen Bund zu setzen, der bei St 50.11 und voller Welle einen Durchmesser von  $d_B = 1,3d$ , bei dem legierten Stahl  $d_B = 1,65d$  hat und mit Hohlkehlen vom Halbmesser  $q = d$  in die Welle übergeht. Bei Nichtbeachtung dieser Maßnahme ist die Verwendung von Stahl hoher Festigkeit zwecklos. Eine kegelig ausgestaltete Nabe bringt nur eine Erhöhung der Dauerfestigkeit von rd. 10 vH.

Nitrierte Wellen ergeben mit Nabensitz bei  $d = 40$  mm eine Dauerbiegefestigkeit von  $\pm 40$  bis  $45 \text{ kg/mm}^2$ ; bei Wälzlageraufspannung mit Mutter im Gewindekern eine Dauerbiegefestigkeit von  $\pm 22$  bis  $25 \text{ kg/mm}^2$ .

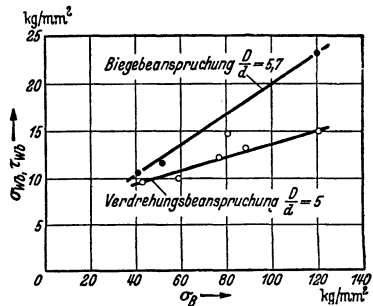


Abb. Df 18. Dauerfestigkeit von Wellen mit Querbohrung.  $D$  Durchmesser der Welle,  $d$  Durchmesser der Bohrung.

Wellen mit aufgekeilten Naben üblicher Ausführung haben bei St 50.11 und 40 mm Durchmesser eine Dauerbiegefestigkeit von  $\sigma_{Wb} = 9$  bis  $10 \text{ kg/mm}^2$ . Bei Verwendung von Scheibenfedern, die eine besonders starke Kerbwirkung darstellen, sinkt die Dauerbiegefestigkeit auf 6 bis  $7 \text{ kg/mm}^2$ . Diese Werte sind auf den vollen Wellenquerschnitt bezogen (d. h. bei der Berechnung braucht der Einfluß der Querschnittsschwächung durch die Keilnut nicht berücksichtigt zu werden). Die ent-

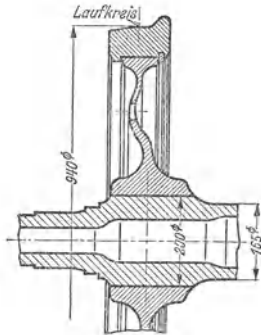


Abb. Df 19. Richtige Ausbildung von Wellen mit Naben-sitzen. Beispiel hohle Eisenbahnradachse.

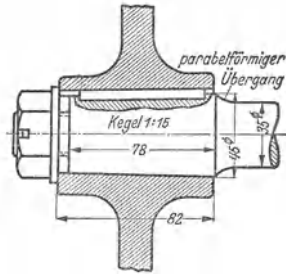


Abb. Df 20. Richtige Ausbildung von Wellen mit Kegelsitzen.

sprechenden Werte bei Drehschwindungsbeanspruchung sind noch nicht erforscht.

#### 6. Kegelsitze:

Bei Kegelsitzen gilt im wesentlichen das gleiche. Dauerbiegefestigkeit bei üblicher Ausführung und St 50.11 etwa 12, bei Vergütungsstahl bis zu  $17 \text{ kg/mm}^2$ . Richtige Ausbildung nach Abb. Df 20 mit verstärktem Ansatz.

Kurbelwellen üblicher Form aus St 50.11 sind so zu berechnen, daß die Biege-Nennspannung in Schenkeln und Zapfen  $6 \text{ kg/mm}^2$  nicht übersteigt. Bei Drehschwindungsbeanspruchung muß der Spannungsaus-schlag der Nennspannung  $\tau_A$  unter  $\pm 5 \text{ kg/mm}^2$  bleiben. Kurbelwellen großer Abmessungen, z. B.  $d = 250 \text{ mm}$ , haben bei Herstellung aus St 35.61 und üblicher Formgebung  $\tau_{An} = \pm 4,0$  bis 4,3. Schmierbohrung darf nicht in der Kröpfungsebene angeordnet werden, sondern seitlich, so daß ihre Achse senkrecht zur Kröpfungsebene steht. Für höhere Beanspruchungen besondere, schwierig herzustellende Formgebung nötig, tonnenförmige („ausgekesselte“) Bohrung, z. B. auf Vomag-Feinstbohrwerk herzustellen, besondere Verstärkung im Innern der Bohrung am Schmierloch. Dabei mit legiertem Stahl von  $\sigma_B \approx 120 \text{ kg/mm}^2$  bis  $\tau_A = \pm 16 \text{ kg/mm}^2$  erreichbar.

#### Schrifttum.

Herold, W.: Wechselfestigkeit metallischer Werkstoffe. Berlin: Springer 1934. — Lehr, E.: Spannungsverteilung in Konstruktionselementen. Berlin: VDI-Verlag 1934. Handbuch der Werkstoffprüfung, Band II. Berlin: Springer. Band I erschien Mitte 1940.

# Aus dem Gebiete der Elektrotechnik.

(Vgl. Seite 76—79.)

## A. Gesetzliche Einheiten.

Nach dem Reichsgesetz vom 1. Juni 1898 (R.-G.-Bl. S. 905):

Das (sog. internationale) **Ohm** ist die **Einheit des elektrischen Widerstandes**. Es wird dargestellt durch den Widerstand einer Quecksilbersäule von der Temperatur des schmelzenden Eises, deren Länge bei durchweg gleichem,  $1 \text{ mm}^2$  gleich zu achtendem Querschnitt  $106,3 \text{ cm}^1$  und deren Masse  $14,4521 \text{ g}$  beträgt.

Das **Ampere** ist die **Einheit der elektrischen Stromstärke**. Es wird dargestellt durch den unveränderlichen elektrischen Strom, welcher bei dem Durchgang durch eine wässrige Lösung von Silbernitrat in einer Sekunde  $0,001118^2$  g Silber niederschlägt.

Das **Volt** ist die **Einheit der elektromotorischen Kraft**. Es wird dargestellt durch die elektromotorische Kraft, welche in einem Leiter, dessen Widerstand  $1 \text{ Ohm}$  beträgt, einen elektrischen Strom von  $1 \text{ Ampere}$  erzeugt.

Diese Definitionen stimmen mit denjenigen überein, welche die internationale Elektriikerkonferenz zu London 1908 angenommen hat<sup>3)</sup>.

### Ohm'sches Gesetz:

$$\text{Stromstärke} = \frac{\text{Elektromotorische Kraft}}{\text{Widerstand}}, \quad I = \frac{U}{R} = \text{Ampere} = \frac{\text{Volt}}{\text{Ohm}}.$$

## B. Andere Einheiten.

### Elektrischer Widerstand:

- a) Sog. „**Legales Ohm**“ nach dem Vorschlag des Internationalen Elektriiker-Kongresses zu Paris 1884:

Der Widerstand einer Quecksilbersäule von  $1 \text{ mm}^2$  Querschnitt und  $106 \text{ cm}$  Länge bei  $0^\circ$ .

- b) **Siemens-Einheit** (S.-E.) ist der Widerstand einer Quecksilbersäule von  $1 \text{ mm}^2$  Querschnitt mit  $1 \text{ m}$  Länge bei  $0^\circ$ .

- c) **British-Association-Unit** (B.A.U.) ist der Widerstand einiger aus Draht verschiedenen Werkstoffs hergestellter Normale;  $1 \text{ B.A.U.}$  ist etwa gleich  $0,987$  Legales Ohm.

Das **Weston-Normalelement**, hergestellt nach den Vorschriften der Phys.-Techn. Reichsanstalt, mit gesättigter Kadmiumsulfatlösung, hat eine elektromotorische Kraft (international angenommen) von  $1,0183 - 0,00004075 (t - 20) - 0,00000094 (t - 20)^2 + 0,00000001 (t - 20)^3$  Volt, also bei

$10^\circ$ . . . . .	$1,01860$ Volt	$18^\circ$ . . . . .	$1,01838$ Volt
$15^\circ$ . . . . .	$1,01848$ „	$19^\circ$ . . . . .	$1,01834$ „
$16^\circ$ . . . . .	$1,01845$ „	$20^\circ$ . . . . .	$1,01830$ „
$17^\circ$ . . . . .	$1,01841$ „	$25^\circ$ . . . . .	$1,01807$ „

Das **Watt** (*Volt-Ampere*) ist die Leistung eines Stromes von  $1 \text{ Ampere}$  Stärke in einem Leiter, an dessen Enden eine Spannungsdifferenz von  $1 \text{ Volt}$  besteht.

$1000 \text{ Watt}$  sind  $1 \text{ Kilowatt}$ . **Wattsekunde** = **Joule** = Arbeit von  $1 \text{ Watt}$  während  $1 \text{ Sekunde}$ . **Wattstunde** ist die Arbeit von  $1 \text{ Watt}$  während  $1 \text{ Stunde}$ . **Kilowattstunde** ist die Arbeit von  $1000 \text{ Watt}$  während  $1 \text{ Stunde}$ .  $1 \text{ Pferdekraft} = 736 \text{ Watt}$  (genau  $735,5$ ) =  $75 \text{ kgm}$  in  $1 \text{ Sekunde}$ .  $1 \text{ HP}$  (horse-power) =  $746 \text{ Watt}$  (vgl. S. 79).

<sup>1)</sup> Der wahrscheinliche Wert ist  $106,25 \text{ cm}$  (Henning u. Jaeger, Handbuch der Physik, Bd. II, S. 499). Im Beschluß der Londoner Konferenz heißt es:  $106,300$ .

<sup>2)</sup> Im Beschluß der Londoner Konferenz heißt es:  $0,00111800$ .

<sup>3)</sup> E. T. Z. Bd. 30 (1909) S. 344.

Das **Coulomb** ist diejenige *Elektrizitätsmenge*, die in 1 Sekunde bei einer Stromstärke von 1 Ampere durch den Querschnitt eines Leiters fließt.

Das **Farad** ist die Kapazität eines Kondensators, der durch die Elektrizitätsmenge von 1 Coulomb auf die Spannung von 1 Volt geladen wird.

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F} = 9 \cdot 10^5 \text{ cm.}$$

Das **Henry** ist die Induktivität einer Strombahn, bei der eine Änderung der Stromstärke in 1 Sekunde um 1 Ampere eine induzierte Spannung von 1 Volt erzeugt.

### C. Wechselstromgrößen.

Ein elektrischer Leiter vom Widerstand  $R$  und einer Induktivität  $L$  sowie einer Kapazität  $C$  hat bei einer Frequenz  $f$  einen Scheinwiderstand (Impedanz)

$$R_s = \sqrt{R^2 + \left(2\pi f \cdot L - \frac{1}{2\pi f \cdot C}\right)^2}.$$

Die Phasenverschiebung  $\varphi$  zwischen Strom und Spannung errechnet sich dann nach der Gleichung:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{R} \left(2\pi f \cdot L - \frac{1}{2\pi f \cdot C}\right).$$

Das Ohmsche Gesetz für einen Wechselstromkreis erhält die Form  $I = \frac{U}{R_s}$ .  
Wirkleistung in einem Wechselstromkreis:  $N = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ .

$\cos \varphi$  bezeichnet man als Leistungsfaktor.

Reiner Lichtbetrieb  $\cos \varphi = 1$   
Motorenbetrieb  $\cos \varphi = 0,85$  } für Überschlagsrechnungen.

### D. Leitungswiderstand.

$$R = \rho \cdot l / F \text{ Ohm}$$

d. h., ein Leiter von der Länge  $l$  m und dem Querschnitt  $F$  mm<sup>2</sup> leistet einen Widerstand von  $\rho \cdot l / F$  Ohm. Hierbei ist  $\rho$  eine vom Stoffe und der Temperatur des Leiters abhängige **Werkstoffkonstante**, der **spezifische Leitwert**;  $1/\rho$  wird als spezifischer Leitwert, als **Leitfähigkeit** bezeichnet.

In nachfolgenden Tafeln finden sich Angaben über den Leitungswiderstand verschiedener Stoffe, von dessen Größe die Eignung für Leitungs- bzw. Isolierzwecke abhängt.

#### 1. Widerstand in Ohm bei 1 m Länge und 1 mm<sup>2</sup> Querschnitt bei 20 ° C.

a) Metalle für Leitungen.			
Aluminium .....	0,029	Nickel { weich gegl. ....	0,087
Aluminiumbronze .....	0,13	{ hart gew. ....	0,0855
Antimon .....	0,423	Platin .....	0,107
Blei .....	0,21	Quecksilber .....	0,958
Bronze .....	0,17	Silber .....	0,016
Chrom .....	0,026	Stahl { weich .....	0,1—0,2
Eisen .....	0,086	{ gehärtet .....	0,4—0,5
Kupfer { rein .....	0,017	Tantal .....	0,12
{ gewöhnlich .....	0,018	Zink .....	0,06
Mangan .....	0,044	Zinn .....	0,12
Messing .....	0,07		
b) Werkstoffe für Widerstände.			
Bogenlichtkohle .....	etwa 60	Manganin .....	0,43
Gaskohle .....	50	Neusilber .....	0,36—0,4
Graphit aus Grönland ...	4,0	Nickelin .....	0,40
„ aus Sibirien .....	12,0	Patentnickel .....	0,34
Kruppin .....	0,85	Rheotan .....	0,45



## 2. Zulässige Strombelastung frei ausgespannter Drähte bei einer Drahttemperatur von 100° C.

Konstantan			Eisenhaltiger Chromnickel		
Nenn-durchm. in mm	Widerstand bei 20° C in Ω/m	Ampere	Nenn-durchm. in mm	Widerstand bei 20° C in Ω/m	Ampere
0,03	707	0,06	0,02	3500	0,03
0,06	177	0,13	0,025	2240	0,04
0,1	63,7	0,23	0,03	1560	0,05
0,16	24,9	0,39	0,04	875	0,07
0,2	15,9	0,50	0,05	560	0,09
0,3	7,07	0,83	0,06	389	0,10
0,4	3,98	1,20	0,07	286	0,11
0,5	2,55	1,60	0,08	219	0,12
0,7	1,30	2,50	0,09	173	0,13
1,0	0,637	4,00	0,1	140	0,15
1,2	0,442	5,10	0,11	116	0,17
1,4	0,325	6,35	0,12	97,3	0,19
1,6	0,249	7,65	0,14	71,5	0,23
1,8	0,196	9,00	0,16	54,7	0,26
2,0	0,159	10,50	0,18	43,2	0,30
2,5	0,102	14,50	0,2	35,0	0,33
3,0	0,0707	19,00	0,22	28,9	0,36
3,5	0,0520	24,00	0,25	22,4	0,41
4,0	0,0398	29,50	0,28	17,9	0,48
5,0	0,0255	41,00	0,3	15,6	0,58

### 3. Isolierstoffe.

Widerstand in Megohm eines Kubikzentimeter-Würfels (1 Megohm = 10<sup>6</sup> Ohm).

a) Feste Isolierstoffe.			
Ceresin .....	> 5 · 10 <sup>12</sup>	Siegellack .....	8 · 10 <sup>9</sup>
Quarz, geschmolzen .....	> 5 · 10 <sup>12</sup>	Bienenwachs, gelb .....	2 · 10 <sup>9</sup>
Paraffin .....	3 · 10 <sup>12</sup>	Porzellan, unglasiert .....	3 · 10 <sup>9</sup>
Kautschuk .....	1 · 10 <sup>8</sup>	Gewöhnliches Glas .....	5 · 10 <sup>7</sup>
Hartgummi .....	1 · 10 <sup>12</sup>	Linoleum .....	1 · 10 <sup>9</sup>
Glimmer, klar .....	3 · 10 <sup>10</sup>	Mahagoni, paraffin .....	4 · 10 <sup>7</sup>
Schwefel .....	1 · 10 <sup>11</sup>	Pappelholz, paraffin .....	5 · 10 <sup>6</sup>
Bernstein .....	5 · 10 <sup>10</sup>	Ton, gebrannt, ohne Glasur	1 · 10 <sup>6</sup>
Quarz, senkrecht zur optischen Achse .....	3 · 10 <sup>10</sup>	Ahornholz, paraffin .....	3 · 10 <sup>4</sup>
Quarz, parallel zur optischen Achse .....	1 · 10 <sup>8</sup>	Zelluloid, weiß .....	2 · 10 <sup>4</sup>
Schellack .....	1 · 10 <sup>10</sup>	Schiefer .....	1 · 10 <sup>3</sup>
		Roter Fiber .....	5 · 10 <sup>3</sup>
b) Flüssige Isolierstoffe			
wechsellern stark mit der chemischen Zusammensetzung und etwaigen Verunreinigungen.			
Holzteer .....	1700 · 10 <sup>6</sup>	Benzin .....	14 · 10 <sup>6</sup>
Robes Ozokerit .....	450 · 10 <sup>6</sup>	Schweres Paraffinöl .....	8 · 10 <sup>6</sup>
Stearinsäure .....	350 · 10 <sup>6</sup>	Olivenöl .....	1 · 10 <sup>6</sup>
Paraffinwachs .....	110 · 10 <sup>6</sup>	Benzol .....	1300

### 4. Flüssigkeitswiderstände.

Widerstand in Ohm eines Kubikzentimeter-Würfels bei +18° C.

Schwefelsäure .....	}	5% 4,80	Zinksulfatlösung .....	}	5% 52,4
		10% 2,55			10% 31,2
		20% 1,53			15% 24,1
		30% 1,35			20% 21,3
Kochsalzlösung .....	}	5% 14,92	Kupfersulfatlösung.....	}	5% 52,9
		10% 8,27			10% 31,3
		15% 6,10			15% 23,8
		20% 5,11			5% 83,0
Ammoniak .....	}	1,6% 15,22	Magnesiumsulfatlösung .	}	10% 24,2
		8,0% 9,63			15% 20,8
		16,2% 15,82			20% 21,0

## 5. Elektrische Werte von Kunststoffen.

	Widerstand im Innern $M\Omega$		Oberflächenwiderstand $M\Omega$		Dielektrizitätskonstante	Durchschlagfestigkeit $kV/mm$	Verlustwinkel $\operatorname{tg} \delta$ (800Hz)
	direkt	n. 4 Tagen in 80% rel. Feuchtigkeit	direkt	n. 24 St. in Wasser			
<b>Hartpapiere</b>							
Klasse Stanqualität .....	$50 \dots 100 \cdot 10^8$	$2 \dots 5 \cdot 10^8$	$50 \dots 100 \cdot 10^8$	$2 \dots 5 \cdot 10^8$			
" Konstruktionsqualität ..	$150 \dots 300 \cdot 10^8$	$15 \dots 25 \cdot 10^8$	$150 \dots 300 \cdot 10^8$	$15 \dots 25 \cdot 10^8$	5,5	} unter Öl 20 ... 35	0,006
" Telephonbauqualität ...	$10^8$	$35 \cdot 10^8$	$10^8$	$35 \cdot 10^8$	5,4		0,006
" Tropenqualität .....	$10^8$	$30 \dots 50 \cdot 10^8$	$10^8$	$50 \cdot 10^8$	5,6		0,2
Hartgewebe (trocken) .....	$10^8$		bis $10^8$	1000	5 ... 6	20	0,05
Aminoplaste .....	$200 \cdot 10^8$	$100 \cdot 10^8$	$10^8$	$250 \cdot 10^8$	5	17	
<b>Phenoplaste</b>							
Type S .....	$1 \dots 5 \cdot 10^8$	$300 \dots 1500$	$1 \dots 10 \cdot 10^8$	$500 \dots 1000$	5 ... 7	15 ... 20	0,05 ... 0,15
" 0 .....	bis $10^8$	bis $100 \cdot 10^8$	bis $10^8$	bis $100 \cdot 10^8$	4,5 ... 7	15 ... 20	0,05 ... 0,15
" 1 .....	600	400	1000	400	$> 10$	5 ... 10	0,5
" M .....	600	400	1000	400	$> 10$	5 ... 10	0,5
" T .....	1000	400	$10 \cdot 10^8$	500	5 ... 6	10 ... 15	0,1
" 2 .....			5000	500			
" 3 .....			5000	500			
Polystyrol (Trolitul) .....	$> 3 \cdot 10^8$	$> 3 \cdot 10^8$	$> 3 \cdot 10^8$	$> 3 \cdot 10^8$	2,3	50	0,0002
Azetylzellulose, Preß- und Spritzgubmassen .....	$500 \cdot 10^8$	$50 \cdot 10^8$	$300 \cdot 10^8$	$20 \cdot 10^8$	6	45	0,028
Polyvinyl-Akrylsäureester .....	$> 10^8$	$> 10^8$	$> 1000$			3	
Vulkanfäber .....	$> 1000$	2000	$175 \cdot 10^8$	$17 \cdot 10^8$	5,9	30	0,025
Zelluloid .....	25000						

## E. Durchschlagswiderstand.

Ein Wechselstrom von 20000 Volt Spannung durchschlägt eine Isolierschicht von folgender Stärke:

Luft .....	34 mm	Isolieröl für Transformatoren	2,0 mm
Dicköl .....	9,64 „	Steinkohlenparaffin .....	2,2 „
Kabel Imprägniermasse ..	0,2 „	Muffenausgußmasse .....	0,45 „
Zeresin .....	0,65 „	Leinöl .....	7,5 „
Ozokerit .....	0,65 „	Stearinpech .....	8,0 „
Bienenwachs .....	0,25 „	Guttapercha .....	0,34 „
Paraffin .....	0,5 „	Nichtvulkanisierter Gummi .	0,85 „
Venez. Terpentin .....	0,5 „	Vulkanisierter Gummi .....	1,2 „

Die Durchschlagswerten wechseln stark, je nach der Reinheit der Stoffe und sind durchaus nicht verhältnismäßig der Spannung und Periodenzahl.

Überschlagfestigkeit von glasiertem Porzellan (Isolatoren) hängt von der Form des Isolators und von der Beschaffenheit der Luft (Feuchtigkeit) ab. Es läßt sich also keine allgemeingültige Angabe machen. (Erfahrungswerte beim Hersteller.)

## F. Pferdestärke — Kilowatt.

(Vgl. S. 78.)

Eine Reihe der maßgebendsten wissenschaftlichen und technischen Gesellschaften und Vereinigungen sowie führende Großfirmen haben beschlossen, die Bezeichnung „Pferdestärke“ in Zukunft, wenn möglich, nicht mehr anzuwenden. An Stelle der Leistungseinheit PS, die 75 Kilogramm-meter, oder HP (horse-power), die 76 Kilogramm-meter in der Sekunde beträgt, ist die absolute Leistungseinheit  $10^{10}$  Erg/s zu setzen, die mit Kilowatt, Großpferd oder Neupferd (NP) bezeichnet wird und praktisch 102 Kilogramm-meter in der Sekunde entspricht.

1 PS = 0,9863 HP = 0,7350 kW = 75 kgm/s  
 1 HP = 1,0139 PS = 0,7447 kW = 76,05 kgm/s  
 1 kW = 1,360 PS = 1,341 HP = 101,98 kgm/s  
 1 Pferdestärkestunde PSh = 270 000 kgm  
 1 Kilowattstunde kWh = 367 000 kgm

1 kgm = 7,2331 Fußpfund engl.  
 1 Fußpfund engl. = 0,43825 kgm  
 1 HP = 550 Fußpfund engl.  
 1 PS = 542,48 „ „  
 $M_d$  (mkg) =  $975 \cdot \frac{N \text{ (kW)}}{n \text{ (U/min)}}$

## G. Elektrische Antriebe für Werkzeugmaschinen.

### I. Regelmöglichkeiten der Elektromotoren.

Vom Antrieb der Werkzeugmaschine verlangt man im allgemeinen einen möglichst großen Drehzahlregelbereich, um mit einer Mindestzahl von Ge- triebestufen auszukommen. Innerhalb des Regel- bereiches wird eine gleichbleibende Leistung gefor- dert. Je nach der zur Verfügung stehenden Strom- art ergeben sich verschiedene Regelmöglichkeiten.

#### a) Gleichstrom.

Zum Antrieb der Werkzeugmaschinen verwendet man Nebenschlußmotoren oder fremd erregte Mo- toren. Beim Nebenschlußmotor ist eine Drehzahl- regelung durch Feldänderung in normaler Ausführung bis höchstens 1:3 möglich (Sonderausführungen 1:5 und darüber). Die Grenzen der Regelung sind durch die elektrischen Verhältnisse der Maschine


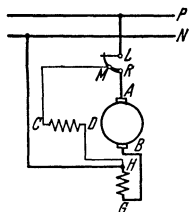


Abb. E 1. Schaltung eines Nebenschlußmotors mit Wendepolen für Rechts- lauf.

gegeben. Innerhalb des Regelbereiches bleibt die Leistung gleich. Aus elektrischen Gründen sind die größeren Nebenschlußmotoren oft mit einer zusätzlichen Reihenschlußwicklung versehen.

 Genormte Klemmenbezeichnungen bei Gleichstrommaschinen:



Anker .....	A-B
Nebenschlußwicklung .....	C-D
Reihenschlußwicklung .....	E-F
Wendepolwicklung bzw. Kompensationswicklung ..	G-H
Fremderregte Magnetwicklung .....	I-K
Leitung, unabhängig von Polarität .....	L
Netz, Zweileiter (Negativ-Positiv) .....	N-P
„ Dreileiter .....	N-O-P
„ Nulleiter .....	O
Anlasser .....	L, M, R
Magnetregler (s mit Schleifkontakt verbunden) ..	s-t

Dieselben Bezeichnungen tragen die Klemmen der zugehörigen Anlasser.

Abb. E2. Klemmenbrett. — Die Enden der Hilfspolwicklungen (Wendepol- bzw. Kompensationswicklungen) führen die Hersteller meistens nicht zum Klemmenbrett, sondern verbinden im Innern der Maschine bei Rechtslauf H mit B, bei Linkslauf G mit A.

Benutzt man zum Antrieb einen fremderregten Motor, so kann man die Drehzahl durch Änderung der angelegten Spannung regeln. Dies ist wirtschaftlich nur dadurch möglich, daß man sich die veränderliche Spannung durch einen besonderen Generator erzeugt. Diese Art der Regelung führt zum Leonard-Antrieb. Für den Fall, daß kein Gleichstrom für die Erregungen zur Verfügung steht, erzeugt man sich die Gleichspannung durch einen selbsterregten Generator, der auf der Welle der Antriebsmaschine des Generators sitzt. Der Leonard-Antrieb überstreicht einen Regelbereich von 1 : 10. Er hat aber innerhalb dieses Bereiches keine Leistungsgleichheit.

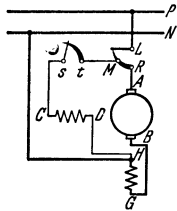


Abb. E3. Schaltung eines Nebenschlußmotors mit Wendepolen und Feldregler für Rechtslauf.

Reihenschlußmotoren werden wegen der Gefahr des Durchgehens im Leerlauf nicht zum Antrieb von Werkzeugmaschinen verwendet. Man benutzt sie in kleinen Einheiten für Hilfsantriebe und Schnellverstellungen.

## b) Drehstrom.

Genormte Klemmenbezeichnungen bei Drehstrommaschinen:

Netz, Drehstrom mit drei Leitungen .....	R, S, T
„ „ „ vier „ .....	R, S, T, O
„ Ständer bei „ verketteter Schaltung .....	U, V, W
„ „ „ offener „ .....	U, V, W, X, Y, Z
„ Läufer (dreiphasig) .....	u, v, w

Der verbreitetste Antriebsmotor dieser Stromart ist der Drehstrom-Kurzschlußläufer. Er ist sehr einfach aufgebaut. Nur der Ständer ist mit einer isolierten Wicklung ausgerüstet. Die drei Anfänge und die drei Enden der Wicklung sind herausgeführt und tragen die Bezeichnung U, V, W und X, Y, Z. Steht eine Spannung von 380 Volt zur Verfügung, so muß man den Ständer in Stern schalten, d. h. X, Y und Z miteinander verbinden. Bei einer Spannung von 220 Volt muß er in Dreieck geschaltet werden, wobei die Klemmen wie folgt verbunden werden: X mit V, Y mit W und Z mit U. Durch Vertauschen zweier Phasen der Netzzuführungsleitung kann die Drehrichtung umgekehrt werden. Der Läufer mit seiner Kurz-

schlußwicklung hat die Eigenschaft, sich jeder Polpaar-Zahl anzupassen. Man hat daher die Möglichkeit, durch Polumschaltung des Ständers die Drehzahl in ganzzahligen Sprüngen zu regeln. Da ja aus dem Kurzschlußzustand angefahren wird, treten sehr hohe Ströme auf. Um die hohe Stromaufnahme herabzusetzen, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Man setzt beim Anfahren die Spannung mittels eines Stern-Dreieckschalters herunter. Der Ständer wird zuerst in Stern-, dann in Dreieck geschaltet.

2. Man vergrößert beim Anfahren den Widerstand im Läufer auf elektrischem Wege (Doppelläufer).

Da der Kurzschlußläufer beim Anfahren nur ein kleines Drehmoment entwickelt, ist ein Anlaufen unter Last nicht möglich. Ist man gezwungen, unter Last anzufahren, so muß man in den Stromkreis der Läuferwicklung regelbare Widerstände einschalten. Durch diese Maßnahme verkleinert man den Anfahrstrom erheblich bei gleichzeitiger Erhöhung des Anfahrrehmomentes. Die in Stern geschaltete Läuferwicklung muß dann isoliert ausgeführt sein. Die Enden der Wicklung sind zu Schleifringen geführt, über die man dann die Widerstände einschaltet. Um die Bürsten nicht dauernd auf den Schleifringen laufen zu lassen, schließt man die Wicklung nach dem Anfahren in sich selbst kurz und hebt gleichzeitig die Bürsten ab.

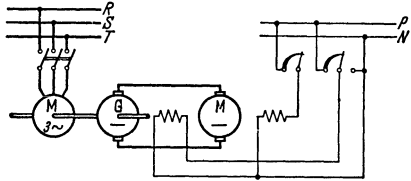


Abb. E 4. Leonard-Schaltung.

Bei Werkzeugmaschinen verzichtet man wegen des aussetzenden Betriebes im allgemeinen auf diese Maßnahme. Die Umkehr der Drehrichtung erfolgt auch hier wieder durch Vertauschen zweier Phasen der Netzzuleitung. Schleifringläufer lassen sich auch polumschaltbar ausführen, wobei jetzt natürlich auch die Läuferwicklung polumschaltbar sein muß.

Eine wirtschaftliche Drehzahlregelung ist nur durch Verwendung besonderer Regelsätze möglich.

Drehstrom-Kollektormotoren finden wegen des hohen Preises nur wenig Verwendung für den Antrieb von Werkzeugmaschinen.

Die höchste erreichbare Drehzahl bei normalen Drehstrommotoren beträgt:

$$n = \frac{f \cdot 60}{p}$$

Für eine Frequenz  $f = 50$  und eine Polpaarzahl  $p = 1$  wird  $n = 3000$  U/min, abzüglich Schlupf. Höhere Drehzahlen als 3000 U/min, wie sie z. B. die Holzbearbeitungsindustrie braucht, lassen sich nur durch Erhöhung der Frequenz erreichen. Dies bedingt bei Anschluß an Anlagen mit  $f = 50$  besondere Frequenzwandler.

Eine andere Lösung stellt der Doppelläufermotor dar, bei dem zwei Kurzschlußläufermotoren ineinandergeschachtelt sind. Zwischen dem Ständer und dem Läufer befindet sich noch ein ringförmiger umlaufender Körper, der innen die Ständerwicklung für den auf der Welle sitzenden Läufer und

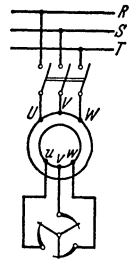


Abb. E 5. Schaltbild eines Drehstrommotors mit Schleifringläufer.

außen die Läuferwicklung für den äußeren Motor trägt. Der Ständerwicklung des inneren Motors wird der Strom über Schleifringe zugeführt. Die Drehzahl der Welle ergibt sich aus der Summe der Drehzahlen beider Motoren abzüglich zweimal Schlupf. (Bei Vollast  $\approx$  je 6%.)

## II. Voll-Laststromverbrauch der Motoren, Mindest-Kupferquerschnitt der Leitungen und Stärke der Sicherungen.

### 220 Volt Gleichstrom.

Nennleistung in kW	0,125	0,25	0,5	0,7	1,1	2,2	3,0	5,5	7,5	11,0	15,0	22,0	30,0	40,0	50,0
Wirkungsgrad in %	64	68	70	72	75	78	80	82	83	83	84	85	86	87	88
Strom in der Zuleitg. in Amp. ....	0,9	1,7	3,3	4,5	6,7	13	17	31	41	60	81	118	160	210	258
Querschnitt der Zuleitung in mm <sup>2</sup> ..	1	1	1	1	1,5	2,5	4,0	10	16	25	35	50	70	95	120
Sicherung .....	4	6	6	6	10	15	20	35	60	80	100	125	160	225	350

Für die Zuleitung der Magnetwicklung ist bis zur Leistung von 50 kW ein Kupferquerschnitt von 1 mm<sup>2</sup> ausreichend.

### 220 Volt Drehstrom.

Nennleistung in kW	0,125	0,25	0,5	0,75	1,1	2,2	3,0	5,5	7,5	11,0	15,0	22,0	30,0	40,0	50,0
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0,66	0,69	0,73	0,75	0,77	0,80	0,81	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88
Wirkungsgrad in %	67	70	75	77	80	83	84	85	86	87	87	88	89	89	90
Strom in der Zuleitg. in Amp. ....	0,7	1,4	2,4	3,4	4,7	8,7	11,5	20	27	39	53	77	102	134	165
Querschnitt der Zuleitung in mm <sup>2</sup> ..	1	1	1	1	1	1,5	2,5	4	10	10	16	25	50	70	95
Sicherung .....	2	2	6	6	6	10	15	25	35	50	60	80	125	160	200

### 380 Volt Drehstrom.

Strom in der Zuleitg. in Amp. ....	0,4	0,8	1,4	2,0	2,7	5,0	6,7	10,2	16,0	23,0	31,0	44,0	59,0	78,0	96,0
Querschnitt der Zuleitung in mm <sup>2</sup> ..	1	1	1	1	1	1	1,5	2,5	4	10	10	16	25	35	50
Sicherung .....	2	2	4	4	6	6	10	15	20	35	35	50	80	100	125

$\cos \varphi$  und Wirkungsgrad wie bei 220 Volt Drehstrom.

Die Zahlentafeln stellen nur Richtwerte dar, da der Wirkungsgrad und bei Drehstrommotoren auch der Leistungsfaktor von der Drehzahl abhängen.

 


Abb. E 6. Leistungsmessung bei Wechselstrom.

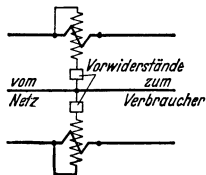


Abb. E 7. Leistungsmessung bei Drehstrom.

## III. Leistungsmessung.

Leistung des Gleichstroms:

$$N = U \cdot I = \text{Spannung} \times \text{Strom.}$$

Leistung des Wechselstromes:

$$N = U \cdot I \cdot \cos \varphi = \text{Spannung} \times \text{Strom} \times \text{Leistungsfaktor (Phasenverschiebung).}$$

Mißt man gleichzeitig Strom und Spannung (Produkt = Scheinleistung), so ergibt sich der Leistungsfaktor aus folgender Beziehung:

$$\cos \varphi = \frac{U \cdot I \cdot \cos \varphi \text{ (Wattmeterangabe)}}{U \cdot I}$$

Messung der Drehstromleistung bei ungleichmäßiger und gleichmäßiger Belastung.

$N_1 + N_2 = N$  Gesamtleistung. Es ist auf das Vorzeichen zu achten.

#### IV. Sicherungen und Schalter.

Alle Elektromotoren sowie die Zuleitungen zu diesen vertragen nur eine gewisse Höchststromstärke. Um die Maschinen vor unzulässig hoher Erwärmung oder gar Beschädigung zu schützen, muß dafür gesorgt werden, daß der Strom selbsttätig unterbrochen wird, wenn die höchstzulässige Stromstärke überschritten wird. Die einfachsten Sicherungen sind die Schmelzpatronen, die für folgende Stromstärken hergestellt werden: 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 60, 80, 100, 125, 160 und 200 Ampere.

Als Mindestausrüstung für jeden Motor kommen Sicherungen und Aus-schalter in Frage, mit deren Hilfe eine allpolige Abschaltung vom Netz möglich ist. Für kleinere Leistungen verwendet man Drehschalter, für größere Hebelschalter. Sind keine besonderen Anlasser erforderlich, wie z. B. bei Kurzschlußläufermotoren, so können die Schalter auch gleichzeitig für die betriebsmäßige Bedienung der Motoren verwendet werden. Auch die Umschaltung von Motoren kleinerer Leistung geschieht mit Drehschaltern. Für größere Leistungen benutzt man Hebelschalter und dort, wo mehrere Kontakte in Frage kommen, Walzenschalter, die auch als Umschalter und Polumschalter ausgeführt werden. Walzenschalter eignen sich besonders für häufiges Schalten. Eine Vereinigung von Schalter und Sicherung stellen die selbsttätigen Überstromausschalter dar. Diese haben einen Elektromagneten, der bei unzulässig hohen Strömen ein Abschalten bewirkt, der aber außerdem von Hand betätigt werden kann. Um ein Ausschalten bei vorübergehender Überschreitung der Stromstärke zu vermeiden, sind diese Schalter auch oft mit Zeitrelais versehen, das bewirkt, daß nur dann abgeschaltet wird, wenn der Strom eine gewisse Zeit wirkt, nicht aber bei vorübergehenden Stromspitzen.

Weitere Arten von Selbstschaltern stellen die Rückstrom-, Unterstrom- und Unterspannungs-Selbstschalter dar. Oft sind auch mehrere dieser Arten in einem Schalter vereinigt. Überstrom-Selbstschalter kleinster Ausführung sind die Einschraubautomaten, die in jedem Sicherungselement verwandt werden können. Diese Automaten sind auch zum Schutz von Motoren geeignet, da sie mit thermischer Verzögerungseinrichtung versehen sind. Der zweckmäßigste Schutz für Motoren kleiner und mittlerer Leistung sind die Motorschutzschalter; sie unterbrechen allpolig und sind mit folgenden Schutzeinrichtungen ausgerüstet:

1. Einstellbare Bimetall-Wärmeauslöser zum Schutze gegen Überlastung bei jedem, auch aussetzendem Betrieb und bei Ausbleiben einer Phase.
2. Magnetische Schnellauslöser zum Schutze gegen Kurzschlüsse, Erdschlüsse und Bedienungsfehler.
3. Unterspannungsauslöser, der verhindert, daß der Motor bei Wiederkehr der ausgebliebenen Netzspannung unbeabsichtigt wieder anläuft.
4. Sondereinrichtungen zum Schutze gegen zu hohe Berührungsspannungen.

Durch die Einstellbarkeit des verzögert wirkenden Wärmeauslösers als auch des unmittelbar wirkenden Schnellauslösers kann man Motorschutzschalter allen vorkommenden Betriebsverhältnissen anpassen.

Man kann die elektromagnetisch betätigten Hebelschalter auch so einrichten, daß nicht nur die Ausschaltung, sondern auch die Einschaltung magnetisch erfolgt. Es ist dann möglich, durch Druckknöpfe, die den Magneten Strom in dem einen oder anderen Sinne zuführen, Ein- und Ausschaltungen dieses Schalters von beliebigen Stellen vorzunehmen. Ist er

nur noch mittels Druckknöpfen, also überhaupt nicht mehr von Hand bedienbar, so spricht man vom Schütz. Große Schütze brauchen für die Betätigung ihrer Magnetwicklung höhere Stromstärken, die mit Druckknöpfen nicht mehr bewältigt werden können. Man benutzt dann Relais als Zwischenschalter, die durch Druckknöpfe oder Abhängigkeitsschalter gesteuert werden.

## H. Motorstörungen, die im Betrieb auftreten können.

Die aufgeführten Betriebsstörungen stellen nur eine Auswahl dar. **Die Beseitigung der Mängel nehme man unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften nur in den dringendsten Fällen selbst vor. Ratsamer ist es aber, auf jeden Fall einen Fachmann zu befragen**, der den Fehler meistens sofort erkennt und somit auch schneller beseitigen kann.

### I. Gleichstrom.

Der Motor läuft **nicht** an: Es kann die Zuleitung unterbrochen sein oder aber der Anlasser ist durchgebrannt. Ferner besteht die Möglichkeit, daß die Bürsten den Kollektor nicht berühren. — Im ersteren Falle ist die Zuleitung zu prüfen; im zweiten Falle ist der Anlasser instand zu setzen oder zu erneuern; im letzten Falle reinige man den Bürstenhalter.

Der Motor läuft **schwer** an, der Anlasser wird mehr als handwarm, die Sicherungen brennen durch: Der Magnetstromkreis ist unterbrochen oder aber der Motor hat Körperschluß; die Bürstenbrücke steht nicht in der richtigen Stellung. — Man schiebt zwischen Kollektor und Bürsten Papier, schaltet den Anlasser ein und prüft, ob die Pole magnetisch sind. Bei Körperschluß muß ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Die Bürstenbrücke auf die (meistens rote) Marke stellen.

Die **Lager** werden zu warm: Der Riemen ist zu straff gespannt oder Motor ist schlecht ausgerichtet.

Der Motor „**funkt**“ bei Belastung, der Kollektor wird an der Oberfläche schwarz. Ungeeignete Bürsten; der Kollektor ist unrund oder die Lamellenisolation steht vor. Die Lager sind ausgelaufen. — Man befrage den Hersteller wegen der zu verwendenden Bürstensorte. Der Kollektor muß abgedreht und, wenn nötig, die Lamellenisolation ausgekratzt werden. Die Lager sind zu ersetzen.

Das „**Funken**“ des Motors kann auch eine Folge von Überlastung oder falscher Bürstenstellung sein. Fernerhin können die Wendepole falsch geschaltet sein. Man prüft mit einem Strommesser die Stromaufnahme zwischen Netz und Motor; sie darf bei Vollast nicht höher sein, als auf dem Leistungsschild angegeben ist. Die Bürstenbrücke muß, wie bereits erwähnt, auf der Marke stehen. Man prüfe das Schaltbild.

### II. Drehstrom.

Der Motor läuft **nicht** an: Die Zuleitungen sind unterbrochen, z. B. infolge durchgebrannter Sicherungen; der Ständerstromkreis oder der Läuferstromkreis ist unterbrochen. — Die durchgebrannten Sicherungen sind zu ersetzen. Man prüfe, ob man am Klemmenbrett und am Schalter Spannung hat. Bei Schleifringläufern sehe man nach, ob die Bürsten guten Kontakt geben. Man löse die Zuleitung und die Schaltverbindungen am Klemmenbrett und prüfe die einzelnen Phasen mit einer Stromquelle (z. B. Akku)



und Prüflampe gemäß untenstehender Zeichnung. Liegt die Unterbrechung innerhalb der Wicklung, so ist eine Instandsetzung von fachmännischer Seite erforderlich.

Der Motor läuft **schwer** an, die Drehzahl fällt bei Belastung stark ab: Die Ständerwicklung ist in Dreieck statt in Stern geschaltet; bei Schleifringläufern kann eine Phase des Läuferstromkreises unterbrochen sein. Der Anlaßwiderstand hat eine Unterbrechung. — Motor entsprechend Schaltbild umschalten. Man prüfe die Bürsten auf gute Auflage. Man untersuche, ob die Schleiffedern des Anlассers guten Kontakt vermitteln. Der schwere Anlauf ist manchmal auch auf ausgelaufene Lager zurückzuführen.

Die **Lager** werden zu warm: siehe unter 1. Gleichstrom.

Beim Einschalten brennen eine oder mehrere **Sicherungen** durch: Es ist Kurzschluß zwischen zwei Phasen der Ständerwicklung oder zwischen einer Phase und Eisen; bei Schleifringläufern können zwei Schleifringe Kurzschluß haben oder aber die Läuferwicklung hat in sich Kurzschluß. Ferner kann in der Leitung vom Schalter zum Ständer oder in der Leitung vom Anlассer

zum Motor Kurzschluß sein. — In den ersten vier Fällen befrage man unbedingt einen Fachmann. In Fall fünf löst man die Zuleitung vom Motorklemmenbrett und prüft die Zuleitungen gegeneinander; die Isolationsfehler sind zu beseitigen. Im letzten Fall hebt man die Bürsten durch Zwischenlegen von Papier von den Schleifringen ab und klemmt auch den Anlассer ab, sodann prüfe man die Anlассerleitungen gegeneinander und beseitige etwaige Isolationsfehler.

Beim Einschalten **brummt** der Motor stark: Eine Phase des Ständers ist unterbrochen oder hat Kurzschluß. — Sowohl bei Unterbrechung einer Phase innerhalb der Maschine als auch bei Kurzschluß wende man sich an einen Fachmann.

Im Leerlauf wird die **Ständerwicklung** in kurzer Zeit mehr als handwarm: Der Ständer ist in Dreieck statt in Stern geschaltet. — Man muß die Wicklung umschalten (s. a. a. O.).

 


Abb. E 8. Prüfschema von Wicklungen auf Drahtbruch.

# Lichttechnik.

## A. Grundgrößen, Bezeichnungen und Einheiten. (Vgl. DIN 5031.)

Licht ist Strahlung der Wellenlängen ( $\lambda$ ) zwischen rd. 0,4 ... 0,7  $\mu$ . Nach dem Maße der Empfindlichkeit ( $V_\lambda$ ) des hell adaptierten Auges für die einzelnen Wellenlängen dieses Strahlungsbereiches sind die lichttechnischen Grundgrößen festgelegt (vgl. a. S. 75).

**1. Lichtstrom  $\Phi$**  in Lumen (lm) ist die dementsprechend vom Auge bewertete **Leistung** des Lichtes.

**2. Lichtmenge  $Q$**  in Lumenstunden (lmh) ist die **Lichtarbeit** als Produkt von Lichtstrom und Zeit.

**3. Lichtstärke  $I$**  in Hefnerkerzen (HK), siehe nächste Seite, die lichttechnische Grundeinheit, einer im Verhältnis zur Meßentfernung kleinen Lichtquelle in einer bestimmten Ausstrahlungsrichtung ist der Quotient aus Lichtstrom und durchstrahltem Raumwinkel.  $I = \frac{\Phi}{\omega}$ .

Raumwinkel  $\omega$  wird gemessen:  $\omega = \frac{F}{r^2}$ .

Dabei  $F$  = Kugelfläche in  $m^2$ ,  $r$  = Kugelhalbmesser in m, Lichtquelle im Kugelmittelpunkt. Für eine nach allen Richtungen, also in den vollen Raumwinkel ( $\omega = \frac{4\pi r^2}{r^2}$ ) gleichmäßig mit der Lichtstärke  $I$  strahlende Lichtquelle ist  $\Phi = 4\pi I$  lm.

**4. Beleuchtungsstärke  $E$**  in Lux (lx) einer beleuchteten Fläche ist der Quotient aus auftreffendem Lichtstrom  $\Phi$  und Fläche  $F$  ( $m^2$ ).  $E = \frac{\Phi}{F}$ .

Bei einer punktähnlichen Lichtquelle wird auf einem senkrecht zum Lichtstrahl stehenden Flächenelement die Beleuchtungsstärke  $E = \frac{\Phi}{F}$   
 $= \frac{I \cdot \omega}{F} = \frac{I \cdot F}{F \cdot r^2} = \frac{I}{r^2}$  lx, auf einen unter dem Winkel  $\alpha$  zum Einfallslot stehenden Flächenelement der beleuchteten Fläche  $E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha$  lx.

**5. Leuchtdichte  $B$**  in Stilb (sb) [ $HK/cm^2$ ] einer leuchtenden Fläche in einer bestimmten Richtung ist der Quotient aus Lichtstärke  $I_\varepsilon$  in dieser Richtung und gesehener Flächengröße  $f \cdot \cos \varepsilon$ .

Also  $B = \frac{I_\varepsilon}{f \cdot \cos \varepsilon}$ . Dabei  $I_\varepsilon$  in HK,  $f$  in  $cm^2$ .

Die Leuchtdichte ist die für den im Auge hervorgerufenen Helligkeitseindruck maßgebende Größe.

Die Leuchtdichte beleuchteter Flächen wird meist in einer kleineren Untereinheit, in Apostilb (asb) angegeben.

$$1 \text{ asb} = \frac{1}{\pi} \cdot 10^{-4} \text{ sb.}$$

Eine vollkommen diffus reflektierende Fläche mit der Reflexionszahl  $\rho = 1$ , die z. B. mit  $E = 100$  lx beleuchtet ist, hat die Leuchtdichte  $B = 100$  asb; bei  $\rho = 0,7$  (weißes Papier) die Leuchtdichte  $B = 0,7 \cdot 100 = 70$  asb.

Amerika, England, Frankreich und einige andere Länder benutzen eine „internationale“ Kerze:

für Kohlefadenlampen und Metall-  
dampflampen gilt ..... 1 „intern.“ Kerze = 1,11 HK  
 „ Wolfram-Vakuum-Lampen gilt .... 1 „ „ = 1,145 „  
 „ gasgefüllte Wolframlampen gilt ... 1 „ „ = 1,17 „

Eine entsprechende Umrechnung gilt auch für alle übrigen lichttechnischen Größen. In Amerika und England neben Lux noch gebräuchlich foot-candle:

$$1 \text{ foot-candle} = 10,76 \text{ „intern.“ Lux.}$$

Ab 1. 1. 1941 gilt laut zwischenstaatlicher Vereinbarung als Einheit der Lichtstärke eine „Neue Kerze“ 1 NK  $\approx$  1,09 HK. Einführung in die Praxis nicht vor 1942.

## B. Lichtquellen.

**1. Elektrische Glühlampen.** Kohlefadenlampen wegen geringer Lichtausbeute (rd. 4,5 lm/W) veraltet, nur noch in wenigen Sonderfällen verwendet.

Wolfram-Vakuum-Lampen nur bei kleinsten Leistungen handelsüblich.

Die für allgemeine Beleuchtungszwecke verwendeten Glühlampen sind fast ausschließlich Wolfram-Draht-Lampen (Tafel 1).

Tafel 1. Glühlampen für Allgemeinbeleuchtung.

Leistungs- aufnahme Watt	Lichtstrom in Lumen etwa		Sockel	Ausführung
	110 V	220 V		
15	150	135	E 27	} Einfachwendel innen matt und klar
25	270	240	E 27	
40	560	480	E 27	
60	915	805	E 27	} Doppelwendel innen matt
75	1210	1060	E 27	
100	1710	1510	E 27	
150	2620	2280	E 27	
200	3620	3220	E 27	} Einfachwendel klar
300	6000	5250	E 40	
500	10500	9500	E 40	
750	16500	15300	E 40	
1000	23500	21000	E 40	
1500	35000	34000	E 40	
2000	44000	41600	E 40	

Lichtausbeute zwischen 9 lm/W (15 W, 220 V) und 22 lm/W (2000 W, 110 V).

Leuchtdichte zwischen 160 und 1500 sb bei Klarglas und zwischen 3 und 40 sb bei innen mattierten Lampen.

Tafel 2.  
Lampen mit  
erhöhter Stoß-  
festigkeit  
(Bahnlampen,  
Handleuchten).

Leistungs- aufnahme Watt	Lichtstrom in Lumen etwa		Sockel
	110 V	220 V	
25	248	218	E 27
40	416	382	E 27
60	650	620	E 27

**2. Metalldampflampen.** Nur für Wechselstrom 220 V. Erforderlich Vorschaltung von Drosselspule oder Streufeldtransformator.

Handelsübliche Natriumdampflampen (Na), gelb.

„ Quecksilberdampflampen (Hg), bläulich-weiß.

„ Quecksilber-Mischlicht-Lampen, tageslichtähnlich;  
Quecksilberlampe und Glühlampe in einem Kolben,  
keine Drosselspule.

„ Leuchtstofflampen, tageslichtweiß; bestes künstliches  
Tageslicht oder rötlich-weiß.

Tafel 3. Na- und Hg-Dampflampen.

Art	Lichtstrom etwa Lumen	Leistungs- aufnahme <sup>1)</sup> Watt	Licht- ausbeute <sup>1)</sup> lm/W	Sockel
Natrium .....	3300	63	52	E 40
„ .....	5500	94	59	E 40
„ .....	4400	80	55	Bajonett B 22
„ .....	7200	105	69	
„ .....	11000	165	67	
Quecksilber .....	3300	83	40	E 27
„ .....	5500	130	42	E 27
„ .....	11000	280	39	E 40
„ .....	22000	475	46	E 40
„ .....	55000	1060	52	Zweistiftsockel
Quecksilber-Mischlicht..	5500	250	22	E 40
Leuchtstoff-Lampen ...	1100	28	39	Sondersockel

Leuchtdichten: Natriumdampflampen rd. 14 sb.

„ Quecksilberdampflampen 200 ... 650 sb klar rd. 50 sb  
innen matt.

**3. Bogenlampen.** Meist verwendet für Kinoprojektion und Scheinwerfer. Für allgemeine Beleuchtungszwecke nur Dauerbrand-Effekt-Bogenlampen mit 100 ... 120 Std. Brenndauer je Kohlenpaar. Vorschaltgerät erforderlich. Für Gleich- und Wechselstrom. Bei 110 V meist 2 Lampen, bei 220 V meist 4 Lampen in Reihe. Je nach Größe 10 ... 30 A, 11000 ... 44000 lm, Lichtausbeute rd. 25 lm/W einschließlich Vorschaltgerät.

**4. Gas-Glühhlicht.** Nur als Hängeglihhlicht verwendet. Meist mehrere Brenner in einem Geleucht.

Tafel 4. Lampen für gasförmige und flüssige Brennstoffe.

Lichtquelle		Lichtstrom etwa lm	Gasverbrauch etwa l/h
<b>Gasglühlicht</b> $H_0 = 4300 \text{ kcal/m}^3$	Niederdruck $\approx 45 \text{ mm W.-S.}$ je Flamme	500	65
	Preßgas 1500 .. 2000 mm W.-S. je Flamme	5000	420
<b>Propangas</b> $C_3H_8$ $H_0 = 23000 \text{ kcal/m}^3$	Druck 500 ... 1500 mm W.-S. je nach Brennergröße 1 kg Propan gibt 550 l Propangas Stahlflasche enthält $\approx 15 \text{ kg Propan}$	100 ... 600	4,5 ... 30
<b>Petroleumglühlicht</b> (Starklicht)	Je nach Größe und Glühkörper	1600 ... 6000	etwa g/h 70 ... 250

<sup>1)</sup> Einschl. Verluste im Vorschaltgerät.

## C. Leuchten (Geleuchte).

Lichtquellen sollen nicht ungeschützt verwendet werden, sondern nur in Leuchten, die den Lichtstrom zweckentsprechend lenken, Blendung verhindern und die, wenn nötig, wasser-, dampf- und säure-, staub-, explosions- oder schlagwettergeschützt sind.

**1. Direkt wirkende Leuchten** mit lichtundurchlässigen Email- oder Spiegelreflektoren oder zusammen mit lichtstreuenden Schirmen oder Glocken lenken den Lichtstrom nach unten. Verwendung für Außenbeleuchtung, für Allgemeinbeleuchtung in Werkhallen mit dunklen Wänden und Decken oder mit Glasdächern und für Arbeitsplatzbeleuchtung.

**2. Leuchten mit allräumlicher Lichtausstrahlung** aus lichtstreuenden Baustoffen umhüllen die Lichtquelle und setzen die Leuchtdichte im Blickbereich herab (Vermeidung von Blendung). Durch entsprechende Verwendung stärker reflektierender oder stärker durchlässiger Gläser usw. wird der Lichtstrom entweder mehr in den unteren Halbraum (vorwiegend direkt)

Tafel 5. Beleuchtungsstärken für Arbeitsbeleuchtung.

	Reine	Vereinigte Beleuchtung	
	Allgemein- beleuchtung lx	Platz- beleuchtung lx	Allgemein- beleuchtung lx
<b>Grobe Arbeit:</b> Eisengießen, Gußputzen, Grobwalzen und -ziehen, Schmieden am Amboß und im Gesenk, Schruppen, Arbeiten im Ofenraum der Glashütte und Ziegelei, Arbeiten an Gruben und Fässern der Gerberei .....	40	50 ... 100	20
<b>Mittelfeine Arbeit:</b> Spritzguß, einfaches Formen, Arbeiten an der Revolverdrehbank (ausgenommen Einrichten), Pressen und Stanzen, Grobmontage, Sägen, Hobeln, Fräsen, Zellulose- und Holzstoffbereitung, Arbeiten an Papiermaschinen, Bäckerei, Metzgerei, Mühlen, Küchen .....	80	100 ... 300	30
<b>Feine Arbeit:</b> Schwieriges Formen, Feinwalzen und -ziehen, Einrichten von Revolverdrehbänken, Feindrehen, Feinpreßarbeit, Feinmontage, feine Sägearbeit, Polieren, Zurichten und Fertigmachen in der Papierherstellung und -verarbeitung, Spinnen, Weben und Bearbeiten von hellem Gut, Färben, Zuschneiden, Nähen, Maschinensatz, Drucken, Maschinenschreiben, Lese- und Schreibarbeit	150	300 ... 1000	40
<b>Sehr feine Arbeit:</b> Gravieren, feinmechanische Arbeiten, Zusammenbau von Meßinstrumenten, Schleifen und Polieren optischer Gläser, Spinnen, Weben und Bearbeiten von dunklem Gut, Zuschneiden, Nähen, Zurichten von Druckmaschinen, Handsatz, Lithographieren, Papierprüfen, Zeichnen .....	300	1000 ... 5000	50

oder gleichmäßig in den ganzen Raum (gleichförmig) oder mehr in den oberen Halbraum (vorwiegend indirekt) gelenkt. Verwendung in Räumen mit hellen Decken und Wänden.

**3. Indirekt wirkende Leuchten** strahlen den Lichtstrom ausschließlich nach oben. Verwendung in Innenräumen mit hellen Decken zweckmäßig und wenn eine praktisch schattenlose Beleuchtung gefordert wird.

### D. Beleuchtung. (Vgl. DIN 5035.)

Maßgebend für Planung und Bewertung von Beleuchtungsanlagen ist die **Güte der Beleuchtung**, d. h. im wesentlichen: Beleuchtungsstärke, Schattigkeit, Gleichmäßigkeit der Beleuchtung, Blendung und Lichtfarbe.

**1. Die Beleuchtungsstärke** wird gewertet als **mittlere Beleuchtungsstärke** auf der Arbeits- oder Gebrauchsfläche. Fehlen Angaben über diese Flächen, so gilt die mittlere Beleuchtungsstärke auf der waagerechten Fläche 1 m über dem Fußboden. Erforderliche Beleuchtungsstärken siehe Tafel 5 und 6.

Tafel 6.

#### Beleuchtungsstärken für Verkehrsbeleuchtung.

Durchgänge und Treppen	mit schwachem Verkehr	15 lx
	mit starkem Verkehr	30 lx
Fabrikhöfe	mit schwachem Verkehr	3 lx
	mit starkem Verkehr	15 lx

**Berechnung der Beleuchtungsstärke:** Auf der waagerechten Fläche 1 m über dem Boden ist die

$$\text{mittl. Beleuchtungsstärke } E_m = \frac{\Phi}{F} \cdot \eta$$

$$= \frac{\text{Gesamtlichtstrom der nackten Lichtquelle}}{\text{Bodenfläche in m}^2} \times \text{Wirkungsgrad}$$

( $\Phi$  siehe Tafel 1 bis 4;  $\eta$  siehe Tafel 7).

Der Wirkungsgrad  $\eta$  ist abhängig von der Art des Geleuchtes, der Raumauskleidung und dem Raumverhältnis (s. Tafel 7).

**Messung der Beleuchtungsstärke** heute meist mit objektiven Beleuchtungsmessern (Photozellen). Oft eichen! Besondere Eichung für Licht verschiedener Farbe (Glühlampen, Tageslicht-, Metaldampflampen)!

**2. Schattigkeit.** Bestimmte Arbeiten erfordern schattenreiche (z. B. Wollwebstuhl) oder schattenarme (z. B. Zeichenbrett) Beleuchtung. Auf richtigen Lichteinfall ist zu achten.

**3. Möglichst gleichmäßige Ausleuchtung** des Arbeitsraumes ergibt günstigste Sehbedingungen.

**4. Blendung** durch übergroßen Kontrast der Lichtquelle zu ihrer Umgebung setzt Sehfähigkeit und Arbeitsleistung herab (s. Abschn. C Leuchten).

**5. Lichtfarbe.** Farbe der Gegenstände von Lichtfarbe abhängig. Im allgemeinen genügt Lichtfarbe der gebräuchlichen Lichtquellen den Anforderungen (am besten Leuchtstofflampen tageslicht-weiß).

Bewertung und Messung von Farben s. DIN 5033.

Tafel 7.

**Wirkungsgrade in Proz. für Allgemeinbeleuchtung von Innenräumen.**  
 (Leuchtabstand =  $1 \dots 2 \times$  Aufhängehöhe)

Beleuchtungsart ...	direkt	vorwiegend direkt	halbindirekt	indirekt	indirekt (Hohl- kehle)
Beleuchtungskörper- Wirkungsgrad	$\eta = 65\%$ 0% oberer, 65% unterer Halbraum	$\eta = 80\%$ 35% oberer, 45% unterer Halbraum	$\eta = 80\%$ 50% oberer, 30% unterer Halbraum	$\eta = 70\%$ 70% oberer, 0% unterer Halbraum	
Entsprechend einem Raumverhältnis =	Raubbreite Aufhängehöhe üb. Meßebe- ne	Raubbreite Aufhängehöhe üb. Meßebe- ne	Raubbreite Deckenhöhe üb. Meßebe- ne	Raubbreite Deckenhöhe üb. Meßebe- ne	
von:	1 ... 1,5 ... 2,5 ... 4 ... 8	1 ... 1,5 ... 2,5 ... 4 ... 8	0,6 ... 1,0 ... 1,5 ... 2,5 ... 5	0,6 ... 1,0 ... 1,5 ... 2,5 ... 5	—
gehören zu: heller Decke, mittelhellen Wänden die Wirkungsgrade:	25 ... 36 ... 44 ... 51 ... 58	17 ... 25 ... 33 ... 41 ... 53	14 ... 21 ... 27 ... 35 ... 46	11 ... 15 ... 20 ... 26 ... 34	15
zu mittelheller Decke dunklen Wänden die Wirkungsgrade:	18 ... 30 ... 40 ... 47 ... 54	9 ... 16 ... 23 ... 30 ... 41	7 ... 13 ... 17 ... 24 ... 33	6 ... 8 ... 11 ... 16 ... 22	10

**Künstliches Tageslicht** erforderlich beim Aussuchen und Ausmustern von Farben (am besten Leuchtstofflampen tageslicht-weiß).

**Angenähertes Tageslicht** durch Mischlicht (Quecksilber- + Glühlampen- oder Quecksilber-Mischlicht-Lampe, Lichtstromverhältnis 1 : 1) z. B. in ungenügend oder unvollständig mit Tageslicht versorgten Räumen.

Maßgebend für die Bewertung der **natürlichen Tagesbeleuchtung** ist ebenfalls die Güte der Beleuchtung (vgl. DIN 5034). An Stelle der Beleuchtungsstärke tritt hier der Tageslichtquotient

$$T = \frac{\text{Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz im Raum}}{\text{Horizontalbeleuchtungsstärke im Freien}} \cdot 100 (\%)$$

Empfehlenswert an Arbeitsplätzen in Industrie-Flachbauten mit Oberlicht  $T = 10\%$ . Dieser Wert ist in Arbeitsräumen mit Seitenfenstern nur in Fensternähe erreichbar.

**6. Beleuchtung und Luftschutz.** Grundsätzliches siehe: 8. Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz vom 23. Mai 1939.

Wegen „Blaulichtverordnung“ siehe: Erste Ausführungsbestimmung zum § 29 der 8. Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz vom 22. Oktober 1940.

Nach § 9 der 8. DVO. werden folgende Verdunklungsmaßnahmen unterschieden:

- a) Abblenden von Außen-Lichtquellen.
- b) Abblenden der Lichtaustrittsöffnungen.

Zu a. Nach § 10 der 8. DVO. sind Lichtquellen im Freien so abzudunkeln — falls sie nicht außer Betrieb gesetzt werden können — daß bei Dunkelheit und klarer Sicht aus 500 m Höhe für ein normales Auge weder unmittlere noch mittlere Lichterscheinungen wahrzunehmen sind.

Mittel zum Abblenden: Spannungsverminderung durch Umspanner usw.

Zu b. Nach § 12 der 8. DVO. sind Lichtaustrittsöffnungen von Baulichkeiten durch lichtundurchlässige und lichtdicht abschließende Verdunkelungsvorrichtungen so abzublenden, daß kein Licht ins Freie dringt.

Mittel zum Abblenden: Klapp- oder Rollläden, Zug- oder Rollvorhänge, Jalousien, Tafeln.

c) Sperrfilter. Färbung der Glasflächen (Fenster, Oberlichte) zweckmäßig blau-grün und praktisch undurchlässig für künstliches Licht mit gelb-orange gefärbten Lichtquellen oder Natriumdampflampen bzw. Natriumdampf-Mischlicht oder Didymglas (Auer-Ges.). Nicht anwendbar, wo eine Farbunterscheidung arbeitswichtig ist. Um Tageswirkung zu verbessern, bleiben meist 10 % der Fensterflächen ungefärbt und werden mit mechanischen Mitteln verdunkelt.

d) Statt anderer Beleuchtungseinrichtungen auch fluoreszierende Leuchtfarben für Zifferblätter, Instrumentenskalen, Bedienungshebel, Hinweisschilder usw., die man durch Ultraviolettstrahler (z. B. Quecksilberdampflampen mit Blauglas) zum Leuchten bringt<sup>1)</sup>.

e) Wegen Beleuchtung von Außentritten im Freien siehe Erlaß des RdLuObdL. vom 11. Mai 1940.

---

<sup>1)</sup> Werkstatt und Betrieb 1939, Heft 1/2, Seite 1.



# Wärme.

## A. Gesetzliche Bestimmungen.

Die Wärme ist eine Energieart. Man unterscheidet Wärmehöhe (Temperatur) und Wärmemenge. § 2 des Gesetzes vom 7. 8. 1924, veröffentlicht in Nr. 52 des Reichsgesetzblattes vom 12. 8. 1924, legt die Einheiten der Temperatur und der Wärmemenge für das gesamte Reichsgebiet fest. Sie haben zugleich internationale Bedeutung.

## B. Messen der Temperatur und der Wärmemenge.

### I. Grundlage der Temperaturmessung

ist die thermodynamische Skale, d. i. die verbesserte hundertteilige Skale nach Celsius (1701—44 Upsala) (100 Grade zwischen Gefrierpunkt und

### Vergleich der Temperaturgrade nach C und F.

+ über, — unter Null.

C°	F°	C°	F°	C°	F°	C°	F°	C°	F°	C°	F°
-40	-40										
-35	-31	165	329	365	689	565	1049	765	1409	965	1769
-30	-22	170	338	370	698	570	1058	770	1418	970	1778
-25	-13	175	347	375	707	575	1067	775	1427	975	1787
-20	-4	180	356	380	716	580	1076	780	1436	980	1796
-15	+ 5	185	365	385	725	585	1085	785	1445	985	1805
-10	+14	190	374	390	734	590	1094	790	1454	990	1814
-5	+23	195	383	395	743	595	1103	795	1463	995	1823
0	+32	<b>200</b>	392	<b>400</b>	752	<b>600</b>	1112	<b>800</b>	1472	<b>1000</b>	1832
+5	41	205	401	405	761	605	1121	805	1481	1005	1841
10	50	210	410	410	770	610	1130	810	1490	1010	1850
15	59	215	419	415	779	615	1139	815	1499	1015	1859
20	68	220	428	420	788	620	1148	820	1508	1020	1868
25	77	225	437	425	797	625	1157	825	1517	1025	1877
30	86	230	446	430	806	630	1166	830	1526	1030	1886
35	95	235	455	435	815	635	1175	835	1535	1035	1895
40	104	240	464	440	824	640	1184	840	1544	1040	1904
45	113	245	473	445	833	645	1193	845	1553	1045	1913
50	122	250	482	450	842	650	1202	850	1562	1050	1922
55	131	255	491	455	851	655	1211	855	1571	1055	1931
60	140	260	500	460	860	660	1220	860	1580	1060	1940
65	149	265	509	465	869	665	1229	865	1589	1065	1949
70	158	270	518	470	878	670	1238	870	1598	1070	1958
75	167	275	527	475	887	675	1247	875	1607	1075	1967
80	176	280	536	480	896	680	1256	880	1616	1080	1976
85	185	285	545	485	905	685	1265	885	1625	1085	1985
90	194	290	554	490	914	690	1274	890	1634	1090	1994
95	203	295	563	495	923	695	1283	895	1643	1095	2003
<b>100</b>	<b>212</b>	<b>300</b>	<b>572</b>	<b>500</b>	<b>932</b>	<b>700</b>	<b>1292</b>	<b>900</b>	<b>1652</b>	<b>1100</b>	<b>2012</b>
105	221	305	581	505	941	705	1301	905	1661	1105	2021
110	230	310	590	510	950	710	1310	910	1670	1110	2030
115	239	315	599	515	959	715	1319	915	1679	1115	2039
120	248	320	608	520	968	720	1328	920	1688	1120	2048
125	257	325	617	525	977	725	1337	925	1697	1125	2057
130	266	330	626	530	986	730	1346	930	1706	1130	2066
135	275	335	635	535	995	735	1355	935	1715	1135	2075
140	284	340	644	540	1004	740	1364	940	1724	1140	2084
145	293	345	653	545	1013	745	1373	945	1733	1145	2093
150	302	350	662	550	1022	750	1382	950	1742	1150	2102
155	311	355	671	555	1031	755	1391	955	1751	1155	2111
160	320	360	680	560	1040	760	1400	960	1760	1160	2120

Siedepunkt destillierten Wassers bei Normalluftdruck = 760 Torr<sup>1)</sup>. Sie wird festgelegt durch die temperaturbedingte Druckänderung eines idealen Gases bei unveränderlichem Rauminhalt (Anwendung des Druck-Temperatur-Gesetzes von Gay-Lussac, 1778–1850). „Ideal“ ist ein Gas, das streng diesem Gesetz gehorcht:  $p_t = p_0(1 + \gamma t)$ , wobei  $p_t$  = Druck bei  $t^\circ \text{C}$ ,  $p_0$  = Druck bei  $0^\circ \text{C}$ ,  $\gamma = 1/273$ , genau  $\gamma = 1/273,16^2)$ .

Das Wasserstoffgas-Druckthermometer wird auf 1000 mm QS. Anfangsdruck bei  $0^\circ \text{C}$  eingestellt und erfüllt obige Bedingung sehr weitgehend. Es gilt als „Urnormal-Thermometer“ und ist das Präzisionsmeßgerät der PTR (Phys.-Techn. Reichsanstalt) bei der Festlegung der thermodynamischen Skale und dem Anschluß von „Normal-Thermometern“. Als solche sind eichfähig für alle Temperaturen zwischen  $-183^\circ$  und  $+630^\circ$  die elektrischen Platin-Widerstandsthermometer, zwischen  $630^\circ$  und  $1063^\circ$  die Platin-Platinrhodium-Thermolemente, für darüber hinausgehende Temperaturen die optischen Pyrometer.

Diese Meßgeräte werden geeicht mit Hilfe der thermischen Festpunkte, die selbst mittels Wasserstoffgas-Druck-Thermometern unter Anwendung der thermodynamischen Skale bestimmt worden sind.

Anmerkung: In Ländern des englischen Sprachgebietes herrscht im gewerblichen Leben noch heute die Fahrenheit-Skale (Nullpunkt niedrigste erlebte Temperatur auf einer Sibirienreise), während in dem wissenschaftlich-technischen Schrifttum die thermodynamische Skale benutzt wird. (Dan. Gabr. Fahrenheit, geb. 1696 in Danzig, gest. 1736 in Amsterdam.)

Bezeichnen  $n_c$  = Celsius-,  $n_f$  = Fahrenheit-Grade, so gelten die Umrechnungsgleichungen:  $n_c = 5/9(n_f - 32)^\circ$  und  $n_f = (9/5 \cdot n_c + 32)^\circ$ .

Die Réaumur-Skale hat keine Gültigkeit mehr. Deutschen Eichämtern sind Eichungen nach dieser Skale verboten.

Die gesetzliche Einheit für das Messen der Temperatur ist der Celsius-Grad. Die Temperaturangaben erfolgen entweder nach der Celsius-Skale mit  $0^\circ$  = Gefrierpunkt destillierten Wassers, oder nach der absoluten Skale, bei der lediglich eine Verlegung des Nullpunktes um  $273,16^\circ \text{C}$  unter

### Thermometrische Festpunkte.

Stoff	Gleichgewicht <sup>3)</sup>	$t^\circ \text{C}$	$T^\circ \text{K}$
Kohlenstoff (C) .....	Sb	3540 ± 20	3810
Wolfram (W) .....	Sm	3380 ± 20	3650
Gold (Au) .....	Sm	*1063	1336,2
Silber (Ag) .....	Sm	* 960,5	1233,7
Schwefel (S) .....	Sd	444,60	717,8
Benzophenon (C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O) .....	Sd	305,9 ± 0,1	579,1
Naphthalin (C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> ) .....	Sd	217,9 ± 0,05	491,1
Wasser (H <sub>2</sub> O) .....	Sd	* 100	373,16
Eis (H <sub>2</sub> O) .....	Sm	* 0,00	273,16
Quecksilber (Hg) .....	Sm	— 38,87	234,29
Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ) .....	Sb	— 78,52	194,64
Sauerstoff (O <sub>2</sub> ) .....	Sd	* -182,97	90,19
Stickstoff (N <sub>2</sub> ) .....	Sd	-195,81	77,35
Neon (Ne) .....	Sd	-246,09	27,07
Wasserstoff (H <sub>2</sub> ) .....	Sd	-259,20	13,96
Helium (He) .....	Sd	-268,94	4,22

\* Durch internationale Vereinbarung und Ausführungsbestimmungen zum deutschen Reichsgesetz festgelegt.

<sup>1)</sup> 1 Torr (Torricelli) = 1 mm Quecksilbersäule.

<sup>2)</sup>  $\gamma$  = Raumausdehnungszahl der Gase (s. S. 131).

<sup>3)</sup> Sd = siedend, Sm = schmelzen, Sb = sublimieren.

den Gefrierpunkt des Wassers erfolgt ist.  $T^{\circ} \text{ abs.} = T^{\circ} \text{ K}$  (Lord Kelvin, engl. Physiker, 1824—1907); Umrechnungsgleichung:

$$T^{\circ} \text{ K} = (273,16 + t)^{\circ} \text{ C.}$$

## II. Grundlagen der Wärmemengen-Messung.

Die gesetzlichen Einheiten für die Messung von Wärmemengen sind die Kilokalorie (kcal) und die Kilowattstunde (kWh).

Die Kilokalorie ist diejenige Wärmemenge, die 1 kg Wasser bei atmosphärischem Druck von 14,5 auf 15,5° erwärmt. Sie ist gleich der mittleren Kalorie, d. i. der hundertste Teil der Wärmemenge, die 1 kg Wasser von 0° auf 100° erwärmt.

Die Kilowattstunde ist gleichwertig dem 1000fachen der Wärmemenge, die ein Gleichstrom von 1 gesetzlichen Ampere in einem Widerstand von 1 gesetzlichen Ohm während einer Stunde entwickelt, sie ist gleich 860 kcal.

$$1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal (Grammkalorien)},$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ gesetzliche Joule (1 J} = 1 \text{ Ws [Wattsekunde])},$$

$$1 \text{ kcal} = 4184 \text{ J} = 4184 \cdot 10^4 \text{ Erg} = 4184 \text{ absolute J},$$

1 kcal = 426,9 kgm, wenn die normale Fallbeschleunigung 980,665 cm/s<sup>2</sup> zugrunde gelegt wird (Arbeitswert der Wärmeinheit).

$$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 0,00023889 \text{ kcal (Wärmewert der Arbeitseinheit)}$$

$$1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal}_{JT} \quad ( \quad " \quad " \quad " \quad " \quad )$$

Die englische Wärmeinheit (BTU = British Thermal Unit) ist die zur Erwärmung von 1 lbs. (engl. Pfd.) Wasser um 1° F notwendige Wärmemenge.

In Wärmemengen der Gewichtseinheit (kcal/kg oder cal/g) werden die wärmetechnischen Werte für die Schmelz- und die Verdampfungswärme der Stoffe angegeben, für die spezifische Wärme entsprechend in kcal/kg °C oder cal/g °C.

Unter spezifischer Wärme  $c$  eines Stoffes versteht man die Anzahl kcal bzw. cal, die nötig ist, um 1 kg (g) des Stoffes um 1° C zu erhöhen. Man unterscheidet die wahre von der mittleren spezifischen Wärme.  $c_{20}$  ist die wahre spezifische Wärme bei 20° C. Sie ist für die meisten Stoffe nahezu gleich der mittleren spezifischen Wärme zwischen 0° und 100° C. Um  $G$  kg eines Stoffes von der mittleren spezifischen Wärme  $c_m$  von  $t_1^0$  auf  $t_2^0$  zu erwärmen, ist zu rechnen:  $Q = G \cdot c_m \cdot (t_2 - t_1)$ . Zwischen 0° und 100° C gilt in großer Annäherung die Gleichung:  $Q = G \cdot c_{20} \cdot (t_2 - t_1)$ .

Die Schmelzwärme eines Stoffes ist diejenige Anzahl kcal (cal), die nötig ist, um 1 kg (g) eines auf seinem Schmelzpunkt befindlichen Stoffes ohne Temperaturerhöhung vom festen in den flüssigen Zustand überzuführen. Dieselbe Wärmemenge wird beim Erstarren des flüssigen auf seinem Schmelzpunkt befindlichen Stoffes frei.

Die Verdampfungswärme einer Flüssigkeit ist die Anzahl kcal (cal), die verbraucht wird, um 1 kg der Flüssigkeit bei unverändertem äußeren Druck in Dampf von gleicher Temperatur zu verwandeln. Dieselbe Wärmemenge wird frei, wenn der Dampf sich verflüssigt. Die Verdampfungswärme ist abhängig von der Siedetemperatur, die ihrerseits vom Druck abhängt.

## III. Temperatur-Meßgeräte.

**a) Quecksilber-Thermometer (Hg-Th.):** Schmelzpunkt des Hg -38,87°, Siedepunkt +356,95° (wenn eutektische Hg-Thallium-Legierung [91,5 vH Hg + 8,5 vH Th.] dann Schmelzpunkt -59°). Hg kann bis 150° in Thermo-

<sup>1)</sup> kcal<sub>JT</sub> = Kalorie der internationalen Dampftafel-Konferenz.

metern bekannter Bauart benutzt werden; darüber hinaus ist in die geschlossene Kapillare Stickstoff eingeführt, dessen Druckerhöhung den Siedepunkt des Quecksilbers erhöht; dadurch Erweiterung des Meßbereiches bis  $900^{\circ}$  (Druck 100 atü).

Kapillare bis  $360^{\circ}$  aus gewöhnlichem Jenaer Glas, bis  $575^{\circ}$  aus Borosilikatglas, bis  $900^{\circ}$  aus Quarz.

**b) Flüssigkeits-Thermometer** mit nichtmetallischer, meist organischer Füllung in Einstellgenauigkeit und zeitlicher Unveränderlichkeit des Nullpunktes den Hg-Th. nicht gleichwertig.

Pentan: Meßbereich  $-200^{\circ}$  bis  $+20^{\circ}$  (ausgesprochenes Kälte-Thermometer).

Toluol: Meßbereich  $-100^{\circ}$  bis  $+110^{\circ}$ .

Kreosot (aus Buchenholztee, technisch rein): Meßbereich  $-40^{\circ}$  bis  $+180^{\circ}$ .

Recol (organische Gemische nicht näher bekannter Zusammensetzung, durch Alterung, thermische und ultraviolette Behandlung, den Hg-Th. an Anzeigegenauigkeit und Nullpunkt-Beständigkeit nahe kommend): Meßbereich  $-250^{\circ}$  bis  $300^{\circ}$ .

Alkohol- (Weingeist-) Thermometer nur für untergeordnete Zwecke brauchbar:

Methylalkohol: Meßbereich  $-95^{\circ}$  bis  $+66^{\circ}$ .

Äthylalkohol: Meßbereich  $-112^{\circ}$  bis  $+78^{\circ}$ .

Amylalkohol: Meßbereich  $-80^{\circ}$  bis  $+35^{\circ}$ .

**c) Flüssigkeit-Metall-Thermometer**, hauptsächlich als Fern-Thermometer (Kraftwagen) oder als selbstschreibende Geräte (Thermograph). Das Anzeigergerät ist eine Bourdon-Röhre aus Messing oder Stahl, die mit dem Meßgefäß durch dünnes Metallrohr verbunden ist. Das ganze ist mit völlig gasfreiem Recol oder Amylalkohol gefüllt. Ausschlag je Grad abhängig vom Unterschied der Wärmedehnungszahlen Metall und Flüssigkeit. Meßbereich  $-20^{\circ}$  bis  $+500^{\circ}$ . Überschreiten der höchsten Temperatur macht das Gerät unbrauchbar, unterschreiten schadet nichts.

**d) Bimetall-Thermometer** bestehen heute meistens aus zwei Eisennickel-Legierungen verschiedenen Nickelgehaltes, die sich sehr gut verschweißen lassen. Ihre Einstellgeschwindigkeit ist größer als die der Flüssigkeits-Metall-Thermometer. Ihre Meßsicherheit bleibt bei nicht zu hohen Über-temperaturen unverändert. Eine wesentliche Unterschreitung des unteren Grenzwertes beschädigt die Schweißung und macht das Thermometer unbrauchbar. Meßbereich  $-20$  bis  $+500^{\circ}$ .

**e) Elektrische Widerstands-Thermometer** haben höchste Empfindlichkeit und einen Meßbereich  $-200$  bis  $+700^{\circ}$ . Das Anzeigergerät kann in beliebiger Entfernung von der Meßstelle angebracht werden.

Die Wirkungsweise beruht auf der Erhöhung des elektrischen Widerstandes chemisch reiner Metalle mit steigender Temperatur. Das der zu messenden Temperatur ausgesetzte Widerstands-Thermometer, eine auf einen Glimmerstreifen angeordnete Platindrahtwicklung (für Meßbereiche von  $-100$  bis  $+200^{\circ}$  auch Nickeldrahtwicklung), wird mit einem in beliebiger Entfernung angebrachten, in Temperaturgraden geeichten Widerstandsmesser verbunden.

Wesentlich ist bei elektrischen Widerstands-Thermometern die Anwendung einer hochempfindlichen Schaltung (wegen der geringen Wider-

standsänderung je Grad). Unter Benutzung von Gleichstrom (6 bis 24 V) verwendet man die Wheatstonesche Brücke, Abb. W 1, oder die Kreuzspulschaltung, Abb. W 2.

Zum Vermeiden von Meßfehlern durch Widerstandsänderungen sehr langer Verbindungsdrähte (Drahtlänge bis 50 km möglich) wird die Kompensationsschaltung, Abb. W 3, verwendet. Durch diese wirkt eine in den Leitungsdrähten auftretende Widerstandsänderung gleichmäßig auf beide Spulen des Kreuzspulwerkes und hebt sie auf.

Batterien und Gleichrichter lassen sich vermeiden, wenn man das unmittelbar an Wechselstrom anschließbare Ringeisen-Quotienten-Meß-

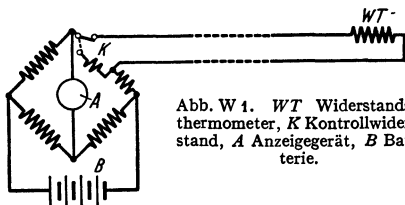


Abb. W 1. *WT* Widerstandsthermometer, *K* Kontrollwiderstand, *A* Anzeigergerät, *B* Batterie.

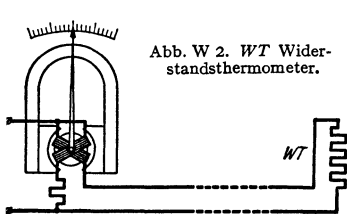


Abb. W 2. *WT* Widerstandsthermometer.

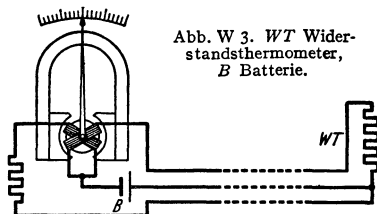


Abb. W 3. *WT* Widerstandsthermometer, *B* Batterie.

werk, Abb. W 4, verwendet. Die beiden Meßwerkspulen sind mit dem Thermometer *WT* nebst Fernleitungen und einem unveränderlichen Vergleichswiderstand *VW* über einen Schutztrafo *Tr* an das Wechselstromnetz angeschlossen. Jede der beiden Spulen erzeugt ein elektromagnetisches Drehmoment. Die jeweilige Einstellung des Ringeisens entspricht dem Verhältnis der Spulenströme. Schwanken Spannung und Frequenz, so ändert sich die Stromstärke in beiden Spulen; die Genauigkeit der Messung wird also nicht beeinflusst.

**f) Thermoelektrische Pyrometer** für Meßbereich  $+300$  bis  $+1600^{\circ}$  bestehen aus einem Temperaturfühlgorgan, das der zu messenden Temperatur ausgesetzt wird, und dem Anzeigergerät. Ersteres ist ein Thermoelement, letzteres ein empfindliches Drehspul-Millivoltmeter. Die Höhe der im Thermoelement erzeugten Spannung richtet sich nach dem Werkstoff der Drähte und nach dem Temperaturunterschied zwischen der Schweißstelle und den freien Enden. Es wird nicht die wahre Temperatur, sondern der Tem-

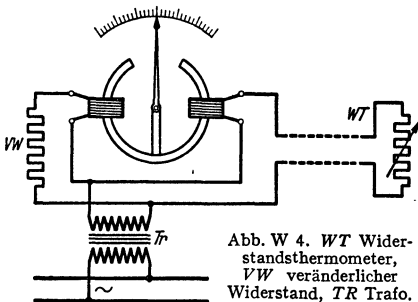


Abb. W 4. *WT* Widerstandsthermometer, *VW* veränderlicher Widerstand, *TR* Trafo.

peraturunterschied zwischen Schweißstelle und kalten Enden gemessen. Durch Thermostaten sucht man die kalten Enden des Thermoelementes auf gleicher Temperatur, meist  $20^\circ$ , zu halten, oder durch Bimetall-Kompensation die Anzeige des Instrumentes zu korrigieren.

Benutzt werden:

Kupfer-Konstantan bis  $500^\circ$ ,

Eisen-Konstantan bis  $800^\circ$ ,

Nickel-Nickelchrom bis  $1000^\circ$  und

Platin-Platinrhodium bis  $1600^\circ$ .

**g) Strahlungs-Pyrometer** für höchste Temperaturen von  $1600^\circ$  bis  $3500^\circ$  und mehr allein geeignet, für Bereiche  $1000^\circ$  bis  $1600^\circ$  notwendig, wenn angreifende Gase das Platin der Thermoelemente zerstören und Schutzrohre wegen ihrer langsamen Wärmeaufnahme die Messung verzögern würden.

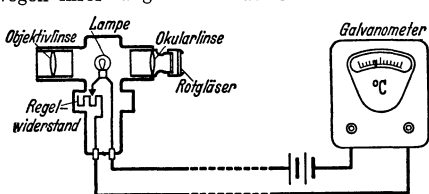


Abb. W 5.

Grundlage ist das Wien-Plancksche Gesetz: Die elektromagnetische Strahlung (Licht- und Wärmestrahlung) eines physikalisch schwarzen Körpers ist nur abhängig von seiner Temperatur; ihre Stärke wächst mit

der vierten Potenz der absoluten Temperatur. Physikalisch schwarz ist ein Körper, der die gesamte einfallende Strahlungsenergie absorbiert, sie also weder reflektiert noch durchläßt. Schwarz in diesem Sinne ist jeder fast geschlossene Hohlraum, z. B. rußiger Ofenraum mit nur kleiner Öffnung. Außerhalb des Ofens wird die Temperatur eines Körpers zu niedrig gemessen und muß mit Hilfe des Emissionsfaktors (siehe Abschnitt C. VI) des zu untersuchenden Werkstoffes korrigiert werden. Nur Messungen am physikalisch schwarzen Körper geben mit optischen Pyrometern die wahre Temperatur.

1. Optische Pyrometer, auch Teilstrahlungs-Pyrometer, verwenden nur den sichtbaren Teil der Strahlung durch den subjektiven photometrischen Vergleich mit der Lichtstrahlung einer Glühlampe, deren Heizstromstärke ein Maß für die Helligkeit, also für die Temperatur der strahlenden Fläche ist. Ihre Zuordnung zur Temperatur muß empirisch durch Eichen mit der Strahlung eines physikalisch schwarzen Körpers von bekannter Temperatur festgelegt werden.

Das Pyrometer von Holborn und Kurlbaum, Siemens & Halske, Abb. W 5, mißt Temperaturen von  $700$  bis  $1500^\circ$  unmittelbar, von  $1200$  bis  $2000^\circ$  und von  $1400$  bis  $3500^\circ$  mittels zwischengeschalteter Rauchgläser. Aus der Strahlung wird durch Rotglas ein enger Frequenzbereich, um  $\lambda = 0,65 \mu$  (monochromatische Messung) herum, zu Meßzwecken hindurchgelassen. Das Rotglas darf bei Messungen unter  $900^\circ$  fehlen, weil solche Strahlung sowieso dem Auge rot erscheint. Der Regelwiderstand für die Glühlampe wird so eingestellt, daß der Glühfaden nicht mehr im Gesichtsfeld sichtbar ist. Das Galvanometer hat 3 Skalen für die 3 Meßbereiche in  $^\circ\text{C}$ -Teilung.

Das Pyropto von Hartmann & Braun arbeitet ähnlich. Stahlakku, Regelwiderstand und Meßgerät sind handlich im Schaft des Pyrometers eingebaut.

2. Gesamtstrahlungs-Pyrometer verwenden den sichtbaren und unsichtbaren Teil der Strahlung durch Vereinigung auf ein im Brennpunkt des Objektivs befindliches hochempfindliches Vakuum-Thermoelement, Abb. W 6, mit einem Auffangplättchen von 3 mm Durchmesser und  $1 \mu$  Dicke. Die Ablesung geschieht an einem hochempfindlichen Millivoltmeter. Diese Pyrometer sind erst ab  $550^\circ$  verwendbar, weil die langwelligen Wärmestrahlen unter  $550^\circ$  von den Glaslinsen verschluckt werden, z. B. Pyrradio von Hartmann & Braun, Meßbereich  $700$  bis  $2000^\circ \text{C}$ .

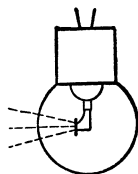


Abb. W 6. Schema eines Vakuum-Thermoelement.

h) Segerkegel dienen zum Messen von Temperaturen in Öfen, deren Erwärmung langsam ansteigt (z. B. keramische Industrie). Ihre Anzeigen sind nicht nur durch die Höhe, sondern auch durch die Geschwindigkeit und Dauer der Erhitzung bedingt.

### Schmelzpunkte der Segerkegel.

Nr. des Kegels	Schmelzpunkt Grad C	Nr. des Kegels	Schmelzpunkt Grad C	Nr. des Kegels	Schmelzpunkt Grad C	Nr. des Kegels	Schmelzpunkt Grad C	Nr. des Kegels	Schmelzpunkt Grad C
022	600	010 a	900	3 a	1140	15	1435	32	1710
021	650	09 a	920	4 a	1160	16	1460	33	1730
020	670	08 a	940	5 a	1180	17	1480	34	1750
019	690	07 a	960	6 a	1200	18	1500	35	1770
018	710	06 a	980	7	1230	19	1520	36	1790
017	730	05 a	1000	8	1250	20	1530	37	1825
016	750	04 a	1020	9	1280	26	1580	38	1850
015 a	790	03 a	1040	10	1300	27	1610	39	1880
014 a	815	02 a	1060	11	1320	28	1630	40	1920
013 a	835	01 a	1080	12	1350	29	1650	41	1960
012 a	855	1 a	1100	13	1380	30	1670	42	2000
011 a	880	2 a	1120	14	1410	31	1690		

Keramische Rohstoffe und Erzeugnisse, die bei Segerkegel 26 und darüber schmelzen, werden als feuerfest bezeichnet.

i) **Temperaturmeßfarben (Thermocolor).** Die Thermocolor<sup>1)</sup> sind Farbstoffe mit der Eigenart, beim Überschreiten bestimmter Temperaturen die ursprüngliche Farbe zu ändern. Es gibt Thermocolors mit einem und solche mit mehreren Farbumschlägen. Die Thermocolors dienen zur Ermittlung der Temperaturverteilung an wärmebelasteten Körpern jeder Art und Form, ohne daß Meßgeräte oder Leitungen erforderlich sind.

Anwendung: Farbpulver mit Spiritus anrühren (auf 100 T. Farbpulver 60–80 T. Spiritus). Der zu prüfende Gegenstand muß vollkommen sauber sein; Ölsuren mit Benzin und Spiritus entfernen. Es empfiehlt sich, einen etwa vorhandenen dunklen Anstrich zu entfernen, da Farbumschläge auf hellem Untergrund besser sichtbar sind.

Farbe dünn auftragen, mit Pinsel, bei größeren Flächen Spritzpistole.

Farbpulver kühl, trocken und in geschlossenen Blechbüchsen aufbewahren, nicht in Glasgefäßen.

Zur schnellen Bestimmung und Kontrolle von Temperaturen, z. B. von Ofenwänden oder Schweißstücken, Überwachung der Temperatur in Ge-

<sup>1)</sup> Hersteller: I.-G. Farbenindustrie A.-G., Ludwigshafen a. Rh., Werk Oppau. Verkauf: I.-G. Farbenindustrie A.-G., Abteilung Öle, Berlin NW 7, Unter den Linden 24.

senken, Verarbeitung von Leichtmetallen, Pressen von Glas, beim Glühen usw. dienen die Thermochrom-Temperaturmeßstifte<sup>1)</sup>. Ein Farbstrich, auf die heiße Fläche aufgetragen, zeigt nach 1 bis 2 s durch einen deutlichen Farbumschlag, daß die dem Stift zugehörige Temperatur erreicht ist.

### Übersicht der Temperatur-Meßfarben.

Nr.	Ausgangs- farbe	Umschlagfarbe	Um- schlag- tempe- ratur ° C	Nr.	Ausgangs- farbe	Umschlagfarbe	Um- schlag- tempe- ratur ° C
<b>Einfach-Thermocolore</b>				24	Gelb Violett	und Violett Braun	290 340
1	Rosa	Blau	40	30	Graugrün	und Hellblau	65
2	Hellgrün	Blau	60		Hellblau	und Olivgrün	145
2a	Blau	Grün	80		Olivgrün	Braun	220
3	Gelb	Violett	110	31	Braun	und Graublau	155
4	Purpur	Blau	140		Graublau	und Hellbraun	230
4a	Blau	Schwarz	165		Hellbraun	Rotbraun	275
5	Weiß	Braun	175	32	Rosa	und Gelb	145
6	Grün	Braun	220		Gelb	und Grau	175
7	Gelb	Rotbraun	290		Grau	Olivgrün	340
8	Weiß	Braun	340	33	Gelb	und Dunkelgrau	175
10	Rosa	Weiß über Braun	500		Dunkelgrau	und Violett	290
11	Blau	Violett	580		Violett	Braun	340
12	Hellgrün	Türkis	680	40	Rosa	und Hellblau	65
<b>Mehrfach-Thermocolore</b>					Hellblau	und Gelb	145
20	Hellrosa	und Hellblau	65		Gelb	und Grau-	
	Hellblau	Hellbraun	145		schwarz	175	
21	Graugrün	und Olivgrün	145		Olivgrün	340	
	Olivgrün	Braun	220	41	Grauschwarz		
22	Rosa	und Hellbraun	145		Hellgrün	und Hellblau	65
	Hellbraun	Schwarz	175		Hellblau	und Gelb	145
23	Dunkelgelb	und Graugrün	175		Gelb	und Grau-	
	Graugrün	Rotbraun	290			schwarz	220
					Grauschwarz	Braun	340

### Übersicht der Temperatur-Meßstifte.

Umschlagtemperatur in °C zugleich Thermochrom-Nr.	Ausgangsfarbe	Umschlagfarbe
120	Hellgrün	Blau
150	Grün	Violett
200	Blau	Schwarz
300	Grün	Braun
350	Braun	Rot
450	Rosa	Schwarz
510	Hellgelb	Orange
600	Dunkelblau	Weiß

#### Schrifttum.

Hohenner: Motor-Kritik 1939 Heft 16.  
Z. VDI Bd. 83 (1939) Heft 3.  
Chem. Fabrik 1939 Heft 12. 5. S. 358.  
Glastechn. Ber. Bd 17 (1939) Heft 7.  
Umschau 1939 Heft 35.

<sup>1)</sup> Hersteller: A. W. Faber, Castell-Bleistiftfabrik A.-G., Stein bei Nürnberg.



## C. Sonstige wärmetechnisch wichtige Werte.

Alle angeführten Werte beziehen sich auf den Normalzustand, der durch die Angabe eines Normaldruckes und einer Normaltemperatur gekennzeichnet ist. Die Zusammenstellung 0° und 760 Torr (1 Torr = 1 mm Quecksilbersäule) ist der physikalische, 20° und 1 kg/cm<sup>2</sup> der technische Normalzustand.

### I. Wärmedehnungszahlen.

Längenausdehnungszahl  $\alpha$ :  $\alpha = \frac{1}{l} \cdot \frac{\Delta l}{\Delta t}$ ;  $l$  = Anfangslänge,  $\Delta l$  = Verlängerung,  $\Delta t$  = Temperaturzunahme.

Raumausdehnungszahl  $\gamma$ :  $\gamma = \frac{1}{V} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta t}$ ;  $V$  = Anfangs-Rauminhalt,  $\Delta V$  = Raumzunahme,  $\Delta t$  = Temperaturzunahme. Für feste Körper gilt  $\gamma = 3\alpha$ ; für Gase gilt in großer Annäherung  $\gamma = 1/273$ , genau  $\gamma = 1/273,16$ .

#### Längenausdehnungszahl $\alpha$ bei 20°.

Stoff	$\alpha \cdot 10^{-6}$	Stoff	$\alpha \cdot 10^{-6}$
Aluminium .....	23,8	Konstantan .....	15,2
Antimon .....	10,8	Kupfer .....	18,5
Blei .....	29,0	Magnesium .....	26,1
Bronze .....	17,5	Messing .....	18,4
Chrom .....	7,0	Neusilber .....	18,0
Chromstahl .....	10,0	Nickel .....	13,0
Duralumin .....	23,5	Nickelstahl (58 vH Ni) .....	12,0
Eisen und Stahl <sup>1)</sup> .....	12,2	Platin .....	9,0
Elektron .....	24,0	Platiniridium .....	8,3
Gips .....	25,0	Porzellan, Berliner .....	3,0
Glas, Jenaer (16 III) .....	8,1	Quarzglas .....	0,5
Gold .....	14,2	Schwefel .....	9,0
Hartgummi .....	77,0	Silber .....	19,5
Invarstahl, 36 vH Ni .....	1,5	Widia .....	5,3
Iridium .....	6,5	Wismut .....	13,4
Kadmium .....	24,7	Zink .....	26,7
Kobalt .....	12,7	Zinn .....	23,0

#### Raumausdehnungszahl $\gamma$ bei 20°.

Stoff	$\alpha \cdot 10^{-6}$	Stoff	$\alpha \cdot 10^{-6}$
Benzol .....	106	Kohlenstofftetrachlorid .....	122
Glyzerin .....	50	Schwefelsäure, konz. ....	57

### II. Schwindmaße.

Während des Erstarrens und Erkaltes verkleinern sich die Abmessungen der Metalle. Auftretende Spannungen, die auf ungleichmäßiges Erstarren und auf ungleiche Werkstoffverteilung zurückzuführen sind, vergrößern oder verringern die Abmessungen nach der einen oder anderen Seite des Gußstückes.

<sup>1)</sup> Eisen und Stahl haben nahezu gleiche Längenausdehnung. Sie beträgt im Durchschnitt zwischen 0° und 100° das  $11,5 \cdot 10^{-6} \cdot t$  fache, bei höheren Temperaturen das  $(11,5 \cdot 10^{-6} + 0,008 \cdot 10^{-6} \cdot t)$  fache der Länge ( $t$  = Anzahl der Grade der Temperaturerhöhung). Stahlguß hat in hartem Zustand eine höhere Ausdehnung bis zu 0,00014, die aber bei Temperung auf den normalen Wert zurückgehen kann. Weicher Stahl hat die gewöhnliche Ausdehnung. Bei Gußeisen geht die Ausdehnung bis zu  $9 \cdot 10^{-6}$  herunter.

Bei Eisenbauten wird mit Temperaturschwankungen von -25° bis +35° C gerechnet. Für die Feststellung der Grundmaße eines Entwurfes wird eine mittlere Temperatur von +10° C angenommen.

## Schwindmaße für Metalle.

Metall	Schwindmaße bezogen auf					
	Länge		Oberfläche		Rauminhalt	
	Ver- hältnis	cm auf 1 m	Ver- hältnis	cm <sup>2</sup> auf 1 m <sup>2</sup>	Ver- hältnis	cm <sup>3</sup> auf 1 m <sup>3</sup>
Aluminium .....	1 : 56	1,79	1 : 28	357	1 : 19	53580
Aluminiumbronze ...	1 : 53	1,89	1 : 27	377	1 : 18	56610
Blei .....	1 : 92	1,09	1 : 46	217	1 : 31	32610
Bronze .....	1 : 63	1,59	1 : 32	317	1 : 21	47610
Glockenmetall.....	1 : 65	1,54	1 : 33	308	1 : 22	46140
Gußeisen .....	1 : 100	1,00	1 : 50	200	1 : 33	30000
Kupfer .....	1 : 125	0,80	1 : 63	160	1 : 42	24000
Messing .....	1 : 65	1,54	1 : 32	313	1 : 22	46140
Stahlguß .....	1 : 50	2,00	1 : 25	400	1 : 17	60000
Zinn .....	1 : 128	0,78	1 : 64	156	1 : 43	23400
Zink .....	1 : 62	1,61	1 : 32	313	1 : 21	48390

**Beispiel.** Ein Stab aus Stahlguß von 2,50 m Länge schwindet um  $2,5 \times 2 = 5,0$  cm. Ein Körper aus Bronze, dessen Modell  $300 \text{ cm}^3 = 0,000300 \text{ m}^3$  enthält, hat ein Kubikmaß von  $300 \text{ cm}^3 - 0,000300 \cdot 47610 \text{ cm}^3 = 300 \text{ cm}^3 - 14,28 \text{ cm}^3 = 285,72 \text{ cm}^3$ . In Walzwerken rechnet man das Schwinden des Stahles zu rd. 12 mm/m. Siehe „Gewichtsberechnung eines Gußstückes aus seinem Modell“.

### III. Wärmeleitzahl $\lambda$

(in kcal/m<sup>2</sup> h °C) ist die im Dauerzustand stündlich durch 1 m<sup>2</sup> Fläche des Stoffes zu einer anderen im Abstand von 1 m übertretende Wärmemenge bei 1 °C Temperaturunterschied beider Flächen.  $\lambda$  ändert sich mit der Temperatur nach der Formel:  $\lambda_t = \lambda_0(1 + \gamma t)$ .  $\gamma$  ist die Temperaturziffer der Wärmeleitzahl. Bei elementaren Metallen ist  $\gamma$  negativ, sonst zumeist positiv. Poröse Stoffe leiten die Wärme wesentlich schlechter als kompakte, weil die Wärmeleitzahl der Luft sehr klein ist. Deswegen ist das Raumgewicht  $R$  bei porigen Stoffen als wichtig anzusehen.

#### Wärmeleitzahl $\lambda_{20}$ (bei Normaltemperatur).

Stoff	$R$ kg/m <sup>3</sup>	$\lambda$ kcal/m <sup>2</sup> h °C	Bemerkungen
<b>Metalle (rein):</b>			
Silber .....	10 500	360	
Kupfer .....	8 930	340	
Aluminium .....	2 700	197	
Nickel .....	8 900	80	
Eisen .....	7 860	63	
Quecksilber.....	13 546	6,5	
<b>Legierungen:</b>			
Silumin .....	2 633	139	88 vH Al, 12 vH Si
Alusil .....	2 760	138	80 vH Al, 20 vH Si, Kolbenleg.
Duralumin .....	≈ 2 800	125	95 vH Al, 4,5 vH Cu, 0,5 vH Mg
Messing .....	9 381	96	70 vH Cu, 30 vH Zn
Bronze .....	8 766	36	90 vH Cu, 10 vH Sn
Neusilber .....	8 433	21,5	62 vH Cu, 15 vH Ni, 22 vH Zn
Monel .....	8 710	19	29 vH Cu, 67 vH Ni, 2 vH Fe
Chromnickel .....	8 660	15	10 vH Cr, 90 vH Ni

## Wärmeleitzahl (Fortsetzung).

Stoff	R kg/m <sup>3</sup>	λ kcal/m <sup>2</sup> h ° C	Bemerkungen
V2A-Stahl (Krupp) .....	7860	13	72,88 vH Fe, 18 vH Cr, 8 vH Ni, 0,5 vH Mn, 0,5 vH Si, 0,12 vH C
Invar .....		9,5	35 vH Ni, 65 vH Fe
<b>Natursteine:</b>			
Basalt .....	2920	1,4	
Granit .....	2600 bis 2900	2,5	versch. Zusammen- setzung feinkörnig
Kalkstein .....	1650	1,9	
Marmor .....	2500 bis 2700	2,4	
Muschelkalk .....	2680	2,1	
Sandstein .....	2150 bis 2300	1,4 bis 1,8	
<b>Baustoffe:</b>			
Ziegel, gewöhnl. ....	1600	0,33	
„ hochporös .....	600	0,10	
Beton .....	1000	0,31	lufttrocken
Schlackenbeton .....	1200	0,25	
Magnesitstein .....	2010	2,4	
Schamotte .....	1940	0,64	für Ofenbau
Porzellan (Berlin) .....	2290	0,9 bis 1,1	
<b>Org. Kunststoffe (elektr. Nichtleiter):</b>			
Bakelit .....	1270	0,200	Phenol-Kresol- Formaldehyd
Fiber (Vulkan-) .....	1350	0,4	
Kautschuk 100% .....		0,11	rein, ohne Zusätze
Gummischwamm .....	224	0,047	
Linoleum .....	1180	0,13 bis 0,16	
Mikanit .....	2480	0,205	gemahl. Glimmer ge- preßt hell
Hartpapier I .....	1300	0,179	
<b>Hölzer:</b>			
Eiche, längs der Faser ...	600 bis 800	0,32	
„ quer zur Faser ...		0,15 bis 0,18	
Fichte, längs der Faser ...	620	0,22	
„ quer zur Faser ...		0,12	
<b>Faser- u. pulverförmige Wärmeschutzstoffe:</b>			
Asbestwolle .....	50	0,050	
Glaswolle .....	50	0,032	
Schlackenwolle .....	100	0,029	
Kieselgur .....	100	0,037	
<b>Flüssigkeiten:</b>			
Paraffinöl .....	870	0,108	
Petroleum .....	800	0,130	raffiniert
Wasser ...	1000	0,515	
Transformatoröl .....	840	0,130	
Zylinderöl .....	890 bis 910	0,116 bis 0,124	für Flugmotoren bei $p = 1 \text{ kg/cm}^2$ , $t = 20^\circ \text{ C}$
<b>Gase und Dämpfe:</b>			
Kohlenoxyd (CO) .....	1,245	0,0211	
Kohlendioxyd (CO <sub>2</sub> ) .....	1,969	0,0136	
Luft (trocken) .....	1,238	0,0220	trocken
Methylchlorid (CH <sub>3</sub> Cl) ...	2,299	0,0090	
Schwefelkohlenstoff (CS <sub>2</sub> ) .	3,380	0,0060	
Tetrachlorkohlenstoff (CCl <sub>4</sub> )	6,370	0,0055	
Wasserdampf .....	0,801	0,0140	
Wasserstoff (H <sub>2</sub> ) .....	0,0895	0,1600	

#### IV. Schmelzpunkte und Siedepunkte bei Normaldruck (760 Torr).

Schmelz- und Siedepunkte für chemische Elemente s. S. 148 und 149.

(Nur gleichteilige [homogene] Stoffe haben scharfe Schmelz- und Siedepunkte.)

Stoff	Formel	Schmelzpunkt (°C) (Erweichungspunkt)	Siedepunkt (°C)
Äthyläther .....	$C_2H_5 \cdot O \cdot C_2H_5$	-116,3	34,48
Äthylalkohol .....	$C_2H_5 \cdot OH$	-114,5	78,3
Ammoniak .....	$NH_3$	-77,7	-33,4
Anilin .....	$C_6H_5 \cdot NH_2$	-6,2	184
Azeton .....	$CH_3 \cdot O \cdot CH_3$	-94,3	56,1
Azetylen .....	$C_2H_2$	-81	-83,6
Bauxit .....	—	1820	—
Benzol (chemisch rein) .....	$C_6H_6$	+5,5	80,1
Benzophenon .....	$C_6H_5 \cdot CO \cdot C_6H_5$	49,7	305,9
Borax .....	$Na_2B_4O_7 + 10 H_2O$	878	—
Bronze .....	90 bis 80 vH Cu, 8 bis 16 vH Sn, 2 bis 5 vH Zn	≈ 900	—
Chlorbarium .....	$BaCl_2$	955	1560
Chlorkalzium .....	$CaCl_2$	772	> 1600
Chlorkalziumlösung, ges. ....	—	-40	—
Chlornatrium (Kochsalz) .....	$NaCl$	802	1440
Chloroform .....	$CHCl_3$	-63,5	+61,2
Chromeisenerz .....	$Cr_2O_3 \cdot FeO$	≈ 2180	—
Deltametall .....	56 vH Cu, 41 vH Zn, 1 vH Fe, Mn, Pb	≈ 950	—
Eisen, Fluß- .....	—	1350 bis 1450	—
„ Guß-, grau .....	—	1200	—
„ „ weiß .....	—	1130	—
Eisenhochofenschlacke .....	Fe-Silikate + Fe-Oxyde	1300 bis 1430	—
Essigsäure (Eisessig) .....	$CH_3 \cdot COOH$	+16,7	118
Glycerin (chemisch rein) .....	$C_2H_5 \cdot (OH)_3$	+18°, fest bei 0°	290
Invarstahl .....	Ni-Fe-Legierung	1425	—
Kautschuk .....	$[C_{12}H_{20}]_n$ <sup>1)</sup>	≈ 125	—
Kochsalzlösung, gesättigt .....	$NaCl$ aq	-18	—
Kohlenoxyd .....	$CO$	—	-191,48
Kohlendioxyd .....	$CO_2$	(Sb) -78,52 <sup>2)</sup>	—
Lote, Weich- .....	Sn-reich	135 bis 210	—
„ Wismut- .....	—	94 bis 125	—
Messing .....	66 vH Cu, Rest Zn	≈ 900	—
Naphthalin .....	$C_{10}H_8$	80,1	217,9
Öl, Lein- .....	—	-20	316
„ Rüb- .....	—	-3,5	—
„ Terpentin- .....	$C_{10}H_{16}$	-10	160
Paraffin .....	$C_nH_{2n+2}$ <sup>3)</sup>	40 bis 70	—
Porzellan, Hart- .....	kaolinreich	≈ 1480	—
Schwefeldioxyd .....	$SO_2$	-75,3	-10,0
Schwefelkohlenstoff .....	$CS_2$	-112	46,3
Stahl .....	$Fe$ , < 0,6 vH C	1520 bis 1450	—
Stearinsäure .....	$C_{17}H_{35} \cdot COOH$	70	380
Toluol .....	$C_6H_5 \cdot CH_3$	-95	110,7
Tonerde, rein .....	$Al_2O_3$	2050	2980
Wachs, Bienen- .....	—	≈ 63 bis 65	—
Walrat, rein, vom Potwal ...	—	49	—
Wasser .....	$H_2O$	0	100
„ „ 3,5 vH Salzgehalt ...	—	-2,3	—
Woodsches Metall .....	—	≈ 68	—

<sup>1)</sup> n = unbekannt ganze Zahl.

<sup>2)</sup> Sb = sublimieren.

<sup>3)</sup> n > 10.

### V a. Spezifische Wärme, Schmelz- und Verdampfungswärme (Nichtmetalle).

Stoff	Symbol oder Formel	Spez. Wärme kcal/kg °C bei 0°	Schmelzwärme kcal/kg	Verd.-W. kcal/kg am normalen Siedepunkt (760 Torr)
Äthyläther .....	$C_2H_5 \cdot O \cdot C_2H_5$	0,55	24	86
Äthylalkohol .....	$C_2H_5 \cdot OH$	0,59	25	201
Ammoniak .....	$NH_3$	0,492 <sup>1)</sup>	81	327
Anilin .....	$C_6H_5 \cdot NH_2$	0,49	27,1	107
Bakelit .....	Kunstharz	0,20 bis 0,40	—	—
Benzol .....	$C_6H_6$	0,41	30,4	94,5
Chlor .....	$Cl_2$	0,120 <sup>1)</sup>	45	62
Chlormethyl .....	$CH_2Cl$	0,176 <sup>1)</sup>	—	100
Chloroform .....	$CHCl_3$	0,23	19	59
Gips, gebr. ....	$CaSO_4 \cdot 1,5 H_2O$	0,20	450	—
Glas .....	—	0,184	—	—
Granit .....	saures Silikatgemisch	0,18	—	—
Graphit .....	C	0,19	—	12000
Hochofenschlacke .....	Fe-Silikate	0,20	≈ 50	—
Holzkohle .....	C	0,18	—	—
Kohlendioxid .....	$CO_2$	0,197 <sup>1)</sup>	44	137
Marmor .....	$CaCO_3$ -Krist.	0,193	—	—
Maschinenöl .....	—	0,40 bis 0,51	—	—
Naphthalin .....	$C_{10}H_8$	0,31	36	75
Paraffin, Hart- .....	$C_nH_{2n+2}$ <sup>2)</sup>	≈ 0,46	≈ 35	—
Phosphor, gelb .....	P	0,18	5,2	400
Petroleum .....	Gemisch von Kohlenwasserstoffen	≈ 0,51	—	—
Sauerstoff .....	$O_2$	0,218 <sup>1)</sup>	3,3	51
Schwefel, rhomb. ....	S	0,17	9,4	70
Schwefeldioxid .....	$SO_2$	0,151 <sup>1)</sup>	27,9	96
Schwefelsäure .....	$H_2SO_4$	0,33	—	—
Schwefelkohlenstoff .....	$CS_2$	0,24	17,7	89
Steinkohle .....	—	0,30	—	—
Terpentinöl .....	$C_{10}H_{16}$	0,43	—	70
Toluol .....	$C_6H_5 \cdot CH_3$	0,40	17,2	85
Wasser, fest (Eis) .....	$H_2O$ (hexagonal)	0,463	79,4	—
„ , flüssig .....	$H_2O$	1	—	539,1
„ , gasf. (Dampf) .....	$H_2O$	0,43	—	—
Wasserstoff .....	$H_2$	3,40 <sup>1)</sup>	14	110

1)  $c_p$  spez. Wärme bei konstantem Druck.

2)  $n > 30$ .

**Vb. Schmelz- bzw. Umwandlungstemperatur, spez. Wärme, Schmelzwärme, Wärmebedarf (Metalle).**

Werkstoff	Schmelz- bzw. Umwandlungs-temperatur	Mittlere spez. Wärme von 0° bis Schmelz- bzw. Umwandlungstemperatur	Schmelz-wärme	Gesamt-Wärme-bedarf bis zum vollständigen Schmelzen bzw. Umwandeln
	° C	kcal/kg	kcal/kg	
Aluminium.....	658	0,240	93	251
Antimon .....	630	0,0527	40,3	73,5
Beryllium .....	—	0,418 bei 0°	341	—
Blei .....	325	0,0323	6,0	16,5
Bronze $\approx 80^\circ$ Cu	—	$\approx 0,09$	—	—
Chrom.....	—	0,104	70	—
Eisen chem. rein	0 ... 785	0,1566	U = 1,0	—
	785 ... 919	0,1580	U = 6,8	299
	919 ... 1404	0,1450	U = 2,0	einschl. Umwandlungswärme
	1404 ... 1528	0,212		
	Schm.-P. 1528		49	
Gold .....	1060	0,0340	16	52
Kadmium.....	321	0,558	13	31,5
Kobalt .....	0 ... 950	0,139		
	950 ... 1490	0,1565	U = 7,5	
	Schm.-P. 1490		62	286
Kupfer .....	1080	0,105	50,0	163
Magnesium.....	650	0,275	50,5	229
Mangan 98% ...	1221	0,172	62,0	272
	Umwandlungs- punkte nicht berücksichtigt			
Messing Ms 63...	—	$\approx 0,093$	$\approx 44,0$	—
Nickel.....	1452	0,132	73,0	265
Platin .....	1765	0,0368	22,0	87
Quecksilber .....	—	0,0333	2,8	—
			Verdampf- wärme 72	
Silber .....	960	0,0615	25,0	84
Wismut .....	271	0,0314	14,0	22,5
Zink .....	419	0,0955	28,0	68
			Verdampf- wärme 480	
Zinn .....	232	0,0560	15,0	28

Werte nach W. Gürtler: Metalltechnisches Taschenbuch 1939. Weitere Werte siehe Landolt-Börnstein: Physikalisch-chemische Tabellen, 5. Auflage, einschließlich 3 Ergänzungsbände 1923 bis 1936.

## VI. Wärmestrahlung.

**a) Gesamtstrahlung des physikalisch schwarzen Körpers.** Von einem  $m^3$  des physikalisch schwarzen Körpers von der absoluten Temperatur  $T^\circ K$  wird in einer Stunde  $h$  senkrecht zur Oberfläche in den Halbraum ausgestrahlt

$$E = 4,961 \cdot (T/100)^4 \text{ kcal/m}^2 \cdot h,$$

z. B. bei  $T = 300^\circ K$  ist

$$E = 4,961 \cdot (300/100)^4 = 4,018 \cdot 10^2 \text{ kcal/m}^2 \cdot h,$$

bei  $T = 3000^\circ K$  ist

$$E = 4,961 \cdot (3000/100)^4 = 4,018 \cdot 10^8 \text{ kcal/m}^2 \cdot h.$$

**b) Emissionsvermögen einiger Stoffe bei  $T^\circ K$ .** Die nachstehenden Zahlen geben mit der Gesamtstrahlung des physikalisch schwarzen Körpers in den Halbraum multipliziert die Strahlungsenergie dieser Stoffe in  $\text{kcal/m}^2 \cdot h$ .

Stoff	Emissionsfaktor	Temperatur $T^\circ K$
Aluminium .....	0,07	Zimmer
Al-Bronze .....	0,64	Zimmer
Asbestschiefer .....	0,96	Zimmer
Bleiblech .....	0,28	Zimmer
Dachpappe .....	0,93	Zimmer
Eisenbleche		
vernickelt .....	0,11	Zimmer
geschmiegelt .....	0,24	Zimmer
verzinkt .....	0,28	Zimmer
verrostet .....	0,69	Zimmer
Glas, glatt .....	0,94	Zimmer
Hartgummi .....	0,95	Zimmer
Holz, glatt .....	0,8 bis 0,9	Zimmer
Lampenruß .....	0,95	Zimmer
Magnesitsteine .....	0,39	1660°
80 vH MgO		
9 vH Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
Mauerwerk .....	0,94	Zimmer
Messing, matt .....	0,22	Zimmer
Metallflächen, benetzt .....	0,98	Zimmer
Papier .....	0,8 bis 0,9	Zimmer
Porzellan, glasiert .....	0,92	Zimmer
Schamotte .....	0,85	Zimmer
desgl. ....	0,59	1500°
55 vH SiO <sub>2</sub>		
41 vH Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
Silikatsteine .....	0,66	1500°
95 vH SiO <sub>2</sub>		
Sillimanit .....	0,29	1660°
33 vH SiO <sub>2</sub>		
64 vH Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
Stahl-Walzhaut .....	0,65	Zimmer
Wollstoff, rot .....	0,75	Zimmer

# Verbrennung.

## A. Erklärung der Formelzeichen.

Zeichen:	Dimension :		Erklärung:
	feste u. flüssige Brenn- stoffe	gas- förmige Brenn- stoffe	
Nm <sup>3</sup>	Normalkubikmeter bezogen auf 0° C, 760 mm HgS (Quecksilbersäule)		
Mol	ist die Gasmenge, deren Gewicht in kg gleich dem Molekulargewicht ist		
O <sub>2</sub>	kg/kg	Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Sauerstoff
N <sub>2</sub>	kg/kg	Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Stickstoff
C	kg/kg	Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Kohlenstoff
S	kg/kg	Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Schwefel
H <sub>2</sub>	kg/kg	Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Wasserstoff
CO <sub>2</sub>		Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Kohlensäure
CO		Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Kohlenoxyd
CH <sub>4</sub>		Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Methan
C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>		Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Schwere Kohlenwasserstoffe
W	kg/kg		Wassergehalt der festen Brennstoffe
H <sub>2</sub> O		gr/Nm <sup>3</sup>	Feuchtigkeitsgehalt der gasförmigen Brennstoffe
H <sub>o</sub>	kcal/kg	kcal/Nm <sup>3</sup>	oberer Heizwert
H <sub>u</sub>	kcal/kg	kcal/Nm <sup>3</sup>	unterer Heizwert
V <sub>oL</sub>	Nm <sup>3</sup> /kg	Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Luftbedarf zur Verbrennung
V <sub>oRG</sub>	Nm <sup>3</sup> /kg	Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Rauchgasmenge aus der Verbrennung (feucht gemessen)
V <sub>O<sub>2</sub></sub>	Nm <sup>3</sup> /kg	Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Sauerstoff zur Verbrennung
V <sub>CO<sub>2</sub></sub>		Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Anteil der Kohlensäure in der Rauchgasmenge
V <sub>H<sub>2</sub>O</sub>		Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Anteil von Wasserdampf in der Rauchgasmenge
V <sub>N<sub>2</sub></sub>		Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Anteil von Stickstoff in der Rauchgasmenge
$n_{Lu} = \frac{V_{oRG}}{V_{oL}} \cdot \frac{O_2}{0,21 - O_2}$		Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	Luftüberschuß in Teilen der theoretischen Luftmenge
t <sub>2</sub>		° C	Abgastemperatur des Ofens (Ofenende) (wahre Gastemperatur) nach Aufhören der nutzbaren Wärmeübertragung
C <sub>pm</sub>		kcal/Nm <sup>3</sup>	mittlere spezifische Wärme des Abgases bei der Temperatur t <sub>2</sub>
Q	kcal/kg	kcal/Nm <sup>3</sup>	Luft- bzw. Gasvorwärmung

## B. Wesen der Verbrennung.

Unter der technischen Verbrennung versteht man die wärmeentwickelnde Reaktion der Elemente Kohlenstoff und Wasserstoff mit Sauerstoff, die oberhalb einer gewissen Temperaturgrenze (dem Zündpunkt) lebhaft und ohne äußere Wärmezufuhr verläuft. Die technischen Brennstoffe kommen in den drei Aggregatzuständen: fest, flüssig und gasförmig vor. Sie setzen sich zusammen aus den chemischen Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff und Schwefel. Der Schwefel bildet eine lästige Beimischung und wird heute vielfach, besonders bei den gasförmigen Brennstoffen, durch Aufbereitung entfernt. Kohlenstoff und Wasserstoff sind in den Brennstoffen nicht als reine Elemente, sondern in den verschiedensten chemischen Verbindungen enthalten. Der zur Verbrennung erforderliche Sauerstoff wird in den meisten technischen Feuerungen in Form von Luft zugeführt, die ein



Gemisch von Sauerstoff, Stickstoff und den verschiedensten Beimischungen wie Kohlendioxyd, Wasserstoff, Helium, Neon, Krypton, Xenon von der folgenden Zusammensetzung ist:

Bestandteile	Gewichtsteile	Raumteile
Sauerstoff O <sub>2</sub> .....	23,1, rd. 23	20,93, rd. 21
Stickstoff N <sub>2</sub> einschließlich Beimengungen.....	76,9, rd. 77	79,07, rd. 79

Die Beziehungen zwischen Anfangs- und Endzustand einer Verbrennung sind gegeben durch die folgenden Gleichungen:

$C + O_2 = CO_2$ 1 Mol + 1 Mol = 1 Mol $2 H_2 + O_2 = 2 H_2O$ 2 Mol + 1 Mol = 2 Mol	$1 Nm^3 C + 1 Nm^3 O_2 = 1 Nm^3 CO_2$ $2 Nm^3 H_2 + 1 Nm^3 O_2 = 2 Nm^3 H_2O$
12 kg C (Gewicht eines Mol) werden in 1 Mol CO <sub>2</sub> (Molvolumen = 22,4 Nm <sup>3</sup> ), 4 kg H <sub>2</sub> in 2 Mol H <sub>2</sub> O übergeführt unter einem Verbrauch von je 1 Mol Sauerstoff	$1 kg C + \frac{22,4}{12} Nm^3 O_2 = 1,87 Nm^3 CO_2$ $1 kg H_2 + \frac{22,4}{4} Nm^3 O_2 = 11,2 Nm^3 H_2O$

Man unterscheidet zwischen vollkommener und unvollkommener Verbrennung. Bei vollkommener Verbrennung ist der gesamte Gehalt an C und H<sub>2</sub> zu CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O umgewandelt, während bei der unvollkommenen Verbrennung noch CO und H<sub>2</sub> in den Abgasen enthalten sind. Die vollkommene Verbrennung setzt voraus, daß zumindest die entsprechende theoretische Luftmenge zugeführt wird. Meistens arbeitet man bei technischen Feuerungen mit einem Luftüberschuß. Außerdem ist erforderlich, daß Brennstoff und Luft gut durchmischt werden und eine genügende Zeit zur Verbrennung gelassen wird. Man nimmt an, daß die Verbrennung der festen und flüssigen Brennstoffe über den dampfförmigen bzw. gasförmigen Zustand verläuft. Eine unvollkommene Verbrennung erzielt man dadurch, daß man mit Luftmangel verbrennt. Die Atmosphäre im Feuerraum nennt man bei dieser Art der Verbrennung **reduzierend**, im Gegensatz dazu bezeichnet man die Verbrennung mit Luftüberschuß **oxydierend**.

### C. Heizwert der Brennstoffe.

**Der obere Heizwert** (Verbrennungswärme)  $H_o$  eines Brennstoffes stellt die Wärmemenge dar, die bei der vollständigen Verbrennung einer Einheit (kg oder Nm<sup>3</sup>) gebildet wird, wenn nach der Verbrennung die Verbrennungsprodukte auf die Ausgangstemperatur zurückgekühlt werden und sich das bei der Verbrennung gebildete Wasser bzw. das Wasser, welches im Brennstoff enthalten ist, im flüssigen Zustand befindet.

**Der untere Heizwert**  $H_u$ , oft nur als „Heizwert“ bezeichnet, ist gegenüber dem oberen Heizwert um die Verdampfungswärme des bei der Verbrennung gebildeten Wassers niedriger und für die Berechnung der Auswirkung einer Feuerung zugrunde zu legen.

Der Heizwert der Brennstoffe wird durch kalorimetrische Untersuchung bestimmt oder kann durch die Elementaranalyse und die nachstehende Berechnung ermittelt werden.

Der Heizwert der festen Brennstoffe ergibt sich aus der Verbandsformel:

$$H_u = 8100 \cdot C + 29000 \cdot \left( H_2 - \frac{O_2}{8} \right) + 2500 \cdot S - 600 \cdot W.$$

Der Heizwert von Gasen ist durch den Heizwert der einzelnen Bestandteile gegeben. Man kann hierfür einsetzen:

	Oberer Heizwert $H_o$	Unterer Heizwert $H_u$
Kohlenoxyd CO .....	3020	3020
Wasserstoff $H_2$ .....	3050	2570
Methan $CH_4$ .....	9520	8550
Schwere Kohlenwasserstoffe $C_nH_m$ ..	18150	17000

Die zur Verbrennung benötigten Sauerstoff- und Luftmengen  $V_{oL}$  und die entstehenden Rauchgasvolumen  $V_{oRG}$  lassen sich durch die folgenden Beziehungen berechnen:

Feste und flüssige Brennstoffe:

Sauerstoffbedarf:

$$V_{O_2} = 22,4 \left( \frac{C}{12} + \frac{H_2}{4} + \frac{S}{32} - \frac{O_2}{32} \right) \text{ Nm}^3/\text{kg}.$$

Luftbedarf:

$$V_{oL} = 4,76 \cdot V_{O_2} \text{ Nm}^3/\text{kg}.$$

Rauchgasmenge:

$$V_{oRG} = 22,4 \left( \frac{H_2}{4} + \frac{W}{18} + \frac{N_2}{28} + \frac{O_2}{32} \right) + V_{oL} \text{ Nm}^3/\text{kg}.$$

Gasförmige Brennstoffe:

Sauerstoffbedarf:

$$V_{O_2} = 3,67 C_nH_m - O_2 + 0,5 CO + 2 CH_4 + 0,5 H_2 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3.$$

Luftbedarf:

$$V_{oL} = 4,76 \cdot V_{O_2} \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3.$$

Rauchgasmenge:

$$V_{CO_2} = CO_2 + 2,45 C_nH_m + CO + CH_4 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3,$$

$$V_{H_2O} = 2,45 C_nH_m + 2 CH_4 + H_2 + H_2O \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$$

$$V_{N_2} = N_2 + 3,76 \cdot V_{O_2} \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3,$$

$$V_{oRG} = V_{CO_2} + V_{H_2O} + V_{N_2} \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3.$$

Ist aber nur die Brennstoffart und ihr Heizwert angegeben, so kann man mit genügender Genauigkeit die nachstehenden Erfahrungsformeln und Werte anwenden:

Brennstoff	Rauchgasvolumen	Luftbedarf
Feste Brennstoffe ...	$0,89 \cdot \frac{H_u}{1000} + 1,65 \text{ Nm}^3/\text{kg}$	$1,01 \cdot \frac{H_u}{1000} + 0,5 \text{ Nm}^3/\text{kg}$
Öle .....	$1,11 \cdot \frac{H_u}{1000} \text{ Nm}^3/\text{kg}$	$0,85 \cdot \frac{H_u}{1000} + 2,0 \text{ Nm}^3/\text{kg}$
Armigase ( $H_u < 3000$ )	$0,725 \cdot \frac{H_u}{1000} + 1,0 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$	$0,875 \cdot \frac{H_u}{1000} \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$
Reichgase ( $H_u > 3000$ )	$1,14 \cdot \frac{H_u}{1000} + 0,25 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$	$1,09 \cdot \frac{H_u}{1000} - 0,25 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$

Brennstoffart	Unterer Heizwert kcal/Einh.	$V_{oL}$ Luft Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup> oder kg	$V_{oRG}$ Abgas Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup> oder kg
Feste Brennstoffe (1 kg feucht) .....	3000	3,54	4,26
	4000	4,54	5,18
	5000	5,55	6,10
	6000	6,56	7,02
	7000	7,58	7,94
	8000	8,59	8,86
Öl (1 kg) .....	9600	10,20	10,90
Generatorgas (1 Nm <sup>3</sup> trocken) .....	1100	0,97	1,84
	1200	1,05	1,90
	1300	1,13	1,97
	1400	1,21	2,03
	1500	1,29	2,10

Brennstoffart	Unterer Heizwert kcal/Nm <sup>3</sup>	$V_{oL}$ Luft Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	$V_{oRG}$ Abgas Nm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>
Koksofengas (1 Nm <sup>3</sup> trocken) .....	3800	3,87	4,60
	4000	4,04	4,81
	4200	4,31	5,02
	4400	4,53	5,24
Gichtgas (1 Nm <sup>3</sup> trocken) .....	900	0,714	1,56
	1000	0,792	1,62
	1100	0,871	1,69
Mischgas aus Koksofen- und Gichtgas (1 Nm <sup>3</sup> trocken) .....	1400	1,23	2,05
	1800	1,67	2,47
	2200	2,11	2,90
	2600	2,55	3,32
Wassergas .....	2685	2,35	2,90

### D. Luftüberschuß bei technischen Feuerungen.

Die wirklich verbrauchte Luftmenge  $V_L$  weicht bei technischen Feuerungen im allgemeinen von der theoretisch errechneten ab. Die Luftmenge und die Abgasmenge bestimmen dann die nachstehenden Formeln:

$$V_L = 1 + n_u \cdot V_{oL}/\text{Nm}^3,$$

$$V_{RG} = V_{oRG} + n_u \cdot V_{oL}/\text{Nm}^3 \text{ oder kg.}$$

Das Verhältnis der verbrauchten Luftmenge  $V_L$  zur theoretisch errechneten Luftmenge  $V_{oL}$  bezeichnet man mit Luftfaktor  $\lambda = \frac{V_L}{V_{oL}}$ .

#### Zusammenstellung des Luftüberschusses bei technischen Feuerungen.

Steinkohle: Planrost mit Handbeschickung .....	$\lambda = 1,7-2,0$
„ „ mechanischer Beschickung .....	$\lambda = 1,4-1,7$
Wanderrost .....	$\lambda = 1,3-1,5$
Kohlenstaub .....	$\lambda = 1,2-1,4$
Braunkohle: Braunkohlenbrikett .....	$\lambda = 1,2-1,5$
Teeröl .....	$\lambda = 1,1-1,2$
Leuchtgas, Ferngas .....	$\lambda = 1,0-1,1$
Generatorgas gereinigt .....	$\lambda = 1,0-1,1$

## E. Flammtemperaturen.

Bei wärmetechnischen Vorgängen ist neben einer bestimmten Wärmeleistung eine Temperaturhöhe erforderlich, deren obere Grenze für ein bestimmtes Gas durch eine Grenztemperatur gegeben ist. Die Flammtemperatur einer Verbrennung wird immer niedriger liegen als die Grenztemperatur  $t_g$ , da deren Höhe durch die Abstrahlung und die Ausbrenndauer erniedrigt wird.

Bei der offenen Verbrennung werden folgende Temperaturen erreicht:

Kesselfeuerungen mit Steinkohle, Innenfeuerung .....	etwa 1000—1200° C.
Unterfeuerung .....	„ 1100—1250° „
Vorfeuerung .....	„ 1300—1500° „
„ „ Braunkohle, je nach Kohle und Feuerungsart .....	„ 700—1500° „
„ „ Holz und Torf, je nach Feuerungsart .....	„ 700—1100° „
Leuchtgas, Bunsenbrenner, ohne Luftzufuhr .....	etwa 1700° „
„ mit halber Luftzufuhr .....	„ 1800° „
„ „ voller „ .....	„ 1870° „
Leuchtgas-Sauerstoff .....	„ 2200° „
Wasserstoff, frei an der Luft verbrennend .....	„ 1900° „
mit Sauerstoff (Knallgebläse) .....	„ 2420° „
Alkoholf Flamme .....	„ 1700° „
Azetylen .....	„ 2550° „

## F. Näherungsformeln zur Bestimmung der Grenztemperatur ohne Berücksichtigung der Dissoziation (Zersetzung).

$$t_g \text{ (1200—2000°) } = \frac{H_u + Q + 120 \cdot V_{CO_2} + 120 \cdot V_{H_2O} + 40 \cdot V_{N_2}}{0,639 \cdot V_{CO_2} + 0,519 \cdot V_{H_2O} + 0,373 \cdot V_{N_2}}$$

$$t_g \text{ (1800—3000°) } = \frac{H_u + Q + 140 \cdot V_{CO_2} + 200 \cdot V_{H_2O} + 70 \cdot V_{N_2}}{0,649 \cdot V_{CO_2} + 0,561 \cdot V_{H_2O} + 0,389 \cdot V_{N_2}}$$

## G. Beurteilung von Brennstoffen.

Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit zweier Brennstoffe für einen Wärmeprozess läßt sich nur im Rahmen eines Vergleichs des gesamten Wärmeprozesses und seiner gesamten Kosten durchführen. Die veredelten Energien: Gas und Elektrizität, werden im allgemeinen bei einem Vergleich der reinen Brennstoffkosten schlechter abschneiden als die billigen festen Brennstoffe. Der höhere Preis, der für diese veredelten Energien gezahlt werden muß, läßt sich rechtfertigen, wenn man die Nebenkosten berücksichtigt, wie z. B. Kohlentransport und Kohlenlagerung, Aschentransport, Löhne für Bedienung der Feuerung, Haltbarkeit des Ofens und der Nebenapparate (Töpfe bei Topfglühöfen und Temperöfen, Chargiergestelle bei Emaillöfen usw.), Güte der Erzeugnisse infolge Verringerung des Ausschusses durch bessere Beherrschung von Temperatur und Ofengang, Platzersparnisse innerhalb der Werkstatt durch Fortfall der Feuerung an den Öfen und der Kohlenlagerung, Übersichtlichkeit der Werkstätten, Sauberkeit des Betriebes. Für diese Nebenkosten lassen sich nur selten allgemein

gültige Zahlen angeben; sie können aber leicht auf Grund der jeweils vorliegenden örtlichen Verhältnisse abgeschätzt werden.

Für den Vergleich zweier Brennstoffe ist nicht deren unterer Heizwert maßgebend, sondern diejenige Wärmemenge, die bei dem für den Prozeß erforderlichen Temperaturgefälle ausgenutzt werden kann. Das Verhältnis der ausgenutzten Wärmemenge zu der im Brennstoff zugeführten gesamten Wärmemenge wird als feuerungstechnischer Wirkungsgrad  $\eta_F$  bezeichnet. In nachstehender Zahlentafel sind die Kosten für 1000 kcal ausgenutzter Wärme für verschiedene Brennstoffe zusammengestellt:

### Kosten für 1000 kcal Nutz-Wärmeeinheiten.

	Dimension	Fester Brennstoff	Heizöl	Generatorgas aus Anthrazit, gereinigt	Generatorgas aus Braunkohlenbriketts, gereinigt	Ferngas	Elektrizität
Heizwert .....	kcal/kg kcal/Nm <sup>3</sup> kcal/kWh	7000	9600	1250	1500	4100	860
Preise <i>P</i> einschließl. Fracht u. Abladen	Pf./kg Pf./Nm <sup>3</sup> Pf./kWh	2,3	10,0	0,8	0,9	3,2	3,5
Luftüberschuß ....	%	70	20	5	5	5	—
Feuerungstech. Wirkungsgrad $\eta_F$	%						
bei 500° C		68	77	72	75	78	100
„ 1000° C		32	51	42	47	54	100
„ 1300° C		11	35	22	30	40	100
Kosten <i>K</i> f. 1000 kcal	Pf./1000kcal						
bei 500° C		0,485	1,35	0,89	0,81	1,00	4,07
„ 1000° C		1,03	2,04	1,52	1,27	1,43	4,07
„ 1300° C		3,00	3,00	2,90	2,03	1,95	4,07

Die Preise *P* für die einzelnen Brennstoffe sind angenommen. Mit den angegebenen Zahlen können die Kosten *K* für 1000 Nutz-Wärmeeinheiten nach der Formel berechnet werden:

$$K = \frac{P}{H_u \cdot \eta_F} \cdot 1000.$$

### H. Wärmeersparnis durch Luftvorwärmung.

Die Abwärme der Abgase läßt sich ausnutzen, indem man die Verbrennungsluft vorwärmt. Da die durch die Luftvorwärmung eingebrachte Wärmemenge keine Abgasverluste bedingt, so stellt dieselbe eine reine Nutzwärme dar. Bei Schmiedeöfen entspricht 1 kcal in der vorgewärmten Luft 2,5—3 kcal im Brennstoff zugeführt. Die zweckmäßige Luftvorwärmung bei Ferngas und Stadtgas liegt bei Öfen mit einer Arbeitstemperatur über 1000° bei 400—500°; bei Öfen, die mit Generatorgas geheizt werden, wird man in vielen Fällen Luft und Gas vorwärmen.

Die Brennstoffersparnis durch Ausnutzung der Abgase zur Luft- bzw. Gasvorwärmung gegenüber dem Betrieb mit kalter Luft ist in Hundertteilen:

$$\text{Brennstoffersparnis } E = \left( 1 - \frac{H_u - V_{oRG} \cdot c_{pm} \cdot t_2}{H_u + Q - V_{oRG} \cdot c_{pm} \cdot t_2} \right) \cdot 100\%.$$

## J. Chemische und technische Angaben über Brennstoffe.

### Feste und flüssige Brennstoffe.

Zusammensetzung in Hundertteilen, Aschegehalt, Feuchtigkeit, Heizwert.

	C	H <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	S	Asche	Feuchtigkeit	unterer Heizwert kcal/kg
Holz .....	50,5	6,2	42,3	1,0	—	1-3	17-20	3252-3462
Torf .....	60,0	6,0	31,7	2,0	0,3	10-20	25-35	3450-2500
<b>Braunkohlen:</b>								
Niederrhein .....	68,1	5,3	25,6	0,5	0,5	2-3,5	50-60	1800-2500
Mitteldeutschland ...	70,5	5,1	21,1	0,9	2,4	6,65	29,64	3147
<b>Steinkohlen, Ruhr:</b>								
Gas- u. Gasflammkohle	81-85	5,4-5,8	7-11	1,3	1,1	} 4-12	1-10	{ 7700-6530
Eßkohle .....	88-90	4,3-4,7	4-5	1,2	1,0			
Anthrazitkohle .....	90-92	3,8-4,3	2-4	1,2	1,0			
Steinkohlen, Saargebiet	83,7	4,9	—	—	—	10,8	5,3	6780
Steinkohlen, Oberschles.								
Gaskohle (Kokskohle)	85-87	4,7-5,3	6-6,5	1,5-1,8	1,0-1,2	4-15	1-10	6540-8000
<b>Braunkohlenbriketts:</b>								
rheinische .....	68,1	5,3	25,6	—	0,5	5	15	4500-5200
mitteldeutsche .....	65,8	5,2	28,5	—	0,5	6,1	11,2	4795
<b>Koks:</b>								
Ruhr .....	97	0,4	0,6	1,0	1,0	6-10	1,0-10	7000-7300
Oberschlesien .....	94,7	0,86	2,04	1,1	1,1	8-9	2-10	7330
Saar .....	96,7	0,65		1,63	1,02	—	—	6670
<b>Kraftöle:</b>								
Deutsche Erdöle ...	85,1-86,8	11,6-14,4		0,0-1,2	0,1-0,2	—	—	8900-10350
Braunkohlenteeröle ..	85,4-86,7	9,8-12,6		0,8-3,2	0,4-1,6	—	—	9400-10100
Steinkohlenteeröle ...	87,1-91,4	6,0-7,8		1,4-4,9	0,4-0,9	—	—	8800-9100

### Technische Brenngase.

Zusammensetzung in Hundertteilen, Heizwert, Verbrennungsmenge und Rauchgas.

	CO <sub>2</sub>	CnHm	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	Co	N <sub>2</sub>	Oberer Heizwert H <sub>o</sub>	Unterer Heizwert H <sub>u</sub>	Theor. Luftmenge V <sub>oL</sub>	Rauchgasmenge V <sub>oRG</sub>
<b>Generatorgas:</b>											
aus Braunkohlenbrikett .....	5,0	0,4	—	13,6	2,0	30,0	49,0	—	1500	—	—
„ Anthrazit .....	5,5	—	0,1	16,5	1,0	25,6	—	—	1290	1,09	1,88
„ Koks .....	8,0	—	0,5	12,5	1,0	24,0	—	—	1140	0,94	1,76
Wassergas .....	5,0	—	0,5	47,5	0,5	37,5	—	—	2400	2,05	2,62
Gichtgas .....	7,5	—	—	2,5	—	29,0	61,0	950	940	0,75	1,59
Ferngas (Koksofengas) .....	1,9	2,1	0,4	57,1	24,2	5,9	8,4	4645	4092	4,17	4,93
Leuchtgas (Stadtgas)	4,0	2,0	0,4	51,5	17,0	21,5	4,0	4300	3830	3,81	4,45

## Technisch wichtige Stoffe.

Gewerbliche Benennung	Chemische Benennung bzw. Anwendung	Chemische Formel
Aceton .....	Aceton .....	$\text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3$
Acetylen .....	Acetylen .....	$\text{C}_2\text{H}_2$
Äther (Schwefel-).....	Äthyläther .....	$\text{C}_2\text{H}_5 \cdot \text{O} \cdot \text{C}_2\text{H}_5$
Ätzkali (kaustische Pottasche) .....	Kaliumhydroxyd .....	$\text{K}(\text{OH})$
Ätzkalk .....	Kalziumhydroxyd .....	$\text{Ca}(\text{OH})_2$
Ätznatron (kaustische Soda) .....	Natriumhydroxyd .....	$\text{Na}(\text{OH})$
Alaun, Ammonium- .....	Ammoniumaluminiumsulfat .....	$(\text{NH}_4)\text{Al}(\text{SO}_4)_2 + 12 \text{H}_2\text{O}$
„ Kali .....	Kaliumaluminiumsulfat .....	$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 + 12 \text{H}_2\text{O}$
„ Natron .....	Natriumaluminiumsulfat .....	$\text{NaAl}(\text{SO}_4)_2 + 12 \text{H}_2\text{O}$
Amylacetat .....	Amylacetat .....	$\text{C}_7\text{H}_{13}(\text{CH}_2\text{COO})$
Antifixiersalz .....	Natriumperkarbonat .....	$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_6$
Arsenik .....	Arsenik .....	$\text{As}_2\text{O}_3$
Barium kohlen-saures ..	Bariumkarbonat .....	$\text{BaCO}_3$
Barytweiß (Blancfixe, Permanentweiß) .....	Bariumsulfat .....	$\text{BaSO}_4$
Benzin .....	Zw. 80° u. 120° siedende Kohlenwasserstoffgemische der Methanreihe .....	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ ( $n = 5$ bis 9)
	Naphtha-Benzin .....	$\text{C}_n\text{H}_{2n}$ (zykl. C-Wasserst.)
	Olefine .....	$\text{C}_n\text{H}_{2n}$ (unges. C-Wasserst.)
	aromat. Kohlenwasserst. ..	$\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$
Benzol .....	zyklischer Kohlenwasserstoff ..	$\text{C}_6\text{H}_6$ $\xrightarrow{\text{CH}}$
Bisulfit, Kalzium- .....	Kalziumhydro-sulfit } Bleich- ..	$\text{Ca}_2\text{H}_2(\text{SO}_3)$ $\text{HC} \begin{matrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{matrix} \text{CH}$
„ Natrium- .....	Natriumhydro-sulfit } Desinf.M. ..	$\text{NaHSO}_3$ $\text{HC} \begin{matrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{matrix} \text{CH}$
Bittersalz .....	Magnesiumsulfat .....	$\text{MgSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{HC} \begin{matrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{matrix} \text{CH}$
Blausäure .....	Cyanwasserstoff .....	$\text{HCN}$
Bleichlauge .....	Natriumhypochlorit .....	$\text{NaOCl}$
Bleiweiß .....	Blei-hydrokarbonat .....	$2 \text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})$
Bleizucker .....	essigs. Blei (Bleiacetat) .....	$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$
Blutlaugensalz (rot) ..	Kalium-Eisen(3)-cyanid .....	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6 + 3 \text{H}_2\text{O}$
„ (gelb) ..	Kalium-Eisen(2)-cyanid .....	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 + 3 \text{H}_2\text{O}$
Borax .....	Natriumtetraborat .....	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 10 \text{H}_2\text{O}$
Borsäure .....	Borsäure .....	$\text{H}_3\text{BO}_3$
Braunstein .....	Mangandioxyd .....	$\text{MnO}_2$
Chlorkalk .....	Chlorkalk .....	$\text{CaCl}(\text{OCl})$
Chlorkalzium .....	Kalziumchlorid .....	$\text{CaCl}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$
Chlorkautschuk-(lack) ..	Chlorkautschuk .....	$\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{Cl}_x$ $\left. \begin{matrix} \{x = \text{unbek.} \\ \text{ganze Zahl} \end{matrix} \right\}$
Chlorkupfer .....	Kupferchlorid .....	$\text{CuCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
Chlormagnesium .....	Magnesiumchlorid .....	$\text{MgCl}_2$
Chlormangan .....	Manganchlorid .....	$\text{MnCl}_2$
Chlorwasser .....	Chlorwasser .....	$\text{Cl}_2$ in Wasser gelöst
Chlorzinn (Zinnsalz) ..	Zinn(4)-chlorid .....	$\text{SnCl}_4$
	Zinn(2)-chlorid .....	$\text{SnCl}_2$
Chromkali, gelb .....	Kaliumchromat .....	$\text{K}_2\text{CrO}_4$
„ rot .....	Kaliumbichromat .....	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
Cyankali .....	Kaliumcyanid .....	$\text{KCN}$
Cyannatrium .....	Natriumcyanid .....	$\text{NaCN}$
Eisenchlorid .....	Eisen(3)-chlorid (Ferrochlorid) ..	$\text{FeCl}_3$
Eisenchlorür .....	Eisen(2)-chlorid (Ferrichlorid) ..	$\text{FeCl}_2$
Eisenkarbonyl .....	Antiklopfm. (Zusatz z. Benzin) ..	$\text{Fe}(\text{CO})_5$
Essig .....	3 proz. Essigsäure .....	$3 \text{vH } \text{CH}_3\text{COOH} + 97 \text{vH } [\text{H}_2\text{O}]$
Essigessenz .....	10 proz. „ .....	
Essig, Eis- .....	100 proz. „ .....	
Essigäther .....	Äthylacetat .....	$\text{CH}_3\text{COOH}$ $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
Fixiersalz .....	Natriumthiosulfat (unterschwefligs. Na) .....	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 5 \text{H}_2\text{O}$
Fluorammon .....	Ammoniumfluorid .....	$\text{NH}_4\text{F}$
Fluornatrium .....	Natriumfluorid .....	$\text{NaF}$
Formaldehyd .....	Formaldehyd .....	$\text{HCOH}$

Gewerbliche Benennung	Chemische Benennung bzw. Anwendung	Chemische Formel
Gips, gebrannt .....	Kalziumsulfat .....	$2 \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
Glaubersalz .....	Natriumsulfat .....	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + 10 \text{H}_2\text{O}$
Glycerin .....	Glycerin .....	$\text{CH}_2(\text{OH}) \cdot \text{CH}(\text{OH})$
Glykol .....	(Gefrierschutzmittel) Äthylen- glykol .....	$\cdot \text{CH}_2(\text{OH})$ $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$
Grubengas .....	Methan .....	$\text{CH}_4$
Grünspan .....	Kupferacetat .....	$\text{Cu}(\text{CH}_2\text{COO})_2 + \text{H}_2\text{O}$
Hexan .....	Lacklösungsmittel .....	$\text{C}_6\text{H}_{14}$
Kalk, gebrannt .....	Kalziumoxyd .....	$\text{CaO}$
„ gelöscht .....	siehe Ätzkalk .....	$\text{Ca}(\text{OH})_2$
Kalkstein .....	feinkörniges bis dichtes, Gestein aus Kalziumkarbonat meist mit Ton verunreinigt .....	$\text{CaCO}_3$
Kalziumkarbid .....	Kalziumkarbid .....	$\text{CaC}_2$
Kieselgur .....	Kieselgur .....	Diatomeenpanzer a. $\text{SiO}_2$
Kleesalz, saures .....	saures Kaliumoxalat .....	$\text{C}_2\text{O}_4\text{HK} \cdot \text{C}_2\text{O}_4\text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
Kleesäure .....	Oxalsäure .....	$\text{HOOC} \cdot \text{COOH}$
Kochsalz (Steinsalz) .....	Natriumchlorid .....	$\text{NaCl}$
Königswasser .....	$\frac{3}{4}$ Salzs. + $\frac{1}{4}$ Salpeters. ....	$3 \text{HCl konz.} + 1 \text{HNO}_3 \text{ konz.}$
Kohlenoxydgas .....	Kohlenmonoxyd .....	$\text{CO}$
Kohlensäure .....	Kohlendioxyd, gelöst in Wasser	$\text{H}_2\text{CO}_3, (\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O})$
Korund .....	Aluminiumoxyd .....	$\text{Al}_2\text{O}_3$
Kreide .....	erdiger Kalkstein aus Foraminiferenschalen .....	$\text{CaCO}_3$ (kohlens. Kalk)
Kunststoffe .....	s. Abschn. Kunststoffe	
Laugensalz, flüchtiges ..	Ammoniumbikarbonat .....	$\text{NH}_4\text{HCO}_3$
Lithopone .....	weiße Anstrichfarbe .....	$\text{BaSO}_4 + \text{ZnS}$ , gemischt
Lötsalz .....	Chlorzinksalmiak .....	$\text{ZnCl}_2 + 2 \text{NH}_4\text{Cl}$
Lötwasser .....	wäßrige Lösung von Lötsalz	
Magnesiumoleat .....	Zusatz zu Benzin setzt Explosionsgefahr herab .....	$(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_2\text{Mg}$
Marmor .....	polierfähiger körniger Kalkstein (kohlens. Kalk) .....	$\text{CaCO}_3$
Mennige .....	höheres Bleioxyd .....	$\text{Pb}_3\text{O}_4$
Methanol .....	synth. Methylalkohol (für Spirituslacke)	$\text{CH}_3(\text{OH})$
Methylacetat .....	löst Zellulose .....	$\text{CH}_3\text{COO}(\text{CH}_3)$
Methylchlorid .....	Kühlm. f. Kühlm. Maschinen ..	$\text{CH}_3\text{Cl}$
„Per“ .....	Perchloräthylen, Entfettungsmittel .....	$\text{C}_2\text{Cl}_4$
Perborat .....	Natriumperborat .....	$\text{NaBO}_3 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$
Perborax .....	Natriumtetraborat (Waschmittelzus.) .....	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$
Peroxyde, Natrium- ....	oxydierender Zusatz z. Waschmitteln	$\text{Na}_2\text{O}_2$
„ Wasserstoff- .....		$\text{H}_2\text{O}_2$
Perschwefels. Kalium ..	Kaliumpersulfat (Bleichmittel)	$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$
Phosgenas .....	Phosgen. Kohlenstoffoxydchlorid (Lungengift) .....	$\text{COCl}_2$
Phosphat, Ammoniumbi- ..	zum Hartlöten .....	$(\text{NH}_4)_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$
„ Tetrapyro- ..	für Galvanotechnik .....	$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$
„ Trinatrium- ..	Wasserenthärter .....	$\text{Na}_3\text{PO}_4$
„ Triphenyl- ..	Weichmacher f. Chlorlacke .....	$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{PO}_4$
Pinksalz .....	Zinnchloridsalmiak .....	$\text{SnCl}_4 + 2 \text{NH}_4\text{Cl}$
Pottasche .....	Kaliumkarbonat .....	$\text{K}_2\text{CO}_3$
Propangas .....	Heizgas, Abfall der Braunkohlenhydrierung .....	$\text{C}_3\text{H}_8$
Rost .....	Eisen(3)-hydroxyd (Ferrihydroxyd)	$\text{Fe}(\text{OH})_3$
Rostschutz .....	Oberflächenbehand. d. Eisens mit kochend. Phosphatlösg.; Parkerisieren, mit Ammoniak: Nitrieren (bei etwa 600° C), mit Aluminium: Alumetieren (bei etwa 1000° C)	



Gewerbliche Benennung	Chemische Benennung bzw. Anwendung	Chemische Formel
Ruß .....	für techn. Zwecke aus reinstem Petroleum oder Acetylen gewonnen .....	C (staubfein, über 98 Proz.)
Salmiak .....	Ammoniumchlorid .....	NH <sub>4</sub> Cl
Salmiakgeist .....	Ammoniumhydroxyd .....	NH <sub>3</sub> , gelöst in Wasser
Salpeter, Ammonium- ..	Ammoniumsalpeter .....	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>
„ Chile- .....	Natronsalpeter .....	NaNO <sub>3</sub>
„ Indischer .....	Kalisalpeter .....	KNO <sub>3</sub>
Salzsäure .....	Chlorwasserstoffgas, in H <sub>2</sub> O g. ....	HCl, in Wasser gelöst
Scheidewasser .....	Salpetersäure .....	HNO <sub>3</sub>
Schmiermittel .....	Destillate, Raffinate (säurefrei, paraffinfrei, wenn bei tiefen Temp. verwendet) und Rückstände (für grobe Getriebe) des Erdöls, der Braunkohle, des Bitumenschiefers und der Steinkohle, sowie Rohöle oder Raffinate pflanzlicher und tierischer Herkunft, z. B. Knochenöl (gemischt mit Erdölraffinat für Feinmechanik), Rizinusöl (für schnelllaufende Maschinen), verwendet auch als Mischöle, elektrisch behandelte Hochviskosöle oder (mit Kalk verseifte Stauffer-) Fette, sowie als (durch Seifen, Sulfosäuren, Schwefelsäureester oder Alkohol emulgierbar gemachte) Emulsionsöle (zugleich Kühl- und Rostschutzmittel für Metallbearbeitung). Graphitschmiermittel: kolloidale Suspensionen natürlichen oder künstlichen Graphits in den genannten Mineralölestillaten und -raffinaten	
(s. Abschnitt „Schmiermittel“)		
Schwefelsäure .....	Schwefelsäure, konz. ....	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
Schweflige Säure .....	Schwefeldioxyd, gel. in Wasser .....	H <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>
Schwefelwasserstoff .....	Schwefelwasserstoff .....	H <sub>2</sub> S
Schweißmittel .....	oxydlösende schmelzflüssige Salze, spez. leichter als die zu schweißenden Metalle, wasserlöslich, für Eisen verschiedene Phosphate, z. B. Dinatriumphosphat .....	Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>
	Ammoniumdihydrophosphat .....	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>
	für Leichtmetalle: Chloride und Fluoride der Alkalien und Erdalkalien, z. B. Gemische von LiF, CaF <sub>2</sub> , MgCl <sub>2</sub> , CaCl <sub>2</sub>	
Seife, harte .....	fettsaures Natrium, z. B. stearinsäures Na .....	Na(C <sub>17</sub> H <sub>35</sub> O <sub>2</sub> )
„ weiche .....	fettsaures Kalium, z. B. palmittinsäures Kalium .....	K(C <sub>16</sub> H <sub>31</sub> O <sub>2</sub> )
Soda, krist. ....	Natriumcarbonat, krist. ....	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> · 10 H <sub>2</sub> O
„ kalz. ....	„ kalz. ....	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
„Tetra“ .....	Tetrachlorkohlenstoff, Entfettungsmittel .....	CCl <sub>4</sub>
Tetrachloräthylen .....	löst Fette, Harze, Lacke .....	CCl <sub>2</sub> : CCl <sub>2</sub>
Tetralin .....	Tetrahydronaphthalin, löst Lacke .....	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> < CH <sub>2</sub> · CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> · CH <sub>2</sub>
Titanweiß .....	Titandioxyd, Anstrichfarbe .....	TiO <sub>2</sub>
Tonerde .....	Aluminiumoxyd .....	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Tonerdehydrat .....	Aluminiumhydroxyd .....	Al(OH) <sub>3</sub>
Tonerde, schwefelsäure ..	Aluminiumsulfat .....	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>
Transformatoröl .....	Mineralöl von Naphthencharakter, 400000 V/cm Durchschlagsfestigkeit	
„Tri“ .....	Trichloräthylen, Entfettungsm. ....	CCl <sub>2</sub> : CHCl
Vitriol, blauer .....	Kupfervitriol, schwefels. Kupfer .....	CuSO <sub>4</sub> + 5 H <sub>2</sub> O
„ grüner .....	Eisenvitriol, Ferrosulfat .....	FeSO <sub>4</sub> + 7 H <sub>2</sub> O
Wasserglas .....	Natriumsilikat .....	Na <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>7</sub> } wechselnde Zu-
	Kaliumsilikat .....	K <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>7</sub> } sammensetzung
Zaponlack .....	Dinitrozellulose, gel. in Amylacetat .....	[(OH) <sub>3</sub> ] (NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>12</sub> H <sub>18</sub> O <sub>8</sub> + C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>
Zellulose .....		
Zinkbutter .....	Zinkchlorid .....	ZnCl <sub>2</sub>
Zinkweiß .....	Zinkoxyd .....	ZnO
Zinnsche (stein) .....	Zinnoxid .....	SnO <sub>2</sub>
Zinnsalz .....	siehe Chlorzinn	

## Chemische Elemente.

Ordnungszahl und Name	Zeichen	Atomgewicht	Wichte (s. S. 56 u. 72)	Atomvolumen	Spezifische Wärme	Schmelzpunkt °C	Siedepunkt °C
13 Aluminium.	Al	26,97	2,70	10,0	0,2144 (18°)	658	≈2000
51 Antimon ..	Sb	121,76	6,69	18,3	0,0503 (17°—100°)	630	1440
18 Argon .....	Ar	39,944	1,404 flüss.	28,4	.	-183	-186
33 Arsen .....	As	74,91	5,72 metall.	13,1	0,0830 (21°—68°)	817	630
56 Barium .....	Ba	137,36	3,6	39,3	.	850	.
4 Beryllium ..	Be	9,02	1,85	4,9	0,4246 (0°—100°)	1280	.
82 Blei .....	Pb	207,22	11,34	18,5	0,0307 (2°)	327	1540
5 Bor .....	B	10,82	1,73	6,2	0,2518 (0°—100°)	2300	.
35 Brom .....	Br	79,916	3,14 flüssig	25,5	0,1071 (13°—45°)	-7,3	58,7
48 Cadmium ....	Cd	112,41	8,64	13,0	0,0555 (28°)	321	770
55 Caesium ...	Cs	132,91	1,87	71,0	0,0522 (0°)	28,5	670
20 Calcium ...	Ca	40,08	1,545	25,9	0,149 (0°—100°)	800	1240
58 Cer .....	Ce	140,13	6,77	20,7	0,0448 (0°—100°)	630	.
17 Chlor .....	Cl	35,457	1,57 flüssig	33,1	.	-101	-34
24 Chrom .....	Cr	52,01	7,14	7,3	0,1039 (0°)	1520	≈2200
26 Eisen .....	Fe	55,84	7,86	7,1	0,1045 (0°)	1525	2450
68 Erbium .....	Er	167,64	4,8	35,0	.	.	.
9 Fluor .....	F	19,000	1,11 flüssig	17,1	.	-223	-187
31 Gallium ...	Ga	69,72	5,91	11,8	0,079 (12°—23°)	30	.
32 Germanium ...	Ge	72,60	5,46	13,3	0,0737 (0°—100°)	958	.
79 Gold .....	Au	197,2	19,25	10,2	0,0312 (18°)	1063	2677
2 Helium ...	He	4,002	0,146 flüss.	2,7	.	-272	-269
49 Indium ...	In	114,76	7,25	15,8	0,0569 (0°—100°)	154	.
77 Iridium ....	Ir	193,1	22,4	8,6	0,0323 (0°—100°)	2350	.
53 Jod .....	J	126,92	4,942	25,7	0,0524 (2°—47°)	114	184
19 Kalium ....	K	39,096	0,862	45,4	0,182 (14°)	64	762
27 Kobalt ....	Co	58,94	8,83	6,7	0,1041 (0°—100°)	1490	≈2375
6 Kohlenstoff	C	12,00	3,51 Diam. 2,3 Graphit	3,4 5,2	0,112 (11°) 0,1604 (11°)	.	.
36 Krypton ...	Kr	83,7	2,155 flüss.	38,5	.	3500	.
29 Kupfer ....	Cu	63,57	8,933	7,1	0,0928 (50°)	-169	-152
57 Lanthan ...	La	138,92	6,15	22,6	0,0448 (0°—100°)	1083	2360
3 Lithium ...	Li	6,940	0,534	13,0	0,7854 (0°)	810	.
12 Magnesium ..	Mg	24,32	1,75	13,9	0,2475 (17°—100°)	180	>1400
25 Mangan ....	Mn	54,93	7,3	7,8	0,2475 (17°—100°)	650	1103
42 Molybdän ..	Mo	96,0	10,2	9,4	0,1072 (0°)	≈1250	1900
11 Natrium ...	Na	22,997	0,971	23,7	0,0647 (20°—100°)	2500	≈3560
60 Neodym ....	Nd	144,27	6,96	20,5	0,290 (27°)	98	880
10 Neon .....	Ne	20,183	0,695	.	.	840	.
28 Nickel .....	Ni	58,69	8,8	6,7	0,1084 (15°—100°)	-249	-246
41 Niob .....	Nb	93,3	12,7	7,4	.	1452	2340
76 Osmium ...	Os	191,5	22,48	8,5	0,0448 (15°—100°)	1950	.
46 Palladium ..	Pd	106,7	11,5	9,3	0,0311 (19°—98°)	2500	.
15 Phosphor ...	P	31,02	1,83 weiß	17,0	0,0586 (18°)	1557	.
78 Platin .....	Pt	195,23	21,4	9,1	0,1772 (9°)	44	280
59 Praseodym ..	Pr	140,92	6,47	21,8	0,0320 (18°)	1771	3800
80 Quecksilber	Hg	200,61	13,55 (18°)	14,8	.	940	.
88 Radium ....	Ra	225,97	.	.	0,0332 (20°)	-39	357
86 Radon .....	Rn	222	5,7 flüssig	38,9	.	700	.
45 Rhodium ...	Rh	102,91	12,1	8,5	.	-71	-62
37 Rubidium ...	Rb	85,44	1,52	56,2	0,0580 (10°—97°)	1966	.
44 Ruthenium ..	Ru	101,7	12,26	8,3	0,0792 (20°—35°)	39	696
62 Samarium ...	Sm	150,43	7,7—7,8	19,4	0,0611 (0°—100°)	>1995	.
8 Sauerstoff ..	O	16,000	1,42 fest	11,3	.	-218	-183
16 Schwefel ...	S	32,06	2,07 rhomb.	15,5	0,1751 (0°—95°)	113	444
34 Selen .....	Se	78,96	4,46 rot	17,8	0,084 (22°—62°)	220	688
47 Silber .....	Ag	107,880	10,50	10,3	0,0556 (0°)	960	≈2000
14 Silicium ...	Si	28,06	2,34 krist.	12,0	0,171 (0°—99°)	≈1414	2400
7 Stickstoff ...	N	14,008	1,027 fest	13,6	.	-211	-196
38 Strontium ...	Sr	87,63	2,63	33,3	.	≈800	.
73 Tantal .....	Ta	181,4	16,6	10,9	0,033 (14°—100°)	3030	.

## Chemische Elemente (Fortsetzung).

Ordnungszahl und Name	Zeichen	Atomgewicht	Wichte (s. S. 56 u. 72)	Atomvolumen	Spezifische Wärme	Schmelzpunkt °C	Siedepunkt °C
52 Tellur . . . . .	Te	127,61	6,25 krist.	20,4	0,0487 (15°–200°)	452	1390
81 Thallium . . .	Tl	204,39	11,85	17,2	0,0326 (20°–100°)	302	1306
90 Thorium . . .	Th	232,12	11,5	21,1	0,0276 (0°–100°)	1842	.
22 Titan . . . . .	Ti	47,90	4,5	10,6	0,1125 (0°–100°)	≈1800	.
92 Uran . . . . .	U	238,14	18,7	12,7	0,0280 (0°–98°)	1690	.
23 Vanadin . . .	V	50,95	5,7	8,9	0,1153 (0°–100°)	1715	.
1 Wasserstoff	H	1,008	0,076 fest	13,2	.	–257	–253
83 Wismut . . .	Bi	209,00	9,80	21,3	0,0303 (18°)	271	≈1500
74 Wolfram . . .	W	184,0	19,1	9,6	0,0338 (20°–100°)	3370	4830
54 Xenon . . . . .	X	131,3	3,52 flüssig	37,0	.	–140	–107
39 Yttrium . . .	Y	88 92	3,8	23,4	.	.	.
30 Zink . . . . .	Zn	65,38	7,1	9,2	0,0925 (18°)	419	907
50 Zinn . . . . .	Sn	118,70	7,28	16,3	0,0496 (0°–20°)	232	2275
40 Zirkonium .	Zr	91,22	6,4	14,3	0,0660 (0°–100°)	1860	.

Es beziehen sich die Atomgewichte (Deutsche Atomgewichte 1939) auf Sauerstoff = 16, die Wichte (spez. Gew.) auf Wasser bei 4° C = 1, die spezifische Wärme auf Wasser bei 0° C = 1.

Atomnummer (Ordnungszahl). Die Masse des Kerns, das Atomgewicht, ist bestimmt durch die Zahl der Protonen, die den Kern aufbauen, denn die Masse der Elektronen selbst kann vernachlässigt werden. Die Zahl der positiven Ladungen des Kerns ist gegeben durch die Zahl der Protonen abzüglich der Zahl der im Kern eingeschlossenen Elektronen. Um ein elektrisch neutrales Atom zu erhalten, muß daher um den positiven Kern eine der Zahl seiner positiven Ladungen gleiche Zahl von negativen Elektronen (Außen- oder Planetenelektronen) angeordnet sein. Diese Zahl ist gleich der in Spalte 1 angegebenen Ordnungszahl, Atomnummer, des Elementes.

Durchmesser der Wirkungssphäre eines Wasserstoffatoms  $10^{-8}$  cm. Masse eines Wasserstoffatoms  $1,649 \cdot 10^{-24}$  g, Masse eines Elektrons  $9 \cdot 10^{-28}$  g.

Loschmidtsche Zahl  $N = 6,06 \cdot 10^{23}$  = Anzahl der Molekeln in 1 Mol (22,4 l eines Gases).


### Bestimmung der Wichte (spez. Gew.), s. VDM 35.

Der Probekörper wird zuerst freihängend gewogen – Gewicht =  $G_1$  –, dann in Wasser getaucht und die Wage, die infolge des Auftriebes, den der Probekörper erleidet, ausschlägt, durch Auflegen eines Gewichtes  $G_2$  wieder zum Einspielen gebracht. Die Wichte ist  $\gamma = G_1 : G_2$ .

Das Probestück darf beliebige Form haben, aber nicht zu klein sein, damit das Gewicht des Aufhängemittels (Roßhaar, Faden, Blumendraht) vernachlässigt werden kann. Sich ansetzende Luftblasen sind zu entfernen.

#### Beispiel:

Ein Stück Schnellstahl wiegt  $G_1 = 456$  g  
 Ausgleichsgewicht . . . . .  $G_2 = 55$  g  
 Wichte  $\gamma$  . . . . . =  $456 : 55 = 8,3$

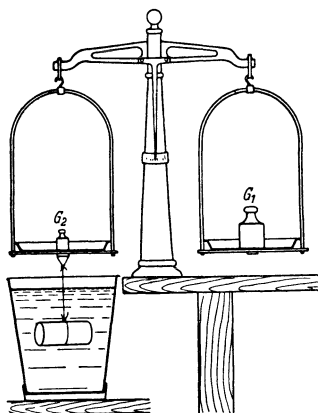

# Wichte (Spez. Gewicht)<sup>1) 2).</sup>

## a) Feste Körper.

Achat .....	2,5—2,8	Feldspat .....	2,54
Alabaster .....	2,3—2,88	Fette .....	0,92—0,94
Alaun .....	1,71	Feuerstein .....	2,59
Aluminium, rein .....	2,70	Flußspat .....	3,15
„ gegossen .....	2,56	Gips .....	2,32
„ gehämmert .....	2,75	Glas, Spiegel- .....	2,46
Aluminiumbronze .....	7,7	„ Fenster- .....	2,4—2,6
Antimon .....	6,69	„ Kristall- .....	2,90
Arsen .....	5,72	„ Flint- .....	3,0—5,9
Asbest .....	2,1—2,8	„ Flaschen- .....	2,6
Asbestpappe .....	1,2	Glimmer .....	2,6—3,2
Asphalt .....	1,1—1,5	Glockenmetall .....	8,8
Barium .....	3,6	Gold, gegeden .....	19,25
Basalt .....	2,9	„ gegossen .....	19,25
Bergkristall .....	2,65	„ gezogen .....	19,36
Bernstein .....	1,0—1,1	„ geprägt .....	19,50
Beryllium .....	1,85	Granit .....	2,50—3,05
Beton .....	1,8—2,5	Graphit .....	1,8—2,35
Bimsstein, natürl. ....	0,4—0,9	Gummierzeugnisse .....	1,0—2,0
Bittersalz, kristall. ....	1,7—1,8	Guttapercha .....	0,97—0,98
Blei, gegossen .....	11,34	Harz .....	1,07
„ gewalzt .....	11,4	Holz lufttrocken frisch	
Bleioxyd (Bleiglätte) ..	9,3	Ahorn .....	0,53—0,8 0,83—1,5
Bleidioxyd (Bleisuperoxyd) ..	8,9	Akazie .....	0,58—0,85 0,75—1,0
Bleiweiß .....	6,7	Apfelbaum .....	0,69—0,84 0,95—1,25
Borax .....	1,75	Birke .....	0,51—0,77 0,8—1,1
Braunkohle .....	1,2—1,5	Birnbäum .....	0,61—0,73 0,95—1,1
Braunstein .....	5,0	Buchsbaum .....	0,91—1,16 1,2—1,25
Bronze (je nach Zinngehalt) ..	etwa 8,7	Ebenholz .....	1,2
Buntkupferkies CuFeS <sub>2</sub> .....	4,9—5,3	Eiche .....	0,7—1,0 0,93—1,3
Cadmium .....	8,64	Esche .....	0,57—0,94 0,7—1,15
„ gegossen .....	8,54—8,57	Fichte (Rottanne) .....	0,35—0,6 0,4—1,05
Calcium .....	1,55	Hickory .....	0,6—0,9
Calciumcarb. ....	2,27	Kiefer (Föhre) ..	0,31—0,76 0,4—1,1
(1 kg ergibt 0,3 m <sup>3</sup> Acetylen)		Kirschbaum .....	0,75—0,85 1,0—1,2
Cer .....	6,77	Lärche .....	0,47—0,56 0,8
Chlorbarium .....	3,7	Linde .....	0,35—0,6 0,6—0,9
Chlorcalcium .....	2,2	Mahagoni .....	0,55—1,05
Chlornatrium (Kochsalz) .....	2,15	Nußbaum .....	0,6—0,8 0,8—1,0
Chrom .....	7,14	Pappel .....	0,4—0,6 0,6—1,05
Deltametall .....	8,6	Pitchpine .....	0,83—0,85
Diamant .....	3,5	Pockholz .....	1,2—1,4
Eis von O <sup>5</sup> .....	0,9167	Roßkastanie .....	0,6 0,75—1,15
Eisen, rein .....	7,86	Rotbuche .....	0,66—0,83 0,85—1,12
Roheisen, grau .....	6,6—7,8	Steineiche .....	0,7—1,05 0,84—1,25
„ weiß .....	7,0—7,8	Tanne(Weißtanne) ..	0,37—0,75 0,75—1,2
Stabeisen .....	7,6—7,8	Teakholz .....	0,9
Draht .....	7,6—7,9	Ulme (Rüster) ..	0,56—0,82 0,8—1,2
Flußeisen .....	7,85	Weide .....	0,5—0,6 0,8
Flußstahl .....	7,86	Weißbuche .....	0,6—0,82 0,9—1,25
Gußeisen .....	7,6	Holzkohle, in Stücken .....	0,36
Gußstahl .....	7,85	„ gestoßen .....	1,4—1,5
Schnellstahl bei 5 vH Wolfram etwa	8,10	Indigo .....	0,77
„ „ 10 „ „ „	8,35	Jod .....	4,94
„ „ 15 „ „ „	8,60	Jodsilber .....	5,62
„ „ 20 „ „ „	9,00	Kalium .....	0,86
Molybdänstahl .....	etwa 8,10	Kalk, gebrannt .....	2,3—3,2
Stahlformguß .....	7,8	Kalkmörtel .....	1,6—1,8
Tiegelstahl .....	7,85	Kalksandsteine .....	1,9
Eisenoxyd (Eisenglanz) .....	5,25	Kaolin (Porzellanerde) ..	2,2
Eisenvitriol .....	1,88	Kautschuk .....	0,92—0,96
Elfenbein .....	1,9	Kieselerde .....	2,66
Erde .....	1,3—2,0	Knochen .....	1,7

<sup>1)</sup> Wichte, s. S. 56 und 72. <sup>2)</sup> S. a. Abschnitt „Deutsche Werkstoffe“.

Kobalt .....	8,83	Salmiak .....	1,52
Kochsalz .....	2,15	Salpeter, Natron- .....	2,24
Kohle, Holz- .....	0,4	„ Kali- .....	2,09
„ Stein- .....	1,2—1,5	Sand, trocken .....	1,4—1,6
Koks, lose, in Stücken .....	0,6	„ feucht .....	bis 2,0
„ zerstoßen .....	1,25—1,4	Sandstein .....	2,2—2,5
Kohlenstäbe .....	1,6	Schamottesteine .....	1,8—2,2
Kopal .....	0,5	Schiefer .....	2,65—2,70
Kork .....	0,24	Schlacke, Hochofen- .....	2,5—3,0
Korund ( $\alpha$ -Korund) .....	3,99—4,05	Schmirgel .....	4,0
„ ( $\beta$ -Korund) .....	3,31	Schnee, lose, trocken .....	0,125
Kreide .....	1,8—2,6	„ „ naß .....	bis 0,95
Kupfer, gegossen .....	8,63—8,80	Schwefel .....	1,96—2,07
„ gewalzt .....	8,82—8,95	Schwerspat .....	4,45
„ elektrolyt. .....	8,88—8,95	Selen, amorph .....	4,2
„ -Draht, hart .....	8,96	„ metall .....	4,8
„ „ geglüht .....	8,86	Serpentin .....	2,49
Kupferglanz ( $\text{Cu}_2\text{S}$ ) .....	5,7—5,8	Silber, gegossen .....	10,42—10,53
Kupferkies ( $\text{CuFeS}_2$ ) .....	4,2	„ gewalzt, gezogen .....	10,5—10,6
Kupfervitriol .....	2,27	Speckstein .....	2,7
Leder, trocken .....	0,86	Stahl .....	s. u. Eisen
„ gefettet .....	1,02	Stearin .....	1,0
Lithium .....	0,53	Steinkohle, im Stück .....	1,2—1,5
Magnesium .....	1,75	„ lose, in Haufen .....	0,9—1,1
Magnetisenstein .....	5,1	Steinsalz .....	2,15
Magnetkies .....	4,5—4,6	Strontium .....	2,63
Mangan .....	7,3	Talk .....	2,7
Marmor .....	2,5—2,8	Tantal .....	16,6
Mauerwerk, Bruchstein .....	2,5	Tellur .....	6,25
„ Sandstein .....	2,0	Thallium .....	11,85
„ Ziegelstein .....	1,4—1,6	Thorium .....	11,0
Meerschäum .....	1,3	Titan .....	4,5
Mennige, Blei- .....	8,6—9,1	Ton, trocken .....	1,8
Messing .....	8,1—8,6	„ frisch .....	2,6
Molybdän .....	10,2	Topas .....	3,54
Natrium .....	0,97	Turmalin .....	3,15
Neusilber .....	8,5	Uran .....	18,7
Nickel, gegossen .....	8,30	Vanadin .....	5,7
„ gehämmert .....	8,35—8,65	Vulkanfaser .....	1,28
„ gezogen .....	8,35—8,90	Wachs .....	0,96
Palladium .....	11,5	Walrat .....	0,94
Papier .....	0,7—1,2	Wismut .....	9,80
Paraffin .....	0,87	Wolfram .....	19,1
Pech .....	1,07—1,10	Zement .....	0,8—2,0
Phosphor, weiß und gelb .....	1,83	Ziegelstein .....	1,4—2,0
„ rot .....	2,19	Ziegelmauerwerk, trocken .....	1,45
„ metallisch .....	2,34	„ „ frisch .....	1,6—1,8
Phosphorbronze .....	8,8	Zink, gegossen .....	6,86
Platin, gegossen .....	21,15	„ gehämmert .....	7,0—7,2
„ gewalzt .....	21,3—21,5	„ gewalzt .....	6,95—7,15
„ gezogen .....	21,3—21,6	Zinkvitriol .....	2,02
Porzellan .....	2,15—2,36	Zinn, gegossen .....	7,2
Quarz .....	2,65	„ gewalzt .....	7,4
Retortenkohle .....	$\approx$ 1,9	Zinnober .....	8,09
Roteisenstein .....	4,9	Zirkonium .....	6,4
Rubidium .....	1,52	Zucker (weißer) .....	1,61
Ruthenium .....	12,26		

 

 
 
## b) Flüssige Körper.

Aceton .....	bei 18°	0,79
Ammoniakwasser .....	„ 18°	0,88
Amylazetat .....	„ 20°	0,875
Alkohol (Äthyl-) .....	„ 18°	0,791
Äther (Äthyläther) .....	„ 18°	0,717
Benzin .....	„ 15°	0,68—0,72
Benzol .....	„ 18°	0,881
Brom .....	„ 0°	3,187
Eiweiß .....	„ 15°	1,04

Essigsäure .....	bei 18°	1,053
Glykol .....	„ 20°	1,12
Glycerin .....	„ 18°	1,26
Harzöl .....	„ 15°	0,96
Holzgeist .....	„ 0°	0,80
Kalilauge, 10 vH KOH .....	„ 18°	1,091
„ 20 „ „ .....	„ 18°	1,188
„ 30 „ „ .....	„ 18°	1,290
„ 40 „ „ .....	„ 18°	1,400
„ 50 „ „ .....	„ 18°	1,510
„ 55 „ „ .....	„ 18°	1,570
Kienöl .....	„ 15°	0,855
Kochsalzlösung (wässrige), 5 vH NaCl .....		1,0345
„ „ 15 „ „ .....	„ 18°	1,1090
„ „ 20 „ „ .....	„ 18°	1,1485
„ „ 25 „ „ .....	„ 18°	1,1897
Kupfervitriol mit 5 vH CuSO <sub>4</sub> .....		1,051
„ „ 10 „ „ .....	„ 18°	1,107
„ „ 15 „ „ .....	„ 18°	1,167
Leinöl .....	„ 15°	0,93
Meerwasser .....	„ 4°	1,026
Methanol .....	„ 4°	0,8
Milch, Voll- .....	„ 15°	1,028
„ Halb- .....	„ 15°	1,030
„ Mager- .....	„ 15°	1,032
Mineralöle .....	„ 15°	0,8 — 1,1
Spindelöle .....	„ 20°	0,89 — 0,90
Maschinenöle .....	„ 20°	0,90 — 0,91
Zylinderöle .....	„ 20°	0,92 — 0,94
Naphtha, Petroleum- .....	„ 20°	0,76
Natronlauge mit 10 vH NaOH .....	„ 18°	1,1098
„ „ 20 „ „ .....	„ 18°	1,2202
„ „ 30 „ „ .....	„ 18°	1,3290
„ „ 40 „ „ .....	„ 18°	1,4314
„ „ 50 „ „ .....	„ 18°	1,5268
Olivensöl .....	„ 18°	0,915
Perchloräthylen .....	„ 15°	1,624
Petroleum .....	„ 15°	0,79 — 0,82
Quecksilber .....	„ 0°	13,595
„ .....	„ 15°	13,559
„ .....	„ 20°	13,546
„ .....	„ 25°	13,533
Rapsöl .....	„ 15°	0,91 — 0,92
Rizinusöl .....	„ 18°	0,961
Rüböl .....	„ 15°	0,92
Salpetersäure mit 25 vH HNO <sub>3</sub> .....	„ 18°	1,151
„ „ 50 „ „ .....	„ 18°	1,314
„ „ 75 „ „ .....	„ 18°	1,418
„ „ 100 „ „ .....	„ 18°	1,52
Salzsäure mit 10 vH HCl .....	„ 18°	1,0482
„ „ 20 „ „ .....	„ 18°	1,0989
„ „ 30 „ „ .....	„ 18°	1,1508
„ „ 40 „ „ .....	„ 18°	1,199
Schwefelsäure mit 25 vH H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> .....	„ 18°	1,1796
„ „ 50 „ „ .....	„ 18°	1,397
„ „ 75 „ „ .....	„ 18°	1,671
„ „ 100 „ „ .....	„ 18°	1,833
„ rauchende .....	„ 18°	1,835
Specköl .....	„ 15°	0,92
Teer, Steinkohlen- .....		1,1 — 1,26
Terpentinöl .....	„ 18°	0,87
Tetrachlorkohlenstoff .....	„ 15°	1,63
Trichloräthylen .....	„ 15°	1,47
Wasser, destilliert .....	„ 0°	0,99987
„ „ .....	„ 4°	1,00000
„ „ .....	„ 15°	0,99913
„ „ .....	„ 20°	0,99823
„ „ .....	„ 25°	0,99707

### c) Literegewicht von Gasen und Dämpfen.

(Bei 0° und 760 mm Q.-S.)

Gas oder Dampf	Formel	Molek.-Gewicht	Literegewicht g	Wichte (Spez. Gewicht) Luft = 1	Wichte (Spez. Gewicht) Wasser = 1
Acet-Aldehyd .....	CH <sub>3</sub> · CHO	44	1,96	1,53	{ 0,675 bei -33° verflüssigt
Ammoniak .....	NH <sub>3</sub>	17	0,76	0,596	
Äthan .....	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	30	1,34	1,049	
Äther .....	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> · O · C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	74	3,30	2,56	
Äthylen .....	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	28	1,25	0,975	
(Äthyl-) Alkohol ...	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> · OH	46	2,05	1,61	0,806
Azeton .....	CH <sub>3</sub> · CO · CH <sub>3</sub>	58	2,58	2,00	0,792
Azetylen .....	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>   CH	26	1,16	0,910	
Benzol .....		78	3,48	2,69	0,8991
Brom .....	Br <sub>2</sub>   CH	160	6,87	5,39	{ 3,186 bei 0° 1,558 bei -34° verflüssigt
Chlor .....	Cl <sub>2</sub>	71	3,16	2,491	
Chlorkohlenoxyd ..	COCl <sub>2</sub>	99	4,42	3,42	1,527
Chlorwasserstoff ...	ClH	36,5	1,63	1,268	
Chloroform .....	CHCl <sub>3</sub>	119,5	5,30	4,12	
Cyan .....	(CN) <sub>2</sub>	52	2,32	1,81	
Cyanwasserstoff ...	CNH	27	1,22	0,95	
Grubengas .....	CH <sub>4</sub>	16	0,71	0,55	4,93 fest
Helium .....	He	4	0,18	0,14	
Jod .....	J <sub>2</sub>	254	11,22	8,72	
Kohlenoxyd .....	CO	28	1,25	0,967	
Kohlensäure .....	CO <sub>2</sub>	44	1,96	1,529	
Leuchtgas .....			0,56	0,43	1,73 bis -78° fest
Luft .....			1,29	1,00	
Methan .....	CH <sub>4</sub>   CH CH	16	0,71	0,555	
Naphthalin .....		128	5,72	4,43	1,145 fest
Pentan .....	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>   CH CH	72	3,22	2,49	0,6263
Phosphorwasserstoff	PH <sub>3</sub>	34	1,53	1,18	13,595
Propan .....	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	44	1,96	1,562	
Quecksilber .....	Hg	200	9,02	6,98	
Sauerstoff .....	O <sub>2</sub>	32	1,43	1,105	
Schwefel .....	S <sub>2</sub>	64	2,85	2,20	
Schwefeldioxyd ....	SO <sub>2</sub>	64	2,87	2,23	{ 1,957 bis 2,07 fest 1,46 bei -11° verflüssigt
Schwefelkohlenstoff	CS <sub>2</sub>	76	3,42	2,64	
Schwefelsäure .....	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	98	2,78	2,15	1,292
Schwefelwasserstoff .	SH <sub>2</sub>	34	1,54	1,191	1,842 wasserfrei
Stickstoff .....	N <sub>2</sub>	28	1,25	0,967	
Stickoxydul .....	N <sub>2</sub> O	44	1,97	1,530	
Stickoxyd .....	NO   C · CH <sub>3</sub>	30	1,34	1,037	
Toluol .....		92	4,10	3,18	0,882
(Methylbenzol)					
Wasserstoff .....	H <sub>2</sub>   CH	2	0,09	0,070	1,00 flüssig
Wasserdampf .....	H <sub>2</sub> O   C · CH <sub>3</sub>	18	0,80	0,62	
Xylol .....		106	4,72	3,67	0,756
(1,3-Dimethylbenzol, m-Xylol)					

Zwischen Molekulargewicht, Literegewicht und Wichte auf Luft = 1 bezogen bestehen die Beziehungen: Molekulargewicht = 22,41 · Literegewicht in g;  
Literegewicht in g = 1,293 · Wichte.

# Gewichte geschichteter Körper.

Durchschnittsgewichte.

1 m<sup>3</sup> wiegt kg:

Baustoffe:	Hölzer, baureif:
Beton mit Granitbrocken . . . . . 2200	Australische Harthölzer . . . . . 1100
„ „ Kalksteinbrocken . . . . . 2000	Buche . . . . . 800
„ „ Ziegelbrocken . . . . . 1800	Eiche . . . . . 900
„ „ Hochofenschlacke . . . . . 2200	Fichte . . . . . 600
Kalk- und Bruchsteine . . . . . 2000	Gelbkiefer . . . . . 800
Mörtel (Kalk und Sand) . . . . . 1700	Kiefer . . . . . 700
Sand, Lehm, Erde, trocken . . . . . 1600	Lärche . . . . . 650
„ „ „ „ naß . . . . . 2100	Pechkiefer . . . . . 900
Zement, lose . . . . . 1400	Tanne . . . . . 600
„ „ „ „ eingerüttelt . . . . . 2000	Holz in Scheiten . . . . . 400
Ziegelsteine, gewöhnliche . . . . . 1800	
„ „ Klinker . . . . . 1900	<b>Kohle:</b>
	Kohle, Braun- . . . . . 750
<b>Früchte:</b>	„ Holz- . . . . . 180
Gerste . . . . . 690	„ Preß- . . . . . 1000
Kartoffeln . . . . . 750	„ Stein- . . . . . 900
Hafer . . . . . 550	Koks, Gas- . . . . . 450
Malz . . . . . 530	„ Zechen- . . . . . 500
Obst . . . . . 350	
Roggen . . . . . 680	<b>Verschiedenes:</b>
Weizen . . . . . 760	Asche . . . . . 900
Mehl, lose . . . . . 500	Papier . . . . . 1100
	Salz . . . . . 1250
	Schnee, frisch gefallen . . . . . 80—190
	„ feucht . . . . . 200—800
	Stroh . . . . . 45
	Torfstreu . . . . . 230

## Gewichtsberechnung eines Gußstückes aus dem Modellgewicht.

(Nach Karmarsch.)

Das Gewicht eines Gußstückes ist angenähert dem Gewicht des Modelles mal der entsprechenden Zahl in der folgenden Tafel.

Das Modell besteht aus	Der Abguß besteht aus					
	Gußeisen	Messing	Rotguß oder Bronze	Glocken- oder Kanonenmetall	Zink	Aluminium
Fichten- oder Tannenholz . . . . .	14,0	15,8	16,6	17,1	13,5	5,1
Eichenholz . . . . .	9,0	10,1	10,4	10,9	8,6	3,3
Buchenholz . . . . .	9,7	10,9	11,4	11,9	9,4	3,6
Lindenholz . . . . .	13,4	15,1	15,6	16,3	12,9	4,9
Birnbaumholz . . . . .	10,2	11,5	11,9	12,4	9,8	3,7
Birkenholz . . . . .	10,6	11,9	12,3	12,9	10,2	3,9
Erlenholz . . . . .	12,8	14,3	14,8	15,5	12,2	4,6
Mahagoniholz . . . . .	11,7	13,2	13,6	14,2	11,2	4,3
Messing . . . . .	0,84	0,95	0,99	1,0	0,81	0,31
Zink . . . . .	1,00	1,13	1,17	1,22	0,96	0,36
Zinn (mit $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ Blei) . . . . .	0,89	1,00	1,03	1,12	0,85	0,32
Blei . . . . .	0,64	0,72	0,74	0,78	0,61	0,23
Gußeisen . . . . .	0,97	1,09	1,13	1,18	0,93	0,35


Beispiel:

Wiegt das Modell aus Eichenholz 1 kg, so wiegt das Gußstück aus Gußeisen  $1 \times 9,0 = 9$  kg.



# Gewichte, Maße, Draht- und Blechlehren.

## A. Werte aus dem Eisenbahnwesen.

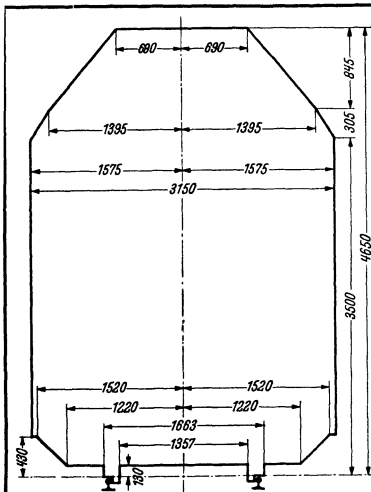

### Lademaß I und Wagenbegrenzungslinie des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen.

Maße in mm.

Die Breitenmaße der Ladungen sind wegen des Befahrens von Gleisbögen nach den Bestimmungen des Vereins-Wagenübergabekommens einzuschränken (s. Achsdruckverzeichnis des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen 1939, S. 342. Berlin: Springer-Verlag.)

### Eine Ladung von 10 000 kg enthält m<sup>3</sup>:

 




Braunkohlen, lufttrocken	Holzkohlen, hart. Holz ... 45	Preßkohlen ..... 9,0—10,0
und in Stücken 12,8—15,4	Kalk, gebrannt .... 7,7—8,4	Rüben ..... 15,5—17,5
Buchenholz in Scheiten 25,0	Kalk und Bruchsteine ... 5,0	Schlacken und Koks-
Eichenholz „ „ 24,0	Kartoffeln ..... 14,0	asche ..... 16,7
Fichtenholz „ „ 31,5	Kohlen, Zwickauer 12,5—13,0	Schwemmsteine, rhein.. 11,8
Tannenholz „ „ 29,5	„ Oberschles. 12,5—13,2	Teer, Steinkohlen- .... 8,3
Flußkies, trocken . 3,7—4,3	„ Niederschles. 11,5—12,2	Ton, trocken ..... 5,6
„ naß .... 3,5—4,0	„ Saar- .... 12,5—13,9	„ naß ..... 5,0
Flußsand, trocken . 7,0—7,5	„ Ruhr- .... 11,6—12,5	Torf, lufttrocken .... 24—31
„ naß .... 5,0—5,7	Koks, Gas- ..... 21—28	„ feucht ..... 15—18
Formsand, aufgeschütt. 8,3	„ Zechen- ..... 19—26	Ziegelsteine, gewöhn-
„ gestampft . 6,1	Lehm, frisch gegraben ... 6,0	liche ..... 6,5— 7,5
Holzkohlen, weich. Holz 67	Mörtel (Kalk u. Sand) 5,6— 5,9	Ziegelsteine, Klinker 5,6— 6,3

### Angaben über Güterwagen und Ladungen.

Bezeichnung	Kurzzeichen	Ladegewicht t	Lichte Kastenlänge m	Lichte Kastenbreite m	Kastenhöhe in der Mitte m	Laderrauminhalt m <sup>3</sup>
Bedeckter Güterwagen ..	G	15	7,92	2,75	2,20	48,0
Kokswagen .....	Om	15	7,92	2,834	1,6	35,0
Offener Güterwagen ....	O	15	6,72	2,834	1,10	20,9
Eiserner Kohlenwagen ...	O	15	5,3	2,89	1,45	22,2
Eiserner Kohlenwagen ...	O	20	6,00	2,85	1,5	25,6
Kalkdeckelwagen .....	K	15	5,29	2,89	1,78	—
Plattformwagen .....	R	15	10,12	2,67	0,40	—
Plattformwagen .....	SS	30	12,0	2,9	—	—
Langholzwagen .....	H	10	4,38	2,48	—	—






## B. Gewichte, Abmessungen und Lehren von Stabeisen, Draht, Rohren und Blechen.

### Quadrat-, Sechskant- und Rundstahl, Durchmesser der umschriebenen Kreise (Wichte $\gamma = 7,850$ ).

Dicke $d$ mm	Gewicht in kg/m	Durchm. des umschriebenen Kreises in mm	Gewicht in kg/m	Durchm. des umschriebenen Kreises in mm	Gewicht in kg/m	Dicke $d$ mm
						
5	0,196	7,071	0,170	5,78	0,154	5
6	0,283	8,48	0,245	6,93	0,222	6
7	0,385	9,90	0,333	8,09	0,302	7
8	0,502	11,31	0,435	9,24	0,395	8
9	0,636	12,73	0,551	10,40	0,499	9
10	0,785	14,14	0,680	11,55	0,617	10
11	0,950	15,56	0,823	12,71	0,746	11
12	1,130	16,97	0,979	13,86	0,888	12
13	1,327	18,38	1,149	15,02	1,042	13
14	1,539	19,80	1,332	16,17	1,208	14
15	1,766	21,21	1,530	17,32	1,387	15
16	2,010	22,63	1,740	18,48	1,578	16
17	2,269	24,04	1,965	19,64	1,782	17
18	2,543	25,46	2,203	20,79	1,998	18
19	2,834	26,87	2,454	21,95	2,226	19
20	3,140	28,28	2,719	23,10	2,466	20
21	3,462	29,70	2,998	24,26	2,719	21
22	3,799	31,11	3,290	25,41	2,984	22
23	4,153	32,53	3,596	26,57	3,261	23
24	4,522	33,94	3,916	27,72	3,551	24
25	4,906	35,36	4,249	28,88	3,853	25
26	5,307	36,77	4,596	30,09	4,168	26
27	5,723	38,18	4,956	31,19	4,495	27
28	6,154	39,60	5,330	32,34	4,834	28
29	6,602	41,01	5,717	33,50	5,185	29
30	7,065	42,43	6,118	34,65	5,549	30
32	8,038	45,25	6,961	36,96	6,313	32
34	9,075	48,08	7,859	39,27	7,127	34
35	9,616	49,50	8,328	40,42	7,550	35
36	10,174	50,91	8,811	41,58	7,990	36
38	11,335	53,74	9,817	43,89	8,903	38
40	12,560	56,57	10,877	46,20	9,865	40
42	13,847	59,40	11,992	48,51	10,876	42
44	15,198	62,22	13,162	50,82	11,936	44
45	15,896	63,64	13,766	51,96	12,485	45
46	16,611	65,05	14,385	53,13	13,046	46
48	18,086	67,88	15,663	55,44	14,205	48
50	19,625	70,71	16,995	57,75	15,413	50
52	21,226	73,54	18,383	60,06	16,671	52
54	22,891	76,37	19,824	62,37	17,978	54
55	23,746	77,78	20,560	63,52	18,650	55
56	24,618	79,20	21,320	64,68	19,335	56
58	26,407	82,02	22,870	66,99	20,740	58






Entsprechende Werte für Zwischenmaße siehe Anm. Seite 158.

**Quadrat-, Sechskant- und Rundstahl, Durchmesser der  
umschriebenen Kreise (Wichte  $\gamma = 7,850$ ).**

Dicke $d$ mm	Gewicht in kg/m 	Durchm. des umschriebenen Kreises in mm 	Gewicht in kg/m 	Durchm. des umschriebenen Kreises in mm 	Gewicht in kg/m 	Dicke $d$ mm
60	28,260	84,85	24,474	69,30	22,195	60
62	30,175	87,68	26,133	71,61	23,700	62
64	32,154	91,51	27,846	73,92	25,253	64
65	33,160	91,92	28,720	75,07	26,050	65
66	34,195	94,34	29,614	76,23	26,856	66
68	36,298	97,17	31,436	78,54	28,509	68
70	38,465	99,00	33,312	80,85	30,210	70
72	40,694	101,82	35,243	83,16	31,961	72
74	42,987	104,65	37,228	85,47	33,762	74
75	44,130	106,06	38,240	86,62	34,680	75
76	45,342	107,48	39,267	87,78	35,611	76
78	47,759	110,31	41,361	90,09	37,510	78
80	50,240	113,14	43,509	92,40	39,458	80
85	56,716	120,21	49,118	98,18	44,545	85
90	63,585	127,28	55,067	103,95	49,940	90
95	70,846	134,35	61,355	109,73	55,643	95
100	78,500	141,42	67,983	115,50	61,654	100
105	86,546	148,50	74,951	121,28	67,973	105
110	94,985	155,56	82,260	127,05	74,601	110
115	103,816	162,63	89,908	132,83	81,537	115
120	113,040	169,70	97,896	138,60	88,781	120
125	122,656	176,78	106,224	144,38	96,334	125
130	132,665	183,85	114,891	150,15	104,195	130
135	143,066	190,92	123,899	155,93	112,364	135
140	153,860	197,99	133,247	161,70	120,841	140
145	165,046	205,06	142,934	167,48	129,627	145
150	176,625	212,13	152,962	173,25	138,721	150
155	188,596	219,20	163,329	179,03	148,123	155
160	200,960	226,27	174,036	184,80	157,834	160
165	213,716	233,34	185,084	190,58	167,852	165
170	226,865	240,41	196,471	196,35	178,179	170
175	240,406	247,49	208,198	202,13	188,815	175
180	254,340	254,56	220,265	207,90	199,758	180
185	268,666	261,63	232,638	213,68	211,010	185
190	283,385	268,70	245,419	219,45	222,570	190
195	298,496	275,77	258,506	225,23	234,438	195
200	314,000	282,84	271,932	231,00	246,615	200
205	329,896	289,91	285,927	236,78	259,100	205
210	346,185	296,98	299,805	242,55	271,893	210
215	362,866	304,05	314,251	248,33	284,994	215
220	379,940	311,12	329,037	254,10	298,404	220
225	397,406	318,20	344,164	259,88	312,122	225

Entsprechende Werte für Zwischenmaße siehe Anm. Seite 158.

## Quadrat-, Sechskant- und Rundstahl, Durchmesser der umschriebenen Kreise (Wichte $\gamma = 7,850$ ).

Dicke $d$ mm	Gewicht in kg/m 	Durchm. des umschriebenen Kreises in mm 	Gewicht in kg/m 	Durchm. des umschriebenen Kreises in mm 	Gewicht in kg/m 	Dicke $d$ mm
230	415,265	325,27	359,631	265,65	326,148	230
235	433,516	332,34	375,437	271,43	340,483	235
240	452,160	339,41	391,583	277,20	355,126	240
245	471,196	346,48	408,068	282,98	370,077	245
250	490,625	353,56	424,894	288,75	385,336	250
255	510,446	360,62	442,060	294,53	400,904	255
260	530,660	367,70	459,565	300,30	416,779	260
265	551,266	374,76	477,411	306,08	432,963	265
270	572,265	381,83	495,597	311,85	449,456	270
275	593,656	388,91	514,022	317,63	466,257	275
280	615,440	396,98	532,988	323,40	483,365	280
285	637,616	403,05	552,193	329,18	500,783	285
290	660,185	410,12	571,738	334,95	518,508	290
295	683,146	417,19	591,623	340,79	536,542	295
300	706,500	424,26	611,848	346,50	554,884	300
305	730,246	431,33	632,413	352,28	573,534	305
310	754,385	438,40	653,318	358,05	592,493	310
315	778,916	445,47	674,563	363,83	611,759	315
320	803,840	452,54	696,148	369,60	631,334	320
325	829,156	459,62	718,071	375,38	651,218	325
330	854,865	466,69	740,336	381,15	671,409	330
335	880,966	473,76	762,940	386,93	691,909	335
340	907,460	480,83	785,885	392,70	712,717	340
345	934,346	487,90	809,169	398,48	733,834	345
350	961,625	494,98	832,793	404,25	755,258	350

Die angegebenen Dicken des Quadrat- und Sechskantstahls entsprechen dem Durchmesser des eingeschriebenen Kreises.

Das Gewicht von 1 m Rundstahl in kg =  $\frac{d^2 \pi}{4} \cdot \frac{\text{Wichte}}{1000}$  ( $d$  in mm). Die Werte  $\frac{d^2 \pi}{4}$  sind in der letzten Spalte der Tafeln Seite 2 bis 21 angegeben.

Das Gewicht von Sechskantstahl beträgt das 2,5981 :  $\pi = 0,827$ fache (oder angenähert das  $\frac{3}{4}$ fache) des Gewichtes von Rundstahl, welcher den Durchmesser des umschriebenen Kreises des Sechskantstahls hat.

Vorstehende Gewichtsangaben sind zu multiplizieren für

Schweißstahl . . . . . mit 0,994	Bronze . . . . . mit 1,096
Gußeisen . . . . . „ 0,924	Zink . . . . . „ 0,917
Kupfer . . . . . „ 1,134	Blei . . . . . „ 1,448
Messing . . . . . „ 1,083	

Ist die Dicke  $d$  der zehnte Teil der in der Tafel angegebenen, so ist das Längeneinheitsgewicht der hundertste Teil.

Beispiel: 35-mm-Vierkantstahl wiegt 9,616 kg/m;  
3,5- „ „ „ 0,09616 kg/m.

Auf diese Weise findet man die Zahlenwerte für die in den Gewichtstafeln nicht angegebenen kleineren Durchmesser und für die Zwischenmaße, z. B. für 8,5 mm.

## Gewicht von 1 m Schnellstahl in kg.

Wolframgehalt vH	5	10	15	18
Wichte .....	8,10	8,35	8,60	8,90

### a) Quadratstahl.

Die Gewichtsrechnung nicht angegebener Abmessungen erfolgt nach Anm. auf S. 158.

Dicke mm		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wolfram- gehalt vH	5	0,202	0,292	0,397	0,518	0,656	0,810	0,980	1,166	1,369	1,588	1,822	2,074
	10	0,209	0,301	0,409	0,534	0,676	0,835	1,010	1,202	1,411	1,637	1,879	2,138
	15	0,215	0,310	0,421	0,550	0,697	0,860	1,041	1,238	1,453	1,686	1,935	2,202
	18	0,222	0,320	0,436	0,570	0,721	0,890	1,077	1,282	1,504	1,744	2,002	2,278

Dicke mm		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
Wolfram- gehalt vH	5	2,341	2,624	2,924	3,240	3,572	3,920	4,285	4,666	5,062	5,476	6,350	7,290
	10	2,413	2,705	3,014	3,340	3,682	4,041	4,417	4,810	5,219	5,645	6,546	7,515
	15	2,485	2,786	3,105	3,440	3,793	4,162	4,549	4,954	5,375	5,814	6,742	7,740
	18	2,572	2,884	3,213	3,560	3,925	4,308	4,708	5,126	5,562	6,016	6,978	8,010

Dicke mm		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Wolfram- gehalt vH	5	8,294	9,364	10,498	11,696	12,960	14,288	15,682	17,140	18,662	20,250
	10	8,550	9,653	10,822	12,057	13,360	14,729	16,166	17,669	19,238	20,875
	15	8,806	9,942	11,456	12,418	13,760	15,170	16,650	18,198	19,814	21,500
	18	9,114	10,288	11,534	12,852	14,240	15,700	17,230	18,832	20,506	22,000

### b) Rundstahl.

Die Gewichtsrechnung nicht angegebener Abmessungen erfolgt nach Anm. auf S. 158.

Durchm. mm		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wolfram- gehalt vH	5	0,159	0,229	0,312	0,407	0,515	0,636	0,770	0,916	1,075	1,247	1,431	1,629
	10	0,164	0,236	0,321	0,420	0,531	0,656	0,794	0,944	1,108	1,285	1,475	1,679
	15	0,169	0,243	0,331	0,432	0,547	0,675	0,817	0,973	1,141	1,324	1,520	1,729
	18	0,175	0,252	0,342	0,447	0,566	0,699	0,846	1,007	1,181	1,370	1,573	1,789

Durchm. mm		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Wolfram- gehalt vH	5	1,838	2,061	2,297	2,545	2,806	3,079	3,365	3,664	3,976	4,301	4,638	4,988
	10	1,895	2,125	2,367	2,623	2,892	3,174	3,469	3,777	4,099	4,433	4,781	5,141
	15	1,952	2,188	2,438	2,702	2,979	3,269	3,573	3,890	4,221	4,566	4,924	5,295
	18	2,020	2,265	2,523	2,796	3,083	3,383	3,698	4,026	4,369	4,725	5,096	5,480

Durchm. mm		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Wolfram- gehalt vH	5	5,350	5,726	6,114	6,514	6,928	7,354	7,793	8,245	8,709	9,186	9,676
	10	5,515	5,902	6,302	6,715	7,142	7,581	8,034	8,499	8,978	9,470	9,975
	15	5,680	6,079	6,491	6,916	7,356	7,808	8,274	8,754	9,247	9,753	10,273
	18	5,879	6,291	6,717	7,158	7,612	8,080	8,563	9,059	9,569	10,094	10,632

Durchm. mm		40	42	44	45	46	48	50	52	54	55
Wolfram- gehalt vH	5	10,177	11,222	12,316	12,882	13,461	14,657	15,904	17,202	18,551	19,244
	10	10,491	11,568	12,696	13,280	13,877	15,110	16,395	17,733	19,123	19,838
	15	10,805	11,915	13,077	13,678	14,292	15,562	16,886	18,264	19,696	20,432
	18	11,182	12,330	13,533	14,155	14,791	16,105	17,475	18,901	20,383	21,145

Durchm. mm		56	58	60	62	64	65	66	68	70	72
Wolfram- gehalt vH	5	19,950	21,401	22,902	24,454	26,058	26,878	27,712	29,417	31,172	32,979
	10	20,566	22,061	23,609	25,209	26,862	27,708	28,567	30,325	32,135	33,997
	15	21,182	22,722	24,316	25,964	27,666	28,537	29,422	31,232	33,097	35,015
	18	21,921	23,515	25,164	26,870	28,631	29,533	30,449	32,322	34,251	36,236

Durchm. mm		74	75	76	78	80	85	90	95	100
Wolfram- gehalt vH	5	34,837	35,785	36,745	38,705	40,715	45,963	51,530	57,415	63,617
	10	35,912	36,889	37,879	39,899	41,972	47,382	53,120	59,187	65,581
	15	36,987	37,993	39,014	41,094	43,228	48,801	54,711	60,959	67,544
	18	38,277	39,319	40,374	42,527	44,736	50,503	56,619	63,085	69,901

## Gewicht von 1 m Schnellstahl in kg.

### c) Flachstahl.

Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 6 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,146	0,243	0,292	0,389	0,486	0,632	0,729	0,972	1,215	1,458
		10	0,150	0,251	0,301	0,401	0,501	0,651	0,752	1,002	1,253	1,503
		15	0,155	0,258	0,310	0,413	0,516	0,671	0,774	1,032	1,290	1,548
		18	0,160	0,267	0,320	0,427	0,534	0,694	0,801	1,068	1,335	1,602
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 8 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,194	0,324	0,389	0,518	0,648	0,842	0,972	1,296	1,620	1,944
		10	0,200	0,334	0,401	0,534	0,668	0,868	1,002	1,336	1,670	2,004
		15	0,206	0,344	0,413	0,550	0,688	0,894	1,032	1,376	1,720	2,064
		18	0,214	0,356	0,427	0,570	0,712	0,926	1,068	1,424	1,780	2,136
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 10 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,243	0,405	0,486	0,648	0,810	1,053	1,215	1,620	2,025	2,430
		10	0,251	0,418	0,501	0,668	0,835	1,086	1,253	1,670	2,088	2,505
		15	0,258	0,430	0,516	0,688	0,860	1,118	1,290	1,720	2,150	2,580
		18	0,267	0,445	0,534	0,712	0,890	1,157	1,335	1,780	2,225	2,670
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 12 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,292	0,486	0,583	0,778	0,972	1,264	1,458	1,944	2,430	2,916
		10	0,301	0,501	0,601	0,802	1,002	1,303	1,503	2,044	2,505	3,006
		15	0,310	0,516	0,619	0,826	1,032	1,342	1,548	2,064	2,580	3,096
		18	0,320	0,534	0,641	0,854	1,068	1,388	1,602	2,136	2,670	3,204
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 16 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,389	0,648	0,778	1,037	1,296	1,685	1,944	2,592	3,240	3,888
		10	0,401	0,668	0,802	1,069	1,336	1,734	2,004	2,672	3,340	4,008
		15	0,413	0,688	0,826	1,101	1,376	1,789	2,064	2,752	3,440	4,128
		18	0,427	0,712	0,854	1,139	1,424	1,851	2,136	2,848	3,560	4,272
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 20 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,486	0,810	0,972	1,296	1,620	2,106	2,430	3,240	4,050	4,860
		10	0,501	0,835	1,002	1,336	1,670	2,171	2,505	3,340	4,175	5,010
		15	0,516	0,860	1,032	1,376	1,720	2,236	2,580	3,440	4,300	5,160
		18	0,534	0,890	1,068	1,424	1,780	2,314	2,670	3,560	4,450	5,340
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 23 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,559	0,932	1,118	1,490	1,863	2,422	2,795	3,726	4,658	5,589
		10	0,576	0,960	1,152	1,536	1,921	2,497	2,881	3,841	4,801	5,761
		15	0,593	0,989	1,187	1,582	1,978	2,571	2,967	3,956	4,945	5,934
		18	0,614	1,024	1,228	1,638	2,047	2,661	3,071	4,094	5,112	6,141
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 25 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,608	1,013	1,215	1,620	2,025	2,633	3,038	4,050	5,063	6,075
		10	0,626	1,044	1,253	1,670	2,088	2,714	3,131	4,175	5,219	6,263
		15	0,645	1,075	1,290	1,720	2,150	2,795	3,225	4,300	5,375	6,450
		18	0,668	1,113	1,335	1,780	2,225	2,893	3,338	4,450	5,563	6,675
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 30 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,729	1,215	1,458	1,944	2,430	3,159	3,645	4,860	6,075	7,290
		10	0,752	1,253	1,503	2,004	2,505	3,257	3,758	5,010	6,263	7,515
		15	0,774	1,290	1,548	2,064	2,580	3,354	3,870	5,160	6,450	7,740
		18	0,801	1,335	1,602	2,136	2,670	3,471	4,005	5,340	6,675	8,010
Dicke..... mm			3	5	6	8	10	13	15	20	25	30
Breite 40 mm	Wolfram- gehalt vH	5	0,972	1,620	1,944	2,592	3,240	4,212	4,860	6,480	8,100	9,720
		10	1,002	1,670	2,004	2,672	3,340	4,342	5,010	6,680	8,350	10,020
		15	1,032	1,720	2,064	2,752	3,440	4,472	5,160	6,880	8,600	10,320
		18	1,068	1,780	2,136	2,848	3,560	4,628	5,340	7,120	8,900	10,680

# Gewicht von 1 m Flachstahl in kg.

Wichte  $\gamma = 7,850$ .

(s. auch Anm. auf S. 158).

Dicke mm	Breite in mm									Dicke mm
	10	12	14	15	16	18	20	22	24	
1	0,079	0,094	0,110	0,118	0,126	0,141	0,157	0,173	0,188	1
2	0,157	0,188	0,220	0,236	0,251	0,283	0,314	0,345	0,377	2
3	0,236	0,283	0,330	0,353	0,377	0,424	0,471	0,518	0,565	3
4	0,314	0,377	0,440	0,471	0,502	0,565	0,628	0,691	0,754	4
5	0,393	0,471	0,550	0,589	0,628	0,707	0,785	0,864	0,942	5
6	0,471	0,565	0,659	0,707	0,754	0,848	0,942	1,036	1,130	6
7	0,550	0,659	0,769	0,824	0,879	0,989	1,099	1,209	1,319	7
8	0,628	0,754	0,879	0,942	1,005	1,130	1,256	1,382	1,507	8
9	0,707	0,848	0,989	1,060	1,130	1,272	1,413	1,554	1,696	9
10	0,785	0,942	1,099	1,178	1,256	1,413	1,570	1,727	1,884	10
11	0,864	1,036	1,209	1,295	1,382	1,554	1,727	1,900	2,072	11
12	0,942	1,130	1,319	1,413	1,507	1,696	1,884	2,072	2,261	12
13	1,021	1,225	1,429	1,531	1,633	1,837	2,041	2,245	2,440	13
14	1,099	1,319	1,539	1,649	1,758	1,978	2,198	2,418	2,638	14
15	1,178	1,413	1,649	1,766	1,884	2,120	2,355	2,591	2,826	15
16	1,256	1,507	1,758	1,884	2,010	2,261	2,512	2,763	3,014	16
17	1,335	1,601	1,868	2,002	2,135	2,402	2,669	2,936	3,203	17
18	1,413	1,696	1,978	2,120	2,261	2,543	2,826	3,109	3,391	18
19	1,492	1,790	2,088	2,237	2,386	2,685	2,983	3,281	3,580	19
20	1,570	1,884	2,198	2,355	2,512	2,826	3,140	3,454	3,768	20
21	1,649	1,978	2,308	2,473	2,638	2,967	3,297	3,627	3,956	21
22	1,727	2,072	2,418	2,591	2,763	3,109	3,454	3,799	4,145	22
23	1,806	2,167	2,528	2,708	2,889	3,250	3,611	3,972	4,333	23
24	1,884	2,261	2,638	2,826	3,014	3,391	3,768	4,145	4,522	24
25	1,963	2,355	2,748	2,944	3,140	3,533	3,925	4,318	4,710	25
26	2,041	2,449	2,857	3,062	3,266	3,674	4,082	4,490	4,898	26
27	2,120	2,543	2,967	3,179	3,391	3,815	4,239	4,663	5,087	27
28	2,198	2,638	3,077	3,297	3,517	3,956	4,396	4,836	5,275	28
29	2,277	2,732	3,187	3,415	3,642	4,098	4,553	5,008	5,464	29
30	2,355	2,826	3,297	3,533	3,768	4,239	4,710	5,181	5,652	30
31	2,434	2,920	3,407	3,650	3,894	4,380	4,867	5,354	5,840	31
32	2,512	3,014	3,517	3,768	4,019	4,522	5,024	5,526	6,029	32
33	2,591	3,109	3,627	3,886	4,145	4,663	5,181	5,699	6,217	33
34	2,669	3,203	3,737	4,004	4,270	4,804	5,338	5,872	6,406	34
35	2,748	3,297	3,847	4,121	4,396	4,946	5,495	6,045	6,594	35
36	2,826	3,391	3,956	4,239	4,522	5,087	5,652	6,217	6,782	36
37	2,905	3,485	4,066	4,357	4,647	5,228	5,809	6,390	6,971	37
38	2,983	3,580	4,176	4,475	4,773	5,369	5,966	6,563	7,159	38
39	3,062	3,674	4,286	4,592	4,898	5,511	6,123	6,735	7,348	39
40	3,140	3,768	4,396	4,710	5,024	5,652	6,280	6,908	7,536	40
41	3,219	3,862	4,506	4,828	5,150	5,793	6,437	7,081	7,724	41
42	3,297	3,956	4,616	4,946	5,295	5,935	6,594	7,253	7,913	42
43	3,376	4,059	4,726	5,063	5,401	6,076	6,751	7,426	8,101	43
44	3,454	4,145	4,836	5,181	5,526	6,217	6,908	7,599	8,290	44
45	3,533	4,239	4,946	5,299	5,652	6,359	7,065	7,772	8,478	45

# Gewicht von 1 m Flachstahl in kg.

Wichte  $\gamma = 7,850$ .

(s. auch Anm. auf S. 158).

Dicke mm	Breite in mm								Dicke mm	
	25	26	28	30	32	34	35	36		38
1	0,196	0,204	0,220	0,235	0,251	0,267	0,275	0,283	0,298	1
2	0,393	0,408	0,440	0,471	0,502	0,534	0,550	0,565	0,597	2
3	0,589	0,612	0,659	0,705	0,754	0,801	0,824	0,848	0,895	3
4	0,785	0,816	0,879	0,942	1,005	1,068	1,099	1,130	1,193	4
5	0,981	1,020	1,099	1,177	1,256	1,334	1,374	1,413	1,492	5
6	1,178	1,225	1,319	1,413	1,507	1,601	1,649	1,696	1,790	6
7	1,374	1,429	1,539	1,648	1,758	1,868	1,923	1,978	2,088	7
8	1,570	1,633	1,758	1,884	2,010	2,135	2,198	2,261	2,386	8
9	1,766	1,837	1,978	2,119	2,261	2,402	2,473	2,543	2,685	9
10	1,963	2,041	2,198	2,355	2,512	2,669	2,748	2,826	2,983	10
11	2,159	2,245	2,418	2,590	2,763	2,936	3,022	3,109	3,281	11
12	2,355	2,449	2,638	2,826	3,014	3,203	3,297	3,391	3,580	12
13	2,551	2,653	2,857	3,061	3,266	3,470	3,572	3,674	3,878	13
14	2,748	2,857	3,077	3,297	3,517	3,737	3,847	3,956	4,176	14
15	2,944	3,061	3,297	3,532	3,768	4,003	4,121	4,239	4,474	15
16	3,140	3,266	3,517	3,768	4,019	4,270	4,396	4,522	4,773	16
17	3,336	3,470	3,737	4,003	4,270	4,537	4,671	4,804	5,071	17
18	3,533	3,674	3,956	4,239	4,522	4,804	4,946	5,087	5,369	18
19	3,729	3,878	4,176	4,474	4,773	5,071	5,220	5,369	5,668	19
20	3,925	4,082	4,396	4,710	5,024	5,338	5,495	5,652	5,966	20
21	4,121	4,286	4,616	4,946	5,275	5,605	5,770	5,935	6,264	21
22	4,318	4,490	4,836	5,181	5,526	5,872	6,045	6,217	6,563	22
23	4,518	4,694	5,055	5,417	5,778	6,139	6,319	6,500	6,861	23
24	4,710	4,898	5,275	5,652	6,029	6,406	6,594	6,782	7,159	24
25	4,905	5,103	5,495	5,888	6,280	6,673	6,869	7,065	7,458	25
26	5,103	5,307	5,715	6,123	6,531	6,939	7,144	7,348	7,756	26
27	5,299	5,511	5,935	6,359	6,782	7,206	7,418	7,630	8,054	27
28	5,495	5,715	6,154	6,594	7,034	7,473	7,693	7,913	8,352	28
29	5,691	5,919	6,374	6,830	7,285	7,740	7,968	8,195	8,651	29
30	5,888	6,123	6,594	7,065	7,536	8,007	8,243	8,478	8,949	30
31	6,084	6,327	6,814	7,301	7,787	8,274	8,517	8,761	9,247	31
32	6,280	6,531	7,034	7,536	8,038	8,541	8,792	9,043	9,546	32
33	6,476	6,735	7,253	7,772	8,290	8,808	9,067	9,326	9,844	33
34	6,673	6,939	7,473	8,007	8,541	9,075	9,342	9,608	10,14	34
35	6,869	7,144	7,693	8,243	8,792	9,342	9,616	9,891	10,44	35
36	7,065	7,348	7,913	8,478	9,043	9,608	9,891	10,17	10,74	36
37	7,261	7,552	8,133	8,714	9,294	9,875	10,17	10,46	11,04	37
38	7,458	7,756	8,352	8,949	9,546	10,14	10,44	10,74	11,34	38
39	7,654	7,950	8,572	9,185	9,797	10,41	10,72	11,02	11,63	39
40	7,850	8,164	8,792	9,420	10,05	10,68	10,99	11,30	11,93	40
41	8,046	8,368	9,012	9,656	10,30	10,94	11,27	11,59	12,23	41
42	8,243	8,572	9,232	9,891	10,55	11,21	11,54	11,87	12,53	42
43	8,439	8,776	9,451	10,13	10,80	11,48	11,81	12,15	12,83	43
44	8,635	8,980	9,671	10,36	11,05	11,74	12,09	12,43	13,13	44
45	8,831	9,185	9,891	10,60	11,30	12,01	12,36	12,72	13,42	45



# Gewicht von 1 m Flachstahl in kg.

Wichte  $\gamma = 7,850$ .

(s. auch Anm. auf S. 158).

Dicke mm	Breite in mm									Dicke mm
	40	42	44	45	46	48	50	52	54	
1	0,314	0,330	0,345	0,353	0,361	0,377	0,392	0,408	0,424	1
2	0,628	0,659	0,691	0,707	0,722	0,754	0,785	0,816	0,848	2
3	0,942	0,989	1,036	1,060	1,083	1,130	1,177	1,225	1,272	3
4	1,256	1,319	1,382	1,413	1,444	1,507	1,570	1,633	1,696	4
5	1,570	1,649	1,727	1,766	1,805	1,884	1,962	2,041	2,119	5
6	1,884	1,978	2,072	2,120	2,167	2,261	2,355	2,449	2,543	6
7	2,198	2,308	2,418	2,473	2,528	2,638	2,747	2,857	2,967	7
8	2,512	2,638	2,763	2,826	2,889	3,014	3,140	3,266	3,391	8
9	2,826	2,967	3,109	3,179	3,250	3,391	3,532	3,674	3,815	9
10	3,140	3,297	3,454	3,533	3,610	3,768	3,925	4,082	4,239	10
11	3,454	3,627	3,799	3,886	3,972	4,145	4,317	4,490	4,663	11
12	3,768	3,956	4,145	4,239	4,333	4,522	4,710	4,898	5,087	12
13	4,082	4,286	4,490	4,592	4,694	4,898	5,102	5,307	5,511	13
14	4,396	4,616	4,836	4,946	5,055	5,275	5,495	5,715	5,935	14
15	4,710	4,945	5,181	5,299	5,416	5,652	5,887	6,123	6,358	15
16	5,024	5,275	5,526	5,652	5,778	6,029	6,280	6,531	6,782	16
17	5,338	5,605	5,872	6,005	6,139	6,406	6,672	6,939	7,206	17
18	5,652	5,935	6,217	6,359	6,500	6,782	7,065	7,348	7,630	18
19	5,966	6,264	6,563	6,712	6,861	7,159	7,457	7,756	8,054	19
20	6,280	6,594	6,908	7,065	7,222	7,536	7,850	8,164	8,478	20
21	6,594	6,924	7,253	7,418	7,583	7,913	8,243	8,572	8,902	21
22	6,908	7,253	7,599	7,772	7,944	8,290	8,635	8,980	9,326	22
23	7,222	7,583	7,944	8,125	8,305	8,666	9,028	9,389	9,750	23
24	7,536	7,913	8,290	8,478	8,666	9,043	9,420	9,797	10,174	24
25	7,850	8,243	8,635	8,831	9,028	9,420	9,813	10,21	10,598	25
26	8,164	8,572	8,980	9,185	9,389	9,797	10,21	10,613	11,021	26
27	8,478	8,902	9,326	9,538	9,750	10,17	10,60	11,021	11,445	27
28	8,792	9,232	9,671	9,891	10,11	10,55	10,99	11,43	11,869	28
29	9,106	9,561	10,02	10,24	10,47	10,93	11,38	11,84	12,293	29
30	9,420	9,891	10,36	10,60	10,83	11,30	11,78	12,25	12,717	30
31	9,734	10,22	10,71	10,95	11,19	11,68	12,17	12,654	13,141	31
32	10,05	10,55	11,05	11,30	11,56	12,06	12,56	13,062	13,565	32
33	10,36	10,88	11,40	11,66	11,92	12,43	12,95	13,471	13,989	33
34	10,68	11,21	11,74	12,01	12,28	12,81	13,35	13,88	14,413	34
35	10,99	11,54	12,09	12,36	12,64	13,19	13,74	14,287	14,84	35
36	11,30	11,87	12,43	12,72	13,00	13,57	14,13	14,695	15,26	36
37	11,62	12,20	12,78	13,07	13,36	13,94	14,52	15,103	15,684	37
38	11,93	12,53	13,13	13,42	13,72	14,32	14,92	15,512	16,11	38
39	12,25	12,86	13,47	13,78	14,08	14,70	15,31	15,92	16,532	39
40	12,56	13,19	13,82	14,13	14,44	15,07	15,70	16,33	16,956	40
41	12,87	13,52	14,16	14,48	14,81	15,45	16,09	16,74	17,38	41
42	13,19	13,85	14,51	14,84	15,17	15,83	16,49	17,144	17,804	42
43	13,50	14,18	14,85	15,19	15,53	16,20	16,88	17,553	18,23	43
44	13,82	14,51	15,20	15,54	15,89	16,58	17,27	17,961	18,652	44
45	14,13	14,84	15,54	15,90	16,25	16,96	17,66	18,369	19,076	45

## Gewicht von 1 m Flachstahl in kg.

Wichte  $\gamma = 7,850$ .

(s. auch Anm. auf S. 158).

Dicke mm	Breite in mm									Dicke mm
	55	56	58	60	62	64	65	70	75	
1	0,432	0,440	0,455	0,471	0,487	0,502	0,510	0,549	0,589	1
2	0,864	0,879	0,911	0,942	0,973	1,005	1,021	1,099	1,177	2
3	1,295	1,319	1,336	1,413	1,460	1,507	1,531	1,648	1,766	3
4	1,727	1,758	1,821	1,884	1,947	2,010	2,041	2,198	2,355	4
5	2,159	2,198	2,276	2,355	2,433	2,512	2,551	2,747	2,944	5
6	2,591	2,638	2,732	2,826	2,920	3,014	3,062	3,297	3,532	6
7	3,022	3,077	3,187	3,297	3,407	3,517	3,572	3,846	4,121	7
8	3,454	3,517	3,642	3,768	3,894	4,019	4,082	4,396	4,710	8
9	3,886	3,956	4,098	4,239	4,380	4,522	4,592	4,945	5,299	9
10	4,318	4,396	4,553	4,710	4,867	5,024	5,103	5,495	5,887	10
11	4,749	4,836	5,008	5,181	5,354	5,526	5,613	6,044	6,476	11
12	5,181	5,275	5,464	5,652	5,840	6,029	6,123	6,594	7,065	12
13	5,613	5,715	5,919	6,123	6,327	6,531	6,633	7,143	7,654	13
14	6,045	6,154	6,374	6,594	6,814	7,034	7,144	7,693	8,242	14
15	6,476	6,594	6,829	7,065	7,300	7,536	7,654	8,242	8,831	15
16	6,908	7,034	7,285	7,536	7,787	8,038	8,164	8,792	9,420	16
17	7,340	7,473	7,740	8,007	8,274	8,541	8,674	9,341	10,01	17
18	7,772	7,913	8,195	8,478	8,761	9,043	9,185	9,891	10,60	18
19	8,203	8,352	8,651	8,949	9,247	9,546	9,695	10,44	11,19	19
20	8,635	8,792	9,106	9,420	9,734	10,05	10,21	10,99	11,78	20
21	9,067	9,232	9,561	9,891	10,221	10,55	10,72	11,54	12,36	21
22	9,499	9,671	10,017	10,36	10,707	11,053	11,23	12,09	12,95	22
23	9,930	10,111	10,472	10,83	11,194	11,56	11,74	12,64	13,54	23
24	10,36	10,55	10,927	11,30	11,681	12,058	12,25	13,19	14,13	24
25	10,79	10,99	11,383	11,78	12,168	12,56	12,76	13,74	14,72	25
26	11,23	11,43	11,838	12,25	12,654	13,062	13,27	14,29	15,31	26
27	11,66	11,87	12,293	12,72	13,141	13,565	13,78	14,84	15,90	27
28	12,09	12,31	12,748	13,19	13,628	14,067	14,20	15,39	16,49	28
29	12,52	12,75	13,204	13,66	14,114	14,57	14,80	15,94	17,07	29
30	12,95	13,188	13,659	14,13	14,601	15,072	15,31	16,49	17,66	30
31	13,38	13,63	14,114	14,60	15,088	15,574	15,82	17,04	18,25	31
32	13,82	14,067	14,570	15,07	15,574	16,077	16,33	17,58	18,84	32
33	14,25	14,501	15,025	15,54	16,061	16,579	16,84	18,13	19,43	33
34	14,68	14,95	15,48	16,01	16,548	17,082	17,35	18,68	20,02	34
35	15,11	15,386	15,936	16,49	17,035	17,584	17,80	19,23	20,61	35
36	15,54	15,826	16,391	16,96	17,521	18,086	18,37	19,78	21,20	36
37	15,98	16,265	16,846	17,43	18,008	18,589	18,88	20,33	21,78	37
38	16,41	16,705	17,301	17,90	18,495	19,091	19,39	20,88	22,37	38
39	16,84	17,144	17,757	18,37	18,981	19,594	19,90	21,43	22,96	39
40	17,27	17,584	18,212	18,84	19,468	20,096	20,41	21,98	23,55	40
41	17,70	18,024	18,667	19,31	19,955	20,598	20,92	22,53	24,14	41
42	18,13	18,463	19,123	19,78	20,441	21,101	21,43	23,08	24,73	42
43	18,57	18,903	19,578	20,25	20,928	21,603	21,94	23,63	25,32	43
44	19,00	19,342	20,033	20,72	21,415	22,106	22,45	24,18	25,91	44
45	19,43	19,782	20,489	21,20	21,902	22,608	22,96	24,73	26,49	45

# Gewicht von 1 m Flachstahl in kg.

Wichte  $\gamma = 7,850$ .

(s. auch Anm. auf S. 158).

Dicke mm	Breite in mm									Dicke mm
	80	85	90	95	100	110	120	130	140	
1	0,628	0,667	0,707	0,746	0,785	0,864	0,942	1,021	1,099	1
2	1,256	1,335	1,413	1,492	1,570	1,727	1,884	2,041	2,198	2
3	1,884	2,002	2,120	2,237	2,355	2,591	2,826	3,062	3,297	3
4	2,512	2,669	2,826	2,983	3,140	3,454	3,768	4,082	4,396	4
5	3,140	3,336	3,532	3,729	3,925	4,317	4,710	5,103	5,495	5
6	3,768	4,003	4,239	4,474	4,710	5,181	5,652	6,123	6,594	6
7	4,396	4,671	4,946	5,220	5,495	6,044	6,594	7,144	7,603	7
8	5,024	5,338	5,652	5,966	6,280	6,908	7,536	8,164	8,792	8
9	5,652	6,005	6,358	6,712	7,065	7,771	8,478	9,185	9,891	9
10	6,280	6,672	7,065	7,457	7,850	8,635	9,420	10,21	10,99	10
11	6,908	7,340	7,771	8,203	8,635	9,498	10,36	11,23	12,09	11
12	7,536	8,007	8,478	8,949	9,420	10,36	11,30	12,25	13,19	12
13	8,164	8,674	9,184	9,695	10,20	11,23	12,25	13,27	14,29	13
14	8,792	9,341	9,891	10,44	10,99	12,09	13,19	14,29	15,39	14
15	9,420	10,01	10,60	11,19	11,77	12,95	14,13	15,31	16,49	15
16	10,05	10,68	11,30	11,93	12,56	13,82	15,07	16,33	17,58	16
17	10,68	11,34	12,01	12,68	13,35	14,68	16,01	17,35	18,68	17
18	11,30	12,01	12,72	13,42	14,13	15,54	16,96	18,37	19,78	18
19	11,93	12,68	13,42	14,17	14,92	16,41	17,90	19,39	20,88	19
20	12,56	13,35	14,13	14,92	15,70	17,27	18,84	20,41	21,98	20
21	13,19	14,01	14,84	15,66	16,49	18,13	19,78	21,43	23,08	21
22	13,82	14,68	15,54	16,41	17,27	19,00	20,72	22,45	24,18	22
23	14,44	15,35	16,25	17,15	18,06	19,86	21,67	23,47	25,28	23
24	15,07	16,01	16,96	17,90	18,84	20,72	22,61	24,49	26,38	24
25	15,70	16,68	17,66	18,64	19,63	21,59	23,55	25,51	27,48	25
26	16,33	17,35	18,37	19,39	20,41	22,45	24,49	26,53	28,57	26
27	16,96	18,02	19,08	20,14	21,20	23,31	25,43	27,55	29,67	27
28	17,58	18,68	19,78	20,88	21,98	24,18	26,38	28,57	30,77	28
29	18,21	19,35	20,49	21,63	22,77	25,04	27,32	29,60	31,87	29
30	18,84	20,02	21,20	22,37	23,55	25,91	28,26	30,62	32,97	30
31	19,47	20,68	21,90	23,12	24,34	26,77	29,20	31,64	34,07	31
32	20,10	21,35	22,61	23,86	25,12	27,63	30,14	32,66	35,17	32
33	20,72	22,02	23,31	24,61	25,91	28,50	31,09	33,68	36,27	33
34	21,35	22,69	24,02	25,36	26,69	29,36	32,03	34,70	37,37	34
35	21,98	23,35	24,73	26,10	27,48	30,22	32,97	35,72	38,47	35
36	22,61	24,02	25,43	26,85	28,26	31,09	33,94	36,74	39,56	36
37	23,24	24,69	26,14	27,59	29,05	31,95	34,85	37,76	40,66	37
38	23,86	25,36	26,85	28,34	29,83	32,81	35,80	38,78	41,76	38
39	24,49	26,02	27,55	29,08	30,62	33,68	36,74	39,80	42,86	39
40	25,12	26,69	28,26	29,83	31,40	34,54	37,68	40,82	43,96	40
41	25,75	27,36	28,97	30,58	32,19	35,40	38,62	41,84	45,06	41
42	26,38	28,03	29,67	31,32	32,07	36,27	39,56	42,86	46,16	42
43	27,00	28,69	30,38	32,07	33,76	37,13	40,51	43,88	47,26	43
44	27,63	29,36	31,09	32,81	34,54	37,99	41,45	44,90	48,36	44
45	28,26	30,03	31,79	33,56	35,33	38,86	42,39	45,92	49,46	45

# Gewicht von 1 m Flachstahl in kg.

Wichte  $\gamma = 7,850$ .

(s. auch Anm. auf S. 158).

Dicke mm	Breite in mm									Dicke mm
	150	160	170	180	190	200	210	220	230	
1	1,178	1,256	1,335	1,413	1,492	1,570	1,649	1,727	1,806	1
2	2,355	2,512	2,669	2,826	2,983	3,140	3,297	3,454	3,611	2
3	3,533	3,768	4,004	4,239	4,475	4,710	4,946	5,181	5,417	3
4	4,710	5,024	5,338	5,652	5,966	6,280	6,594	6,908	7,222	4
5	5,887	6,280	6,673	7,065	7,458	7,850	8,243	8,635	9,028	5
6	7,065	7,536	8,007	8,478	8,949	9,420	9,891	10,362	10,83	6
7	8,242	8,792	9,342	9,891	10,44	10,99	11,54	12,089	12,64	7
8	9,420	10,05	10,68	11,30	11,93	12,56	13,19	13,816	14,44	8
9	10,60	11,30	12,01	12,72	13,42	14,13	14,84	15,543	16,25	9
10	11,77	12,56	13,35	14,13	14,92	15,70	16,49	17,270	18,06	10
11	12,95	13,82	14,68	15,54	16,41	17,27	18,13	18,997	19,36	11
12	14,13	15,07	16,01	16,96	17,90	18,84	19,78	20,724	21,67	12
13	15,31	16,33	17,35	18,37	19,39	20,41	21,43	22,451	23,47	13
14	16,48	17,58	18,68	19,78	20,88	21,98	23,08	24,178	25,28	14
15	17,66	18,84	20,02	21,20	22,37	23,55	24,73	25,905	27,08	15
16	18,84	20,10	21,35	22,61	23,86	25,12	26,38	27,632	28,89	16
17	20,02	21,35	22,69	24,02	25,36	26,69	28,02	29,359	30,69	17
18	21,20	22,61	24,02	25,43	26,85	28,26	29,67	31,086	32,50	18
19	22,37	23,86	25,36	26,85	28,34	29,83	31,32	32,813	34,30	19
20	23,55	25,12	26,69	28,26	29,83	31,40	32,97	34,54	36,11	20
21	24,73	26,38	28,02	29,67	31,32	32,97	34,62	36,27	37,92	21
22	25,91	27,63	29,36	31,09	32,81	34,54	36,27	37,99	39,72	22
23	27,08	28,89	30,69	32,50	34,31	36,11	37,92	39,72	41,53	23
24	28,26	30,14	32,03	33,91	35,80	37,68	39,56	41,45	43,33	24
25	29,44	31,40	33,36	35,33	37,29	39,25	41,21	43,18	45,14	25
26	30,61	32,66	34,70	36,74	38,78	40,28	42,86	44,90	46,94	26
27	31,79	33,91	36,03	38,15	40,27	42,39	44,51	46,63	48,75	27
28	32,97	35,17	37,37	39,56	41,76	43,96	46,16	48,36	50,55	28
29	34,15	36,42	38,70	40,98	43,25	45,53	47,81	50,08	52,36	29
30	35,33	37,68	40,04	42,39	44,75	47,10	49,46	51,81	54,17	30
31	36,50	38,94	41,37	43,80	46,24	48,67	51,10	53,54	55,97	31
32	37,68	40,19	42,70	45,22	47,73	50,24	52,75	55,26	57,78	32
33	38,86	41,45	44,04	46,63	49,22	51,81	54,40	56,99	59,58	33
34	40,04	42,70	45,37	48,04	50,71	53,38	56,05	58,72	61,39	34
35	41,21	43,96	46,71	49,46	52,20	54,95	57,70	60,45	63,19	35
36	42,39	45,22	48,04	50,87	53,69	56,52	59,35	62,17	64,99	36
37	43,57	46,47	49,38	52,28	55,19	58,09	60,99	63,90	66,80	37
38	44,75	47,73	50,71	53,69	56,68	59,66	62,64	65,63	68,61	38
39	45,92	48,98	52,05	55,11	58,17	61,23	64,29	67,35	70,41	39
40	47,10	50,24	53,38	56,52	59,66	62,80	65,94	69,08	72,22	40
41	48,28	51,50	54,72	57,93	61,15	64,37	67,59	70,81	74,03	41
42	49,46	52,75	56,05	59,35	62,64	65,94	69,24	72,53	75,83	42
43	50,63	54,01	57,38	60,76	64,14	67,51	70,89	74,26	77,64	43
44	51,81	55,26	58,72	62,17	65,63	69,08	72,53	75,99	79,44	44
45	52,99	56,52	60,05	63,59	67,12	70,65	74,18	77,72	81,25	45

## Zulässige Maßabweichungen für Stabstahl und Breitflachstahl nach DIN 1612.

Stabstahl (Rund-, Quadrat-, Sechskantstahl usw.)		Breitflachstahl			
Dicke mm	Zulässige Abweichung mm	Breite mm	Zulässige Abweichung Breite	Dicke mm	Zulässige Abweichung
über 5—25	± 0,5	3 mm u. dicker	± 2 %	unter 10 bei 10 und mehr	± 0,5 mm ± 5 %
25—50	± 0,75				
50—80	± 1	Der Gewichtsspielraum für die Gesamtlieferung beträgt ± 6%. Diese Angaben sind die handelsüblichen groben Abmaße. Stabstahl und Breitflachstahl mit feineren Abmaßen wird nicht auf Lager gehalten und ist nur von Fall zu Fall lieferbar.			
80—100	± 1,25				
100—120	± 1,5				
120—160	± 2				
160—200	± 2,5				

### Gewicht von 1000 m Draht in kg

aus Flußstahl (Wichte  $\gamma = 7,85$ ), Messing (Wichte  $\gamma = 8,5$ ), Kupfer (Wichte  $\gamma = 8,9$ ).

Dmr.	Stahl <sup>1)</sup>	Messing	Kupfer	Dmr.	Stahl <sup>1)</sup>	Messing	Kupfer	Dmr.	Stahl <sup>1)</sup>	Messing	Kupfer
	DIN 177	DIN 1787	DIN 1766		DIN 177	DIN 1787	DIN 1766		DIN 177	DIN 1787	DIN 1766
0,1	0,062	—	0,070	*0,65	2,60	2,821	2,953	2,9	—	56,144	58,784
0,12	0,089	—	0,101	0,7	3,02	3,271	3,425	*3	55,5	60,083	62,914
0,14	0,121	—	—	*0,75	3,47	3,755	3,932	3,1	59,2	—	—
0,15	—	—	0,157	0,8	3,95	4,273	4,474	3,2	—	68,361	71,574
0,16	0,158	—	—	*0,85	4,45	4,823	5,051	3,4	71,3	—	—
0,18	0,200	—	0,226	0,9	4,99	5,407	5,662	3,5	—	81,780	85,626
0,2	0,247	0,267	0,280	*0,95	5,56	6,024	6,308	3,8	89,0	96,399	100,926
0,22	0,298	0,323	0,338	1	6,17	6,676	6,990	4	—	106,814	111,837
0,23	—	—	—	1,1	7,46	8,078	8,458	4,2	108,8	117,762	123,301
0,24	0,355	—	—	1,2	8,88	9,613	10,066	4,5	—	135,187	141,546
0,25	—	0,417	0,437	1,3	10,42	11,282	11,810	4,6	130,5	—	—
0,26	0,417	—	—	1,4	12,08	13,085	13,697	4,8	—	153,813	161,054
0,27	—	—	—	*1,5	13,87	15,020	15,727	5	154,1	166,897	174,751
0,28	0,483	0,523	0,548	1,6	15,78	17,090	17,898	5,5	186,5	201,946	211,446
0,3	—	0,601	0,629	*1,7	17,82	19,293	20,201	6	222	240,332	251,638
0,31	0,592	—	—	1,8	19,98	21,630	22,650	6,5	260	282,056	295,329
0,32	—	0,684	0,716	*1,9	22,3	24,100	25,231	7	302	327,118	342,508
0,34	0,713	—	—	2	24,7	26,704	27,963	7,5	—	375,518	393,184
0,35	—	0,818	0,856	2,1	—	29,441	30,830	7,6	356	—	—
0,37	0,844	—	—	2,2	29,8	32,311	33,828	8,0	—	427,257	447,358
0,38	—	0,964	1,009	2,3	—	35,315	36,979	8,2	415	—	—
0,4	0,986	1,068	1,118	*2,4	35,5	38,453	40,264	8,8	477	—	—
0,45	1,248	1,352	1,415	2,5	38,5	41,724	43,690	9	—	—	—
0,5	1,541	1,669	1,747	*2,6	41,7	45,129	47,250	9,4	545	—	—
0,55	1,865	2,019	2,114	2,7	—	48,667	50,961	10	617	—	—
0,6	2,22	2,403	2,516	2,8	48,3	52,339	54,806	—	—	—	—

### Zulässige Abweichungen vom Durchmesser.

DIN 177	Dmr. 0,1—0,12	0,14—0,18	0,2—0,28	0,31—0,45	0,5—0,7	0,8—1,2	1,3—1,4
	Abw. ± 0,005	± 0,01	± 0,015	± 0,02	± 0,02	± 0,03	± 0,04
	Dmr. 1,6—2	2,2—2,8	3,1—10				
	Abw. ± 0,06	± 0,08	± 0,1				
DIN 1757	Dmr. 0,2—0,4	0,45—0,7	0,75—1	1,1—2	2,1—3	3,2—6	6,5—8
	Abw. ± 0,02	0,025	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
DIN 1766	Dmr. 0,1—0,2	0,22—0,4	0,45—0,7	0,75—1	1,1—2	2,1—3	3,2—6
	Abw. ± 0,02	0,025	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08

<sup>1)</sup> DIN 177 ist die genormte deutsche Millimeter-Drahtlehre. Die \* Durchmesser sind in ihr nicht enthalten; sie sind für Förder- und Drahtseile bestimmt.

## Gewicht und Leitungswiderstand von Kupferdrähten bei 15° C.

Wichte  $\gamma = 8,9$ ; spezifischer Leitwiderstand  $c$  bei 20° C = 0,01784 Ohm;

$$\text{Leitungswiderstand} = \frac{0,01784 \cdot \text{Länge (in m)}}{\text{Querschnitt (in mm}^2\text{)}}.$$

Durchmesser mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Gewicht für 1 m g	Widerstand für 1 m Ohm	Durchmesser mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Gewicht für 1 m g	Widerstand für 1 m Ohm
0,37	0,108	0,957	0,165	2,3	4,155	36,98	0,00429
0,45	0,159	1,416	0,112	2,8	6,158	54,81	0,00288
0,5	0,196	1,748	0,0910	3,2	8,04	71,59	0,00222
0,6	0,283	2,510	0,0630	3,6	10,18	90,60	0,00175
0,7	0,385	3,426	0,0463	4,0	12,57	111,9	0,00142
0,8	0,503	4,474	0,0355	4,4	15,21	135,4	0,00117
1,0	0,785	6,991	0,0227	5,1	20,43	181,8	0,000878
1,2	1,131	10,07	0,0155	5,7	25,52	217,1	0,000699
1,4	1,539	13,7	0,0116	6,5	33,18	295,4	0,000538
1,8	2,545	22,65	0,00701	8,0	50,77	447,4	0,000351

Beispiel: Durchmesser = 0,8 mm;

$$\text{Querschnitt} = \frac{3,14 \cdot 0,8^2}{4} \text{ mm}^2 = 0,503 \text{ mm}^2;$$

$$\text{Leitungswiderstand} = \frac{0,01784 \cdot 1}{0,503} \text{ Ohm} = 0,0355 \text{ Ohm}.$$

S. auch Abschnitt „Elektrotechnik“.


 

## Gewichte von Draht und Rohren aus Aluminium.

Wichte  $\gamma = 2,69 \text{ kg/dm}^3$ .

Aluminium-Draht		Aluminium-Rohre Gewicht von 1 m in kg		
Durchmesser mm	Gewicht von 1 m g	Äußerer Durchmesser mm	Wandstärke in mm	
			0,5 kg	1 kg
0,5	0,53	5	0,0190	0,0340
1,0	2,12	6	0,0233	0,0424
1,5	4,77	8	0,0317	0,0590
2,0	8,48	10	0,0403	0,0763
2,5	13,23	12	0,0487	0,0933
3,0	19,06	15	0,0612	0,1185
3,5	25,97	20	0,0827	0,1612
4,0	33,91	25	0,1039	0,2035
4,5	42,93	30	0,1250	0,2460
5,0	53,0	35	0,1408	0,2884
5,5	64,12	40	0,1612	0,3308
6,0	76,32	45	0,1816	0,3731
6,5	89,58	50	0,2020	0,4156
7,0	103,9	55	0,2223	0,4579
7,5	119,3	60	0,2430	0,5005
8,0	135,7	65		0,5429
8,5	153,2	70		0,5825
9,0	171,7	80		0,6696
9,5	191,4			
10,0	212,0			

## Flußstahlrohre.

Gasrohre nach DIN 2440  
und Dampfrohre (dick-  
wandige Gasrohre) nach  
DIN 2441.

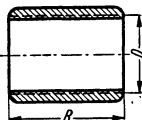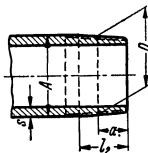

Handelsübliche Nennweite Zoll	Zugehörige Nenn- weite der Armaturen und Formstücke nach DIN 2402	Rohr					Gewinde		Muffe	Muffe
		Außen- durch- messer ≈ A	Gasrohre		Dampfrohre		Theoreti- scher Ge- winde- durch- messer D	Gang- zahl auf 1 Zoll	Min- dest- länge Gas B	Mindestlänge Dampf B
			Wand- dicke ≈ s	Gewicht des glatten Rohres kg/m	Wand- dicke ≈ s	Gewicht des glatten Rohres kg/m				
1/8"	6	10	2	0,395	2,5	0,462	9,729	28	20	25
1/4"	8	13,25	2,25	0,610	2,75	0,712	13,158	19	25	30
3/8"	10	16,75	2,25	0,805	2,75	0,949	16,663	19	30	35
1/2"	15	21,25	2,75	1,25	3,25	1,44	20,956	14	35	40
3/4"	20	26,75	2,75	1,63	3,5	2,01	26,442	14	40	45
1"	25	33,5	3,25	2,42	4	2,91	33,250	11	45	50
1 1/4"	32	42,25	3,25	3,13	4	3,77	41,912	11	50	55
1 1/2"	40	48,25	3,5	3,86	4,25	4,61	47,805	11	55	60
2"	50	60	3,75	5,20	4,5	6,16	59,616	11	60	70
2 1/2"	70	75,5	3,75	6,64	4,5	7,88	75,187	11	65	75
3"	80	88,25	4	8,31	4,75	9,78	87,887	11	70	85
(3 1/2")	(90)	101	4,25	10,1	5	11,8	100,334	11	80	90
4"	100	113,5	4,25	11,5	5	13,4	113,034	11	90	100
5"	125	139	4,5	14,9	5,5	18,1	138,435	11	100	100
6"	150	164,5	4,5	17,8	5,5	21,6	163,836	11	110	110

Gewindeform nach DIN 259.

Gewindedurchmesser  $D$  wird im Abstände  $a$  vom Rohrende über die Gewindespitzen gemessen.

Die beiden letzten Gewindegänge dürfen an der Spitze unvollkommen sein.

Maße  $a$  und  $l_2$  (nutzbare Gewindelänge) siehe DIN 2999 „Whitworth Rohrgewinde für Fittinganschlüsse“.

Ausführung: Nahtlos von Nennweite

1/8" bis einschl. 6"  
Stumpfgeschweißt von NW

schwarz  
verzinkt  
asphaltiert  
asphalt. u. bejuted

Bei Bestellung  
besonders  
anzugeben.

Werkstoff: Flußstahl St 00.29 DIN 1629, Wichte zu 7,85 kg/dm<sup>3</sup> angenommen.

Lieferart: Handelsüblich werden die Rohre in wechselnden Herstellungslängen nach laufenden Metern, mit kegeligem Gewinde an beiden Enden und einer aufgeschraubten Muffe geliefert. Werden die Rohre ohne Gewinde oder ohne Muffe gewünscht, so ist dies bei Bestellung besonders anzugeben. Abweichungen des Gewindekegels bis 1:32 sind zulässig.

Kaltwasserprobedruck: nahtlos 32 kg/cm<sup>2</sup>, stumpfgeschweißt 16 kg/cm<sup>2</sup> für Gasrohre; 25 kg/cm<sup>2</sup> für Dampfrohre.

Technische Lieferbedingungen s. DIN 1629.

# Handelsübliche nahtlos gezogene Messingrohre (Ms 60)

nach DIN 1755.

Außen- durch- messer	Innendurchmesser in mm und Gewichte in kg, gerechnet mit einem Gewicht von 8,5 kg/dm <sup>3</sup>															
	mm	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	
5			4	0,06	3,5	0,08	3	0,11	2	0,14						
6			5	0,07	4,5	0,10	4	0,13	3	0,18						
7			6	0,09	5,5	0,13	5	0,16	4	0,22						
8			7	0,10	6,5	0,15	6	0,19	5	0,26						
9			8	0,11	7,5	0,17	7	0,21	6	0,30						
10			9	0,13	8,5	0,19	8	0,24	7	0,34						
11			10	0,14	9,5	0,21	9	0,27	8	0,38						
12					10,5	0,23	10	0,29	9	0,42	8	0,53				
13							11	0,32	10	0,46	9	0,59				
15							13	0,37	12	0,54	11	0,69				
16							14	0,40	13	0,58						
17							15	0,43	14	0,62						
18							16	0,45	15	0,66	14	0,85				
19							17	0,48	16	0,70						
20	19,2	0,21					18	0,51	17	0,74	16	0,96	15	1,17		
22							20	0,56	19	0,82	18	1,07	17	1,30		
25	24,2	0,26					23	0,64	22	0,94	21	1,23	20	1,50		
28							26	0,72	25	1,06	24	1,39	23	1,70		
30	29,2	0,32					28	0,77	27	1,14	26	1,50	25	1,84		
32							30	0,83	29	1,22	28	1,60	27	1,97	26	
35	34,2	0,37					33	0,91	32	1,34	31	1,76	30	2,17	29	
38							36	0,99	35	1,46	34	1,92	33	2,37	32	
40	39,2	0,43					38	1,04	37	1,54	36	2,03	35	2,50	34	
42							40	1,09	39	1,62	38	2,14	37	2,64	36	
45							43	1,17	42	1,74	41	2,30	40	2,84	39	
50							48	1,31	47	1,94	46	2,56	45	3,17	44	
54							52	1,42			50	2,78	49	3,44	48	
60							58	1,57			56	3,10	55	3,84	54	
70							68	1,84	67	2,74	66	3,63	65	4,51	64	
80							78	2,11			76	4,17	75	5,17	74	
Wand- dicke mm	0,4		0,5		0,75		1		1,5		2		2,5		3	

Die zulässige Abweichung für Außen- und Innendurchmesser beträgt:  
 bis 10 ± 0,08, über 10 bis 18 ± 0,10, über 18 bis 30 ± 0,12, über 30  
 bis 50 ± 0,15, über 50 bis 80 ± 0,20 mm.

Die Exzentrizität darf eine Abweichung der Wanddicke bis zu ± 10 vH  
 vom Nennmaß der Wanddicke verursachen.

Technische Lieferbedingungen s. DIN 1775.



## Gewichte von Metallplatten in kg/m<sup>2</sup>.

Dicke mm	Gußeisen	Schweißstahl	Flußstahl	Gewalzter Stahl	Kupfer	Messing	Bronze	Zink	Blei
1	7,25	7,8	7,85	7,86	8,9	8,5	8,6	7,2	11,37
2	14,50	15,6	15,70	15,72	17,8	17,0	17,2	14,4	22,74
3	21,75	23,4	23,55	23,58	26,7	25,5	25,8	21,6	34,11
4	29,00	31,2	31,40	31,44	35,6	34,0	34,4	28,8	45,48
5	36,25	39,0	39,25	39,30	44,5	42,5	43,0	36,0	56,85
6	43,50	46,8	47,10	47,16	53,4	51,0	51,6	43,2	68,22
7	50,75	54,6	54,95	55,02	62,3	59,5	60,2	50,4	79,59
8	58,00	62,4	62,80	62,88	71,2	68,0	68,8	57,6	90,96
9	65,25	70,2	70,65	70,74	80,1	76,5	77,4	64,8	102,33
10	72,50	78,0	78,50	78,60	89,0	85,0	86,0	72,0	113,70
11	79,75	85,8	86,35	86,46	97,9	93,5	94,6	79,2	125,07
12	87,00	93,6	94,20	94,32	106,8	102,0	103,2	86,4	136,44
13	94,25	101,4	102,05	102,18	115,7	110,5	111,8	93,6	147,81
14	101,50	109,2	109,90	110,04	124,6	118,5	120,4	100,8	159,18
15	108,75	117,0	117,75	117,90	133,5	127,5	129,0	108,0	170,55
16	116,00	124,8	125,60	125,76	142,4	136	137,6	115,2	181,92
17	123,25	132,6	133,45	133,62	151,3	144,5	146,2	122,4	193,29
18	130,50	140,4	141,30	141,48	160,2	153	154,8	129,6	204,66
19	137,75	148,2	149,15	149,34	169,1	161,5	163,4	136,8	216,03
20	145,00	156,0	157,00	157,20	178,0	170,0	172,0	144,0	227,40
21	152,25	163,8	164,85	165,06	186,9	178,5	180,6	151,2	238,77
22	159,50	171,6	172,70	172,92	195,8	187,0	189,2	158,4	250,14
23	166,75	179,4	180,55	180,78	204,7	195,5	197,8	165,6	261,51
24	174,00	187,2	188,40	188,64	213,6	204,0	206,4	172,8	272,88
25	181,25	195,0	196,25	196,50	222,5	212,5	215,0	180,0	284,25
26	188,50	202,8	204,10	204,36	231,4	221,0	223,6	187,2	295,62
27	195,75	210,6	211,95	212,22	240,3	229,5	232,2	194,4	306,99
28	203,00	218,4	219,80	220,08	249,2	238,0	240,8	201,6	318,36
29	210,25	226,2	227,65	227,94	258,1	246,5	249,4	208,8	329,73
30	217,50	234,0	235,50	235,80	267,0	255,0	258,0	216,0	341,10
<b>Gewichte vorstehender Metalle, bezogen auf:</b> (vgl. Seite 158)									
Gußeisen . .	1	1,076	1,083	1,084	1,228	1,172	1,186	0,993	1,568
Schweißstahl	0,929	1	1,006	1,008	1,141	1,089	1,103	0,923	1,458
Flußstahl . .	0,924	0,994	1	1,001	1,134	1,083	1,096	0,917	1,448

## Fein-, Mittel- und Grobbleche.

### a) Bezeichnung und Einteilung der Bleche.

Feinbleche .....	bis 3 mm
Mittelbleche .....	3 bis 4,75 mm
Grobbleche .....	ab 5 mm

Für diese Bleche gelten folgende Grundnormen:

	Feinbleche	Mittelbleche	Grobbleche
Maß- und Gewichtsabweichungen .....	DIN 1541	DIN 1542	DIN 1543
Technische Lieferbedingungen .....	DIN 1623	DIN 1622	DIN 1621

Bei den Feinblechen sind nachstehende Bezeichnungen genormt und üblich:

Neue Bezeichnung:	Frühere Bezeichnung
<b>1. Handelsbleche:</b> St I 23 Schwarzblech I St II 23 Schwarzblech II St III 23 Emaillier- und Verzinkungsblech	Walzwerksgeglühtes Schwarzblech In Kisten geglühtes Schwarzblech  Ungebeiztes Falz- und Emaillierblech
<b>2. Qualitätsbleche:</b> St V 23 Ziehblech I St VI 23 Ziehblech II St VII 23 Tiefziehblech St VIII 23 Sondertiefziehblech St IX 23 Bekleidungsblech St X 23 Karosserieblech	1mal dekapiertes Stanzblech 2mal dekapiertes Stanzblech 2mal dekapiertes Tiefziehblech  Glattes porenfreies Spezialblech Glattes porenfreies Spezial-Tiefziehblech
<b>3. Bleche mit vorgeschriebener Festigkeit</b> St 34.23 St 37.23 St 42.23 St 50.23 St 60.23 St 70.23	

Bei den Mittelblechen unterscheidet man folgende Blecharten:

St 00.22 Handelsblech	St 37.22 Baublech I
St 00.22 S Handelsblech S	St 37.22 S Baublech I S
St 34.22 P Preßblech Sondergüte (weiche Kesselblechgüte)	St 42.22 Baublech II
St 34.22 R Röhrenblech	St 50.22 Stahlbleche höherer Festigkeit
	St 60.22 " " "
	St 70.22 " " "

### b) Übliche Tafelgrößen und Gewichte von Blechtafeln.

Es gibt Lager-Abmessungen, welche je Blechstärke verschieden sind, siehe Zahlentafel auf der nächsten Seite. Fast alle Stahlbleche werden aus Flußstahl mit  $\gamma = 7,85$  hergestellt.

Wegen der erheblichen Toleranz der Bleche ist es in der Industrie mehrfach üblich, mit einer  $\gamma = 8,0$  zu rechnen. Diese Wichte ist auch im Normblatt „Stahlbleche, Tiefziehblech“ DIN L 451 (DIN 1541 gekürzt) angegeben.

#### Schrifttum:

DIN-Taschenbuch. Werkstoffnormen.  
 Hilbert: Stanzereitechnik. Band I und II. München 27: Carl Hanser Verlag.  
 Qualitätsbleche. Firmenschrift der Eisen- und Hüttenwerke A.-G. Bochum.

## Übliche Größen von Blechtafeln.

Werkstoff	Dicke in mm (Nennmaß)	Tafelgröße in mm
Stahlblech .....	0,18 bis 0,28	500 × 1000
	0,32 bis 0,38	600 × 1200
	0,44 bis 2,75	800 × 1600; 1000 × 2000
	3 mm und darüber	1000 × 2000
Weißblech .....	0,2 bis 1,0	530 × 760
Kupfer .....	0,1	400 × 2000
	0,15 bis 0,22	500 × 2000
	0,25 bis 0,32	600 × 2000
	0,35 bis 0,4	750 × 2000
	0,45 mm und darüber	1000 × 2000
Messing .....	in allen Dicken	500 × 2000
Zink .....	in allen Dicken	650 × 2000
Leichtmetall .....	unter 1,0	500 × 2000
	1,0 und darüber	1000 × 2000

## Gewichte für Blechtafeln.

Werkstoff: Flußstahl. Wichte 7,85 kg/dm<sup>3</sup>.

Dicken nach DIN 1541 1542, 1543 „S“ in mm Nennmaß	Tafelgrößen nach DIN 1541, 1542 und 1543							Gewicht je m <sup>2</sup>
	Abmessung in mm und Flächeninhalt nach m <sup>2</sup>							
	530 × 760	500 × 1000	600 × 1200	700 × 1400	800 × 1600	1000 × 2000	1250 × 2500	
	0,4028m <sup>2</sup>	0,5 m <sup>2</sup>	0,72 m <sup>2</sup>	0,98 m <sup>2</sup>	1,28 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	5,125 m <sup>2</sup>	
0,18	0,5692	0,7065						1,413
0,2	0,6324	0,785						1,570
0,22	0,6956	0,8635						1,727
0,24	0,7589	0,9420						1,884
0,28	0,8854	1,099	1,5826					2,198
0,32	1,0118	1,256	1,8086	2,4618				2,512
0,38	1,2016	1,4915	2,1478	3,0772	3,8182	5,966		2,983
0,44	1,3913	1,727	2,4869	3,3849	4,4211	6,908		3,454
0,50	1,5810	1,9625	2,8260	3,8465	5,0240	7,850		3,925
0,56	1,7707	2,198	3,1651	4,3081	5,6269	8,792		4,396
0,63	1,9920	2,4727	3,5608	4,8466	6,3302	9,891		4,9455
0,75	2,3715	2,9437	4,239	5,7698	7,5360	11,775		5,8875
0,88	2,7825	3,4540	4,9738	6,7698	8,8422	13,816		6,9080
1	3,1620	3,925	5,652	7,693	10,048	15,700		7,85
1,13					11,3542	17,741		8,87
1,25					12,56	19,625		9,8125
1,38					13,8662	21,666		10,833
1,5					15,072	23,550		11,775
1,75					17,584	27,475		13,7375
2					20,096	31,400	49,0625	15,700
2,25					22,608	35,325	55,1953	17,6625
2,5					25,120	39,250	61,3281	19,625
2,75					27,632	43,175	67,4609	21,5875
3					30,144	47,100	73,5938	23,55
3,5					35,168	54,950	85,8593	27,475
4					40,192	62,800	98,125	31,4
4,5					45,216	70,650	110,3906	35,325
4,75					47,728	74,575	116,5234	37,2875
5					50,240	78,500	122,6562	39,25
6					60,288	94,200	147,188	47,10
7					70,336	109,90	171,7188	54,95
8					80,384	125,60	196,250	62,80
9					90,432	141,30	220,7813	70,65
10					100,480	157,00	245,3125	78,50

# Größte Längen und Breiten von Blechtafeln und größte Durchmesser von Ronden in Millimetern

nach Angaben der Eisen- und Hüttenwerke A.-G., Bochum.

Blech- stärke mm	0,20	0,28	0,38								1,13				
	0,22 0,24	0,32	0,40	0,44	0,5	0,56	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25 1,38	1,50 1,75	2,00 2,25	2,50 2,75	
Deutsche Blech- lehre Nr.	31 30 29	28 27	26 —	25	24	23	22	21	20	19	18 17 16	15 14	13 12	11 10	
Zulässige Breite der Blechtafeln in Millimeter	400	1200	1400	1600	1800	2000	2000	2400	2400	2500	3000	4000	4000	5000	
	500	1500	1600	1800	2000	2100	2100	2200	2500	2500	3000	4000	4000	5000	
	600	1800	2000	2000	2100	2200	2200	2200	2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	700	1800	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	800		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	900		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	1000				2400	2400	2400	2400	2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	1100						2400	2400	2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	1200							2400	2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	1300							2400	2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	1400								2500	2500	2500	3000	4000	4000	5000
	1500								3000	3000	3000	3000	4000	4000	5000
	1600								3000	3000	3000	3000	4000	4000	5000
	1700									3000	3000	3000	4000		
	1800									4000	4000	4000	4000		
	1900									4000	4000	4000	4000		
	2000									4000	4000	4000	4000		

Ronden werden gestanzt bzw. geschnitten in folgenden Dicken und Größen geliefert:

0,20 bis 0,32 mm dick, 150 bis 500 mm Durchmesser

über 0,32 „ 2,00 „ dick, 150 bis 500 mm Durchmesser

Über diese Maße hinaus bis höchstens 1400 mm

werden die Bleche auf der Kreisschere geschnitten.

über 2,00 bis 12,00 mm dick, 90 bis 690 mm Durchmesser

Darüber hinaus bis höchstens 1500 mm werden die Bleche auf der Kreisschere geschnitten.

Die Abmessungen unter dem starken Strich beziehen sich auf Qualitätsbleche für den Fahrzeugbau (Gruppen St VIII bis St X 23 nach DIN 1623). Alle übrigen Bleche werden bis höchstens 3300 mm Länge geliefert.

Unerhebliche Überschreitungen der obengenannten Abmessungen können berücksichtigt werden. Die Abmessungen für Festigkeitsbleche unterliegen besonderer Vereinbarung.

**Beispiel:** Für eine vorliegende Planung ist zu untersuchen, bis zu welcher Größe man Blechtafeln der Gruppe St V 23 bei einer Breite von 1800 mm und einer Dicke von 1,00 mm erhält. Entsprechend der Bemerkung unter dem Zahlenraum werden für Bleche, die nicht in die Qualitätsgruppe St VIII bis St X fallen, Bleche nur bis 3300 mm Länge geliefert. Man erhält also in solchen Fällen Blechtafeln nur bis 1 × 1800 × 3300 mm.

c) Blechlehren und sonstige Zahlentafeln.

Deutsche Feinblech- und Drahtlehren<sup>1)</sup>.

Dillinger Feinblechlehre <sup>2)</sup>				Westfälische Stift-Drahtlehre				Westfälische Drahtlehre <sup>3)</sup>	
Nr.	mm	Nr.	mm	Nr.	mm	Nr.	mm	Benennung	mm = Dicke
0000	—	10	2,50	0000	—	10	1,40	Ketten .....	7,8
000	—	11	2,25	000	—	11	1,56	Schleppen .....	6,83
00	—	12	2,00	00	—	12	1,66	Grobrinken .....	6,0
0	—	13	1,85	0	—	13	1,84	Feinrinken .....	5,55
1	5,50	14	1,70	1	0,60	14	2,04	Malgen .....	4,7
2	5,00	15	1,55	2	0,68	15	2,20	Grobmemel .....	4,12
2/2	—	16	1,40	2/2	—	16	2,40	Mittelmemel .....	3,82
2/4	—	17	1,25	2/4	—	17	2,60	Feinmemel .....	3,4
2/6	—	18	1,10	2/6	—	18	2,92	Klinkmemel .....	2,96
2/8	—	19	1,00	2/8	—	19	3,40	Natel .....	2,6
3	4,50	20	0,90	3	0,76	20	3,84	Mittel .....	2,36
3/1	—	21	0,80	3/1	—	21	4,20	Dünnmittel .....	2,15
3/4	—	21 <sup>1/2</sup>	0,70	3/4	—	21 <sup>1/2</sup>	—	3 Schillings .....	1,96
3/7	—	22	0,60	3/7	—	22	4,65	4 Schillings .....	1,74
4	4,25	22 <sup>1/2</sup>	0,50	4	0,80	22 <sup>1/2</sup>	—	2 Band .....	1,55
4/5	—	23	0,40	4/5	—	23	5,45	1 " .....	1,4
5	4,00	24	0,30	5	0,88	24	—	3 " .....	1,25
5/5	—	25	—	5/5	—	25	7,0	4 " .....	1,12
6	3,50	26	—	6	1,00	26	7,6	5 " .....	1,03
7	3,25	27	—	7	1,12	27	8,8	6 " .....	0,88
8	3,00	28	—	8	1,20	28	9,4	7 " .....	0,83
9	2,75	29	—	9	1,30	29	10,0	ord. Münst. od. 1 Blei	0,71
								fein Münster .....	0,65
								Gattung oder 3 Blei	0,6
								Feine Gattung .....	0,55
								1 Hol. oder 4 Blei	0,5
								2 " " 5 "	0,46
								3 " " 6 "	0,42
								4 " " 7 "	0,39
								5 " " 8 "	0,36
								6 " " 10 "	0,31
								7 " " 12 "	0,28
								8 " " 14 "	0,26
								9 " " 15 "	0,24
								10 " " 16 "	0,22
								11 " " 17 "	0,20

Französische Feinblech- und Drahtlehre<sup>4)</sup>.

Nr.	mm	Nr.	mm	Nr.	mm	Nr.	mm	Nr.	mm	Nr.	mm	Nr.	mm	Nr.	mm	P.0,50	P.6	0,28	P.12	0,18	
20	10	26	7,6	22	5,4	18	3,4	14	2,2	10	1,5	6	1,1	2	0,7	P.10,46	P.7	0,27	P.13	0,17	
29	9,4	25	7	21	4,9	17	3	13	2	9	1,4	5	1	1	0,6	P.20,42	P.8	0,25	P.14	0,16	
28	8,8	24	6,4	20	4,4	16	2,7	12	1,8	8	1,3	4	0,9			P.30,37	P.9	0,23	P.15	0,15	
27	8,2	23	5,9	19	3,9	15	2,4	11	1,6	7	1,2	3	0,8			P.40,34	P.10	0,22			
																	P.50,30	P.11	0,20		

Englische Normallehren für Bleche und Drähte.

In Großbritannien sind als Normen maßgebend die Standard Wire Gauge (S.W.G.), festgelegt am 23. 10. 1883, und die Birmingham Gauge (B.G.), festgelegt am 16. 7. 1914. Es sind noch eine Anzahl anderer nicht gesetzlicher Lehren in Gebrauch.

S.W.G. ist identisch mit der in Amerika gebräuchlichen Imperial wire gauge, wo auch die B. G. in Verwendung ist (Standard Birmingham Sheet and Hoops) (Maße siehe Seite 176).

<sup>1)</sup> Vom Deutschen Normenausschuß genormt: Blechlehren in DIN 1542 (siehe Seite 177) und Drahtlehren in DIN 177 (siehe Seite 167).

Vielfach ist in Deutschland auch noch die Englische Lehre (B.W.G. = Birmingham wire gauge) für Bleche, Draht und Bandisen in Gebrauch (siehe Seite 177).

<sup>2)</sup> Dillinger Lehre benutzen die Werke von Dillingen und Hayange.

<sup>3)</sup> Westfälische Drahtlehre (älteste Lehre) nur noch Altena und Iserlohn üblich.

<sup>4)</sup> Französische Drahtlehre (Jauge de Paris, 1857) in Frankreich allgemein für Draht und Drahtstifte, in Deutschland für Drahtstifte, in Süddeutschland meist auch für Draht.

# Blech- und Drahtlehren.

In den Vereinigten Staaten von Amerika gebräuchlich. Maße in mm.

Nr.	Washburn & Moen Steel Wire	American or Brown & Sharpe	Birmingham or Stubs Iron Wire and Sheets	U. S. Stand- ard for Sheet Iron and Steel	Stubs Steel Wire	Imperial Wire Gage	Morse Twiſt Drill and Steel Wire	Wood and Machine Screws	Music Wire Gauge	Standard Birmingham Sheet and Hoops	Trenton Iron Co
7/0	12,446	—	—	12,700	—	12,700	—	—	—	16,932	—
6/0	11,748	—	—	11,913	—	11,786	—	—	—	15,876	—
5/0	10,935	—	—	11,126	—	10,973	—	—	—	14,943	11,430
4/0	10,003	11,684	11,532	10,313	—	10,160	—	—	—	13,757	10,160
3/0	9,208	10,404	10,795	9,525	—	9,449	—	0,081	—	12,700	9,144
2/0	8,408	9,266	9,652	8,738	—	8,840	—	1,143	0,022	11,309	8,382
0	7,785	8,253	8,636	7,950	—	8,230	—	1,473	0,023	10,069	7,747
1	7,188	7,348	7,620	7,138	5,766	7,620	5,791	1,803	0,025	8,972	7,239
2	6,668	6,543	7,214	6,757	5,563	7,011	5,614	2,134	0,028	7,994	6,731
3	6,190	5,827	6,579	6,350	5,385	6,401	5,410	2,464	0,030	7,122	6,223
4	5,723	5,189	6,045	5,944	5,228	5,893	5,309	2,794	0,033	6,350	5,715
5	5,258	4,620	5,588	5,563	5,182	5,385	5,220	3,150	0,036	5,652	5,207
6	4,877	4,115	5,156	5,156	5,106	4,877	5,182	3,480	0,041	5,032	4,826
7	4,496	3,665	4,572	4,496	5,055	4,471	5,106	3,810	0,046	4,481	4,445
8	4,115	3,264	4,191	4,369	5,004	4,064	5,055	4,140	0,051	3,988	4,064
9	3,767	2,906	3,759	3,963	4,928	3,658	4,979	4,471	0,056	3,551	3,683
10	3,429	2,588	3,404	3,582	4,852	3,251	4,915	4,801	0,061	3,175	3,302
11	3,061	2,304	3,048	3,175	4,775	2,947	4,852	5,156	0,066	2,827	2,985
12	2,680	2,055	2,769	2,769	4,699	2,642	4,801	5,487	0,071	2,517	2,667
13	2,324	1,829	2,413	2,388	4,623	2,337	4,699	5,817	0,076	2,240	2,357
14	2,032	1,628	2,108	1,981	4,572	2,032	4,623	6,147	0,081	1,994	2,032
15	1,829	1,450	1,829	1,778	4,521	1,829	4,572	6,477	0,086	1,776	1,778
16	1,588	1,290	1,651	1,588	4,445	1,626	4,496	6,807	0,091	1,588	1,549
17	1,372	1,151	1,473	1,430	4,369	1,422	4,394	7,163	0,097	1,412	1,334
18	1,207	1,024	1,245	1,270	4,267	1,219	4,305	7,493	0,102	1,257	1,143
19	1,041	0,912	1,067	1,113	4,166	1,016	4,217	7,823	0,107	1,118	1,016
20	0,884	0,813	0,889	0,953	4,090	0,914	4,090	8,154	0,112	0,906	0,889
21	0,805	0,724	0,813	0,874	3,988	0,813	4,039	8,484	0,117	0,886	0,787
22	0,726	0,645	0,711	0,795	3,937	0,711	3,988	8,814	0,122	0,795	0,711
23	0,655	0,574	0,635	0,714	3,886	0,610	3,912	9,144	0,130	0,706	0,635
24	0,584	0,511	0,559	0,635	3,836	0,559	3,860	9,500	0,140	0,630	0,572
25	0,518	0,455	0,508	0,556	3,759	0,508	3,797	9,830	0,150	0,559	0,508
26	0,460	0,404	0,457	0,476	3,709	0,457	3,734	10,160	0,160	0,498	0,457
27	0,439	0,361	0,406	0,437	3,632	0,417	3,658	10,491	0,170	0,445	0,432
28	0,411	0,320	0,356	0,396	3,531	0,376	3,564	10,821	0,180	0,396	0,406
29	0,381	0,287	0,330	0,358	3,404	0,345	3,455	11,151	0,188	0,353	0,381
30	0,356	0,254	0,305	0,318	3,226	0,315	3,264	11,507	0,198	0,312	0,356
31	0,335	0,226	0,254	0,277	3,048	0,295	3,048	11,837	0,208	0,279	0,330
32	0,325	0,201	0,229	0,257	2,921	0,274	2,921	12,167	0,218	0,249	0,305
33	0,300	0,180	0,203	0,239	2,845	0,254	2,870	12,497	0,229	0,221	0,279
34	0,264	0,160	0,178	0,218	2,794	0,234	2,820	12,827	0,239	0,196	0,254
35	0,241	0,142	0,127	0,198	2,743	0,213	2,794	13,158	0,249	0,175	0,241
36	0,229	0,127	0,102	0,178	2,693	0,193	2,705	13,513	0,259	0,155	0,229
37	0,216	0,112	—	0,168	2,616	0,173	2,642	13,844	0,269	0,137	0,216
38	0,203	0,102	—	0,160	2,565	0,152	2,578	14,174	0,284	0,122	0,203
39	0,190	0,089	—	—	2,515	0,132	2,527	14,504	0,300	0,109	0,190
40	0,178	0,079	—	—	2,464	0,122	2,489	14,834	0,318	0,099	0,178
41	0,168	—	—	—	2,414	0,112	2,438	15,164	—	0,086	—
42	0,157	—	—	—	2,337	0,102	2,375	15,520	—	0,079	—
43	0,152	—	—	—	2,235	0,091	2,260	15,850	—	0,069	—
44	0,147	—	—	—	2,159	0,081	2,184	16,180	—	0,061	—
45	0,140	—	—	—	2,057	0,071	2,083	16,511	—	0,056	—
46	0,132	—	—	—	2,007	0,061	2,057	16,841	—	0,048	—
47	0,127	—	—	—	1,956	0,051	1,994	17,171	—	0,043	—
48	0,122	—	—	—	1,905	0,041	1,930	17,527	—	0,038	—
49	0,117	—	—	—	1,829	0,030	1,854	17,857	—	0,033	—
50	0,112	—	—	—	1,753	0,025	1,778	18,187	—	0,030	—
51	—	—	—	—	—	—	1,702	—	—	—	—

Tafel der gebräuchlichsten Fein- und Mittelbleche.

Weißbleche					Eisenbleche unter 5 mm u. Stahlbleche unter 3 mm DIN 1542 u. 1541		Zinkbleche schlesische				
Dicke etwa mm	Marke	Form	Größe etwa mm	Gewicht einer Tafel etwa kg	Deutsche Blech- lehre Nr.	Dicke etwa mm	Nr.	Dicke etwa mm	Gewicht eines m <sup>2</sup> etwa kg		
0,15	N	einfach	265/380	0,128		4,75	1	0,100	0,70		
0,19	IC <sup>4</sup> /L		380/530	0,310		4,50	2	0,143	1,00		
0,22	IC <sup>3</sup> /L		"	"	0,347		4,00	3	0,186	1,30	
0,24	ICLL		dop- pel- breit	"	0,375		3,50	4	0,228	1,60	
0,27	ICL			"	"	0,445		3,00	5	0,250	1,75
0,32	IC	530/760	"	0,510	10	2,75	6	0,300	2,10		
0,36	IX		"	0,590	11	2,50	7	0,350	2,45		
0,24	DIC <sup>3</sup> /L		"	0,750	12	2,25	8	0,400	2,80		
0,28	DICL		"	0,890	13	2,00	9	0,450	3,15		
0,31	DIC		"	1,018	14	1,75	10	0,500	3,50		
0,37	DIX		vier- fach	"	1,178	15	1,50	11	0,580	4,06	
0,41	DIXX			"	1,356	16	1,38	12	0,660	4,62	
0,46	DI <sup>3</sup> /X			"	1,447	17	1,25	13	0,740	5,18	
0,52	DI <sup>4</sup> /X			"	1,660	18	1,13	14	0,820	5,74	
0,58	DI <sup>5</sup> /X			"	1,840	19	1,00	15	0,950	6,65	
0,64	DI <sup>6</sup> /X	"		2,000	20	0,88	16	1,080	7,56		
0,70	DI <sup>7</sup> /X	"		2,180	21	0,75	17	1,210	8,47		
0,80	DI <sup>8</sup> /X	"		2,500	22	0,63	18	1,340	9,38		
0,90	DI <sup>9</sup> /X	"		2,779	23	0,56	19	1,470	10,29		
1,00	DI <sup>10</sup> /X	"		3,125	24	0,50	20	1,600	11,20		
0,43	S	dop- pel- breit	435/650	0,920	25	0,44	21	1,780	12,46		
0,50	<sup>2</sup> /S		"	"	1,100	26	0,38	22	1,960	13,72	
0,57	<sup>3</sup> /S		"	"	1,280	27	0,32	23	2,140	14,98	
0,66	<sup>4</sup> /S		Pon- ton	"	1,480	28	0,28	24	2,320	16,24	
0,75	<sup>5</sup> /S			"	1,660	29	0,24	25	2,500	17,50	
				"		1,660	30	0,22	26	2,680	18,76
				"			31	0,2			
					32	0,18					

Gewichte von Messing-, Kupfer-, Aluminiumblechen in kg/m<sup>2</sup>.

Dicke mm	Messing- blech DIN 1751	Kupfer- blech DIN 1752	Alumi- niumblech DIN 1753	Dicke mm	Messing- blech DIN 1751	Kupfer- blech DIN 1752	Alumi- niumblech DIN 1753
0,1	0,85	0,89	—	1,1	9,35	9,79	3,00
0,15	1,27	1,33	—	1,2	10,20	10,68	3,28
0,2	1,70	1,78	0,55	1,3	11,10	11,60	3,55
0,25	2,12	2,22	0,68	1,4	11,90	12,50	3,82
0,3	2,55	2,67	0,82	1,5	12,75	13,35	4,09
0,35	2,97	3,11	0,96	1,6	13,60	14,20	4,37
0,4	3,40	3,56	1,09	1,7	14,50	15,10	(4,64)
0,45	3,82	4,00	1,23	1,8	15,30	16,02	4,91
0,5	4,25	4,45	1,37	1,9	16,20	16,90	(5,19)
0,55	4,68	4,90	—	2	17,00	17,80	5,46
0,6	5,10	5,34	1,64	2,2	18,70	19,60	6,01
0,65	5,53	5,79	—	2,5	21,25	22,30	6,83
0,7	5,95	6,23	1,19	2,8	23,80	24,90	7,64
0,75	6,38	6,68	—	3	25,50	26,70	8,19
0,8	6,80	7,12	2,18	3,2	27,20	28,50	8,74
0,85	7,23	7,57	—	3,5	29,75	31,20	9,55
0,9	7,65	8,01	2,46	4	34,00	35,60	10,92
1	8,50	8,90	2,73	4,5	38,30	40,10	12,28
				5	42,50	44,50	13,65

## Zinkblechlehen.

(Matthiessen & Hegeler Zinc Co.)

Durchmesser in mm.

Nr.	Dicke	Nr.	Dicke	Nr.	Dicke	Nr.	Dicke
1	0,051	8	0,406	15	1,016	22	2,286
2	0,102	9	0,457	16	1,143	23	2,540
3	0,152	10	0,508	17	1,270	24	3,175
4	0,203	11	0,610	18	1,397	25	6,35
5	0,254	12	0,711	19	1,524	26	9,527
6	0,305	13	0,813	20	1,778	27	12,7
7	0,356	14	0,914	21	2,032	28	25,4

## Nummern-Verzeichnis für Kupferspinndrähte.

Aufgestellt vom

Verein Deutscher Pianofortefabrikanten.

Nr.	Dmr. in mm	Nr.	Dmr. in mm	Nr.	Dmr. in mm	Nr.	Dmr. in mm	Nr.	Dmr. in mm
10	0,20	3	0,55	3/0	0,90	6/0 <sup>1/2</sup>	1,25	10/0 <sup>1/2</sup>	1,65
9	0,25	2	0,60	3/0 <sup>1/2</sup>	0,95	7/0	1,30	11/0	1,70
8	0,30	1	0,65	4/0	1,00	7/0 <sup>1/2</sup>	1,35	11/0 <sup>1/2</sup>	1,75
7	0,35	1/0	0,70	4/0 <sup>1/2</sup>	1,05	8/0	1,40	12/0	1,80
6	0,40	1/0 <sup>1/2</sup>	0,75	5/0	1,10	8/0 <sup>1/2</sup>	1,45	12/0 <sup>1/2</sup>	1,85
5	0,45	2/0	0,80	5/0 <sup>1/2</sup>	1,15	9/0	1,50	13/0	1,90
4	0,50	2/0 <sup>1/2</sup>	0,85	6/0	1,20	9/0 <sup>1/2</sup>	1,55	13/0 <sup>1/2</sup>	1,95
						10/0	1,60	14/0	2,00

## Engl. Zinkdrahtlehre.

Durchmesser in mm.

Nr.	Durchm.	Nr.	Durchm.	Nr.	Durchm.	Nr.	Durchm.
1	0,102	8	0,381	16	1,092	23	2,134
2	0,152	9	0,508	17	1,219	24	2,311
3	0,178	11	0,584	18	1,346	25	2,489
4	0,203	12	0,660	19	1,473	26	2,667
5	0,254	13	0,737	20	1,600		
6	0,279	14	0,813	21	1,778		
7	0,330	15	0,965	22	1,956		

## Stubs Stahldraht-Buchstaben-Lehren.

Buchstaben	= Stärke in mm	Buchstaben	= Stärke in mm	Buchstaben	= Stärke in mm	Buchstaben	= Stärke in mm
A	5,943	H	6,756	O	8,026	V	9,576
B	6,045	I	6,909	P	8,204	W	9,804
C	6,147	J	7,036	Q	8,433	X	10,084
D	6,248	K	7,137	R	8,611	Y	10,262
E	6,350	L	7,366	S	8,839	Z	10,490
F	6,528	M	7,493	T	9,093		
G	6,629	N	7,671	U	9,347		



## Gewichte und Bruchfestigkeit von Seilen. Drahtseile.

Durchmesser mm	Arbeitslast bei 6facher Sicherheit			Gewicht auf 1 m Länge kg	Durchmesser mm	Arbeitslast bei 6facher Sicherheit			Gewicht auf 1 m Länge kg
	Eisen- draht geglüht kg	Eisen- draht blank kg	Guß- stahl- draht kg			Eisen- draht geglüht kg	Eisen- draht blank kg	Guß- stahl- draht kg	
9	150	200	450	0,22	18	680	950	2100	1,05
10	175	250	520	0,26	19	740	1000	2250	1,10
11	210	280	620	0,31	20	800	1050	2400	1,20
12	260	370	820	0,40	21	880	1100	2650	1,30
13	315	430	950	0,46	22	960	1250	2850	1,45
14	380	500	1100	0,52	23	1050	1400	3100	1,60
15	440	670	1450	0,70	24	1120	1500	3300	1,70
16	500	775	1650	0,82	25	1200	1600	3500	1,85
17	575	840	1800	0,86					

Sind die Seiltrommeln im Durchmesser kleiner als das 20 fache des Seildurchmessers, so muß eine geringere Arbeitslast in Rechnung gestellt werden.

### Hanfseile.

Durchmesser mm	Arbeitslast bei 8facher Sicherheit kg	Gewicht auf 1 m Länge kg	Durchmesser mm	Arbeitslast bei 8facher Sicherheit kg	Gewicht auf 1 m Länge kg
10	70	0,08	30	610	0,72
12	100	0,12	35	825	0,95
15	150	0,18	40	1100	1,20
18	225	0,26	45	1400	1,60
20	275	0,33	50	1700	1,90
23	360	0,42	60	2400	2,80
25	450	0,52	70	3400	4,00

# Werkstoffe.

## Deutsche Werkstoffe.

Der Werkstoffbedarf des Großdeutschen Reiches und ganz Europas kann nur zum geringen Teile aus dem Wirtschaftsraum gedeckt werden, der ihm im Frieden zur Verfügung stehen wird. In diesem Sinne können als europäische Werkstoffe nur wenige angesprochen werden, z. B. Holz, Stein, Glas, keramische Werkstoffe, Zellstoff und seine Abkömmlinge und nur wenige Metalle. Die Eisen- und Metallgewinnung hat gegen vorher eine wesentliche Erweiterung erfahren. Dank besonderer betrieblicher Vorsorgen ist das Erfassen von Schrott und anderen metallischen Altwerkstoffen stark gesteigert worden. Jedoch scheint das höchst mögliche Maß vornehmlich beim Erfassen von legiertem Stahl (Werkzeuge) und anderen Altmetallen noch nicht erreicht zu sein. Diese Tatsache hat vor allem dazu beigetragen, neue Werkstoffe wie z. B. die Kunststoffe zu entwickeln. Es ist selbstverständlich, daß jeder Konstrukteur den neuen und den in genügenden Mengen zur Verfügung stehenden alten Werkstoffen den Vorzug vor Mangel-Werkstoffen gibt. Darüber hinaus besteht aber auch die Pflicht, auch diese nur in einer Form einzusetzen, die ihre höchste Ausnutzung sichert. Andere Mittel zur Einsparung von Werkstoffen sind Anwendung der Normen für Werkstoffe und Formen, werkstoffgerechtes Planen und Bauen, sinnvolles Gestalten und Fertigen, Anwenden der Verbundverfahren, Schützen der Oberfläche gefährdeter Werkstoffe durch Schutzschichten usw. Der Austausch unerwünschter Werkstoffe gegen erwünschte alte oder neue Werkstoffe hat gezeigt, daß damit oft ein nicht vorausgesehener technischer Fortschritt verbunden ist. Die neuen Werkstoffe verdienen es daher, gleichwertig neben die alten zu treten. Durch die Zusammenfassung der Arbeiten zahlreicher Stellen und deren Ausrichten durch die Reichsstellen wird diese Umstellung laufend weiter geführt, meistens auf Nichtmetalle, in besonderen Fällen aber auf Metalle wie Zink, Aluminium, Chromlegierungen als Austausch für Kupfer, Nickel und deren Legierungen.

### A. Metallische Werkstoffe.

Von den metallischen Werkstoffen stehen uns in genügenden Mengen nur Eisen und Zink, ferner noch Quecksilber und Kadmium, sowie gewisse Aluminiumsorten zur Verfügung. Auch diese Metalle werden aber durch ihren Einsatz als Austauschwerkstoffe für andere einzusparende Werkstoffe derart weitgehend beansprucht, daß ihre Erzeugung nur dann den Bedarf decken kann, wenn ihre Verwendung planmäßig gelenkt wird. Diesem Zwecke dienen verschiedene Maßnahmen der dafür zuständigen Reichsbehörden, vor allem der Reichsstellen für Metalle, für Eisen und Stahl und für Edelmetalle. Neben der Aufgabe, in Industrie und Wirtschaft einen sinnvollen Einsatz der Werkstoffe zu erzielen und der Aufgabenstellung für Wissenschaft und Forschung zielen diese Maßnahmen einerseits auf rein mengenmäßige Beschränkung des Bedarfes, andererseits auf das Vermeiden der Verwendung der metallischen Werkstoffe für technisch oder volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigte Zwecke ab. In den folgenden Abschnitten werden daher auch stets die Verbots-Anordnungen der Reichsstellen angeführt.

Von den metallischen Stoffen sind als Werkstoffe wichtig Eisen und Eisenlegierungen in Form von Stählen und Gußeisen, sowie Schneid- und

Tafel 1. Überblick über die als Werkstoffe (Baustoffe) brauchbaren Metalle und ihre Gruppen (Leichtmetalle, seltene Metalle, Eisen, Edelmetalle, Schwermetalle).

(Wasserstoff)	Lithium	Natrium	(Kalium)	(Rubidium)	(Zäsium)	(?)
	<b><u>Leichtmetalle</u></b>					
	Beryllium	Magnesium	Kalzium	(Strontium)	Barium	(Radium)
	Bor	Aluminium	(Skandium)	(Yttrium)	seltene Erden	(Aktinium)
	<b><u>Nichtmetalle</u></b>					
	Kohlenstoff	Silizium	Titan	Zirkon	(Hafnium)	(Thorium)
			Vanadin	<b>Niob</b>	<b>Tantal</b>	(Protaktinium)
			<b>Chrom</b>	<b>Molybdän</b>	<b>Wolfram</b>	(Uran)
			Mangan	(Masurium)	(Rhenium)	
			<b>Eisen</b>	Ruthenium	(Osmium)	
			<b>Kobalt</b>	Rhodium	Iridium	
			<b>Nickel</b>	<b><u>Edelmetalle</u></b>		
				Palladium	<b>Platin</b>	
			<b>Kupfer</b>	<b>Silber</b>	<b>Gold</b>	
			<b>Zink</b>	<b>Kadmium</b>	<b>Quecksilber</b>	
			(Gallium)	(Indium)	(Thallium)	
			<b><u>Schwermetalle</u></b>			
			(Germanium)	<b>Zinn</b>	<b>Blei</b>	
	Stickstoff	Phosphor	Arsen	Antimon	Wismut	
	Sauerstoff	Schwefel	(Selen)	(Tellur)	(Polonium)	
	<b><u>Nichtmetalle</u></b>					
	(Fluor)	Chlor	(Brom)	(Jod)	(?)	
(Helium)	(Neon)	(Argon)	(Krypton)	(Xenon)	(Emanation)	

Kursivschrift unterstrichen: Metall- und Nichtmetall-Gruppen im periodischen System.

Fettdruck: Als Werkstoffe wichtige Metalle.

Normalschrift: Als Bestandteil von Werkstoffen wichtige Elemente.

Eingeklammert: Nicht als Werkstoff bzw. Bestandteil wichtige Elemente.

Hartmetalle, ferner die Metalle und Legierungen der Gruppen Schwermetalle, Leichtmetalle und Edelmetalle (Tafel 1).

Unter den Stählen sind zweckmäßig Baustähle und Werkzeugstähle, sowie korrosions- und hitzebeständige Stähle zu unterscheiden. Wichtig sind ferner Gußeisen als Grauguß, Temperguß und Hartguß, sowie die Schneid- und Hartmetalle.

Von den Schwermetallen werden als Werkstoffe Kupfer, Nickel, Kobalt, Zink, Kadmium, Quecksilber, Zinn und Blei benutzt, als Legierungsmetalle spielen außerdem Antimon und Wismut eine Rolle. Von den Leichtmetallen sind Aluminium und Magnesium wertvolle Werkstoffe, Lithium, Beryllium und Natrium lediglich Legierungsmetalle.

Von den Edelmetallen finden sich Platin-, Gold- und Silberlegierungen als Werkstoffe, die anderen Platinmetalle nur als Legierungsmetalle. Ebenso kommt den seltenen Metallen hauptsächlich für Legierungszwecke auf dem Stahlgebiet Bedeutung zu. Kalium, Kalzium und Barium werden als Legierungselemente für Schwermetalle benutzt. Als Werkstoff hat das Chrom als Überzugsmetall hohe Bedeutung erlangt, in Einzelfällen werden auch Wolfram und Molybdän, Tantal und Niob als Werkstoffe verwendet.

### I. Eisen und Eisenlegierungen.

Die Reichsstelle für Eisen und Stahl hat mit der Anordnung 45 vom 3. 1. 1941 folgendes bestimmt:

#### Aufträge auf Lieferung von legiertem Eisen und Stahl.

##### § 1.

Den Vorschriften dieser Anordnung unterliegen Aufträge auf Lieferung von

- a) legierten Baustählen (einschl. Guß) für  
Härtung  
Vergütung  
Einsatz- und Nitrierhärtung  
geglühte und naturharte Verwendung,  
warmfesten Baustählen (einschl. Guß), ausgenommen Hoch- und Tiefbaustähle;
- b) Stählen (einschl. Guß), die  
auf Grund ihres Legierungsgehaltes nichtrostend, korrosionsbeständig,  
feuer- oder hitzebeständig sind, einschl. mit derartigen Stählen plattierten  
Materials;
- c) legierten Werkzeugstählen für Kalt- und Warmarbeit (einschl. Guß), ausgenommen  
Schnellarbeitsstähle;
- d) Magnetstählen (einschl. Guß);
- e) verschleißfesten Stählen (einschl. Guß);
- f) hochlegierten Sonderstählen (einschl. Guß).

##### § 2.

(1) Eisen verarbeitende Betriebe haben bei Aufträgen auf Lieferung der in § 1 genannten Erzeugnisse den Verwendungszweck derart anzugeben, daß ersichtlich ist, welches Erzeugnis aus dem bestellten Material hergestellt werden soll und welchen technischen Bedingungen das Material bei der Verarbeitung und Betriebsbeanspruchung genügen muß. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Rückfrage des Auftragnehmers die für die technischen Bedingungen gemachten Angaben zu ergänzen.

(2) Eisen verarbeitende Betriebe können Aufträge, bei denen sie die nach Abs. 1 verlangte Angabe des Verwendungszweckes aus zwingenden Gründen der Geheimhaltung nicht machen können, der Reichsstelle für Eisen und Stahl mit einem Antrag auf Freigabe vorlegen, aus dem sich die in Abs. 1 geforderten Angaben ergeben. Die Reichsstelle für Eisen und Stahl entscheidet, ob der Auftrag angenommen werden darf.

(3) Die Auftragnehmer sind verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, die infolge der Angaben des Verwendungszweckes zu ihrer Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich jeder Verwertung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu enthalten.

##### § 3.

Eisen verarbeitende Betriebe dürfen das bezogene Material zu keinem anderen Zweck als dem im Auftrag angegebenen verwenden.

#### § 4.

Aufträge auf Lieferung der im § 1 genannten Erzeugnisse dürfen nur angenommen werden, wenn die Lieferung dieser Erzeugnisse für die von den Auftraggebern genannten Verwendungszwecke von der Reichsstelle für Eisen und Stahl in Anordnungen oder Anweisungen zugelassen worden ist.

#### § 5.

In besonders begründeten Einzelfällen können auf schriftlichen Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Anordnung zugelassen werden. Die Anträge sind über die zuständige Wirtschafts- und Fachgruppe bzw. den zuständigen Reichsinnungsverband der Reichsstelle für Eisen und Stahl einzureichen.

Mit dieser Anordnung ist der Stahllieferer in die Lage versetzt, die jeweils für den Verwendungszweck am besten geeignete Stahlqualität unter Berücksichtigung der Rohstoffversorgung dem Verbraucher anzugeben.

Die Reichsstelle für Eisen und Stahl hat durch eine Anzahl Anordnungen Stahlqualitäten festgelegt, die für die einzelnen Verwendungszwecke erschmolzen und geliefert werden dürfen.

Es sind dies insbesondere die nachstehenden Anordnungen:

Anordnung E 23 betr. legierte Baustähle. Nach dieser Anordnung sind Baustähle, z. B. für Einsatz und Vergütung, warmfeste Stähle, Nitrierstähle, für den allgemeinen Bedarf ohne weiteres lieferbar, soweit sie lediglich u. a. mit Cr, Mn, Si und V legiert sind. Die Lieferung und Verwendung von Mo-, Ni- und W-legierten Stählen ist nur in besonderen Fällen zulässig.

Anordnung E 24 betr. legierte Werkzeugstähle. In dieser Anordnung sind nähere Festlegungen über die höchstzulässigen Gehalte an W, Mo, Co und Ni für Kalt- und Warmarbeitsstähle getroffen. Soweit Werkzeugstähle nur mit Cr, Si, Mn und bis 0,5 vH V legiert sind, unterliegt ihre Lieferung keiner Beschränkung.

Anordnung E 25 betr. hitzebeständige und gegen chemische Einflüsse beständige Stähle. Als hitzebeständige Stähle für den allgemeinen Bedarf sind in Abstufung der Beanspruchungen durch die verschieden hohen Temperaturen lediglich Cr- bzw. Cr-Si-Al-legierte Stähle zugelassen. Für korrosionsbeständige Stähle ist entsprechend ihrer vorgesehenen Anwendung im einzelnen bestimmt, welche Stahlqualitäten geliefert und verwendet werden dürfen. Das gleiche gilt für hitzebeständige Stähle, wenn sie noch mit Ni legiert sind.

Anordnung E 32 betr. Dauermagnetstähle. Für den allgemeinen Bedarf ist ein mit Chrom legierter Magnetstahl ( $\approx 6\%$  Cr) zugelassen. Alle anderen Magnetstähle sind mit bestimmten in der Anordnung genannten Analysengrenzen nur für bestimmte Verwendungszwecke zugelassen.

### a) Baustähle.

1. Die bekannten Cr-Ni-legierten **Einsatz- und Vergütungsstähle** nach DIN 1662 und die Cr-Mo-legierten Einsatz- und Vergütungsstähle nach DIN 1663 sind durch die Stähle nach DIN E 1664 und 1665 abgelöst. Diese Stähle haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die früher verwandten Cr-Mo-Stähle. Ihre chemische Zusammensetzung und Festigkeitseigenschaften sind in Tafel 2 angegeben.

2. Als **Stähle erhöhter Dauerstandsfestigkeit** für den Kessel- und Apparatebau (Kesselbaustähle) reichen unlegierte Werkstoffe bei erhöhten Temperaturen nicht immer aus, um die mechanischen Beanspruchungen aufzunehmen. In solchen Fällen finden Mo- und Mo-Cr-legierte Werkstoffe Anwendung. Der Kohlenstoffgehalt liegt meist bei  $\approx 0,1$  vH, Cr-Gehalt

Tafel 2.  
Einsatz- und Vergütungsstähle nach DIN-Entwürfen 1664 und 1665.

DIN- Bezeichnung	Chemische Zusammensetzung				Festigkeitseigenschaften					
					A im ge- glühten Zustand Brinell- härte $H_n$ kg/mm höchst.	B nach Wärme- behandlung auf günstig- stes Verhal- ten bei der Zerspanung Brinellhärte $H_n$ kg/mm <sup>2</sup>	C nach Abschreckhärtung im Kern			
	C vH	Si vH höch- stens	Mn vH	Cr vH			Zug- festig- keit $\sigma_B$ kg/mm <sup>2</sup>	Streck- grenze $\sigma_S$ kg/mm <sup>2</sup> mindest.	Bruch- dehnung $\delta_5$ vH min- destens	
Einsatz- stähle DIN E 1664	EC 30	0,10—0,16	0,4	0,5	0,4	170	131—170	55—70	35	14
	EC 60	0,12—0,18	0,4	0,5	0,75	187	143—187	70—90	45	12
	EC 80	0,14—0,19	0,4	1,25	0,9	207	170—207	85—110	60	10
	EC 100	0,18—0,23	0,4	1,35	1,3	217	179—217	110—145	75	7
Vergütungs- stähle DIN E 1665	VM 125	0,28—0,35	0,4	1,35	—	217	179—217	65—80	42	16
	VM 175	0,33—0,40	0,4	1,75	—	217	179—217	70—85	48	14
	VC 135	0,30—0,37	0,4	0,65	1,10	217	179—217	75—90	50	12
	VMS 135	0,33—0,40	1,4	1,25	—	217	179—217	80—95	60	11
	VMC 140	0,35—0,43	0,8	1,15	1,15	217	179—217	90—105	70	11
	VCV 150	0,45—0,55	0,4	0,75	1,10	235	195—235	95—110	80	10

bis  $\approx 1$  vH und der Mo-Gehalt ist entsprechend der Werkstofftemperatur und der erforderlichen Dauerstandfestigkeit gestuft.

Für besondere Zwecke der chemischen Industrie finden Kesselbaustoffe mit höheren Chromgehalten bis  $\approx 6$  vH Anwendung. Desgleichen ist ein höherer Chromgehalt erforderlich, wenn die Ofenatmosphäre  $550^\circ$  übersteigt; man muß dann zunderfeste Stähle nehmen.

3. **Verschleißfeste Stähle** stehen im Mangan-Hartstahl ( $\approx 12$  vH Mn) und in niedrig legierten Manganstählen (1 bis 2 vH Mn,  $\approx 0,8$  vH C und bis  $\approx 1,5$  vH Cr) zur Verfügung. Die dem ersten Stahl eigentümliche Härte kommt nur bei ausreichendem Oberflächendruck zur vollen Auswirkung. Anderenfalls (z. B. für Rutschen) nimmt man zweckmäßigerweise den niedrig legierten Mangan-Stahl, soweit nicht überhaupt Hartporzellan, Schmelzbasalt u. ä. Anwendung finden kann.

4. **Federstähle** für untergeordnete Zwecke und Kohlenstoff-Stähle mit  $\approx 0,5$  vH C bei  $\approx 70$  kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit (nicht vergütet). Für normale und hoch beanspruchte Zwecke verwendet man vergütete Federn, für Druckfedern etwa 130 kg/mm<sup>2</sup>, für Grammophon- und Uhrfedern bis etwa 200 kg/mm<sup>2</sup>, (siehe Abschnitt „Schraubenfedern“).

Es finden vornehmlich Verwendung:

$\alpha$ ) C-Stahl für Wasserhärtung bis  $\approx 0,4$  vH C, für Ölhärtung  $\approx 1$  vH C; Verwendung: Schloß-, Kutschen- und Schraubenfedern.

$\beta$ ) Mn-, Si- und Mn-Si-Stahl, z. B. für Trag- und Blattfedern 0,4 bis 0,65 vH C,  $\approx 1,7$  vH Si,  $\approx 0,6$  vH Mn. Bis 0,5 % C Wasserhärtung, darüber Ölhärtung. Für ölgehärtete Kraftwagenfedern:  $\approx 0,5$  vH C,  $\approx 1$  vH Si,  $\approx 1$  vH Mn.

$\gamma$ ) Cr-legierter Federstahl  $\approx 0,5$  vH C, bis  $\approx 1,5$  vH Cr für ölgehärtete hochbeanspruchte Schraubenfedern, Ventilfedern.

5. **Automatenstähle** sind für Bearbeitung auf Automaten entwickelt und geben einen kurzen, bröckeligen Span, der leicht abgeführt werden kann. Diese Eigenschaft wird durch einen erhöhten Schwefelgehalt

( $\approx 0,2$  vH S) erreicht. Festigkeit gegläht bis etwa  $80 \text{ kg/mm}^2$ , gezogen 10 bis  $20 \text{ kg/mm}^2$  und höher.

## b) Gußeisen und Temperguß.

Die Festigkeitseigenschaften des Gußeisens nach DIN 1691 und die von Temperguß nach DIN 1692 können durch besondere Herstellungsverfahren wesentlich überschritten werden (Sondergüten). Von Legierungsmetallen (Steigerung der Festigkeitseigenschaften) erst Gebrauch machen, wenn sich die Sondergüte auf andere Weise nicht erzielen läßt (Verfügung der Reichsstelle für Eisen und Stahl 97/40 dl/bi/td vom 20. 11. 1940 betr. legiertes Gußeisen).

## c) Werkzeugstähle.

Man unterscheidet unlegierte Werkzeugstähle (besser Kohlenstoffstähle genannt) und legierte Werkzeugstähle. Unter letzteren sind Werkzeugstähle zu verstehen, die neben Kohlenstoff und geringen Mengen an Mn und Si zur Verbesserung ihrer Eigenschaften beabsichtigerweise mit anderen Legierungsmetallen, vornehmlich Wo, Cr, Ni, Mo, Va, Mn, Si oder Co, legiert werden. Für die Herstellung und Lieferung gelten die Vorschriften der weiter oben angeführten Anordnung E 24 der Reichsstelle für Eisen und Stahl. Zur Herstellung von hochwertigen Werkzeugen wird nur Edelstahl verwandt, der im Elektro- oder Hochfrequenzofen hergestellt ist. Gegenüber diesem Verfahren spielen andere, wie die Erzeugung im Tiegelofen, im sauren SM-Ofen u. a. nur noch eine geringe Rolle.

Gewöhnlicher Siemens-Martin-Stahl dient für gröbere Schlag- und Spannwerkzeuge; für Schneidwerkzeuge, wie große Feilen, nur wenn an sie keine hohen Anforderungen gestellt werden. Seines niedrigen Preises wegen wird er häufig an unrichtiger Stelle gebraucht. Der vermeintliche Preisgewinn wird meist durch erhöhten Ausschuß, vorwiegend in der Härterei, mehr als aufgehoben.

## 1. Kohlenstoffstähle.

### $\alpha$ ) Begriffsbestimmung.

Es werden darunter alle die Stähle verstanden, die zur Beeinflussung der wichtigsten Eigenschaften des Stahles (Härte, Härbarkeit, Zähigkeit usw.) im wesentlichen nur Kohlenstoff enthalten.

Der Gehalt an Kohlenstoff schwankt bei Werkzeugstählen zwischen etwa 0,6 und 1,4 vH. Er ist maßgebend für die Auswahl; denn Festigkeit, Härte und Härbarkeit nehmen mit steigendem Gehalt (wenigstens bis zu 1 vH) zu, Dehnung und Zähigkeit ab.

### $\beta$ ) Kleingefüge.

Das Kleingefüge ist je nach dem Kohlenstoffgehalt der Stähle und der vorhergehenden Behandlung verschieden.

Der Kohlenstoff kommt bei allen Stählen nur als Eisenkarbid ( $\text{Fe}_3\text{C}$ ) vor, das frei oder an das Eisen in fester Lösung gebunden sein kann (Härtungskohle).

Das freie Karbid kann sehr verschieden im Eisen verteilt sein, vom feinsten, strukturlosen Gemenge bis zu größeren Körnern, Plättchen, Schalen, die sich netzartig verbinden können.

Reines Eisen kommt in verschiedenen Formen vor (bedingt durch die Anordnung der Atome im Raum), in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei gewöhnlicher Temperatur bis  $770$  bzw.  $900^\circ$  ist das magnetische  $\alpha$ -Eisen beständig, bei höheren Temperaturen das unmagnetische  $\gamma$ -Eisen.

Die wichtigsten Gefügebestandteile haben in der Metallographie besondere Namen erhalten. Es heißen:

- Das reine Eisen (Kristallkörner) ..... Ferrit ( $\alpha$ -Eisen).
- Das freie Karbid ..... Zementit.
- Das feine streifige Gemenge von Karbid und Ferrit (0,9 vH C) ..... Perlit.
- Körniges Karbid in Ferrit..... Körniger Zementit.
- Strukturlos feines Gemenge von Karbid und Ferrit Sorbit und Troostit.
- Feste Lösung von Karbid und  $\gamma$ -Eisen (Mischkristalle) ..... Austenit.
- Feste Lösung (beim Beginn des Zerfalls) von Karbid und Ferrit ..... Martensit.

Gefüge der langsam erwärmten und langsam abgekühlten Stähle.

Das Kleingefüge besteht (Abb. H 1):

- bei etwa 0,9 vH Kohlenstoff (eutektoider Stahl) aus Perlit;
- bei weniger als 0,9 vH Kohlenstoff (untereutektoider Stahl) aus Perlit und Ferrit;
- bei mehr als 0,9 vH Kohlenstoff (übereutektoider Stahl) aus Perlit und Zementit.

Ferrit ist der weichste dieser Bestandteile, Zementit der härteste.

Erhitzt man einen eutektoiden Stahl langsam, so beginnt oberhalb einer Temperatur von etwa 700° der Zementit des Perlits sich im Ferrit zu Austenit aufzulösen. Die Mischkristalle sind zunächst sehr klein, werden aber um so größer, je höher die Temperatur steigt und je länger der Stahl ihr ausgesetzt ist.

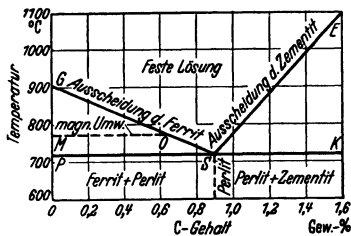


Abb. H 1. Ausschnitt aus dem Eisen-Zementit-Diagramm.

Erhitzt man einen untereutektoiden Stahl, so geht oberhalb 720° (unterer Haltepunkt) zunächst nur der Perlit in feste Lösung, während der Ferrit erst allmählich bei steigenden Temperaturen sich an der Lösung beteiligt. Beendet ist die Auflösung des Ferrits bei Temperaturen oberhalb der Kurve G—O—S (Ferritlinie) in Abb. H 1, die die Abhängigkeit der Umwandlungstemperaturen vom Kohlenstoffgehalt angibt; obere Haltepunkte.

Erhitzt man einen übereutektoiden Stahl, so geht wieder oberhalb 720°, also der Geraden S—K, der Perlit in Lösung, während der Zementit sich erst bei höheren Temperaturen zu Austenit auflöst. Seine Lösung ist oberhalb der Kurve S—E (Zementitlinie): obere Haltepunkte, beendet.

Läßt man einen Stahl von der hohen Temperatur sich langsam abkühlen bis unter 720°, so entstehen in umgekehrter Reihenfolge durch Zerfall der festen Lösung die oben besprochenen Gefügebestandteile.

Das Weichmachen des Stahles durch Ausglühen besteht in einer Umwandlung des streifigen Perlits in körnigen Zementit. Man erhitzt dazu den Stahl auf 680 bis 720°, hält die Temperatur einige Zeit und läßt langsam erkalten, oder man läßt die Temperatur um den unteren Haltepunkt pendeln.



Gefüge der rasch abgekühlten (abgeschreckten) Stähle.

Läßt man von Temperaturen über  $720^{\circ}$  den Stahl nicht langsam abkühlen, sondern schreckt ihn rasch ab, so wandelt sich das Austenit statt zu Perlit zu Martensit, der sehr hart ist (allerdings nicht so hart wie Zementit) und mit seinem oft etwas nadligen Gefüge den charakteristischen Bestandteil der gehärteten Werkzeugstähle bildet. Die zu seiner Bildung mindestens nötige Abkühlungsgeschwindigkeit nennt man die „kritische“.

Bei Stählen mit 0,9 vH C erhält man beim Abschrecken von Temperaturen oberhalb  $720^{\circ}$  nur Martensit. Er ist beim Abschrecken von wenig oberhalb  $720^{\circ}$  sehr feinkörnig, wird aber um so gröber, je höher die Temperatur steigt und je länger der Stahl bei der hohen Temperatur gehalten wird.

Bei Stählen mit weniger als 0,9 vH C erhält man beim Abkühlen von Temperaturen wenig oberhalb  $720^{\circ}$  wieder feinkörnigen Martensit, aber mit Einschlüssen von weichem Ferrit. Erst bei Abschrecktemperaturen oberhalb der Kurve  $G-O-S$  ist aller Ferrit in Martensit gelöst, der nun aber nicht mehr so feinkörnig ist.

Bei Stählen mit mehr als 0,9 vH C erhält man beim Abschrecken von Temperaturen kurz oberhalb  $720^{\circ}$  wieder feinkörnigen Martensit, aber mit Einschlüssen von hartem Zementit. Erst bei Abschrecktemperaturen oberhalb der Kurve  $S-E$ , Abb. H 1, ist aller Zementit in Martensit gelöst, der nun aber recht grobnadlig ist.

### Übergangsgefüge.

Wird weniger rasch abgekühlt, als zur Bildung von Martensit nötig ist, jedoch rascher, als daß Perlit sich bilden könnte, so entstehen die Übergangsgefüge: Troostit, Sorbit, deren Härte, zwischen der von Martensit und Perlit liegend, in der angegebenen Reihenfolge abnimmt. Ähnliche Gefügebestandteile entstehen, wenn rasch abgeschreckter Stahl wieder erwärmt, d. h. angelassen wird.

In der Wirklichkeit entsteht beim Härten (außer bei sehr dünnen Stücken) neben Martensit stets nach dem Kern zu Übergangsgefüge, weil die Wärme aus dem Innern nie rasch genug abgeführt werden kann. Beim Abschrecken von höherer Temperatur wird die Martensitschicht dicker.

### Richtige Härtetemperaturen.

Stähle mit etwa 0,9 vH C etwas über  $720^{\circ}$ , also etwas über dem Punkt  $S$ , Abb. H 1. Dann ist der Martensit am feinsten, härtesten und wenigsten spröde.

Stähle mit weniger als 0,9 vH C oberhalb der Kurve  $G-O-S$ , denn der weiche Ferrit, der sonst im Martensit ist, beeinträchtigt die Härte außerordentlich.

Stähle mit mehr als 0,9 vH C kurz über der Kurve  $S-K$ , nur etwas über  $720^{\circ}$ , um so weniger, je höher der Kohlenstoffgehalt ist. Denn der Zementit, der neben dem Martensit erhalten wird, ist sehr hart, härter als dieser selbst. Der Zementit darf nur kein zusammen-

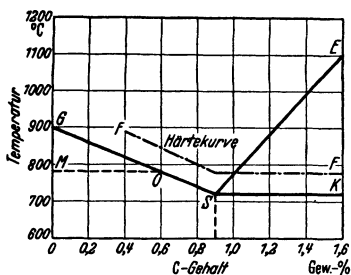


Abb. H 2. Günstigste Härtetemperatur für Kohlenstoffstähle.

hängendes Schalenwerk bilden, da er sonst den Stahl außerordentlich spröde macht.

In Abb. H 2 gibt die Kurve  $F-F$  die nach dem Vorstehenden für die verschiedensten Stähle richtigsten Härtetemperaturen an. In den einzelnen Feldern von Abb. H 1 waren diejenigen Gefügebestandteile angegeben, die beim Abschrecken von einem Punkt des Feldes erhalten werden.

## 2. Legierte Werkzeugstähle.

Die in Absatz 1  $\beta$  dargelegten Umwandlungsvorgänge, Gefügebestandteile und Härtetemperaturen erfahren unter dem Einfluß von Legierungsmetallen eine Änderung. Ist allerdings der Gehalt von Legierungsmetallen gering, so ist der Einfluß nicht besonders groß. In großen Zügen gilt:

Nickel, Mangan, Chrom und Wolfram verfeinern das Korn, Silizium vergrößert es.

Silizium und Chrom erhöhen die Temperatur der Perlitumwandlung, Mangan und Nickel verringern sie.

Chrom, Nickel und Mangan setzen die „kritische“ Abkühlungsgeschwindigkeit herab.

Bei hohem Gehalt an Chrom und Wolfram entsteht eine besondere Art von Karbiden, sog. Ledeburite oder Doppelkarbide, die unlöslich sind und eine sehr gute Abriebbeständigkeit haben.

## 3. Auswahl der Stähle für Werkzeuge.

### $\alpha$ ) Spangebende Werkzeuge.

Maßgebend sind Schneidhaltigkeit und Preis. Ziel: Zerspanung mit möglichst geringen Gesamtkosten.

Die Schneidhaltigkeit wird von drei Forderungen bestimmt, welche je nach dem Zerspanungsfall verschieden großen Einfluß haben.

Abrieb- (Verschleiß-) Widerstand ist in hohem Maße abhängig von der meßbaren Härte, der Härte und Anzahl besonderer Gefügebestandteile (Karbide) und der Korngröße des Gefüges. Feinstes Korn bei größtmöglicher Härte und Karbidzahl ergibt größten Abrieb-Widerstand.

Anlaßbeständigkeit ist abhängig von der Höhe der Legierung. Unlegierter Kohlenstoffstahl hat die niedrigste Anlaßbeständigkeit (etwa 200° C), Hartmetall die höchste (etwa 1000°). Je höher die Anlaßbeständigkeit, um so höher die „ertragene Schnitttemperatur“, d. h. das Vermögen des Stahles, die durch die Zerspanung eintretende Erwärmung der Schneide zu ertragen (s. Abb. H 3).

Zähigkeit muß besonders dann verlangt werden, wenn durch Stöße, Schwingungen oder ungleichmäßige Härte des zerspanten Werkstoffes die Schneide zum Abbrechen oder Ausbröckeln beansprucht wird. Die Zähigkeit ist abhängig von der Legierungsart und in hohem Maße von der einwandfreien Härtung.

Unlegierte Werkzeugstähle haben für spanabhebende Formgebung nur geringe Bedeutung, da die Anlaßhärte (Härtebeständigkeit) bei hohen Temperaturen gering ist und sie sich daher für das Schruppen und hohe Leistung (hohe Schnittgeschwindigkeit) nicht eignen.

Man verwendet Kohlenstoffstahl mit

≈ 1 vH C (zähhart) für größere Fräser,

≈ 1,15 vH C (mittelhart) für Fräser, Gewinde- und Spiralbohrer,

≈ 1,3 vH C (hart) für Reibahlen und Schaber.

Für Feilen findet im allgemeinen ein Stahl mit 1,2 bis 1,4 vH C Verwendung, der für hochwertig sehr schnitthaltige Feilen noch mit Cr ( $\approx 0,5$  vH) legiert ist.

Schnellstähle werden nach bestimmten einheitlichen Analysen erschmolzen. Schnellstähle nach Tafel 3 finden vornehmlich für die angegebenen Zwecke Verwendung.

Tafel 3. Zusammensetzung und Verwendung neuerer Schnellstähle.

Legierungsgehalt						Anwendungsgebiet
C	Cr	W	Mo	V	Co	
$\approx 0,80$	4,3	9,0	0,5	1,5		Allgemeiner Werkstättenbedarf.
$\approx 1,00$	4,3	2,3	2,3	2,7		
$\approx 0,90$	4,3	11,0	0,5	2,5		Sonderbohrer Gewinde-Schneidwerkzeuge Fräser und Gewindefräser Dreh- und Hobelstähle } für Festigkeiten von 70—100 kg/mm <sup>2</sup>
$\approx 1,2$	4,3	11,5	0,9	4,3		Form, Gewinde- u. Abwälzfräser } für höchste Hobelmesser f. Verzahnungsmasch. } Festigkeit. Dreh- und Hobelstähle für höchste Festigkeiten und Hochleistungsmaschinen Automatenmesser für längste Standzeiten
$\approx 1,3$	4,5	12,5	bis 2,0	bis 4,5	4,5	Gewindefräser, Sonderfräser, Dreh- und Hobel- stähle für höchste Festigkeiten und längste Standzeiten, größte Spanquerschnitte. Hochleistungsmaschinen. Bearbeitung austenitischer Stähle.

Wo die technischen Voraussetzungen es ermöglichen, ist es vorteilhaft, für die Zerspanung mit Hartmetall bestückte Werkzeuge zu benutzen. Bezogen auf die in der Einheit Hartmetall enthaltene Wo-Menge haben sie ein gegenüber Schnellstahl wesentlich vergrößertes Ausbringen an Spänen. Betrieblich ermöglichen sie eine größere Leistung bei verringerter Maschinen- und Arbeiterzahl durch Anwendung größerer Schnittgeschwindigkeit.

Sonderstähle für einige Werkzeuge:

Spiralbohrer  $\approx 1,20$  vH C,  $\approx 1,5$  vH Si,  $\approx 1,3$  vH Cr,

Riffelstähle (langsame Bearbeitung sehr harter Werkstoffe)  $\approx 1,3$  vH C,  $\approx 3,2$  vH Wo.

Sägen zur Bearbeitung von Holz, unlegierter C-Stahl  $\approx 0,7$  vH C,

Metallsägen, niedrig Cr-Si- oder W-legierter Stahl z. B. 1,2 vH C, 2 vH W.

### β) Kaltarbeits-Werkzeuge.

1. Hohe Abriebbeanspruchungen an schneidenden oder scheren Kanten ohne hohe Drücke:

Feinschnitte, Feinblechschnitte, Lochstanzen für dünne Blechstärken.

αα) Kohlenstoffstahl zäh-zähhart: 0,8 bis 1,1 vH C.

Geringe Einhärtungstiefe; Anlassen auf 58 bis 60 RC-Rockwell. Verzug ist bei diesem Stahl nicht auszuschalten.

ββ) Niedriglegierter Wasserhärter: Eigenschaft und Behandlung wie unter α. Sehr gut geeignet für gebrochene Härtung.

γγ) Ölhärter: 1,0 bis 1,5 vH C, 1,0 bis 1,5 vH Gr. 0,6 bis 2,0 vH Mn.

Sehr große Einhärtungstiefe. Anlassen auf 58 bis 62 RC-Rockwell. Verzug ist sehr gering. Sehr gut geeignet für Warmbadhärtung.

δδ) Lufthärter: 1,8 bis 2,2 vH C, 12,0 bis 13,0 vH Cr.

Völlige Durchhärtung auch bei größeren Querschnitten. Rockwell RC 58 bis 62 nach Abkühlung an ruhiger Luft. Verzug praktisch Null. Sehr hohe Abriebbeständigkeit.

2. Starke Abriebbeanspruchungen an schneidenden oder scherenenden Kanten oder ziehenden Flächen bei gleichzeitig hohen Drücken:

Grobschnitte, Grobscheren, schwere Lochstanzen, Kaltziehwerkzeuge aller Art, Prägewerkzeuge aller Art.

αα) Kohlenstoffstahl zäh: 0,6 bis 0,8 vH C.

Geringe Einhärtung und Kernhärte. Werkzeuge „setzen“ sich, und Härtezone reißt ein. Daher geringe Lebensdauer. Anlassen auf 55 bis 60 RC-Rockwell; Ziehstempel auf 60 bis 62 RC-Rockwell.

ββ) Niedriglegierter Chromstahl: 0,8 bis 1,2 vH C, 0,5 bis 1,5 vH Cr.

Größere Einhärtungstiefe und höhere Kernhärte; verringerte Gefahr des „Setzens“, höhere Abriebbeständigkeit.

Sehr gut geeignet für gebrochene Härtung.

Warmbadhärtung für kleinere Querschnitte schon anwendbar.

Nach Wasserhärtung Anlassen auf 58 bis 62 RC-Rockwell.

Unterstempel und Ziehringe zweckmäßig in Stützringe einschrumpfen.

γγ) Ölhärter gemäß a 1 γ.

δδ) Ölhärter sehr zäh:  $\approx 0,45$  vH C, 1 vH Si, 1,3 vH Cr, 1,8 vH W.

Für sehr hohe Drücke und Biegebeanspruchungen. Anwendung im vergüteten Zustand mit hoher Festigkeit, z. B. Maschinenmesser.

εε) Ölhärter sehr zäh:  $\approx 0,6$  vH C, 0,7 vH Cr, 1,5 vH Ni, z. B. große Kalt-Schermesser.

ζζ) Stahl nach β 1 δδ.

Für Unterstempel und Ziehringe empfiehlt sich Einschrumpfen in Stützringe.

3. Hohe Zähigkeitsbeanspruchungen durch Schlag oder Stoß. Anforderungen an Schnitthaltigkeit oder Abriebwiderstand:

Hämmer, Döpper, Meißel, Bossier- und Planierwerkzeuge usf.

αα) Kohlenstoffstahl sehr zäh bis zäh: 0,5 bis 0,7 vH C.

Härtung nur an der Arbeitsfläche oder Kante. Anlassen mit der Schaffwärme je nach Beanspruchung auf 50 bis 55 RC-Rockwell.

ββ) Preßluftwerkzeugstahl:  $\approx 0,45$  vH C, 1,2 vH Si, 1,3 vH Cr, 1,8 vH W.

Werkzeuge werden ganz gehärtet und angelassen nach Vorschrift des Lieferanten.

γ) Warmarbeits-Werkzeuge.

1. Beanspruchungen auf Stoß oder Schlag bei nicht allzu hohen Temperaturen:

Einfache Fallhammer-Gesenke für geringe Stückzahlen, Abgratstempel, Lochdorne.

αα) Kohlenstoffstahl hammerhart oder nach Wasserhärtung an den Arbeitsflächen: 0,4 bis 0,6 vH C, 0,5 bis 1,0 vH Mn.

ββ) Niedriglegierter Mn-Si- oder Mn-Cr-Stähle im vergüteten Zustand nach Lieferantenvorschrift.

2. Beanspruchungen auf Stoß, Schlag oder Druck bei erhöhten Temperaturen:

Lange oder tief gravierte Gesenke, Matrizen in Spindelpressen, Abgratwerkzeuge für hohe Beanspruchung und hohe Stückzahlen.

$\alpha\alpha$ )  $\approx 0,45$  vH C, 0,7 vH Cr, 1,5 vH Ni, 0,4 vH Mo.

Schwierige Warmbehandlung, daher gern im vergüteten Zustand bezogen: etwa 110 bis 135 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit.

$\beta\beta$ )  $\approx 0,3$  vH C, 1,0 bis 3,0 vH Cr,  $\approx 4,5$  vH W.

Vergütet auf 120 bis 150 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit.

$\gamma\gamma$ ) Stahl nach  $\beta$  1  $\delta\delta$ .

Für Abgratwerkzeuge bei auf dünnem Grat geschlagenen Werkstücken.

3. Beanspruchungen auf sehr hohe Drücke oder sehr hohe Temperaturen: Teile für Strangpressen, Spritzguß-Werkzeuge usw.

Die Vielfältigkeit der Belastungen erfordert genaueste Angaben an das Lieferwerk, welches aus einer großen Reihe von Sonderstählen die geeignete Sorte zu bestimmen hat.

4. Geheizte Werkzeuge für Kunststoffpressen.

$\alpha\alpha$ ) Für kalt gesenkte Formen: 0,15 vH C, bis 1,5 vH Cr. Arbeitsflächen eingesetzt und gehärtet. Bei größerer Wandstärke und über 120 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit  $\approx 0,15$  vH C, 1,2 vH Cr, 1,1 vH Mn, 0,2 vH Mo.

$\beta\beta$ ) Für gravierte Formen im vergüteten Zustand: große Formen bei Preßluft- oder Ölhärtung  $\approx 0,55$  vH C, 0,7 vH Cr, 1,6 vH Ni, 0,4 vH Mo; normale Formen bei Preßluft- oder Ölhärtung  $\approx 0,45$  vH C, 1,3 vH Mn, 2,2 vH Cr, 0,25 vH Mo.

$\gamma\gamma$ ) Für gravierte Formen, säurebeständig: 0,35 bis 0,50 vH C, 13,0 bis 18,0 vH Cr.

Bearbeitung im geglühten Zustand. Härtung nach Vorschrift des Lieferwerkes.

$\delta\delta$ ) Für gravierte Formen, hoher Abriebbeständigkeit, aber geringerem Säurewiderstand als 3.

Stahl nach  $\beta$  1  $\delta\delta$ .

#### δ) Meßwerkzeuge.

$\alpha\alpha$ ) Kohlenstoffstahl: 1,1 bis 1,3 C, Mn und Si sehr niedrig;

$\beta\beta$ ) 1,2 bis 1,5 vH C, 1,5 bis 1,8 vH Cr.

$\gamma\gamma$ ) 0,90 vH C,  $\approx 1,8$  vH Mn, 0,2 vH Cr.

Alle drei Stähle nach der Härtung künstlich gealtert.

$\delta\delta$ ) 0,15 vH C, 1,5 vH Cr.

An den Meßflächen eingesetzt, ganzes Werkzeug gehärtet und künstlich gealtert.

#### ε) Federnde Werkzeuge.

Auswerferfedern für Kaltstanzen, Gußstahlfederdraht patentgezogen: 0,9 bis 1,0 vH C,  $\approx 0,5$  vH Mn, 0,2 vH Si.

Auswerferfedern für Warmschnitt-Werkzeuge, Ventilerfederstahl gehärtet und angelassen: 0,6 bis 0,7 vH C, 0,8 vH Mn, 0,2 vH Si.

Spannhülsen: 0,6 vH C, 0,5 vH Mn, 1,0 bis 2,0 vH Si; 0,5 vH C, 0,7 vH Mn, 1,0 vH Cr, 0,2 vH V.

Beide nach Ölhärtung auf etwa 130 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit angelassen.

#### d) Korrosionsbeständige Stähle.

Eine Auswahl ist nur bei genauer Kenntnis der Angriffsverhältnisse möglich (Temperatur, Konzentration der Säure, Beimengungen usw.).

Wichtige korrosionsbeständige Stähle sind:

**1. Chrom-Stähle** 0,1 bis 0,45 vH C, bis zu 18 vH Cr; beständig gegen Wasser, Dampf, viele organische Säuren, kalte Salpetersäure und für die Nahrungsmittelindustrie. Stahl mit  $\approx 0,1$  vH C,  $\approx 17$  vH Cr hat erhöhte Rostsicherheit, besonders gegen Seewasser.

**2. Chrom-Molybdän-Stähle** bis zu 0,4 vH C, bis zu 18 vH Cr,  $\approx 1,0$  vH Mo haben gegenüber dem vorgenannten Chromstahl erhöhte Säurebeständigkeit.

**3. Chromnickel-Stähle**, zur Steigerung der Korrosionsbeständigkeit noch mit bis zu 2 vH Mo legiert. Stähle für höchste Beanspruchung, vornehmlich in der chemischen Industrie verwendet, z. B.  $\approx 0,1$  vH C,  $\approx 18$  vH Cr,  $\approx 8$  vH Ni.

**4. Chrommangan-Stähle** mit geringerer Korrosionsbeständigkeit als Cr-Ni-Stähle, vornehmlich für die Nahrungsmittelindustrie, z. B. 0,1 vH C,  $\approx 9$  vH Mn,  $\approx 18$  vH Cr.

Die Auswahl der korrosionsbeständigen Stähle hat unter Berücksichtigung der verlangten Verarbeitbarkeit (vor allem Tiefziehen, Schweißbarkeit) zu erfolgen.

### e) Hitzebeständige Stähle.

Bis etwa 550° reichen unlegierte bzw. bei erforderlicher erhöhter Dauerstandsfestigkeit niedrig legierte Stähle aus. Bis etwa 850° finden korrosionsbeständige Stähle, die bis zu dieser Temperatur zunderfest sind, Anwendung, z. B. 14 vH Cr bis 800°, 17 bis 18 vH Cr bis 900°, 18 vH Mn, 9 vH Cr bis 900° (bei  $\approx 0,1$  vH C). Einige besonders häufig angewandte hitzebeständige Stähle sind:

**1. Legierungen mit austenitischem Gefüge:** 20 bis 25 vH Cr, 8 bis 20 vH Ni je nach Cr- und Ni-Gehalt, zunderbeständig bis etwa 1200°.

**2. Ferritische, halferritische bzw. ferritisch-austenitische Legierungen.** Reine Cr-Stähle bis zu 30 vH Cr, je nach dem Cr-Gehalt zunderbeständig bis 1250°. Cr-Si- und Cr-Si-Al-Stähle mit bis zu  $\approx 25$  vH Cr,  $\approx 2$  vH Al und  $\approx 2$  vH Si, je nach Zusammensetzung zunderbeständig bis 1200°.

Die ferritischen, halferritischen bzw. ferritisch-austenitischen Legierungen finden Verwendung, wenn nicht höchste Warmfestigkeit verlangt wird und einer Kaltversprödung, die diesen Stählen mehr oder weniger je nach der Zusammensetzung anhaftet, dem Betriebszweck nicht entgegensteht. Bei der Auswahl der Stähle ist zu berücksichtigen, daß die von den Stahlherstellern angegebenen Zunderbeständigkeits-Grenzen keine festen Werte darstellen, sondern von der angreifenden Ofenatmosphäre abhängen.

Ferner spielen bei der Auswahl einiger Stähle eigentümliche Versprödungs-Erscheinungen in niedrigeren Temperaturbereichen eine Rolle.

## II. Schwermetalle.

### a) Kupfer und Kupferlegierungen.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Kupfer und Kupferlegierungen betroffen von Anordnung 26a, § 3; Anordnung 32a, §§ 3 und 15; Anordnung 38a, § 3 und Anordnung 39a, §§ 3 und 9.

**1. Kupfer.** Metallklasse VIII A.

Hüttenkupfer und Elektrolytkupfer nach DIN 1708. Reinheit von Hüttenkupfer A—D ist 99,0 bis 99,6 vH Kupfergehalt. Für die Reinheit von Elektrolytkupfer (Kupfer E) ist nur die elektrische Leitfähigkeit maßgebend.

Halbzeuge nach DIN 1752, 1754, 1766, 1767, 1768, 1773, 1787 und 1792. Gußstücke aus Kupfer enthalten geringe Zusätze anderer Metalle zur Verbesserung der Gießbarkeit und Steigerung der Güte.

## **2. Messing.** Metallklasse IX A.

Knet- und Gußlegierungen nach DIN 1709. Tombak sind Messinge mit hohem Kupfergehalt. Sonder-Messinge enthalten zur Erhöhung ihrer Gütewerte weitere Metallzusätze. Halbzeug nach DIN 1751, 1755 bis 1765, 1774 bis 1778, 1782, 1785 und 1791.

Legierungen mit 42 bis 54 vH Kupfergehalt werden als Schlaglote zum Hartlöten verwendet (DIN 1711). Silberlote sind Hartlote mit Silbergehalten von 4 bis 45 vH (DIN 1710). Hartlote können den Metallklassen IX A oder XIX E angehören.

## **3. Neusilber.** Metallklasse IX D.

Knet- und Gußlegierungen mit 12 bis 40 vH Zink- und 8 bis 28 vH Nickelgehalt. Sonder-Neusilber enthält weitere Legierungszusätze. Halbzeug auch nach DIN 1777 und 1780.

## **4. Rotguß.** Metallklasse IX B.

Gußlegierungen nach DIN 1705. Rg 5 als Lagerlegierung wichtig.

## **5. Bronzen.**

Alle nicht unter 2. bis 4. erfaßten Kupferlegierungen heißen Bronzen. Zinnbronzen. Metallklasse IX C. Knet- und Gußlegierungen nach DIN 1705. Halbzeug auch nach DIN 1777 und 1779.

Nickelbronzen. Metallklasse IX E. Knet- und Gußlegierungen nicht genormt.

Bleibronzen. Metallklasse IX F. Gußlegierungen nach Vornorm DIN 1716.

Aluminiumbronzen. Metallklasse IX F. Knet- und Gußlegierungen nach DIN 1714. In Festigkeitswerten und Säurebeständigkeit den Zinnbronzen gleichwertig oder überlegen.

Mangan- und Siliziumbronzen. Metallklasse IX F. Knet- und Gußlegierungen nicht genormt; teilweise aushärtbar. Manganbronzen sind seewasserbeständig und an Stelle von Nickelbronzen als Widerstandslegierungen mit niedrigem Temperaturbeiwert in Gebrauch.

## **b) Blei und Bleilegierungen.**

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Blei und Bleilegierungen betroffen von Anordnung 26a, § 4; Anordnung 32a, §§ 5 und 15; Anordnung 38a, § 4; Anordnung 39a, §§ 4 und 9.

**1. Weichblei.** Metallklasse III A, nicht genormt.

**2. Hartblei (Antimon-Bleilegierungen).** Metallklassen III B, C und D.

Teilweise genormt als Lagermetalle WM 10 und WM 5 nach DIN 1703 U, als Spritzguß nach DIN 1741.

Verwendung: Legierungen mit bis 8 vH Antimon und höchstens 3 vH Zinn für Rohre, Kabelmäntel, Akkumulatorenplatten, ferner als Spritzguß, Lagermetall, Letternmetall und zum Verbleien; mit etwa 10 vH Antimon und höchstens 10 vH Zinn als Spritzguß, Modellmetall oder für Lote; mit 13 bis 17 vH Antimon als Spritzguß und Lagermetall für nicht zu hohe Ansprüche. Letternmetall hat auch abweichende Zusammensetzungen (bis 23 vH Antimon und bis 22 vH Zinn).

**3. Zinn-Bleilegierungen.** Metallklassen III D und XX D. Teilweise genormt als Spritzguß nach DIN 1741, als Lote nach DIN 1707.

Verwendung: Legierungen mit höchstens 3 vH Zinn und 1 vH Antimon für Kabelmäntel und (mit kleinen Gehalten an Aluminium, Quecksilber oder Arsen) zum Verbleien, mit 25 bis 50 vH Zinn (mit und ohne Kadmiungehalte) als Lote, bei gleichzeitigen Antimongehalten (etwa 13vH) und Kupfergehalten (2 bis 3 vH) als Spritzguß.

**4. Kadmium-Bleilegierungen.** Metallklasse III D, nicht genormt.

Verwendung: Legierungen mit etwa 8 vH Kadmium- und 1,5 bis 5 vH Zinngehalten, sowie mit etwa 17 vH Kadmium- und 1vH Zinngehalt als Lote.

**5. Kalzium-Bleilegierungen.** Metallklasse III D, teilweise genormt nach DIN 1703 U als Lagermetalle.

Verwendung: Legierungen mit 0,04 vH Kalzium für Kabelmäntel, mit 0,1 vH Kalzium- und geringem Natriumzusatz für Akkumulatorenplatten und mit 0,7 vH Kalzium und Zusätzen von Natrium, Lithium und Aluminium (Bahnmittel) für Achslager.

**6. Leichtflüssige Legierungen.** Metallklasse III D. Nicht genormt. Sie enthalten 30 bis 40 vH Zinn und 18 vH Kadmium oder 45 bis 48 vH Wismut. Als leichtflüssige Legierungen werden auch Zinnlegierungen und Wismutlegierungen verwendet.

### c) Zinn und Zinnlegierungen.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Zinn und Zinnlegierungen betroffen von Anordnung 10, § 4; Anordnung 26a, § 5; Anordnung 32a, §§ 7 und 15; Anordnung 38a, § 5 und Anordnung 39a, §§ 5 und 9.

**1. Zinn.** Metallklasse XX A. Genormt nach DIN 1704.

**2. Weißmetall.** Metallklasse XX E. Genormt nach DIN 1703.

**3. Spritzguß.** Metallklasse XX F. Genormt nach DIN 1742.

**4. Lötzinn.** Metallklasse XX D. Genormt nach DIN 1707.

**5. Leichtflüssige Legierungen.** Metallklasse XX F. Sie enthalten 43 bis 68 vH Zinn, Rest Blei oder Kadmium; vgl. auch unter Bleilegierungen.

### d) Zink und Zinklegierungen.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Zink und Zinklegierungen betroffen von Anordnung 26a, § 8; Anordnung 32a, §§ 9 und 15; Anordnung 38a, § 6 und Anordnung 39a, §§ 6 und 9.

Tafel 4. **Walzwerkstoffe aus Zink nach Merkblatt 20/1940.**

Zinkberatungsstelle G. m. b. H., Berlin W 50.

Benennung	Werkstoff	Zustand	Zugfest- keit $\sigma_B$ kg/mm <sup>2</sup>	Bruch- dehnung $\delta_{10}$ vH	Brinell- härte kg/mm <sup>2</sup>	Richtlinien für die Verwendung
Handelsgüte	Walz-zink	paketgewalzt	19-28	23-14	45-50	Für Klempnerarbeiten, Drückarbeiten u. ein- fache Zieharbeiten
		bandgewalzt	26-36	40-23	48-51	Stanz- und prägefähig
Feinzinkgüte	Feinzink	bandgewalzt	12-14	60-52	32-34	Für Spritz-, Drück-, Zieh- u. Prägearbeit.
Sondergüten	Mischungen von Walz- und Feinzink	W (weich)	Die Werte für Festigkeit, Dehnung und Härte liegen, dem jeweiligen Verwendungs- zweck angepaßt, zwischen denen von Handelsgüte u. Feinzinkgüte			Vorwiegend für Zieh- und Drückarbeiten, bei denen höhere Anspr. an die Verformbar- keit gestellt werden
		M (mittel)				
		H (hart)				



Hüttenroh-zink mit einem Reinheitsgrad von etwa 98 vH dient als Ausgangswerkstoff für die handelsüblichen Zinkbleche. Raffiniertes Hütten-zink mit einer Reinheit bis 99 vH entsteht durch Umschmelzen von Roh-zink im Flammofen. Feinzink mit einem Zinkgehalt bis zu 99,995 vH wird

Tafel 5. Zink-Spritzgußlegierungen nach DIN 1743 und Merkblatt 10/1940

Zinkberatungsstelle G. m. b. H., Berlin W 50.

Gattung <sup>1)</sup> (Kurzzeichen)	Zusammen- setzung in vH	Zugfestig- keit <sup>2)</sup> kg/mm <sup>2</sup> $\sigma_B$	Bruch- deh- nung <sup>3)</sup> $\delta_{10}$ vH	Brinell- härte <sup>3)</sup> 5/250/30 kg/mm <sup>2</sup>	Richtlinien für die Ver- wendung
Sp G Zn-Al 4-Cu 3	3,5-5 Al über 2,4-4 Cu 0 -0,06 Mg Rest Feinzink <sup>3)</sup>	32-38	2,5-2	80-120	Gut zu vergießende Legie- rungen für Gußstücke alle Art, an die hohe Ansprüche bezüglich Festigkeit und Härte je nach Anforderun- gen gestellt werden
Sp G Zn-Al 4-Cu 1	3,5-4,3 Al über 0,6-2,4 Cu 0 -0,06 Mg Rest Feinzink <sup>3)</sup>	27-33	5-2	70-90	Die Wahl der Legierung ist abhängig von der Ge- staltung des Stückes
Sp G Zn-Al 4	3,5-4,3 Al 0 -0,6 Cu 0 -0,06 Mg Rest Feinzink <sup>3)</sup>	25-30	6-3	60-70	Gußlegierung größtmög- licher Maßbeständigkeit

Tafel 7. Zink-Formgußlegierungen nach Merkblatt 15/1941

Zinkberatungsstelle G. m. b. H., Berlin W 50.

Kurzzeichen	Zusammen- setzung in vH	Zustand	Zugfestig- keit <sup>2)</sup> kg/mm <sup>2</sup> $\sigma_B$	Bruch- deh- nung $\delta_{10}$ vH	Brinell- härte 5/250/30 kg/mm <sup>2</sup>	Richtlinien für d Verwendung
G Zn-Al 1	0,8 Al 0,4 Cu 0,02 Mg Rest Feinzink	Sandguß	11-14	1.6-0,8	75-85	Formguß mittler Festigkeit, gut lötfähig
		Kokillenguß	14-20	3,3-1,2	80-90	
G Zn-Al 4-Cu 1	3,8-4,3 Al 0,9-1,3 Cu 0,02-0,06 Mg Rest Feinzink	Sandguß	18-24	1,5-0,5	70-90	Formguß hoher Festigkeit, praktisch maß- beständig
		Kokillenguß	22-25	2,5-1	80-100	
G Zn-Al 6-Cu 4	5,6-6,0 Al 1,2-1,6 Cu Rest Feinzink	Sandguß	20-23	3-1,5	85-95	Formguß hoher Festigkeit gut gießbar
		Kokillenguß	25-28	4-2	90-100	
G Zn-Al 10-Cu 1	10 Al 0,7 Cu 0,03 Mg Rest Feinzink	Sandguß Kokillenguß	28-32 -	1,0-0,5 -	90-110 -	Für Lager in Sand-, Kokille und Schleuderg
G Zn-Cu 4	3-5 Cu 0,15-0,25 Al Rest Feinzink	Sandguß	11-18	1,5-0,5	75-85	Formguß mittl Festigkeit, ma best., gut lötfäh
		Kokillenguß	17-19	2,5-1	80-90	

<sup>1)</sup> Wiedergegeben mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses. Verbindlich ist die jeweils neueste Ausgabe des Normblattes im Normformat A 4, das bei der Beuth-Vertrieb G. m. b. H., Berlin SW 68, erhältlich ist.

<sup>2)</sup> Reinheitsgrad 99,99 vH. Die Legierungen dürfen höchstens folgende Beimengungen haben: Fe + Mn < 0,075 vH, Pb + Cd + Sn + Bi + Tl < 0,012 vH, davon Sn < 0,001 vH.

<sup>3)</sup> Gemessen an gesondert gegossenen Prüfstäben.

Tafel 6. Zinkknetlegierungen nach Merkblatt 22/1940.

Kurzzeichen	Zusammensetzung vH	Zustand	Zugfestigkeit $\sigma_B$ kg/mm <sup>2</sup>	Bruchdehnung $\delta_{10}$ vH	Brinellhärte 5/250/30 kg/mm <sup>2</sup>	Lieferformen und Richtlinien für die Verwendung
Zn-Al I	0,8 Al 0,4 Cu	Kalibergewalzt u. nachgezogen	18—25	80—40	40—50	Profile, Rohre, Drähte insbes. für Leitzwecke
	1 Al 0,3 Cu	weich	22—30	60—30	45—55	
Zn-Al 10	10 Al 0,3 Cu	gepreßt und nachgezogen	20—30	100—20	40—70	Bleche und Bänder f. Druck- u. Zieharbeiten
		weich	32—35	26—20	65—75	
Zn-Al 15	10 Al 0,3 Cu 0,01 Mg	gepreßt	22—32	100—60	55—65	Bleche und Bänder f. Druck- u. Zieharbeiten Bleche und Bänder f. Stanzarbeiten
		hart	40—50	20—8	100—130	
Zn-Al 22	22 Al 0,4 Cu 0,03 Mg	gepreßt	35—42	15—8	100—110	Stangen, Profile, Gesenkpreßteile; die Legierung. weisen auch in der Kälte noch eine gewisse Zähigkeit auf
		gepreßt und nachgezogen	44—48	9—6	100—120	
Zn-Al 4-Cu I	4 Al 0,5—1 Cu 0,03 Mg	gepreßt und nachgezogen	37—44	12—8	90—105	Stang., Profile, Rohre, Drähte, Gesenkpreß.
		hart	40—50	15—8	100—140	
Zn-Al 10-Cu I	10 Al 0,7 Cu 0,03 Mg	gepreßt und nachgezogen	40—46	12—8	90—110	Stang., Prof., Gesenkpreßteile, Automaten-teile (härtbar), praktisch mabbeständig
		hart	45—55	12—5	130—160	
						Bleche und Bänder f. Stanzarbeiten

Zn-Cu 1	1 Cu 0-0,2 Al	weich	20-28	60-20	40-60	Rohre	Bleche und Bänder f. Drück- u. Zieharbeiten
	1 Cu 0,1 Sb	halbhart	25-30	40-30	60-65		
	0,8-1,4 Cu 0,3-0,6 Mn 0-0,1 Al	weich	20-30	100-30	45-75		
Zn-Cu 2	2 Cu 0,6 Mn 0,05 Al	weich	24-32	80-50	50-60	Rohre, Drähte	Bleche und Bänder f. Drück- u. Zieharbeiten
	2 Cu 0,6 Al 0,03 Mg	hart	34-45	12-8	115-125		
Zn-Cu 4		gepreßt und nachgezogen	30-36	40-25	80-90	Stang., Profile, Rohre, Ges.-Preit. maßbest.	Bleche und Bänder f. Drück- u. Zieharbeiten
		weich halbhart hart	23-27 25-34 33-42	70-60 35-20 18-10	45-55 65-75 90-100		
	4 Cu 0,2 Al	weich	20-27	60-40	45-55	Stang., Profile, Rohre	Bleche und Bänder f. Drück- u. Zieharbeiten
	4 Cu	hart	28-33	45-35	70-75		
	4 Cu 0,1 Al 0,7 Pb 0,3 Bi + Mn + Ti	gepreßt und nachgezogen	30-36	20-10	75-90		
Zn-Cu 4 A						Stangen, Profile, insbes. f. Automatenenteile	
Zn-Mn 1	1 Mn 0,5 Al	weich	15-25	130-50	25-40	Stangen, Profile, insbes. f. Automatenenteile	Bleche und Bänder f. Drück- u. Zieharbeiten
	max. 0,4 Pb 0,01 Li	weich	25-38	15-8	65-75		
Zn-Li	max. 0,8 Pb 0,01 Li	weich	22-38	23-15	65-75	Stangen, Profile, insbes. f. Automatenenteile	Bleche und Bänder f. Drück-, Zieh- u. Stanzarbeiten

auf elektrolytischem oder thermischem Wege gewonnen. Nähere Angaben über diese Zinkarten siehe DIN 1706.

**1. Zink.** Metallklassen XIX A, B und C. Genormt nach DIN 1706. Das im Handel befindliche Zink ist Walzzink, Tafel 4, (Metallklasse XIX B). Bezüglich Verzinkung vgl. unter Oberflächenschutz.

**2. Feinzinklegierungen.** Metallklassen XIX D und E. Teilweise genormt als Spritzguß nach DIN 1743, Tafel 5.

Bisher 2 Gruppen von Knet- und Gußlegierungen, nämlich kupferreiche und aluminiumreiche Legierungen, vgl. Tafel 6 und 7. Andere erst in Entwicklung. Interkristalline Korrosion und mangelnde Maßbeständigkeit können durch geeignete Auswahl der Legierungen ausgeschaltet werden.

Verwendung: An Stelle von Kupfer, Messing, Bronzen, Leichtmetallen. Bemerkenswert für Lager, Zahnräder und Zahnkränze, sowie Automatenlegierungen für spanabhebende Bearbeitung.

Neben den schon länger bekannten Zink-Spritzgußlegierungen, DIN 1743, Tafel 5, haben in neuerer Zeit die Zink-Formgußlegierungen, Tafel 7, sowie die Zink-Knetlegierungen, Tafel 6, als Austauschwerkstoffe für Bunt- und Leichtmetalle besondere Bedeutung erlangt. So werden beispielsweise die Gußlegierungen G Zn-Al 4-Cu 1 und G Zn-Al 10-Cu 1 auch für mittelbeanspruchte Lager und für Schneckenradkränze (bei ortsfesten Getrieben) verwendet.

Tafel 8. Spangebende Bearbeitung von Zink und Zinklegierungen.

Bearbeitungsart	Schnittgeschwindigkeit m/min	Vorschub mm/U
Drehen, Schruppen . Schlichten .	120—160 90—130	0,15—0,25 0,08—0,15
Bohren . . . . .	60—90	bei Bohrer-Durchmesser unter 4 mm 0,10 4—10 mm 0,12—0,15 10—20 mm 0,15—0,20 20 u. darüb. 0,20—0,40
Reiben . . . . .	5—15	je nach Durchm. 0,1—0,7 Zugabe höchstens 0,2 mm
Gewindeschneiden . .	—	—
Fräsen . . . . .	100—200	—
Sägen u. Schlitzen . .	bis 600	—

Bleche und Bänder aus Feinzink und Sondergüten eignen sich vor allem für die Herstellung von Tiefziehteilen, an die keine besonderen Ansprüche bezüglich der Festigkeit gestellt werden. Bleche und Bänder aus den Zinklegierungen Zn-Al 1, Zn-Cu 1, Zn-Cu 4 und Zn-Mn 1 werden ebenfalls für Tiefziehzwecke verarbeitet, und zwar dann, wenn die Teile eine höhere Festigkeit besitzen müssen. Die Legierungen Zn-Al 4-Cu 1, Zn-Al 10-Cu 1 und Zn-Cu 2 eignen sich in Blech- und Bandform infolge ihrer hohen Härte für die Herstellung von Stanzteilen (z. B. Platinen). Für die spangebende Verarbeitung auf Automaten kommen insbesondere Stangen der Legierungen Zn-Cu 4 A und Zn-Al 10-Cu 1 in Frage, wobei die erstere als besondere Bohr- und Drehqualität anzusehen ist. Für Rohre werden die

Legierungen Zn-Al 4-Cu 1 und Zn-Cu 4 bevorzugt. Die Legierung Zn-Al 1 wird in Form von Drähten und Profilen fast ausschließlich in der Elektrotechnik verwendet; hierbei sind die diesbezüglichen VDE-Vorschriften (VDE 0204 K, 0250 K, 0608 K, 0100 K) zu beachten.

Beim Drehen der Legierung Zn-Cu 4 A soll der Spanwinkel  $0^\circ$ , der Freiwinkel  $6-10^\circ$  und der Keilwinkel  $84-80^\circ$  betragen, dagegen soll bei der Bearbeitung der Legierung Zn-Al 10-Cu 1 der Spanwinkel  $12-25^\circ$ , der Freiwinkel  $8-10^\circ$  und der Keilwinkel  $64-55^\circ$  betragen. Beim Bohren von Zinklegierungen arbeitet man am besten mit einem Drallwinkel von  $18-20^\circ$  und einem Spitzenwinkel von  $130^\circ$ . Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe nach Tafel 8.

Beim Tiefziehen von Blechen und Bändern aus Zink und Zinklegierungen ist darauf zu achten, daß die Tiefziehfähigkeit von der Verformungsgeschwindigkeit abhängig ist und man daher auf langsam laufenden Pressen die besten Ergebnisse bekommt. Bei besonders schwierigen Tiefziehteilen, die in mehreren Stufen hergestellt werden, sind gegebenenfalls ein oder zwei weitere Arbeitsgänge einzulegen. Mitunter ist es auch von Vorteil, die Bleche im angewärmten Zustand, und zwar bei Temperaturen zwischen  $60$  und  $80^\circ\text{C}$  zu verarbeiten.

Unlegiertes Zink und Zinklegierungen, deren Aluminiumgehalt unter 1 vH liegt, können mit den normalen zinnhaltigen Weichloten (Sn L 40, Sn L 33, Sn L 25) gelötet werden, während für die aluminiumreicheren Zinklegierungen die Verwendung kadmiumhaltiger Sonderlote (z. B. 17 vH Cd) erforderlich ist. Beim Schweißen von Zink und Zinklegierungen wird am häufigsten die Gasschmelzschweißung angewendet, wobei man wegen des niederen Schmelzpunktes dieser Werkstoffe mit kleiner Flamme arbeitet. Im allgemeinen werden für das Schweißen von Zinklegierungen Flußmittel verwendet.

Neben der Gasschmelzschweißung kann auch die elektrische Schweißung, und zwar die Arcatom-Schweißung, Weibel-Schweißung und Widerstandsschweißung angewendet werden. Falzen, Nieten und Schrauben kommt für Zink und seine Legierungen weniger in Frage.

Als Korrosionsschutz werden sowohl metallische Überzüge (galvanische Messing-, Kupfer-, Nickel- und Chromüberzüge) als auch nichtmetallische Überzüge aufgebracht. Unter den nichtmetallischen Überzügen haben vor allem die Phosphatierung und Chromatisierung besondere Bedeutung erlangt.

### Schrifttum.

Burkhardt, A.: Technologie der Zinklegierungen. 2. Auflage. Berlin: Springer-Verlag (1940).

Merkblätter der Zinkberatungsstelle G. m. b. H., Berlin W 50.  
Zinktaschenbuch. Halle: Verlag W. Knapp.

### e) Nickel und Nickellegierungen.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Nickel und Nickellegierungen betroffen von Anordnung 26a, § 3; Anordnung 32a, §§ 3 und 15; Anordnung 38a, § 3 und Anordnung 39a, §§ 3 und 9.

**1. Nickel.** Metallklasse XIII A. Nicht genormt.

Verwendung: Als Vollwerkstoff nur noch beim Bau chemischer Apparate, meist aber als Deckschicht plattierter Bleche oder Rohre. Bezüglich Vernicklung vgl. unter Oberflächenschutz.

## **2. Kupfer-Nickellegierungen.** Metallklasse XIII B. Nicht genormt.

Verwendung: Legierung mit etwa 30 vH Kupfergehalt für den Bau chemischer Apparate mit ganz besonderer Beständigkeit und als Schweißdraht für feilbare Gußeisenschweißungen.

Legierungen mit etwa 40 vH Kupfergehalt wegen der Temperaturabhängigkeit ihrer magnetischen Sättigung beim Bau elektrischer Geräte.

## **3. Chrom-Nickellegierungen.** Metallklasse XIII B. Nicht genormt.

Verwendung: Legierungen mit etwa 80, 60 und 30 vH Nickelgehalt, 15 bis 20 vH Chromgehalt, Rest meist Eisen, für hitzebeständige Ofenbauteile mit höchster Warmfestigkeit, elektrische Widerstände mit hoher Warmfestigkeit, Thermolemente, Sonderlegierungen für Zündkerzen, Vakuumröhren und temperaturabhängige Federn.

## **4. Eisen-Nickellegierungen.** Metallklasse XIII B. Nicht genormt.

Verwendung: Legierungen mit 25 bis 80 vH Nickelgehalt, Rest meist Eisen, aber auch Kupfer, Mangan, Molybdän, Aluminium und Chrom, wegen besonderer magnetischer, elektrischer Eigenschaften oder Wärmeigenschaften in der Elektrotechnik und im Ofen-, Apparate- und Meßgerätebau.

### **f) Kobalt, Kadmium und Quecksilber.**

#### **1. Kobalt.** Metallklassen VII A und B. Nicht genormt.

Bezüglich Kobaltüberzügen vgl. unter Oberflächenschutz, bezüglich Kobaltlegierungen unter Schneid- und Hartmetallen.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Kobalt und Kobaltlegierungen betroffen von Anordnung 26a, § 3; Anordnung 32a, §§ 3 und 15; Anordnung 38a, § 3 und Anordnung 39a, §§ 3 und 9.

#### **2. Kadmium.** Metallklasse IV A und B. Nicht genormt.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Kadmium und Kadmiumlegierungen betroffen von Anordnung 26a, § 6; Anordnung 32a, §§ 11 und 15; Anordnung 38a, § 7 und Anordnung 39a, § 7. Bezüglich Verkadmung vgl. unter Oberflächenschutz.

#### **3. Quecksilber.** Metallklasse XIV A. Nicht genormt.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle wird Quecksilber betroffen von Anordnung 10, § 5; Anordnung 26a, § 7; Anordnung 32a, §§ 13 und 15; Anordnung 38a, § 8 und Anordnung 39a, § 8.

## **III. Leichtmetalle.**

### **a) Aluminium und Aluminiumlegierungen.**

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Aluminium und Aluminiumlegierungen betroffen von Anordnung 32a, § 15; Anordnung 39a, § 10 und Anordnung 47, §§ 1, 4, 5 und 6.

**1. Aluminium.** Metallklasse I A. Genormt nach DIN 1712 als Hüttenaluminium (Blatt 1), Umschmelzaluminium (Blatt 2), Tafel 9 und Reinaluminium im Halbzeug (Blatt 3) Tafel 10. Halbzeug auch nach DIN 1749, 1753, 1769 bis 1771, 1788 bis 1790, 1793, 1794, 1796 bis 1799. Reinst-Aluminium mit mehr als 99,9 vH Reinheitsgrad ist besonders korrosionsbeständig und wird deshalb als Deckschicht auf Aluminiumlegierungen hoher Festigkeit oder auch als Vollwerkstoff, z. B. im chemischen Apparatebau, für Kabelmäntel, Reflektoren und als Grundwerkstoff für Gleitlagerlegierungen verwendet.

Tafel 9. Reinheitsgrade für Reinaluminium U nach DIN 1712, Blatt 2.

Benennung <sup>1)</sup>	Kurzzeichen <sup>1)</sup>	Zulässige Beimengungen vH				
		insgesamt höchstens	davon			
			Si+Fe weniger als	Ti weniger als	Cu+Zn höchstens	Sonstige Bei- mengungen
Reinaluminium U 99,5	Al 99,5 U	0,5	0,5	0,03	0,05	} in handels- üblichen Grenzen
Reinaluminium U 99	Al 99 U	1	1	0,03	0,1	
Reinaluminium U 98/99	Al 98/99 U	2	2	0,05	0,1	(außer Mn) höchstens 0,1

Oberflächen von Walzplatten: Gußhaut von den Breitseiten der Platten entfernt.  
Lieferart: Gußblöcke (Masseln), Walzplatten oder Walzbarren, Preßbolzen.

Tafel 10. Reinheitsgrade von Reinaluminium in Halbzeugen nach DIN 1712, Blatt 3.

Benennung	Kurzzeichen <sup>1)</sup>	Zulässige Beimengungen vH					Verwendung
		insgesamt höchstens	davon				
			Si+Fe weniger als	Ti weniger als	Cu+Zn höchstens	Sonstige Bei- mengungen	
Reinaluminium 99,7	Al 99,7	0,3	0,3	0,03	0,03	} in handels- üblichen Grenzen	Chem. Industrie für besonders hohe Ansprüche Chem. Industrie Elektrotechnik Schiffbau
Reinaluminium 99,5	Al 99,5	0,5	0,5	0,03	0,05		
Reinaluminium 99	Al 99	1	1	0,03	0,1		
Reinaluminium 98/99	Al 98/99	2	2	0,05	0,1	(außer Mn) höchstens 0,1	} Allgem. Zwecke

Eigenschaften von Leitaluminium und Stahlaluminium (mit Reinaluminium ummantelte Stahlseile) vgl. Tafel 12.

**2. Aluminiumlegierungen.** Metallklasse I B. Knet- und Gußlegierungen, genormt nach DIN 1713, Tafel 13. Spritzgußlegierungen nach DIN 1744, Tafel 14 und 15. Halbzeug auch nach DIN 1745 bis 1749, 1769, 1770, 1783, 1784, 1790, 1795 bis 1799 und L 24. Die bisherige DIN 1713 (September 1937) wurde aufgeteilt in DIN 1713, Blatt 1, Knetlegierungen (Juni 1941) und DIN 1713, Blatt 2, Gußlegierungen (Ende 1941 noch nicht erschienen).

Umschmelz-Aluminiumlegierungen werden in den in Tafel 11 angegebenen Zusammensetzungen hergestellt. Für die wichtigsten dieser Legierungen (Nr. 211, 212, 221, 223 und 232) sind technologische Richtwerte für die Gußstücke in dem HgN-Blatt E 12239 aufgestellt worden.

Die Aluminiumlegierungen lassen sich schweißen, hart- und unter gewissen Bedingungen auch wechlöten; bei ausgehärteten und kalt verfestigten Legierungen gehen dabei Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit mehr oder

<sup>1)</sup> Benennung und Kurzzeichen stimmen mit RAL 631 A überein.

<sup>2)</sup> Falls vom Besteller die Herstellung des Halbzeugs aus Reinaluminium H (Hüttenaluminium), siehe DIN 1712 Blatt 1, ausdrücklich gewünscht wird, ist dem Kurzzeichen für Al 99,7 oder Al 99,5 oder Al 99 der Buchstabe H hinzuzufügen.

Tafel 11. Standardlegierungen der Vereinigung der de

	Nr.	Qualitäts- bezeichnung	Cu vH	Zn vH	Si vH	Fe vH	Ni vH	Mn vH	Mg vH	I v
Knetlegierungen	111	U-Al-Cu-Mg-1	3,0 -5,5	-0,1	-1,0	-0,5		0,1 -1,5	0,2 -2,0	-
	112	U-Al-Cu-Mg 2	3,0 -5,5	-0,2	-1,0	-0,7	-0,1	0,1 -1,5	0,2 -2,0	-
	121	U-Al-Mg-Si	-0,1	-0,1	0,3 -1,5	-0,6	~	-1,5	0,3 -2,0	-
Sand- und Kokillengußlegierungen	211	UG-Al-Zn-Cu-85	4,0 -7,0	4,0 -7,0	-1,5	-1,3	-0,3	-0,6	-0,3	-
	212	UG-Al-Zn-Cu-88	2,0 -4,0	4,0 -6,0	-1,5	-1,0	-0,3	-0,5	-0,2	-
	221	UG-Al-Cu-Zn-88	6,0 -8,0	-2,5	-1,5	-1,0	-0,3	-0,5	-0,2	-
	222	UG-Al-Cu	4,0 -8,0	-0,3	-0,6	-0,8	-0,2	-0,5	-0,2	-
	223	UG-Al-Cu-Si	4,0 -7,0	1,5 -2,5	3,0 -6,0	-1,2	-0,3	-0,5	-0,5	-
	231	UG-Al-Si-12	-1,0	-0,5	11,0 -13,0	-0,8	-0,2	-0,5	-0,2	-
	232	UG-Al-Si-10	-2,5	-1,5	7,0 -11,0	-1,0	-0,4	-0,5	-0,3	-
	241	UG-Al-Mg	-0,1	-0,1	-0,7	-0,6	~	-0,6	2,0 -8,0	-
	242	UG-Al-Mg-Si	-0,2	-0,2	2,0 -5,5	-0,7	~	0,5 -1,0	0,5 -1,5	-
Spritzguss- legierungen	311	USpg-Al-Si-Cu-1	1,5 -3,0	-0,6	4,0 -6,0	-1,5	-0,5	0,2 -0,6	-0,5	-
	312	USpg-Al-Si-Cu-2	1,0 -4,0	-1,5	3,0 -8,0	-1,5	-0,5	0,2 -0,7	-1,0	-
Des- oxydations- Aluminium	411	USt-Al-1	-4,5	-0,5						-
	412	USt-Al-2	-4,5	-0,8						-
	413	USt-Al-3	-4,5	-1,5						-

Bemerkungen: Sonderlegierungen dürfen nur in solchen Fällen geliefert werden, in d  
Standardlegierung ausschließen. — Vorlegierungen sind nicht standardisiert.  
Mittelwerte werden aus den einzelnen Chargenwerten für geschlossene Lieferungen  
Wenn für die Komponenten keine unteren Grenzen angegeben sind, handelt es



## hen Aluminiumschmelzwerke (Vdda). (Stand vom 16. XII. 1940.)

Sn ·H	Andere Fremdbestandteile	Al vH	Bemerkungen	
			zu den Bestandteilen	zur Verwendung
	Cd~Sb~ Ti~	Rest	} Streugrenzen um den Mittelwert einer Lieferung für: Cu ±0,5 vH; Si ±0,2 vH Mn ±0,2 vH; Mg +0,3 vH }	Knetlegierung für mechanisch hoch beanspruchte Teile
	Cd~Sb~ Ti~	Rest		Knetlegierungen für mittlere mechanische Beanspruchung
~	Sb~Ti~	95,0—97,0	Streugrenze um den Mittelwert einer Lieferung für Mn ±0,2 vH	Knetlegierung mit guter mechanischer Widerstandsfähigk.
0,2	Sb~Ti~	mind. 85,0	Fe+Ni+Mn+Mg+Pb +Sn davon Fe+Mn            bis 2,5 vH bis 1,7 vH	Sandgußlegierung für einfache, nicht sonderlich beanspruchte Teile (m. einem höher. Cu- als Zn-Gehalt auch für Kokillenguß geeignet)
0,1	Sb~Ti~	mind. 88,0	Fe+Ni+Mn+Mg+Pb +Sn davon Fe+Mn            bis 2,0 vH bis 1,3 vH	Sandgußlegierung für schwierigere oder höher beanspruchte Teile
0,3	Sb~Ti~	mind. 88,0	Fe+Ni+Mn+Mg+Pb +Sn davon Fe+Mn            bis 2,0 vH bis 1,3 vH	Kokillenguß- und Sandgußlegierung für schwierige od. höher beanspruchte Teile
0,1	Sb~Ti~	Rest	Al+Cu mind. 97,5 vH; Zn+Si+Fe +Ni+Mn+Mg+Pb+Sn bis 2,5 vH Fe+Mn                    bis 1,2 vH	Kokillengußlegierung
0,2	Sb~Ti~	mind. 85,0	Fe+Ni+Mn+Pb+Sn    bis 2,0 vH	Kokillen- und Sandgußlegierung, vorzugsweise für dünnwandige Teile (bei mehr als 0,2 Mg aushärtbar)
0,1	Sb~Ti~	mind. 85,0	Cu+Zn+Fe+Ni+Mn+Mg +Pb+Sn                bis 2,5 vH davon Fe+Mn            bis 1,2 vH	Sand- und Kokillengußlegierung für schwierige, stoßfeste Teile
0,2	Sb~Ti~	mind. 84,0	Zn+Fe+Ni+Mn+Mg +Pb+Sn                bis 3,5 vH	Sand- und Kokillengußlegierung für schwierige Teile mit hoher Schwingungsfestigkeit
~	Sb~Ti~	Rest	Al+Mg                    mind. 98,0 vH Cu+Zn+Si+Fe+Mn    bis 2,0 vH Fe+Mn                    bis 1,1 vH	Gußlegierung, gut polier- und eloxierfähig
~	Sb~Ti~	91,0—93,0	Cu+Zn+Fe+Pb        bis 1,1 vH	Legierung für schwierige hochbeanspruchte Gußstücke
0,1	Cd~Sb~ Ti~	mind. 88,0	Zn+Fe+Ni+Pb+Sn    bis 2,7 vH	Spritz- und Preßgußlegierung
0,1	Cd~Sb~ Ti~	mind. 87,0	Zn+Fe+Ni+Pb+Sn    bis 3,6 vH	Spritz- und Preßgußlegierung
~		mind. 92,0	} Cu-Gehalt mit einer Toler. +0,5 vH Rest Si+Fe+Ni+Mn+Mg +Ti+Co+Cr Tonerde ~	Desoxydation von Stahl
0,2		mind. 90,0		
0,5		88,0—90,0		

sondere technische Gründe beim Verarbeiter vorliegen, die die Verwendung einer

höchstens 10 t errechnet.

! Höchstwerte. — Das Zeichen ~ bedeutet „Spuren“.

Tafel 12. Baustoffe für elektrische Freileitungen.

	Rein- aluminium	Aldrey (Leitlegierung)	Stahlaluminium
Spezifisches Gewicht .....	2,7	2,7	3,45
Leitfähigkeit bei 20° $\frac{m}{\text{Ohm} \cdot \text{mm}^2}$	34,8	30	34,8 <sup>1)</sup>
Spez. Widerstand 20° $\frac{\text{Ohm} \cdot \text{mm}^2}{m}$	0,0287	0,0333	0,0287 <sup>1)</sup>
Temperaturkoeffizient je 10° C*)..	0,004	0,0036	0,004 <sup>1)</sup>
ReiBlänge <i>F</i> in m: ohne Vorlast**)	6670	11 100	8700 <sup>2)</sup>
mit Vorlast**)	2350	4 330	3850 <sup>2)</sup>
Zulässige Zugspannung kg/mm²...	8	13	11
Zulässiger Mindestquerschnitt mm²	25	25	15
Verhältniszahlen gegenüber			
Kupfer = 1: Leitfähigkeit ....	0,63	0,54	0,63 <sup>1)</sup>
Querschnitt .....	1,60	1,86	1,60 <sup>1)</sup>
Gewicht .....	0,50	0,564	0,62 <sup>2)</sup>

*F* = ReiBlänge = Bruchlast/Gewicht je m.

Vorlast nach VDE-Normen.

weniger zurück. Bei elektrischer Punktschweißung und elektrischer Nahtschweißung tritt dieser Rückgang in vermindertem Maße ein.

Die meisten kupfer- und zinkfreien Aluminiumlegierungen erreichen nahe zu dieselbe Korrosionsbeständigkeit wie Reinaluminium. Der Rückgang der Korrosionsbeständigkeit durch Zusatz von Kupfer und Zink läßt sich durch entsprechenden Oberflächenschutz ausgleichen.

Für einige der in DIN 1713 (Tafel 13) angegebenen Legierungen oder für ihre Anwendung bestehen im In- und Auslande gewerbliche Schutzrechte

Tafel 13. Einteilung der Aluminium-Legierungen.

A. Aluminium-Knetlegierungen (Auszug DIN 1713, Blatt 1, Juni 1941).

Kurzzeichen (Kennfarbe)	Zusammen- setzung vH	Lieferformen und Lieferzustände <sup>2)</sup>	Richtlinien für die Verwendung
Gattung Al-Cu-Mg mit Kupfer- und geringem Magnesiumgehalt. Aushärtbar <sup>1)</sup> , bei Raumtemperatur aushärtend, sehr hohe Festigkeit, Wichte etwa 2,8 kg/dm <sup>3</sup>			
Al-Cu-Mg <sup>3)</sup> (dunkelrot)	Cu 2,5 bis 5,0 Mg 0,2 bis 2,5 Mn 0,3 bis 1,5 Si ≤ 1,5 Rest Al	Bleche und Bänder: weich <sup>4)</sup> , ausgehärtet und gegebenenfalls nachgerichtet, ausgehärtet und kalt verfestigt Rohre: weich <sup>4)</sup> , ausgehärtet u. gegebenenfalls nachgerichtet, ausgehärtet und kalt verfestigt Vollstangen: weich <sup>4)</sup> , preßhart <sup>4)</sup> , ausgehärtet und gegebenenfalls nachgerichtet, ausgehärtet und kalt verfestigt	Hochwertiger Konstruktionsstoff für Luft-, Eisenbahn- und Kraftfahrzeuge, Transportmittel, Hebezeuge, Maschinenteile sowie für sonstige mechanisch hochbeanspruchte Bauteile
Drähte: gegläht und kalt verfestigt, ausgehärtet, ausgehärtet und kalt verfestigt Profilstangen: preßhart <sup>4)</sup> , ausgehärtet und gegebenenfalls nachgerichtet. Preßteile und Schmiedestücke: ausgehärtet			
Plattierwerkstoff mit erhöhter chemischer Beständigkeit plattiert. Wie Al-Cu-Mg, jedoch sehr gute Korrosionsbeständigkeit, insbesondere gegen Seewasser; Wichte etwa 2,8 kg/dm <sup>3</sup>			

<sup>1)</sup> Nur für den Aluminiummantel. <sup>2)</sup> Für das vollständige Seil. <sup>3-6)</sup> s. S. 205.

<sup>\*)</sup> Temperaturkoeffizient = Zahl, die angibt, um welchen Betrag sich um je 10° Temperaturerhöhung der spez. elektr. Widerstand ändert, abnimmt bei sinkender Temperatur, zunimmt bei steigender Temperatur.

<sup>\*\*\*)</sup> Vorlast nach VDE-Normen = Sicherheitslast durch VDE-Normen vorgeschrieben; wegen der Belastung durch Schnee, Raubreif und Wind im Betrieb, damit auch unter ungünstigsten Verhältnissen hohe Betriebssicherheit der Freileitung gewährleistet ist.

Tafel 13. Einteilung der Aluminium-Legierungen (Fortsetzung).

Kurzzeichen (Kennfarbe)	Zusammensetzung vH	Lieferformen und Lieferzustände *)	Richtlinien für die Verwendung
<b>Al-Cu-Mg pl</b> (dunkelrot mit Querstr. in der Kennfarbe der Plattierung)	Mg 0 bis 1,5 Mn 0 bis 2,0 Si 0 bis 1,5 Rest Al	Bleche und Bänder: weich <sup>6)</sup> , ausgehärtet und gegebenenfalls nachgerichtet Andere Halbzeuge auf Anfrage beim Lieferwerk	Wie Al-Cu-Mg bei hohen Ansprüchen an die Korrosionsbeständigkeit, besonders im Flugzeugbau u. Schiffbau
Gattung <b>Al-Cu-Ni</b> mit Kupfer- und Nickel- und geringem Magnesiumgehalt. Aushärtbar <sup>6)</sup> , bei Raumtemperatur aushärtend, erhöhte Warmfestigkeit, Wichte etwa 2,8 kg/dm <sup>3</sup>			
<b>Al-Cu-Ni</b> (hellrot)	Cu 3,5 bis 4,5 Ni 1,8 bis 2,2 Mg 1,3 bis 1,8 Rest Al	Preßteile und Schmiedestücke: ausgehärtet	Mechanisch hochbeanspruchte, warme Preßteile u. Schmiedestücke, z. B. Zylinderköpfe, Kolben von Verbrennungskraftmaschinen
Gattung <b>Al-Mg-Si</b> mit geringem Magnesium- und Siliziumgehalt. Aushärtbar <sup>6)</sup> , bei Raumtemperatur in beschränktem Umfange aushärtend, warm aushärtbar, mittlere Festigkeit, gute Verformbarkeit, gute Polierbarkeit, gute Korrosionsbeständigkeit, kalt ausgehärtet, gut eloxierbar, Wichte etwa 2,7 kg/dm <sup>3</sup>			
<b>Al-Mg-Si<sup>5)</sup></b> (weiß)	Mg 0,3 bis 1,5 Si 0,2 bis 1,5 Mn ≤ 1,5 Rest Al	Bleche und Bänder: weich, walzhart, kalt ausgehärtet und gegebenenfalls nachgerichtet, warm ausgehärtet und kalt verfestigt Rohre: weich, kalt ausgehärtet u. gegebenenfalls nachgerichtet, warm ausgehärtet u. gegebenenfalls nachgerichtet, warm ausgehärtet u. kalt verfestigt Vollstangen: weich, preßhart, kalt ausgehärtet und gegebenenfalls nachgerichtet, warm ausgehärtet u. gegebenenfalls nachgerichtet, warm ausgehärtet und kalt verfestigt Drähte: weich, kalt ausgehärtet, warm ausgehärtet Profilstangen: weich, kalt ausgehärtet und gegebenenfalls nachgerichtet, warm ausgehärtet und gegebenenfalls nachgerichtet Preßteile und Schmiedestücke: preßhart, kalt ausgehärtet, warm ausgehärtet	Bauteile mittlerer mechanischer Beanspruchung bei guter chemischer Beständigkeit, f. Luft- und sonstigen Flugzeugbau, Feuerlöschgeräte, Feinmechanik; Sonderlegierung f. Drähte mit guter elektrischer Leitfähigkeit siehe DIN VDE 8300 und Tafel 12

<sup>\*)</sup> Über die technischen Lieferbedingungen (Festigkeitswerte usw.) unterrichten: Bleche und Bänder . . . . . DIN Vornorm 1745 Vollstangen u. Drähte . . . . . DIN Vornorm 1747 Rohre . . . . . DIN Vornorm 1746 Profilstangen . . . . . DIN Vornorm 1748

<sup>4)</sup> Die Bezeichnung „Aushärten“ tritt an Stelle der bisher vielfach benutzten Bezeichnungen „Veredeln“ und „Vergüten“ im Sinne der Ausführungen in Z. Metallkunde Bd. 23 (1931) S. 35. Das Aushärten umfaßt das Lösungsglühen, Abschrecken und Auslagern (Kalt- und Warm-Auslagern).

<sup>5)</sup> In den Gattungen Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si und Al-Mg 9 werden durch Zusatz spannbrechender Legierungsbestandteile sogenannte Automatenlegierungen hergestellt. In diesem Falle wird bei der Bestellung zum Gattungs-Kurzzeichen der Buchstabe A hinzugesetzt, z. B. Al-Cu-Mg A.

<sup>6)</sup> Diese Halbzeuge sind im Zustand „weich“ und „preßhart“ nicht zur unmittelbaren Verwendung als Bauteile bestimmt, sie dienen als Ausgangswerkstoff für Verformungsarbeiten. Die daraus hergestellten Bauteile sind zur Erreichung der hohen Festigkeitseigenschaften auszuhärten.

Tafel 13. Einteilung der Aluminium-Legierungen (Fortsetzung).

Kurzzeichen (Kennfarbe)	Zusammensetzung vH	Lieferformen und Lieferzustände <sup>1)</sup>	Richtlinien für die Verwendung
<p>Gattung Al-Mg mit mittlerem und hohem Magnesiumgehalt. Al-Mg 9 und Al-Mg 7: hohe Festigkeit; mit abnehmendem Magnesiumgehalt nimmt die Festigkeit ab, die Verformbarkeit und die Schweißbarkeit zu; sehr gute chemische Beständigkeit, besonders bei niederen und mittleren Mg-Gehalten; gegen Seewasser und schwach alkalische Lösungen beständiger als Reinaluminium und die anderen unplattierten Legierungen; gute Polierbarkeit; Al-Mg 3: bei geringem Mangangehalt besonders gut eloxierbar. Wichte für Al-Mg 3 etwa 2,7; für Al-Mg 5, 7 u. 9 etwa 2,6 kg/dm<sup>3</sup></p>			
Al-Mg 3 (grün-gelb)	Mg 2,5 bis 4,0 Mn $\leq$ 0,8 Zn $\leq$ 0,4 Rest Al	Bleche und Bänder: weich, halbhart Rohre: weich, halbhart Vollstangen: weich, halbhart Drähte: weich, bei Al-Mg 3 und Al-Mg 5 auch halbhart Profilstangen: preßhart, bei Al-Mg 9 gepreßt und gegläht Preßteile und Schmiedestücke: preßhart bei Al-Mg 9 gepreßt und gegläht	Mechanisch mittel- u. hochbeanspruchte Bauteile m. hoh. Korrosions- u. Seewasserbeständigk., besonders im See- flugzeugbau und Schiffbau, in der chemischen u. Nahrungsmittelindustrie, Innen- und Außenarchitektur
Al-Mg 5 (grün-schwarz)	Mg über 4,0 bis 6,0 Mn $\leq$ 0,8 Zn $\leq$ 0,4 Rest Al		
Al-Mg 7 (grün-rot)	Mg + Zn über 6,0 bis 8,0 Zn $\leq$ 1,2 Mn $\leq$ 0,8 Cr $\leq$ 0,5 Rest Al		
Al-Mg 9 <sup>2)</sup> (grün-weiß)	Mg + Zn über 8,0 bis 10,0 Zn $\leq$ 1,2 Mn $\leq$ 0,8 Cr $\leq$ 0,5 Rest Al		
<p>Gattung Al-Mg-Mn: Aluminium-Knetlegierungen mit geringem Magnesium- und geringem Mangangehalt. Mittlere Festigkeit, chemische und Seewasserbeständigkeit wie Gattung Al-Mg, Wichte etwa 2,7 kg/dm<sup>3</sup></p>			
Al-Mg-Mn (grün)	Mg 1,5 bis 2,5 Mn 1,0 bis 2,0 Sb $\leq$ 0,2 Rest Al	Bleche und Bänder: weich, halbhart, hart Rohre: weich, halbhart, hart Vollstangen: weich, preßhart, hart Drähte: weich, halbhart Profilstangen: preßhart Preßteile und Schmiedestücke: preßhart	Bauteile mittlerer mechanischer Beanspruchung b.hoh. Witterungs- u. Seewasserbeständigk., für Land- und See- fahrzeugverkleidungen, chemische u. Nahrungsmittel- industrie
<p>Gattung Al-Mn: Aluminium-Knetlegierungen mit geringem Mangangehalt. Höhere Festigkeit als Reinaluminium bei guter Korrosionsbeständigkeit, Wichte etwa 2,75 kg/dm<sup>3</sup></p>			
Al-Mn (violett)	Mn 1,0 bis 2,0 Mg $\leq$ 0,5 Rest Al	Bleche und Bänder: weich, halbhart, hart Rohre: weich, halbhart, hart Vollstangen: weich, preßhart, halbhart, hart Drähte: weich, hart Profilstangen: preßhart Preßteile u. Schmiedestücke: preßhart	An Stelle von Reinaluminium, wenn bei guter chemisch. Beständigkeit höhere Festigkeit gefordert wird; für Apparate und Behälter in der chemischen u. Nahrungsmittel- industrie

<sup>1)</sup> Siehe Fußnote 3 auf S. 205.

<sup>2)</sup> Siehe Fußnote 5 auf S. 205.

Tafel 13. Einteilung der Aluminium-Legierungen (Fortsetzung).

B. Aluminium-Gußlegierungen (Auszug DIN 1713, September 1937).

Ungefähre Zusammensetzung vH	Zustand	Zugfestigkeit kg/mm <sup>2</sup>	Bruchdehnung vH	Brinellhärte kg/mm <sup>2</sup>	Verwendung u. Kennfarbe		
<b>1. Gattung G Al-Cu.</b> Festgkt höher als Rein-Al, gut gießbar, wärmebeständig, $\gamma = 2,85$ (bis 2,9).							
7-9 (15) Cu Rest Al	Sandguß	12-18	4-0,5	60- 90	Gußstücke mit guter Wärmebeständigkeit; Kennf. schwarz		
	Kokillenguß	12-20	3-0,5	70-100			
<b>2. Gattung G Al-Zn-Cu.</b> Festgkt höher als Rein-Al, gut gießbar, $\gamma = 2,9-2,95$ .							
8-12 Zn 2- 5 Cu Rest Al	Sandguß	12-18	4-0,5	60- 90	Gußstücke aller Art, auch für wechselnde Belastung; Motorwagenteile; Kf. blau		
	Kokillenguß	12-20	3-0,5	70-100			
<b>3. Gattung G Al-Cu-Ni.</b> Aushärtbar, Warmfestigkeit, $\gamma = 2,75$ .							
4 Cu 2 Ni 1,5 Mg Rest Al	Sandguß	18-20	1-0,5	80- 95	Vorzugsweise hochbeanspruchte warmfeste Gußteile; Kf. hellrot (orange)		
	„ ausgehärtet	24-27	0,8-0,3	100-115			
	Kokillenguß	19-21	1-0,5	85-100			
	„ ausgehärtet	26-34	1-0,5	100-120			
<b>4. Gattung G Al-Si.</b> Eutekt. Leg., ausgezeich. gießbar gut chem. beständig, $\gamma = 2,65$ .							
11-13,5 Si Rest Al	Sandguß	17-22	8-4	50-60	Verwick. stoßfeste Gußstücke; Kf. braun		
	Kokillenguß	18-26	5-3	60-80			
<b>5. Gattung G Al-Si-Cu.</b> Eutekt. Legierungen mit ausgezeichneten Gieß Eigenschaften, $\gamma = 2,65$ .							
11-13,5 Si 0,7- 0,9 Cu 0,2- 0,4 Mn Rest Al	Sandguß	17-22	5-2	50-60	Verwickelte schwingfeste Gußstücke Kennf. braun-blau		
	Kokillenguß	18-22	3-2	60-80			
<b>6. Gattung G Al-Si-Mg.</b> Eutekt. u. untereutekt. Leg., ausgezeichnete Gieß Eigenschaften, aushärtbar, gut chem.beständig, $\gamma = 2,65$ .							
9-13,5 Si 0,4- 0,6 Mn 0,1- 0,5 Mg Rest Al	Sandguß ausgehärtet	25-29	4-1	80-100	Verwickelte schwingfeste Gußstücke Kennf. braun-violett		
	Kokillenguß ausgehärtet	26-32	1,5-0,7	90-110			
<b>7. Gattung G Al-Mg.</b> Aushärtbar, sehr gute chemische Beständigkeit; gute Polierbarkeit, bei geringem Mangengehalt gut eloxierbar, $\gamma = 2,6-2,7$ . Kennfarbe grün							
G Al-Mg (a) 2-4 Mg 0-1,5 Mn 0-1 Sb 0-0,3 Ti	0-1,5 Si	Sandguß	unbehandelt	14-18	8-3	40-60	mittlere Festigkeit
		ausgehärtet	24-28	8-5	80-90	hohe Festigkeit	
		Kokillenguß	unbehandelt	15-19	8-3	50-60	mittlere Festigkeit
		ausgehärtet	26-33	15-8	80-90	hoheFstgkt.u.Dehn.	
G Al-Mg (b) über 4-10 Mg 0-0,5 Mn	0-0,6 Si	Sandguß	unbehandelt	16-19	8-3	50-70	Stoßbeanspruchte Teile (gute Festigkeit und Dehnung)
		homogen.	20-26	8-4	60-70		
		Kokillenguß	unbehandelt	22-26	8-5	70-85	
		homogen.	24-28	11-6	75-85		
G Al-Mg (c) 0-1 Sb 0-0,3 Ti	über 0,6-1,5 Si	Sandguß	unbehandelt	16-19	5-2	55-80	Flüssigkeitsdichte Teile (gute Festigkeit, gute Gießbarkeit)
		homogen.	19-23	10-6	55-65		
		ausgehärtet	19-25	4-2	80-90		
		Kokillenguß	unbehandelt	20-26	8-5	60-80	
homogen.	22-26	10-7	60-65				
Rest Al	ausgehärtet	22-27	6-3	80-90			
<b>8. Gattung G Al-Mg-Si.</b> Untereutektische Legierungen mit guter Gießbarkeit, Polierbarkeit, aushärtbar, guter chemischer Beständigkeit, $\gamma = 2,7$ . Kennfarbe weiß.							
2-5 Si 0,3-2 Mg 0-1,5 Mn 0-1 Sb 0-0,3 Ti Rest Al	Sandguß	unbehandelt	13-18	3-1	60- 70	Verwickelte hochbeanspruchte Gußstücke	
		ausgehärtet	17-28	4-1	70-100		
	Kokillenguß	unbehandelt	15-20	5-1	60- 80		
		ausgehärtet	20-30	4-1	80-100		

Tafel 14. Leichtmetall-Spritzgußlegierungen („Sg“) nach DIN 1744.

Kurzzeichen	Zusammensetzung vH							Zulässige Beimengungen vH		Zugfestigkeit kg/mm <sup>2</sup>	Bruchdehnung	Brinellhärte kg/mm <sup>2</sup>	Gewicht	Verwendung
	Al	Cu	Ni	Mn	Si	Mg	Fe	Cu	Zn + Sn + Cd + Li + Ti + Sb					
Sg Al-Cu	92-94	6-8	-	-	-	-	2,5	-	18-23	2-1,5	60-75	2,9	Einfache, dickwandige Gußstücke mit guter Festigkeit	
Sg Al-Cu-Si	90-92,5	6-8	-	-	1,5-2	2,5	-	-	20-25	1,5-1	70-90	2,9		
Sg Al-Cu-Ni	92-94	4,5-6	1,5-2	-	-	2,5	-	-	19-24	2,6-1,6	70-90	2,9		
Sg Al-Si	89,3-91,5	-	-	0,5-0,7	8-10	-	1,8	0,2	20-25	2,2-1,6	70-90	2,7	Dünnwandige, schwierig herstellbare Gußstücke. Die Legierungen Sg Al-Si (ohne Kupferzusatz) und Sg Al-Mg sind gut korrosionsbeständig; Sg Al-Mg ist außerdem zu Dauerglanz polierfähig	
Sg Al-Si-Cu	90-94	2,5-4	-	-	3,5-6	-	2,5	-	20-24	2,2-1,8	60-70	2,8		
Sg Al-Mg	88,5-96	-	-	0-0,8	0-1,2	4-9,5	1,8	0,2	20-24	2-1	70-90	2,6		
Sg Mg-Al-Zn	Al	Zn	Mn	Mg										
	8-10	0,2-1	0,1-0,5	88,5-91,7	-	-	-	-	18-20	2-1	60-70	1,8	Für dünnwandige, schwierig herstellbare sowie besonders leichte Gußstücke.	

Tafel 15. Gießereitechnische Angaben über Leichtmetall-Spritzgußlegierungen.

Legierungen mit dem Grundstoff	Erreichbare Genauigkeit des Sollmaßes	Mindestwanddicke je nach Stückgröße und Gestalt mm	Eingegossene Löcher		Verjüngung der Kerne in vH der Länge je nach Stückgröße und Gestalt mindestens
			nicht durchgehend größte Tiefe	durchgehend größte Länge	
Aluminium	bis 15 mm: ±0,03 mm über 15 mm: ±0,20 vH	1-3	3 × Dmr.	4 × Dmr.	0,8
Magnesium	bis 13,5 mm: ±0,02 mm über 13,5 mm: ±0,15 vH	1-3	3 × Dmr.	4 × Dmr.	0,5

Bei der Verarbeitung der Legierungen im Preßguß-Verfahren gelten für die chemische Zusammensetzung und die mechanisch-technologischen Eigenschaften Sonderwerte.

## b) Magnesiumlegierungen.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Magnesium und Magnesiumlegierungen betroffen von Anordnung 39a, § 10 und Anordnung 47, §§ 1, 4, 5 und 6.

Metallklasse X B. Knet- und Gußlegierungen genormt nach DIN 1717, Tafel 16; Spritzgußlegierungen nach DIN 1740; Tafel 13. Halbzeug nach DIN 9101, 9701—9708 und L 24.

Magnesium selbst wird als Werkstoff kaum verwendet.

Tafel 16. Einteilung der Magnesiumlegierungen nach DIN 1717.

### A. Magnesium-Knetlegierungen.

Ungefähre Zusammensetzung vH	Zustand	Streckgrenze kg/mm <sup>2</sup>	Zugfestigkeit kg/mm <sup>2</sup>	Bruchdehnung vH	Brinellhärte kg/mm <sup>2</sup>	Verwendung
<b>1. Gattung Mg-Al.</b>						
Mg-Al 3 { 2-4 Al 0-1,5 Zn 0-0,5 Mn Rest Mg	ohne Warmbehandlung	15-18	24-29	18- 8	55-60	Leicht verformbare Legierung, z. B. für Schmiedestücke mit hohen Rippen; Ätzplatten; kleine Preßteile; Plaketten
Mg-Al 6 { 6-7 Al 0-1,5 Zn 0-0,5 Mn Rest Mg	ohne Warmbehandlung	18-22	27-33	16-10	60-65	Übliche Legierung für Stangen, Rohre, Profile und Schmiedestücke; beschränkt schweißbare Blechlegierung (kurze Schweißnähte)
Mg-Al 9 { 8-11 Al 0-1,5 Zn 0-0,5 Mn Rest Mg	ohne Warmbehandlung	20-28	28-37	12- 6	70-80	Hoch beanspruchte Konstruktionsteile, z. B. Motorträger, Luftschrauben
	homogenis.	22-26	32-38	12- 9	65-75	
	ausgehärtet	26-30	36-43	6- 2	85-95	
<b>2. Gattung Mg-Zn.</b>						
4-5 Zn 0-0,2 Mn Rest Mg	ohne Warmbehandlung	16-18	24-28	18-14	50-60	Leicht verformbare Legierung, farbig beizbar, z. B. für Büroartikel
<b>3. Gattung Mg-Mn.</b>						
1-2,5 Mn Rest Mg	ohne Warmbehandlung	8-15	18-24	8-1	40-50	Übliche Legierung f. Bleche, gut korrosionsbeständig, gut schweißbar, z. B. für Verkleidungsbleche, Kraftstoffbehälter, Armaturen

Tafel 16 (Fortsetzung).  
B. Magnesium-Gußlegierungen.

Ungefähre Zusammensetzung vH	Zustand	Zugfestigkeit kg/mm <sup>2</sup>	Bruchdehnung vH	Brinellhärte kg/mm <sup>2</sup>	Verwendung	
<b>1. Gattung G Mg-Al.</b>						
7-11 Al 0-0,5 Zn 0-0,5 Mn Rest Mg	Sandguß	ohne Warmbehandlung	16-20	3-6	50-60	Dauerbeanspruchte Gußteile, z. B. Flugmotorengehäuse
		homogenis.	23-29	5-12	55-65	homogenisiert: für hohe Stoß- und Dehnungsbeanspruchung
		ausgehärtet	24-29	1-5	70-90	ausgehärtet: für hohe Anforderung an Streckgrenze und Härte
	Kokillenguß	ohne Warmbehandlung	16-24	2-8	55-65	Kokillengußteile jeder Art
<b>2. Gattung G Mg-Al-Zn.</b>						
G Mg-Al 3-Zn { 2,5-3,5 Al 0,5-1,5 Zn 0-0,5 Mn Rest Mg	Sandguß ohne Warmbehandlung	14-17	7-10	40-50	Flüssigkeitsdichte Gußteile, z. B. Armaturen, Teile f. Öldruckleitungen	
G Mg-Al 4-Zn { 3-4,5 Al 2-3,5 Zn 0-0,5 Mn Rest Mg	Sandguß ohne Warmbehandlung	17-22	5-9	45-55	Stoßbeanspruchte Teile, z.B. Flugzeuganlaufräder	
G Mg-Al 6-Zn { 4-6,5 Al 2-3,5 Zn 0-0,5 Mn Rest Mg	Sandguß ohne Warmbehandlung	16-20	3-6	50-60	Dauerbeanspruchte Gußteile, z. B. Motorgehäuse, Getriebegehäuse; übliche Legierung für Gußteile in Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik, Werkzeugmaschinenbau, Gerätebau	
<b>3. Gattung G Mg-Mn.</b>						
1-2,5 Mn Rest Mg	Sandguß ohne Warmbehandlung	8-11	2-5	35-40	Gut korrosionsbeständig, gut schweißbar, einzuschweißende Armaturen für Kraftstoff- und Ölbehälter	
<b>4. Gattung G Mg-Si.</b>						
0,5-2 Si Rest Mg	Sandguß ohne Warmbehandlung	9-13	1-4	40-45	Flüssigkeitsdichte Gußteile, z. B. Armaturen, Teile für Öldruckleitungen, in Fällen, wo die Legierung G Mg-Al 3-Zn wegen Gießschwierigkeiten nicht verwendbar ist	



Tafel 17. Übersicht der Leichtmetall-Legierungen  
nach Handelsbezeichnungen geordnet.

I. Aluminiumlegierungen.

Handelsname	Gattung nach DIN 1713	Hersteller bzw. Lieferer
A. Knetlegierungen.		
AGG 3 .....	Al-Mn	Göttingen
AGG 51 .....	Al-Mg-Si	Göttingen
Al-Cu-Mg Rackwitz D 39, 42, SD 46, Z 39, 42 .....	Al-Cu-Mg	Rackwitz
AlCuMg 422, 426 .....	Al-Cu-Mg	} A.E.G.
AlCuMg Aut .....	Al-Cu-Mg A	
AlCuMg platt. ....	platt. Al-Cu-Mg	} V.L.W.
Albondur .....	Al-platt. Al-Cu-Mg	
Aldrey .....	Al-Mg-Si	Aldrey
Alkumag 300 .....	Al-Cu-Mg	Kreidler
Allautal .....	Al-platt. Al-Cu	V.L.W.
Al-Mg 3, 5, 7 .....	Al-Mg	} Wieland
AlMg 406, 410, 414, 418 .....	Al-Mg	
AlMgSi 431 .....	Al-Mg-Si	} A.E.G.
AlMn 441 .....	Al-Mn	
Aludur 275 .....	Al-Mg-Mn	} Wutöschingen
Aludur 300 .....	Al-Mg 3	
Aludur 570, 580, 630 .....	Al-Cu-Mg	
Aludur 533 (Korrofestal) .....	Al-Mg-Si	
Aluman (AW 15) .....	Al-Mn	
Alva 36 .....	Lagerlegierung	Singen
AM 24 .....	Al-Cu-Mg A	V.D.M.
Anticorodal .....	Al-Mg-Si	Mansfeld
Automal .....	Al-Cu-Mg A	Singen
Avional D, Z, 3125 .....	Al-Cu-Mg	Erbslöh
AW 15 .....	Al-Mn	} Singen
BD 11 .....	Al-Cu-Mg A	
Bergal A .....	Al-Cu-Mg	} Bergmann
Bergal BD .....	Al-Cu-Mg A	
Bergal C .....	Al-Mg-Si	
Bondur 17/11, 17/35, 17/39, 17/65, 17/69 .....	Al-Cu-Mg platt. Al-Cu-Mg	V.L.W.
Bondurplatt .....	Al-Mg	} V.D.M. und V.L.W.
BS-Seewasser (BSS) .....	Al-Mg A	
DBA .....	Al-Mg-Si	} I. G.
Deltal .....	Al-Mg-Si	
Deltavit I .....	Al-Cu-Mg A	} Deltametall
Deltoxal .....	Al-Mg	
Deltumin P, S .....	Al-Cu-Mg	} Wieland
Donal .....	Al-Mn	
Durmes .....	Al-Cu-Mg A	} Düren
Duralplatt .....	platt. Al-Cu-Mg	
Duralumin 681 B, 681 ZB <sup>1/3</sup> , DM 31, 681 ZB, 681 A .....	Al-Cu-Mg	} Düren
Duralumin W .....	Al-Cu-Ni	
Duranalium Mg 3, 5, 7, 9 .....	Al-Mg	} Erbslöh
Duranalium Mg 2 S .....	Al-Mg-Mn	
Ermagal .....	Al-Mg, Al-Mg-Mn	} Schmöle
Erges 4 .....	Al-Mg-Si	
F u. G 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f .....	Al-Cu-Mg	} Felten & Guillaume
F u. G 3 .....	Al-Cu	
F u. G 4 .....	Al-Mg-Si	
F u. G 5 .....	Al-Mg	
F u. G 6 .....	Al-Mg-Mn	
F u. G 8 .....	Al-Mn	
Finodur .....	Al-Cu-Mg	
Finodal .....	Al-Mg-Si	
Finomalium .....	Al-Mg	} Hirsch Kupfer
Finoman .....	Al-Mn	

Tafel 17 (Fortsetzung).

Handelsname	Gattung nach DIN 1713	Hersteller bzw. Lieferer
Hartal	Al-Cu-Mg A	Eveking
Heddal	Al-Mn	V.D.M.
Heddenal L	Al-Mg-Mn	V.D.M.
Heddenal 3, 5, 7, 9	Al-Mg	
Heddur H1V, H3V, H4V, HND	Al-Cu-Mg	Rautenbach
Hiduminium RR 56, 59	Al-Cu-Ni	
Hodur	Al-Cu-Mg	Honsel-Werke
Howal	Al-Mg-Si	
Ho 3	Al-Mn	I. G.
Hydronalium Hy 5, Hy 7, Hy 9	Al-Mg	
Hydronalium DBA	Al-Mg A	Wütöschingen
Igedur 26, 32	Al-Cu-Mg	
Korrofestal	Al-Mg-Si	V.L.W.
Lautal	Al-Cu	Siemens-Schuckert
Legal I, II (W, TQ, A, AK)	Al-Mg-Si	
Lagel BD	Al-Mg-Si A	V.L.W.
Leg. 63/03	Al-Mg	Hueck
Legierung M	Al-Mn	Wütöschingen
M 115	Al-Mn	V.L.W.
Mangal	Al-Mn	Mansfeld
ML 1/11, 1/93	Al-Cu-Mg	
ML 4/12	Al-Mg-Si	Düren
ML 5/30, 5/50, 5/70	Al-Mg	
ML 6/15	Al-Mg-Mn	Unna
ML 8/01	Al-Mn	
MN 20	Al-Mn	V.L.W.
MWU 1	Al-Cu-Mg	
MWU 4	Al-Mg-Si	V.D.M.
MWU 5	Al-Mg	
MWU 6	Al-Mg-Mn	Osnabrück
MWU 8	Al-Mn	
MWU 090	Sonderlegierung	Hirsch Kupfer
MZ B	Al-Cu-Mg A	
Neomagnal	Sonderlegierung	Osnabrück
Okadur 3, 6, 10	Al-Cu-Mg	Osnabrück
Okadur 58	Al-Cu-Mg A	
Okadurplatt	platt. Al-Cu-Mg	Osnabrück
Optimal	Al-Cu-Mg A	
Osmagal	Al-Mn	Osnabrück
Osmagal S	Al-Mg-Mn	
Osnalium 3, 5, 7, 9	Al-Mg	V.D.M. und V.L.W.
Pantal	Al-Mg-Si	
Peraluman 2	Al-Mg-Mn	Singen
Peraluman 3, 5 und 7	Al-Mg	
Polital	Al-Mg-Si	Düren
Polital 38	Al-Mg	
Protal	Al-Cu-Mg	Siemens-Schuckert
Protal BD	Al-Cu-Mg A	
Qualität M	Al-Mg-Si	Erbslöh
Qualität Q	Al-Cu-Mg	
Qualität 55	Al-Cu	Wütöschingen
Qualität 512/210	Sonderlegierung	
Quarzal (Q 2—15)	Lagerlegierung	Rheinmetall
Rheindur	Al-Cu-Mg	Rautenbach
RR 56, 59	Al-Cu-Ni	Rheinmetall
R-S-Legierung	Al-Mg-Si	Hueck
Silal BD	Al-Cu-Mg A	
Silal 53	Al-Mg	Hueck
Silal HL 35, H 1 32, V 2	Al-Cu-Mg	
Silal V	Al-Mg-Si	Silumin-Gesellschaft
Silal K	Al-Mn	
Silumin	Al-Si	Kreidler
Simagal 200	Al-Mg-Si	

Tafel 17 (Fortsetzung).

Handelsname	Gattung nach DIN 1713	Hersteller bzw. Lieferer
Spanal 320 .....	Al-Cu-Mg A	Kreidler
Tordal .....	Al-Cu-Mg A	V.D.M.
Ulmal .....	Al-Mg-Si	} Wieland
Uuminium N, P, Q, R, S .....	Al-Cu-Mg	
Vanalium V 2, 3, 5, 7, 9, 16, 18 .....	Al-Mg	Rackwitz
WA 301 .....	Al-Mg-Si A	} Wieland
WJ 301 .....	Al-Cu-Mg A	
Wicromal .....	Al-Mn	Erbslöh
Zieral .....	Al-Mg-Si	Osnabrück
<b>B. Gußlegierungen.</b>		
Alusil .....	G Al-Si	Karl Schmidt GmbH.
Amerikanische Legierung .....	G Al-Cu	versch.
Anticorodal .....	G Al-Mg-Si	Villingen
BS-Seewasser (BSS) .....	G Al-Mg	Karl Schmidt GmbH.
Deutsche Legierung .....	G Al-Zn	versch.
Duralium .....	G Al-Mg	Düren
EC 124 .....	G Al-Si-Mn	Karl Schmidt GmbH.
G 54 .....	G Al-Zn-Mg	} V.A.W
G 97 .....	G Al-Cu-Mn	
Hiduminium RR 50, 53 .....	G Al-Cu-Ni	Rautenbach
Hydronalium Hy 21, Hy 31, Hy 51, Hy 71 als Sand- und Kokillen- gußlegierung, Hy 9 als Spritzguß	G Al-Mg	I. G.
KS 245, 280, 1275 .....	G Al-Si-Cu	} Karl Schmidt GmbH.
KS-Seewasser (KSS) .....	G Al-Mg	
KS Y .....	G Al-Si	} Silumin-Gesellschaft
Kupfer-Silumin .....	G Al-Si-Cu	
L 15 I .....	G Al-Mg-Si	} A.V.G.
L 15 III .....	G Al-Mg-Mn	
Lo-Ex .....	G Al-Si-Cu	Silumin-Gesellschaft
Neonalium .....	G Al-Cu	} Nürnberg
Nüral 5, 43 .....	G Al-Mg-Si	
Nüral 30, 122, 195, 200 .....	G Al-Cu	
Nüral 77 .....	G Al-Zn-Cu	
Nüral 94, 142 .....	G Al-Cu-Ni	
Nüral 85, 132, 1531, 1761 .....	G Al-Si-Cu	
Pantal 5 .....	G Al-Mg-Si	
Polital .....	G Al-Mg-Si	Silumin-Gesellschaft
RR 50 Hiduminium .....	} G Al-Cu-Ni	Rautenbach
RR 53 Hiduminium .....		
Silumin .....	G Al-Si	} Silumin-Gesellschaft
Silumin-Beta .....	G Al-Si-Mg	
Silumin-Gamma .....	G Al-Mg	
Stalanium .....	G Al-Mg	Stock
Titan-Sonderseewasser TSS 3, TSS 5, TSS 8 .....	G Al-Mg	} Karl Schmidt GmbH.
Y-Legierung .....	G Al-Cu-Ni	
<b>II. Magnesiumlegierungen.</b>		
<b>A. Knetlegierungen nach DIN 1717.</b>		
AM 503, 537 .....	Mg-Mn	} I. G.
AZ 24, 31, 855, M .....	Mg-Al	
Emgan A 10, 12, 13, 15 .....	Mg-Al	} Rackwitz
Emgan M 1, 2, 3 .....	Mg-Mn	
Magmaur W 380 .....	Mg-Mn	} Düren
Magmaur W 383, 386, 389 .....	MgAl	
Magmaur W 384 .....	Mg-Zn	
Magnedal .....	Mg-Al, Mg-Mn	V.D.M.
Magnewin 3501 .....	Mg-Mn	} V.L.W. u. Wintershall
Magnewin 3510, 3512, 3515 .....	Mg-Al	
Magnewin 40 .....	Mg-Zn	
Z 1b .....	Mg-Zn	I. G.

Tafel 17 (Fortsetzung).

Handelsname	Gattung nach DIN 1717	Hersteller bzw. Lieferer
B. Gußlegierungen für Sand- und Schalenfuß nach DIN 1717.		
A Z F, A Z G .....	G Mg-Al-Zn	} I. G.
A 9 V .....	G Mg-Al	
A Z 31 .....	G Mg-Al-Zn	
A M 503 .....	G Mg-Mn	
A Z 91 .....	G Mg-Al	
C M Si .....	G Mg-Si	} Wintershall
Magnewin 3508 .....	G Mg-Al	
C. Spritzgußlegierungen nach DIN 1744.		
A Z 91 .....	Sg Mg-Al-Zn	I. G.
Magnewin Sg .....	Sg Mg-Al-Zn	Wintershall
Die große Anzahl der Leichtmetallgießereien (Lizenznehmer) kann aus Platzmangel nicht vollständig angeführt werden. Für Änderungen in den Handelsbezeichnungen und in den Lieferfirmen kann volle Bürgschaft nicht übernommen werden. Legierungen, die nicht mehr hergestellt werden, sind nicht aufgeführt. Legierungen aus der Ostmark und dem Sudetenland sind noch nicht berücksichtigt. Stand Dezember 1938.		

Bedeutung der Firmen-Kurzbenennungen.

A.E.G. ....	AEG Kabelwerk Oberspree, Berlin-Oberschöneweide.
Aldrey .....	Im Aldrey-Ring zusammengeschlossen: AEG Kabelwerk Oberspree, Berlin-Oberschöneweide; Bergmann-Elektrizitätswerke A.-G., Berlin-Wilhelmsruh; Felten & Guillaume Carlswerk A.-G., Köln-Mülheim; Siemens-Schuckert-Werke A.-G., Berlin-Siemensstadt; Vereinigte Deutsche Metallwerke A.-G., Werk Hedderneim, Frankfurt a. M.-Heddernheim.
A.V.G. ....	Aluminium-Verkaufsgesellschaft, Berlin.
Bergmann .....	Bergmann Elektrizitätswerke A.-G., Berlin.
Deltametall .....	Deutsche Deltametall-Gesellschaft, Düsseldorf-Grafenberg.
Düren .....	Dürener Metallwerke A.-G., Hauptverwaltung, Berlin-Borsigwalde.
Erbslöh .....	Julius und August Erbslöh, Metallwalzwerk, Wuppertal-Barmen.
Eveking .....	Deutsche Messingwerke Carl Eveking A.-G., Berlin-Niederschöneweide.
Felten & Guillaume ...	Felten & Guillaume, Carlswerk A.-G., Köln-Mülheim.
Göttingen .....	Aluminiumwerke Göttingen GmbH, Göttingen.
Hirsch-Kupfer .....	Hirsch Kupfer- und Messingwerke, Finow (Mark).
Honselwerke .....	Honsel-Werke, Meschede-Ruhr.
Hueck .....	Ed. Hueck, Lüdenscheid.
I. G. ....	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Bitterfeld.
Karl Schmidt GmbH. . .	Karl Schmidt GmbH., Neckarsulm.
Kreidler .....	Kreidlers Metall- und Drahtwerke, Stuttgart-Zuffenhausen.
Lauta-Werk .....	Vereinigte Aluminium-Werke A.-G., Lauta-Werk, Lausitz.
Mansfeld .....	Mansfeld A.-G., Hettstedt.
Nürnberg .....	Aluminiumwerke Nürnberg GmbH, Nürnberg.
Osnabrück .....	Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerk, Osnabrück.
Rackwitz .....	Leipziger Leichtmetallwerk Rackwitz, Bernhard Berghaus & Co. Kom.-Ges., Rackwitz bei Leipzig.
Rautenbach .....	Rudolf Rautenbach, Leichtmetallgießereien, Solingen.
Rheinmetall .....	Rheinmetall-Borsig A.-G., Werk Sömmerda, Sömmerda (Thüringen).
Schmöle .....	R. und G. Schmöle Metallwerke, Menden.
Silumin-Gesellschaft ...	Silumin-Gesellschaft mbH., Frankfurt a. M.
Siemens-Schuckert .....	Siemens-Schuckert-Werke A.-G., Berlin-Siemensstadt.
Singen .....	Aluminium-Walzwerke Singen GmbH, Singen-Hohentwiel.
Stock .....	R. Stock & Co. A.-G., Berlin-Marienfelde.
Unna .....	Messingwerk Unna A.-G., Unna/Westf.
V.D.M. ....	Vereinigte Deutsche Metallwerke A.-G., Werk Hedderneim, Frankfurt a. M.-Heddernheim.

Villingen.....	Vereinigte Aluminiumgießereien, Villingen, GmbH, Villingen (Schwarzwald).
V.L.W. ....	Vereinigte Leichtmetall-Werke GmbH, Werk Linden, Hannover-Linden.
Wieland .....	Wieland-Werke A.-G., Ulm.
Wintershall .....	Wintershall A.-G., Kassel.
Wutöschingen .....	Aluminiumwalzwerk Wutöschingen GmbH, Wutöschingen (Baden).

## **Schrifttumsnachweis für Leichtmetalle.**

### **a) Bücher.**

- Aludur-Handbuch, Aluminiumwerk Wutöschingen GmbH., Wutöschingen (Baden).  
 Aluminium-Taschenbuch. 8. Aufl. Berlin: Alu-Zentrale Neudruck 1939.  
 Bürgel: Deutsche Austauschwerkstoffe. Berlin: Julius Springer 1937.  
 Claus, Willi: Die austauschweise Verwendung von Nichteisenmetallen und legierten Stählen, S. 641. Berlin: N.E.M.-Verlag 1938.  
 Melchior: Aluminium. Berlin: VDI-Verlag 1929.  
 Nüral, Technisches Handbuch, Aluminiumwerke Nürnberg.  
 Schimpke-Horn: Handbuch der Ges. Schweißtechnik. Berlin: Julius Springer 1938.  
 Schriftenreihe Aluminium: Verwendung des Aluminiums in chemischen und Nahrungsmittelindustrie. Deutsche Ausgabe der Alu-Zentrale Berlin.  
 Ullmann: Enzyklopädie der Technischen Chemie. Berlin-Wien: Urban & Schwarzenberg 1932.  
 Werkstoffhandbuch Nichteisenmetalle. Berlin: VDI-Verlag 1936/37.  
 Werkstoff Magnesium. 2. Aufl. Berlin: VDI-Verlag 1939.  
 v. Zeerleder: Technologie des Aluminiums und seiner Legierungen. Leipzig: Akad. Verlagsges.

### **b) Zeitschriften.**

- Aluminium. Berlin: Verlag Alu-Zentrale.  
 Automobiltechnische Zeitschrift. Stuttgart: Franckhsche Verlagshandlung.  
 Elektrotechnische Zeitschrift. Berlin: Julius Springer.  
 Gießereizeitung. Düsseldorf: Gießerei-Verlag.  
 Maschinenbau- und Betrieb. Berlin: VDI-Verlag.  
 Metallwirtschaft, -Wissenschaft, -Technik, Berlin. N.E.M.-Verlag und Buchvertrieb Dr. Georg Lüttke, Berlin.  
 Stahl und Eisen. Düsseldorf: Stahleisen-Verlag.  
 Technische Zeitschrift für praktische Metallbearbeitung. Berlin: Union-Verlag  
 Werkstatt und Betrieb. München 27: Carl Hanser Verlag.  
 (Sonderhefte „Leichtmetalle“ 1937, 19/20, 21/22 und 1938, 23/24.)  
 Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure. Berlin: VDI-Verlag.  
 Zeitschrift für Metallkunde. Berlin: VDI-Verlag.

### **c) Sonderdrucke und Leitblätter.**

- Kleinere Druckschriften der Griesogen, Frankfurt a. M.: Der Leichtmetallschweißer; Schweißen von Leichtmetallen.  
 Leitblätter der Aluminium-Zentrale Berlin.  
 Leitblätter und Sonderdrucke der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Bitterfeld.  
 Magnewin-Drucksachen der Wintershall A.-G., Kassel.  
 Merkblätter der Vereinigten Leichtmetallwerke Hannover.  
 Mitteilungen der Silumin-Gesellschaft, Frankfurt a. Main.  
 Sonderdrucke der Lurgi, Frankfurt a. Main.  
 Sonderdrucke der *Rudolf Rautenbach* Leichtmetallgießereien, Solingen.  
 Technische Mitteilungen der Aluminiumwerke Nürnberg.  
 Werkstoffblätter der Dürener Metallwerke, Hauptverwaltung Berlin-Borsigwalde.  
 Werkstoffblätter und Sonderdrucke des Leipziger Leichtmetallwerkes Rackwitz bei Leipzig.

Erzeuger	Al-Cu-Mg	Al-Cu-Mg A	Al-Mg	Al-Mg-Mn	Al-Mg-Si	Al-Mn	Sonderlegierungen
AEG	AlCuMg 422, 426	AlCuMg Aut	AlMg 406, 410, 414, 418		AlMgSi 431	AlMn 441	
Aldrey		Bergal BD			Aldrey		
Bergmann	Bergal A	Bergal BD			Bergal C		
Deltametall	Deltumin P, S	Deltavit I	Deltotal		Deltal		
Düren	Duralumin, Duralplat	Durnes	Duraluminium Mg 3, 5, 7, 9, Polital 38	Duraluminium Mg 25	Polital	MN 20	Al-Cu-Ni Duralumin W
Erbslöh	Qualität Q	Automal	Ermagal	Ermagal	Qualität M	Wicromal	Sonderleg., Qualität 512/210, Al-Cu Qualität 55
Eveking		Hartal					
Felten & Guilleaume	F u. G 1	Bohr- u. Drehqual.	F u. G 5	F u. G 6	F u. G 4	F u. G 8	Al-Cu, F u. G 3
Göttingen		Optimal	Finomalium		AGG 51	AGG 3	
Hirsch Kupfer	Finodur				Finodal	Finoman	
Honsel	Modur				Howal	Ho 3	
Hueck	Silal HL 35, H 132, V2	Silal BD	Silal 53		Silal V	Silal K Leg. M	
I. G.	Igedur 26, Igedur 32		Hydronalium Hy 9, 7, 9				Al-Mg-A, DBA
Kreidler	Alkumag 300	Spanal 320			Simagal 200		
Mansfeld	ML 1/11, 1/93	AM 24	ML 5/30, 5/50, 5/70	ML 6/15	ML 4/12	ML 8/01	
Osnabrück	Okadur 3, 6, 10	Okadur 58	Osnalium 3, 5, 7, 9	Osmagal S	Zieral	Osmagal	
Rackwitz	Al-Cu-Mg Rackwitz D 39, 42, SD 46, Z 39, 42		Vanalium V 2, 3, 5, 7, 9, 16, 18				
Rautenbach							Al-Cu-Ni, Hidumini- um RR 56, 59
Rheinmetall	Rheindur	Automatenleg.			R-S-Leg.		
Schmöle					Erges 4		
Silumens							Al-Si, Silumin
Siemens-Schuckert	Protal	Protal BD			Legal		Al-Mg-Si A, Legal BD
Singen	Avional D, Z, 3125	BD 11	Peraluman 3, 5, 7	Peraluman 2	Anticorodal	Aluman A W 16	
Unna	MWU 1		MWU 5	MWU 6	MWU 4	MWU 8	Sonderleg., MWU 090
VDM	Hoddur H 1 V, H 3 V, H 4 V, HND	Tordal	Heddenal 3, 5, 7, 9 BS-Seewasser	Heddenal L	Pantal	Heddal	Lagerleg., Alva 36, Sonderleg., Neomagnal
VLM	Bondur platt: Bondur- plat, Albondur	MZB	BS-Seewasser Leg. 63/03		Pantal	Mangal	Al-Cu Lautal, Al-Cu, platt, Allaental
Wieland	Ulmiumin N, P, Q, R, S	W I 301	AlMg 3, 5, 7	Ulmal	Ulmal	Donal	Al-Mg-Si-A, WA 301
Wütöschingen	Aludur 570, 580, 630		Aludur 300	Aludur 275	Aludur 533 Korrostal	M 115	Lagerleg., Quarzal Q 2-15

II. Aluminium-Gußlegierungen.

Erzeuger	G Al-Cu amerikan. Leg.	G Al-Cu-Ni Y-Legierung	G Al-Mg	G Al-Mg-Si	G Al-Si	G Al-Si-Cu	G Al-Si-Mg	G Al-Zn deutsche Legierung
AVG .....			<b>G Al-Mg-Mn L15 III</b>	L 15 I				
Düren .....			Duralium	Polital				
I. G. ....			Hydronalium 21, 31, 51, 71. Spritzg.: Hy 9					
Nürnberg .....	Neotalium Nütal 30 " 122 " 195 " 200	Nütal 94 " 142		Nütal 5 " 43		Nütal 85 " 132 " 1531 " 1761		<b>G Al-Zn-Cu</b> Nütal 77
Rautenbach. ....		Hiduminium RR 50, 53						
K. Schmidt .....			BS-Seewasser KS-Seewasser Titan-Sonderseewas- ser TSS 3, 5, 8		KSY	Alusil KS 245 KS 280 KS 1275	EC 124	
Silumin. ....			Silumin-Gamma	Pantal 5	Silumin	Kupfer- Silumin Lo-Ex	Silumin-Beta	
Stoek .....			Stalanium	Anticorodal				
Villingen .....								
VAW .....		<b>G Al-Cu-Mn</b> G 97						<b>G Al-Zn-Mg G 54</b>

III. Magnesium-Knetlegierungen.

Erzeuger	Mg-Al	Mg-Mn	Mg-Zn
Düren .....	Magmaur W 383, 386, 389	Magmaur W 380	Magmaur W 384
I. G. ....	AZ 21, 31, 855, AZM	AM 503, 537	Z 1 b
Rackwitz .....	Emgan A 10, 12, 13, 15	Emgan M 1, 2, 3	
VDM .....	Magnasal	Magnasal	
VLM u. Winters- hall	Magnawin 3510, 3512,	Magnawin	Magnawin

IV. Magnesium-Gußlegierungen.

Erzeuger	Mg-Al	Mg-Al-Zn	Mg-Al-Zn	Mg-Mn	Mg-Si
I. G. ....	A 8, A 8 K, A 9 V, AZ 91	AZF, AZG, AZ 31	AZ 91	AM 503	CM Si
Winters- hall ....	Magnawin 3508		Magnawin Sg		

## IV. Edelmetalle.

### a) Platinlegierungen.

Unlegiertes Platin wird in der Technik nicht verwendet.

Verwendung der Platinlegierungen: Mit Rhodium für Thermolemente, Heizdrähte und als Katalysator, mit Iridium für Anoden (Chlor), Kontakte, Zünddrähte, Injektionskanülen, Radiumträger, mit Ruthen für chirurgische Instrumente, mit Gold für Spinddüsen und als phosphorsäurebeständiger Werkstoff, mit Rhenium für Thermolemente und Netzelektroden, mit Beryllium für Kontakte, Widerstände, Zünddrähte, Spinddüsen, Laboratoriumsgeräte und chirurgische Geräte, mit Vanadin, Tantal oder Niob für Laboratoriumsgeräte, mit Wolfram oder Nickel für Kontakte und mit Zinn für Spinddüsen und Heizwicklungen.

### b) Goldlegierungen.

Unlegiertes Gold wird in der Technik nicht verwendet.

Verwendung der Goldlegierungen mit Platin oder Palladium für Spinddüsen und Laboratoriumsgeräte, mit Nickel (Weißgold) in der Feinmechanik und Optik, sowie für Füllhalterfedern, ferner für Schmuck und in der Zahnheilkunde.

Bezüglich Vergoldung vgl. unter Oberflächenschutz.

### c) Silber und Silberlegierungen.

**1. Silber.** Verwendung von Feinsilber für Verbindungsteile, Kontakte, Sicherungsdrähte und dergleichen in der Fernmelde- und Fernsehtechnik, für chemische Apparate als salzsäure- und laugenbeständiger Werkstoff, zur Herstellung von Heilmitteln und photographischen Salzen, für künstliche Knochen und in der chemischen Industrie als Keimtöter bei der Wasserentkeimung und als Katalysator.

**2. Silberlegierungen.** Verwendung mit Kupfer für Sicherungsdrähte in der Elektrotechnik und für Tafelgerät, mit Palladium für Kontakte, Schreibfedern und Spinddüsen (für Kontakte auch Silberlegierungen mit Platin, Gold und Wolfram), mit Mangan (Zinn, Germanium) für temperaturunabhängige Widerstände, Schmuck und in der Zahnheilkunde, mit Zink und Kadmium (Silberlötlote) als Hartlote, Hartsilberlegierungen (unter Zusatz kleiner Mengen seltener Metalle) beim Bau chemischer Apparate und mit Nickel (Feinkornsilber) für höhere Temperaturen. Silbermanteldrähte für Kontakte.

Bezüglich Versilberung vgl. unter Oberflächenschutz.

## V. Seltene Metalle.

Tantal und Niob werden nur selten, z. B. für Spinddüsen der Kunstseidenindustrie oder für chirurgische Instrumente verwendet.

Wolfram und Molybdän werden verwendet für Glühlampendrähte, Kontakte und ähnliche Zwecke der Elektrotechnik und wie Vanadin, Titan, Chrom und Mangan als Legierungsmetalle für Edelmehalle, Schneid- und Hartmetalle.

Bezüglich Verchromung vgl. unter Oberflächenschutz.

In den Verbotsanordnungen der Reichsstelle für Metalle werden Chromüberzüge betroffen von Anordnung 26a, § 3; Anordnung 32a, §§ 3 und 15; Anordnung 38a, § 3 und Anordnung 39a, §§ 3 und 9.



## B. Nichtmetallische Werkstoffe.

Im Laufe der letzten Jahre wurden eine ganze Anzahl neuer Werkstoffe entwickelt, die auch für die Metallindustrie großes Interesse haben.

Es handelt sich hier sowohl um Naturstoffe, deren Eigenschaften durch chemische oder physikalische Verfahren verbessert werden konnten, ferner um weitere Stoffgruppen, die im rein synthetischen Aufbau neu entstanden. Diese Werkstoffe können wir in dem Sammelbegriff „Kunststoffe“ zusammenfassen.

### I. Kunststoffe.

Den Grundstoffen entsprechend, lassen sich die Kunststoffe in drei große Gruppen aufteilen:

a) Werkstoffe aus Zellulose. Im weiteren Sinne gehören hierzu auch die vergüteten Hölzer, dann Zellwolle, Zellulose-Lacke und formbare Zellulose-Massen.

b) Härtende Kondensations-Produkte (Kunstharze) und Polymerisations-Produkte (synthetischer Kautschuk).

c) Nicht härtende Kunststoffe, wie lösliche Kunstharze und die formbaren hochpolymeren Neustoffe, aus dem Grundstoff Kohle.

#### a) Werkstoffe aus Zellulose.

Die technischen Erfordernisse der Neuzeit machten auch außerhalb des Bauwesens einen umfassenderen Einsatz von Holz wünschenswert. Hierdurch war die Notwendigkeit gegeben, gewisse Holzeigenschaften zu ergänzen und zu verbessern. Diese Aufgabe wurde gelöst:

1. durch Beeinflussung des Holzfaser-Verbandes mit Hilfe einer Druckverdichtung, durch Schichtung und Tränkung;

2. durch die Ausnutzung holzfreier Zellulosefasern zum Aufbau neuer Werkstoffe.

Daneben wurde Holzstoff im Wege der Umformung von gereinigten Holzcellulosen im Lösungsprozeß für die Herstellung künstlicher Faserstoffe eingesetzt.

**Holz als Grundstoff.** Nach der „Begriffsordnung und Zeichen für vergütete Hölzer und holzartige Bau- und Werkstoffe“, Normenblatt-Entwurf DIN E 4076, umfaßt der Begriff „Lagenholz“:

1. Unverdichtetes Lagenholz, nämlich Sperrholz, Sternholz und Schichtholz,

2. Verdichtetes Lagenholz (Wichte  $\geq 1,1 \text{ g/cm}^3$ ) wie Preß-Sperrholz, Preß-Sternholz und Preß-Schichtholz.



Abb. W 1. Verschiedene Anordnungsmöglichkeiten von Furnieren beim Verleimen.  
[Werkst.-Techn. Bd. 22 (1928) Heft 11].

Durch Verbindung einzelner Holzlagen mittels Verleimung wird erreicht, daß durch Witterungseinflüsse bedingte Schrumpfung und Quellung unverleimter Elemente unterbunden und die Auslösung von Spannungen aufgefangen oder „gesperrt“ wird.

Tafel 20. Eigenschaften von lamelliertem Holz im Vergleich zu Vollholz<sup>1)</sup> (nach Bittner-Klotz).

Nr.	Eigenschaft	Birke		Buche		Esche Vollholz	Nußbaum Vollholz
		50fach*)	voll	Zunahme %	45fach		
1	Spez. Gewicht (g/cm <sup>3</sup> ) . . . . .	1,00	0,67	+49	0,94	0,65	0,60
2	Feuchtigkeitsgehalt (%) . . . . .	6,5	10,0	-35	6,0	9,0	7,5
3	Zugfestigkeit (kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	1280 383	1380 75	-7,3 +410	1290 215	1400 100	1330 125
4	Druckfestigkeit (kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	1150 540	700 90	+64 +500	1350 540	600 —	680 120
5	Biegefestigkeit (kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	2200 550	1400 100	+57 +450	2200 360	1300 120	1400 157
6	Verdrehtfestigkeit (kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	—	200	—	320 200	200 110	300 150
7	Spez. Schlagarbeit (kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	81 . . . 89 15	120 . . . 140 3 . . . . 5	-(33 . . . 36) +(200 . . . 400)	33 . . . . 67 1,7 . . . . 4,9	60 . . . . 95 3 . . . . 4	40 . . . . 70 1,5 . . . . 2,5
8	Elastizitätsmodul (kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	215000 48000	160000 5800	+34 +728	185000 34000	150000 9000	140000 12000
9	Schubmodul (kg/cm <sup>2</sup> ) . . . . .	—	8000	—	150000	9200	15000
10	Feuchtigkeitsaufnahme nach 50 h Wasserlagerung (%) . . . . .	8,0	43,3	-82	8,8	38,5	16,7
11	Quellen nach 50 h Wasserlagerung (%)	1,85 0,18	5,18 6,5	-64 -97	1,05	5,8 3,5	2,08 1,3
Verhältnis:							
12	Zugfestigkeit: Spez. Gewicht . . . . .	12,8 3,8	20,5 4,1	-38 +245	13,7 2,3	21,5 1,5	20,8 1,5
	Druckfestigkeit: Spez. Gewicht . . . . .	11,5 5,4	10,5 4,3	+9,5 +315	14,4 5,8	9,25 —	11,3 1,5
	Biegefestigkeit: Spez. Gewicht . . . . .	22,0 5,5	21,0 4,5	+4,8 +267	23,5 3,8	20,0 3,1	23,3 2,6
	E-Modul: Spez. Gewicht . . . . .	2150 480	2400 87	-10,4 +452	1970 360	2300 140	2300 200

<sup>1)</sup> Mittelwerte aus mehreren Versuchen. \*) Jede zehnte Lage quer angeordnet.

Tafel 21. Druck-, Zug- und Biegefestigkeit von Sperrholz.  
(Nach Bittner-Klotz.)

Holzart	Platten- aufbau	Platten- dicke mm	Proben- entnahme	Druck- festigkeit kg/cm <sup>2</sup>	Zug- festigkeit kg/cm <sup>2</sup>	Biege- festigkeit kg/cm <sup>2</sup>	Beobachter
Nadelhölzer:							
Douglasie (Pseudotsuga taxifolia)	3 fach	2,5...12,7	längs quer		435 275		U.S.F.P.L. <sup>1)</sup>
Kiefer $\gamma = 0,6$	3 fach	1,2	längs quer		580 350		O. Kraemer
Weymouths- kiefer (Pinus strobus)	3 fach	2,5...12,7	längs quer		402 235		U.S.F.P.L.
Laubhölzer:							
Birke (Betula verrucosa)	3 fach 1:1,25:1	3,2	längs quer diagonal		1031 829 304		O. Kraemer
Wichte $\gamma 0,72$	5 fach 5 x 1,3	6,2	längs quer diagonal		850 835 274	 zur Fuge ⊥ 875 1070 775 645 280 238	
$\gamma 0,75$	7 fach 1,15:1,3:1,15 :1,3:1,15 :1,3:1,15:1,3	8,0	längs quer diagonal	371 375 290	950 637 277	800 940 710 675 311 326	
$\gamma 0,72$	9 fach 1:1,3:1:1,3:1 :1,3:1:1,3:1	9,75	längs quer diagonal	375 373 250	755 774 284	726 857 868 768 384 359	
Buche (Fagus silvatica)	3 fach	1,3	längs quer		740 660		O. Kraemer
	3 fach	2,5...12,7	längs quer		913 512		U.S.F.P.L.
Eiche (Alnus glutinosa) $\gamma 0,52$ $\gamma 0,55$	3 fach 1,0:1,2:1,0	3,2	längs quer		469 222		R. Baumann
	3 fach	1,7	längs quer		644 603		O. Kraemer
Eiche (Fraxinus excelsior)	3 fach	2,5...12,7	längs quer		457 306		U.S.F.P.L.
Robinie (Aucoumea klaineana)	3 fach 1,5:3:1,5	6	längs quer	(K <sup>2</sup> ):186	365 380		G. Chri- stians
	3 fach 1,5:2:1,5	5	längs		322...435		R. Baumann
	5 fach 2,3: 4,05:3,2: 4,05:2,3	16	längs	(K:301)	375	481	G. Chri- stians
Wald- kastanie (Castanea sativa)	3 fach	2,5...12,7	längs quer		579 370		U.S.F.P.L.
Wald- appel (Malus sylvestris)	3 fach 1:1:1	3,0	längs quer		576 390		R. Baumann

<sup>1)</sup> U.S.F.P.L. = United States Forest Products Laboratory.

<sup>2)</sup> K = Knickfall.

Sperrholz mit der Gattungsbezeichnung „Furnierholz“ hat durch eine Lamellenschichtung um 90° besonders hohe Zugfestigkeit in Faserrichtung, während beim Sternholz sternförmige Schichtung ausgeglichene Festigkeit nach allen Richtungen gibt.

Durch diagonale Faserschichtung der Decklagen zu den Außenkanten werden „Diagonalplatten“ für besondere Zwecke der Luftfahrt hergestellt.

Die „Tischlerplatte“ begrenzt durch beiderseitige Absperrfurniere eine aus Stäbchen, Leisten oder Streifen aufgebaute Mittellage.



Abb. W 2. Dreifach verleimte Furniersperrplatte.

Während die Vergütung beim Sperrholz besonders die Formbeständigkeit bei Temperatur- und Witterungseinfluß zum Ziele hat, erstreckt sich bei „Schichtholz“ die Verbesserung auch auf den Ausgleich wachstumbedingter Holzfehler. Im allgemeinen liegen die Furniere beim Schichtholz parallelfaserig. Neben der stofflich begründeten höheren und besonders gleichmäßigeren Festigkeit wird diese durch das Bindemittel weiter gefördert, wenn Kunstharzleime (Tegofilm oder Kunstharzlösung) an Stelle der bei Sperrholz üblichen Leimung mit Blut- und Kaseinleim verwendet werden. Die Kunstharzleimung bringt auch Verbesserung der Feuchtigkeits- und Witterungsfestigkeit. Durch Tego-Leimfilme lassen sich Holzlamellen unlöslich miteinander verbinden; durch den Tegeviro-Drahtleim gelingt es auch, dicke Bohlen, wie Eisenbahnschwellen usw., fest zu vereinigen.

Tafel 19. Bindefestigkeit von verschieden verleimten Birkensperrholz (nach O. Kraemer).

	Sperrholzdicke mm	Bindefestigkeit kg/cm <sup>2</sup> Mittelwerte		
		trocken	naß 48 h	Verhältnis naß : trocken
Kasein . . . . .	1,0 ··· 1,8	38	15	0,40
Kasein-Blutalbumin . . . . .	2,0	36	19	0,53
Blutalbumin . . . . .	1,7	42	33	0,78
Tegofilm . . . . .	1,5	49	38	0,78
Kaurit . . . . .	1,2	48	39	0,81
Tränkungsverleimung: Bakelit	2,0	58	51	0,88

Unverdichtete Sperr- und Schichthölzer werden nur durch leichten Druck verleimt (etwa 25 kg/cm<sup>2</sup>), während der bei der Behandlung verdichteter Hölzer aufgewendete Preßdruck (bis 200 kg/cm<sup>2</sup>) bereits Verdichtung des Holzgefüges verursacht, die eine zusätzliche Festigkeitssteigerung der Hölzer zur Folge hat.

Nach den vom Reichsausschuß für Lieferbedingungen (RAL) in Gemeinschaft mit der Fachuntergruppe Sperrholzindustrie aufgestellten Grundlagen für Sperrholzbewertung soll der Höchstwassergehalt von Sperrholz 12% betragen. Auch sind Mindestwerte für Leimfestigkeit aufgestellt

1. Für feuchtverleimte Platten im lufttrockenen Zustand 20 kg/cm<sup>2</sup>, nach 48stündiger Wasserlagerung 7,5 kg/cm<sup>2</sup>.
2. Für wasserfest verleimte Platten im lufttrockenen Zustand 20 kg/cm<sup>2</sup>, nach 96stündiger Wasserlagerung 15 kg/cm<sup>2</sup>.
3. Für kochfeste Platten (nach 1stündiger Kochung) im nassen Zustande 10 kg/cm<sup>2</sup>, nach der Trocknung 15 kg/cm<sup>2</sup>.

Tafel 19 gibt eine Übersicht über die Bindefestigkeit der Verleimungsarten von Birkensperrholz, geprüft nach den „Bauvorschriften für Flugzeuge“.

Die Eigenschaftswerte von Sperr- und Schichtholz sind aus den Zahlentafeln 20 und 21, Seite 220 und 221, zu entnehmen.

Es ist durch Druck und Druckwärmebehandlung möglich, die Holzeigenschaften weitgehendst zu verändern, z. B. bei Umwandlung von Buchenholz in Lignostone, Tafel 22.

**Tafel 22. Veränderung der Eigenschaften von Buchenholz durch Umwandlung in Lignostone.**

	Buche	Lignostone aus Buche
Raumgewicht .....	0,65	1,4
Zugfestigkeit ..... kg/cm <sup>2</sup>	1400	3300
Biegefestigkeit ..... kg/cm <sup>2</sup>	1300	2784
Druckfestigkeit		
parallel der Faser ... kg/cm <sup>2</sup>	610	1548
E-Modul ..... kg/cm <sup>2</sup>	150000	296000
Spaltfestigkeit ..... kg/cm <sup>2</sup>	6,5	30
Scherfestigkeit ..... kg/cm <sup>2</sup>	92	280

Tego-Leim und Tegoviro-Drahtleim erfordern Druck- und Wärmebehandlung. Daneben gibt es Kaltleimverfahren, die druckfreie, auch kalte Härtung ermöglichen, wie z. B. Kaurit- und Melocol-Leime. Zur Herstellung im Ziehverfahren profilierbarer Furniere werden Holzlamellen mit Zwischenlagen von elastischen Harzfolien benutzt.

Schichthölzer sind ebenso wie Sperrholz durchweg harzarm. Erhöht man den Kunstharz-Gehalt, so kommt man schließlich zu preßstoffartigen sogenannten Kunstharz-Preßhölzern, deren Eingliederung in die DIN 7701 Preßstoffnormen vorgenommen werden kann.

Infolge der saugfähigen Holzlamellen behalten die Kunstharz-Preßhölzer eine gewisse Feuchtigkeitsempfindlichkeit, auf die bei der Verwendung Rücksicht zu nehmen ist.

Zahlentafel 23 zeigt den Einfluß der Harz- und Druckbehandlung auf Buchenholz.

Bei holzmehlhaltigen Preßstoffen ist die Faser stark in Harz eingebettet, so daß Feuchtigkeit keine Angriffsfläche findet. Über Preßstoffe ist in einem Sonderabschnitt zu sprechen.

**Papier als Grundstoff.** Die Verwendung von Papieren zum Aufbau neuer Werkstoffe ist gleichfalls im Abschnitt „Preßstoffe“ behandelt.

Papierfaser dient auch zur Herstellung von Preßspänen, deren Güte in der sehr weitgehenden Faserverfälschung begründet ist.

Bei der Herstellung von Vulkanfiber werden Papierbahnen durch zelluloseverhornende Stoffe pergamentiert. Vulkanfiber ist unter den Zellulose-Derivaten der Werkstoff der höchsten mechanischen Festigkeit.

Tafel 23. Einfluß der Harz- und Druckbehandlung auf Buchenholz.

	Vollholz	TVBU 40 40 Lamellen Buche Tego verleimt	Kunstharz- schichtholz Höchstwerte	
Raumgewicht $\nu$ .....	g/cm <sup>3</sup>	0,65	0,86	1,35
Zugfestigkeit $\sigma_B$ .....	kg/cm <sup>2</sup>	1400	1820	3590
Druckfestigkeit $\sigma_{-B}$ .....	kg/cm <sup>2</sup>	600	1020	2160
Biegefestigkeit $\sigma'_B$ .....	kg/cm <sup>2</sup>	1300	1940	3540
Spez. Schlagbiegearbeit .....	cmkg/cm <sup>2</sup>	60 bis 95	33 bis 43	75 bis 98
E-Modul .....	kg/cm <sup>2</sup>	150000	187000	311000
$\sigma_B : 100 \cdot \nu$ .....		21,6	21,2	26,6
$\sigma_{-B} : 100 \cdot \nu$ .....		9,2	11,9	16,0
$\sigma'_B : 100 \cdot \nu$ .....		20,0	22,6	26,2
$E : 100 \cdot \nu$ .....		2300	2180	2300
Feuchtigkeitsaufnahme .....	%*	61,0	33,2	3,9 bis 39,0
Dickenquellen .....	%*	8,5	7,4	6,0 „ 21,2
Breitenquellen .....	%*	3,8	1,3	3,7 „ 5,5

\* Nach 100stündiger Wasserlagerung.

**Synthetische Faserstoffe aus Holz.** Als Austausch für Baumwolle dient die aus dem Zellstoff des Sulfitaufschlusses gewonnene Zellwolle. Gelöste Hydratzellulose (Viskose) gibt beim Ziehen endloser Fäden Viskose-Seide, bei Aufteilung dieser in Längenabschnitte Stapelfaser (Zellwolle). Auch Zellwolle dient ebenso wie Papier als Harzträger für Preßstoffe. Hydratzellulose ist im Handel, abgesehen von Faser- und Gewebeform, auch in strukturlosem Zustand als Platte und Folie unter dem Sammelbegriff Zellglas eine bekannte Ware. Zellstoff dient weiter zur Herstellung von Nitro- und Azetylzellulose, den Ausgangsprodukten von Lacken und plastisch verformbaren Kunststoffen, wie Zellhorn und Zellon, sowie für Appreturmittel, Klebstoffe und Bindemittel für Anstrichfarben.

### b) Härtende Kunststoffe.

Von Kunstharzen treten im Maschinenbau Kresol- und Phenolformaldehydharze in Erscheinung. Man findet sie als Bindemittel für Preßstoffe, als reine Preßharze, als Gießharze und als Lack- und Klebstoffe.

Phenol und Kresol stammen aus dem Steinkohlenteer, Phenole werden neuerdings auch in erheblichem Umfange im Wege der Synthese gewonnen.

Von besonderer Wichtigkeit sind die härtenden Kunstharze. Das Härten kommt dadurch zustande, daß im Wege der chemischen Kondensation ein Zusammenschluß von Molekülen zu großen Molekülgruppen stattfindet. Der Umstand, daß die Härtung gestuft vor sich geht, wird technisch ausgenutzt, indem die Verformung während eines wärmeplastischen Zwischenzustandes vorgenommen wird. Die Aushärtung geht alsdann in dem ausgeformten Harz vor sich. Dies gilt sowohl für Preßmassen als auch für alle anderen Anwendungsgebiete der härtenden Kunstharze.

Durch Wechsel der Mengenverhältnisse der einzelnen Aufbaukomponenten sowie durch die Art der Kondensationsführung, lassen sich Härtung und Härtungsgeschwindigkeit regeln. Bei Hartpapieren und Hartgeweben erfordert die Aufbringung des Harzes, besonders die Verteilung der Harzschicht auf den Flächen, gewisse Zeit. Hierfür sind langsam härtende Harze

erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit der Verformung von Preßmassen bedingt dagegen schnelle Erhärtung. Es werden dafür Harze verwendet, deren Verfestigung nach dem Verformungsprozeß sehr schnell erfolgt. Man bezeichnet in der Kunstharztechnik die einzelnen Härtungsstufen als Resole, Resitole und Resite. Der Harzzustand wirkt sich z. B. bei Phenol- und Kresolharzen auch in der Löslichkeit aus. Resole sind in Spiritus in jedem Verhältnis löslich. Bei Resitolen läßt die Löslichkeit bereits nach und Resite sind völlig unlöslich. Resole sind ferner schmelzbar, sie werden daher auch als Gießharze verwendet, indem die Schmelze in Formen gegossen und alsdann bei langsam gesteigerter Temperatur allmählich in den Resit-Zustand übergeführt wird. Der lösliche Resolzustand macht die Anwendung als Anstrichmittel möglich. Diese Lösungen sind aber nicht die eigentlichen Lackharze, die im späteren Abschnitt zu besprechen sind.

Hauptanwendungsgebiete für Phenol- und Kresolharze sind Preßstoffe und Lacke.

**Preßstoffe.** In den Preßmassen wird die Festigkeit der im reinen Zustand spröden Kunstharze durch Vermischen mit Füllstoffen verbessert. Die Art der Füllstoffe regelt die Gruppierung der Preßmassen in die Typenordnung des VDE. Eine Unterteilung in bestimmte Typen wurde vorgenommen, um Verbrauchern und Aufsichtsbehörden gewisse Sicherheiten über diese Werkstoffe zu geben. In der Typisierung finden sich Mindestwerte der wichtigsten Eigenschaften von jedem Preßstofftyp.

Durch einen Vertrag zwischen der Fachgruppe Preßstoffe und dem Staatl. Materialprüfam ist dieser Behörde die Überwachung der Erzeugnisse aller dem Verbands angehöriger Firmen unterstellt. Auch die Preßstoff herstellenden Firmen unterliegen dieser Überwachung. Zur Kennzeichnung der Mitgliedschaft sind die der Fachgruppe angehörenden Firmen berechtigt, ein Überwachungszeichen, Bild W 3, auf ihren Preßteilen aufzupressen.

Abb. W 3. Überwachungszeichen beispielsweise für Typ S und Mitglied Nr. 89. Das Zeichen ist entstanden aus Zusammenfügen der Buchstaben MPD (Materialprüfamt Dahlem).

In DIN 7701, Tafel 24, sind die Eigenschaften der Preßmassen enthalten, die als Werkstoffe allgemeine Bedeutung haben.

Es werden unterschieden: nicht geschichtete Preßstoffe und geschichtete Preßstoffe.

**Nicht geschichtete Preßstoffe.** Die nicht geschichteten Preßstoffe unterscheiden sich von den geschichteten Preßstoffen durch die Art der Verformung. Diese werden durch spanlose Formung in beheizten Gesenken bereits als Fertigerzeugnisse gewonnen, jene preßt man in der Regel zu Platten oder formt sie zu Rohren und Stangen, um ihnen alsdann durch spanabhebende Verarbeitung die endgültige Form zu geben.

Für die Elektrotechnik sind neben den Typen DIN 7701 noch weitere Preßmassen vorhanden. Diese, in den VDE-Leitsätzen „Isolierpreßstoffe“ benannt, sind in den VDE-Vorschriften 0320 und VDE 0320a/XI. 40 (Änderung), Tafel 25, behandelt.

Preßmassen sind also Mischungen von Kunstharzen und Füllstoffen. Alle nicht geschichteten Preßmassen DIN 7701 sind schnellhärtend, d. h. von der Einführung des Preßpulvers in die beheizte Form vergehen bis zur Entnahme des fertigen Stückes nur Minuten. Die sogenannte Backzeit,

Tafel 24. Eigenschaften der Preßmassen nach DIN 7701.

1 Zusammen- setzung	2 Bezeichnung Typ	3 Mechanische Eigenschaften						4 Thermische Eigenschaften						17 Wichte kg/dm <sup>3</sup>											
		4 Schlag- biege- festig- keit $\sigma_{bB}$			5 Kerb- zähig- keit $\alpha_k$		6 Druck- festig- keit $\sigma_{dB}$	7 Zug- festig- keit $\sigma_z B$	8 Härte		9 Elastizi- tätsmodul $E$		10 Wärme- festig- keit nach Martens mind. ° C		11 bei dau- ernder Wärme- bean- spru- chung ° C		12 bei kurzzeitiger Wärme- beanspruchung und Berücksichtigung der Schlag- biege- festig- keit -10% ° C		13 Schlump- fung 0,6% ° C		14 Glut- festig- keit mind. Güte- grad		15 Lineare Wärme- dehn- zahl je ° C zwi- schen 0 u. 50 $\alpha_l \cdot 10^6$		
		3 mind. kg/cm <sup>3</sup>	4 mind. cmkg/cm <sup>2</sup>	5 mind. cmkg/cm <sup>2</sup>	6 mind. kg/cm <sup>2</sup>	7 mind. kg/cm <sup>2</sup>	8 mind. kg/cm <sup>2</sup>	9 mind. kg/cm <sup>2</sup>	10 mind. kg/cm <sup>2</sup>	11 mind. ° C	12 mind. ° C	13 mind. ° C	14 mind. ° C		15 mind. grad	16 mind. ° C	17 mind. kg/dm <sup>3</sup>								
Phenolharz mit anorga- nischen Füllstoff	1 <sub>1</sub>	500	3,5	1,0	1200	150	1800	60000 bis 150000	150	215	215	200	4	15 bis 30	≈ 1,8										
	1 <sub>2</sub>	500	3,5	2,0	1200	250	1500	90000 bis 150000	150	215	215	200	4	15 bis 30											
	M	700	15,0	15,0	1200	250	1500	90000 bis 160000	125	100	135	130	3	30 bis 50		≈ 1,4									
Phenolharz m. Holzmehl als Füllstoff	S	700	6,0	1,5	2000	250	1300	55000 bis 80000	125	100	135	130	3	30 bis 50	≈ 1,4										
Phenolharz mit Textil- faser als Füllstoff	T <sub>1</sub>	600	6,0	6,0	1400	250	1300	50000 bis 90000	125	100	125	165	2	15 bis 30	≈ 1,4										
	T <sub>2</sub>	600	12,0	12,0	1400	250	1300	70000 bis 100000	125	100	125	165	2	15 bis 30											
	T <sub>3</sub>	800	25,0	18,0	1200	500	1300	40000 bis 90000	125	100	135	130	3	10 bis 30		≈ 1,4									
Phenolharz mit Zell- stoff als Füllstoff	Z <sub>1</sub>	600	5,0	3,5	1400	250	1300	40000 bis 80000	125	100	135	130	3	10 bis 30	≈ 1,4										
	Z <sub>2</sub>	800	8,0	5,5	1000	250	1300	60000 bis 100000	125	100	135	130	3	10 bis 30											
	Z <sub>3</sub>	1200	15,0	10,0	1600	800	1300	80000 bis 130000	100	65	90	80	3	40 bis 50		≈ 1,5									
Harnstoffharz mit organisch. Füllstoff	K	600	5,0	1,2	1800	250	1500	50000 bis 100000	100	65	90	80	3	40 bis 50	≈ 1,5										



1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			
	Zusammensetzung		Mechanische Eigenschaften		Thermische Eigenschaften		Elektrische Eigenschaften		Verarbeitungsweise		Elektrische Eigenschaften		Verarbeitungsweise		Elektrische Eigenschaften		Verarbeitungsweise		Elektrische Eigenschaften		Verarbeitungsweise		Elektrische Eigenschaften		Verarbeitungsweise	
Typ			Biegefestigkeit	Schlagbiegefestigkeit	Kerbzähigkeit	Wärmeleitfähigkeit	zulässige Höchsttemperatur bei dauernder Wärmebeanspruchung	Biegefestigkeit	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung	Wärmebeanspruchung
			mind. $\text{kg/cm}^2$	mind. $\text{cmkg/cm}^2$	mind. $\text{cmkg/cm}^2$	mind. $^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	
1 <sub>1</sub>	Phenolharz mit anorganischem Füllstoff		500	3,5	1,0	150	215	215	200	4	8	Warm- pressung														
1 <sub>2</sub>			500	3,5	2,0	150	215	215	200	4	8	Warm- pressung														
M			700	15,0	15,0	100	135	130	130	2	7	Warm- pressung														
O	Phenolharz mit Holzmehl als Füllstoff		600	5,0	1,5	100	135	130	130	2	8	Warm- pressung														
S			700	6,0	1,5	125	100	125	165	3	8	Warm- pressung														
T <sub>1</sub>			600	6,0	6,0	125	100	125	165	2	7	Warm- pressung														
T <sub>2</sub>			600	12,0	12,0	125	100	125	165	2	7	Warm- pressung														
T <sub>3</sub>			800	25,0	18,0	125	100	125	165	2	7	Warm- pressung														
Z <sub>1</sub>			600	5,0	3,5	125	100	125	165	2	7	Warm- pressung														
Z <sub>2</sub>			800	8,0	5,5	125	100	125	165	2	7	Warm- pressung														
Z <sub>3</sub>			1200	15,0	10,0	125	100	125	165	2	7	Warm- pressung														
K	Harnstoffharz mit organischem Füllstoff		600	5,0	1,2	100	65	90	80	3	10	Warm- pressung														
6	Naturharz, natürl. oder künstl. Bitumen mit anorg. Füllstoff		350	3,5	—	65	65	—	—	2	8	Warm- pressung														
7			250	1,5	—	65	65	—	—	1	8	Warm- pressung														
8	natürl. o. künstl. Bitumen m. anorg. Füllstoff		150	1,0	—	45	45	—	—	3	8	Warm- pressung														
A	Azetylzellulose mit oder ohne Füllstoff		300	15,0	—	40	40	—	—	1	8	Warm- pressung														
2	Kunstharz mit Asbest und anderem anorganisch. Füllstoff		350	2,0	—	150	150	—	—	4	8	Kalt- pressung														
3			200	1,7	—	150	150	—	—	4	7	Kalt- pressung														
4	natürl. od. künstl. Bitumen mit Asbest und anderem anorganischem Füllstoff		150	1,2	—	150	150	—	—	4	7	Kalt- pressung														
Y	Bleiborat mit Glimmer		1000	5,0	—	400	400	—	—	5	10	Warm- pressung														
X	Zement oder Wasserglas mit Asbest u. anderem anorganischem Füllstoff		150	1,5	—	250	150	—	—	5	—	Kalt- pressung														

also die notwendige Zeit zum Überführen des Harzes vom erweichbaren in den Endzustand, wird durch die Wandstärke des Werkstückes und durch den verwendeten Füllstoff bestimmt. Ebenso ist auch der zur Verformung benötigte Druck, der „spezifische Druck“ der Preßmasse, temperatur- und füllstoffabhängig. Zum Beispiel hat die Preßmasse Typ S Holzmehl als Füllstoff, das ein gutes Fließen der Masse im Verformungsprozeß begünstigt. Bei Verwendung von Faserfüllstoffen, wie den Typen T und Z, erfordert bei gleicher Temperatur der Form das Faserstoffskelett einen höheren Druck wie Holzmehl-Massen. Der Druckbedarf wird aber neben der Wandstärke des Teiles und dem Füllstoff der Masse auch durch die Steighöhe geregelt, so daß man nur bei Formstücken gewisser Ausmaße von einem mittleren spezifischen Druck einer Preßmasse sprechen kann.

Die in der Elektrotechnik verwendeten anorganisch gefüllten Preßmassen haben gegenüber Holzmehl- und Papierfaser-Massen den Vorteil geringerer Feuchtigkeitsempfindlichkeit und höherer thermischer Widerstandsfähigkeit. Sie sind aber, abgesehen von Asbestkordel-Massen, mechanisch weniger fest als die Massen mit organischem Füllstoff.

Auch bei Typ S begrenzt die kurze Holzfasern die mechanischen Eigenschaften. Für größere Festigkeiten stehen Textil- und Zellstoff-Preßmassen zur Verfügung. Bereits in der Kerbzähigkeit der Typen T 1 und Z 1 gibt sich der Fasereinfluß durch erhöhte Kerbzähigkeit zu erkennen. Kerbzähigkeit und auch Schlagfestigkeit steigen bei Schnitzel-Preßstoffen weiter und erreichen ein Höchstmaß bei Textil- und Papierbahnen als Harzträger.

**Harnstoffharz-Preßmassen.** Preßmassen mit Phenol- und Kresolharzen als Bindemittel sind von Natur dunkelfarbig. In manchen Fällen sollen hellfarbige Preßteile Verwendung finden, hierfür stehen Harnstoff- und Melamin-Harze zur Verfügung. Der älteste Vertreter der Harnstoffharze ist Pollopas, von Melaminharzen wurde neuerdings unter der Bezeichnung Ultrapas ein neuer Preßstoff in den Handel gebracht. Auf dem Gebiet der tragenden Baustoffe haben die Harnstoff-Preßmassen sich nicht in dem Umfange eingeführt, wie z. B. die Harnstoff-Leimharze (Kauritleim) als Bindemittel bei der Holzvergütung. Ultrapas-Preßmassen sind erst so kurze Zeit im Verkehr, daß Erfahrungen hierüber noch nicht vorliegen können.

Über die Eigenschaften von Harnstoffharz-Preßmassen vergleiche DIN 7701 bzw. VDE 0320, Tafel 24.

Die mechanischen Eigenschaften ebenso wie die Wärmefestigkeit der Melaminharze übertreffen die der Harnstoffharze. In den Merkblättern der Lieferer finden sich hierüber folgende Angaben:

Wichte .....	1,5 bis 1,6
Schlagbiegefestigkeit .....	8 cmkg/cm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit .....	900 kg/cm <sup>2</sup>
Kerbzähigkeit .....	1,7 cmkg/cm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit .....	2200 kg/cm <sup>2</sup>
Zerreißfestigkeit .....	500 kg/cm <sup>2</sup>
Elastizitätsmodul .....	70000 kg/cm <sup>2</sup>
Kugeldruckhärte .....	1800 kg/cm <sup>2</sup>
Wärmefestigkeit nach Martens ....	135° C

**Geschichtete Preßstoffe.** Hartpapiere und Hartgewebe werden unter Verwendung langsam härtender Harze hergestellt. Es ist schon darauf

hingewiesen, daß hierdurch eine gleichmäßige Ausbreitung des geschmolzenen Harzes über die ganze Fläche des Harzträgers erreicht wird. Das geschmolzene Harz kann dabei auch die Oberfläche der Stoffbahnen gleichmäßig durchtränken. Durch eine mehr oder weniger tiefgehende Durchtränkung ist die mechanische Festigkeit von Hartpapieren zu regeln. Die Feuchtigkeitsaufnahme nimmt mit fortschreitender Imprägnierung ab.

Im Maschinenbau wird wegen der guten mechanischen Festigkeit am meisten die Hartpapierklasse 2 verwendet, bei dieser ist die volle mechanische Festigkeit des Papierskelettes erhalten. Das Gefüge von Textilgeweben bedingt tieferes Eindringen des geschmolzenen Harzes in die Gewebeporen, infolgedessen ist Hartgewebe gegen Feuchtigkeit widerstandsfähiger wie Hartpapier.

In der Verarbeitung der Preßmassen mit Papier- und Textilbahnen als Füllstoff und der der Hartpapiere und Hartgewebe bestehen gewisse Unterschiede. Schichtpreßstoffe werden in Matrizen zu fertigen Formstücken gepreßt, während, wie bereits erwähnt, Hartpapiere und Hartgewebe durch spanabhebende Nachbearbeitungen endgültig geformt werden müssen. Die Schichtpreßstoffe der Typen Z 3 und T 3 erfordern bei der Verpressung die Berücksichtigung gewisser werkstoffbedingter Eigenschaften. Nur wenn das Faserstoffskelett bei der Verpressung unbeschädigt bleibt, besteht Gewähr für die volle mechanische Festigkeit.

Diese Preßpappen werden teilweise auch im Leichtbau als tragende Baustoffe eingesetzt. Ihre geringe Wichte von 1,4 gegenüber Duralumin von 2,8 und Magnesium von 1,7 gibt mancherlei Vorteile. Bei Teilen gleichen Baugewichtes ist daher die Verwendung größerer Wandstärken möglich. Versteifungsrippen zur mechanischen Verfestigung lassen sich im gleichen Arbeitsgang anbringen.

Vergleicht man das Verhältnis der Festigkeitswerte von Schichtpreßstoffen für Wichte mit der der Leichtmetalle, so erhält man für beide Werkstoffgruppen fast übereinstimmende Werte.

Für manche Verwendungszwecke ist auch beachtlich, daß das Dämpfungsvermögen dieser Schichtpreßstoffe um 1 bis 2 Zehner-Potenzen höher ist als das der Metalle.

In den DIN-Vorschriften 7701, Tafel 26, sind für die Eigenschaften von geschichteten Preßstoffen, die von allgemeinem technischen Interesse sind, Mindestwerte angegeben.

Für den Gebrauch der Elektrotechnik sind in den VDE-Vorschriften 0318, Tafel 27, die elektrischen Werte aller Klassen von Hartpapieren und Hartgeweben erfaßt.

In einem Nachtrag zu DIN 7701 vom Januar 1939 sind Eigenschaften von Zellwoll-Hartgeweben zusammengestellt. Ein Vergleich dieser mit den Werten der Baumwoll-Hartgewebe zeigt in den angegebenen mechanischen Festigkeiten keine wesentlichen Unterschiede. Unterschiede bestehen dagegen in der Einwirkung von Feuchtigkeit auf Zellwollgewebe gegenüber der Baumwollfaser sowie in der Scheuerfestigkeit dieser Faserstoffgruppe.

Abmessungen von Platten, Rohren und Formstangen sowie auch von Formstücken sind aus DIN 605, 606 und 607 zu ersehen.

Um Kunstharz-Preßmassen wirtschaftlich und technisch einwandfrei zu verarbeiten, sind bei der Konstruktion bestimmte Richtlinien zu beachten. Hierfür bringen die VDE-Richtlinien „Gestaltung von Kunstharzpreß-

Tafel 26. Vorschriften für geschichtete Pressstoffe nach DIN 7701.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Art	Klasse	Eigenschaften											
		mechanische						thermische					
		Biegefestigkeit $\sigma_b B$ kg/cm <sup>2</sup> mindestens roh	abge- arbeitet	Schlag- biege- festigkeit $a_n$ cmkg/cm <sup>2</sup> min- destens	Druck- festigkeit $\sigma_d B$ kg/cm <sup>2</sup> min- destens	Zug- festigkeit $\sigma_z B$ kg/cm <sup>2</sup> min- destens	Härte kg/cm <sup>2</sup> min- destens	Elastizi- tätsmodul $E$ kg/cm <sup>2</sup> Richt- werte	Spalt- festigkeit kg min- destens	Lineare Wärme- dehnzahl je °C zwischen 0° und 50 $\alpha_l \cdot 10^6$	Wichte kg/dm <sup>3</sup> ≈	Bearbeit- barkeit	
Hartpapier (Platten)	II	1500	1300	25	1500	1200	1300	80000 bis 110000	200	10 bis 25	1,4		leicht für jede span- abhebende Formung mit geeig- neten Werk- zeugen
Hart- gewebe (Platten)	G	1000	800	25	2000	500	1300	60000 bis 80000	300	10 bis 25	1,4		
	F	1300	1000	30	2000	800	1300	70000 bis 90000	250	10 bis 25	1,4		
Hart- gewebe (Platten)	GZ	1000	800	30	1800	500	—	—	300	—	1,4	—	
	FZ	1000	800	30	1800	500	—	—	250	—	1,4		

teilen“ Grundregeln, deren Kenntnis für den Konstrukteur unerlässlich sind. Es werden hier Anweisungen gegeben über die erforderliche Konizität, über Wandstärke, Abrundungen, Versteifungen und Verschneidungen, Ausbrechwände, Randgestaltung, Griff-Flächen an Knöpfen, Grundflächen und Befestigungsaugen an Sockeln, Befestigungen von Abdeckklappen, Befestigungslöchern, gepreßte Löcher und Schlitzte, Schrauben und Schraubkopflöcher, Gewinde, Einpressen von Metallteilen, nachträgliche Befestigung von Metallteilen, Beschriftung von Preßteilen, Preßgraten, Toleranzen und Schwindmaßen.

**Lager-Werkstoffe.** Die bereits seit Jahren unternommenen Versuche, die Verschleißfestigkeit von Preßstoffen auch im Lager-Werkstoff auszuwerten<sup>1)</sup>, haben im Gebiete langsamlaufender Maschinen zu sehr befriedigenden Ergebnissen geführt. In systematischen Entwicklungsarbeiten werden immer neue Anwendungsgebiete erschlossen, um die gebotenen Vorteile möglichst vielseitig zu verwerten.

In den VDE-Richtlinien vom Januar 1939 „Gestaltung und Verwendung von Gleitlagern aus Kunstharz-Preßstoff“ sowie in DIN 7703 sind die Ergebnisse der bisherigen Erfahrungen zusammengefaßt und vermitteln in einer übersichtlichen Zusammenstellung dem Konstrukteur das Wissenswerte auch über die für diese Herstellung geeigneten Werkstoffe; siehe Tafel 28.

Tafel 28. Bezeichnungen, Werkstoffe und Ausführungsarten von Lager-Werkstoffen nach DIN 7703.

1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung für Lagerpreßstoff und Ausführungsart des Lagers	Kunstharz-Preßstoff nach DIN 7701	Werkstoffeigenschaften	Ausführungsart des Lagers	Zusätzliche Bedingungen bei der Abnahme		
				Kochversuch, Wasseraufnahme höchstens mg/cm <sup>3</sup>	Prüfung mit der Vicatnadel	Wichte mindestens kg/dm <sup>3</sup>
T <sub>3</sub> -A DIN 7703	Typ T <sub>3</sub>	entsprechend DIN 7701 außer Kochversuch	a) In Formen einbaufertig gepreßt oder leicht nachgearbeitet	2	Blasendürfen sich nicht bilden. Schichten und Gewebestücke dürfen sich nach dem Kochversuch von Hand nicht trennen lassen	Die Eindringtiefe nach 2stündiger Lagerung bei 100 darf nicht kleiner sein als vorher
T <sub>3</sub> -A DIN 7703	Typ T <sub>3</sub>			4		
G-B DIN 7703	Hartgewebe Klasse G		b) Durch spanabhebende Bearbeitung hergestellt aus Rohren. Die Rohre aus Hartgewebe müssen nach dem Wickeln in Preßformen nachgepreßt und ausgehärtet sein	4		
F-B DIN 7703	Hartgewebe Klasse F			4		
T <sub>3</sub> -B DIN 7703	Typ T <sub>3</sub>	2				
G-C DIN 7703	Hartgewebe Klasse G	c) Durch spanabhebende Bearbeitung aus Blöcken, Platten und Vollstäben hergestellt	4			
F-C DIN 7703	Hartgewebe Klasse F		4			
T <sub>3</sub> -D DIN 7703	Typ T <sub>3</sub>		2			

<sup>1)</sup> Vgl. Novotext-Lager, AEG-Werkbericht 1940.

Tafel 27. Eigenschaften und Prüfwerte von

1	2		3	4	5	6	7	8	9	
	Art des Hartpapiers oder Hartgewebes		§ 11	§ 12		§ 13	§ 14	§ 15	§ 16	
			Raumgewicht (bei Platten Höchstwert, sonst Mindestwert)	Biege- festigkeit $\sigma_{bB}$		Schlag- biege- festig- keit $\alpha$	Zug- festig- keit $\sigma_{zB}$	Druck- festig- keit $\sigma_{dB}$	Spalt- bar- keit	
Gruppe nach § 4			kg/dm <sup>3</sup>	un- bear- beitet mind. kg/cm <sup>2</sup>	ab- gear- beitet mind. kg/cm <sup>2</sup>	mind. cmkg/ cm <sup>2</sup>	mind. kg/cm <sup>2</sup>	mind. kg/cm <sup>2</sup>	mind. kg	
1	Platten	Hart- papier	Klasse I....	< 1,42	1300	1000	25	1000	1000	200
2			„ II....	< 1,42	1500	1300	25	1200	1500	200
3			„ III....	< 1,42	1300	1000	15	1000	—	—
4			„ IV....	< 1,42	800	700	8	700	—	—
5		Hart- gewebe	Klasse G....	< 1,42	1000	800	25	500	2000	300
6			„ F....	< 1,42	1300	1000	30	800	2000	250
7	Rundrohre, gewickelt .....		> 1,05	800	—	—	500	400	—	
8	Rohre, gepreßt .....		> 1,15	—	—	—	—	700	—	
9	Umpressungen .....		—	—	—	—	—	—	—	
10	Vollstäbe .....		> 1,3	1000	—	15	500	800	—	
11	Flachleisten .....		> 1,15	800	—	15	500	500	—	
12	Formstücke .....		> 1,15	—	—	—	—	—	—	

Gruppe a. Lagerschalen und Lagerbuchsen aus Schnitzel-Preßstoff eignen sich auch für staubige Betriebe. Gestanzte Grobgewebe sind in der mechanischen Festigkeit den zerrissenen Feingewebeschnitzeln für höherbelastete Lagerelemente vorzuziehen. Schnitzelmassen vom Typ T 2 sind auch zum Auspressen verwickelterer Lagerformen verwendbar.

Gruppe b. Um größere Werkstoffdichte zu erzielen, werden gewickelte Hartgewebe-Rohre nachgepreßt. Hierdurch steigt die mechanische Festigkeit und die Neigung zum Quellen und Spalten wird geringer.

Gruppe c. Bei parallelgeschichteten Werkstoffen der Hartgewebeklasse G und F besteht die Möglichkeit des Spaltens und Eindringens von Ölen zwischen die Einzellagen. Man verwendet daher bei Lagern großer Durchmesser aus Segmenten zusammengesetzte Sonderlager, z. B. in Walzwerken, im Mühlenbau und bei Schiffsschraubenwellen.

In zwei Nachträgen zu den VDI-Richtlinien werden nähere Angaben über Belastbarkeit von einfachen geschlossenen Preßstoff-Gleitlagern mit Fettschmierung für Dauerbetrieb gegeben und Rohrrohlinge zur Herstellung von Lagerschalen und Lagerbuchsen behandelt.

Die Verwendung von Kunstharz-Preßmassen im Lagerbau macht wegen gewisser Werkstoffeigenschaften konstruktive Maßnahmen erforderlich. Das geringe Wärmeleitvermögen ermöglicht es zur Zeit noch nicht, Preßstoff-Lager unter gewöhnlichen Bedingungen bei schnellaufenden Maschinen, z. B. an Elektromotoren, einzusetzen.

Preßstoffe zeigen auch eine gewisse Nachgiebigkeit, der konstruktiv Rechnung zu tragen ist. Die Lager müssen z. B. den Unterlagern fest auf-

## Hartpapier und Hartgewebe nach VDE 0318.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§ 17		§ 18		§ 19				§ 20	§ 21	§ 22
Oberflächenwiderstand		Widerstand im Innern		Durchschlag-Prüfspannung				Di-elekt. Verlustfaktor tg δ (bei 800 Per/s)	Wärmebeständigkeit Temperatur	Wasser-aufnahme (nach Abb. 7, hier angeg. für 3 mm Dicke) höchst.
				parallel zu den Schichten		senkrecht zu den Schichten (nach Abb. 6, hier angegeben für 3 mm Dicke)				
nach Vorbeh. a	nach Vorbeh. b	nach Vorbeh. a	nach Vorbeh. b	bei 20°	bei 90°	bei 20°	bei 90°	höchst.	° C	%
mind. MΩ	mind. MΩ	mind. MΩ	mind. MΩ	kV	kV	kV	kV			
10 <sup>6</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	40	25	60	40	0,1	130	11
10 <sup>5</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	130	11
10 <sup>6</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	0,1	150	8
10 <sup>6</sup>	5 · 10 <sup>3</sup>	5 · 10 <sup>4</sup>	5 · 10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	0,1	150	1,5
10 <sup>4</sup>	10 <sup>2</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	130	—
10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	130	3
10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	20	—	30	24	—	130	—
10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	20	—	20	16	—	130	—
10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	20	16	—	130	—
10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	130	—
10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	130	—
—	—	10 <sup>4</sup>	10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	130	—

liegen und sollen keine Hohlräume oder Aussparungen im Rücken haben, um Durchdrücken oder Durchbrechen der Lager zu vermeiden. Bei Preßstoff-Lagern ist eine leichte Quellbarkeit der Oberfläche zu berücksichtigen.

Von größter Bedeutung ist daher auch die Auswahl der Schmiermittel. Diese Lager laufen wegen der geringen Wärmeableitung immer wärmer als Metallager; diesem Umstand sind die Tropfpunkte der Schmierfette anzupassen.

**Zahnrad-Werkstoffe.** Für die Geräuschdämpfung schnellaufender Maschinen wurde früher amerikanische Büffelrohhaute verwendet. Bei diesem Werkstoff mußte eine große Abnutzung beim Trockenlauf in Kauf genommen werden, auch verlor er unter der Einwirkung von Schmiermittel an Festigkeit. Hartgewebe-Zahnräder haben sich an Stelle der Rohhaute außerordentlich bewährt.

Die Laufbedingungen von Zahnradgetrieben sind sehr verschieden. Einzelheiten hierüber sind am besten aus den Sonder-Drucksachen der einzelnen Lieferfirmen zu entnehmen. Zahnräder aus Baumwollhartgewebe sind auch für säurebeanspruchte und chemischen Einflüssen ausgesetzte Maschinen verwendbar.

**Verarbeitungsmaschinen für Preßstoffe.** Maschinen für nicht geschichtete Preßstoffe. Zur Verformung der Kunstharz-Preßmassen sind Pressen von verschiedener Bauart im Gebrauch. Für kleine Preßteile eignen sich Kniehebel-Pressen, für große Formteile werden durchweg Drucköl-Pressen benutzt.

Die Verformung der Massen unter den Pressen geschieht in Matrizen, deren Oberfläche es gestattet, hochglanzgepreßte Teile zu erzeugen und sie mit Hilfe der natürlichen Schrumpfung durch Anblasen mit Preßluft oder durch eingebaute Auswerf- oder Abstreifvorrichtungen aus der Form zu entfernen. Die Beheizung der Matrizen findet teils mit Gas, teils mit elektrischem Strom, teils mit Heißwasser oder Heißdampf statt.

Die Gestaltung und Ausführung der Matrizen sind ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Verformungsvorgang. Die Formen sollen in Anbetracht des hohen Preßdruckes widerstandsfähig sein und die gleichmäßige Übertragung der Temperatur auf die Masse ermöglichen. Legierte Stähle sind für die Formen notwendig, um durch Härte und Zähigkeit die beste Ausnutzung der Werkzeuge bei geringen Nacharbeitungskosten zu erreichen.

Entgegen der unmittelbaren Verformung von Preßmassen in geschlossenen Werkzeugen ermöglichen Strangpressen die Herstellung beliebig langer Rohre, Profile, Leisten usw. aus Holzmehl-Preßmassen.

Maschinen für geschichtete Preßstoffe. Hartpapier und Hartgewebe werden in Druckwasser-Pressen verarbeitet. Es werden meistens Etagenpressen verwendet, deren Tischgröße 600 × 1100, 1100 × 1100 mm und darüber hinaus beträgt. Diese Plattengrößen erfordern einen erheblichen Höchstdruck der Pressen, die in der Größenordnung von 500, 1000 und mehr Tonnen liegt. Die Plattenpressen sollen möglichst für mehrere Druckstufen eingerichtet sein, so daß es möglich ist, die Harzverteilung und die Imprägnierung im Vordruck zu regeln, so daß bei vollem Pressendruck dann die endgültige Härtung eintritt.

**Spangebende Bearbeitung von Preßstoffen.** Ein Nachbearbeiten von Preßstoffen kommt stets für Hartpapiere und Hartgewebe in Frage. Bei nicht geschichteten Preßteilen wird nur entgratet, gelegentlich auch durch Bohren, Senken und Gewindeschneiden eine mechanische Nachbearbeitung ausgeführt.

Bei der spangebenden Bearbeitung entsteht starker Staub, der die Maschinenführungen schnell verschleißt. Es ist deshalb unerlässlich, die Maschinen mit gut arbeitenden Absaugvorrichtungen zu versehen. Die Bearbeitung der Preßstoffe beansprucht die Werkzeugschneiden außerordentlich stark, so daß hierfür Hartmetall-Werkzeuge verwendet werden müssen. Als Hartmetallmarken<sup>1)</sup> stehen zur Verfügung

Gruppe G 1: Böhlerit GS, Miramant 75, Rheinit III, Titanit G, Widia N.

Gruppe G 2: Böhlerit GB 12, Miramant 55, Rheinit, Titanit, Widia G.

Gruppe H 1: Böhlerit HG, Miramant 80, Rheinit IV, Titanit GG, WidiaH.

Drehen. Das Drehen von Preßstoff-Teilen erfordert größere Span- und Freiwinkel wie die Bearbeitung von Metallen<sup>2)</sup>.

Fräsen wird meistens mit Schafffräsern und Widiaauflage ausgeführt. Für Walzen- und Scheibenfräser verwendet man Schnellstahl bzw. Osrarn-Hartmetalle. Die Schnittgeschwindigkeit beim Fräsen beträgt für Hartpapiere und Hartgewebe 50 m/min, bei Verwendung von Hartmetallen 60 bis 100 m/min.

Gewindeschneiden. Sollen Gewinde auf Rohre geschnitten werden, so verwendet man gepreßte Papierrohre, da bei gewickelten Rohren sich die Stofflagen leicht abheben.

<sup>1)</sup> Siehe Abschnitt „Hartmetalle“.

<sup>2)</sup> A. Fehse, Hartmetallwerkzeuge. Abschnitt „Drehen“. Leipzig: Verlag Teubner. Verlags-Best.-Nr. 12073.



Innengewinde werden auf Gewindeschneidemaschinen mit Reibungskupplungen für Vor- und Rückwärtsgang geschnitten.

Große Span-Nuten sind wegen der besseren Spanabfuhr vorzusehen, um Brennen der Späne zu vermeiden. Für Gewinde bis M 5 eignen sich Bohrer mit 3 Span-Nuten. Zur Erhaltung der Schnittfähigkeit können die Bohrer vor jedem Schnitt mit Talg oder Staufferfett geschmiert werden. M 1,7 ist das kleinste schneidbare Gewinde.

Bohren — Senken — Reiben. Spiralbohrer mit eingelöteten Hartmetallplättchen sind im Handel käuflich. Wenn nur wenige Bohrungen hergestellt werden sollen, sind Schnellstahl-Bohrer verwendbar. Schmiermittel werden beim Bohren nicht verwendet. Erfahrungsgemäß ziehen sich die Bohrlöcher bei Hartpapier und Hartgewebe etwas zusammen, es ist deshalb ratsam, die Durchmesser etwa 0,1 mm größer zu wählen. Der Spitzwinkel der Bohrer beträgt 80 bis 90°. Für Bohrungen von 10 bis 25 mm und einer Tiefe bis zu etwa 5 mm werden Zweischneider verwendet. Für Bohrungen über 25 mm nimmt man Kreisschneider mit Führungzapfen.

Zum Senken verwendet man Zweischneider mit Hartmetall-Plättchen und auswechselbarem Führungzapfen. Reibahlen werden gleichfalls mit Hartmetallschneide versehen, jedoch ist diese Maßnahme für die Praxis meistens zu kostspielig.

Die Schnittgeschwindigkeiten beim Bohren und Senken sind bei Hartpapier und Hartgeweben unter Verwendung von Hartmetall-Bohrern 80 bis 100 m/min, bei Schnellstahl-Bohrern 40 bis 70 m/min.

Schneiden mit der Schlagschere. Schneiden mit der Schlagschere ist bis zu einer Plattenstärke von 2 bis 2,5 mm möglich. Sollen abgeschnittene Streifen Verwendung finden, so soll die Plattenstärke nur bis 0,4 mm betragen. Hartgewebe lassen sich bis 3 bzw. 1,5 mm Plattenstärke mit der Schlagschere aufteilen.

Sägen. Gesägt wird mit Band- und Kreissägen. Schnitte von Bandsägen mit geschränkten Zähnen erfordern ein Nachfräsen. Hartgewebe und Hartpapiere können mit geschränkten Kreissägen bis zu Plattenstärken von 40 mm verarbeitet werden. Ungeschränkte hohlgeschliffene Kreissägen aus Schnellstahl oder sonderlegiertem Werkzeugstahl ergeben saubere Schnittflächen. Das Sägen hiermit ist nur bis 25 mm Plattenstärke möglich, weil sich die Schnittflächen bei größeren Stärken zu stark erwärmen.

Die Schnittgeschwindigkeit beträgt bei Bandsägen und einer Zähnezahl von 4 bis 6 auf 1" etwa 1900 m/min. Bei Kreissägen mit einer Zahnteilung in 6 bis 8 mm 50 bis 3600 m/min.

Ausschneiden (Stanzerei). Die Schneidfähigkeit stärkerer Platten ist beschränkt, weil die Schnittflächen stark aufbröckeln. Beim Ausschneiden über 1 mm Stärke muß die Kunststoffplatte auf 80 bis 120°, je nach Dicke, angewärmt werden. Durch die Erwärmung werden die ausgeschnittenen Abmessungen verringert, so daß sie von vornherein um 0,15 bis 0,20 % größer zu halten sind. Das Ausschneiden von Hartpapieren und Hartgeweben ist mit Folge- und Gesamtschnitten für Hartpapier bis 3 mm, für Hartgewebe bis 4 mm Plattenstärken durchführbar.

Schleifen und Polieren. Für das Schleifen von geschichteten Preßstoffen gibt es Sondermaschinen mit Glaspapier-Bespannung.

Schwabbeln und Polieren erfolgt in üblicher Weise mit Hilfe fetteter Nesselscheiben. Hochglanz wird mit trockenen Flannelscheiben erreicht. Die Scheiben laufen mit 25 bis 35 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Zu beachten

ist die leicht eintretende Erwärmung der Werkstücke bei zu starkem Andrücken an die Polierscheiben.

Allgemeine Regeln. Die in den Passungssystemen festgelegten Toleranzen sind auf Preßteile nicht ohne weiteres übertragbar. Näheres hierüber vergleiche VDI-Richtlinien „Gestaltung von Kunstharz-Preßteilen“.

**Lackgrundstoffe** (siehe auch Abschnitt „Farben und Lacke“). Im Gebiete der Lacke werden heute Kunstharze in großen Mengen verarbeitet. Entsprechend den vielseitigen Verwendungen von Lacken sind auch deren Zusammensetzungen sehr verschiedenartig.

Lacke dienen der Oberflächenveredlung, dem Rost- und Korrosionsschutz, der Abwehr chemischer Angriffe usw. Anstriche sind Witterungseinflüssen ausgesetzt, teils wärme- und lichtbelastet. Sondergebiete stellen weitere Anforderungen, so z. B. die Elektrotechnik an die dem Isolationsaufbau dienenden Isolierlacke.

Durch die Beschränkung des galvanischen Metallschutzes ist der Anwendungsbereich von Lacken sehr erweitert, auch die Mehrverwendung von Leichtmetallen ist von der Güte eines Lackfilmes abhängig. Gute Haftfestigkeit auf den jeweiligen Unterlagen ist in jedem Falle notwendig. Die Beständigkeit und der Wirkungswert des Lacküberzuges muß zum mindesten für eine gewisse Zeit gesichert sein. Die mechanische Festigkeit hat dabei der jeweiligen Beanspruchung zu genügen.

Bisher waren Leinöl, Holzöl und Naturharze, ferner Zellulose-Derivate die gebräuchlichsten Lackgrundstoffe. Die Löslichkeitsverhältnisse von Zelluloseestern, wie Nitro- und Azetylzellulose, ermöglichen deren Verwendung für lufttrocknende Überzüge.

Auf diesem Gebiet sind wertvolle Neustoffe entstanden, die teils für sich, teils in Verbindung mit Zellulose-Lacken das Anwendungsgebiet für lufttrocknende Lacke sehr erweiterten. Chlorkautschuk-Lacke sind z. B. sehr feuchtigkeitsfest und auch der Einwirkung von Seewasser gewachsen. Vinylharze können die Widerstandsfähigkeit der Chlorkautschuk-Lacke noch verbessern, sie sind auch selber als lufttrocknende Lacke gut brauchbar. Nitrolacke werden durch Zusatz von Harnstoff- oder Alkydharzen gegen thermische Einflüsse widerstandsfähiger. Ähnlich wie Lacke aus in Lösung befindlichen Harzen, werden heute auch für manche Zwecke Dispersions-Lacke verwendet. Diese bestehen aus in Wasser feinst verteilten, meist thermoplastischen Kunststoffen, deren Filme z. B. auf Zement oder Beton haften und diese gegen Witterungseinflüsse sichern.

In allen Fällen, wo Rostschutz, Wärmebeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe und Lösungsmittel erforderlich ist, werden ofentrocknende Lacke bevorzugt. Hierfür standen bisher nur Leinöl und Holzöl zur Verfügung, als besonders zuverlässiger Rostschutz gelten auch heute noch Schwarzlacke.

Die Kunstharz-Industrie hat eine Anzahl neuer Lackgrundstoffe herausgebracht, die teils die Wirkung trocknender Öle verbessern, teils auch ohne zusätzlichen Ölgehalt den erforderlichen Korrosionsschutz gewähren. Die Trocknung härtender Lackfilme ist im Gegensatz zu den lufttrocknenden Lacken ein chemischer Prozeß. Bei letzteren findet nach dem Verdunsten der Lösungsmittel keine Veränderung der Filme mehr statt. Trocknung der Leinölfilme erfolgt durch Sauerstoffaufnahme, beim Holzöl dagegen bewirken Spuren Sauerstoff nur eine Beschleunigung des Härtungsvorganges, ohne daß eine wesentliche Sauerstoffaufnahme stattfindet.

Bei der Kunstharzhärtung finden Vorgänge statt, die Abscheidung von Wasser mit sich bringen. Einzelne Moleküle lagern sich hierbei zu großen Komplexen zusammen. Auf die Wasserbildung wird im Trocknungsprozeß Rücksicht genommen, indem man Vorsorge zu treffen hat, daß die Verflüchtigung des Wassers vor der endgültigen Aushärtung der Filme geschehen ist.

Bei gewissen, für die Lackindustrie besonders interessanten Lackharzen ist durch Einbau weichmachender Stoffe eine genügende Elastizität erreicht, so daß manche Anstrichfarben ohne Ölzusatz hergestellt werden können. In besonderen Fällen ist dagegen ein zusätzlicher Ölgehalt notwendig, besonders wenn es sich, wie in der Elektrotechnik, darum handelt, Dauerbelastungen durch Wärme und Feuchtigkeit zu begegnen. Bei der mechanischen Plastifizierung, wie sie in großem Umfange bei der Lackherstellung verwendet wird, muß auch der verwendete Weichmacher der jeweiligen Beanspruchung gewachsen sein. Er darf sich z. B. bei wärmebelasteten Geräten nicht verflüchtigen oder in feuchten Räumen sich herauslösen.

Künstliche Lackharze<sup>1)</sup> sind unter der Bezeichnung „fettsäuremodifizierte Kunstharze“ im Handel. Modifizierte Phenolharze haben gute Wärmebeständigkeit, große Festigkeit gegen Feuchtigkeit, chemische Einflüsse und Lösungsmittel (auch Benzol). Sie haften gut auf angerauten Flächen (Bondern). Da die Harzgrundfarbe dunkelrot ist, eignen sich diese Lacke bei wärmebelasteter Verwendung weniger für lichtechte helle Anstriche. Bei gewissen Isolierlacken finden die modifizierten Phenolharze wegen ihrer guten Feuchtigkeitsfestigkeit und Wärmebeständigkeit Anwendung.

Fettsäure modifizierte Alkydharze werden in der Lackier- und Anstrich-technik in großem Maße angewendet. Die Harze bleiben auch nach dem Aufbrennprozeß hell und sind dadurch wertvolle Bestandteile der verschiedensten Industrielacke.

Harze dieser Gruppen finden auch als Klebelacke Verwendung. Die Elektrotechnik benutzt z. B. unter der Bezeichnung „Heizmikanit“ eine Glimmerzubereitung, bei der Glimmerblättchen mit Hilfe von Alkydharzen verklebt sind.

Auch im Gebiet der Harnstoff-Harze sind brauchbare Lackharze entstanden, die besonders für helle und weiße Oberflächen-Anstriche Verwendung finden. Diese Harzfilme sind auch wärmebeständig und dienen z. B. zum Anstrich von Heißwasserspeichern.

**Vulkanisierbare Kunststoffe<sup>2)</sup>.** Die im Handel befindlichen Kunstgummisorten Buna S und Perbunan sind, ähnlich wie Naturgummi, durch Wärmebehandlung zu härten. Auch in der Verarbeitung besteht eine gewisse Übereinstimmung in der Beeinflussung des aktiven Gasrußes als Füllstoff auf die mechanischen Eigenschaften. In der Wärme- und Alterungsbeständigkeit ist Buna S dem Naturgummi überlegen. Für ölbeanspruchte Teile eignet sich das quellbeständige Perbunan. In den elektrischen Eigenschaften besteht zwischen Buna S und Naturgummi Übereinstimmung, während Perbunan Halbleiter ist. Diese letzte Eigenschaft wird für die Herstellung leitender Gummisorten ausgenutzt, wie sie z. B. als Fußbodenbelege zur Ableitung gespeicherter Elektrizität in Maschinen oftmals benötigt werden. Buna S übertrifft Naturgummi durch

<sup>1)</sup> H. Burmeister, AEG Berlin, Kunststoffe 30, 1941, S. 367—373.

<sup>2)</sup> Siehe Abschnitt „Gummi aus natürlichem und aus synthetischem Buna-Kautschuk“.

höhere Abriebfestigkeit, es ist daher für Förderbänder, Laufflächen für Kraftfahrreifen usw. geeignet. Buna ist auch als Dichtungsmittel von großem Wert. Buna S-Massen z. B. für wärmebelastete Dichtungen, Perbunan für ölfeste Verschlüsse. Mit Benzol und allen aromatischen Kohlenwasserstoffen quellen Perbunan und Buna ebenso wie Naturgummi. Einigermaßen benzolunempfindlich sind die Massen Perduren und Thiokol. Gegen Benzin-Kohlenwasserstoffe sind dagegen alle Bunaarten beständig. Wegen einer Reihe von Vorzügen, z. B. in Fällen, wo hohe chemische Widerstandsfähigkeit bei guter Wärmefestigkeit erforderlich ist, verwendet die chemische Industrie trotz des manchmal nicht niedrigen Preises Hartgummi-Auskleidungen für Kessel und Behälter, sowie Hartgummi-Überzüge für Geräte und Werkzeuge. In manchen Fällen können dadurch hochwertige Chromnickelstähle ersetzt werden. Durch die Entwicklung bestimmter Bunatypen ist es möglich geworden, bei diesen „Hartgummiauskleidungen im weiteren Sinne“ zu bleiben.

Im Gebiete der Elektrotechnik haben die vulkanisierbaren Bunaarten in der Kabelummantelung in manchen Fällen den Bleimantel einzusparen vermocht. In Anbetracht der hierdurch erfolgten Gewichtsverminderung ist dies besonders für den Schiffbau ein außerordentlicher Erfolg. Die Herstellung von Buna erfolgt aus dem Azetylen und greift somit auf die Kohle zurück.

### c) Nicht härtende Kunststoffe.

In ähnlicher Weise, wie Kondensations-Vorgänge die Verknüpfung von Einzelmolekülen zu großen Molekulargruppen ermöglichen, wirken auch Polymerisations-Prozesse molekülverbindend. Es werden auf diese Weise niedrigmolekulare Stoffe zu Hochpolymeren verdichtet. Hierdurch bilden sich harzartige Stoffe, die in dem Begriff „Kunststoffe“ oder auch Kunstharze zusammengefaßt werden. Von diesen „Hochpolymeren“ sind einige, nämlich Buna S und Perbunan, ähnlich dem Naturgummi härtbar oder, wie der technische Ausdruck lautet, vulkanisierbar (siehe Abschnitte „Vulkanisierbare Kunststoffe“ und „Gummi aus natürlichem und synthetischem Buna-Kautschuk“).

Die sehr große Gruppe der „nicht härtenden Kunststoffe“ umfaßt Polymerisations-Produkte, deren Verdichtung im Herstellungsverfahren bis zu einer bestimmten Stufe geleitet ist, die alsdann aber nicht mehr, wie die härtenden Kunstharze, die Fähigkeit zur weiteren Verdichtung hat. Das bedeutet, daß der Zustand dieser Stoffe unveränderlich bleibt, also auch bei späterer Wärmebelastung sich nicht mehr verändern kann.

Hierher gehören auch die schon behandelten Zellulose-Produkte, ferner viele der neueren Werkstoffe, die ihre Entstehung der Kohle als Rohstoff verdanken. Azetylen als Erzeugnis der im elektrischen Lichtbogen gebildeten Vereinigung von Kalk und Kohle, und Äthylen als gasförmiger Bestandteil der Kokereigase, sind die eigentlichen Ausgangsstoffe.

Insbesondere handelt es sich um Vinylderivate und Akrylate, die in sehr vielseitiger Verbindungsart heute werkstoffmäßig eingesetzt werden. Man findet sie als reine Kohlenwasserstoffe, als Chloride, als essigsäure Verbindungen, als Alkohole, Ester, Äther und in Form geschwefelter Verbindungen. Dem Polymerisationsgrad entsprechend sind sie flüssig, weich, kautschukartig oder hart und spröde. Der jeweilige Aggregatzustand ist für den technischen Einsatz maßgeblich. Flüssige und weiche Stoffe finden

Anwendung als Weichmacher und Lackrohstoffe. Stoffe von kautschukartiger Beschaffenheit sind teils Austauschstoffe für Metalle und Gummi, teils Werkstoffe für neuzeitliche Anfertigungen; sie werden ähnlich dem Naturgummi verarbeitet. Harte Stoffe verformt man auf Heißkalandern oder im Wege des Spritzgusses bzw. der Heißpressung, wobei der thermoplastische Charakter ein Herunterkühlen der Preßwerkzeuge vor Entnahme der Formlinge notwendig macht. Außerordentliche Verbreitung hat der Anwendungsbereich harter thermoplastischer Werkstoffe durch die Verarbeitung durch Spritzguß erfahren.

Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsverfahren sind dem thermoplastischen Charakter der Stoffe weitgehend angepaßt. Manche lassen sich, wie Zelluloid, durch Blasen zu Hohlkörpern formen, im Ziehverfahren wird die Dehnung der Stoffe formgebend ausgenutzt. Dicke Platten lassen sich nach genügender Vorwärmung oder auf geheizten Unterlagen ausschneiden und stanzen. Spangebende Bearbeitung macht weniger Schwierigkeiten als bei den härtenden Kunststoffen. Schweißung ist ähnlich wie bei Metallen möglich. Im angequollenen Zustand oder nach der Erwärmung sind manche Stoffe zu verkleben. Die gute mechanische Festigkeit läßt auch Ziehen und Gießen dünnster Folien zu. Neuerdings stellt man auch Fasern aus Kunststoffen her, die teils in der Art der Baumwoll- und Seidenverarbeitung versponnen werden, teils in Form von Borsten an Stelle von Roßhaar und tierischen Borsten Verwendung finden.

Alle Glieder dieser Stoffgruppen erweichen bei bestimmten Temperaturen, ohne daß ein Schmelzen eintritt. Beim Abkühlen wird der anfängliche Zustand wieder hergestellt. Zum Unterschied von Kautschuk und Gummi ist nur eine geringe Elastizität, wohl aber eine starke Plastizität vorhanden. Für die praktische Anwendung bedeutet dies, daß nach Reckung oder Deformation der anfängliche Zustand nicht oder nur sehr langsam wieder hergestellt wird. Besonders bei stärkeren Stoffschichten besteht ferner das Bestreben, sofern keine Raumbegrenzung vorgesehen ist, auch ohne Wärmezufuhr zu fließen. Dieser sogenannte „kalte Fluß“ ist bei allen mechanisch belasteten Teilen zu berücksichtigen.

Fast alle hochpolymeren Kunststoffe sind gegen Feuchtigkeit sehr widerstandsfähig und auch chemischen Angriffen gewachsen. Lösungsmittel, wie Benzine und aliphatische Kohlenwasserstoffe, sind ohne Einfluß, dagegen besteht geringe Festigkeit gegen Benzol und aromatische Lösungsmittel überhaupt, sowie gegen chlorierte Kohlenwasserstoffe. Wenn es nicht bis zur Lösung kommt, tritt Quellung ein. Die Wärmebeständigkeit der Thermoplasten ist begrenzt, das Hauptanwendungsgebiet liegt daher im Bereiche der Raumtemperatur. Die mechanischen Eigenschaften sind sehr gut und übertreffen die härtender Kunstharze und Preßmassen; besonders die hohe Schlagbiegefestigkeit ist hervorzuheben. Die Mischbarkeit der Hochpolymeren mit weichmachenden Stoffen wird in der Technik stark in Anspruch genommen.

Faßt man den Einsatz eines dieser Stoffe ins Auge, so sind vorerst die Werkstoffeigenschaften im Hinblick auf die auftretende Belastung zu überprüfen. Man darf sich nicht durch einzelne besonders ins Auge fallende Eigenschaften, z. B. mechanische Werte, beeinflussen lassen, ohne sich zu vergewissern, ob auch das sonstige Verhalten mit den Erfordernissen im Einklang steht. Beim Entwurf stützt man sich am besten auf Merkblätter, welche seitens der Erzeuger herausgebracht sind. Das Gebiet der neuen

Werkstoffe ist heute bereits so umfangreich und wird durch Neuerscheinungen und Verbesserungen ständig erweitert, so daß es Nichtfachleuten unmöglich ist, die Einsatzmöglichkeiten selber zu entscheiden.

Auf dem Gebiete der Vinylpolymerisate sind Chloride in der Technik stark vertreten. Es werden harte, d. h. nicht weichgemachte Produkte, und solche, denen durch Verarbeitung mit Weichmachern eine mehr gummiartige Konsistenz verliehen ist, verwendet.

**Igelite, Mipolame und Polyvinyle.** Harte Polyvinylchloride sind unter dem Gattungsbegriff Igelite im Handel und werden als Halbzeug, z. B. unter dem Warenzeichen Vinidur, vertrieben. Tafel 29 zeigt die wichtigsten physikalischen Eigenschaften.

Tafel 29. Festigkeitseigenschaften bei 20° von Halbzeug aus Igelit PCU (Vinidur).

Zugfestigkeit (3 min-Wert nach DIN 7701) .....	550 kg/cm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit (DIN 7701) .....	750 "
Biegefestigkeit (DIN 7701) .....	1100 "
Dauerstandfestigkeit .....	190 "
Elastizitätszahl für Zug .....	28 000 bis 30 000 "
Kugeldruckhärte (H 5/34, 2/30).....	1600 "
" (VDE 0302) .....	1200 "
Schlagbiegefestigkeit (VDE 0302) .....	150 kgcm/cm <sup>2</sup>
Schlagzähigkeit .....	130 "
Kerbschlagzähigkeit .....	10 "

Vinidur kommt in Form von Rohren, Rundstangen, Profilen, Folien, Platten und Blöcken in den Handel. Hauptanwendungsgebiet ist der Rohrleitungsbau. Vinidur-Rohre sind für drucklose Anwendung sowie für 2,5 und 6 atü Druck genormt. Über die mögliche Druckbelastung, Tafel 30, entscheidet die Temperatur der Durchlauf-Flüssigkeit.

Tafel 30. Dauernd zulässige Innendrucke von Rohren aus Igelit PCU (Vinidur) der drei genormten Druckstufen (DIN E 8061 bis 8067).

Wandungs- temperatur ° C	Zulässige Innendrucke		
	Drucklose Reihe atü	Reihe ND 2,5 atü	Reihe ND 6 atü
0	(1,0)	(5,5)	(12)
20	0,9	4,5	10
40	0,5	2,5	6,0
60	0,2	1,0	2,5
75	(0,07)	(0,35)	(0,8)

(Klammerwerte durch Dauerstandversuche noch nicht bestätigt.)

Über 40° nimmt die Druckfestigkeit der Rohre stark ab, bei 75° ist sie fast aufgehoben. Kurzzeitige Temperaturüberlastung schädigt druckfreie Leitungen nicht, auch ist die Reinigung der Rohre mit heißem Wasser möglich.

Rundstangen aus Vinidur werden spangebend zu Schrauben, Bolzen, Spindeln, Büchsen, Absperrorganen usw. verarbeitet.

Folien finden zum Auskleiden von Behältern Anwendung. Dieser Korrosionsschutz ist das Neueste auf dem Gebiete der säurefesten Auskleidung, für die bisher Gummi verwendet wurde oder Plattierung mit

Leicht- und Buntmetallen sowie Edelstählen und Edelmetallen erfolgte. Auskleidung durch Vinidur ist in einem Temperaturbereich von  $-10$  bis  $+60^\circ$  möglich. Die Folienstärke soll bei Auskleidungen  $0,4$  mm nicht unterschreiten und möglichst  $0,8$  bis  $1,2$  mm betragen. Aufbringen der Folien auf die Unterlagen geschieht mittels einer Klebelösung, alsdann werden Behälter- und Rohrwand von außen mit einer Flamme aufgeheizt, so daß der Film eine Temperatur von  $130^\circ$  erhält. Alle Lösungsmittelreste müssen vor dem Verkleben entfernt werden, um späteren Blasenbildungen vorzubeugen. Das Auskleiden keramischer Behälter macht wegen der schwierigen Erwärmung der Unterlagen Umstände. Es sind für diesen Zweck daher lösungsmittelfreie Klebstoffe im Handel, die in geschmolzenem Zustande verwendet werden. Um gutdichtende Überzüge oder Auskleidungen zu erhalten, ist eine gute Überdeckung oder Überlappung notwendig. Bei schwächeren Folien genügt Verklebung der Stoßstellen, bei stärkeren Folien ist Schweißung mit einem Sondergerät möglich.

Vinidur-Auskleidungen sind gegen Säuren, Alkalien und Salzlösungen in verdünntem und konzentriertem Zustande beständig.

Vinidur-Platten dienen zur Anfertigung von Konstruktionsteilen jeder Art, ferner für Rohre größeren Durchmessers, für Gebläse, für Flüssigkeits- und Gasmesser, Kolben, Zahnräder, Pumpen usw.

Neben harten Igeliten werden Igelit-Weichmassen und Mipolame verwendet:

1. an Stelle von Weichgummi für die Herstellung von Schläuchen, Formware, Manschetten, Fußboden- und Tischbelegen;
2. in Form von Latex für Kunstleder, Wachstuche, Anstrichfarben;
3. an Stelle von Blei und Naturgummi für Dichtungsmassen, Draht- und Kabelisolationen sowie Ummantelungen;
4. in Form härterer Plattenwerkstoffe, wie Astralon. Die Platten sind in jeder Farbtönung von glasklar bis dunkel lieferbar und dienen auch als Fensterwerkstoff.

Neben chlorierten Vinylverbindungen finden technische Anwendung:

Polyvinyl-Azetat als Klebstoff und als Zwischenlagen bei der Herstellung elastischer Sperrhölzer.

Polyvinyl-Alkohol für die Herstellung benzinfester Schläuche, treibstoffsicherer Dichtungen usw.

Polyvinyl-Äther als Weichmacher in der Lackindustrie.

**Reine Kohlenwasserstoffe.** Von solchen finden Trolitul und Luvikan in der Spritzgußtechnik Anwendung (vgl. Abschnitt „Spritzguß-Massen“).

Von sonstigen Kohlenwasserstoffen ist Oppanol zu erwähnen. Dieses kommt in verschiedenen Sorten in den Handel. Oppanole haben rohkautschukähnliche Eigenschaften und sind nicht vulkanisierbar. Die weicheren Typen geben in Mischung, z. B. mit Bitumen, Klebstoffe, die härteren Mischungen ergänzen das Vinidur bei der Auskleidung von Behältern in einer höheren Wärmebeständigkeit. Während diese im Temperaturbereich von  $-10$  bis  $+60^\circ$  verwendbar sind, lassen sich Oppanol-Auskleidungen von  $-50$  bis  $+130$  verwenden. Für Zwecke der Auskleidung dient das füllstofffreie Oppanol O und das füllstoffhaltige Oppanol ORG. Die Folienstärke beträgt  $1$  bis  $2$  mm. Auch Holz- und Betonbehälter sind mit Oppanol auszukleiden. Für den Oberflächenschutz von Rohren, z. B. aus Metall oder Papier, werden Oppanol-Schläuche in die Rohre eingeklebt. Ähnlich dem Klingerit gibt es eine oppanolhaltige

Dichtung, die den Vorteil hat, weich zu bleiben und daher auch für Glas- und Porzellangeräte Verwendung finden kann.

**Acrylate.** Ester der Polyacrylsäure und der Methacrylsäure finden umfassende technische Anwendung. Beide Werkstoffarten zeichnen sich durch ungewöhnliche Durchsichtigkeit und Klarheit aus, ferner sind sie sehr alterungsfest und gegen Witterungs- und Lichteinflüsse beständig. Polymeth-Acrylate, die als Plexiglas bekannt sind, sind härter als die Polyacrylate; deren Verwendungsgebiet daher mehr im Gebiet des Weichgummi austausches, der Klebstoffe und Lacke liegt.

**Plexiglas.** Für Zwecke, bei denen hervorragende Durchsichtigkeit und Klarheit bei hohen optischen Forderungen gestellt wird und bei denen verzerrungsfreie Durchsicht notwendig ist, findet Plexiglas Anwendung. Es wird für Fahrzeug- und Flugzeug-Verglasung stark eingesetzt. Das geringe spezifische Gewicht, die leichte Verformbarkeit, das gute Verhalten bei Beschuß sind hierfür zusätzliche Vorteile. Silikatgläsern gegenüber ist die acht- bis zehnfache Schlagfestigkeit vorhanden, während die Lichtdurchlässigkeit beider Glassorten gleich ist. Für Befensterungszwecke ist die Splittersicherheit von Plexiglas sehr wertvoll, ebenso ein beträchtliches Formänderungsvermögen bei der Verwindung der Fensterrahmen.

Hervorzuheben ist ferner die starke Durchlässigkeit von Plexiglas für ultraviolettes Licht, deren Ausnutzung in der Befensterung von Arbeitsräumen, Krankenanstalten und Schulen durchführbar ist. Zur Kennzeichnung der Durchlässigkeit sind nachstehend einige Beispiele angeführt.

Nimmt man die Durchlässigkeit für ultraviolettes Licht bei

Quarzglas mit .....	100	% an, so hat
Plexiglas 222 .....	73,5	%
Uviolglas M .....	54	%
Spiegelglas .....	3	%
Fensterglas .....	0,6	%

Zur Verformung von Plexiglas bestehen mehrere Möglichkeiten, nämlich Formpressen in einem Gesenk, Biegen oder Ziehen sowie Blasen. Optische Gläser, z. B. Linsen, Prismen, Brillengläser usw., werden durch Blasen hergestellt.

Auch im Modellbau, neuerdings auch im Lehrenbau, findet Plexiglas Verwendung. Lehren hieraus dienen z. B. zur Prüfung von Gußteilen bei der Erfassung wichtiger Maße an Gußrohlingen. Die für Gießereien und Fertigungsbetriebe eingeführten Lehren ermöglichen ein einwandfreies Prüfen der Gußmaße und der zum Einbringen in die Arbeitsvorrichtung wichtigen Auflageteile. Derartige Lehren sind auch zu einer Prüf- und Anreißeinrichtung weiterentwickelt, die den ersten Betriebsanriß einspart und Anbringen von Mittelrissen in den drei Achsenrichtungen ermöglicht.

Plexiglas findet weitere Anwendung für die Herstellung von Farbfiltern. Im Gegensatz zu Silikat- und Bleiglas ist bei Plexiglas-Filtern Anfärbung mit organischen Farbstoffen möglich, die in unbeschränkter Zahl zur Verfügung stehen. Auch in der Schnitzstoffindustrie wird viel mit Plexiglas gearbeitet. Eigenschaften von Plexiglas M 222 sind in Tafel 31 zu finden.



Tafel 31. Eigenschaften von Plexiglas M 222.

Wichte .....	1,18
Biegefestigkeit (VDE) .....	1400 kg/cm <sup>2</sup>
Schlagbiegefestigkeit (VDE) .....	20 cmkg/cm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit .....	1400 kg/cm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit bei 20° C .....	790 kg/cm <sup>2</sup>
Elastizitätsmodul bei 20° .....	32000 kg/cm <sup>2</sup>
Kugeldruckhärte (VDE)	
5/50/10 .....	2000 kg/cm <sup>2</sup>
5/50/60 .....	1850 kg/cm <sup>2</sup>
Ritzhärte nach Mohs .....	2 bis 3

## II. Spritzpressen und Spritzgießen.

### a) Spritzpressen härtender Kunststoffe.

Neben dem eigentlichen Preßverfahren in Gesenken ist neuerdings für die Verformung härtender Preßmassen das „Spritzpressen“ in erhöhtem Maße aufgenommen. Bei dem Preßverfahren wird Preßmasse in den Hohlraum der Form eingeführt und mit Hilfe meistens des einen Formteils (Oberstempel) unter Druck gesetzt, wobei der volle Pressendruck auf der Preßmasse liegt. Diese wird nach dem Erweichen in die Form hineingedrückt und der Druck ruht in den meisten Fällen bis zum Auffahren der Presse auf dem Formling. Um dieser Druckbelastung zu widerstehen, muß das Werkzeug sehr kräftig gebaut sein. Einzupressende Metallteile müssen eine bestimmte Mindeststärke haben und so verankert sein, daß sie durch die Preßmasse nicht verformt werden.

Beim Spritzpressen wird die Preßmasse in einem von der eigentlichen Form getrennten Raum erweicht und alsdann durch Düsen der Form zugeführt. Der Massefluß erhält infolge des geringen Düsendurchmessers einen sehr hohen Druck. Hierdurch wird die Masse nochmals durchgeknetet und dabei sehr gleichmäßig durchwärmt, so daß der Härtungsprozeß in der Form abgekürzt wird. Zur Aufnahme des hohen Druckes wird die quer oder längs aufgeteilte Form durch Seitendruck zusammengehalten. Dies geschieht bei Sonderpressen durch mehrere Druckkolben, die von verschiedenen Seiten, z. B. von oben und unten oder von oben und einer Seite, auf die Form einwirken. Derartige Sonderpressen werden von verschiedenen Herstellern gebaut. Stehen diese Pressen nicht zur Verfügung, so genügt in manchen Fällen Einsetzen des Werkzeugs in einen kegelig ausgedrehten Ring.

Neben den Vorteilen des Durchknetens und gleichmäßig schnellen Durchwärmens der Massen besteht bei genügendem Seitendruck noch der Vorzug hauchdünner Gratbildung. Auch feinste Metallteile können bei dieser Arbeitsweise einwandfrei gefaßt und umspritzt werden. Allerdings muß mit einem höheren Werkstoffverlust und einer etwas verlängerten Nebenzeit gegenüber dem eigentlichen Pressen gerechnet werden.

### b) Spritzgießen nicht härtender Kunststoffe.

Das Verfahren des Spritzgießens organischer Werkstoffe ist dem der Metallspritzgießerei ähnlich. Es entstand aus dem Bestreben, Kühlen und Entfernen der Formlinge aus den Werkzeugen in kürzester Zeit zu ermöglichen. In den für diesen Zweck gebauten Maschinen erfolgt die Verflüssigung der Masse räumlich getrennt von der eigentlichen Matrize. Der Schmelzfluß wird durch Kanäle dem Hohlraum der wassergekühlten Form

Tafel 32. Eigenschaften im Handel befindlicher Spritzgußmassen.

	Zellulose-Derivate		Polymerisations-Produkte										Quarzhaltige hochpolymere Stoffe		Kondensat
	Trolit W	Benzyl-Zellulose	Trolit III	Trolit IV	Trolit EF	Trolit EN	Trolit EH	Plexigum M 272	Mipolam (Astralon)	Luvikan	Trolit Si	Amenit	Lupamid A	Kondensat	
			1,05 700	1,05 750	1,05 700	1,05 700	1,05 700	1,05 700	1,05 700	1,05 700	1,05 700	1,05 700			1,05 700
Wichte .....	1,35	1,22	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,18	1,34	1,2	1,18	1,5	1,13	—	
Biegefestigkeit kg/cm <sup>2</sup> ..	650	700	700	750	700	700	700	1200	1000	600	600	500	1100	—	
Schlagdegefestigkeit			48	15	18	30	—	25	bis 400	10	6	4	< 160		
Kerbzähigkeit cm/kg/cm <sup>2</sup>	30	75	5	—	5	—	—	—	5	—	—	—	11		
Druckfestigkeit cm/kg/cm <sup>2</sup>	8	3	950	—	—	—	—	1400	800	—	—	—	1100		
Zerreißeigfestigkeit kg/cm <sup>2</sup> ..	350	390	400	—	—	—	—	760	580	—	—	—	720		
Elastizitäts-Modul kg/cm <sup>2</sup>	20000	25000	32000	—	—	—	—	32000	34000	—	—	—	3500		
Wärmeleitfähigkeit:															
1. nach Martens .....	40	55	64	70	72	85	95	56	58	125	74	87	—		
2. nach Vicat .....	55	83	90	100	105	108	115	85	75	—	82	—	230		
Wärmeleitfähigkeit cal/cm <sup>2</sup> · s · °C · 10 <sup>6</sup> ..	50	47	38	—	38	—	—	—	—	—	—	—	80		
Lineare Ausdehnungszahl	130	—	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110		

mit Hilfe von hohem Druck zugeführt und erstarrt, sobald die Form ausgefüllt ist. Die Übertragung der hohen Temperatur des Schmelzraumes auf die Form wird vermieden dadurch, daß zwischen diesen beiden Teilen eine Verbindung nur durch die eigentliche Düse und nur während des eigentlichen Spritzvorganges besteht.

Der heiß in die Form hineinschießende Kunststoff kühlt bei der Berührung mit der kalten Formwand schnell herunter, so daß durch Gratabbildung kein nennenswerter Werkstoffverlust entsteht und keine wesentliche Nachbearbeitung der Formlinge notwendig ist. Abgesehen von dem Spritzansatz treten keine Werkstoffverluste ein. Die Vorsorge, daß dem Schmelzraum stets nur geringe Mengen von frischem Werkstoff zugeführt werden, verhindert, daß eine Überhitzung des Kunststoffes entsteht.

Es sind verschiedene Bauarten an Spritzgußmaschinen im Handel, die teils als Voll-, teils als Halbautomaten ausgebildet sind und durch Preßluft oder aber mechanischen Antrieb betätigt werden.

Das Spritzgießen der nicht härtenden Kunststoffe fand erst in den letzten Jahren in die Industrie Eingang. Azetyl-Zellulose, die erste im Wege des Spritzgusses verformte Masse, wird besonders in Fällen verwendet,

wo große mechanische Festigkeit erforderlich ist und Feuchtigkeits- sowie Wärmebelastungen nicht eintreten. Von großem Einfluß auf die verbreitete Einführung des Spritzgußgießens war das Erscheinen der Trolitulmassen. Große Feuchtigkeitsbeständigkeit, glasklare Durchsicht, jede gewünschte Farbtonung und weitere Vorteile erschlossen dem Trolitul und damit dem Spritzgießen eine große Verbreitung. Um Sonderwünschen nachkommen zu können, wurden die Trolitultypen vermehrt, wobei besonders eine höhere Wärmebeständigkeit in den Trolitulmassen EF, EN und EH gegenüber dem Trolitul III erstrebt wurde. Parallel hierzu kamen auch Spritzgußmassen auf Grundlage von Plexiglas in die Industrie, die auch die Vorteile dieses Werkstoffes in größerem Umfang ausnutzen ließen. Es entstand ferner das Luvikan, bei dem eine höhere Wärmebeständigkeit allerdings mit einem Rückgang der mechanischen Festigkeit verbunden ist, so daß diese Masse mehr als Sonderwerkstoff zu werten ist. Neuerdings sind dann weitere Massen entwickelt, die als synthetische Eiweißstoffe sowohl in der Wärmebeständigkeit als auch in den mechanischen Eigenschaften alle bisherigen Spritzgußmassen übertreffen. Diese Polyamide, mit der Handelsbezeichnung Igamide, erschlossen der Kunststoff-Anwendung weitere Anwendungsgebiete. Igelit, als Spritzgußmasse in weichmacherfreiem Zustande, läßt sich im Spritzguß nur schwierig verformen, im weichmacherhaltigem Zustand können die kautschukartigen Eigenschaften auch beim gespritzten Formteil ausgenutzt werden.

Tafel 32 bringt eine Übersicht über die Eigenschaften heute im Handel befindlicher Spritzgußmassen. Das Anwendungsgebiet dieser Stoffe liegt in erster Linie bei den Gegenständen des täglichen Bedarfes, der Schmuck- und Kunstindustrie, dem Bekleidungswesen und auf gewissen Sondergebieten.

### Schrifttum.

- Vergütetes Holz.** Küch, W.: Holz als Roh- u. Werkstoff Bd. 2 (1939) S. 257. — Armbruster, Fr.: Holz als Roh- u. Werkstoff Bd. 3 (1940) S. 78. — Riechers, K.: Holz als Roh- u. Werkstoff Bd. 2 (1939) S. 110 — Kunststoffe Bd. 30 (1940) S. 78. — Werkst. u. Betr. Bd. 72 (1939) S. 160, 266. — Werkstattbücher, Heft 76 und 77, Bittner-Klotz. Berlin: Springer. — Normenblattentwurf DIN E 4076 in Bauwelt Bd. 31 (1940) S. 362.
- Faserstoffe aus Holz.** Zbl. Forstwesen 1938 S. 127.
- Melaminharze.** Kunststoff-Technik. Werbeblatt: Troisdorfer Kunststoff — Ultrapas.
- Lager-Werkstoffe:** Im Gas- u. Wasserwerkbetrieb. Gas- u. Wasserfach Bd. 8 (1938) S. 2—4 (Albrecht). — In der Bauindustrie. RTA Bd. 17 (1937) Nr. 44 S. 8 (G. Garbotz). — In der Erzaufbereitung. Popular Mechanics. Bd. 69 (1938) S. 218, Ref. Kunststoffe 1938 S. 215. — Im Dampfkraftwerk. Arch. Wärmew. Bd. 19 (1938) S. 60/61 (A. Niggemeier). — An Hartzerkleinerungsmaschinen. Ref. Kunststoffe 1938 S. 327. — An Landmaschinen. Kunststoffe Bd. 29 (1939) S. 221 (Mebold) — Kunststoffe Bd. 27 (1937) S. 319 u. 311 (Mebold). — An Braunkohlenbrikettpressen. Braunkohle Bd. 37 (1938) S. 793/96 (Graebing) — Kunststoffe Bd. 27 (1937) S. 316. — Im Baggerbau. Z. VDI Bd. 83 (1939) S. 684 (Ehlers). — An Kohlenseilbahnen. Kunststoffe Bd. 29 (1939) S. 175 (H. Frank). — Preßstofflager in Betonmischmaschinen. Straße 1939 Heft 16, 17 u. 18 (G. Ehlers).
- Preßstoff-Konstruktionsfragen.** Flötgen, R.: Kunststoffe Bd. 31 (1941). — Brandenburger: Werkst. u. Betr. Bd. 68 (1935) S. 20, 74, 166, 194; Bd. 70 (1937) S. 67, 194, 243.
- Zahnrad-Werkstoffe.** Opitz, H., u. F. Blasberg: Deutsche Kraftfahrtforschung 1939 H. 36. — Kraemer: Kunststoffe Bd. 31 (1941).
- Verarbeitungsmaschinen für Preßstoffe.** Mehdorn, W.: Kunstharzpreßstoffe und andere Kunststoffe. 2. Aufl. 1939. — Tochtermann, W.: Z. VDI Bd. 83 (1939) S. 1003.
- Spanabhebende Bearbeitung.** Fehse, A.: Hartmetallwerkzeuge. Verlag Teubner.
- Lackgrundstoffe.** Scheiber u. Sändig: Die künstl. Harze. — Scheiber: Lacke u. ihre Rohstoffe. — Peters: Korrosion und Metallschutz Bd. 14 (1938). — Jordan, O.: Farben-Ztg. Bd. 44 (1939) S. 442. — Wagner, H.: Chemiker-Ztg. Bd. 60 (1936)

- S. 393; Bd. 64 (1940) S. 417. — König, W.: Kunststoff-Technik Bd. 10 (1940) S. 527 — Greth, A.: Angewandte Chemie Bd. 51 (1938) S. 719 — Kunststoffe. — Scheiber, J.: Z. Ver. dtsh. Chem. 1935, Beiheft Nr. 19. — Burmeister, H.: Feinmech. u. Präz. 1941 Märzheft. — Sarx: Werkst. u. Betr. Bd. 71 (1938) S. 332.
- Vulkanisierbare Kunststoffe.** Roelig, H.: Kunststoffe Bd. 30 (1940) S. 164 — Werkst. u. Betr. Bd. 72 (1939) S. 293. — Springer, A.: Kunststoffe Bd. 30 (1940) S. 285.
- Nicht härtende Kunststoffe.** Nowak, P.: Kunststoffe Bd. 27 (1937) S. 184; Bd. 38 (1938). — Berger, H.: ETZ Bd. 61 (1940) S. 97. — Dörfel, E.: Elektrizitätswirtsch. Bd. 39 (1940) Heft 11.
- Igelite.** Kolleg, L.: Kunststoffe Bd. 29 (1939) Heft 2. — Krannich, W.: Chem. Fabrik Bd. 13 (1940) S. 233. — Schwarz, A.: Kautschuk Bd. 16 (1940) S. 97 — Kunststoffe Bd. 29 (1939) S. 9. — Bachmann, W.: Z. VDI Bd. 84 (1940) S. 425.
- Plexiglas.** Tromsdorf, E.: Kunststoffe Bd. 29 (1939) S. 45 u. 172 — Masch.-Bau u. Betrieb Bd. 18 (1939) S. 501. — Froehlich, K.: Kunststoffe Bd. 30 (1940) S. 267.
- Spritzpressen.** Weprecht, B.: Kunststoff-Technik Bd. 10 (1940) S. 289 — Kunststoffe Bd. 31 (1941) S. 57. — Brandenburger, K.: Kunststoff-Technik Bd. 10 (1940) S. 89.
- Spritzgußmassen.** Laxis, M. E.: Kunststoffe Bd. 29 (1939) S. 17 u. 65. — Mehdorn, W.: Kunstharzpreßstoffe und andere Kunststoffe. 2. Aufl. — Mienes, K., u. A. Krause: Kunststoffe Bd. 30 (1940) S. 1.

Tafel 33. Kunststoffe nach Handelsbezeichnungen geordnet.

Handelsbezeichnung bzw. gesetzlich geschützter Name	Grundstoff und Typenbezeichnung nach DIN 7701	Hersteller bzw. Lieferer der fertigen Teile
Aceplast .....	Phthalsäureharz für Lacke	Blumer
Acetylcellulose .....	Zelluloseacetat	I. G.
Aclait .....	Phenol-(Kresol) Kunstharz; Hartgewebe Klasse F, G, Hartpapier, typisierte Preßmassen und Sonderpreßmassen	} Acla
Aclasyn .....	Mischpolymerisat aus polymerisierten Vinyl-Verbindungen	
Acronal .....	Polyacrylester	} I. G.
Acronal D .....	Dasselbe in Dispersionsform	
Albertat .....	Lackkunstharz (Tonerde-Verbindungen des Albertols) zum Mattieren von Lacken und zum Verhindern des Absetzens von Pigmenten	
Albertol .....	Lack-Kunstharz, modifiziertes Phenolharz, öl- oder spritlöslich	} Albert
Alberit-Schnellpreßmassen	Phenol- (Kresol-) Kunstharz Typ 1 <sub>1</sub> und 1 <sub>2</sub>	
Alberit-Preßflocken ..	Phenol- (Kresol-) Kunstharz Typ Z <sub>1</sub> und Z <sub>2</sub>	
Alberit-Preßbahnen ..	Phenol- (Kresol-) Kunstharz Typ Z <sub>3</sub>	
Alberit-Schnellpreßmasse	Phenol- (Kresol-) Kunstharz Typ T <sub>1</sub> und T <sub>2</sub>	} Meirowsky
Alberit-Preßharz ....	Phenol- (Kresol-) Kunstharz	
Alcella-Lacke .....	Azetyllulose mit verschiedenen Lösungsmitteln und Zusätzen	} Albert
Alfenat .....	Lackkunstharz, Phenolharz-Mischester	
Alftalat .....	Lackkunstharz, Phthalsäureharz	} I. G.
Alkydal	Phthalsäure-Harze zur Herstellung von Kunstharz-Lacken	
Alkydal RD.....	Dasselbe auf rein deutscher Grundlage	} Albert
Alkyphen .....	Phenolharz zur Herstellung von Öllacken	
Alnovol .....	Lackkunstharz, nicht härtbare, reine Phenolharze, spritlöslich	
Alresat .....	Lackkunstharz, Maleinat-Harz	} s. einz. Herstell.
Alresen .....	Reines (Alkyl-) Phenolharz öllöslich	
Aminoplaste .....	Harnstoffharz; Sammelname; die daraus hergestellten Preßmassen Typ K	} I. G. Uerdingen
Asplit u. Asplit „A“ ..	Phenolharzlösungen mit anorganischem Füllstoff	
Astralon .....	Mischpolymerisat aus polymerisierten Vinylverbindungen; thermoplastischer Werkstoff in Form von Platten, Stäben und Röhren	Celluloid-Verk.
AT-Cellulose B u. BS ..	Äthylzellulose	} I. G.
AW 2-Kunstharz ....	Cyclohexanonharz	
Azetyllulose-Lacke oder A-Zellulose-lacke	Azetyllulose mit verschiedenen Lösungsmitteln und Zusätzen	alle größeren Lackfabriken
Bakelite-Harze .....	Phenol- und Harnstoff-Kunstharze fest und flüssig	} Bakelite
Bakelite-Kitte .....	Flüssige Phenol-Harze mit anorganischen Füllstoffen	
Bakelite-Lack .....	In Ölen bzw. Lösungsmitteln lösliche oder gelöste, zum Teil mit fetten Ölen kombinierte Kunstharze auf Phenol- oder Harnstoff-Grundlage	
Bakelite-Preßharz ...	Fast reines Phenol-(Kresol-)Harz ohne Füllstoff	
Bakelite-Preßmassen .	Phenol-(Kresol-)Harze mit Füllstoffen; Typ 1, M, O, S, T, Z	
Bakelite - weiß .....	Harnstoffharz + Füllstoff, Typ K	
Benzyl-Cellulose (Benzyl-Cellulose)	Benzylzellulose in verschiedenen Lösungsmitteln gelöst mit Zusätzen	I. G.

Tafel 33 (Fortsetzung).

Handelsbezeichnung bzw. gesetzlich geschützter Name	Grundstoff und Typenbezeichnung nach DIN 7701	Hersteller bzw. Lieferer der fertigen Teile
Borron . . . . .	Akrylharz mit Füllstoffen verarbeitet als thermoplastische Masse, verarbeitbar zu Schläuchen, Profilen, Platten	Röhm & Haas
Cambric . . . . .	} Hartgewebe mit Phenol-(Kresol-)Harz hergestellt, Klassen F u. G	} Wahn
Canvass . . . . .		
Carta . . . . .		
Carta-Asbest . . . . .	Hartpapier mit Phenol-(Kresol-)Harz hergestellt, Klasse 1, 2, 3 und Tropengüte	} Isola
Carta-Coton . . . . .	Hartpapier mit Phenol-(Kresol-)Harz hergestellt, Sondergüte	
Carta-Textil . . . . .	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol-)Harz hergestellt, Klassen F u. G	} I. G.
Cellit B . . . . .	Zelluloseazetobutyrat	
Cellit L und T . . . . .	Zelluloseazetat	
Cellit TP . . . . .	Zelluloseetripropionat	
Cellon-Acetylcelloid . . . . .	Thermoplastischer Werkstoff auf der Grundlage von Azetyl-Zellulose in Form von Platten, Stäben und Röhren	Celluloid-Verkauf
Cellon-Lacke . . . . .	Andere Bezeichnung für Azetylzellulose-Lacke	Diwag
Cellophan (Zellglas) . . . . .	Viskose	Kalle
Celluloid . . . . .	siehe Zelluloid	} I. G.
Celluloseäther . . . . .	Methyl-, Äthyl- und Benzylzellulose	
Clophen . . . . .	Unverseifbare Weichmacher und Harze für Lacke auf Grundlage chlorisierter aromatischer Kohlenwasserstoffe	
Cohaerit . . . . .	Kondensationsprodukt zum Binden von Korkschrot	
Columbus . . . . .	Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol-)Harz mit organischen Füllstoffen (Zellulose), Typ Z <sub>1-3</sub>	New-York Hamburg
Condensite . . . . .	Phenol-(Kresol-)Harze für Schleifscheiben	Bakelite
Decelith . . . . .	Vinylpolymerisat und andere Polyesterine in Folien, Tafeln und Fertigerzeugnissen für chemisch-techn. Apparatebau und viele andere Zwecke	Deutsche Celluloid
Dekorit . . . . .	Reines Phenol-Kunstharz ohne Füllstoff, sog. Edelkunstharz	} Dr. Raschig
Dekorit F . . . . .	Reines Phenol-Kunstharz, füllstofffrei, säurebeständig, für den Maschinen- und chemischen Apparatebau; bearbeitungsfähig	
Dekorit-Kitt . . . . .	Phenolharz-Lösung mit anorgan. Füllstoffen; Kitte säurefest und flüssigkeitsdicht, kalt-härtend	
Deurolith . . . . .	Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol-)Kunstharz mit Papier als Füllstoff, zu Gleitlagern	Römmler
Diphen . . . . .	Lack-Kunstharz, spritlöslich, hitze- und katalysatorenhärtend, verträglich mit Nitrozellulose	Blumer
Durax . . . . .	} Preßmasse aus Phenol-(Kresol-)Harz hergestellt. Typ 0, 1 <sub>1</sub> , 1 <sub>2</sub> , S, M, Z <sub>1</sub> , Z <sub>2</sub> . Lagerpreßstoffe nach DIN 7703	} Isola
Durax-Textil . . . . .		
Durcoton . . . . .	Hartgewebe mit Phenolharz hergestellt, Klassen F und G	Meirowsky
Duroftal . . . . .	Lackkunstharz, benzol-kohlenwasserstofflösliches plastifiziertes, härthbares Phenolharz	Albert

Tafel 33 (Fortsetzung).

Handelsbezeichnung bzw. gesetzlich geschützter Name	Grundstoff und Typenbezeichnung nach DIN 7701	Hersteller bzw. Lieferer der fertigen Teile
Durophen .....	Lack-Kunstharz, spritlösliches, hitze- und katalysatoren-härtendes bzw. benzol-kohlenwasserstoff-lösliches, plastifiziertes, hitzehärtendes Phenolharz bzw. mit Füllstoffen zu Schnellpreßmassen Typ S verarbeitet.	Albert
Duxalkyde verschied. Güteklassen	Trocknende Alkydharze, phenolfrei	Blumer
Dynos .....	Hydrat-Zellulose, Markenbezeichnung für Vulkanfaser	Venditor
Dytron .....	Lagerwerkstoff, wärme- und feuchtigkeitsbeständig, verschleißfest, gut isolierend, gut bearbeitbar. Schichtstoffe aus Gewebbahnen, Textilschnitzeln, Textilfasern, Zellstoffbahnen, Zelluloseschnitzeln, Zellulosefasern mit Phenol-(Kresol-)Harz getränkt. Typ T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> , Z <sub>1</sub> , Z <sub>2</sub> , Z <sub>3</sub> in Platten, Blöcken, Rohren, Stäben, Formstücken (Gleitlager)	
Ecarit-Acetylcellloid .	Thermoplastischer Werkstoff auf der Grundlage von Azetylzellulose in Form von Platten, Stäben und Röhren	Celluloid Speyer
Ecaron .....	Spritz- und Preßmasse auf Acetylcellulose-Grundlage	Verschiedene Hersteller; s. jeweils die Hinweise
Edelkunstharze .....	Reine Phenol-(Kresol-)Kunstharze ohne Füllstoffe gegossen und gehärtet für Drechsler- und Schnitz-Zwecke	
Eshalit .....	Schnellpreßmassen aus Phenol-(Kresol-)Kunstharz, Typ 0, 1 <sub>1</sub> - <sub>2</sub> , M, S, T <sub>1</sub> - <sub>2</sub> , Z <sub>1</sub> - <sub>2</sub> , O* und S*	Verarbeitet von SSW
Eshalit E 100 .....	Preßmasse ohne Füllstoffe aus Reinharz Schnellpreßmasse aus Hartpech mit Asbest und mineralischem Füllstoff, Typ 8	
Eshalit E 61 .....	Schnellpreßmasse aus Harnstoffharz mit Füllstoffen, Typ K	
Eshalit E 90 .....	Preßmasse aus Bitumen mit Asbest und anorganischem Füllstoff, Typ 4	
Eshalit E 86 .....	Preßmasse aus Zement mit Asbest und anorganischem Füllstoff, Typ X	
Eshalit E B <sub>1</sub> .....	Thermoplastische Masse aus Azetylzellulose, Typ A	
Eshalit E B <sub>2</sub> .....	Preßmasse aus Naturharz mit Asbest und anorganischem Füllstoff, Typ 7	
Faturan .....	Schnellpreßmischungen und Bahnen, Typ S, 1, T, Z und Sondertypen	New-York Hamburg Isola
Fermit .....	Kalt-Preßstoff mit anorganischen Füllstoffen, Typ 2 und X	Ferrozell
Ferrozell .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol-)Harz hergestellt, Klassen F und G	Ferrozell
Formolit .....	Leinen-Schnitzel-Preßmasse Typ T	New-York Hamburg
Gerohlex .....	Phenol-(Kresol-)Harzpreßlinge mit Holzmehl-Füllstoff	Römmler
Gerohlit .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol-)Harz für Gleitlager	
Galathith .....	Schnellpreßmasse mit Phenol-(Kresol-)Harz, Füllstoff; regellose Gewebeteile für Gleitlager	Bakelite
Glyptal .....	siehe Kunstthorn Phthalsäure-Glyzerin-Ester, zum Teil modifiziert mit fetten Ölen	Bakelite

Tafel 33 (Fortsetzung).

Handelsbezeichnung bzw. gesetzlich geschützter Name	Grundstoff und Typenbezeichnung nach DIN 7701	Hersteller bzw. Lieferer der fertigen Teile
Hares .....	Phenol-(Kresol)-Harze und daraus hergestellte Schnellpreßmassen Typ S, T, Z, I	Römmler
Hares E L .....	Kunstharzlacke aus Phenol-(Kresol)-Harzen	
Hares-Kitte .....	Phenolharze mit Zusätzen	
Hares .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol)-Harz, Klassen I, II, III, IV	
Harex .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol)-Harzen hergestellt, Klassen F und G	
Heliosit Typ 2 .....	Preßmasse mit Asbest und anorganischem Füllstoff, Typ 7, 8	Verschied. Hersteller, siehe bei den einzelnen Namen
Hartgewebe .....	Sammelname für alle mit Baumwoll- bzw. Zellwoll-Bahnen und Phenolkunstharnen hergestellte Schichtstoffe, Klassen F u. G	
Hartholz .....	Aus Holz mit Phenolkunstharz hergestelltes vergütetes Holz	
Hartpapier .....	Sammelname für alle aus Papierbahnen mit Phenolkunstharnen hergestellte Schichtstoffe, Klassen I, II, III, IV	
Hercules .....	Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol)-Harz mit organischen Füllstoffen (Textil), Typ T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> und T <sub>3</sub>	
Hochvolt .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol)-Harz hergestellt, Klassen I, II, III, IV und Sondergüten in Platten, Rohren, Formstücken	Hochvoltisolation
Hornit .....	siehe Kunsthorn	I. G. Bakelite
Idonit .....	Vergußmasse aus Phenol-(Kresol)-Kunstharz	
Idonit .....	Phenol-(Kresol)-Kunstharz, flüssig	I. G.
Iganil .....	Kondensationsprodukt aus Anilin-formaldehyd für die Preßtechnik	
Igamide .....	Lineare Polykondensationsprodukte für die Kunststofftechnik. Verarbeitung im Spritzguß-, Spritz- und Preßverfahren sowie über die Lösung im Streichverfahren	Jaroslaw
Igelit .....	Polymerisationsprodukt auf Vinyl-Grundlage	
Igevine .....	Polymere Vinyl-Verbindungen für Klebstoffe, Kunststoffe und Lacke	Uerdingen (Rhein) Galalith
Jarax .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol)-Harz hergestellt	
Jaroplast .....	Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol)-Harz, Typ 0, 1 <sub>1</sub> , 1 <sub>2</sub> , M, T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> , Z <sub>1</sub> , Z <sub>2</sub> , Z <sub>3</sub>	I. G.
Kauritleime .....	Harnstoffharzlösungen mit besonderen Zusätzen und Härtemitteln	
Kerit .....	Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol)-Harzen aller Klassen	Galalith und Kunsthornfabriken
KM-Harze .....	Kunstharze für Lacke auf Grundlage Kolophonium-Maleinsäure-Glyzerin	
Kunsthorn .....	Sammelname für Erzeugnisse aus Kasein; übl. Handelsnamen: Galalith, Syrolith, Hornit	Dr. Raschig
Leukorit .....	Reines Phenol-(Kresol)-Kunstharz ohne Füllstoff, sog. Edelkunstharz	
Lignofol .....	Schichtstoff aus Holzfurnieren mit Phenol-(Kresol)-Harz gebunden. Vorrichtungen, Propeller, Werkzeuge usw.	Venditor
Linax .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol)-Kunstharz hergestellt, Klassen F und G	SSW
Luphen .....	Phenolharze für luft- und ofentrocknende Lacke	
Lupolen .....	Elektrisch hochwertiger polymerer Kohlenwasserstoff für Vergußmassen und für Kombination mit Oppanol B	I. G.



Tafel 33 (Fortsetzung).

Handelsbezeichnung bzw. gesetzlich geschützter Name	Grundstoff und Typenbezeichnung nach DIN 7701	Hersteller bzw. Lieferer der fertigen Teile
Luresin .....	Harzstreckmittel für Papierindustrie	} I. G.
Luvican .....	Thermoplastische Masse aus Vinyl-Polymerisation	
Luvitherm-Film .....	Folien aus Igelit PCU	} Isola
Luxit .....	Preßmasse mit Hartpech hergestellt, entsprechend Typ 8	
Maprenal .....	Stickstoffhaltiges Kunstharz besonders für nicht gilbende Einbrennlacke	I. G.
Mipolam .....	Erzeugnisse auf der Grundlage polymerisierter Vinylverbindungen, z. B. Kabelmasse, Preßmasse, Masse zur Anfertigung von Rohren, Schläuchen, Matten, Läufern, Dichtungen usw.	Venditor
Monostyrol .....	Monomeres Styrol	} I. G.
Mowilith .....	Polyvinylacetat-Harze für Lacke und Kunststoffe	
Mowilith D .....	Dasselbe in Dispersionsform	} Nowack
Neoresit .....	Phenol-(Kresol)-Kunstharz fest, flüssig oder gelöst und daraus hergestellte Schnellpreßmassen Typ 0, 1, M, S, T, nicht typisierte Sonderpreßmassen und auch Lacke verschiedenster Zusammensetzung	
Nitrozellstoff .....	Kollodiumwolle auf Zellstoff-Grundlage	I. G.
Novotext .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol)-Kunstharz hergestellt, Klassen F und G	AEG
Nyhax .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol)-Harz hergestellt. Platten Klasse I, II, III, IV und Sondergütern wie Supratropen u. Konstruktion als Rohre und Stäbe	} New-York Hamburg
Nyhatex .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol)-Harz hergestellt. Platten Klasse I, II, III, IV und Sondergütern wie Supratropen u. Konstruktion als Platten, Rohre und Stäbe	
Oppanol .....	Hochpolymerer Kohlenwasserstoff. Verwendung in der Gummi-, Kabel-, Kunstleder-, Klebstoff-, Lack-, Textil- und Papierindustrie	I. G.
Oppanol C .....	Hochpolymerer Kohlenwasserstoff für Klebstoff-, Gummi-, Lack- und Kunstlederindustrie	} I. G.
Palatinal .....	Weichmacher auf Phthalsäure-Grundlage für Kunststoffe und Lacke	
Pekaglas .....	Verbundglas (Mehrschichten-Sicherheitsglas) mit Zwischenfilm aus Polyvinylacetat, biege- und dehnungselastisch	Verbundglas
Pergut .....	Chlorkautschuk für Lacke	I. G.
Perloid .....	} Nitrozellulose ohne und mit Füllstoffen	} Celluloid-Verkauf
Perlopal .....		
Pertinit .....	Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol)-Harzen, Typ S, 0, 1, und T <sub>2</sub>	} Meirowsky
Pertinax .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol)-Harz hergestellt, Klassen I, II, III, IV	
Phenoplaste .....	Sammelname für alle aus Phenol-(Kresol)-Kunstharzen hergestellten Schnellpreßmassen	Verschiedene Hersteller
Phtalopale .....	Kunstharze auf Phthalsäure-Grundlage für Lacke	} I. G.
Plastopale .....	Harnstoff-Aldehyd-Harze für Lacke	
Plexiglas .....	Einschichtiges, organisches Sicherheitsglas aus Polymetakrylsäureester	Röhm & Haas

Tafel 33 (Fortsetzung).

Handelsbezeichnung bzw. gesetzlich geschützter Name	Grundstoff und Typenbezeichnung nach DIN 7701	Hersteller bzw. Lieferer der fertigen Teile
Plexigum .....	Sammelname für Akrylharze, verwendet zu thermoplastischer Spritzguß- und Preßmasse, Lackrohstoff, Zwischenschicht für Sicherheitsglas, Weichmacher für Kunstgummi	Röhm & Haas
Poliplast .....	Spritlösliche Alkydharze für Lacke	Blumer
Pollopas .....	a) Schnellpreßmasse aus Harnstoffharz, Typ K b) Schichtstoff aus Harnstoffharz	Venditor u. I.G.
Polystyrol .....	Polystyrol für Kunststoffe und Lacke	I. G.
Preßcoton .....	Leinenschnitzel-Preßmasse mit Phenol-(Kresol-)Kunstharz, Typ T	Meirowsky
Ralotext .....	Phenol-(Kresol-)Schnellpreßmasse, gedrehte Asbestfäden als Füllstoff	Römmler
Repelit .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol-)Kunstharz hergestellt, Klassen 1, 2, 3 u. Sondergüte	SSW
Resamin .....	Lack-Kunstharz, Harnstoffharz	Albert
Resenoplast .....	Nicht trocknende Alkydharze für Lacke	Blumer
Resiform .....	a) Schnellpreßmasse aus Phenolharz hergestellt, Typ O, 1, S, T <sub>1</sub> und T <sub>2</sub> b) Schnellpreßmasse aus Harnstoffharz hergestellt, Typ K	Bosch
Resitex .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol-)Harz hergestellt, Klassen F und G	Dr. Raschig
Resinol .....	Phenol-(Kresol-)Kunstharz und daraus hergestellt Schnellpreßmassen aller Typen, ferner die daraus hergestellten Kitte und Lacke	Bakelite
Resinite .....	Reine Phenol-(Kresol-)Harze für Kitte und Klebmittel	Bakelite
Resistan .....	Preßmasse aus Phenol-(Kresol-)Kunstharz, Typ 1 <sub>1</sub> , 1 <sub>2</sub>	Römmler
Resistan E .....	Preßmasse aus Zement (Wasserglas), Typ X	Römmler
Resopal .....	a) Schnellpreßmasse aus Harnstoffharz, Typ K b) Schichtstoffe aus Harnstoffharz, ein- und mehrschichtig	Sigla
Sigla .....	Mehrschichten-Sicherheitsglas, nachgiebiger Typ mit Plexigum-Zwischenschicht	Sigla
Stabol .....	a) Thermoplastische Masse aus Polymet-akrylsäureester mit und ohne Füllstoff b) Leder- bzw. gummiähnliche Erzeugnisse aus demselben Grundstoff	AEG
Styresin .....	Öllösliches Stryolharz für Lacke	I. G.
Styroflex .....	Folien aus Polystyrol = Trolitul	Venditor
Syrolith .....	siehe Kunsthorn	Venditor
TEGO-Leimfilm .....	Kunstharzleim auf Phenol-Grundlage in Filmform; dient zur Sperrholzerstellung	Venditor
TEGOWIRO .....	Verfahren zum Verleimen dickwandiger Werkstücke. Zum Abbinden des Leimes erforderliche Wärme wird unmittelbar in der flächigen Leimfuge erzeugt bzw. dieser zugeführt. Es wird z. B. ein metallischer Träger (Drahtgewebe usw.) in die Leimfuge eingebettet und elektrisch erhitzt	Goldschmidt
Tenacit .....	a) Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol-)Kunstharzen, Typ 1, M, O, S, 2, 3 b) Desgl. aus Kunstharzstoff, Typ K c) Preßmassen aus Bitumen, Typ 4, 8 d) Desgl. aus Glimmer-Bleiborat, Typ Y e) Desgl. aus Naturharz, Typ 6/7	AEG

Tafel 33 (Fortsetzung).

Handelsbezeichnung bzw. gesetzlich geschützter Name	Grundstoff und Typenbezeichnung nach DIN 7701	Hersteller bzw. Lieferer der fertigen Teile
Tenatext .....	Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol-)Harz, Typ T <sub>1</sub> -T <sub>3</sub>	AEG
Thesit .....	Schnellpreßmassen aus Phenol-(Kresol)- Kunsthharzen, Typ 11, 12, M, S, T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> , Z <sub>1</sub> , Z <sub>2</sub> , Z <sub>3</sub> und Harnstoff-Preßmasse, Typ K	Preßwerk Essen
Toplast .....	Synthetischer Weichmacher für Lacke	Blumer
Trolit .....	Thermoplastische Massen: a) Azetylzellulose: Trolit W b) Nitrozellulose: Trolit F c) Benzylzellulose: Trolit BC	
Trolitul .....	Thermoplastische Masse aus Polystyrol (Vinylbenzol)	Venditor
Trolon .....	Reines Phenol-(Kresol-)Kunsthharz ohne Füll- stoff, sog. Edelkunsthharz	
Trolitan .....	Schnellpreßmasse aus Phenol-(Kresol-)Kunsth- harzen aller Typen und in verschiedenen Sondergütern	
Trolitax .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol-)Harz herge- stellt, Klasse 1, 2, 3 und verschiedene Son- dergütern	Jaroslaw
Trosbestos .....	Wärmeschutzplatten als Verbundplatten aus Asbestschiefer und Hartpapier	
Turbax .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol-)Harz herge- stellt, Klassen F und Z und verschiedene Sondergütern	Venditor I. G. Hochvoltisola- tion
Turbonit .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol-)Harz herge- stellt, Klassen I, II, III, IV und verschie- dene Sondergütern	
Ultrapas .....	Melaminharz-Preßmasse	Kunststoff-Ver- kauf
Uresin .....	Kondensationsharz für Lacke	
Unitex .....	Hartgewebe mit Phenol-(Kresol-)Harz herge- stellt, Klassen F und G, in Platten, Roh- ren und Formstücken	I. G. (Berlin SO 36) Venditor und M. Schmid
Vinidur .....	Thermoplastisches Kunststoff-Erzeugnis auf Grundlage Polyvinylchlorid als Rohre, Platten, Folien. Korrosionsfester Werk- stoff im Apparatebau usw.	
Vinifol .....	Folien aus Vinyl-Polymerisation	Wahn
Vinoflex .....	Polymere Vinylverbindungen für Lacke	
Vulkanfiber .....	Hydratzellulose	Albert
Wahnerit .....	Hartpapier mit Phenol-(Kresol-)Harz herge- stellt, Klassen 1, 2, 3 und Sondergütern	
Wahnerol .....	Isolierschlauch aus Mischpolymerisation	Celluloid-Verk. Celluloid Speyer
Weichharz .....	Weichmacherharz vom Typ der Dicarbon- säure-Ester	
Zelluloid .....	Thermoplastischer Werkstoff auf der Grund- lage von Nitrozellulose in Form von Tafeln, Stäben und Röhren	

Für Änderungen in den Handelsbezeichnungen und in den Lieferfirmen kann volle Bürgschaft nicht übernommen werden. Kunststoffe, die nicht mehr hergestellt werden, sind nicht aufgeführt. Kunststoffe aus der Ostmark und dem Sudetenland sind noch nicht berücksichtigt. Stand Frühjahr 1941.

#### Bedeutung der Firmen-Kurzbenennungen.

Acla .....	Acla Aktiengesellschaft, Köln-Mülheim
AEG .....	AEG-Fabriken, Henningsdorf (Osthavelland)
Albert .....	Chemische Werke Albert, Wiesbaden-Biebrich
Bakelite .....	Bakelite Gesellschaft mbH, Erkner b. Berlin

Blumer .....	Louis Blumer, Chemische Fabrik, Zwickau II
Bosch .....	Robert Bosch GmbH, Stuttgart 1
Celluloid } .....	Celluloidfabrik Speyer, Kirmeyer & Scherer, Speyer a. Rh.
Speyer }	
Celluloid-Verkauf .....	Celluloid-Verkaufs-Gesellschaft mbH, Berlin W 9
Deutsche Celluloid .....	Deutsche Celluloid-Fabrik A.-G., Eilenburg
Diwag .....	Chemische Fabriken, Berlin-Weidmannslust
Ferrozell .....	Ferrozell-Gesellschaft Ecke & Co., Augsburg 2
Galalith .....	Internationale Galalith-Gesellschaft A.-G., Hamburg-Harbg. 1
Goldschmidt .....	Th. Goldschmidt A.-G., Essen
Hochvoltisolation .....	Hochvoltisolation Fr. Uhlmann & Co., Dresden A 39
I. G. ....	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Verkaufsgemeinschaft Chemikalien, Frankfurt (Main) 20
I. G. Uerdingen .....	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Verkaufsgemeinschaft Chemikalien, Zweigstelle Uerdingen, Krefeld-Uerdingen
Isola .....	Isola Werke A.-G., Birkesdorf bei Düren (Rheinland)
Jaroslaw .....	Elektro-Glimmer- und Preßwerke Scherb & Schwer K.-G., vorm. Jaroslaw, Berlin-Weißensee
Kalle .....	Kalle & Co., A.-G., Wiesbaden-Biebrich
Kunsthorn-Fabriken ....	Verkaufsvereinigung von Kunsthorn-Fabriken, Berlin
Kunststoff-Verkauf ....	Verkaufsgesellschaft für Kunststoff-Erzeugnisse mbH, Frankfurt (Main) 1
Meirowsky .....	Meirowsky & Co., A.-G., Porz a. Rh.
New-York-Hamburg ....	New-York-Hamburger Gummi-Waaren Compagnie, Hambg. 33
Nowack .....	A. Nowack A.-G., Bautzen
Preßwerk Essen .....	Preßwerk A.-G., Essen
Dr. Raschig .....	Dr. F. Raschig GmbH., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a. Rh.
Röhm & Haas .....	Chemische Fabrik Röhm & Haas GmbH, Darmstadt
Römmler .....	H. Römmler Aktiengesellschaft, Spremberg (Nd.-Lausitz)
M. Schmid .....	Vulkanfiber-Fabrik M. Schmid, Berlin W 15
SSW .....	Siemens-Schuckert-Werke A.-G., Abt. Isolierstoffe, Berlin-Siemensstadt
Sigla .....	Sicherheitsglas GmbH, Kundendorf N.-L.
Venditor .....	Venditor Kunststoff-Verkaufsgesellschaft mbH, Troisdorf, Bez. Köln
Verbundglas .....	Verbundglas GmbH, Berlin-Lichterfelde 1
Wahn .....	Elektro Isolier-Industrie Wahn, Wilhelm Ruppert, Wahn (Rhld.).

## Gummi aus natürlichem und synthetischem Buna-Kautschuk<sup>1)</sup>.

Unter Kautschuk versteht man den unvulkanisierten Rohstoff, unter Gummi das vulkanisierte Fertigerzeugnis der Gummiindustrie. Naturkautschuk ist aus dem Saft der tropischen Kautschukpflanze auf Plantagen gewonnen, Buna-Kautschuk in chemischen Fabriken in mehrstufigem Verfahren von Kalk und Kohle ausgehend hergestellt. Durch Abwandlung des Verfahrens erhält man die verschiedenen Sorten Buna-Kautschuk.

Die Verarbeitung von Kautschuk zu Gummi geschieht bei Natur- und Buna-Kautschuk in ähnlicher Weise durch Plastizieren, Mischen mit Füllstoffen (Ruß, Zinkweiß, Farbstoffen und Schwefel) und durch darauffolgendes Vulkanisieren in Wärme. Durch die Vulkanisation erhält Gummi die für ihn charakteristischen elastischen Eigenschaften. Weichgummi hat niederen, Hartgummi höheren Schwefelgehalt.

Die wichtigsten Buna-Sorten sind:

Buna S: hochelastisch, hohes Arbeitsvermögen, hitze- und alterungsbeständiger als Naturgummi, höhere Abriebfestigkeit, elektrischer Isolator.

Verwendung: Reifen, Dichtungen und Schläuche für Dampf und Heißwasser bis etwa 110° C, Förderbänder besonders im Bergbau. Isolier- und Schutzmäntel für Kabelleitungen.

Buna SS: verbesserte elektrische Eigenschaften als Buna S, ebenso hitze- und alterungsbeständig, etwas geringere Elastizität.

Perbunan, quellbeständig und gleichzeitig hitzebeständig bis etwa 130° C, öl-, fett- und benzinfest, hochelastisch, Gasdurchlässigkeit  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{5}$  von Naturgummi, elektrischer Halbleiter.

Verwendung: Dichtungen, Stulp- und Wellendichtungen, Werkstoff für Federungen zur Schwingungsisolierung und Schalldämpfung besonders im Fahrzeug- und Flugzeugbau, elastische Kupplungen, Membranen, ölfeste Keilriemen, öl- und benzinfeste Schläuche, Kabelmäntel besonders für Schiffskabel, Druckwalzen, Schutzkleidung.

Perbunan-extra: gesteigerte Quellfestigkeit gegenüber Perbunan bei geringerer Elastizität.

Verwendung: quellfeste Schläuche und Dichtungen.

Naturgummi und Bunagummi sind je nach der Zusammensetzung der Mischung kältebeständig bei Temperaturen bis -30 und -60°.

Alle Bunasorten lassen sich zu Hartgummi verarbeiten. Verwendung besonders als Oberflächenschutz gegen chemischen Angriff.

Natur- und Buna-Gummi lassen sich bei der Vulkanisierung mit metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen festhaftend verbinden.

<sup>1)</sup> E. Konrad: Über den synthetischen Kautschuk Buna. Jahrbuch der Deutschen Luftfahrtforschung 1938, S. 574—577. — H. Roelig: Buna als Werkstoff im Maschinen- und Werkzeugbau. Werkstatt u. Betrieb 1939, Heft 23/24, S. 293—296. München 27: Carl Hanser Verlag. — H. Roelig: Z. VDI, Bd. 82 (1938), Nr. 6, S. 139—142. — H. Roelig: Buna in der Kabeltechnik. Z. Kautschuk, Jahrg. 16 (1940), S. 25—33. — Werkstattblatt 74 „Anwendung von Naturgummi und Bunagummi im Maschinenbau“, Carl Hanser Verlag, München 27.

## C. Deutsche Hartmetalle.

### I. Einleitung.

Schon Taylor hatte den großen Einfluß erkannt, den die schwer schmelzbaren Metallkarbide auf Härte, Warmhärte und Schneidhaltigkeit der Werkzeugstähle ausüben. Diese Erkenntnisse und deren Verwertung führten zur Entwicklung der hochwertigen Schnellstähle.

Eine weitere Entwicklung war die Herstellung von Legierungen aus nur hoch schmelzbaren Metallen bzw. Karbiden. Zuerst brachte Haynes (USA.) unter dem Namen „Stellit“ eine Chrom-Kobalt-Wolfram-Gußlegierung auf den Markt, und hierbei wurde zum ersten Male Eisen als Grundlage der Schneidlegierungen aufgegeben. Die Stellite hatten aber noch eine große Sprödigkeit, so daß sie nur bedingt verwandt werden konnten. Die Bedeutung der Schwermetallkarbide, insbesondere des Wolframkarbids und Molybdänkarbids, war aber erkannt, und auf dieser Grundlage wurde nun weiter gearbeitet. Hieraus ergab sich die Schaffung der Sinter-Hartmetalle. Die gegossenen Stellite sind seit Anfang 1939 als Schneidmetalle erneut wieder für Zerspanungswerkzeuge in Gebrauch gekommen.

### II. Eigenschaften der deutschen Hartmetalle.

Die auf dem Markt befindlichen bekannten deutschen Hartmetalle werden auf metallkeramischem Wege, Sintern, gefertigt, indem aus Metallpulvern nach dem Pressen zu Formlingen durch Sinterung Metallkörper hergestellt werden. Die Zugabe von Hilfsmetallen, deren Schmelzpunkt wesentlich niedriger liegt als der von Wolframkarbid, spielt eine erhebliche Rolle.

Für die Bearbeitungstechnik liegt der Wert der Hartmetalle in der guten Warmhärte, die eine hohe Schnittgeschwindigkeit gestattet. Die Härte von Hartmetallen bleibt bis 900° C fast gleich, während die guten Schnellstähle bei etwa 600° C ihre Härte und Schneidfähigkeit verlieren. Für die verschiedenen Verwendungszwecke werden die Hartmetalle in verschiedenen Härtestufen geliefert wie Tafel 34 zeigt.

Die Hartmetalle werden in Form von kleinen Plättchen geliefert, die mit dem Grundwerkstoff des Werkzeuges durch Löten verbunden werden. Hartmetallplättchen sind für den allgemeinen Bedarf nach DIN E 4966 genormt.

Form- oder Maßveränderungen an fertiggesinterten Hartmetallplättchen können nur durch Schleifen auf geeigneten Schleifscheiben vorgenommen werden; darum sollte man vor Aufgabe der Bestellung auf Hartmetallplättchen genauestens prüfen, ob Freiwinkel, Rundungen, Hohlkehlen usw. vorgesehen sind. Nachträgliches Anschleifen bedeutet Verschwendung an Hartmetall und Schleifscheiben, also einen beachtenswerten Verlust. Die Plättchen selbst können, da es sich um eine Einzelherstellung handelt, in jedcr gewünschten Form bezogen werden. Eine Anlehnung an die Normalien der Hartmetalle herstellenden Firmen ist aber im Interesse der schnelleren Lieferung und einfacheren Lagerhaltung das Gegebene. Für Schneidmetalle gilt das Gesagte mit der Einschränkung, daß sich diese wesentlich leichter schleifen lassen und deswegen eine nachträgliche Formgebung einfacher ist.

Wichtig für die wirtschaftliche Ausnutzung der gesinterten Hartmetalle ist die Möglichkeit der Anwendung hoher Schnittgeschwindigkeiten bei

Tafel 34. Verwendungsbereich der deutschen Hartmetalle.

AWF-Kennzeichen ab 1. 10. 39	Kennfarbe	Bisherige Firmenbezeichnung						Anwendungsbereich der Hartmetalle
		Böhlerit	Dia-dur	Mira-mant	Rhei-nit	Tita-nit	Widia	
F 1	grau	EEH	SSS	—	—	SU 25	S 246	Feinstdrehen und Feinstbohren von Stahl, also Arbeiten mit sehr kleinen Spanquerschnitten und Schnittkräften
S 1	schwarz	E	SS	70	I	U	XX	Bearbeitung von Stahl und Stahlguß aller Art für hohe Schnittgeschwindigkeiten bei Vorschüben bis 1 mm/U für mittlere Schnittgeschwindigkeiten bei Vorschüben bis 2 mm/U, insbesondere bei Verwendung älterer Werkzeugmaschinen, sowie bei Arbeiten mit unterbrochenem Schnitt oder wechselnden Schnitttiefen. Die Schnittgeschwindigkeiten liegen etwa 40 vH tiefer als die für Gruppe S 1 für niedrige und mittlere Schnittgeschwindigkeiten bei Vorschüben bis 3 mm/U, insbesondere für Arbeiten mit stark wechselnden Schnitttiefen oder unterbrochenem Schnitt. Die Schnittgeschwindigkeiten liegen etwa 60 vH tiefer als die für Gruppe S 1
S 2	weiß	E 88	SU	65	II	U 2	X 8	
S 3	rot	E 49	SA	60	V	U 3	S 58	
G 1	blau	GS	B	75	III	G	N	Bearbeitung von Gußeisen unter 200 kg/mm <sup>2</sup> Brinellhärte, Kupfer, Kupferlegierungen, Messing, Leichtmetallen, Kunst- und Preßstoffen und ähnlichen Werkstoffen; ferner zum Bestücken von Drehbankkörnerspitzen, Meßflächen aller Art und Gleitflächen von Führungsschienen
G 2	braun	GB 12	BF	55	—	—	G	Bearbeitung von Kunst- und Hartholz, Faserstoffen, verschiedenen Preßstoffen und für Schlagbohrwerkzeuge
G 3	blau mit schwarz. Streifen	—	—	—	—	GGG	NK	Bearbeitung von Elektrodenkohle
H 1	gelb	HG	A	80	IV	GG	H	Bearbeitung von Hartguß, Gußeisen über 200 kg/mm <sup>2</sup> Brinellhärte, Gußeisen mit harten Stellen in der Rand-schicht, Temperguß, Glas, Porzellan, Gesteine, Hartpapier
H 2	gelb mit schwarz. Streifen	HHG	—	—	—	GGG spez.	H 167	Sonder-Hartguß (z. B. Mo-legierter Hartguß) über 100 Shoregrade

Siehe Zeitschrift „Werkstatt und Betrieb“ Carl Hanser Verlag, München 27. 1938, Heft 19/20, Werkstattblatt 64, und 1939, Heft 5/6 und 21/22; DIN E 4971 (früher AWF-B'att 118). AWF-Mitteilungen 1940, Heft 10, Seite 56.

üblichen Vorschüben und stoß- bzw. erschütterungsfreiem Lauf. Andernfalls wird der Verschleiß des Werkzeuges vorwiegend durch die geringe Zähigkeit des Hartmetalls beeinflusst. Dies führt zum Ausbröckeln bzw. Ausbrechen der Schneidkanten und damit zum vorzeitigen Versagen. Werden dagegen alle Einflüsse, die eine Belastung auf Zähigkeit zur Folge haben, nach Möglichkeit ausgeschlossen, so ist die Lebensdauer und die Schneidleistung ein Vielfaches von Stahl gleichgültig welcher Zusammensetzung.

Auf Grund dieser Überlegungen bedarf es bei der Einführung von Hartmetall zunächst einer genauen Untersuchung des vorhandenen Werkzeugmaschinenparkes. Die Lagerungen der Arbeitsspindeln und die Führung der Werkzeugschlitten müssen in Ordnung sein. Getriebe und Spindellagerungen müssen für hohe Drehzahlen eingerichtet sein. Die Spannvorrichtungen müssen ein starres Einspannen der Werkstücke gestatten. An Drehbänken werden die Reitstöcke zweckmäßig mit Kugellagerspitzen ausgerüstet.

### III. Werkzeugschäfte, Plättchen, Herstellung der Werkzeuge.

Da es keine Hartmetalle gibt, welche für die Bearbeitung aller Werkstoffe gleichmäßig gut wären, hat man verschiedene Sorten für verschiedene Werkstoffgruppen geschaffen, Tafel 34. Die geeigneten Hartmetallsorten werden zweckmäßig den Druckschriften und Handbüchern der Hartmetall herstellenden Firmen entnommen.

Die Wahl des Schaftwerkstoffes ist von ausschlaggebender Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Hartmetallwerkzeuges. Für einfache Dreh- und Hobelmeißel erfordern die in DIN E 4966 vorgesehenen Abmessungen einen Stahl von mindestens 80 bis 90 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit, also zweckmäßig St C 6061 nach DIN 1661, mit Festigkeit an der oberen Grenze. Es empfiehlt sich, die von den Edeltahlerzeugern gelieferten Sonderschaftstähle (meist Mn-legiert) mit 90 bis 100 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit einzusetzen, da diese die Löttemperatur von etwa 1100° ohne allzugroße Kornvergrößerung ertragen. Zur Vermeidung von Kerbwirkungen ist es notwendig, am Übergang von zwei Lötflächen den Schaft mit einer Hohlkehle (nicht mit einer scharfen Kante) und die Hartmetallplättchen mit einer Rundung, deren Halbmesser etwas größer sein muß als der Halbmesser der Hohlkehle des betreffenden Werkzeugschaftes, zu versehen.

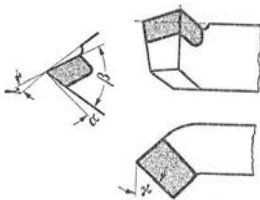


Abb. Wk 1.

Das Auflöten der Plättchen erfolgt in einem Gasmuffelofen mit reduzierender Flamme, d. h. mit Gasüberschuß. Für kleinere Werkzeuge eignet sich auch die elektrische Widerstandserwärmung. Bei dem Auflöten größerer Platten aus F1, S2 und S3 ist es zweckmäßig, Zwischenlagen aus sieb- oder rasterähnlichen Geweben oder Blechen einzulegen. Die sonst zu Spannungsrisen führenden Abkühlungsspannungen zwischen Hartmetall und Schaftwerkstoff werden hierdurch ausgeglichen.

Den überstehenden Schaftwerkstoff (unterhalb des Hartmetallplättchens) schleift man mit einer groben Korundumscheibe, das Hartmetallplättchen selbst mit einer Sonderschleifscheibe aus Siliziumkarbid. Hierbei ist darauf zu achten, daß man, um unnötige Erwärmungen zu vermeiden, das Hartmetallplättchen mit einer Vorschleifscheibe (grobe Körnung) vor- und mit einer Fertigschleifscheibe (feinere Körnung) fertigschleift. Naßschliff



ist vorzuziehen. Feinstdrehen und -bohren, überhaupt sauberste Oberflächenbeschaffenheit bedingt ein leichtes Nachschleifen (Fasenschliff) mit geeigneten Diamantschleifscheiben.

Die Winkelbezeichnung, Abb. Wk 1, ist beim Ablesen der Schneidwinkel gemäß Tafel 35 zu verwenden<sup>1)</sup>.

Tafel 35. Schnittwinkel an Hartmetall-Drehmeißel.

Zu bearbeitende Werkstoffe	Festigkeit in kg/qmm	Freiwinkel $\alpha \pm 1^\circ$	Keilwinkel $\beta$
Stahl .....	bis 60	5°	65°
Stahl .....	über 60—85	5°	70°
Stahl .....	„ 85—110	5°	75°
Stahl .....	„ 110—140	5°	80°
Stahl .....	„ 140—180	5°	84°
Stahl .....	„ 180—240	4°	90°
Nichtrostender Stahl .....	—	5°	75°
Hartstahl (12 vH Mn) .....	—	5°	80°
Stahlguß .....	50—70	5°	75°
Stahlguß .....	über 70—100	5°	80°
Stahl und Stahlguß mit schlagartig scharfen Unterbrechungen oder krustiger oder poröser Außenhaut .....	—	4°	90°
Gußeisen .....	bis 200 Brinell	4°	75°
Gußeisen .....	200—400 „	4°	75—80°
Hartguß .....	65—90 Shore	3°	82—86°
Silizium-Eisenguß (bis 16 vH Si) .....	—	3°	80—85°
Bronze, Messing u. ähnl. ....	—	6°	65—75°
Leichtmetalle .....	—	8°	50—55°

#### IV. Drehen, Hobeln, Fräsen mit Hartmetallwerkzeugen.

Hartmetallwerkzeuge eignen sich zur Bearbeitung (Drehen, Fräsen, Bohren, Reiben, Schaben usw.) aller Werkstoffe, wie 12proz. Mangan-Hartstahl, Eisen-Silizium-Guß, Kokillen-Hartguß, Stahlguß mit hohem Mangan-gehalt, überhaupt Stählen aller Art, Stahlguß, Gußeisen, Bronze, Leichtmetall, Kupfer, sämtlicher Isolierstoffe, Kohle, Gestein, Ziegel-Mauerwerk, Glas, Porzellan, Marmor, Hart- und Sperrholz, Preßpapier usw. Im allgemeinen wird die Mehrleistung durch Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit unter Beibehaltung der alten Spanquerschnitte erreicht. In Fällen, wo die Schnittgeschwindigkeit mit Rücksicht auf veraltete Maschinen usw. oder ungünstige Form der Werkstücke nicht erreicht werden kann, können selbst bei Verwendung großer Spanquerschnitte außerordentlich große Standzeiten erreicht werden, die die Anwendung der Hartmetallwerkzeuge ohne weiteres wirtschaftlich gestalten. Bei Mehrmeißelmaschinen, wo mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehende Energie und auf die verschiedenen Durchmesser der Werkstücke eine Zusammenstellung von Meißeln für kleine und große Durchmesser vorgesehen werden muß, empfiehlt es sich, bei den kleinen Durchmessern Schnellstahlwerkzeuge und bei den größeren Durchmessern (also größere Schnittgeschwindigkeit) Hartmetallwerkzeuge anzuwenden.

Es würde zu weit führen, hier die Bearbeitung sämtlicher Werkstoffe bis ins kleinste zu besprechen. Aus den nachstehenden Zahlentafeln ist aber alles Wissenswerte zu entnehmen.

Bei Bearbeitung von Sonderwerkstoffen und Leichtmetallen, hochver-  
güteten Chromnickelstählen empfiehlt es sich, die Sonderschriften bzw. Handbücher der Hartmetall erzeugenden Fabriken einzusehen.

<sup>1)</sup> AWF-Mitteilungen 1938, Heft 8. Werkstatt und Betrieb 1938, Heft 19/20, S. 256.

Die bei einwandfreiem Arbeitsverfahren mit Hartmetallwerkzeugen auf geeigneten Maschinen zu erreichenden Vorteile:

Steigerung der Schnittgeschwindigkeit,  
 Steigerung der Standzeit (Ersparnis an Einrichterlöhnen),  
 große Zerspanungsmenge in der Zeiteinheit,  
 Zusammenlegung von Schrapp- und Schlichtschnitt,  
 feinste Bearbeitung besonders bei dünnwandigen Stücken,  
 also erhöhte Erzeugung und kürzere Lieferfristen, beweisen ohne weiteres die Wirtschaftlichkeit.

Tafel 36. Schnittgeschwindigkeiten  $v$  in m/min, Spantiefen  $a$  in mm, Vorschübe  $s$  in mm/U für das Bearbeiten verschiedener Werkstoffe.

Werkstoff und Festigkeit	Mögliche Schnittgeschwindigkeiten und Spanquerschnitte	Gute Durchschnittswerte für		Werkstoff und Festigkeit	Mögliche Schnittgeschwindigkeiten und Spanquerschnitte	Gute Durchschnittswerte für		
		Schrappen	Schlichten			Schrappen	Schlichten	
Stahl bis 60 kg/qmm	$v$	80-350	80-160	Aluminium	$v$	800-1300	etwa 1000	etwa 1200
	$a$	1-30	5-10		$a$	1-30	5-10	etwa 1
	$s$	0,2-2,5	etwa 1		$s$	0,2-4	etwa 1	etwa 0,2
Stahl, 60 bis 85 kg/qmm	$v$	70-200	70-140	Grauguß bis 200 Brinell	$v$	50-120	75-100	80-120
	$a$	1-30	5-10		$a$	1-30	5-10	etwa 1
	$s$	0,2-2	etwa 1		$s$	0,2-4	etwa 1-2	etwa 0,2
Stahl, 85 bis 110 kg/qmm	$v$	60-150	60-100	Grauguß von 200-400 Brinell	$v$	40-80	40-75	50-80
	$a$	1-30	5-10		$a$	1-25	5-10	etwa 1
	$s$	0,2-2	etwa 1		$s$	0,2-3	1-2	etwa 0,2
Stahl, 110 bis 140 kg/qmm	$v$	45-100	45-70	Bohren von karrarisch. Marmor	$v$		etwa 22	Beispiel: 12 mm Lochdmr. Lochtiefe 20 mm Bohrdauer ≈ 8 sek
	$a$	1-25	5-10		$s$	möglichst von Hand		
	$s$	0,2-2	etwa 1					
Stahl, 140 bis 180 kg/qmm	$v$	20-60	20-40	Ural-Tuffstein	$v$	300-600	etwa 400	400-600
	$a$	0,5-10	5-10		$a$	1-30	etwa 10	etwa 1
	$s$	0,2-1	etwa 0,5		$s$	1-4	etwa 1	etwa 1
Nichtrostender Stahl	$v$	50-120	50-70	Glas	$v$	40-100	40-60	60-100
	$a$	1-20	4-8		$a$	0,2-3	1-3	0,1-0,2
	$s$	0,2-2	etwa 1		$s$	0,1-0,4	0,1-0,4	0,1-0,2
Hartstahl, 12 vH Mang.	$v$	10-35	10-20	Porzellan je nach Härte	$v$	6-30	6-20	10-30
	$a$	1-10	3-10		$a$	0,5-5	0,5-1	etwa 0,5
	$s$	0,2-1	0,3-0,5		$s$	etwa 0,5	etwa 0,5	etwa 0,2
Stahlguß, 50 bis 70 kg/qmm	$v$	60-150	60-100	Odenwälder Granit	$v$	6-10	etwa 6	etwa 10
	$a$	1-30	5-10		$a$	1-10	etwa 4	etwa 1
	$s$	0,2-2	etwa 1		$s$	1-4	etwa 2,5	etwa 1-2
Stahlguß, 70 bis 100 kg/qmm	$v$	30-80	30-60	Kollektoren-Kupfer	$v$	250-350	etwa 250	etwa 320
	$a$	1-30	5-10		$a$	0,2-10	etwa 5	etwa 0,2
	$s$	0,2-2	etwa 1		$s$	0,2-1	etwa 1	etwa 0,2
Kokillenhartguß, 75-90 Shore	$v$	4-10	4-6	Hartgummi, Stabilitt, Ebonit usw.	$v$	200-300	etwa 200	etwa 300
	$a$	1-6	3-6		$a$	0,5-30	1-6	0,5-1
	$s$	2-8	etwa 2-3		$s$	0,3-1	0,3-0,5	0,3-0,5
Riffeln von Kokillenhartguß	$v$	5-8	5-8	Elektroden-Kohle	$v$	50-100	60-80	80-100
	$a$	ergibt sich bei radialer Meißelzustellung von selbst.			$a$	1-30	5-10	etwa 1
	$s$	0,1-0,2	0,1-0,2		$s$	1-3	etwa 1	etwa 0,5
Bronze	$v$	250-500	etwa 300					
	$a$	0,5-30	5-10					
	$s$	0,2-2,5	etwa 1					

Empfehlenswert ist es, in allen Fällen von den Erfahrungen der Hartmetall erzeugenden Firmen regen Gebrauch zu machen.

Die allgemeinen Grundregeln für die Verwendung von Hartmetallwerkzeugen sind:

1. Sämtliche Hartmetallwerkzeuge sind möglichst fest und mit kurzer Ausladung einzuspannen, ganz gleich, ob es Schrupp-, Hobel- oder Riffelwerkzeuge sind oder Werkzeuge, die in Messerköpfe eingespannt werden.

2. Hartmetallwerkzeuge müssen an der vorderen Kante des Werkzeugeschlittens gut aufliegen. (Auflagefläche des Werkzeugs plan schleifen.)

3. Umlaufende Werkzeuge, wie Messerköpfe, Fräser usw., müssen unter allen Umständen schlagfrei laufen. Andernfalls können Beschädigungen der Meißelschneide eintreten.

4. Der Hauptantrieb der Maschine darf bei voller Schnitt- oder Vorschubbelastung nicht eher angehalten werden, bevor der Vorschub ausgeschaltet ist. Bei plötzlichem Stillsetzen der Maschine ohne vorherige Auslösung des Vorschubs, besonders bei größerem Spanquerschnitt, wird aus der Druckbeanspruchung eine Zugbeanspruchung, die zu einer Beschädigung der Schneide führen kann.

5. Sollte die Maschine einmal im Schnitt stehenbleiben, so löse man die Klemmschrauben der Meißelhalterbrücke und ziehe den Stahl vorsichtig aus dem Schnitt heraus.

Jede Hartmetallmarke ist ebensogut für Schrupp-, als auch für Schlichtschnitte geeignet, vorausgesetzt, daß die für den jeweils zu bearbeitenden Werkstoff bestimmte Hartmetallmarke gewählt wird.

Bei Aufteilung der Spanquerschnitte sollte man nach Möglichkeit nach Abb. Wk 2 verfahren.

Beim Drehen langer oder dünner Wellen verwendet man möglichst Werkzeuge, bei denen außer dem senkrechten Schnittdruck nur Axialdrücke auftreten, Abb. Wk 3, mit einem Anstellwinkel von  $90^\circ$ .

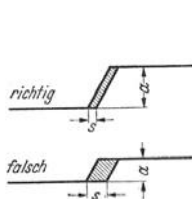


Abb. Wk 2. Spanquerschnitte.

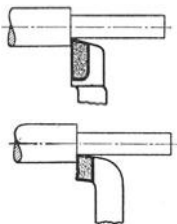


Abb. Wk 3. Drehen dünner Wellen.

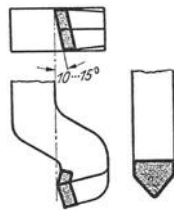


Abb. Wk 4. Dreh- und Hobelmeißel für schwere Schnitte.

Vor Verwendung von Fräswerkzeugen oder Messerköpfen fordere man die einschlägigen Druckschriften der Hartmetall erzeugenden Fabriken an.

Beim Abnehmen schwerer Späne sowie beim Hobeln verwende man Werkzeuge, bei denen der Neigungswinkel (bei positivem Spanwinkel) 8 bis  $20^\circ$  beträgt, Abb. Wk 4.

## V. Bohren mit Hartmetallwerkzeugen.

In vollen Werkstoff zu bohren wird allgemein nur dann empfohlen, wenn Werkzeuge aus Schnellstahl versagen, d. h. bei Hartguß, Mangan-

Hartstahl, gehärtetem Stahl oder ähnlichem Werkstoff; oder aber bei Langlöchern, bei denen die Schneidhaltigkeit der Schnellschnittstähle nicht ausreicht, um die lange Bohrung ohne Meißelwechsel zu bearbeiten.

Daß man Marmor, Kunst- und Isolierstoffe aller Art, wie auch Hartgummi, Bakelit, Novotext, Pertinax usw. mit Hartmetallwerkzeugen besonders wirtschaftlich bearbeitet, ist bekannt. Die Mehrleistung gegenüber den besten bisher vorhandenen Bohrern beträgt bei Bearbeitung dieser Werkstoffe etwa das Fünffzigfache. Die Bohrstangen bei Langlöchern sollte man kräftig und verdrehungsfrei ausführen. Man wähle darum eine größere Schnittgeschwindigkeit und geringere Spantiefen bzw. Spanquerschnitte. Die reichliche Verwendung von Kühlwasser bzw. Druckspülung ist besonders beim Langlochbohren zu empfehlen. Die Hartmetallbohrer, Abb. Wk 5 und 6 sind bei den Hartmetallfabriken und teilweise auch im freien Handel zu haben.

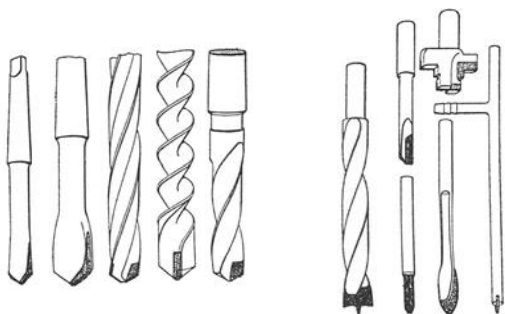


Abb. Wk 5 und 6. Hartmetall-Bohrer.

## VI. Reiben mit Hartmetallwerkzeugen.

### a) Regeln.

Beim Reiben mit Hartmetallwerkzeugen ist zu beachten:

1. Gleiche Lippenzahl, aber **ungleiche Teilung**; wobei zu beachten ist, daß einmal zwei Lippen radial gegenüberliegen müssen, damit der Durchmesser gemessen werden kann.

2. **Rundschleifen der Reibahle** muß mit schrägem Stirnschliff, also nicht mit dem Umfang der Schleifscheibe vorgenommen werden. Wenn mit dem Umfang der Schleifscheibe geschliffen wird, federt die Scheibe in den leeren Raum zwischen zwei Schneidlippen hinein und wird erst von der nächsten Lippenkante wieder in ihre alte Lage zurückgedrängt. Diese Fase an der nächsten Lippenkante wird daher nicht genau zylindrisch, sondern weicht mit der Schneide etwas nach innen ab.

3. Es muß darauf geachtet werden, daß **Handreibahlen**

1. lange Schneidplättchen haben, damit sie besser führen,

2. der Schaft kurz und

3. der Anschnitt kegelig ist.

Die kegelige Länge des Anschnitts beträgt einheitlich ein Viertel des Reibahldurchmessers.

Bei Sacklöchern läßt sich dies natürlich nicht durchführen; hier kann nur ein kurzer Anschnitt helfen.

Rechts schneidende Reibahlen müssen mit einem geringen Linksdrall versehen sein, da sonst die Löcher unrund werden.

4. Die **Maschinen-Reibahlen** können kürzere Schneiden und einen runden Anschnitt erhalten, der allerdings nur auf Sondereinrichtungen genau formgerecht nachschärfbar ist. Besser ist ein etwa  $40^\circ$  zur Achse geneigter Anschnitt, der den gleichen Zweck erfüllt.

5. Das **Hinterschleifen** muß ähnlich wie auf Wetzmaschinen vorgenommen werden, wobei streng darauf zu achten ist, daß die Fase des Rundschleifens erhalten bleibt.

6. Beim Aufreiben von Löchern, die durch Querlöcher oder Längs- und Quernuten behindert werden, müssen **spiralverzahnte** Reibahlen verwandt werden. Die Reibahlen-Wetzgeräte lassen ein einwandfreies Wetzen auch spiralverzahnter Reibahlen zu.

7. **Zugabe zum Fertigreiben.** Die Erfahrung zeigte, daß beim Aufreiben kurzspanender Werkstoffe die Zugabe ein Durchmesser etwa  $\frac{4}{1000}$ , bei langspanenden Werkstoffen etwa  $\frac{8}{1000}$  des Lochdurchmessers sein soll.

### b) Spülen.

Beim Reiben von Silumin hat sich eine Mischung von 70 vH Benzol und 30 vH Automatenöl (noch besser Paraffinöl) als richtig bewährt.

Beim Reiben von Stahl hat sich Eumeta (natürlich entsprechend verdünnt) als vorzüglich erwiesen.

Der Spüldruck bzw. Durchfluß muß ziemlich stark sein; bei Sacklöchern noch stärker als bei durchgehenden Löchern, damit die feinen Spänchen an der Einführungsöffnung herausquellen.

### c) Arbeitsgeschwindigkeiten.

Die Schnittgeschwindigkeit und der Vorschub betragen beim Reiben von

Stahl, Stahlguß .....	$v =$ etwa	5— 8 m/min	$s = 0,4$ mm/U
Gußeisen, Bronze, Rotguß usw. ...	$v =$ „	12— 15 m/min	$s = 0,6$ mm/U
Alusil, Silumin .....	$v =$ „	30— 35 m/min	$s = 0,15$ mm/U
Elektron .....	$v =$ „	70 m/min	$s = 0,5$ mm/U

Der Vorschub soll bei Verwendung von Hartmetall-Reibahlen im allgemeinen mehr als doppelt so groß gewählt werden, als dies bei Verwendung von Schnellstahl-Reibahlen der Fall ist, da das Werkzeug besser schneidet und auf jeden Fall Späne entstehen müssen.

## VII. Die häufigsten Störungen beim Arbeiten mit Hartmetallwerkzeugen und ihre Ursachen.

### a) Vor Ingebrauchnahme des Werkzeugs.

Risse im Hartmetallplättchen.

1. Ungeeigneter Schaftwerkstoff, in der Festigkeit zu gering, oder zu geringe Schaftunterlage.

2. Bei titanhaltigen Hartmetallplättchen keine Lötfolie verwandt. (Lötfolie besonders zu empfehlen, da titanhaltige Hartmetallplättchen Neigung zur Ribildung zeigen.)

3. Ungeeignete Lötmitter verwandt.

4. Nicht in Elektrodenkohle abgekühlt.

5. Bei Trockenschliff durch zu hohen Schleifdruck überhitzt.

6. Unzureichende Kühlung während des Naßschleifens.

7. Erwärmen bei Trockenschliff mit nachherigem Abschrecken in kaltem Wasser.
8. Wechselnde Kühlung beim Schleifen.
9. Beim Arbeiten erwärmte Werkzeuge unter Verwendung von kaltem Wasser geschliffen, bevor sie abgekühlt waren.
10. Ungeeignete oder zu harte Schleifscheiben verwandt.

#### **b) Während der Arbeit.**

Zerstörung der Schneide.

1. Schlecht nachgeschliffen. Schleifscheibe zu grob, schartige Schneide.
2. Meißel zu weit ausladend eingespannt.
3. Schaftquerschnitt des Meißels zu schwach für die verlangten Spanquerschnitte, oder Plättchenstärke zu gering.
4. Bei Schnittunterbrechungen kein Neigungswinkel, oder Neigungswinkel zu gering.
5. Maschine im Schnitt stillgesetzt, ohne Vorschub auszuschalten.
6. Mit stumpfgewordener Schneide weitergearbeitet.
7. Ungeeignete Werkzeugform.
8. Rattern beim Drehen dünner Wellen.
9. Zu geringe Schnittgeschwindigkeit.
10. Falsche Schnittwinkel.

# Warmbehandlung von Metallen.

## Warmbehandlung von Werkzeugstählen und Baustählen.

### A. Ausglühen der Werkzeugstähle.

#### I. Gründe.

- a. Um grobe Kristallisation, Ungleichheiten und Verzerrungen zu beseitigen, bzw. um ein gleichmäßiges, feines Korn und günstigsten Zustand für die Bearbeitung und die nachfolgende Warmbehandlung zu erzeugen;
- b. um Spannungen zu beseitigen.  
Daher wird gegläht:
  - a. nach dem Walzen und Schmieden (meist im Stahlwerk);
  - b. nach Kaltbearbeitung durch Hämmern, Biegen, Ziehen usw.;
  - c. nach spanhebender Bearbeitung durch Drehen, Fräsen, Hobeln usw., um ein Verziehen und Reißen bei der Härtung zu verhindern;
  - d. wenn die Wirkung des Härtens wieder beseitigt werden soll.

#### II. Ausführung.

**a) Richtiges Glühen.** Zum eigentlichen Weichglühen, das der Umkristallisation zu körnigem Zementit entspricht, muß bis kurz über der unteren Umwandlungskurve (etwa 720 bis 760°) erhitzt werden, während zum Entspannen allein Temperaturen unter 700° genügen. Veränderung der Oberfläche (Kohlung, Entkohlung, Zunderbildung, Schwefelzufuhr) ist möglichst zu verhindern. Dann langsames Abkühlen. (Glühfarben auf S. 274.)

Glühtemperaturen: 680 bis 730° für Kohlenstoffstahl,  
700 „ 800° „ niedriglegierte Stähle,  
680 „ 800° „ Schnellstahl.

**b) Falsches Glühen:** 1. Durch zu hohe Glühtemperatur. Wird die richtige Temperatur erheblich überschritten, so wird der Stahl grobkörnig und verliert an Zähigkeit: überhitzter Stahl.

Wird die Temperatur bis zur hellen Glut und Funkensprühen gesteigert, so können Verbrennungsprodukte in den Stahl eindringen und ihn mürbe machen: verbrannter Stahl.

Ungleichmäßige Erhitzung mit teilweiser Überhitzung bzw. Verbrennung ist beim Glühen im Schmiedefeuer in offener Flamme schwer zu vermeiden.

2. Durch zu langes Glühen. Der Stahl wird ebenfalls grobkörnig: verglühter oder abgestandener Stahl.

Nur überhitzter oder verglühter Stahl kann wiederhergestellt werden durch Härten mit nachfolgendem Glühen bei richtiger Temperatur oder bei Rohstücken durch Übershmieden und Ausglühen.

3. Veränderungen der Oberfläche. Sie wird vielfach hervorgerufen durch Berührung der glühenden Oberfläche mit Luft oder Verbrennungsgasen, die Sauerstoff, Wasserstoff und auch Schwefel enthalten können.

Durch Verbrennen des Kohlenstoffs oder durch Bildung von Kohlenwasserstoff tritt eine Entkohlung ein, durch Verbrennen von Eisen eine Verzunderung, beides meist zugleich. Auch kann Schwefel aus den Verbrennungsgasen aufgenommen werden.

Gering gehalten wird die Veränderung der Oberflächen durch eine reduzierende Atmosphäre (Überschuß an Kohlenstoff) im Gas- oder Ölofen oder durch Glühen im Muffel- oder elektrischen Ofen mit Schutzgas. Fertig bearbeitete Werkzeuge schützt man am sichersten durch Einpacken in ausgeflammt oder gebrauchter Leder- oder Holzkohle oder reinen Gußeisenspänen.

## B. Härten.

Wenn auch das Härten eine Kunst ist und auch heute noch viel Erfahrung verlangt, so sind doch, um dauernd die besten Ergebnisse zu erzielen, wissenschaftliche Einsicht und neuzeitliche Härteeinrichtungen unentbehrlich.

### I. Erhitzen auf Härtetemperatur.

Ebenso wie bei dem Glühen besteht auch hier die Gefahr der Beschädigung der Oberflächen durch Entkohlung, Aufkohlung oder Verbrennung, was die gleichen Vorkehrungen verhindern.

Je größer die zu härtenden Stücke sind, um so langsamer muß das Erhitzen vonstatten gehen. Bei ungleichmäßig geformten Teilen empfiehlt sich das Einschalten einer Vorwärmestufe etwa  $100^{\circ}$  unter der Härtetemperatur, auf welcher das Werkzeug so lange zu halten ist, bis auch die starken Querschnitte völlig durchwärmt sind. Das Aufwärmen auf die Härtetemperatur kann dann schneller erfolgen, so daß kein Überglühen der dünneren Querschnitte zu befürchten ist.

Abschrecktemperatur  
600 700 800 900 1000 1100°C.

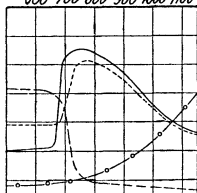


Abb. H 1. Einfluß der Abschrecktemperatur auf die Eigenschaften des Stahles.

Die Wärmeleitfähigkeit eines Stahles ist allgemein um so schlechter, je höher er legiert ist. Bei dem Aufwärmen ist hierauf Rücksicht zu nehmen.

Die Härtetemperaturen sind:

Kohlenstoffstähle . 750 bis 800° C (Abb. H 2)  
Legierte Stähle ... 750 „ 950° C  
Schnellstähle ..... 1150 „ 1350° C.

Die Angaben der Lieferfirmen sind genauestens einzuhalten.

Abb. H 1 zeigt das Verhältnis der Härte zur Abschrecktemperatur bei einem Kohlenstoffgehalt von etwa 1 vH. Die richtige Abschrecktemperatur entspricht der höchsten Härte.

Wasserhärter und meist auch Ölhärter zeigen am Aussehen der abgeschreckten Oberfläche, ob die richtige Härtetemperatur eingehalten wurde. Die sich auch in reduzierender Ofenatmosphäre bildende dünne Zunderschicht platzt nach Abkühlung ab (Abschütten), wogegen sie bei zu niedrig oder zu hoch erhitzten Stählen fest haftet.

Die hohen Temperaturen, die für die einwandfreie Härtung notwendig sind, sowie die hohen Legierungsgehalte erfordern für die Härtung von **Schnellstahl** ganz besondere Sorgfalt. Die geringe Wärmeleitfähigkeit erfordert die Einschaltung von einer oder mehreren Vorwärmestufen, je nach Form und Größe des zu härtenden Teiles. Diese Vorwärmestufen sind:

200 bis 250°, 800 bis 850°, von da auf Härtetemperatur, oder  
200 bis 250°, 600 bis 650°, 900 bis 1000°, von da auf Härtetemperatur.

Der Stahl soll nach Erreichen der Härtetemperatur kurze Zeit auf dieser gehalten werden. Die Haltezeit beträgt je nach Größe und Form des Werkzeuges 0,5 bis 5 min.

Gutes Vorwärmen und Halten im auf richtiger Härtetemperatur gefahrenen Ofen vermeidet das mehrmalige Herausnehmen und „Ziehenlassen“ an Luft, wodurch die Verzunderung der Oberfläche sehr beschleunigt wird.

Bei Mo-legierten Schnellstählen ist, falls die Härtung nicht aus dem Salzbadofen (s. Absatz II) erfolgt, das Aufstreuen von Boraxpulver nach



Erreichen der Vorwärmestufe 800 bis 850° unerlässlich. Das Abrauchen durch sich bildendes MoO<sub>3</sub> in Gestalt eines gelben Gases wird dadurch vermieden.

Für alle Werkzeuge aus jedem Stahl gilt: Bei teilweisem Erhitzen ist eine scharfe Grenze zwischen erhitzten und nichterhitzten Stellen zu vermeiden. Müssen die Teile (Bohrungen, Zapfen usw.), die später weichbleiben sollen, mit in den Ofen, sind sie durch Lehm- oder Asbestpackungen od. dgl. zu schützen.

## II. Härte- und Anlaß-Öfen.

Die zu stellenden Anforderungen sind:

Sie sollen im ganzen Heizraum möglichst gleichmäßige Temperatur haben, die nirgends die Höchsttemperatur für den Stahl wesentlich überschreitet. Die Temperatur soll leicht regelbar, aber auch leicht festzuhalten sein.

Die Erwärmung soll möglichst ohne chemischen Einfluß auf den Stahl vor sich gehen.

Der Ofen soll den Arbeiter nicht belästigen, reinlich, ruhig und wirtschaftlich arbeiten.

Am wenigsten erfüllt das **Schmiedefeuer** diese Anforderungen. Doch da es billig und bequem ist, findet es noch vielfach Anwendung, besonders für einfachere, weniger empfindliche Werkzeuge, wie Drehstähle, Meißel usw.

Es soll aus einer Grundfüllung ausgebrannter Schmiedekohle und einer Aufschüttung von Holzkohle bestehen.

Nur bei sehr großer Vorsicht und Geschick ist es auch für andere Werkzeuge brauchbar. In diesem Falle ist es zweckmäßig, durch Schamotte-Formsteine im Feuer eine kleine Muffel zu bauen, damit das Werkzeug beobachtet werden kann.

Eine Temperaturkontrolle durch Meßgeräte ist nicht möglich. Einigermaßen zuverlässiges Schätzen nach Glühfarben (s. S. 274) ist nur bei gleichmäßiger Helligkeit ohne unmittelbare Sonnen- oder Lampenstrahlung möglich.

Für kleinere und mittlere Leistungen sind die **Gasöfen für Leuchtgas** sehr einfach, reinlich und anpassungsfähig. Im Plattenofen können Entkohlung und Zunder durch Gasüberschuß („reduzierende Atmosphäre“) verhindert werden. Muffeln, die den Betrieb verteuern, sind nur nötig, wenn das Werkstück vor schwefelhaltigen Gasen geschützt werden muß. Ein Gebläse ist unentbehrlich; für hohe Temperaturen (Schnellstahl) wird auch das Gas verdichtet, und zwar entweder allein für sich und dann mit der Gebläseluft gemischt oder nach der Mischung mit Luft (Selasgas).

An Stelle der Gasöfen, besonders für größere Abmessungen, werden viel die **Ölöfen** benutzt, die im Betriebe billiger, aber nicht so reinlich sind.

**Elektrische Glühöfen** sind für alle Temperaturen geeignet. Sie arbeiten mit Heizwiderständen, die für Temperaturen bis etwa 1000° aus Chromnickel, für Temperaturen bis etwa 1300° aus Karborundum (Silit) oder für Temperaturen bis 1400° aus Molybdän (mit Schutzgas) bestehen. Sie sind sehr gut auch selbsttätig regelbar und haben sehr gleichmäßige Temperatur.

Die sogenannten Haltepunktöfen zeigen die Umwandlungs-Haltepunkte eines im Ofenraum befindlichen Werkzeuges an und bestimmen somit die richtige Härtetemperatur selbsttätig.

Elektrische Härteöfen aller Art sind nur dann wirtschaftlich, wenn sie im Dauerbetrieb Verwendung finden und die Stromkosten 0,05 RM/kWh nicht überschreiten.

Sehr rasch und gleichmäßig arbeiten die **Öfen mit Flüssigkeitsbädern**, die daher für die Massenfertigung unentbehrlich sind. Die Bäder werden durch Gas, Öl oder Elektrizität erwärmt. Als Flüssigkeit dienen Metalle (Blei) nur für Temperaturen bis etwa 900°, Salze (Chlorbarium, Chlor-natrium, Chlorkalium; Schmelzpunkte s. S. 134 und 135) für Temperaturen bis 1400°. Dem Chlorbariumbad für Schnellstahlhärtung wird zum Vermeiden der Entkohlung Borax zugesetzt. Salze erwärmen langsamer als Metalle und verhindern das oberflächliche Oxydieren beim Herausnehmen aus dem Bade durch Bildung einer dünnen Salzkruste.

Zum Glühen sehr großer Werkzeuge (Gesenke, Federn) dienen gemauerte Öfen, die durch Steinkohle, Öl, Generatorgas usw. geheizt werden.

Von besonderer Wichtigkeit für die Härtereier sind gute **Anlaßöfen**. Einfache Platten- oder Muffelöfen können hier nur als Notbehelf angesehen werden, da die Gleichmäßigkeit der gewünschten Temperaturen in solchen Öfen nicht verbürgt werden kann.

Es finden Verwendung: Gas- oder elektrisch beheizte Öl-Anlaßbäder für Temperaturen von 100 bis 250°; gas-, öl- oder elektrisch beheizte Salz- oder Metallbäder für Temperaturen von 200 bis 600°; elektrische Luftumwälzöfen für jeden Temperaturbereich bis 700°.

Selbsttätiges Einhalten der gewünschten Temperaturen durch mit der Temperaturkontrolle gekuppelte Schaltgeräte ist erwünscht.

### III. Abschrecken.

Diese Bezeichnung ist nur berechtigt für die Abkühlung in Wasser. In Öl oder an Luft geht der Temperaturrückgang schon so langsam vonstatten, daß nur noch von Abkühlen oder Ablöschen gesprochen werden kann.

Die Abkühlungsgeschwindigkeit fällt in nachstehender Folge der Kühlmittel:

- Quecksilber (selten, höchstens für Nadelspitzen),
- Wasser mit Säure- oder Salzzusätzen,
- Wasser rein,
- Wasser mit Glycerinzusatz,
- Mineralöl (besonderes Härteöl),
- Rüböl (heute meist durch Mineralöl ersetzt),
- Luft bewegt,
- Luft ruhig.

Allgemein verwendet werden nur die gesperrt gesetzten Mittel. Die anderen sind Überbleibsel aus der Zeit, als die Härtereier noch eine geheimnisvolle schwarze Kunst war. Tatsächliche Vorteile konnten niemals nachgewiesen werden.

Temperaturen der Kühlmittel:

Die Wirkung der Kühlmittel beruht in hohem Maße auf ihrer spezifischen Wärme, d. h. auf ihrer Wärmeaufnahmefähigkeit. Erhöhte Temperaturen der Kühlmittel setzen die Wärmeaufnahme aus dem Werkstück herab; es ist also bei Wasser als Kühlmittel für eine stets gleich bleibende Temperatur zu sorgen. Allgemein üblich ist eine Wassertemperatur von 20°, bei welcher sich die beste Wirkung ergibt. Höhere Temperaturen fördern das Bilden von Dampfblasen und durch die damit verbundene ungleichmäßige Abkühlung die Gefahr des Ausschusses.

In Ölbädern ist die Wirkung höherer Temperatur eine andere. Durch diese wird die Dünnpflüssigkeit und damit der Wärmeaustausch verbessert. Die Kühlwirkung ist also nicht vermindert.

Bei bewegter Luft ist zu beachten, daß Preßluft stets Wassertröpfchen mitreißt, wodurch die bestrahlte Fläche von Lufthärterstahl einer örtlichen Wasserabschreckwirkung ausgesetzt wird. Diese kann zu Oberflächenrissen führen. Es ist deshalb Gebläseluft vorzuziehen, wenn auch die Strahlwirkung nicht so stark ist.

Abkühlvorrichtungen für die Teilhärtung von Gravüren, Bohrungen und Arbeitskanten werden für alle Kühlmittel verwendet und sind im Schrifttum eingehend beschrieben; ebenso Vorrichtungen für das Planrichten und Härten dünner Scheiben zwischen gekühlten Metallplatten.

Ein besonderes Gebiet der Abkühltechnik sind die **gestufte** und die **gebrochene Härtung**.

Die endgültige Umwandlung des Austenit, also des bei der Härtetemperatur eingestellten Gefüges zum Martensit, tritt nämlich nicht sofort ein, sondern während des Abkühlungsintervalles von 300 bis 180° je nach Stahllegierung. Voraussetzung ist nur, daß bis zu diesem Punkt überkritisch, d. h. schneller als die kritische Abkühlungsgeschwindigkeit es verlangt, abgekühlt wird. Von dann ab kann der Temperaturrückgang wesentlich langsamer vonstatten gehen. Der Stahl hat dann Zeit, die bei der Gefügeumwandlung auftretenden Maßveränderungen langsam durchzuführen. Die gebrochene Härtung verwendet diese Tatsache bei sperrigen und härte-technisch ungünstigen Werkzeugformen aus wasserhärtenden Stählen, indem die Abkühlung in zwei verschiedenen Bädern zunächst schnell in Wasser bis etwa 400° (Verschwinden der Glut) und dann langsam in Öl gehandhabt wird. Abschreckspannungen werden auf diese Weise fast völlig unterdrückt.

Die **gestufte** (Warmbad-, Termal-) **Härtung** verwendet in gleicher Weise für Öl- und Lufthärter ein heißes Bad, dessen Eigentemperatur je nach Zusammensetzung des Stahles bei 300 bis 180° gefahren wird. Die Abkühlung erfolgt zunächst in diesem bis zur Annahme der Badtemperatur und dann weiter bis Raumtemperatur an ruhiger Luft. Das Gelingen dieses Verfahrens ist in hohem Maße abhängig von der Form des Werkzeuges (für massige Teile meist ungeeignet) und der Zusammensetzung des verwendeten Stahles. Es empfiehlt sich deshalb Rückfrage bei der Lieferfirma. Für die heißen Bäder haben sich Zusammensetzungen von Kali- und Lithiumsalpeter am besten bewährt.

Die gestufte Abkühlung von Schnellstahl erfolgt im Warmbad von etwa 550° mit nachfolgender Abkühlung an ruhiger Luft. Während die echte Termalhärtung legierter Stähle von der Notwendigkeit des Anlassens entbindet, ist das Anlassen von gestuft abgekühltem Schnellstahl zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit unerlässlich.

#### IV. Anlassen.

Durch das Anlassen wird das Abschreckgefüge einer Änderung unterworfen. Diese ist abhängig von der Zusammensetzung des behandelten Stahles und der Höhe der Temperatur.

a) **Abkochen, Entspannen, Altern** geschieht bei 100 bis 200° und hat den Zweck, das Gefüge von Stählen mit hoher kritischer Abkühlgeschwindigkeit nach dem schroffen Abschrecken zu festigen und die Abschreckspannungen zu beseitigen. Ein Härteverlust tritt nicht ein, aber auch keine Steigerung der Zähigkeit. Das Verfahren wird angewendet bei Kohlenstoffstählen und niedriglegierten Wasser- und Ölhärtern, zur Vermeidung von

nachträglichen Maßänderungen an Meßwerkzeugen usw. durch natürliches Altern oder von Ausschub durch nachträgliches Platzen oder Zerspringen bei ungleichförmigen Querschnitten.

**b) Anlassen, Nachlassen, Verzähnen.** Hierdurch wird der nadelige Martensit in Hardenit bzw. (bei höheren Temperaturen) in Troostit und Sorbit überführt. Durch eine solche Behandlung werden nicht nur die Abschreckspannungen beseitigt, sondern bei allerdings nicht zu vermeidendem Härteverlust die Zähigkeit stark erhöht. Das Gebiet des merklichen Härteabfalles liegt zwischen 200 und 300° bei allen Wasser- und Ölhärtern, abgesehen von den Schnellstählen und den diesen ähnlichen hochlegierten Schnitt- und Warmarbeitsstählen. Die üblichen Anlaßtemperaturen bewegen sich deshalb auch in diesen Grenzen. Sie werden innerhalb dieser um so höher gewählt, je größere Ansprüche an die Zähigkeit und je geringere an die Härte gestellt sind.

**c) Vergüten.** Diese der gleichen Behandlung von Baustahl entnommene Bezeichnung verwendet Anlaßtemperaturen von 350 bis 550°, durch welche das Härtingsgefüge fast völlig in Sorbit zurückgewandelt wird. Es kann hiernach nicht mehr von Härte im Sinne der Stahlbehandlung die Rede sein, sondern nur noch von hohen Festigkeiten. Werkzeuge, welche kalt- oder warmarbeitend hohen Schlag-, Preß- oder Druckwirkungen ausgesetzt sind, oder welche im Rahmen der Vergütungstemperaturen bei der Arbeit schnell wechselnden Arbeitswärmen ausgesetzt sind, werden so behandelt, ebenso Bauteile, die hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind.

**d) Anlassen von Schnellstahl.** Infolge der notwendigen hohen Härte-temperaturen besteht die Grundmasse des Schnellstahles bzw. der ihm verwandten Stahllegierungen nach dem Abkühlen aus Austenit. Dieses Gefüge ist bei nicht allzu hoher Härte recht spröde. Es empfiehlt sich deshalb, den aus hohen Härtetemperaturen abgekühlten Stahl bei Temperaturen anzulassen, die den Zerfall des Austenit in Martensit gewährleisten. Diese Temperaturen liegen je nach Höhe und Art der Legierung zwischen 550 und 600°.

Entsprechend der Kurve in Abb. H 3 steigt durch die Gefügemwandlung Austenit-Martensit die Härte des Schnellstahles an. Voraussetzung hierfür ist austenitisches Abkühlgefüge. War die Härtetemperatur aus irgendeinem Grunde so niedrig, daß es nicht entstanden ist, dann kann die hohe Anlaßtemperatur natürlich nicht angewendet werden. In diesem Falle wird Schnellstahl wie niedriglegierter Werkzeugstahl behandelt. Es ist dann aber auch fraglich, ob die Verwendung eines Schnellstahles überhaupt am Platze ist.

**e) Kontrolle der Anlaßtemperaturen:** Einen Anhalt für die Höhe der erreichten Temperaturen gibt bei an Luft erwärmten Werkzeugen die Anlauffarbe. Bei Kohlenstoff- und niedriglegierten Stählen gestaltet sie eine genügend genaue Bestimmung im Gebiet der Temperaturen von 220 bis 330° C unter der Voraussetzung, daß die Erwärmung gleichmäßig und verhältnismäßig schnell vonstatten geht und die Oberfläche des Werkzeuges völlig frei von einer schützenden Fett- oder Salzschiicht ist (s. Tafel 2).

Stähle mit hohen Gehalten an Chrom, Wolfram oder Kobalt zeigen gar keine bzw. andere Anlauffarben, so daß hier die Temperaturschätzung nicht möglich ist. Für diese Stähle, ferner für genaue Messung von Temperaturen, welche mehr als Minutendauer zu halten sind, müssen Meßgeräte Verwendung finden, wie sie in Tafel 1 und im Abschnitt „Wärme“ genannt sind.

Das Anlassen mit der eigenen Wärme aus dem Werkzeugschaft (Meißel, Döpper, Kopfmacher usf.) genügt für geringe Ansprüche. Im Falle höherer Anforderungen ist das gleichmäßige Erwärmen des ganzen Werkzeugkörpers vorzuziehen, auch dann, wenn er nur teilgehärtet ist.

## V. Reinigung.

Für Teile, welche aus dem Salzbad blank gehärtet werden sollen, ist eine Säuberung vor dem Erhitzen durch Abkochen in Sodalaug oder Waschen in üblichen Reinigungsmitteln notwendig.

Farb- oder Fettkreidezeichen ergeben unter Umständen Weichfleckigkeit und sollen deshalb ebenfalls abgewaschen werden.

Anhaftende Reste von Metall- oder Salzbadern müssen abgeschabt bzw. abgebürstet werden.

Anhaftender Zunder wird durch Sandstrahl beseitigt. Bei Härtung aus dem Salzbadofen können für Temperaturen bis 900° Salze mit geringem Zyanzusatz das Sandstrahlen erübrigen, wenn bald nach dem Abkühlen in Wasser bzw. Blankhärteöl im Ölanlaßbad angelassen werden kann. Schnellstahl-Werkzeuge, welche im Salzbad vorgewärmt und aus dem Salzbad gehärtet werden, bleiben ebenfalls graublank, wenn in einem leicht zyanisierten Zwischenbad von 500 bis 600° gestuft abgekühlt wird. Die Salzurückstände des Zwischenbades werden in heißer Sodalaug abgewaschen, die Werkzeuge sodann in heißem Öl gefettet. Auch in diesem Falle kann das Sandstrahlen eingespart werden.

## VI. Richten gehärteter Werkzeuge.

Allgemein üblich ist das Richten in der Anlaßtemperatur durch Durchbiegen über die Elastizitätsgrenze oder Strecken der kurzen Fase mit der Hammerfinne. Ausschußärmer und mit größerer Sicherheit für das spätere „Stehenbleiben“ ist das Warmrichten vor der Martensitumwandlung. Zu diesem Zweck wird bei niedrig legierten Stählen die Termalhärtung (siehe S. 269) angewendet, wobei die Badtemperatur an der oberen Grenze (also 240 bis 280° je nach Stahlegierung) gehalten wird. Das Richten erfolgt dann in bekannter Weise im Abkühlungsintervall obere bis untere Termaltemperatur, welche meist 40 bis 60° beträgt. Die Zeitdauer dieses Intervalles beträgt 3 bis 5 min, eine Zeit, welche für einwandfreies Richten völlig ausreicht.

Das Richten von Schnellstahl erfolgt sinngemäß im Abkühlungsintervall 550 bis 450° nach gestufter Abkühlung. Nach dem Richten aus der Termaltemperatur werden legierte Stähle zweckmäßig bei 120 bis 150° etwa 1 Stunde angelassen. Schnellstähle werden normal angelassen.

## C. Hauptursachen für Mißerfolge beim Härten.

### I. Fehler im Ausgangszustand.

**a) Mängel im Werkstoff.** Blasen, Lunker, Seigerungen, Schmiede- bzw. Walzfehler.

Folge: Risse bei der Abkühlung aus der Härtetemperatur, welche meist in der Faserrichtung verlaufen und stark klaffen.

Abhilfe: Scharfe Liefervorschriften, Auswahl nur vertrauenswürdiger Lieferfirmen. —

Zementitnetzwerk bzw. Karbidzeilen.

Folge: Zackige oder netzartig verlaufende Risse bei der Abkühlung aus der Härtetemperatur.

Abhilfe: wie vor bzw. bei Eigenschmiedung entsprechende Glühbehandlung bzw. Umschmiedung. —

Verglühter Werkstoff.

Folge: Weichfleckigkeit, ungenügende Härteannahme, abnormale Spannungsrisse.

Abhilfe: wie vor bzw. bei Eigenglühung Nachglühen. —

**b) Bearbeitungsspannungen.** Folge: Starker Verzug. Abnormale Spannungsrisse.

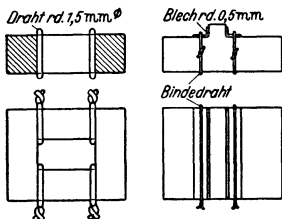


Abb. H 2. Schutz scharfer Ecken beim Härten.

Eisenrunddraht, in diesem Falle kein merklicher Härteverlust an der Eckenkante oder Anlegen von Schutzleisten (Abb. H 2), in diesem Falle Weichbleiben der Eckenkanten, oder Verwendung von Lufthärtern.

## II. Fehler beim Härten.

**a) Bei dem Erwärmen.** Über- oder Unterschreiten der richtigen Härtetemperatur.

Folge: Weichbleiben bzw. große Sprödigkeit, Spannungsrisse, mangelhafte Leistung bei der Arbeit.

Abhilfe: Temperaturkontrolle. —

Zu schnelles Erhitzen, Kern bleibt wesentlich unter Härtetemperatur.

Folge: Aufreißen der Härtedecke.

Abhilfe: Halten kurz unter Härtetemperatur bis Wärme gut durchgezogen, dann auf Härtetemperatur gehen. —

Ungleichmäßiges Erwärmen bei zu kleinem Ofenraum oder falscher Brennereinstellung bzw. Erhitzen im Schmiedefeuher.

Folge: Spannungsrisse entlang der Grenze verschiedener Temperaturzonen; starker Verzug.

Abhilfe: Befuerung prüfen; größeren Ofenraum verwenden; Wärme besser durchziehen lassen. —

Falsche Ofenatmosphäre durch starken Luftüberschuß.

Folge: Oberflächenentkohlung, daher Weichhaut oder Weichfleckigkeit.

Abhilfe: Brennereinstellung berichtigen. —

Oberflächenaufkohlung durch Einpacken in stark kohlenende Schutzmittel.

Folge: Ausbrechen der Arbeitskanten bei der Benutzung.

Abhilfe: Milde Schutzmittel verwenden.

**b) Fehler bei dem Abkühlen.** Zu schroff oder zu weich.

Folge: Spannungsrisse oder keine Härteannahme.

Abhilfe: Härteanweisung genau einhalten. —

Anhaftende Dampfblasen (Leidenfrostscher Tropfen);

Folge: Weichfleckigkeit, unter Umständen Spannungsrisse.

Abhilfe: Werkzeug in Kühlmittel bewegen; Sprudelvorrichtung im Kühlbottich. —

Verkehrte Tauchrichtung.

Folge: Starker Verzug; Weichflecke in Gravuren.

Abhilfe: Tauchen in der Längsachse; Bewegungen in Richtung der Längsachse; Gravuren in Richtung des Flüssigkeitsspiegels.

**c) Ausschuß durch natürliche Gefügeumwandlungs-Vorgänge.** Die Notwendigkeit der mehr oder weniger geschlossen Abkühlung verursacht Spannungen, welche bei ungünstigen, aber nicht zu vermeidenden Werkzeugformen zu Verzug oder zu Rissen führen.

Vorkehrungsmaßregeln:

Gebrochene Härtung bei Wasserhärtern (s. Abschrecken).

Warmbad- (Termal-) Härtung bei Ölhärtern (s. Abschrecken).

### D. Messung der Temperatur in der Härterei.

Die folgende Zusammenstellung<sup>1)</sup> gibt eine Übersicht über die für das Härten und Glühen wichtigsten Temperaturmeßgeräte, siehe auch Abschnitt „Wärme“.

Alle Geräte zeigen ganz objektiv und selbsttätig an und können auch zum Aufschreiben ihrer Anzeigen eingerichtet werden, außer den Strahlungs-Pyrometern, die daher für dauernde Überwachung auch nur noch wenig verwendet werden.

Tafel 1. Verzeichnis der Temperaturmeßgeräte.

Grundlage der Messung	Art und Bezeichnung	Ausführung	Für Temperaturen bis
Ausdehnung flüssiger und fester Körper	Quecksilber-Glas-Thermometer in Metallfassung	gewöhnlich	300°
		mit Stickstofffüllung (bis 20 at)	550°
	Quecksilber-Metallrohr-Thermometer	Quecksilber unter hohem Druck in festem oder biegsamem Metallrohr	600°
		Stab-Ausdehnungs-Thermometer	Stab (oder Rohr) aus Stahl
	Stab (oder Rohr) aus Nickelstahl oder Graphit		1100°
Thermoelektrischer Strom	Thermoelemente	Kupfer-Konstantan	400°
		Eisen-Konstantan	700°
		Chromnickel-Konstantan	900°
		Nickel-Chromnickel	1100°
		Platin-Platinrhodium	1500°
Thermostrom durch Strahlung	Ganzstrahlungs-pyrometer	mit Fernrohr	2000°
Glühfarben	Teilstrahlungs-(optisches) Pyrometer	mit Fernrohr	1800°

Die thermoelektrischen Pyrometer messen tatsächlich den Wärmeunterschied zwischen der Lötstelle und der Anschlußklemme. Ist die Anschlußstelle nicht genügend außerhalb des Bereiches der Ofenwärme und

<sup>1)</sup> Entnommen aus Werkstattbücher Heft 8. „Härten und Vergüten“, 2. Teil. Berlin: Springer.

damit schwankenden Temperaturen ausgesetzt, so kann diese Fehlerquelle durch Kompensationsleitungen beseitigt werden. Sehr gut bewährt hat sich auch Eingraben der Anschlußstelle im Erdboden oder Einführen in eine handelsübliche Thermosflasche durch gelochte und abgedichtete Gummikorke. Bei anhaltender Benutzung in hohen Wärmegraden brennen die Schutzrohre leicht durch, besonders in Salzbadern für Schnellstahl. Sie müssen also leicht auswechselbar sein. Die Meßdrähte werden von heißen Gasen leicht angegriffen und messen dann falsch. Daher sind ihre Angaben in regelmäßigen Abständen nachzuprüfen.

Die Strahlungs-pyrometer leiten die Strahlen der Meßstelle des Ofens auf die Lötstelle eines Thermoelements, dessen Thermokraft, wie beim thermoelektrischen Pyrometer, gemessen oder aufgezeichnet wird, oder die Strahlung erwärmt einen sehr dünnen Widerstandsdraht (Bolometer), dessen Widerstandsänderung, wie beim Widerstandsthermometer, zur Messung benutzt wird. Die Strahlungs-pyrometer sind wie die optischen Störungen wenig ausgesetzt, da sie mit den heißen Teilen des Ofens nicht in Berührung kommen. Sie sind auf schwarzstrahlende Körper geeicht, können also nur dort Verwendung finden, wo ausschließlich die Eigenstrahlung (ohne Reflexion zusätzlicher Strahlungsquellen) des zu messenden Körpers (Ofenraum, Salzbadspiegel im auf gleicher Temperatur befindlichen Tiegel oder glühende schwarze Körper) das Meßergebnis beeinflusst. In Platten oder Herdzuöfen, deren Arbeitsraum von den Feuerungsgasen durchzogen ist, werden bereits starke Abweichungen eintreten. Bei den Geräten, welche die Strahlung durch einen Spiegel auf das Thermoelement konzentrieren, ist ferner darauf zu achten, daß das Reflexionsvermögen des Spiegels nicht durch Staub, Schmutz oder Kratzer auf der Politur geändert wird. Die Geräte sind deshalb des öfteren, und zwar am besten an der Gebrauchsstelle, neu zu eichen. Anwendung oberhalb 600°. Verwendbar als Handinstrument oder mit fester Aufstellung. Der Abstand des Aufstellungspunktes von der Stelle, deren Temperatur gemessen werden soll, ist gleichgültig, sobald keine Strahlung durch die Ofenöffnung abgeblendet wird.

**Tafel 2. Glühfarben und Anlaßfarben.**

Glühfarbe	Temperatur	Anlaßfarbe	Temperatur
Beginn des Dunkelrot	650°	Hellgelb .....	225°
Dunkelrot .....	700°	Dunkelgelb ....	240°
Kirschrot .....	800°	Gelbbraun .....	255°
Hellrot .....	900°	Rotbraun .....	265°
Lachsrot .....	1000°	Purpurrot .....	275°
Orange .....	1100°	Violett .....	285°
Zitronengelb .....	1200°	Dunkelblau ....	295°
Weiß .....	1300°	Hellblau .....	310°
		Grau .....	325°

Die Haltepunktschreiber erfüllen eine weitergehende Aufgabe als die Pyrometer, indem sie zugleich die Haltepunktcurve der zu härtenden Stähle in Abhängigkeit von der Temperatur aufschreiben. Dadurch sichern sie für jeden auch unbekanntes Stahl — abgesehen von hochlegierten — die richtige Härtetemperatur. Sie sind für die Werkstatt mit einem elektrischen Ofen organisch verbunden.

### **E. Warmbehandlung der Baustähle.**

Warm behandelt werden vorwiegend die Stähle DIN 1661, 1662 und 1663. Zwar werden sehr oft auch Automateneisen, Schnellautomaten-Weichstahl



und Stähle DIN 1611 einer irgendwie gearteten Härtung unterzogen, jedoch ist für eine geregelte ausschlußarme Fertigung die Verwendung der erstgenannten vom Standpunkt der Warmbehandlung vorzuziehen. Für sehr hochbeanspruchte Triebwerks- und Motorenteile geht man noch einen Schritt weiter mit der Verarbeitung von Stählen aus Klein-Martin- oder Elektroöfen, Stähle also, welche sich in bezug auf ihren Reinheitsgrad nur sehr wenig von Werkzeugstahl unterscheiden.

Da von Bauelementen aller Art in erster Linie eine sehr hohe Zähigkeit verlangt wird, erreichen die Kohlenstoffgehalte nur in Ausnahmefällen die Höhe der Werkzeugstähle. Dennoch wird oft eine sehr hohe Oberflächenhärte verlangt.

### **1. Einsatzhärten (Zementieren)<sup>1)</sup>**

Es bedeutet die Erzeugung einer kohlenstoffreichen, gut härtbaren Oberfläche auf Teilen aus weichem Stahl durch Glühen in kohlenstoffabgebenden Mitteln. Beim Härten der aufgekohlten (zementierten) Schicht bleibt der innere Teil des Werkstücks, der Kern, weich und zäh.

**a) Anwendung.** Das Einsatzhärten wird benutzt:

1. um Werkstücke zu schaffen, die außen sehr hart und verschleißfest und wegen des zähen Kerns doch schlag- und stoßfest sind;
2. um die Verwendung von hochgekohltem Stahl zu umgehen, da er nach dem Härten weder außen noch innen bearbeitet werden kann (außer durch Schleifen), da er beim Abschrecken leicht hohe Spannungen bekommt, die zu Verzerrungen oder gar Rissen führen und da er meist teuer ist.

**b) Einsatzstahl.** Jeder zähe, nicht zu hoch gekohlte Stahl ist verwendbar. Der Gehalt an Kohlenstoff soll höchstens 0,25 vH sein, weil der Stahl sonst spröde wird. Der Gehalt an Schwefel und Phosphor und auch an Silizium soll gering, der Werkstoff also rein sein. Deshalb ist an Stelle von gewöhnlichem Maschinenstahl besser besonderer Einsatzstahl DIN 1661 zu verwenden.

Kohlenstoffstahl hat nach dem Härten der aufgekohlten Außenzone eine zu niedrige Kernfestigkeit. Niedriglegierte Chrom-, Chrom-Nickel- und Chrom-Molybdän-Einsatzstähle ergeben bessere Werte je nach Höhe der Gehalte (DIN 1662 und 1663).

**c) Einsatzmittel.** Diese können in festem, pastenartigem, flüssigem oder gasförmigem Zustand Verwendung finden. Ihre Wirksamkeit beruht auf der Bildung von kohlenstoffgebenden Gasen: Kohlenoxyd, Cyan, flüchtigen Cyanverbindungen und leichten Kohlenwasserstoffen. Fester elementarer Kohlenstoff zementiert nur schwach.

Von festen Mitteln werden gebraucht: Holz-, Knochen- und Lederkohle, Ruß, allein oder gemischt mit Soda, Kalk, Kochsalz usw. Sehr kräftig wirkt Holzkohle mit gelbem Blutlaugensalz. Besonders bewährt hat sich auch Holzkohle, getränkt mit Bariumkarbonat im Verhältnis 60 : 40 bis 80 : 20.

Von den gasförmigen Mitteln wird am meisten benutzt: Leuchtgas, ferner Azetylen (Azetylen-Sauerstoff-Flamme) und Kohlenoxyd; von den flüssigen: geschmolzenes Zyankali, auch Ferrozyankali oder besser Zyan-Härtefluß (Natriumzyanid u. dgl.).

Anforderungen an ein gutes Zementiermittel:

1. Es muß preiswert, besonders aber im Gebrauch sparsam sein.
2. Es muß unschädlich für den Stahl sein (keine Zuführung von Schwefel, Phosphor, Wasserstoff usw.).

<sup>1)</sup> Werkstatt und Betrieb 1938, Heft 17/18, S. 225, Heft 19/20, S. 276; 1939, Heft 3/4, S. 46.

3. Es muß bei mäßiger Temperatur (nicht über 900°) und mäßiger Glühzeit genügend wirken, doch nicht zu heftig, damit sich kein schroffer Übergang zwischen Kern und zementierter Schicht bildet.

**d) Ausführung des Zementierens.** 1. Feste Zementationsmittel. Die Teile werden, rings umgeben von dem Zementiermittel, das in einer Schicht von 15 bis 50 mm gegen die Teile gestampft wird, in eiserne Kästen gepackt, die mit einem Deckel verschlossen und mit Lehm sorgfältig abgedichtet werden. (Für einzelne größere Spindeln haben sich eiserne Rohre gut bewährt.) Die Kästen werden dann in einem Ofen längere Zeit geglüht. Da Kästen aus Eisenblech durch Glühspan bald zerstört werden, haben sich Glühkästen aus zunderfestem Stahlblech geschweißt sehr gut eingeführt. Diese sind zwar wesentlich teurer als die ersteren, haben jedoch eine Lebensdauer von 1000 und mehr Brennstunden.

Die zementierte Schicht soll etwa 0,8 bis 1 vH Kohlenstoff enthalten, je nach Anforderung und Größe des Stückes, 0,5 bis 2 mm stark sein und allmählich in den weichen Kern übergehen. Die dazu geeignetste Temperatur und Glühzeit hängt von der Zusammensetzung des Einsatzstabes und des Einsatzmittels ab. Die Temperatur soll nicht unnötig hoch sein, muß aber so hoch sein, daß sich die feste Lösung bilden kann. Dazu ist eine Temperatur von 850 bis 920° nötig. Die Zeit, meist einige Stunden, muß um so länger sein, je tiefer die zementierte Schicht sein soll. Es ist nicht zu empfehlen, durch zu hohe Erhitzung die Einsatzzeit abzukürzen.

Das Zementieren kann auf bestimmte Teile der Oberfläche beschränkt werden dadurch, daß man die anderen Teile mit Lehm, Asbest od. dgl. verpackt, Eisenplatten gegen sie preßt, Ringe überzieht oder sie galvanisch verkupfert. Man kann auch nach dem Zementieren der ganzen Oberfläche doch vor dem Härten, von den Stellen, die nicht hart werden sollen, die zementierte Schicht durch spanhebende Bearbeitung wieder entfernen.

2. Flüssige Zementationsmittel. Es ist größte Vorsicht geboten, da diese Mittel alle mehr oder weniger giftig sind. Das Bad dient unmittelbar zum Glühen und Zementieren, so daß das Verfahren außerordentlich einfach und schnell arbeitet. Für große Werkstücke verbietet es sich von selbst.

Tiefzementierbäder, deren Zusammensetzung während des Betriebes allerdings ständig überwacht werden muß, gestatten auch nach diesem Verfahren Einsatziefen bis 2 mm.

3. Gasförmige Zementationsmittel. Beim Einsetzen in Gase kommen die Werkstücke in eine Muffel, die von außen erhitzt wird, während innen ein Gasstrom durchgeleitet wird. Die Gaszementation ermöglicht die größten Einsatziefen (5 und mehr mm) bei verhältnismäßig geringer Kornvergrößerung.

**e) Die Nachbehandlung soll:**

1. die Sprödigkeit, die der Stahl infolge des Glühens bei hoher Temperatur erhalten hat, möglichst wieder beseitigen;

2. die zementierte Schicht härten.

Folgende Verfahren sind üblich:

α) Nur Abschrecken aus der Zementationshitze. Verfahren sehr einfach: Kern wird zurückgefeint, jedoch Schicht überhitzt gehärtet. Verfahren daher nur für nicht empfindliche, meist kleinere Teile üblich.

β) Im Kasten erkalten lassen, dann von 780 bis 800° härten. Schicht dadurch richtig gehärtet, Kern jedoch nur bei nickellegierten Stählen fein.

γ) Abschrecken wie bei α, dann nochmals Abschrecken von 780 bis 800°. Schicht richtig gehärtet, Kern fein, jedoch Gefahr erheblicher Spannungen.

δ) Wie bei γ, nur nach dem ersten Abschrecken Zwischenglühen bei 600 bis 650°. Wenig Spannungen, Kern fein.

ε) Wie bei δ ohne erstes Abschrecken. Ebensogut wie δ für nickellegierte Stähle.

Höherlegierte Nickelstähle können nur durch Zementieren, ohne Abschrecken, glashart werden.

Einfache Teile, wie Schlüssel, Muttern usw., die bunt gehärtet werden sollen, werden von Fett gereinigt, in trockene Markknochenkohle gepackt und in einem Wasserbad abgeschreckt, in das Luft unten eingeleitet wird, so daß sie in Perlen aufsteigt. Auch durch Erhitzen in reinem Zyankali und Abschrecken in Wasser kann eine schöne Bunthärtung erzielt werden.

Größere Teile, die sich beim Härten verzogen haben, können unter leichtem Erwärmen gerichtet werden.

Eine Oberflächenhärtung von sehr geringer Tiefe ist an kleineren Flächen, z. B. Kopf und Druckende von Schrauben usw., durch Abbrennen mit Zyankali oder dem ungiftigen gelben Blutlaugensalz („Kali“ der Werkstatt) zu erreichen. Dazu werden die Teile rotwarm erhitzt, dann mit dem Pulver bedeckt, nochmals erhitzt und abgeschreckt. Bei Massenfertigung statt dessen: Erhitzen in den oben genannten flüssigen Zementationsmitteln.

## II. Nitrierhärten (Versticken).

An Stelle von Kohlenstoff kann man zum Härten auch Stickstoff in die Randschicht von Stahl einführen, was z. B. nach dem Verfahren von Krupp dadurch geschieht, daß man den Stahl bei 500 bis 550° längere Zeit einem Strom von Ammoniakgas aussetzt (Nitrieren).

Die dadurch erzeugte Schicht von Stickstoffverbindungen ist ohne Abschrecken hart, sogar härter als die aus Martensit bestehende beim gewöhnlichen Einsatzhärten; sie verliert von ihrer Härte beim Anlassen bis 500° fast gar nichts.

Das Nitrieren hat weiter den Vorteil, daß das Werkstück sich nicht verzieht, weil die Glüh Temperatur niedrig ist und weil langsam abgekühlt wird.

Nachteile des Nitrierens: Die Schicht wird nur einige hundertstel Millimeter dick und kann deshalb stärkerem spezifischem Drucke nicht widerstehen. Es muß Sonderstahl — mit etwas Chrom und Aluminium oder Vanadin — benutzt werden.

Das Nitrieren ist nicht billig. Am empfehlenswertesten ist das Nitrieren für Maschinenteile, die sehr verschleißfest sein müssen und nicht geschliffen werden, wie Schnecken, kleine Schubstangen und Kurbelwellen, Kolbenbolzen, Schwingen, Kurvenscheiben usw., und für Teile, die bei hoher Arbeitstemperatur ihre Härte halten sollen.

## III. Oberflächenhärtung

durch Erhitzen der äußeren Schichten unlegierter oder niedrig legierter Baustähle mit C-Gehalten von 0,5 bis 0,6 % mit Hilfe einer Leuchtgas-Sauerstoff- oder Azetylen-Sauerstoff-Flamme und sofortigem Abschrecken durch eine Wasserbrause. Werkstatt u. Betrieb 1939 Heft 23/24.

Von steigender Bedeutung ist das Oberflächenhärten niedrig legierter Baustähle der Grundlage Mn-Cr-V mit 0,3 bis 0,5 % C nach dem OCE-Verfahren (Ohne Cementation-Verfahren). Hierbei werden bei Anwendung

des Thermalhärtens durch Abkühlung in Warmbädern Oberflächenhärten von 60 bis 65 Rc-Härte bei sehr zäher Kernhärte erreicht. Das Verfahren eignet sich besonders für die Behandlung von Zahnrädern und ähnlichen Getriebeteilen in Fahrzeug- und Maschinengetrieben auch der schwersten Art. OCE-Sonderstähle werden von der Patentinhaberin, der Fa. Röchlingstahl, und ihren Lizenznehmern geliefert.

#### IV. Vergüten von Stahl.

a) **Begriff.** Vergüten bedeutet eine Warmbehandlung von Stahl, vorzüglich von Baustahl, durch Abschrecken und Anlassen auf so hohe Temperatur, daß die Zähigkeit wesentlich gesteigert wird.

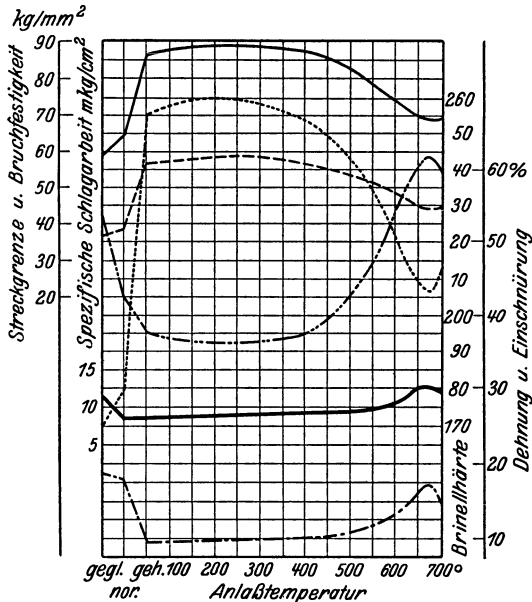


Abb. H 3. Vergütungsschaubild eines Kohlenstoffstahles.

Durch Wahl der Anlaßtemperatur können Festigkeit, Zähigkeit und Härte, allerdings in bestimmter Abhängigkeit voneinander, in weiten Grenzen geändert werden.

Vergüten unterscheidet sich vom Härten einmal durch das Anlassen auf hohe Temperatur (400 bis 700°), während nach dem Härten nur auf geringe Temperatur, manchmal gar nicht, angelassen wird; dann durch den Werkstoff, der beim Härten Stahl mit über 0,6 bis 0,7 vH Kohlenstoff ist, beim Vergüten Stahl mit meist weniger als 0,6 vH, so daß die Härte niemals sehr hoch wird. Eine scharfe Grenze zwischen Härten und Vergüten besteht jedoch nicht (Federstahl).

**b) Werkstoffe.** Gewöhnlicher weicher Flußstahl (Maschinenbaustahl) wird selten vergütet, da die Wirkung nur gering wäre. An Stelle des gewöhnlichen Maschinenbaustahls mit höherem Kohlenstoffgehalt wird besser ein besonderer Vergütungsstahl gewählt, wie er in DIN 1661 genormt ist. Am häufigsten werden legierte Stähle vergütet, vorwiegend die Stähle nach DIN 1662 und 1663, also Chrom-, Chrom-Nickel- und Chrom-Molybdän-Stähle.

Hier ist es wichtig, daß durch die Gehalte an diesen Elementen bei der Vergütung dickerer Stücke eine möglichst weitgehende Durchvergütung stattfindet. Bei den wasserhärtenden Kohlenstoffstählen nach DIN 1661 ist dieses nicht der Fall, wohl dagegen bei den Ölhärtern nach DIN 1662 und 1663. Dies um so mehr, je höher der Gehalt an den einzelnen Legierungselementen ist. Der Konstrukteur hat es damit weitgehend in der Hand, durch entsprechende Werkstoffauswahl die günstigste Form der Bauteile zu bestimmen.

Es wird das rohe, gewalzte oder geschmiedete Stahlstück vergütet oder das bereits vorgearbeitete.

**c) Warmbehandlung.** Das Stück wird gereinigt, auf 780 bis 850° erwärmt und in Wasser oder meistens in Öl abgeschreckt. Nachher wird es auf Temperaturen zwischen 300 und 700° angelassen.

Nach dem Anlassen wird an ruhiger Luft abgekühlt. Werden bis auf Schleifmaß vorgearbeitete Teile langsam abgekühlt, um Spannungsverzug nach Möglichkeit zu vermeiden, dann ist bei höher chromnickellegierten Stählen auf die diesen eigentümliche „Anlaßsprödigkeit“ Rücksicht zu nehmen. Sie hat eine wesentliche Verringerung der Kerbzähigkeit zur Folge, kann jedoch durch geeignete Legierungszusätze verhindert werden. Die Lieferfirma ist demnach auf so geplante Behandlungsarten bei Bestellung hinzuweisen.

Abb. H 3 zeigt die Wirkung des Glühens, Abschreckens und Anlassens auf einen Kohlenstoffstahl mit etwa 0,4 vH C (ähnlich dem genormten Stahl St C 45.61).

Abb. H 4 ist das Vergütungsschaubild des genormten Chrom-Nickel-Stahles VCN 35.

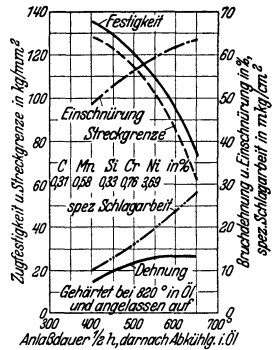


Abb. H 4. Vergütungsschaubild eines Chrom-Nickel-Stahls.

### Schrifttum.

Oberhoffer, P.: Das technische Eisen. Berlin: Springer.

Verein deutscher Eisenhüttenleute: Werkstoff-Handbuch Stahl und Eisen. Düsseldorf: Stahl Eisen.

Rapatz, F.: Die Edelmehle. Berlin: Springer.

Reiser-Rapatz: Das Härten des Stahles. Leipzig: Arthur Felix.

Örtel-Grütznier: Die Schnelldrehstähle. Düsseldorf: Stahl Eisen.

Härten und Vergüten (H. 7 und 8 der Werkstattbücher). Berlin: Springer.

# Wärmebehandlung von Aluminium und Aluminiumlegierungen.

## A. Weichglühen.

Durch Kaltverformung von Aluminium und Aluminiumlegierungen tritt eine Verfestigung auf, die mit dem Verformungsgrad zunimmt. Zugfestigkeit, Streckgrenze und Härte steigen, die Dehnung sinkt dabei. Diese Kaltverfestigung wird durch Weichglühen wieder entfernt. Es wird gewöhnlich bei 360–400° ausgeführt. Nach Glühen bei 450–500° ist die Korrosionsbeständigkeit des Aluminiums höher.

Das Weichglühen von Aluminium beruht darauf, daß die durch die Kaltverfestigung hervorgerufenen Spannungen bei Wärmezufuhr unter Neubildung des Kornes (Rekristallisation) gelöst werden. Für die Eigenschaften des weichgeglühten Aluminiums sind daher der Grad der vorausgegangenen Kaltverformung, die Anwärmgeschwindigkeit, Glühtemperatur und Glühdauer wichtig, weil durch sie die sich ausbildende Korngröße und der verbleibende Spannungszustand bestimmt werden. Die Kaltverformung beträgt am besten 70–90 vH, auf jeden Fall nicht unter 50 vH, weil sonst zu großes Korn entsteht. Der Temperaturbereich der beginnenden Rekristallisation (zwischen 230 und 300°) soll dabei so rasch als möglich durchschritten werden. Bei gegebenem Verformungsgrad entsteht um so feineres Korn je höher geglüht wird, wobei wie stets Temperatur durch Zeit ersetzt werden kann.

## B. Aushärten.

A. Wilm fand an der Gattung Al-Cu-Mg, daß die Härte dieser Legierungen nach dem Abschrecken von höheren Temperaturen bei längerem Lagern auf Werte ansteigt, die sonst bei Aluminiumlegierungen nicht erreicht werden können. Diese Aushärtung kann auch bei den Gattungen Al-Mg-Si und Al-Zn-Mg beobachtet werden. Sie beruht auf der bei hohen Temperaturen höheren Löslichkeit der Verbindungen  $\text{CuAl}_2$ ,  $\text{MgSi}$  und  $\text{MgZn}_2$  in Aluminium. Die Behandlung besteht daher in drei Stufen:

1. einem Glühen bei etwa 500° während  $\frac{1}{2}$  bis 24 Stunden, wobei die bezeichneten Verbindungen in feste Lösung gehen,

2. einem Abschrecken in Wasser, ausnahmsweise auch in Öl oder Wind. Die Verbindungen bleiben hierbei zwangsweise gelöst, obwohl die Löslichkeitsgrenze bei Raumtemperatur überschritten ist. Die Legierungen sind in diesem Zustande noch weich,

3. dem Auslagern. Bei Raumtemperatur (natürlichem Altern) scheiden sich nach  $\frac{1}{2}$  Stunde bis 8 Tagen die zwangsweise gelösten Verbindungen in feinverteilter Form aus, wobei sehr harte, im einzelnen noch nicht genau erforschte Zwischenzustände entstehen. Die Zeit des Auslagerns kann durch Erwärmen auf 100° (z. B. durch Kochen in Wasser) oder bis 200° (Kochen in Öl) verkürzt werden (künstliches Altern). Durch das Altern steigen Festigkeit, Streckgrenze und Härte sehr stark an, während die Dehnung gleich bleibt oder etwas zurückgeht und die Querschnittsverminderung (Kontraktion) als Maßstab des plastischen Formänderungsvermögens kleiner wird.

Die Glühtemperatur muß beim Aushärten sehr genau eingehalten werden, die Geschwindigkeiten der Erwärmung zum Glühen oder künstlichen Altern und der Abkühlung nach dem Auslagern sind nicht von Belang.

Die Wärmebehandlung wird am besten in Salzbadöfen, in neuerer Zeit auch in elektrisch beheizten Luftumwälzöfen ausgeführt.

Ausgehärtete Aluminiumlegierungen können durch Glühen zwischen 300 und 400° wieder weichgeglüht werden. Weichgeglühte Legierungen können wieder ausgehärtet werden. Eine Zusammenstellung der besten Temperaturen und Reckgrade für Aluminium und seine Legierungen ist in Tafel 3 (nach Aluminiumhandbuch, 8. Auflage) gegeben.

Bei den ausgehärteten Legierungen der Gattung Al-Cu-Mg sind mit Rücksicht auf einen Festigkeitsabfall Gebrauchstemperaturen von über 120° nicht zulässig. Ein Rückgang der chemischen Widerstandsfähigkeit tritt aber bei Dauertemperaturen von 80–100° auf. (Das gilt auch für Al-Cu).

Künstlich ausgehärtete Legierungen wie die Gattungen Al-Cu oder Al-Mg-Si sollten aus Festigkeitsgründen höchstens bis zur Warmhärte-temperatur erwärmt werden (siehe Tafel 3).

Als höchste Betriebstemperatur für Al-Mg 7–9 gilt 80°, für Al-Mg 3–5 gilt 150°. Bei den sonstigen kupferfreien Legierungen tritt bei höheren Temperaturen eine Ausglühwirkung und damit ein Festigkeitsrückgang auf.

**Tafel 3. Warmbehandlungstemperaturen und Kaltreckgrade von Aluminium und Legierungen.**

Legierungs-Gattung nach DIN 1713	Warmknet- Temperatur		Kaltreckgrad in vH		Weichglüh- Temperatur in °C	Lösungs- glüh- Temperatur in °C	Aus- lagerungs- Temperatur in °C
	anfangs in °C	tiefste in °C	total	je Stich			
Rein-Aluminium DIN 1712 . . . . .	480–520	280	70–90	50	360–450	—	—
Al-Cu-Mg . . . . .	400–460	360	60–85	20	330–370	500–520	Raumtem- peratur
Al-Cu-Ni . . . . .	400–440	360	40–60	20	330–360	500–520	155–160
Al-Cu . . . . .	400–440	360	60–85	20	330–360	500–510	125–135
Al-Mg-Si (Knetlegie- rung). . . . .	460–500	400	60–85	25	330–370	540–560	155–160
Al-Mg-Si (Leitqualität Aldrey) . . . . .	480–500	450	90–95	25	330–360	500–530	130–150
Al-Mg <sup>1)</sup> . . . . .	330–440 <sup>1)</sup>	320	30–50	15	280–400 <sup>1)</sup>	—	—
Al-Mg-Mn . . . . .	400–450	350	40–80	20	400–450	—	—
Al-Si . . . . .	460–500	400	—	25	360–400	—	—
Al-Mn . . . . .	480–520	350	60–85	25	450–500	—	—
GAl-Si-Mg . . . . .	—	—	—	—	—	150–530	150–170
GAl-Mg-Si . . . . .	—	—	—	—	—	520–540	155–160

<sup>1)</sup> Die Angaben für Legierungen derselben Gattung, insbesondere der Gattung Al-Mg, weichen etwas voneinander ab. Es ist also zweckmäßig, in jedem Fall genaue Unterlagen von den Lieferfirmen anzufordern.

# Schutz von Metallen.

## Korrosion und Oberflächenschutz.

### A. Allgemeines über Korrosion.

Die meisten Metalle haben eine mehr oder weniger starke Affinität oder chemische Verwandtschaft zum Sauerstoff. Sie neigen dazu, an der Luft, insbesondere bei Feuchtigkeit, sich mit dem Sauerstoff zu verbinden, d. h. zu oxydieren. Von der Neigung, Sauerstoff aufzunehmen, sind nur die Edelmetalle sowie einige andere Metalle mit passiven Oberflächen-Erscheinungen ausgenommen. Die übrigen Metalle oxydieren im allgemeinen um so leichter, je unedler sie sind. Deshalb sind die Leichtmetalle am meisten der Gefahr der Korrosion ausgesetzt.

Die Oxydation kann auf die Oberfläche eines Metalles beschränkt bleiben, ohne daß die darunter liegenden Schichten verändert werden. In solchen Fällen kann die gebildete Oxydhaut das darunter liegende Metall vor weiterer Oxydation schützen. Bei anderen Metallen, wie z. B. bei Eisen und Magnesium usw., geht jedoch die Oxydation weiter, es findet eine fortschreitende Zerstörung des Metalles statt. Man bezeichnet diesen Vorgang als Korrosion. Im weiteren Sinne ist unter Korrosion nicht nur die Oxydation durch Sauerstoff bzw. durch die Atmosphäre, sondern auch die Zerstörung, die die Metalle durch den Einfluß von Rauchgasen, Seewasser, sauren oder alkalischen Salzlösungen erleiden, zu verstehen. Bei Leichtmetallen kann Korrosion auch durch Einwirkung des Stickstoffes, namentlich bei höherer Temperatur unter Nitridbildung eintreten.

Die Korrosion kann verschiedene Erscheinungsformen haben. Neben der gewöhnlichen Korrosion durch Einwirkung der Atmosphäre sind insbesondere die punktförmigen Zerstörungen zu erwähnen, die man auch als Lochfraß bezeichnet, hervorgerufen durch galvanische Lokalelement-Bildung und die interkristalline Korrosion, die entlang der Korngrenzen von Legierungen auftritt. Außerdem unterscheidet man noch intramolekulare Korrosion, Kontakt-Korrosion, Spannungs-Korrosion usw.

Durch die Korrosion gehen alljährlich erhebliche Mengen an Metallen und damit große wirtschaftliche Werte verloren. Die Frage des Korrosionsschutzes ist daher immer von großer Bedeutung. In Zeiten angespannter Rohstoffversorgung, also insbesondere im Kriege, muß ihr ein ganz besonderes Augenmerk geschenkt werden.

Von den Maßnahmen, die zur Einschränkung oder Verhinderung der Korrosion angewendet werden, sind als wichtigste zu erwähnen:

**1. Verwendung reiner Metalle.** Diese müssen sowohl von metallischen als auch von nichtmetallischen Verunreinigungen möglichst frei sein und dürfen auch keinen Gasgehalt haben. Bei Legierungen muß von möglichst reinen Komponenten (Legierungs-Bestandteilen) ausgegangen werden.

**2. Zusatz von Inhibitoren (korrosionshindernden Mitteln) zum angreifenden Stoff.** Diese Schutzmaßnahmen sind nur beschränkt anwendungsfähig und kommen in erster Linie bei Leichtmetallen in Frage. Häufig kann man sich auch dadurch helfen, daß man ununterbrochen einen elektrischen Strom durch die zu schützenden Teile schickt.

**3. Legierungsschutz.** Durch Zusatz von geeigneten Bestandteilen kann man oft die Widerstandsfähigkeit von Metallen gegen chemische Einflüsse erhöhen.



**4. Aufbringen von Schutzüberzügen und Deckschichten (Oberflächenschutz).** Diese Maßnahmen bilden die häufigsten und wichtigsten Mittel, Korrosion zu verhindern. Sie sollen im nachstehenden eingehend behandelt werden.

## **B. Einiges über Oberflächenschutz.**

### **I. Allgemeines.**

Spricht man von einem Oberflächenschutz, so denkt man in erster Linie an den bei fertigen Erzeugnissen. Jedoch müssen auch Rohmaterial, Halb- und Zwischenerzeugnisse, wenn sie längere Zeit aufbewahrt werden, gegen Korrosion geschützt werden. Da hierbei aber meist eine nur beschränkte Frist in Frage kommt, genügt es in der Regel, wenn die Werkstoffe gut eingefettet werden. Nur selten ist ein Schutz durch Lack- oder Asphalt-Anstrich erforderlich. Roh- oder Halbmaterial aus Magnesiumlegierungen schützt man am besten durch Beizen mit Bichromat-Lösungen. Daß außerdem alle metallischen Lagervorräte möglichst trocken aufbewahrt werden müssen, dürfte selbstverständlich sein.

Handelt es sich um Oberflächenschutz bei fertigen Erzeugnissen, so muß in erster Linie auf eine lange Lebensdauer der Schutzüberzüge hingearbeitet werden. Die zu wählenden Überzüge richten sich nach der Art des zu schützenden Metalles und nach der Art der chemischen, thermischen und mechanischen Beanspruchung, denen das Metall oder die Legierung ausgesetzt ist. Treten chemische Angriffe und gleichzeitig mechanische Beanspruchungen auf, so kann in der Regel nur ein metallischer Oberflächenschutz angewandt werden. Mit Rücksicht auf den großen Metallbedarf für technisch wichtige Zwecke soll aber mit der Verwendung von Metallen als Oberflächenschutz möglichst sparsam umgegangen werden.

Bei Gegenständen, die nur atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt sind, genügen im allgemeinen Lacküberzüge. Diese sind jedoch dann nicht brauchbar, wenn die zu schützenden Erzeugnisse höhere Temperaturen annehmen. In solchen Fällen können jedoch Überzüge aus Emaille wertvolle Dienste leisten. Auch die örtlichen Verhältnisse spielen bei der Auswahl der Überzüge eine erhebliche Rolle. Erzeugnisse, die in der Nähe der Meeresküste liegen und den Einwirkungen der Seeluft ausgesetzt sind, müssen besser geschützt werden als solche im Binnenland. Ähnlich sind Gegenstände, die für das Hochgebirge bestimmt sind, wo sie einer starken ultravioletten Bestrahlung und stärkeren Regenfällen ausgesetzt sind, in anderer Weise zu schützen als solche im Tiefland.

Bei aller Verschiedenartigkeit der Beanspruchungen gibt es jedoch Grundregeln, die bei der Herstellung aller Arten von Überzügen gelten, unabhängig davon, welchen Beanspruchungen sie ausgesetzt sind.

### **II. Vorbehandlung der Werkstoffe.**

Um dauerhafte Überzüge zu erhalten, ist es erforderlich, daß vor dem Aufbringen der Überzüge die Erzeugnisse von Verunreinigungen jeder Art, wie Oxyden, Zunder, Staub, Fett usw., vollständig frei sind. Für Öl- und Lacküberzüge kommt hierzu noch die Forderung nach vollständiger Trockenheit. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine Gewähr für die Haftfestigkeit der Überzüge gegeben. Von den wichtigsten Verfahren zur Vorreinigung der Werkstücke sind zu erwähnen:

**a) Das Entfetten der Gegenstände.** Dies geschieht entweder durch Behandlung mit Benzin oder besser mit Fettlösemitteln, wie Tri- oder Perchloräthylen, durch Abkochen in alkalischen Bädern, wie z. B. P 3, Siliron, Betazinol, Radikal usw. Bei galvanischen Überzügen verwendet man zweckmäßig auch das sogenannte Kupfer-Entfettungsbad.

**b) Das Entrosten und Entzundern.** Diese Reinigung, die stets nach der Entfettung zu erfolgen hat, kann durch Schleifen mit Schleifscheiben, Schmirgeln mit Schmirgelscheiben, Kratzen mit Drahtbürsten oder durch Sandstrahlen erfolgen. Massenware wird mit Vorteil in Trommeln im Naß- oder Trockenverfahren gereinigt. Zur Entrostung stehen ferner chemische Verfahren mit verdünnten Säuren oder Salzlösungen, ferner elektrolytische Verfahren, wobei die Werkstücke anodisch oder kathodisch behandelt werden, zur Verfügung.

### III. Porigkeit und Stärke der Überzüge.

In dünnen Schichten sind fast alle Überzüge porig. Besonders gilt dies von den galvanischen und Spritzüberzügen; aber auch Lacküberzüge sind nicht porenfrei. Da aber die Porigkeit der Überzüge deren Zweck vollständig aufhebt, bei metallischen Überzügen infolge Lokalelementbildung sogar eine verstärkte Korrosion zur Folge haben kann, so daß dann gerade das Gegenteil des gewünschten Schutzes eintritt, sind die Überzüge unbedingt in ausreichender Stärke herzustellen, damit die einzelnen Poren überdeckt werden. Lacküberzüge müssen aus dem gleichen Grunde in mehreren Schichten aufgetragen werden. Außerdem müssen selbstverständlich Verfahren oder Mittel angewandt werden, durch die möglichst porenarme Überzüge erzielt werden können.

### C. Rostschutzüberzüge für Eisen und Stahl<sup>1)</sup>.

Für den Oberflächenschutz bei Eisen und Stahl werden folgende Arten von Überzügen angewendet:

- I. Metallische Überzüge,
- II. Chemische Überzüge,
- III. Emailüberzüge,
- IV. Öl- und Lacküberzüge.

#### I. Metallische Überzüge.

Die *Reichsstelle für Metalle* hat umfangreiche Verbote für die Verwendung von Metallen zur Herstellung von Überzügen erlassen, die von Fall zu Fall zu beachten sind.

Man hat früher die Metalle, die zur Herstellung von Schutzüberzügen auf Eisen angewandt wurden, eingeteilt in solche, die nach ihrem elektrochemischen Verhalten edler oder unedler sind als Eisen. Diese Einteilung läßt jedoch sich nicht aufrecht halten. Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß das elektrochemische Verhalten wesentlich von dem jeweils angreifenden Stoff abhängig ist.

Für das Aufbringen von metallischen Überzügen stehen nachstehende Verfahren zur Verfügung:

<sup>1)</sup> Siehe Dr.-Ing. Schuster, „Oberflächenschutz von Eisen und Stahl“, Werkstatt und Betrieb 1940, H. 9, S. 195—199.

**a) Plattierungen.** Die Plattierungen werden nicht immer wegen des Oberflächenschutzes aufgebracht. Häufig wählt man eine Plattierung auch zwecks Einsparung von Metallen an Stelle von Vollwerkstoff oder wegen besonderer Eigenschaften, die durch die Vereinigung zweier Metalle erreicht werden können. Plattierungen werden durch Aufwalzen von Metallen auf Stahl und Eisen aufgebracht. Für die Deckschichten kommen in erster Linie Kupfer und dessen Legierungen, Nickel, Aluminium und korrosionsbeständige Stähle in Betracht, wobei auf die Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle zu achten ist.

**b) Tauchüberzüge.** Die Tauchverfahren können nur für Metalle mit niedrigem Schmelzpunkt, nämlich Zinn, Blei und Zink angewandt werden. Die zu überziehenden Werkstücke werden durch Eintauchen in ein feuerflüssiges Metallbad überzogen. Im Gegensatz zur Plattierung, die nur bei Halbmaterial angewendet werden kann, können durch Tauchen sowohl Halb- als auch Fertigmaterial überzogen werden.

Vorteile des Tauchverfahrens sind: Einfachheit der Einrichtung und der Durchführung, Ausfüllung von Poren und Unebenheiten.

Nachteile sind: Großer Metallverbrauch, ungleichmäßige Verteilung der Metallaufgabe, schlechte Maßhaltigkeit, Verwerfungsfahr und Änderung mechanischer Eigenschaften des Grundmetalles infolge der Erhitzung.

Verwendung der *Feuerverzinkung*: Halbmaterial. Bleche, Bänder, Rohre, Drähte usw. Fertigerzeugnisse: Baubeschläge, Kleisenwaren, Fässer, Behälter usw. Nur wenige Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle.

Verwendung der *Feuerverzinnung*. Apparate, Geräte und Verpackungsmittel in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie. Umfangreiche Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle.

Verwendung der *Feuerverbleiung*. Bauteile und Apparate zum Schutz gegen Rauchgase, schwefelige Säure und Seewasser. Umfangreiche Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle.

**c) Galvanische Überzüge.** Diese werden erzeugt durch Einhängen der zu überziehenden Werkstücke als Kathode in ein galvanisches Bad, das ein geeignetes Salz des Überzugmetalles gelöst enthält. Als positiver Pol dient eine Anode aus dem Überzugsmetall oder eine unlösliche Anode.

Vorteile des galvanischen Verfahrens: Geringer Metallverbrauch, gleichmäßige Schichtstärken, allgemeine Anwendungsmöglichkeit auch bei Metallen mit hohem Schmelzpunkt, Haftfestigkeit, Maßhaltigkeit, sofern man den Niederschlagstärken auf Grund der Gesetze über die Stromabscheidung Rechnung trägt.

Nachteile sind: Porigkeit der Überzüge; bei den neuzeitlichen Verfahren ist ein besonders peinliches Arbeiten mit den galvanischen Bädern erforderlich.

Galvanische Überzüge auf Eisen werden aus folgenden Metallen hergestellt:

*Kupfer.* Cyankalische Bäder, Schichtstärke beschränkt, daher oft Verstärkung im sauren Bad. Rostschutzwirkung beschränkt. Umfangreiche Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle, als Zwischenschichten für die Verchromung teilweise zugelassen!

*Messing.* Cyankalische Bäder. Rostschutzwirkung beschränkt. Verwendungsverbote wie bei Kupfer!

*Nickel.* Schwach-saure Bäder. Geringe Rostschutzwirkung. Ausgezeichnete Anlaufbeständigkeit. Umfangreiche Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle!

*Chrom.* Chromsäurebäder. Ausgezeichnete Anlaufbeständigkeit. Rostschutz nur bei geschliffenem Stahl, sonst nur auf Zwischenschichten aus Nickel und Kupfer. Hartverchromung<sup>1)</sup> (ohne Zwischenschichten) zur Herstellung verschleißfester Oberflächen.

Umfangreiche Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle!

*Zinn.* Saure und alkalische Bäder. Mäßige Rostschutzwirkung. Gute Anlaufbeständigkeit. Umfangreiche Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle, namentlich im Maschinen- und Apparatebau!

*Kadmium.* Zyankalische Bäder. Sehr gute Rostschutzwirkung, jedoch nicht besser als bei Zink. Mäßige Anlaufbeständigkeit. Grundsätzliche Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle!

*Zink.* Saure und alkalische Bäder. Sehr gute Rostschutzwirkung. Mäßige Anlaufbeständigkeit. Wichtig ist die Glanzverzinkung (an Stelle der Vernicklung). Nur wenige Verwendungsverbote!

*Edelmetalle.* Überzüge aus Edelmetallen werden in der Regel bei Schmuckwaren und ähnlichen Gegenständen zur Verschönerung der Oberfläche angewandt. Nur die Versilberung dient manchmal auch zum Schutze gegen Korrosion, z. B. an optischen Geräten. Im chemischen Apparatebau wird die Versilberung häufig zum Schutze gegen Ätzalkalien und andere chemisch wirkende Stoffe angewandt.

**d) Spritzüberzüge** nach dem Schoop-Verfahren. Bei diesem Verfahren wird das Metall im flüssigen Zustand durch Spritzen aufgetragen. Zum Auftragen dient eine Spritzpistole, mit der das Metall in Drahtform durch eine Düse geführt und da durch eine Knallgasflamme oder elektrisch geschmolzen und durch Druckluft geschleudert wird.

Das Verfahren findet hauptsächlich für Metalle mit niedrigem Schmelzpunkt Anwendung. Es können jedoch auch Kupferlegierungen verspritzt werden. Neuerdings hat das Verfahren hauptsächlich für Überzüge aus Aluminium und Aluminium-Magnesiumlegierungen Bedeutung erlangt. Da nämlich Überzüge aus Aluminium und dessen Legierungen weder durch Eintauchen noch auf galvanischem Wege hergestellt werden können, besteht mit Hilfe des Spritzverfahrens eine Möglichkeit, auch Leichtmetalle für Überzüge zu verwenden.

Vorteile des Verfahrens: Einfache Handhabung, Möglichkeit des Auftragens auf alle Arten von Gegenständen unabhängig von der Art der Oberflächengestaltung.

Nachteile des Verfahrens: Keine Maßhaltigkeit, körniges Gefüge, daher nachträgliche Bearbeitung durch Polieren erforderlich, Porigkeit der Überzüge; diese kann gegebenenfalls durch nachträgliche thermische Behandlung beseitigt werden.

**e) Überzüge durch Sherardisieren.** Kleine Eisenteile werden in einer umlaufenden Trommel, die mit Zinkstaub und Sand gefüllt ist, bis unterhalb des Schmelzpunktes des Zinks erhitzt. Dieses Verfahren hat nur untergeordnete praktische Bedeutung.

**f) Überzüge durch Diffusionsverfahren.** Diese Verfahren, die schon für verschiedene Metalle vorgeschlagen wurden, haben für Chrom bereits hohe technische Bedeutung erlangt. Die zu überziehenden Gegenstände werden bei einer Temperatur von etwa 1000° den Dämpfen eines Chromsalzes ausgesetzt. Hierbei diffundieren die Dämpfe in die Oberfläche des Eisens,

<sup>1)</sup> Siehe Seite 291 und 292.

es vollzieht sich ein teilweiser Austausch von Eisen- gegen Chrom-Atome und die Oberfläche überzieht sich mit einer Schicht von Chromstahl, die im äußersten Teil etwa 30 vH Chrom enthält, während nach innen der Chromgehalt der 0,5 mm starken Schicht rasch abnimmt.

Vorteile des Verfahrens: Rohstoffsparend, da voller bzw. vollwandiger Chromstahl eingespart werden kann, allgemeine Anwendbarkeit ohne Rücksicht auf die Form der Gegenstände.

Nachteile: Nur bei bestimmten kohlenstoffarmen Stählen anwendbar, große Anlagekosten für die Einrichtungen.

## II. Chemisch erzeugte Überzüge.

Man hat bei chemisch erzeugten Überzügen oxydische und Phosphatüberzüge zu unterscheiden. Im Gegensatz zu den bisher behandelten Überzügen werden Phosphat-Überzüge aus der Oberfläche des Eisens selbst durch oxydierende oder phosphatierende Einwirkung erzeugt.

**a) Oxydschichten.** Die verschiedenen Verfahren faßt man unter dem Namen Brünieren<sup>1)</sup> zusammen. Das eigentliche Brünieren besteht in einer Behandlung mit Eisenchloridlösung. Andere Verfahren sind: *Abbrennen* mit Ölen, Fetten und Harzen bei Temperaturen von 200 bis 400°, das *Inoxydieren* bei 800 bis 900° in abwechselnd oxydierenden und reduzierenden Gasen, das *Schwarzoxydieren* durch Eintauchen in eine Schmelze von Ätznatron und Salpeter oder in heiße konzentrierte Lösungen von Ätznatron und Oxydationsmitteln.

Die Oxydschichten sind verhältnismäßig dünn und haben nur eine sehr beschränkte Rostschutzwirkung. Oft dienen sie nur dem Zwecke einer Verschönerung des Aussehens.

**b) Phosphatverfahren.** Die bekanntesten Verfahren sind

- |                             |                             |            |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. das Parkerverfahren      | } mit Behandlungszeiten von | 30—60 min. |
| „ Atramentverfahren         |                             |            |
| 2. „ Bonderverfahren        | } mit Behandlungszeiten von | 5—15 min   |
| „ Schnell-Atramentverfahren |                             |            |

Die zu behandelnden Eisenteile werden in phosphorsäurehaltigen Lösungen gekocht, wobei sich an der Oberfläche Schichten aus unlöslichem Eisenphosphat bilden, die eine bedeutend bessere Rostschutzwirkung als Oxydschichten ausüben. Ihre Haftfestigkeit und mechanische Festigkeit ist jedoch gering.

Sowohl Oxyd- als auch Phosphatschichten dienen daher meist als Grundschichten für eine nachträgliche Einfettung oder Lackierung. Phosphatschichten haben sich besonders als Grundlage für Überzüge aus Einbrennlacken bewährt.

## III. Emailüberzüge.

Emailüberzüge sind Überzüge glasartiger Zusammensetzung. Wegen der hohen Schmelztemperatur des Überzuges sind sie nur bei Metallen mit hohem Schmelzpunkt anwendbar. In der Hauptsache wird Eisen, und zwar sowohl Stahlblech wie Gußeisen emailliert. Man unterscheidet demnach zwischen Blech- und Guß-Email. Durch Zusatz verschiedener Farbkörper können die Emailüberzüge in verschiedenen Farben hergestellt werden.

<sup>1)</sup> Siehe Dr. Wohlgenuth, „Über neuzeitliche Brünierverfahren“, Werkstatt und Betrieb 1940, Heft 10, S. 216—219.

Um eine hohe Güte zu erreichen, muß die Email in mehreren Schichten nacheinander aufgetragen werden.

Vorteile der Emailüberzüge: Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und gegen chemische Einflüsse.

Nachteile: Empfindlichkeit gegen mechanische Beanspruchung (Stoß oder Schlag).

Von sehr hoher Güte hat sich die Glas-Email herausgestellt, die sich durch gute Beständigkeit gegen Temperaturwechsel auszeichnet und auch eine gute Beständigkeit gegen Stoß oder Schlag hat. Sie wird im umfangreichen Maße im chemischen Apparatebau und in der Nahrungsmittel-Industrie angewendet.

#### IV. Öl- und Lacküberzüge,

im Abschnitt G. Seite 291, im Zusammenhang behandelt.

#### D. Schutzüberzüge auf Zink und Zinklegierungen<sup>1)</sup>.

Zinklegierungen werden seit mehreren Jahren in steigendem Umfange an Stelle von Kupferlegierungen eingesetzt. Da aber Zink entsprechend seiner Stellung in der Spannungsreihe ein verhältnismäßig unedles Metall und daher an der Luft und gegen chemische Einflüsse wenig beständig ist, ergibt sich die Notwendigkeit, der Oberflächenbehandlung von Gegenständen aus Zink und Zinklegierungen ein besonderes Augenmerk zuzuwenden.

**I. Mechanische und chemische Vorbehandlung.** Bei Gußstücken wird mit Vorteil das *Sandstrahlen* angewandt. Doch darf hierbei kein Stahlsand verwendet werden, weil feine Stahlflitter auf der Zinkoberfläche Lokalelement-Bildung hervorrufen. Bei Knetlegierungen ist vom Sandstrahlen abzuraten, weil die Dauerbiegefestigkeit hierdurch ungünstig beeinflusst wird.

Zinklegierungen lassen sich auch Polieren. Vor dem Polieren muß sauber geschliffen werden. Zum *Polieren* nimmt man Schmirgelscheiben aus Siliziumkarbid, Korngröße 46, Härte 0. Die Umfangsgeschwindigkeiten sollen nicht mehr als 400 m/min = 7 m/s betragen. Nach dem Polieren wird mit Benzin entfettet und in Holzmehl getrocknet.

Für eine nachfolgende galvanische Behandlung oder Lackierung müssen die letzten Reste von Poliermitteln, Entfettungsmitteln usw. entfernt werden. Hierzu stehen elektrochemische und chemische Verfahren zur Verfügung. Bei der *elektrolytischen* Reinigung werden die Gegenstände kathodisch in einer heißen Lösung von Trinatriumphosphat bis zur stürmischen Gasentwicklung 1–2 min lang behandelt. Die *chemische* Entfettung erfolgt am besten in Trichloräthylendampf, wonach mit heißem, nicht zu hartem Wasser gespült wird. Man kann auch durch *Beizen* entfetten, indem man die Teile 3–6 min lang in kalter 40proz. Natronlauge behandelt.

**II. Galvanische Überzüge.** Am wichtigsten ist die galvanische *Verchromung*. Chromschichten lassen sich unmittelbar auf der Zinkoberfläche aufbringen, verbürgen aber dann infolge ihrer Porosität keinen Korrosionsschutz, besonders bei Witterungseinflüssen. Es sind deshalb Zwischenschichten aus Nickel, Kupfer oder Messing erforderlich, die den Korrosions-

<sup>1)</sup> Siehe Dr.-Ing. Bayer, „Oberflächenschutz von Zink und Zinklegierungen“, Werkstatt und Betrieb 1940, Heft 8, S. 168–170.

schutz übernehmen. Da jedoch Nickel nach Möglichkeit eingespart werden muß, müssen möglichst dünne Zwischenschichten aus Kupfer oder Messing bevorzugt werden. Die Verwendungsverbote der Reichsstelle für Metalle sind hierbei zu beachten!

**III. Chemisch erzeugte Überzüge.** Beim *Chromatverfahren* werden die Gegenstände bei Zimmertemperatur 12–15 s in Dichromatlösungen getaucht. Die Chromatüberzüge bieten einen sehr guten Korrosionsschutz. Sie sind jedoch sehr dünn und daher wenig verschleißfest und nur in Fällen anwendbar, in denen kein Abrieb auftritt. Ihr Aussehen ist je nach Art der Legierung verschieden, meist aber unansehnlich, weshalb sie nicht für dekorative Zwecke verwendet werden können. Es ist daher meist noch eine nachträgliche Lackierung erforderlich. Die *Phosphatverfahren* sind grundsätzl. ch die gleichen wie bei Eisen und Stahl. Phosphatüberzüge haben sich auch bei Zinklegierungen sehr gut bewährt. Sie dienen auch hier in der Regel als Grundlage für nachträgliche Lackierungen.

## **E. Schutzüberzüge auf Aluminium und Aluminiumlegierungen<sup>1)</sup>.**

Aluminium und dessen Legierungen werden durch Überzüge in Form von Plattierungen oder galvanischen Niederschlägen und durch chemische Überzüge gegen Korrosion geschützt. Auch hier hat wie stets eine galvanische oder chemische Behandlung voranzugehen.

**I. Mechanische und chemische Vorbehandlung.** Guß- und Schmiedestücke werden durch Sandstrahlen mit den üblichen Einrichtungen behandelt, wobei eine mattgraue Oberfläche entsteht. Da die gleichmäßige Mattierung bei größeren Flächen Schwierigkeiten bereitet, müssen entweder Sondermaschinen verwendet werden oder man behandelt die Flächen mit Bürsten. Bleche werden mit umlaufenden Bürsten mattiert. Zum Schleifen und Polieren des Aluminiums und dessen Legierungen dienen die üblichen Vorrichtungen. Zum Polieren verwendet man Scheiben aus Siliziumkarbid, Korngröße 36–42, wobei die Umfangsgeschwindigkeiten der Scheiben im Gegensatz zu den geringen Geschwindigkeiten bei Zinklegierungen 2000 bis 2500 m/min = 33–42 m/s betragen sollen. Für das Polieren von kleinen Massenartikeln eignen sich Poliertrommeln, auch Rollfässer genannt.

Für die chemische Vorbehandlung von Aluminium und dessen Legierungen werden nur rein chemische Verfahren angewandt. Als Reizflüssigkeiten kommen in Betracht Natronlauge, Sodalösungen und Gemische von Salpetersäure und Flußsäure. Das Beizen in einer heißen 10–20proz. Natronlauge erzeugt eine schöne, weiße Oberfläche. Durch Eintauchen in eine heiße 10proz. Sodalösung erhält man in 5–10 min mattweiße Oberflächen. Kupferhaltige Legierungen werden beim Beizen in alkalischen Lösungen schwarz. Dieser Überzug verschwindet aber sofort nach kurzem Eintauchen in konzentrierte Salpetersäure. Durch Beizen in kalter Salpeter-Flußsäure (etwa 5 min) erhält man eine besonders reine, weiße Oberfläche. Da alle Beizflüssigkeiten stark korrodieren, ist auf ein besonders sorgfältiges Spülen der Gegenstände nach dem Beizen zu achten.

**II. Plattierungen** werden in der Regel nur bei den nichtkorrosionsbeständigen kupferhaltigen Aluminiumlegierungen verwandt. Diese werden entweder mit Reinaluminium oder mit kupferfreien Aluminiumlegierungen

<sup>1)</sup> Siehe Dr.-Ing. Linicus, „Oberflächenschutz von Aluminium und Aluminium-Legierungen“, Werkstatt und Betrieb 1940, Heft 7, S. 146–151.

plattiert. So entstehen die besonders im Flugzeugbau wichtigen Werkstoffe<sup>1)</sup>, wie Duralplat, Alplat, Allautal, Albondur usw. Die Plattierungen können durch Warm- oder Kaltwalzen hergestellt werden. Beim Warmwalzen erfolgt ein vollkommenes Verschweißen der beiden Metallschichten. Beim Kaltwalzen sind sehr hohe Drucke erforderlich. Beim Vergütungs-glühen der fertigen Walzenbleche wird durch Diffusion die Haftfestigkeit noch verbessert. Den besten Korrosionsschutz gewährt eine Plattierung mit Reinstaluminium.

**III. Galvanische Überzüge** lassen sich aus den verschiedensten Metallen unter Beachtung besonderer Vorsichtsmaßnahmen auf Aluminium aufbringen. Sie haben aber bei Aluminium nur geringe technische Bedeutung, da wegen der großen Potentialdifferenz zwischen Schwermetallen und Aluminium die Gefahr einer verstärkten Korrosion besteht. Lediglich die Hartverchromung<sup>2)</sup> hat sich bei Aluminium wegen des geringen Spannungsunterschiedes zwischen Chrom und Aluminium gut eingeführt. Die Hartverchromung auf Aluminium wird hauptsächlich dann angewandt, wenn gleichzeitig auch eine mechanische Beanspruchung auftritt, wie z. B. bei Hahnkücken.

**IV. Oxydschichten** bilden bei Aluminium und dessen Legierungen einen sehr guten Schutz gegen Korrosion. Das Aluminium überzieht sich an der Luft von selbst mit einer dünnen Oxydschicht, welche das darunterliegende Metall vor weiterer Korrosion schützt. Bei dem Oxydationsverfahren kommt es darauf an, diese natürliche Oxydhaut noch zu verstärken. Dies kann entweder auf chemischem oder auf elektrolytischem Wege geschehen.

a) Chemische Verfahren. Das bekannteste hiervon ist das M. B. V.-Verfahren (Modifiziertes Bauer-Vogel-Verfahren). Nach diesem Verfahren werden die Gegenstände 5–20 min in eine heiße Lösung von Soda und Natriumchromat getaucht. Die gebildeten Oxydschichten können durch anschließendes Auskochen mit Wasserglas und Ausglühen bei 100° verdichtet werden.

Vorteile: Einfachheit der Anwendung, Billigkeit des Verfahrens; die Überzüge haften fest, sind gut saugfähig und bilden daher einen guten Haftgrund für Lackanstriche. Nachteile: dünne Oxydschichten, bei kupferhaltigen Legierungen nicht anwendbar.

b) Elektrolytische Verfahren. In Deutschland sind die verschiedenen patentierten Verfahren unter dem Namen Eloxal-Verfahren zusammengefaßt. Die Oxydation erfolgt durch Einhängen der Gegenstände in einem Bad unter Gleich- oder Wechselstrom. Der Elektrolyt besteht im wesentlichen aus einer Lösung von Oxalsäure und etwas Chromsäure. Es gibt eine Reihe von Arbeitsmöglichkeiten je nach Art der Legierungen, des gewünschten Aussehens und der späteren Verwendung. Durch Veränderung der Stromverhältnisse, der Badtemperatur, der Badkonzentration und der Behandlungsdauer lassen sich Oxydschichten von ganz bestimmten Eigenschaften herstellen. Da alle Eloxalschichten porig sind, empfiehlt sich stets eine Nachverdichtung, die am besten durch Eintauchen in siedendes Wasser oder in heißer Bichromatlösung oder auch in heißer Schwermetall-Azetatlösung erzielt wird.

Vorteile: Starke Oxydschichten von großer Härte, guter Korrosionsschutz, gute chemische Beständigkeit und gute Isolation für den elek.

<sup>1)</sup> Siehe Tafel 17 und 18, S. 211–216.

<sup>2)</sup> Siehe Abschnitt „Hartverchromung“, S. 295 und 296.



trischen Strom; infolge der guten Saugfähigkeit der Eloxalschichten bilden sie einen guten Untergrund für Lackierungen.

Nachteile: Hohe Anschaffungs- und Betriebskosten.

## F. Schutzüberzüge auf Magnesiumlegierungen<sup>1)</sup>.

**I. Vorbehandlung.** Bei Magnesiumlegierungen läßt sich das Sandstrahlen von Gußstücken mit Vorteil anwenden, da hierbei nicht nur die Gußhaut entfernt wird, sondern auch durch die hämmernde Wirkung des Sandstrahles eine Verfestigung der Oberfläche erzielt wird. Nach dem Sandstrahlen ist stets eine Beizung erforderlich. Zum Entfetten von Gegenständen aus Magnesiumlegierungen verwendet man Tetrachlorkohlenstoff, Siliron, P 3 usw.

**II. Überzüge.** Metallische Überzüge auf Magnesium sind zwar auf verschiedene Weise herstellbar, jedoch sind sie im Hinblick auf die bei Aluminium geschilderten Verhältnisse, die im erhöhten Maße auch für Magnesium gelten, praktisch noch ohne Bedeutung. Nur Spritzüberzüge aus Aluminiumlegierungen haben — wenn es gelingt, diese porenfrei herzustellen — Aussicht auf technische Anwendung.

Gegenwärtig haben nur nichtmetallische Überzüge durch Beizverfahren oder Anstriche praktische Bedeutung. Die gebräuchlichsten Beizverfahren bestehen in der Anwendung von salpetersauren Alkalibichromatlösungen, die nur eine kurze Beizezeit benötigen. Wird Maßhaltigkeit verlangt, so verwendet man neutrale Bichromatlösungen, bei denen eine Beizezeit von 1—2 Stunden erforderlich ist. Den stärksten Korrosionsschutz erreicht man durch eine Vereinigung der beiden Verfahren. Die gebeizte Oberfläche bietet eine gute Grundlage für darauffolgende Lackanstriche.

Die in den letzten Jahren bekannt gewordenen anodischen Oxydationsverfahren sind vorerst noch umständlich und kostspielig im Betrieb und in der Korrosionsschutzwirkung zum mindesten nicht besser als Chromatüberzüge.

## G. Lacke und Anstrichfarben.

Anstriche haben im allgemeinen zwei verschiedene Aufgaben: Sie sollen erstens die damit versehenen Gegenstände gegen äußere Einflüsse schützen und zweitens eine Verschönerung bewirken. Je nach dem Verwendungszweck und der zu erwartenden Beanspruchung des Gegenstandes tritt bald die eine, bald die andere Aufgabe in den Vordergrund; hiernach ist die Auswahl des Anstriches zu treffen. Daneben spielt naturgemäß noch die Preisfrage eine wichtige Rolle. Infolge der großen Anzahl verschiedenartiger Verwendungszwecke ist auch das Gebiet der Anstrichtechnik sehr vielseitig; an dieser Stelle können nur die wichtigsten Anstricharten in ihren Grundzügen erörtert werden.

Einfache Anstriche können nur bei ganz geringen Anforderungen genügen. Im allgemeinen machen die Ansprüche an Haftfestigkeit und Schutzvermögen einen aus mehreren Schichten bestehenden Anstrich erforderlich.

Der erste oder Grundierungsanstrich soll eine gute Bindung mit dem Werkstoff herbeiführen, während dem zweiten oder dritten der eigentliche Abschluß gegen die korrodierenden Einflüsse zufällt.

<sup>1)</sup> Siehe Grahl, „Die Oberflächenveredelung von Aluminium- und Magnesium-Legierungen“, Werkstatt und Betrieb 1940, Heft 7, S. 151—154.

Aber auch abgesehen von äußeren Einwirkungen sind zum Erreichen bestimmter Wirkungen, z. B. Hochglanz bei Lackierungen, oftmals mehrere Arbeitsgänge erforderlich (mehrfacher Lackanstrich, Schleifen, Polieren).

Es dürfen nur solche Anstrichstoffe übereinander gestrichen oder gespritzt werden, die nicht nachteilig aufeinander einwirken.

Ein weiteres wichtiges Erfordernis besteht darin, daß die Lacküberzüge nach der völligen Trocknung oder bei längerer Lagerung durch das Altern oder auch durch die Ausdehnung und Zusammenziehung des Grundstoffes infolge auftretender Temperaturschwankungen keine Risse erhalten. Die Schicht muß also stets eine gewisse Geschmeidigkeit behalten.

Die Vorbehandlung der zu streichenden Metalloberfläche ist von gleicher Bedeutung wie bei der Herstellung der metallischen Überzüge. Jegliche Feuchtigkeit ist vor Beginn der Arbeit zu beseitigen; in geeigneten Fällen kann dies bei höherer Temperatur geschehen. In gleich peinlicher Weise sollen auch Rostansätze, Öl- und Fettreste (von Rostschutzmitteln) beseitigt werden. Andernfalls wird der Schutzanstrich nicht oder nur ungenügend auf dem Untergrunde haften, sich teilweise ablösen und daher in keiner Weise die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen können. An all solchen Fehlstellen wird nach dem Eindringen von Luft und Feuchtigkeit die Korrosion des Grundstoffes einsetzen und unter der Farbe bzw. dem Lacküberzug weiter fortschreiten. Es kommt also nicht allein auf die Güte des Anstrichstoffes, sondern auch auf die richtige Verarbeitung an.

a) Für Anstriche von Stahlbauwerken benutzte man bis vor kurzem ausschließlich Rostschutzfarben auf Leinölgrundlage. Diese bestehen aus Leinölfirnis und gewissen anorganischen Farbkörpern wie Bleimennige, Zinkweiß, Bleiweiß, Zinkgelb, Chromgelb, Eisenrot u. a. Viele Rostschutzfarben enthalten daneben Ruß oder Beinschwarz zum Erreichen der gewünschten Farbtöne. Leinölfirnis besteht aus Leinöl und darin gelösten Trockenstoffen (Sikkative), für Deckfarben wird oftmals Leinölstandöl (eingedicktes Leinöl) verwendet. Nach den zahlreichen Erfahrungen bewies besonders der Mennigeanstrich hervorragende Eignung als Grundierung, so daß er auch heute noch überwiegend Verwendung findet. Zur Einsparung von Blei müssen Mennigefarben zur Zeit mit Schwerspatverschnitten werden.

b) Für Gegenstände, die in die Erde verlegt werden müssen, benutzt man vorwiegend bituminöse Anstrichstoffe, die teilweise heiß aufgetragen und mit Gewebewischenlagen versehen werden, z. B. beim „Isolieren“ unterirdischer Behälter.

c) Für Betonbauwerke, die dauernd mit Wasser in Berührung kommen (Schwimmbecken, Hafenanlagen) haben sich seit mehreren Jahren die Chlorkautschuk-Lacke neben bituminösen Anstrichstoffen bewährt. Für eiserne Schiffe werden besondere „Schiffsbodenfarben“, für Holzboote geeignete Öllacke (Bootslacke) verwendet.

d) Öllacke bestehen im wesentlichen aus Ölen, Harzen und Lösungsmitteln. Sie finden sehr vielseitige Verwendung und sind daher in mannigfacher Zusammensetzung im Gebrauch: Luft-, Einbrenn-, Möbel-, Kutschen-, Fußboden-, Blech-, Konservendosen-Lacke und viele andere. Als Öle kommen vorwiegend Leinöl und chinesisches Holzöl, als Harze Koloophonium, Kopale, sowie die künstlichen Harzester und Phenolharze in Betracht. Das Lösungsmittel besteht aus Lackbenzin (gereinigtes Schwerbenzin) oder Terpentinöl.

e) Nitrozelluloselacke, die meist im Spritzverfahren verarbeitet werden, enthalten als charakteristischen Bestandteil Nitrozellulose, die zur Lackherzeugung in besonderer Beschaffenheit hergestellt wird („Lackwolle“). Diese ist in fetten Ölen und Benzin unlöslich; zur Lackherstellung müssen daher besondere Lösungsmittelgemische aus Äthylacetat, Butylacetat, Toluol, Alkohol, Butanol u. a. angewendet werden. Weitere Bestandteile der Nitrozellulose-Lacke sind im allgemeinen Harze und Weichmachungsmittel. Die letzteren sollen den Lackfilm geschmeidig machen, um Ribbildung zu verhüten. Ein Hauptvorteil dieser Lacke ist das schnelle Auftrocknen, ein besonders wichtiges Anwendungsgebiet ist die Fahrzeug-Lackierung. Hierher gehören auch die Zapon-Lacke s. unten. Ähnliche Lacke werden aus Azetyl-, Äthyl- und Benzyl-Zellulose erhalten.

f) Die Kunstharz-Lacke bilden den jüngsten Zweig der Anstrich-technik. Dieses Gebiet ist sehr vielseitig, sowohl in Bezug auf die Zusammensetzung der Lacke wie auf die Anwendungsgebiete. Phthalsäureharz-Lacke dienen als schnelltrocknende Lacke mit öllackähnlichen Eigenschaften zur Fahrzeug-Lackierung und für Rostschutz-Anstriche, daneben für manche Sonderzwecke, z. B. stoß- und schlagfeste Lackierungen und Grundanstriche auf Leichtmetallen. Auch der EL-Firnis („Einheitslackfirnis“) ist ein Phthalsäureharz-Lack. Phenolharzlacke sind Lösungen von Phenol- und Kresolharzen in Lösungsmitteln wie Alkohol, Azeton, Butanol u. a. Diese trocknen zunächst durch Verdunsten des Lösungsmittels und erhärten dann durch chemische Vorgänge zu einer völlig unlöslichen und äußerst widerstandsfähigen Schicht. Phenolharz-Lacke sind oftmals Einbrennlacke, die bei höherer Temperatur, z. B. 120° C, getrocknet werden müssen. Trockendauer und Temperatur werden vom Hersteller für jeden Lack genau vorgeschrieben. Die Vinylharz- und Akrylsäureharz-Lacke zeichnen sich durch hohe, fast kautschukartige Geschmeidigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe aus. Auch die bereits oben erwähnten Chlor-kautschuk-Lacke sind gegen Chemikalien sehr beständig, vor allem auch gegen starke Alkalien, die sonst jeden Anstrich in kurzer Zeit zerstören. Diese Anstriche haben hohe Oberflächenhärte und Schlagfestigkeit. Pigmentzusätze erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Schichten. Die Kunstharzlacke enthalten außer Kunstharz zumeist noch andere Bindemittelbestandteile wie Weichmachungsmittel, Leinöl-Standöl u. a.

Eine Anstrichfarbe aus Chlorkautschuk, Leinöl und Bleimennige eignet sich vorzüglich als schnelltrocknendes Grundierungsmittel für Eisen, eine ähnliche Zusammensetzung mit Zinkweiß für die Grundierung von Leichtmetallen.

g) Emaillacke oder Lackfarben werden durch Einführung von anorganischen Farbkörpern wie Zinkweiß, Titanweiß, Chromgelb, Eisenrot und anderen in die obengenannten Lacke erhalten. Sie sind gegen korrodierende Einflüsse widerstandsfähiger als die klaren Lacke und sind daher bei stärkerer Beanspruchung der lackierten Gegenstände vorzuziehen. Außerdem werden sie dann gebraucht, wenn eine farbige, deckende Lackierung erzielt werden soll. Für gewöhnlich werden diese Lacke in mehreren Schichten aufgetragen, wobei die Zusammensetzung der verschiedenen übereinanderliegenden Schichten zumeist nicht die gleiche ist. Die Grundfarben sind oft magerer, d. h. sie enthalten mehr Farbkörper als die Deckfarben.

h) Bronzelacke. Ein Farbkörper mit besonderer guter Deckkraft und gutem Rostschutzvermögen ist die Aluminiumbronze. Bronzelacke werden

oftmals vorteilhaft als Rostschutzanstrich für rohe Eisenteile verwendet. Sie sind auch beständig gegen hohe Temperaturen (eiserne Öfen, Ofenrohre).

i) Metall-Lacke und Metall-Zapone werden im allgemeinen in dünnen Schichten aufgetragen, um Metalloberflächen, wie z. B. Silber und Messing, vor dem Anlaufen zu schützen.

k) Arbeitsverfahren. Die wichtigsten Verfahren zum Aufbringen von Anstrichen sind Streichen, Spritzen und Tauchen. Bei allen Verfahren ist auf gutes und gleichmäßiges Verteilen der Lacke und Anstrichfarben zu achten. Die Schichtdicke darf weder zu klein noch zu groß sein.

Zur Beurteilung der richtigen Arbeitsweise sind eingehende Fachkenntnisse erforderlich; viele in der Praxis vorkommende Anstrichfehler rühren nicht vom Werkstoff, sondern von unsachgemäßer Arbeitsweise her.

Streichfertige Anstrichstoffe hinterlassen nach dem Aufstreichen entweder Pinselfurchen (Ölfarben), oder sie verlaufen zu einer glatten Oberfläche (Lacke und Lackfarben).

Durch die Anwendung des Spritzverfahrens läßt sich große Wirtschaftlichkeit der Lackierungsarbeiten erreichen, besonders dann, wenn größere Gegenstände zu behandeln sind. Voraussetzung für gute Ergebnisse ist geeignete Viskosität der Lacklösung. Starke Schichten erhält man durch mehrmaliges Aufspritzen, wobei das Einschalten von Trocknungspausen zweckmäßig ist. Beim Tauchlackieren werden die Gegenstände in dünnflüssigen Lack getaucht und dann ablaufen gelassen.

Hinsichtlich der Trocknung unterscheidet man lufttrocknende und ofentrocknende Lacke; die letztgenannten müssen bei höheren Temperaturen eingebrannt werden. Die flüchtigen Lacke trocknen lediglich durch Verdunsten des Lösungsmittels, z. B. Nitrozellulose-Lacke. Andere Anstrichstoffe trocknen dagegen infolge chemischer Veränderungen, z. B. Leinölfirnis durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft.

Bei mehrschichtigen Anstrichen muß nach jedem Auftrag eine hinreichende Trocknungspause eingeschaltet werden. Wenn die Lösungsmittel der zuerst aufgetragenen Schicht nicht restlos verflüchtigt sind, kann die Schutzwirkung der ganzen Lackierung in Frage gestellt werden. Für laufende Lackierungsarbeiten empfiehlt sich die Aufstellung von Lack-spritzkammern mit Absaugung. Die Räume sind vor Zugluft zu schützen, damit glatte Lacküberzüge erhalten werden.

Besondere Vorsichtsmaßregeln sind infolge der Feuergefährlichkeit der meisten Lacklösungen und Verdünnungsmittel geboten. In bestimmter Konzentration vermögen ihre Dämpfe, mit Luft gemischt, explosive Gasgemische zu bilden. Offene Flammen und Funkenbildungen an Schaltern oder Motoren führen zur Entzündung. Da die Dämpfe zumeist schwerer als Luft sind, empfiehlt es sich, Gebläse nahe dem Fußboden anzubringen; Elektromotoren und Schalter sind nicht im Lackierungsraum aufzustellen. Ofentrocknende Lacke sollen zunächst an der Luft vorgetrocknet werden. Da viele Anstrichstoffe starke Gifte sind, müssen auch die arbeitshygienischen Erfordernisse streng beachtet werden.

## **Schrifttum.**

### **Bücher.**

Bablik, H.: Grundlagen des Verzinkens. Berlin: Springer 1930.

Evans, N. R.: Die Korrosion der Metalle; dtsh. von Hornegger. Leipzig, Berlin. Zürich: Orell Füssli 1926.

Krause, H.: Galvano-Technik. 8. Aufl. Leipzig: M. Jänecke 1937.

- Pfannhauser, W.: Galvanotechnik. 7. Aufl. Berlin: Springer. — Verchromungstechnik. Leipzig: Langbein-Pfannhauser-Werke A.-G.
- EIssner, G.: Galvanotechnik. Leipzig: Akad. Verlagsgesellschaft m. b. H. 1933.
- Schlötter, M.: Galvanostegie. I. u. II. Teil. Berlin W 9: Dtsch. Buchdrucker-Verein e. V.
- Stock, E.: Die wichtigsten Malerfarben. München 1925.
- Stock, E.: Öle, Firnisse, Sikkative. München 1925.
- Scheiber: Lacke und ihre Rohstoffe. Leipzig 1926.
- Stock, E. u. Mitarbeiter: Taschenbuch für die Farben- und Lackindustrie. 8. Aufl. Stuttgart 1937.
- Zimmer, Fritz: Nitrocelluloseesterlacke und Zaponlacke.
- Wagner: Taschenbuch der Farben- und Werkstoffkunde. Stuttgart 1938.
- Micksch: Taschenbuch der Kitte und Klebstoffe. Berlin 1940.

#### Zeitschriften.

- Metallwaren-Industrie und Galvanotechnik. Leipzig N 22, Blumenstr. 10: F. Ernst Steiger.
- Zeitschrift für Oberflächentechnik. Coburg: Müller & Schmidt.
- Zeitschrift für Korrosion und Metallschutz. Berlin-Pankow, Parkstr. 20.
- Zeitschrift Aluminium. Berlin W 9, Potsdamer Str. 23a: Aluminiumzentrale. Literarisches Büro.
- Werkstatt und Betrieb Carl Hanser. Verlag, München 27.
- Farben-Zeitung. Union, Deutsche Verlagsgesellschaft, Berlin.
- Farbe und Lack. Hannover: Verlag Curt R. Vincentz.

## Die Hartverchromung.

Während die galvanischen Überzüge in der Regel zum Zwecke des Korrosionsschutzes oder aus dekorativen Gründen aufgebracht werden, dient die Hartverchromung zur Oberflächenhärtung, insbesondere von Eisen und Stahl. Sie muß daher einer besonderen Betrachtung unterzogen werden.

Hartchrom-Überzüge werden insbesondere an Werkzeugen und Maschinen hergestellt. Während man früher die Hartverchromung nur bei Stahl anwandte, hat sich dieses Verfahren in letzter Zeit auch bei Aluminium eingeführt.

Die Hartchromniederschläge haben eine außerordentlich große Härte (65–70° Rockwell, bzw. 570–1250 Brinellhärte), hohen Verschleißwiderstand, niedrige Reibungszahl der feingeschliffenen Fläche und geringe Klebefähigkeit, ferner Widerstandsfähigkeit gegen chemische Beanspruchung, Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und vollkommene Verankerung der Chromschicht im Grundmetall.

Infolge dieser ausgezeichneten mechanischen und chemischen Eigenschaften wird die Hartverchromung für die verschiedensten Werkzeuge und Maschinenteile verwandt. Sie dient vor allem auch zur Instandsetzung durch den Gebrauch abgenutzter Werkstücke, indem man sie durch Aufchromen wieder auf das ursprüngliche Maß bringt. Das Verfahren trägt also infolge der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten zur Werkstoff-erhaltung und damit zur Werkstoffeinsparung bei.

Der großen Zahl von Vorteilen bei der Hartverchromung stehen auch einige Nachteile gegenüber, neben schlechter Stromausbeute und schlechtem Streuvermögen der Chrombäder vor allem die Porigkeit der Überzüge. Sollen daher die Überzüge auch einen Korrosionsschutz gewähren, so müssen entsprechend dicke Schichten aufgetragen werden. Nachteilig ist auch die Giftigkeit der Chromsalze, weshalb besondere Vorkehrungen zum Schutze der mit den Chrombädern beschäftigten Personen notwendig sind.

Die Hauptanwendungsgebiete für die Hartverchromung sind: Lehren und Meßwerkzeuge, Ziehringe, Ziehkerne, Ziehstempel, Schneidwerkzeuge, Bohrer, Fräser, Feilen usw., Preßformen, Gießformen, Schlaggesenke, Zylinder und Zylinderbüchsen von Verbrennungsmotoren, Tiefdruck- und Kalt- und Druckwalzen usw.

Die Hartchromschichten werden unmittelbar auf Eisen ohne Zwischenschichten aufgetragen. Das Hartchrom-Verfahren unterscheidet sich von der gewöhnlichen Weichverchromung durch eine besondere Zusammensetzung der Bäder und durch Anwendung einer höheren Stromdichte. Die Stärke der Hartchrom-Überzüge kann 0,02–0,2 mm betragen, Badzusammensetzung, Temperatur und Stromdichte müssen genau beachtet und aufrecht erhalten werden.

Neuerdings hat man versucht, das Hartverchromungs-Verfahren durch Überlagerung des Gleichstromes mit Wechselstrom zu verbessern und scheint damit günstige Erfolge erwirkt zu haben. Außerdem hat man seit einiger Zeit versucht, durch nachträgliches Glühen den hartverchromten Werkstücken eine größere Hitze- und Korrosionsbeständigkeit zu verleihen. Durch Glühen hartverchromter Werkstücke entsteht an der Grenzschicht zwischen dem Chromüberzug und der Kernschicht aus Stahl eine Zwischenschicht von Chromstahl, die eine bemerkenswerte Hitze- und Korrosions-Beständigkeit besitzt. Der Überzug besteht dann nach dem Glühen in der äußersten Schicht aus Chrom, welche nach innen in eine Chromstahlschicht übergeht, deren Chromgehalt stetig abnimmt. Diesem Verfahren dürfte in Zukunft noch eine erhebliche Bedeutung zukommen. Gegenüber dem Diffusionsverfahren hat das Verfahren der Glühung von Hartchrom-Schichten den Vorteil, daß diese auf jede Art von Stahl aufgebracht werden können und nicht auf kohlenstoffarme Stähle beschränkt sind.

# Schmiermittel.

## A. Allgemeines.

Aufgabe des Schmiermittels ist es, aufeinandergleitende oder -reibende Maschinenteile vor der unmittelbaren metallischen Berührung zu schützen. Die gebildete Schutzschicht (Schmierfilm) muß gut haften, druckbeständig und auch dicker sein, als die Summe der höchsten durch die Bearbeitung entstehenden Unebenheiten der beiden zu trennenden Teile. Die Reibung spielt sich dann in der Schmierschicht ab (flüssige Reibung im Gegensatz zur halbflüssigen und trockenen Reibung, bei denen teilweise oder vollständige metallische Berührung eintritt).

Die Entwicklung im Maschinenbau hat eine hohe Beanspruchung der Werkstoffe mit sich gebracht. Die Lagerbelastung ist höher geworden und damit auch die Schmierfilmbeanspruchung. Dies erstreckt sich auf alle Gebiete des Maschinenbaues, vor allem aber auf die Kraftmaschinen. Die Entwicklung der Schmierstoffe mußte der Steigerung dieser Beanspruchungen folgen. Die Änderung der Schmierstoffanwendung stellt ebenfalls erhöhte Anforderungen an die Güte der Schmiermittel. Früher war nur eine einmalige Verwendung des Öles vorherrschend gewesen, heute findet man häufig Umlaufschmierung, also Dauerverwendung. Die heutigen Schmieröle müssen daher viel beständiger sein als früher.

## B. Herkunft der Schmiermittel.

Die heute verwendeten Schmierstoffe werden größtenteils auf mineralischer Grundlage, also auf dem Roh-Erdöl aufgebaut, das in der Hauptsache durch Bohrungen gewonnen wird. Vor der Kenntnis des Erdöles wurden fette Öle angewandt (tierischer oder pflanzlicher Herkunft). Heute benutzt man fette Öle in reinem Zustand nicht mehr für Schmierzwecke. Tierische Öle sind Fischtran, Lardöl u. a.; pflanzliche Öle Rüböl, Olivenöl usw.

Der Schmierwert der fetten Öle ist höher als der der reinen Mineralöle. Dagegen ist aber die Beständigkeit der Mineralöle der der fetten Öle weit überlegen. Fette Öle ebenso wie tierische Fette werden ranzig und harzen. Die Beständigkeit ist aber meist wichtiger, als der Schmierwert; deshalb werden die mineralischen Schmierstoffe vorgezogen. Der Verlust an Schmierwert wird durch bessere Gestaltungen und durch Verbesserung der mineralischen Schmierstoffe selbst ausgeglichen.

**I. Mineralische Öle.** Die Herstellung beruht auf der Eigenschaft des Erdöls, durch Wärmebehandlung zerlegt werden zu können, da das Rohöl aus einem Gemisch verschieden hoch siedender Kohlenwasserstoffe besteht. Einer der ersten Arbeitsvorgänge ist die Destillation, Abb. S 1. Das Rohöl wird zu diesem Zwecke vergast. Die einzelnen Kohlenwasserstoff-Gemische werden getrennt in einer Scheide-Anlage verflüssigt (fraktionierte Destillation). Die einzelnen Destillate enthalten noch unreine Bestandteile, die entfernt werden müssen. Destillate selbst sind nur für untergeordnete Schmierzwecke verwendbar (z. B. Ketten- und Seilschmierung, für Förderwagen-Gleitlager usw.).

In der Raffination werden die unerwünschten Anteile entfernt und die Öle hochwertig gemacht. Man wendet heute zwei Verfahren an:

a) Behandlung mit Schwefelsäure (altes Verfahren). Die Destillate werden mit der Säure vermischt; unerwünschte Bestandteile fallen als Säureharz aus. Eine nachfolgende Neutralisation entfernt die restlichen Säure-

teile. Die Säure greift stark in den chemischen Aufbau der Öle ein und zerstört wertvolle Teile.

b) Behandlung mit selektiven Lösungsmitteln (neueres Verfahren) wirkt physikalisch. Nur die unerwünschten, für die Schmierzwecke unbrauchbaren Anteile werden durch Lösung schonend entfernt.

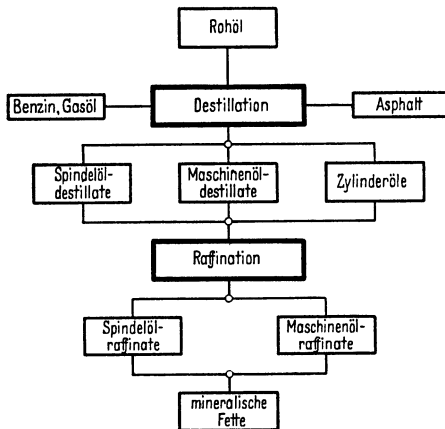


Abb. S 1. Verarbeitungsschema eines Roböles.

nicht wasserbeständig. Sie gehen mit Wasser eine innige Mischung „Emulsion“ ein, die nur sehr schwer wieder zu trennen ist. In manchen Bedarfsfällen wird die Mischung aber angestrebt, z. B. in der Textilindustrie.

**III. Mineralische Fette.** Diese werden unter Zuhilfenahme von mineralischen Ölen hergestellt. Erzeugungsvorgang: Kochen einer Seife aus fetten Ölen mit einer Kalk- oder Natronlauge. In diese Seife wird das Mineralöl nebst den nötigen Chemikalien und Farbe gegeben. Fettkochen erfordert große Erfahrung. Die mineralischen Fette sind sehr viel beständiger als die tierischen Fette.

## C. Unterschiede und Einteilung der Schmierstoffe.

Man teilt die Schmierstoffe ein in:

- I. Öle** nach Herstellung in Destillate und Raffinate; nach Zähflüssigkeit in Spindelöle (dünnflüssig), Maschinenölraffinate (leicht-mittel-zähflüssig), Zylinderöle (sehr zähflüssig); nach Art der Verwendung in Turbinenöle, Transformatorenöle, Verdichteröle, Metallbearbeitungsöle, Marineöle, Textilöle usw.

Öle unterscheiden sich:

- a) in der Zähflüssigkeit oder Viskosität,
- b) im Schmierwert,
- c) im Kälte- und Wärmeverhalten,
- d) in der Beständigkeit gegen den Sauerstoff der Luft, gegen Wasser, Metalle und Wärme.

**II. Fette** nach Art der Verseifung in kalkverseifte und natronverseifte Fette;



nach Art der Verwendung in Maschinenfette, Wagenfette, Wälzlagerfette, Heißlagerfette usw.

Fette unterscheiden sich:

- a) im Tropfpunkt, also Temperaturverhalten;
- b) in der Konsistenz (es gibt weiche bis zähe Fette);
- c) in der Druckaufnahmefähigkeit;
- d) in der Wasserbeständigkeit (kalkverseifte Fette sind wasserbeständig, natronverseifte Fette sind nicht wasserbeständig);
- e) in der Farbe.

Die Vaselinen sind keine Fette im landläufigen Sinne, sondern reine Mineralölerzeugnisse. Eine Verflüssigung schadet deshalb diesen nichts, während verseifte Fette durch eine Verflüssigung zerstört werden. Die Wärmebeständigkeit der Vaselinen ist gering.

## D. Untersuchung der Schmierstoffe im Laboratorium.

Es gibt chemische und physikalische Untersuchungsarten. Physikalische Untersuchungen sind beispielsweise:

**I. Bestimmen der Zähflüssigkeit** im Engler-Viskosimeter. Vergleich der Auslaufzeit von Öl bei einer bestimmten Meßtemperatur zu der Auslaufzeit von Wasser bei 20°. Öl braucht zum Auslauf aus dem Meßgerät länger als Wasser. Je länger die Auslaufzeit, desto zäher das Öl. Maßeinheit ist der Englergrad. Spindelöl hat etwa 3 bis 7 E (Englergrade)/20°, Maschinenöl etwa 6 bis 15 E/50°, Zylinderöl etwa 4 bis 6 E/100°.

**II. Bestimmen des Flammpunktes.** Erhitztes Öl bildet Dämpfe. Eine nach genau festgelegter Vorschrift zugeführte Flamme entzündet diese. Die Temperatur beim ersten einmaligen Aufflammen ist der Flammpunkt; er ist bei verschiedenen Ölarten verschieden hoch. Bestimmung im offenen oder geschlossenen Tiegel. Im geschlossenen Tiegel liegt der Flammpunkt niedriger als im offenen Tiegel.

**III. Bestimmen des Stockpunktes**, d. h. Prüfung auf Kälteverfahren. Besonders wichtig für Autoöle, Flugmotorenöle, überhaupt immer dann, wenn ein Schmieröl tiefen Temperaturen ausgesetzt werden muß und dabei sein Fließvermögen nicht verlieren darf.

Bei Erreichen der Stockpunkt-Temperatur fließt das Öl im Prüfgerät nicht mehr unter seiner eigenen Schwere.

**IV. Bestimmen des Tropfpunktes.** Dieser wird bei mineralischen Fetten festgestellt. Das Fett wird im Luftbad erwärmt. Die Temperatur, bei der der erste Tropfen abfällt, ist der Tropfpunkt.

**V. Chemische Untersuchungen.** Mit Hilfe dieser Prüfungen bestimmt man das Alterungsverhalten bzw. den Zustand gealterter Öle. Kein Mineralöl behält seinen Ursprungszustand auf die Dauer bei, sondern alle werden durch äußere Einflüsse allmählich verschlechtert. Dieser Vorgang wird mit „Altern“ bezeichnet. Die Zahl solcher Laboratoriumsuntersuchungen ist sehr groß.

## E. Hinweise für die Auswahl der Schmierstoffe.

Man unterscheidet Öl- und Fettschmierung.

**I. Bei Gleitlagern** (auch bei geschlossenen Zahnradgetrieben) richtet sich die Ölauswahl nach den Belastungen und Gleitgeschwindigkeiten, nach der Bearbeitung der Gleitflächen, der Größe des Lagerspieles, nach der Lager- und Getriebe-Temperatur. Im allgemeinen gilt der Satz: Je höher die Be-

lastung und je niedriger die Drehzahl, desto zäher muß das Öl ausgewählt werden, je höher die Drehzahl und je niedriger die Belastung, desto niedriger die Ölzähigkeit. Zusätzlich gilt, daß bei steigender Temperatur etwa durch Strahlungswärme (Lager oder Getriebe neben wärmeabgebenden Stellen) die Ölzähigkeit erhöht ausgesucht werden muß, falls keine Ölkühlung vorhanden ist.

Von Einfluß ist auch die Art der Ölanwendung. Bei Umlaufschmierungen ist die Ölbeständigkeit besonders wichtig. Nur sehr reine Öle verwenden (Raffinate); bei Gefahr von Wasserzutritt keine gefetteten Öle.

Die Fettschmierung kommt für einfache, schlecht abgedichtete oder schlecht zugängliche Gleitlager mit niederen Drehzahlen in Frage, ferner für die Schmierung von Maschinen bei Staubeinfluß (Steinbrüche, Braunkohlenbetriebe usw.). Fett dichtet die Lager besser ab. Je kälter die Lager, und je niedriger der Lagerdruck, desto niedriger der Tropfpunkt und desto weicher das Fett. Je heißer die Lager und je höher der Druck, desto höher der Tropfpunkt und desto zäher das Fett. Bei Wasserzutritt nur kalkverseifte Fette.

**II. Graphitschmierung:** Zusatz von kolloidalem Graphit zu Schmieröl, insbesondere für das Einlaufen neuer Maschinen. Graphitteilchen setzen sich in die Unebenheiten der Laufflächen und füllen diese aus. Graphit schmiert ebenfalls und vermeidet Lagerflächenbeschädigungen, selbst dann, wenn die Ölzufuhr zeitweise aussetzen sollte. Graphitierte Flächen werden vom Schmieröl besser benetzt als „nackte“ Metallflächen. Flockengraphit ist nicht geeignet, da er nicht rein genug ist.

**III. Wälzlager** haben meist Fettschmierung. Im Falle der Ölschmierung unterscheidet Drehzahl und Temperatur. Hohe Drehzahlen und niedrige Lagertemperaturen erfordern dünnflüssige Öle (2 bis 3 E/50°), niedrige Drehzahlen und hohe Temperaturen zähere Öle (5 bis 6 E/50°).

**IV. Preßstoff-Lager** sind schlechte Wärmeleiter. Daher hohe Temperaturen an den Laufflächen, falls Belastungen und Drehzahlen hoch sind. Gute Lagerkühlung ist in diesem Falle Bedingung, da die Preßstofflager höhere Temperaturen als 100 bis 110° nicht dauernd vertragen können. Die Lauffläche verkohlt bzw. verascht in diesem Falle; daher Wasserkühlung oder Ölkühlung durch Umlaufschmierung. Reichlicher Ölfluß ist nötig. Besser Preßstoffbüchse mit der Welle umlaufen lassen, damit Wärme nach außen abfließen kann. Bei niedriger Drehzahl und Belastung genügt Ringschmierung. Bei Fettschmierung gutes Staufferfett verwenden. Falls Fettschmierung bei hoher Last angewendet werden muß, müssen Fette mit hohem Tropfpunkt gewählt werden (natronverseifte Fette).

## F. Richtige Lage der Schmiernuten.

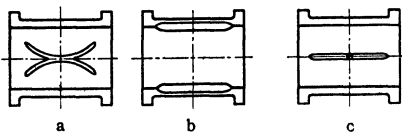


Abb. S 2. Anordnung der Schmiernuten in Gleitlagern: *a* Kreuznut in der belasteten Lagerschale falsch. *b* Längsnut am Rande der belasteten Lagerschale richtig. *c* Ölzufuhr durch Nute in der unbelasteten Lagerschale.

Grundsätzlich keine Nuten in die belastete Zone des Lagers legen. Nuten stören die Öldruckverteilung. Gleitende Teile berühren sich dann und außerdem verkleinern die Nuten die tragende Fläche. Ölzufuhr und Fettzufuhr immer in die unbelastete Zone legen, Abb. S 2.

Zur Verteilung des Schmierstoffes keine Kreuznuten, sondern nur Längsnuten oder sog. Schmiertaschen anbringen. Nur solche unterstützen die Bildung des Schmierfilms. (Genaueres hierüber s. AWF-Heft „Zweckmäßige Schmiernuten“.)

## G. Wahl der zweckmäßigsten Schmiergeräte und verschiedenen Schmier Systeme.

Maßgebend für die Festlegung des richtigen Schmiergerätes ist die Beanspruchung und Gestaltung der Schmierstelle. Niedrig beanspruchte Lagerstellen, einfache schwach belastete Gleitlager erhalten Ölschmierung durch Handöler (offene Öllöcher, Tropföler) oder Fettschmierung durch Staufferbüchsen. Fettbüchsen, bei denen die Nachförderung des Schmierfettes durch Federbelastung erfolgt, stellen einen Fortschritt dar. Höher beanspruchte Lagerstellen müssen zur Vermeidung der Abnutzung und zum Erreichen niedriger Lagertemperaturen rechtzeitigen Ersatz des verbrauchten

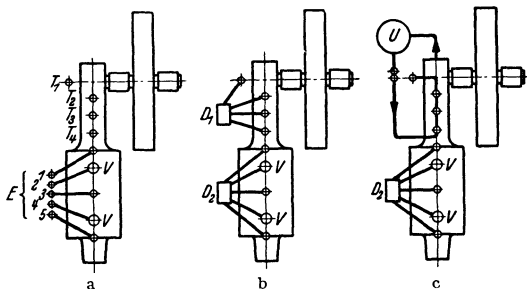


Abb. S 3 a bis c. Schmierarten an Dampfmaschinen ( $V$  Dampfverteilvertile). a Alte Art Einkolbenpresse  $E$  für Zylinder-Tropföler  $T_1 \div 4$  für Triebwerk. b Selbsttätige Schmierpressen  $D_1$  für Triebwerk und  $D_2$  für Zylinder. c Selbsttätige Schmierpresse  $D_3$  für Zylinder, Umlaufschmierung  $U$  für Triebwerk.

Schmierstoffes erhalten. Deshalb Druckschmierung durch selbsttätig wirkende Drucköler oder selbsttätig wirkende Fettpressen. Beide sind im Verbrauch für jede einzelne Schmierstelle weitgehend regelbar. Besonders erwähnt sei auch für fettgeschmierte Lager die sogenannte Hochdruckschmierung, bei der mit hand- oder fußbetätigten Hochdruckpressen verschiedener Bauarten eine sichere Lagerdurchschmierung, auch unter Belastung, erreicht wird. Diese Schmierungsart wirkt sich auch in Richtung Fettersparnis sehr günstig aus. Ist Wärmeabfuhr, also Kühlung nötig, dann kommt, abgesehen von einer möglicherweise anwendbaren Wasserkühlung, Ölumlaufschmierung in Frage mit Ölrückkühlung. Maßgebend ist immer auch die Forderung nach einfachster Bedienung. Viele Einzelschmierstellen erfordern große Aufmerksamkeit. Ersatz der Einzelschmierstellen durch Zentralschmierung oder Umlaufschmierung vereinfacht die Aufsicht und erhöht die Betriebssicherheit, Abb. S. 3.

## H. Öle für die Metallbearbeitung.

Öle werden als Hilfsflüssigkeiten in der Metallindustrie in großem Umfange für die Bearbeitung aller Arten von Metallen in zerspanender oder spanloser Fertigung benötigt. In beiden Fällen müssen die verwendeten Öle

sowohl schmieren als auch kühlen, d. h. sie müssen beim zerspanenden Arbeitsvorgang für einen guten Spanablauf sorgen, sowie die beim Abtrennen der Späne entstehende Wärme abführen und damit die Schneidfähigkeit des Werkzeuges erhalten. Bei der spanlosen Verformungsarbeit muß das Schmiermittel besonders gut schmieren, um das Werkzeug vor Verschleiß zu schützen und Riefenbildung auf dem Werkstück zu vermeiden.

Man unterscheidet:

Schneidöle, mit Wasser nicht mischbar (dünnflüssig);

Kühlmittelöle und Kühlmittelfette, mit Wasser vermischt zu verwenden.

**I. Schneidöle.** Früher wurden fette Öle, hauptsächlich Rüböl, für diesen Zweck bevorzugt. Wegen ihrer Unbeständigkeit sind sie für den neuzeitlichen Zerspanungsvorgang nicht mehr zu gebrauchen. Mineralöle haben sich besser bewährt. Vielfach werden aber gefettete Öle benutzt, s. Abs. B II. Es gibt auch Sonderöle mit besonderer zusätzlicher chemischer Behandlung. Insbesondere für schwerste Arbeiten. Reine Mineralöle genügen im allgemeinen für die Bearbeitung von Stählen niedriger Festigkeiten und für Metalle, wie Messing, Bronze, Aluminium. Gefettete Öle werden für Stähle höherer Festigkeiten benutzt. Sonderschneidöle für Stähle höchster Festigkeiten. Gewindefräsen, Zahnradstoßen, Räumen erfordern auf alle Fälle Sonderschneidöle.

**II. Kühlmittelöle und Kühlmittelfette** haben größere Kühlwirkung, aber geringere Schmierwirkung als reine Schneidöle: Das verwendete Wasser soll möglichst weich sein; sonst wird Mischung (Emulsion) nicht gut und nicht haltbar. Mischungsverhältnis zwischen Wasser und Öl richtet sich nach dem jeweiligen Arbeitsvorgang. Im allgemeinen verwendetes Mischungsverhältnis ist: 1 Teil Öl auf 10 Teile Wasser. Bei Stählen niedriger Festigkeit oder bei Metallen: 1 Teil Öl auf 20 bis 30 Teile Wasser. Bei Schleifarbeiten sogar 1 : 50. Auch Blechzieharbeiten werden häufig mit Kühlmittel-Emulsionen durchgeführt.

## **J. Härte- und Anlaßöle.**

In der Härterei dienen die Mineralöle bei dem Abschreckvorgang zum Wärmeentzug oder zum Erwärmen auf die Anlaßtemperatur.

Man unterscheidet:

Härteöle, Zähflüssigkeit meist 4 bis 5 E/50°;

Anlaßöle, zähflüssige Öle 4 bis 6 E/100°.

**I. Härteöl.** Am besten bewähren sich auch hier reine Mineralöle. Beständigkeit des Öles ist in diesem Falle sehr wichtig. Bei Salzbadhärtung sind besonders beständige Öle nötig, da das Salz, das mit den Werkstücken in das Öl gebracht wird, dieses stark angreift. Abschreckölbäder sollten nicht mit Preßluft umgewälzt oder gekühlt werden, da der Luftsauerstoff die Öle ungünstig beeinflusst („altert“). Mechanische Umwälzung bevorzugen. Blankhärteöle lassen die Werkstücke frei von dem sonst entstehenden angebrannten Ölüberzug.

**II. Anlaßöl.** Ebenfalls reines Öl nötig. Anlaßöl muß besonders wärmebeständig sein. Da Anlaßtemperaturen hoch liegen, kommen nur sehr zähflüssige Öle in Betracht.

## **K. Ölerhaltung und Ölpflege.**

Kein Öl in den Betrieben unbeachtet verkommen lassen! Altöle sachgemäß sammeln, aufspeichern und wieder aufarbeiten. Keine verschiedenartigen Öle miteinander vermischen.

Mineralöle kann man schonen, wenn die Ölfüllungen in Lagern, Getrieben, Turbinen usw. keinen zu hohen örtlichen Überhitzungen ausgesetzt werden. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind vorzusehen. Eine Schonung kann auch erzielt werden, wenn diese Ölfüllungen, insbesondere bei Umlaufschmierungen, nicht zu klein gehalten werden. Ölfüllungen können auch geschont werden, wenn man sie von Zeit zu Zeit von Alterungsstoffen und Fremdkörpern befreit (Schleudern, Filtern) und auch die Ölwege gut reinigt.

Nicht nur die Öle, auch die geschmierten Lager und Maschinen werden dadurch länger betriebsfähig erhalten.

### **Schrifttum.**

Reuschle: Schmierung. München 27: Carl Hanser Verlag. — Krekeler: Schmierung. Berlin: Springer.

## Härteprüfung.

Den Techniker interessiert weniger der umstrittene physikalische Begriff der absoluten Härte als die technische Härte, die teilweise mit der Bearbeitbarkeit und Abnutzung zusammenhängt.

### A. Begriff der technischen Härte.

In der Technik wird unter der Härte der Widerstand verstanden, den ein Körper dem Eindringen eines anderen, härteren Körpers entgegensetzt. Die Härtezahl ist keine eindeutig bestimmte Größe, sondern hängt von dem Verfahren der Prüfung ab. Mit Hilfe von Umrechnungskurven bzw. Erfahrungszahlen lassen sich, meistens jedoch nur angenähert, die der Härtezahl eines Verfahrens entsprechenden Härtezahlen anderer Verfahren ermitteln. Für Stahl ist auch die Bestimmung der Zugfestigkeit aus der Brinellhärte möglich.

### B. Die wichtigsten Verfahren der technischen Härteprüfung.

#### I. Der Probekörper wirkt bei ruhender Prüflast (statische Prüfung).

a) Der Probekörper wird in den zu prüfenden eingedrückt, und zwar eine Stahlkugel bei dem Verfahren von Brinell, eine Stahlkugel bzw. ein Diamantkegel bei dem Verfahren von Rockwell und eine Diamantpyramide beim Verfahren von Vickers.

Als Härtemaß dient der Durchmesser der erzeugten Kugelkalotte (Brinell), die Eindringtiefe (Rockwell) oder die Länge der Eindrucksdiagonalen (Vickers) bei gleichbleibender Prüflast.

b) Der Probekörper wird unter Einwirkung der Prüflast über den zu prüfenden hingeführt, Ritzhärteprüfung nach Martens.

Als Härtemaß dient:

1. die Ritzbreite bei bestimmter Prüflast,
2. die Prüflast für einen Ritz bestimmter Breite,
3. die Prüflast für eine bestimmte Fläche ( $P/F$ ).

#### II. Der Probekörper wirkt durch Schlag oder Stoß (dynamische Prüfung)

a) Ein Stempel wird in das zu prüfende Material eingeschlagen.

Als Härtemaß dient:

1. der Durchmesser der Kugelkalotte oder die Eindringtiefe bei gleicher Schlagleistung (Kugelschlaghammer),

2. die Schlagleistung für eine bestimmte Eindringtiefe.

b) Ein Körper wird aus bestimmter Höhe, also mit bestimmter Geschwindigkeit auf den zu prüfenden Körper fallen gelassen, Kugelfallprobe.

Als Härtemaß dient:

1. der Durchmesser der Kugelkalotte oder die Eindringtiefe bei gleicher Schlagleistung (gleiche Fallhöhe und gleiches Fallgewicht),

2. die Rücksprunghöhe bei gleicher Schlagleistung (Rückprallhärte nach Shore).

Nicht in diese Gruppen einreihbar ist der Pendelhärteprüfer von Herbert, der durch Druck und Abwälzen einer kleinen Kugel wirkt, wobei der Ausschlag des Pendels oder seine Schwingungszeit als Härtemaß dient, ferner das Anfeilverfahren (Dr. Buxbaum, Steinrück), wobei durch den Vergleich des Widerstandsgefühls beim Anfeilen des zu prüfenden Werkstückes und Prüfstücken bekannter Härte auf die Härte des

ersteren geschlossen werden kann. Das Verfahren gibt Anhaltspunkte insbesondere für den Bearbeitungs- und Verschleißwiderstand. Die Prüfung auf Grund der Härteskala von Mohs, die so abgestuft ist, daß der Stoff mit höherer Härte den vorausgehenden mit niederer gerade noch ritzt, hat heute nur noch theoretischen Wert. Die Skala ist 1. Talk, 2. Gips, 3. Kalkspat, 4. Flußspat, 5. Apatit, 6. Feldspat, 7. Quarz, 8. Topas, 9. Korund, 9½ Karborund, 10. Diamant. Feinere Härteunterschiede, wie sie die Technik braucht, lassen sich damit nicht feststellen.

### C. Die wichtigsten Härteprüfverfahren.

#### I. Kugeldruckhärteprüfung nach Brinell (vgl. DIN 1605).

Begriff: Die gehärtete Stahlkugel vom Durchmesser  $D$  (Abb. 1) wird durch eine so große Belastung in das zu prüfende Werkstück eingedrückt, daß die Elastizitätsgrenze überschritten wird und so der bleibende Eindruck eines Kugelabschnittes (Kalotte) entsteht.

Bezeichnet  $F$  die Oberfläche der Kalotte, so ist die Härtezahl  $H = P/F$  Brinell-Einheiten (BE).  $F$  kann aus der zu messenden Tiefe  $h$  oder dem zu messenden Durchmesser  $d$  der Kalotte berechnet werden (S. 46). Es ist

$$F = \pi D \cdot h = \frac{\pi D}{2} (D - \sqrt{D^2 - d^2}),$$

daraus

$$H = \frac{2P}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})} \text{ kg/mm}^2.$$

Statt  $F$  wird auch die Projektion der Kalotte

$F_1 = \frac{d^2 \pi}{4}$  zur Bestimmung der Härte benutzt (S. 310 u. 311).

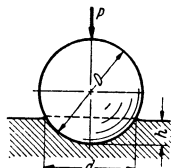


Abb. 1.

Ausführung: Der Versuch ist an einer blanken ebenen Fläche auszuführen. Die Belastung ist stoßfrei während 15 Sekunden gleichmäßig zu steigern und in der Regel 30 Sekunden auf ihrem Endwert zu belassen. Für Stahl von  $H \geq 140 \text{ kg/mm}^2$  genügen 10 Sekunden. Der Eindruckdurchmesser  $d$  ist bis auf Hundertstelmillimeter anzugeben. Maßgebend ist der Mittelwert aus mindestens zwei Eindrücken.

$H$  ist von der Größe von  $P$  und  $D$  nicht ganz unabhängig. Bei gleicher Belastung wird nämlich die Härtezahl kleiner, je größer der Kugeldurchmesser ist; bei gleichem Kugeldurchmesser wird sie größer, je größer die Belastung ist. Deshalb dürfen Versuche mit verschiedenen Kugeldurchmessern nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden, und um Fehler zu vermeiden, muß mit bestimmten Prüflasten und Kugeldurchmessern gearbeitet werden, die durch DIN 1605 wie folgt festgelegt sind:

Dicke der Probe $a$ mm	Kugeldurchmesser $D$ mm	Belastung $P$ in kg		
		$30 \cdot D^3$ für Gußeisen und Stahl	$10 \cdot D^3$ für hartes Kupfer, Messing, Bronze u. a.	$2,5 \cdot D^3$ für weichere Metalle
über 6	10	3000	1000	250
von 6 bis 3	5	750	250	62,5
unter 3	2,5	187,5	62,5	15,6

Zur Kennzeichnung der angewendeten Versuchsbedingungen dient die Schreibweise z. B. bei  $D = 5$  mm,  $P = 250$  kg und 30 Sekunden Belastungsdauer  $H\ 5/250/30$ . Für  $H\ 10/3000/30$  (Regelversuch) wird das Kurzzeichen  $H_n$  benutzt.

Die Zahlentafel auf Seite 310 und 311 gibt die Werte von  $H$  an in Abhängigkeit vom Kalottendurchmesser und der Belastung  $P$  für die Kugeldurchmesser 2,5, 5 und 10 mm.

Die Mittelwerte der an einem Prüfstück unter verschiedenen Versuchsbedingungen gewonnenen Härtezahlen stimmen nicht unbedingt überein. Für Gußeisen konnte festgestellt werden, daß im Bereich von etwa 100 bis 250 BE folgende Beziehung besteht:

$$H\ 5/750/30 = 1,12 \cdot H\ 10/3000/30 - 36,5.$$

Bei Härten über 300 bis 400 BE sollten wegen der sonst eintretenden Kugelverformung nur Hartmetallkugeln verwandt oder aber die Härteprüfung nach Vickers (s. Abs. III) vorgenommen werden.

Ablesung. Der Durchmesser des Eindrucks am Werkstück muß mit besonderen Hilfsmitteln ausgemessen werden. Es werden benutzt: Maßstäbe mit schräg gestellten Geraden für unmittelbare Ablesung (nicht sehr genau), Lupen mit Ablesevorrichtung und Mikroskope mit Ablesevorrichtung. Die Tiefe der Kalotte statt der Durchmesser auszumessen, empfiehlt sich nicht.

Brinellhärte und Festigkeit. Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei Stahl ein enger Zusammenhang zwischen der Brinellhärte und der Festigkeit besteht. Da nun die Brinellhärte leichter und ohne wesentliche Zerstörung des Stoffes zu ermitteln ist, so wird sie häufig als Ersatz für die Festigkeit bestimmt.

Die Zugfestigkeit  $\sigma_B$  kann aus der Brinellhärte  $H$  aus folgender Gleichung näherungsweise berechnet werden:

für Kohlenstoffstahl ( $\sigma_B = 30$  bis 100 kg/mm<sup>2</sup>)  $\sigma_B = 0,36 H_B$  (10/3000/30),

für Chromnickelstahl ( $\sigma_B = 65$  bis 100 kg/mm<sup>2</sup>)  $\sigma_B = 0,34 H_B$  (10/3000/30).

## II. Vorlasthärteprüfung nach Rockwell (vgl. DVM A 103 Vornorm).

Weiche Werkstoffe werden mit einer Stahlkugel von 2,5 mm Durchmesser, harte mit einem Diamantkegel mit Spitzenwinkel von 120° geprüft. Die Prüfung erfolgt unter Vorlast von 10 kg. Die Prüflast beträgt bei Anwendung der Kugel in der Regel 187,5 kg, bei weichen entsprechend den Laststufen der Brinellprüfung 62,5, 31,25, 15,625 kg, bei Anwendung des Diamantkegels 150 kg und muß in etwa 10 Sekunden gleichmäßig aufgebracht werden. Die Härte eines Werkstoffes wird als Unterschied der Eindringtiefe zwischen Vorlast und Hauptlast ermittelt, die mit einer Meßunsicherheit von  $\pm 2 \mu$  abgelesen werden kann. Die Härteprüfung nach Rockwell hinterläßt geringere Prüfspuren als die nach Brinell und ist wesentlich schneller zu erledigen als die Härteprüfung nach Brinell.

## III. Härteprüfung nach Vickers (vgl. DIN Vornorm DVM A 133).

Für alle Werkstoffe, gleichgültig welcher Härte, dient als Prüfkörper eine Diamantpyramide von 136° Öffnungswinkel, die mit 1 bis 120 kg Belastung in den Werkstoff hineingedrückt wird (Regelbelastung 30 kg; bei



dünnen Schichten und Gefügebestandteilen Belastung 0 bis 200 g). Die Pyramidenhärte  $H_P$  ist das Verhältnis der Prüflast  $P$  zur Eindruckoberfläche  $O$ ; diese ist zu bestimmen durch das Ausmessen beider Diagonalen ( $E_1$  und  $E_2$ ) des Eindrucks, der die Seitenlänge  $a$  hat (s. S. 308 u. 309)

$$H_P = \frac{P}{O}$$

$$O = \frac{a^2}{\sin 68^\circ} = \frac{1}{\sin 68^\circ} \left( \frac{E_1 + E_2}{2 \cdot \sqrt{2}} \right)^2 = \frac{E^2}{1,8544}.$$

$$H_P = \frac{P}{E^2} \cdot 1,8544 \text{ kg/mm}^2.$$

Die Pyramidenhärte stimmt mit den Brinellhärtezahlen bis zu  $H_n = 250$  BE genau überein.

Die Härteprüfung nach Vickers gestattet mit zunehmender Oberflächen-güte ein Heruntergehen auf sehr geringe Belastungen, so daß die Verletzung der Oberfläche auf das äußerste beschränkt und mit geeigneten Geräten die Härte von sehr dünnen Schichten und Gefügebestandteilen geprüft werden kann.

#### IV. Rückprallhärteprüfung (Skleroskophärte).

Die Härteprüfer nach dem Rückprallverfahren sind einfache und handliche Geräte. Bei der Bauart Reindl & Nieberding fällt ein Stahlhämmerchen mit Diamantspitze innerhalb einer Führung aus immer gleicher Höhe herab; in der höchsten Rücksprungstellung wird der Hammer festgehalten und die erreichte Höhe an einer Skale abgelesen. Der Rückprallhärteprüfer nach Leesen, Durosop, hat einen Pendelhammer, der beim Rückprall einen Schleppzeiger zum Anzeigen der Höhe mitnimmt.

Das Verfahren stellt keine reine Elastizitätsprüfung dar. Die Höhe des Rückpralls wird durch die vom Fallkörper geleistete Verdrängungsarbeit in der Weise beeinflusst, daß mit wachsender Größe der Verdrängung sich die Höhe des Rückpralls verringert. Die Rückprallhärte-Prüfung zeichnet sich durch Einfachheit in der Bedienung aus. Sie ist insbesondere für die Prüfung gehärteter Werkzeuge und fertiger Teile aller Art, die nicht beschädigt werden dürfen, geeignet. Für die Prüfung sehr weicher Metalle ist statt des Diamanthammers ein Hartmetallhammer mit vergrößerter Aufschlagfläche einzusetzen. Bei der Prüfung leichter Teile ist ein festes Aufliegen auf einer genügend schweren Unterlage sehr wichtig, um fehlerfrei prüfen zu können.

#### V. Schlaghärteprüfung.

Die Geräte für die Schlaghärteprüfung ergeben zwar nicht so genaue Werte, wie man sie bei der Brinell-, Vickers- oder Rockwellprüfung erhält, sind jedoch für die Verwendung im Betrieb recht geeignet. Bei den Schlaghärteprüfern von Baumann-Steinrück und Werner erzeugt eine mit Federkraft in das Prüfstück geschlagene Kugel einen Eindruck; nach Ausmessen des Eindruckdurchmessers erhält man aus einer dem Gerät beigegebenen Eichkurve die Brinellhärte.

Tafel 1. Vickers-Härtezahlen für P = 10 kg.

Diagonale mm	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
0,10	1854	1818	1782	1748	1715	1682	1650	1620	1590	1561
0,11	1533	1505	1478	1452	1427	1402	1378	1355	1332	1310
0,12	1288	1267	1246	1226	1206	1187	1168	1150	1132	1114
0,13	1097	1081	1064	1048	1033	1018	1003	988	974	960
0,14	946	933	920	907	894	882	870	858	847	835
0,15	824	813	803	792	782	772	762	752	743	734
0,16	724	715	707	698	690	681	673	665	657	649
0,17	642	634	627	620	613	606	599	592	585	579
0,18	572	566	560	554	548	542	536	530	525	519
0,19	514	508	503	498	493	488	483	478	473	468
0,20	464	459	455	450	446	441	437	433	429	425
0,21	421	417	413	409	405	401	398	394	390	387
0,22	383	380	376	373	370	366	363	360	357	354
0,23	351	348	345	342	339	336	333	330	327	325
0,24	322	319	317	314	312	309	306	304	302	299
0,25	297	294	292	290	287	285	283	281	279	276
0,26	274	272	270	268	266	264	262	260	258	256
0,27	254	253	251	249	247	245	243	242	240	238
0,28	237	235	233	232	230	228	227	225	224	222
0,29	221	219	218	216	215	213	212	210	209	207
0,30	206	205	203	202	201	199	198	197	196	194
0,31	193	192	191	189	188	187	186	185	183	182
0,32	181	180	179	178	177	176	175	173	172	171
0,33	170	169	168	167	166	165	164	163	162	161
0,34	160	160	159	158	157	156	155	154	153	152
0,35	151	151	150	149	148	147	146	146	145	144
0,36	143	142	142	141	140	139	138	138	137	136
0,37	136	135	134	133	133	132	131	131	130	129
0,38	128	128	127	126	126	125	125	124	123	123
0,39	122	121	121	120	120	119	118	118	117	117
0,40	116	115	115	114	114	113	113	112	111	111
0,41	110	110	109	109	108	108	107	107	106	106
0,42	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101
0,43	100	99,8	99,4	98,9	98,5	98,0	97,5	97,1	96,7	96,2
0,44	95,8	95,3	94,9	94,5	94,1	93,6	93,2	92,8	92,4	92,0
0,45	91,6	91,2	90,8	90,4	90,0	89,6	89,2	88,8	88,4	88,0
0,46	87,6	87,3	86,9	86,5	86,1	85,8	85,4	85,0	84,7	84,3
0,47	83,9	83,6	83,2	82,9	82,5	82,2	81,8	81,5	81,2	80,8
0,48	80,5	80,2	79,8	79,5	79,2	78,8	78,5	78,2	77,9	77,5
0,49	77,2	76,9	76,6	76,3	76,0	75,7	75,4	75,1	74,8	74,5
0,50	74,2	73,9	73,6	73,3	73,0	72,7	72,4	72,1	71,9	71,6
0,51	71,3	71,0	70,7	70,5	70,2	69,9	69,6	69,4	69,1	68,8
0,52	68,6	68,3	68,1	67,8	67,5	67,3	67,0	66,8	66,5	66,3
0,53	66,0	65,8	65,5	65,3	65,0	64,8	64,5	64,3	64,1	63,8
0,54	63,6	63,4	63,1	62,9	62,7	62,4	62,2	62,0	61,7	61,5
0,55	61,3	61,1	60,9	60,6	60,4	60,2	60,0	59,8	59,6	59,3
0,56	59,1	58,9	58,7	58,5	58,3	58,1	57,9	57,7	57,5	57,3
0,57	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	55,9	55,7	55,5	55,3
0,58	55,1	54,9	54,7	54,6	54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,5
0,59	53,3	53,1	52,9	52,7	52,6	52,4	52,2	52,0	51,9	51,7
0,60	51,5	51,3	51,2	51,0	50,8	50,7	50,5	50,3	50,2	50,0
0,61	49,8	49,7	49,5	49,3	49,2	49,0	48,9	48,7	48,6	48,4
0,62	48,2	48,1	47,9	47,8	47,6	47,5	47,3	47,2	47,0	46,9
0,63	46,7	46,6	46,4	46,3	46,1	46,0	45,8	45,7	45,6	45,4
0,64	45,3	45,1	45,0	44,9	44,7	44,6	44,4	44,3	44,2	44,0

Tafel 1. Vickers-Härtezahlen für P = 10 kg (Fortsetzung).

Diagonale mm	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
0,65	43,9	43,8	43,6	43,5	43,4	43,2	43,1	43,0	42,8	42,7
0,66	42,6	42,4	42,3	42,2	42,1	41,9	41,8	41,7	41,6	41,4
0,67	41,3	41,2	41,1	40,9	40,8	40,7	40,6	40,5	40,3	40,2
0,68	40,1	40,0	39,9	39,8	39,6	39,5	39,4	39,3	39,2	39,1
0,69	38,9	38,8	38,7	38,6	38,5	38,4	38,3	38,2	38,1	38,0
0,70	37,8	37,7	37,6	37,5	37,4	37,3	37,2	37,1	37,0	36,9
0,71	36,8	36,7	36,6	36,5	36,4	36,3	36,2	36,1	36,0	35,9
0,72	35,8	35,7	35,6	35,5	35,4	35,3	35,2	35,1	35,0	34,9
0,73	34,8	34,7	34,6	34,5	34,4	34,3	34,2	34,1	34,0	34,0
0,74	33,9	33,8	33,7	33,6	33,5	33,4	33,3	33,2	33,1	33,1
0,75	33,0	32,9	32,8	32,7	32,6	32,5	32,4	32,4	32,3	32,2
0,76	32,1	32,0	31,9	31,9	31,8	31,7	31,6	31,5	31,4	31,4
0,77	31,3	31,2	31,1	31,0	31,0	30,9	30,8	30,7	30,6	30,6
0,78	30,5	30,4	30,3	30,2	30,2	30,1	30,0	29,9	29,9	29,8
0,79	29,7	29,6	29,6	29,5	29,4	29,3	29,3	29,2	29,1	29,0
0,80	29,0	28,9	28,8	28,8	28,7	28,6	28,5	28,5	28,4	28,3
0,81	28,3	28,2	28,1	28,1	28,0	27,9	27,8	27,8	27,7	27,6
0,82	27,6	27,5	27,4	27,4	27,3	27,2	27,2	27,1	27,0	27,0
0,83	26,9	26,9	26,8	26,7	26,7	26,6	26,5	26,5	26,4	26,3
0,84	26,3	26,2	26,2	26,1	26,0	26,0	25,9	25,8	25,8	25,7
0,85	25,7	25,6	25,5	25,5	25,4	25,4	25,3	25,2	25,2	25,1
0,86	25,1	25,0	25,0	24,9	24,8	24,8	24,7	24,7	24,6	24,6
0,87	24,5	24,4	24,4	24,3	24,3	24,2	24,2	24,1	24,1	24,0
0,88	23,9	23,9	23,8	23,8	23,7	23,7	23,6	23,6	23,5	23,5
0,89	23,4	23,4	23,3	23,3	23,2	23,1	23,1	23,0	23,0	22,9
0,90	22,9	22,8	22,8	22,7	22,7	22,6	22,6	22,5	22,5	22,4
0,91	22,4	22,3	22,3	22,2	22,2	22,1	22,1	22,1	22,0	22,0
0,92	21,9	21,9	21,8	21,8	21,7	21,7	21,6	21,6	21,5	21,5
0,93	21,4	21,4	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2	21,1	21,1	21,0
0,94	21,0	20,9	20,9	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,6	20,6
0,95	20,5	20,5	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,2	20,2
0,96	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7
0,97	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3
0,98	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0
0,99	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6

Beim Brinellmeter und dem Poldi-Hammer wird mit einem Handhammer auf einen Schlagbolzen geschlagen, so daß durch eine Kugel gleichzeitig in einem Vergleichsstück und im Prüfstück ein Eindruck erzeugt wird. Die Härte des Prüfstückes wird in Abhängigkeit von der Härte des Vergleichsstückes und den entstandenen Eindruckdurchmessern aus einer Zahlentafel entnommen.

## VI. Fallhärteprüfung.

Die Härte ergibt sich aus dem Durchmesser eines Eindruckes, der durch eine an einem frei fallenden Körper sitzende Kugel (Wüst-Bardenheuer) oder durch eine auf dem Prüfstück liegende Kugel, auf die ein Hammer niederfällt (M. v. Schwarz), hervorgerufen wird. Die Geräte sind für die Werkstatt geeignet und geben bei ebener und waagerechter Prüffläche genügend genaue Ergebnisse.

Tafel 2. Ermittlung der Brinellhärte und für Stahl geltende Beziehungen von  $H_n$  (mit Stahlkugel bestimmt) zu anderen Härtezahlen und zur Zugfestigkeit<sup>1)</sup>.

Eindruckdurchmesser in mm für Kugel- durchmesser $D = mm$			Brinellhärte für Belastung $P = kg$			Pyra- miden- härte $H_P$	Rockwell		Rück- prall- härte	Zug- festig- keit $\sigma_B$
							B 100 kg Prüflast $\frac{1}{16}''$ Kugel	C 150 kg Prüflast Dia- mant- kegel		
2,5	5	10	15,6 62,5 250	62,5 250 1000	187,5 750 3000					
0,50	1,00	2,00	79	315	946					
		2,05	75	300	899					
		2,10	72	286	856					
0,55	1,10	2,15	68	273	818					
		2,20	65	260	780	1175	70	106		
		2,25	62	248	745	1085	68	100		
0,60	1,20	2,30	59	238	712	1000	66	95		
		2,35	57	228	682	930	64	91		
		2,40	54	218	653	845	62	87		
0,65	1,30	2,45	52	209	627	790	60	84		
		2,50	50	201	601	735	58	81		
		2,55	48	193	578	692	57	78		
0,70	1,40	2,60	46	185	555	645	55	75		
		2,65	44	178	534	608	53	72		
		2,70	43	171	514	575	52	70		
0,75	1,50	2,75	41	165	495	546	50	67		
		2,80	40	159	477	520	49	65		
		2,85	39	154	461	496	47	63		
0,80	1,60	2,90	37	148	444	473	46	61		
		2,95	36	143	429	454	45	59		
		3,00	35	139	415	437	115	44	57	
0,85	1,70	3,05	34	134	401	420	114	42	55	
		3,10	32	129	388	404	114	41	54	
		3,15	31	125	375	389	113	40	52	
0,90	1,80	3,20	30	121	363	375	113	38	51	
		3,25	29	117	352	363	112	37	49	
		3,30	28	114	341	350	111	36	48	
0,95	1,90	3,35	27,5	110	330	339	111	35	46	
		3,40	26,8	107	321	327	110	34	45	
		3,45	26	104	311	316	109	33	44	
1,00	2,00	3,50	25	101	302	305	108	32	43	
		3,55	24,5	98	293	296	107	31	42	
		3,60	23,8	95	285	287	107	30	40	
1,05	2,10	3,65	23	92	277	279	106	29	39	
		3,70	22,5	90	269	270	105	28	38	
		3,75	21,8	87	262	263	104	26	37	
1,10	2,20	3,80	21,3	85	255	256	103	25	37	
		3,85	20,8	83	248	248	102	24	36	
		3,90	20	80	241	241	101	23	35	
1,15	2,30	3,95	19,5	78	235	235	100	22	34	
		4,00	19	76	229	229	99	21	33	
		4,05	18,5	74	223	223	98	20	32	
1,20	2,40	4,10	18	72	217	217	97	19	31	
		4,15	17,7	71	212	212	96	18	31	
		4,20	17,2	69	207	207	95	17	30	
1,25	2,50	4,25	16,8	67	201	201	94	15	30	
		4,30	16,5	66	197	197	93	29	29	
		4,35	16	64	192	192	92	28	28	

<sup>1)</sup> Die Rückprallhärte kann um  $\pm 10$  Einheiten schwanken. Die Zugfestigkeit bezieht sich auf Kohlenstoffstahl und  $H_{(10/3000/30)}$ .

Tafel 2 (Fortsetzung).

Eindruckdurchmesser in mm für Kugel- durchmesser $D = \text{mm}$			Brinellhärte für Belastung $P = \text{kg}$			Pyra- miden- härte $H_P$	Rockwell		Rück- prall- härte	Zug- festig- keit $\sigma_B$
							$B$ 100 kg Prüflast $\frac{1}{16}''$ Kugel	$C$ 150 kg Prüflast Dia- mant- kegel		
2,5	5	10	15,6 62,5 250	62,5 250 1000	187,5 750 3000					
1,10	2,20	4,40	15,5	62	187	187	91		28	67
		4,45	15,2	61	183	183	90		27	
		4,50	15	60	179	179	89		27	
1,15	2,30	4,55	14,5	58	174	174	88		26	64
		4,60	14,2	57	170	170	87		26	
		4,65	14	56	167	167	86		25	
1,20	2,35	4,70	13,5	54	163	163	85		25	59
		4,75	13,2	53	159	159	84		24	
		4,80	13	52	156	156	83		24	
1,25	2,40	4,85	12,8	51	152	152	82		23	56
		4,90	12,5	50	149	149	81		23	
		4,95	12,2	49	146	146	80		22	
1,30	2,45	5,00	12	48	143	143	79		22	52
		5,05	11,8	47	140	140	78		21	
		5,10	11,5	46	137	137	77		21	
1,35	2,50	5,15	11,1	44,4	133	133	76		21	49
		5,20	10,9	43,7	131	131	75		20	
		5,25	10,7	42,8	128	128	74		20	
1,40	2,65	5,30	10,5	41,9	126	126	73			46
		5,35	10,2	41	123	123	72			
		5,40	10	40,2	121	121	71			
1,45	2,70	5,45	9,8	39,4	118	118	69			44
		5,50	9,6	38,6	116	116	68			
		5,55	9,5	37,9	114	114	67			
1,50	2,80	5,60	9,3	37,1	111	111	65			40
		5,65	9,1	36,4	109	109	64			
		5,70	8,9	35,7	107	107	62			
1,55	2,85	5,75	8,8	35,0	105	105	61			39
		5,80	8,6	34,3	103	103	59			
		5,85	8,4	33,7	101	101	58			
1,60	2,90	5,90	8,3	33,1	99	99	56			36
		5,95	8,1	32,4	97	97	54			
		6,00	7,9	31,8	95	95	52,5			
1,65	3,00	6,05	7,8	31,2	94					34
		6,10	7,7	30,7	92					
		6,15	7,5	30,1	90					
1,70	3,05	6,20	7,4	29,6	89					32
		6,25	7,2	29,0	87					
		6,30	7,1	28,5	86					
1,75	3,10	6,35	7	28,0	84					31
		6,40	6,9	27,5	83					
		6,45	6,8	27,0	81					
1,80	3,15	6,50	6,6	26,5	80					
		6,55	6,5	26,1	78					
		6,60	6,4	25,6	77					
1,85	3,20	6,65	6,3	25,1	75					
		6,70	6,2	24,7	74					
		6,75	6,1	24,3	73					
1,90	3,25	6,80	6	23,9	72					
		6,85	5,9	23,4	70					
		6,90	5,8	23,0	69					
1,95	3,30	6,95	5,7	22,7	68					

## VII. Anwendung der verschiedenen Prüfverfahren.

Die Vielzahl der Härteprüfungen macht es oft schwer, für einen vorliegenden Fall das geeignete Verfahren auszuwählen. Es erscheint unbedingt erstrebenswert, künftig zur Kennzeichnung der Härte nur noch die Brinell-Vickers-Skale zu benutzen, die vom weichsten bis zum härtesten Werkstoff durchläuft. Hierbei sollte das Gebiet über 300 bis 400 BE vollkommen der durch die Vickersprüfung zu bestimmenden Pyramidenhärte vorbehalten sein. Daneben werden die übrigen Verfahren, die durchweg weniger genaue Ergebnisse liefern, für bestimmte Zwecke ihren Platz in der Werkstoffprüfung behaupten. Und zwar besonders für solche Aufgaben, die bei kurzer Prüfzeit die Prüfung einer großen Zahl von Werkstücken auf Gleichmäßigkeit in der Härte bei nicht zu kleinen Toleranzen verlangen (Vorlasthärteprüfung nach Rockwell, Rückprallhärteprüfung), und außerdem für Härteprüfungen, die ein ortsbewegliches, leichtes, handliches Prüfgerät erfordern (Schlaghärteprüfung, Fallhärteprüfung).

Tafeln zur Bestimmung der Pyramidenhärte und der Brinellhärte, letztere verbunden mit einer Umrechnungstafel für die verschiedenen Härtezahlen und die Zugfestigkeit, sind auf den Seiten 310 und 311 zu finden.

### D. Härte und Schneidhaltigkeit.

Die Schneidhaltigkeit eines Werkzeuges wird, abgesehen von seiner Form, durch seine Härte und durch die Bearbeitbarkeit des Werkstückes bestimmt.

Um die Härte von Werkzeugen zu prüfen, sind die Eindruckhärteprüfungen als nicht immer zureichend und oft schwer durchführbar anzusehen, während eine magnetische Prüfung, bei der nach den einzelnen Stufen der Wärmebehandlung Permeabilitäts-Messungen durchgeführt werden, für Schnellstähle geeignet erscheint, um den Härtezustand durch Vergleichsmessungen zu bestimmen.

### E. Härte und Abnutzung.

Ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen Härte und Abnutzung besteht nicht. Es konnte aber nachgewiesen werden, daß jeweils bei einem bestimmten Werkstoff, dessen Härte und Verschleißfestigkeit durch Warmbehandlung geändert worden war, der Verschleiß für  $H < 200$  BE mit abnehmender Härte stark ansteigt und daß er für  $H > 200$  BE nur noch sehr wenig von der Härte abhängig ist. Für Gußeisen liegt diese Grenze schon bei 160 BE; es ist aber bei etwa 230 BE wieder eine höhere Verschleißfestigkeit zu erwarten. Stahl soll sich um so weniger abnutzen, je höher er angelassen ist. Für gehärteten Stahl konnte festgestellt werden, daß sich durch eine beim Schleifen auftretende zu starke Erwärmung eine sehr dünne Weichhaut bildet. Dieser verminderten Härte in der Oberflächenschicht entspricht bei gleichem Werkstoff auch eine größere Abnutzung. Bei verschiedenen Werkstoffen von gleicher Härte kann jedoch die Abnutzungs-Widerstandsfähigkeit sehr unterschiedlich sein. Die Härteprüfung gestattet also nicht, die Verschleißfestigkeit eines Werkstoffes zu beurteilen.

#### Schrifttum.

##### I. Normen.

DIN 1605 Blatt 3: Kugeldruckversuch nach Brinell.

DIN-Vornorm A 103: Vorlasthärteprüfung nach Rockwell.

DIN-Vornorm A 132 Entwurf: Härteprüfung bei höheren Temperaturen.  
DIN-Vornorm A 133 Entwurf: Härteprüfung nach Vickers.

## II. Bücher.

- Ludwik: Härteprüfung. — Martens u. Heyn: Vorrichtung zur vereinfachten Prüfung der Kugeldruckhärte und die damit erzielten Ergebnisse. — Geßner: Die Anwendung der Kugeldruckprobe zur Härtebestimmung von Eisenbahnoberbaumaterial. Mitt. intern. Verb. f. d. Materialprüf. d. Technik, Wien, Heft 6, Juni 1909.
- VI. Kongreßbericht des Intern. Verb. f. d. Materialprüf. d. Technik. III 2. 1912.
- Keßner, Dr.: Die Bearbeitbarkeit der Metalle und Legierungen. Forschungshefte, herausgegeben vom VDI 1918.
- Mitt. K. Materialprüfungsamt Lichterfelde 1915, Heft 7/8.
- Waizenegger, Dr.: Beitrag zur Härteprüfung. Forschungshefte des VDI. 1921.
- Wüst, F., u. P. Bardenheuer: Härteprüfung durch die Kugelfallprobe. Mitt. Eisenforsch. Bd. 1 (1920) S. 1.
- Döhmer: Die Brinellsche Kugeldruckprobe. Berlin: Springer 1925.
- Niederding: Zur Frage der Abnutzung von Metallen unter besonderer Berücksichtigung der Meßflächen von Lehren. Bd. 5 der Betriebswissensch. Arb. des VDI. VDI-Verlag 1930.
- Schneidmer: Beitrag zur statischen und dynamischen Härteprüfung. Folge 5 der Forschungsarbeiten über Metallkunde und Röntgenmetallographie, herausgeg. von M. v. Schwarz.
- Damerow u. Herr: Hilfsbuch für die praktische Werkstoffabnahme in der Metallindustrie. Berlin: Springer 1936.
- Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. System-Nr. 59: Eisen. Teil C — Lieferung 1, Härteprüfverfahren. Berlin: Verlag Chemie, GmbH, 1937.
- Werkstoffhandbuch Stahl und Eisen. Düsseldorf: Verlag Stahleisen mbH, 1937.
- Pattermann: Werkzeugstähle. S. 54, 68 u. 427. Kladno: Im Selbstverlage des Verfassers 1937.
- Reichert: Handbuch für Kugeldruckversuch nach Brinell, Vorlasthärteprüfung und Härteprüfung nach Vickers. Berlin: Springer 1938.

## III. Aufsätze.

- Meyer, Eugen: Untersuchungen über Härteprüfung und Härte. Z. VDI 1908 S. 645.
- Martens u. Heyn: Vorrichtung zur vereinfachten Prüfung der Kugeldruckhärte. Z. VDI 1908 S. 1719.
- Kirner: Pendelhärtemesser. Z. VDI 1910 S. 1834.
- Schneider, John J.: Die Kugelfallprobe. Z. VDI 1910 S. 1631.
- Shore: Das Skleroskop im Automobilbau. Z. prakt. Masch.-Bau 1910 S. 67.
- Zimmermann: Materialprüfung mit dem Skleroskop. Z. prakt. Masch.-Bau 1913.
- Heym, W.: Eine Prüfmaschine für Werkzeugstahl. Werkst.-Techn. 1910 S. 17.
- Herbert, G. E.: Schneideeigenschaften des Werkzeugstahles. Z. prakt. Masch.-Bau 1910 S. 1903, 1968.
- Berndt, G.: Skleroskop-, Kugeldruck- und Ritzhärte. Werkst.-Techn. Bd. 14 (1920) S. 201.
- Pomp u. Schweinitz: Der Herbert-Pendelhärteprüfer und seine Eignung für die Werkstoffprüfung. Mitt. Kais.-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Düsseld. Bd. 8 (1926) S. 79—100.
- Frank: Ein Beitrag zur Härteprüfung. Ber. Werkstoffaussch. Ver. dtsh. Eisenhüttenl. Nr. 102. Düsseldorf: Verlag Stahleisen mbH 1927.
- Rapatz u. Krekeler: Die Prüfung der Bearbeitbarkeit. Stahl u. Eisen 1928 S. 257.
- Wallich u. Krekeler: Bearbeitbarkeit. Masch.-Bau 1929 Heft 15.
- Moser: Die technische Härteprüfung. Kruppsche Mh. Juni 1929.
- Buxbaum: Härteprüfung. Masch.-Bau 1931 Heft 6.
- Eilender, Oertel u. Schmalz: Grundsätzliche Untersuchungen des Verschleißes auf der Spindelmaschine. Arch. Eisenhüttenwes. Bd. 8 (1934/35) S. 61.
- Trump: Härteprüfung nach Brinell an gehärtetem Stahl. Werkst. u. Betr. 1935 Heft 17/18 S. 245.
- Schmidt, Hans: Die Härteprüfung von Lehren. Werkst.-Techn. u. Werksl. 1935 S. 213.
- Werkstattmäßige Härteprüfungen. Werkst. u. Betr. 1936 Heft 19/20 S. 278. Werkstattblatt 27. Carl Hanser Verlag, München 22.
- Söhnchen u. Piowarsky: Die Abnutzung des Gußeisens bei gleitendem Verschleiß. Gießerei 1936 S. 489.
- Reiniger: Einfluß der Prüfbedingungen auf das Ergebnis der Brinellhärteprüfung von Gußeisen. Arch. Eisenhüttenwes. Bd. 10 (1936/37) S. 29.
- Hengemühle: Neuere Härteprüfer. Stahl u. Eisen Bd. 56 (1936) S. 1017.

- Tammann u. Tampke: Bemerkungen über die Ritzhärte. Z. Metallkde. Bd. 28 (1936) S. 336.
- Sawin: Einfluß der Endbearbeitung auf den Zustand der Oberflächenschichten und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Werkst.-Techn. u. Werksl. 1937 S. 243.
- Frank: Die Bedeutung der Kontrollplättchen bei der Härteprüfung. Das neue Zweigerätesystem bei der Härteprüfung mit optischer Auswertung. Werkst.-Techn. u. Werksl. 1937 S. 213 u. 271.
- Frank: Neuzeitliche Härteprüfung in der Werkstatt. Werkst. u. Betr. 1937 Heft 1/2 S. 12.
- Sporkert: Die Bestimmung der zum Ausmessen von Vickers-Eindrücken erforderlichen Vergrößerung. Z. Metallkde. Bd. 29 (1937) S. 168.
- Sporkert: Bedingungen für genaues Ausmessen von Härteprüfeindrücken. Z. Metallkde. Bd. 30 (1938) S. 199.
- Sporkert: Ein neuer Härteprüfer für das Laboratorium. Masch.-Bau 1938 S. 527.
- Richter: Härteprüfung dünner Überzüge nach dem Ritzhärteverfahren mittels des umgebauten Martens-Ritzhärteprüfers. Z. Metallkde. Bd. 29 (1937) S. 355.
- Lips: Härtemessungen an Gefügebestandteilen. Z. Metallkde. Bd. 29 (1937) S. 339.
- Johannsson u. Weibull: Härtemessungen an drahtförmigen Proben. Z. Metallkde. Bd. 29 (1937) S. 418.
- v. Weingraber: Die Einsatzhärte und ihre Prüfung. Werkst.-Techn. u. Werksl. 1937 S. 384.
- v. Weingraber: Die Fehlerquellen bei der Vickers-Härteprüfung. Werkst.-Techn. u. Werksl. 1938 S. 361.
- Müller, Bremen: Der neue Rockwell-Handhärteprüfer nach Focke-Wulf. Automob.-techn. Z. 1938 Heft 12.
- N. N.: Neuere Härteprüfer für Werkstoffe. Automob.-techn. Z. 1938 Heft 12.
- Sawin: Über Verschleiß an Metallen. Werkzeugmaschine 1940 S. 225.
- Springer: Magnetische Härteprüfung von Schnellstählen. Z. VDI 1940 S. 365.

#### IV. Druckschriften der Firmen

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Karl Frank, Mannheim.                | Georg Reicherter, Eßlingen a. N.          |
| Ges. für Feinmechanik, Mannheim.     | Reindl & Nieberding, Berlin (Prüf-Union). |
| Hahn & Kolb, Stuttgart.              | Louis Schopper, Leipzig.                  |
| „IBA“ Industriebedarf Erhard Höpfner | Hermann Steirück, Berlin.                 |
| K.-G., Berlin.                       | Otto Wolpert, Ludwigshafen a. Rh.         |
| Mohr & Federhaff A.-G., Mannheim.    | Carl Zeiss, Jena.                         |
| Rational, Berlin-Wilmersdorf.        |   |



## Die Schleiffunkenprobe.

Gegenüber der genauen, aber umständlichen chemischen Analyse und metallurgischen Mikroskopie ermöglicht die Schleiffunkenprobe bei aller Einfachheit, Stahl schnell und für viele Zwecke doch genügend genau zu unterscheiden. Bei einiger Übung und Verwendung von analysiertem Vergleichsmaterial gestattet sie auch den Gehalt an Kohlenstoff und einigen Legierungsbestandteilen gut zu schätzen

Der Werkstoff wird aus folgenden Erscheinungen erkannt:

### 1. Funke:

a) Häufigkeit und Größe (außer vom Stahl abhängig von: Schmirgelkorngröße, Schnittgeschwindigkeit und Anpreßkraft);

b) Funkenbild am Strahlende: einfaches Stachelbüschel, blätterartig bei sekundärer Explosionserscheinung;

c) Lichterscheinung — Farbe: Einfluß der oxydierenden Legierungsbestandteile und der Anfangstemperatur (die überwiegend von Schnittfähigkeit und Schnittgeschwindigkeit der Schmirgelscheibe abhängig ist); Farbe in Nähe der Schleifscheibe — Helligkeitszunahme — Entfernung des Aufleuchtens — Farbe am Ende des Funkenbündels.

2. Länge und Art (Stärke, Gabelung usw.) der Strahlen, Dichte und Umfang des Strahlenbündels: proportional der Größe der Werkstoffteilchen, d. h. Einfluß der Werkstoffhärte und -bildsamkeit (Bearbeitbarkeit).

Einzuhaltende Versuchsbedingungen:

1. Schmirgelscheibe: scharf, körnig, mittelhart; 30–35 m/s Umfangsgeschwindigkeit;

2. Einhalten der Anpreßkraft und der Schnittgeschwindigkeit, d. h. der Schleifstelle beim Schleifen an der Scheibenseitenfläche,

3. Reinigung der Schleifscheibe zwischen den einzelnen Proben zur Vermeidung irreführender Ergebnisse.

Die charakteristischen Erkennungszeichen verschiedener Stahlsorten zeigt die Zusammenstellung auf S. 316.

Die Erkennungsdeutlichkeit der legierten Stähle steigt mit zunehmendem C-Gehalt; entsprechend der Härtesteigerung werden mit zunehmender Zahl der Legierungselemente bzw. wachsendem Mengengehalt die Funkenbilder seltener.

Die dargestellten Schleiffunkenbilder erscheinen in Wirklichkeit mehr oder weniger verzerrt.

### Schrifttum.

Engelmeyer, P. K. v.: Unterscheidung von Schmiedeeisen, Stahl und Gußeisen an der Schmirgelscheibe. Uhlands Techn. Rundschau 3, Okt. 1889.

Bermann, M.: Die Funken als Erkennungszeichen der Stahlsorten. Z. VDI Bd. 53 (1909) S. 171/78.

Pitöis, E.: Unterscheidung der Stähle durch Schleiffunkenprüfung in Luft und Sauerstoff. Comptes rendus Bd. 178 (1924) S. 942/44.








 
 

Mesnager, M.: Unterscheidung von Stählen mit Hilfe von Schleiffunkenbildern. Comptes rendus Bd. 178 (1924) S. 1037/38.

Enos, G. M.: Bemerkungen über die Funkenprobe an Stahl. Trans. Amer. Soc. Stl. Treat. 1927 S. 976/81.

Wagner, H. W.: Funkenprobe zur Bestimmung der Metallcharakteristik. Abrasive Industry, Mai 1930 S. 29.

Eschelbach, R.: Die Stabkontrolle (Funkenbilder). Werkzeugmasch. Bd. 36 (1932) S. 125.

Grahl, Werkstoff-Prüfung. Werkstatt-Kniffe, Folge 6. Carl Hanser Verlag, 1938. München 27.

Nr.	Abb.	Stahlart	Kennzeichen	Funkentfarbe
1		C-armer Stahl	In lange Tropfen auslauf. glatte Linien	hellgelb
2		Mittlerer C-Stahl	Mit steigendem C-Gehalt: Zunahme d. Strahlendichte und der Stachelbüschelbildung. Abnahme der Tropfengröße	
3		C-reicher Stahl		
4		Mn-Stahl		Mittellange feine Strahlen mit zahlreichen blätterartigen Stachelbüscheln
5		Si-Gehalt	Lange Strahlen mit sehr hellen Tropfen	
6		Gußeisen	Graues — viele } kurze Strahlen Weißes — wenige }	rötlichgelb
7		Stellite	Wenige kurze, glatte Strahlen	orange
8		Schneldrehstahl (hoher W-Gehalt)	Mäßig lange Strahlen mit kurzen Tropfen bei zunehmendem C-Gehalt: Sternchenbildung	dunkelrot
9		W-Stahl (niederer W-Gehalt)	≈ Schneldrehstahl Stachelbüschel mit kugelförmigen Enden	ziegelrot mit steigendem Wo-Gehalt ins Dunkelrote übergehend
10		Cr- } Ni- } Stahl	≈ C-Stählen, aber mit geringerer Stachelbildung	orangehell

Schleiffunkenbilder verschiedener Stahlsorten

# Verbindende und zerteilende Bearbeitung.

## Schweißtechnik.

### A. Einteilung der Schweißungen.

Grundsätzlich sind zu unterscheiden:

#### I. Preßschweißungen,

bei denen die hoch erhitzten, aber nicht teigigen oder flüssigen, sondern nur plastischen Teile der Werkstücke unter Druck zusammengefügt werden und

#### II. Schmelzschweißungen,

bei denen die Kanten der zu verbindenden Werkstücke aufgeschmolzen und durch eingeschmolzenen Zusatzwerkstoff vereinigt werden.

### B. Arten der Schweißungen.

#### I. Hammerschweißung (Preßschweißung).

Älteste Form der Schweißung. Heute nur noch gelegentlich bei Nickel und Aluminium angewendet.

 
#### II. Wassergasschweißung (Preßschweißung).

Anwendung nur, wo noch Anlagen vorhanden. Wassergas ( $H_2 + CO$ ) wird in großen Schamottbrennern unter Zugabe von Luft verbrannt und zur Erhitzung der Werkstücke benutzt. Eigentliche Schweißung dann durch Handhämmer oder Druckrollen.

#### III. Thermiterschweißung

(Verschiedene Verfahren, teils Preß-, teils Schmelzschweißung).

Nur noch für Schienenverbindung. Ausführung durch Fachfirmen. Thermitreaktion:



#### IV. Gasschmelzschweißung (Autogenschweißung).

Brenner für Brenngas und reinen Sauerstoff wird zum Aufschmelzen der Werkstückkanten und des Zusatzdrahtes benutzt. Bei der Ausführung

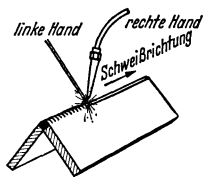


Abb. Sch 1. Nachrechtsschweißung.

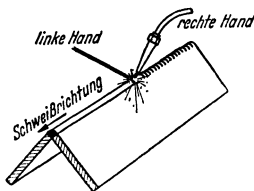


Abb. Sch 2. Nachlinksschweißung.

der Schweißung unterscheidet man Nachrechts- und Nachlinks-Schweißung (Abb. Sch 1 u. Sch 2). Die Nachlinksschweißung ist handwerklich etwas leichter und meist dem Aussehen nach besser, die Nachrechtsschweißung dagegen im allgemeinen wirtschaftlicher und hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften besser.

## a) Gase.

Flammentemperaturen bei Verwendung von reinem Sauerstoff.

Brenngas	Höchsttemperatur ° C	Anwendbar für Stahlblech bis mm
Leuchtgas .....	1700	3
Wasserstoff .....	1900	7
Methan .....	2000	7
Blaugas .....	2300	8
Benzol .....	2700	12
Azetylen .....	3200	50

Heute wird fast ausschließlich Azetylen benutzt, das entweder Entwicklern oder Flaschen entnommen wird.

**1. Entwickler-Azetylen.** Bewegliche oder ortsfeste Anlagen, in denen Kalziumkarbid und Wasser zu Azetylen und Kalkschlamm umgewandelt wird. Azetylen neigt bei höheren Drücken und Temperaturen zu explosivem Zerfall. Daher im Betrieb höchstens 1,5 atü.

Niederdruckentwickler: 0,02 bis 0,04 atü,

Mitteldruckentwickler: 0,04 bis 0,2 atü,

Hochdruckentwickler: 0,2 bis 1,5 atü.

Im Betriebe muß der Entwickler unbedingt kalt bleiben. Höchstzulässige Temperatur 60° C. Daher auf 1 kg Karbid mindestens 10 l Wasser. Der bei der Entwicklung des Azetylen entwickelte Kalkschlamm wird regelmäßig abgelassen und muß rein weiß sein. Bräunliche Färbung deutet auf Übertemperatur! Größte Vorsicht beim Reinigen der Entwickler wegen möglicher Azetylenrückstände. Azetylen und Luft sind in Mischungsverhältnissen von 3 bis 65 vH, Azetylen und Sauerstoff von 3 bis 93 vH explosiv. Keine Stahlwerkzeuge zum Abschlagen der Kalkreste. (Funkenbildung!)

**2. Flaschengas (Dissousgas).** Azetylen wird unter Druck von Azeton gelöst. Die Azetylenflaschen sind vollständig mit einer porösen Masse gefüllt, die Azeton enthält. Bei einem Druck von nur 15 atü faßt eine normale Flasche 6000 l Azetylen in gelöstem Zustand. Flaschengas ist reiner und sicherer, aber teurer als Entwicklergas.

**3. Sauerstoff** wird in Stahlflaschen geliefert, in denen er auf 150 atü verdichtet ist. Eine normale Flasche enthält 6000 l Sauerstoff. Vorsicht beim Befördern! Nicht werfen! Nicht in die Sonne stellen! Stets anknetten! Kein Fett an sauerstoffführende Teile bringen!

## b) Zubehör.

**1. Kennfarben und Anschlüsse.** Für alle technischen Gase sind zum Vermeiden von Verwechslungen Kennfarben vorgesehen, und zwar für

Sauerstoff blau,

Stickstoff grün,

Azetylen weiß,

Kohlensäure schwarz,

Wasserstoff rot,

Preßluft grau.

Die Anschlußgewinde für das Ansetzen der Reduzierventile (Druckminderer) an die Flaschen sind ebenfalls für alle Gase verschieden, teils Rechtsgewinde, teils Linksgewinde, DIN 477. Nur Azetylen macht eine Ausnahme; Azetylenventile werden mit Bügelverschluß befestigt.

**2. Druckminder-Ventile** (Reduzierventile) bezwecken das Herabsetzen des hohen Flaschendruckes auf den für die Brenner vorgeschriebenen Druck. Vor dem Ansetzen Dichtungen und Sauberkeit nachprüfen, Flaschenventile langsam öffnen. Plötzliches Öffnen von Sauerstoff-Flaschen kann zum Ausbrennen des Druckminderers und zu Unfällen führen. Kein Fett an sauerstoffführende Teile!! Bei zu starker Sauerstoffentnahme Gefahr des Einfrierens der Ventile.

**3. Brenner.** 1. Saugbrenner. In diesen saugt sich der Drucksauerstoff das notwendige Brenngas an (Injektor), Brenngas daher fast drucklos und Anwendung von Azetylniederdruckentwicklern möglich. Die Brenner neigen bei Erhitzung der Düse und des Mischrohrs zum Flammrückschlag infolge der Mischungsänderung des Gasgemisches. 2. Druckbrenner. Beide Gase werden unter gleichem oder fast gleichem Druck zugeführt. Keine Mischungsänderung. Bei Verwendung von Azetylen nur Hochdruckentwickler oder Flaschengas.

**4. Wasservorlage.** Schutzvorrichtung gegen Flammrückschlag in die Azetylenleitung. Bei Entwicklern vorgeschrieben.

### c) Flußmittel.

Während die Schweißung von Stahl ohne besondere Zusatzmittel möglich ist, erfordert die Schweißung von Gußeisen und Nichteisenmetallen sowie verschiedener Sonderstähle die Anwendung von Flußmitteln, die die Oxydation des Werkstoffs verhindern bzw. bereits gebildete Oxyde lösen sollen. Das vorgeschriebene Flußmittel muß unter allen Umständen, auch wenn die Schweißung sich scheinbar ohne dieses ausführen läßt, angewendet werden, um fehlerhafte porige Schweißnähte zu vermeiden.

### d) Zeit- und Stoffaufwand bei der Gasschmelzschweißung.

Blechstärke Stahl mm	Zusatzdraht		Sauerstoff	Azetylen	Leistung	Zeit
	Gew. kg	Durchm. mm	Liter	Liter	m/h	min/m
0,5	0,015	1	4,6	4,2	10	6
1	0,02	1,5	14	13	7,5	8
2	0,05	2	38	35	6	10
4	0,18	3	105	97	4	15
6	0,375	4	220	202	3	20
8	0,65	5	345	320	2,3	26
10	1,0	6	670	620	1,9	33
15	1,9	8	1260	1160	1,3	45
20	2,4	8	2060	1905	0,9	60
25	3,2	8	3160	2935	0,75	80
30	4,5	10	4950	4550	0,6	100
40	6,0	10	7200	6600	0,4	140
50	12,0	10	9000	8300	0,33	160

Die angegebenen Werte beziehen sich auf 1 m Schweißnaht bei der für die Blechstärke üblichen Stoßkantenbearbeitung (siehe Abb. Sch 5 bis Sch 9).

### V. Brennschneiden (Autogenschneiden).

Die meisten Gas-Schweißbrenner haben eine Zusatzeinrichtung, die es erlaubt, Stahl mittels Sauerstoff zu schneiden. Ein solcher Schneidbrenner hat grundsätzlich 2 Düsen, von denen die eine ein Brenngas-Sauerstoff-Gemisch, die andere reinen Sauerstoff führt. Zunächst wird das Brenngas-

Sauerstoff-Gemisch der einen Düse (meist ringförmig um die Sauerstoffdüse angeordnet) entzündet und mit dieser Vorwärmflamme die Kante des zu schneidenden Stückes bis auf Entzündungstemperatur erwärmt (1000 bis 1200° C), dann wird der reine Sauerstoff der anderen Düse eingeschaltet, der nun den erhitzten Werkstoff rasch verbrennt. Infolge des hohen Druckes und der hohen Ausströmgeschwindigkeit des Schneid-Sauerstoffs entsteht

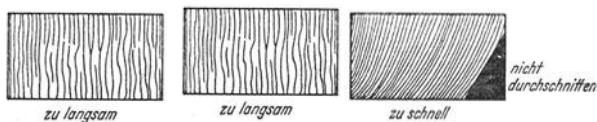


Abb. Sch 3. Schnittriefenbildung bei verschiedenen Vorschubgeschwindigkeiten.

ein scharf begrenzter Schnitt, wenn der Brenner über das Werkstück bewegt wird. Schneidbar ist nur Stahl, sofern er nicht zu hoch legiert ist. Die Sauberkeit des Schnittes hängt ab von Sauerstoffdruck, Düsendurchmesser, Schnittgeschwindigkeit (Abb. Sch 3), Einstellung der Vorwärmung, Reinheit des Sauerstoffs. Mit reinstem Sauerstoff und der höchsten einwandfrei zu erreichenden Schnittgeschwindigkeit sind die Kosten der Schneidarbeit am geringsten. Genaue Schnitte lassen sich nur mit zwangsläufig gesteuerten Schneidmaschinen erreichen. Als Brenngas wird, da meist sowieso vorhanden, Azetylen benutzt, doch eignen sich Benzol und Wasserstoff wegen der größeren Tiefenwirkung der Vorwärmflamme besser zum Schneiden von besonders dicken Stücken (über 300 mm) und für Paketschnitte.

**Zeit- und Stoffaufwand beim Brennschneiden je m Naht.**

Blech- stärke	Sauerstoff- druck	Sauerstoff- verbrauch	Azetylen- verbrauch	Leistung	Zeit
mm	atü	Liter	Liter	m/h	min/m
5	2	50	12	24	2,5
10	3	100	15	20	3
20	3,6	210	25	17	3,5
30	4	310	35	15	4
50	4,5	560	55	12	5
75	5	900	80	10	6
100	6	1200	100	7,5	8
150	8	2100	160	6	10
200	9	3000	200	5	12
300	11	5600	320	3,8	16

**VI. Lichtbogenschweißung (Schmelzschweißung).**

**a) Benardos-Verfahren (Kohle-Lichtbogenschweißung).**

Zwischen Werkstück und einer Kohle-Elektrode wird ein Gleichstromlichtbogen gezogen, der das Werkstück örtlich aufschmilzt. Zum Auffüllen der Naht kann Zusatzdraht, ähnlich wie bei der Gasschmelzschweißung, zugegeben werden. Nur mit Gleichstrom durchführbar. Werkstück am positiven, Kohle am negativen Pol. Bei Schweißung von Stahl bei umgekehrter Polung starke Aufkohlung des Werkstücks bis zur Bildung von

weißem Roheisen. Beruhigen und Richten des Lichtbogens durch Blaspule oder Luftstrom zweckmäßig. Das Verfahren wird heute vielfach zur Schweißung von Bördelnähten ohne Zusatzdraht und für Schweißautomaten benutzt.

#### b) Slavianoff-Verfahren (Draht-Lichtbogenschweißung).

**1. Maschinen.** Die Lichtbogenschweißung nach Slavianoff läßt sich grundsätzlich sowohl mit Gleich- wie mit Wechselstrom ausführen, jedoch erfordert die Besonderheit dieses Arbeitsverfahrens besondere Stromquellen. Dafür kommen in Betracht:

1. Umformer für Gleichstrom mit beliebigem Antriebsmotor,
2. Einphasenumspanner für Wechselstromschweißung,
3. Schweißstromgleichrichter für gleichphasigen Anschluß an Drehstromnetz und Schweißung mit Gleichstrom.

**2. Elektroden.** Bei der normalen Lichtbogenschweißung wird zwischen dem zu schweißenden Werkstück und dem Zusatzdraht ein Lichtbogen gezogen, wobei Werkstück und Zusatzdraht durch entsprechend kräftige Kabel mit der Stromquelle verbunden sind. Es werden verschiedene Typen von Elektroden verwendet.

1. Blanke Drähte. Nur für Gleichstrom. Draht am Minuspol. Schweißnaht fest, aber spröde und porös.

2. Seelenelektroden; auch für Wechselstrom, besser wie blanke Drähte.

3. Mantelelektroden.  $\alpha$ ) Schwach umhüllte Elektroden. Für Gleich- und Wechselstrom. Besser als blanke Drähte und Seelenelektroden.  $\beta$ ) Mittelstark umhüllte Elektroden, durch Tauchung oder Umprägung hergestellt. Kommen dem Ergebnis von  $\gamma$ ) näher, Naht hat aber geringere Dehnung. Häufig gut geeignet für Schweißung dünner Bleche.  $\gamma$ ) Stark umhüllte Elektroden.  $\alpha\alpha$ ) Getaucht oder gepreßt;  $\beta\beta$ ) mit Blauasbest umwickelt (beide für Gleich- und Wechselstrom);  $\gamma\gamma$ ) mit Weißasbest gewickelt (nur für Gleichstrom am Pluspol).

Die ummantelten Elektroden vermeiden die schädliche Aufnahme von Sauerstoff und Stickstoff aus der Luft, ermöglichen einen ruhigen und stabilen Lichtbogen und ergeben bei richtiger Verarbeitung porenfreie und zähe Nähte. Lichtbogenlänge etwa gleich Elektroden-Kerndurchmesser.

**3. Allgemeines.** Die Lichtbogenschweißung hat gegenüber der Gas-schmelzschweißung den Vorteil, daß die beim Schweißen auftretenden Verzie-hungen des Werkstückes wegen der schnelleren Wärmeentwicklung des Lichtbogens geringer sind. Dagegen sind die zurückbleibenden inneren Spannungen im allgemeinen größer. Ferner kann man mit gleichem Elektrodendurchmesser beliebige Blechstärken verschweißen, insbesondere auch stark voneinander abweichende Blechstärken gleichzeitig. Beim Ver-schweißen verschiedener Stahlsorten miteinander muß beachtet werden, daß die Legierung der Stähle nicht zu stark voneinander abweicht.

Für die meisten Nichteisenmetalle, wie für Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium, Al-Legierungen, nichtrostende Stähle u. a. m., sind in letzter Zeit ebenfalls ummantelte Elektroden entwickelt worden.

Bei der Lichtbogenschweißung von Grauguß ist zu unterscheiden zwischen Kaltschweißung ohne Vorwärmung des Werkstücks und Warm-schweißung mit Vorwärmung des Werkstücks. Die Kaltschweißung kann mit normalen Stahl-Elektroden ausgeführt werden, ergibt aber mindestens

teilweise harte Stellen durch Bildung von weißem Roheisen infolge zu schneller Abkühlung. Elektroden aus Monelmetall ergeben feilenweiche Nähte. Bei der Wärmeschweißung wird das Werkstück völlig in einen Ofen eingebaut und dort auf Rotglut erhitzt. In diesem Zustand wird die Schweißung mit starken Grauguß-Elektroden mit Stromstärken bis zu 1000 A durchgeführt. Bei entsprechend langsamer Abkühlung erstarrt das Schweißgut zu Grauguß.

**4. Schutzmaßnahmen.** Obwohl die beim Schweißen benutzten Spannungen im allgemeinen verhältnismäßig niedrig liegen, muß doch für sorgfältige Isolierung und trockenes Arbeiten gesorgt werden, da beim Zusammentreffen ungünstiger Umstände lebensgefährliche Unfälle nicht ausgeschlossen sind. Ferner erfordert die außerordentlich starke Ultraviolettstrahlung des Lichtbogens Schutz für Augen und Haut. Schweißbrillen — auch mit sehr dunklen Gläsern — dürfen keinesfalls verwendet werden. Niemals ohne Schutzglas in den Lichtbogen sehen, da sonst Bindehautentzündungen des Auges auftreten, die zwar nicht gefährlich, aber sehr unangenehm und schmerzhaft sind! Stets Schutzschirm oder Helm benutzen, der das Gesicht ganz abdeckt!

#### 5. Zeit- und Stromaufwand bei der Lichtbogenschweißung.

Blech- stärke	Elektroden- durchmesser	Mittlere Stromstärke		Reine Schweißzeit	
		blank	ummantelt	blank	ummantelt
mm	mm	Amp	Amp	min/m	min/m
3	2,5	90	85	4	3
4	3	110	95	10	9
5	4	150	125	11	10
6	4	160	150	12	10
8	4	160	150	25	20
10	4	160	150	27	25
10	5	190	165	24	21

Die angegebenen Werte gelten für die Verschweißung von Stahl, können aber nur als Anhaltspunkte gewertet werden. Die Angabe der reinen Schweißzeit bezieht sich auf 1 m Schweißnaht.

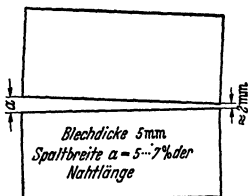


Abb. Sch 4. Ausgleichen der Verziehangen.

**6. Arcatomschweißung (Schutzgasschweißung).** Zwischen zwei dünnen Wolfram-Elektroden wird ein Lichtbogen gezogen, wobei Elektroden und Schweißstelle dauernd von Wasserstoff umgeben sind, der aus zwei um die Elektroden angeordneten Ringdüsen strömt. Mit diesem Arcatom-Brenner wird ähnlich wie mit dem Gasschweißbrenner gearbeitet. Hochwertiges Arbeitsverfahren.

**7. Ausgleichen der Verziehangen.** Beim Entwurf von geschweißten Teilen muß berücksichtigt werden, daß das Schweißen fast immer zu einer Verziehung des geschweißten Stückes führt. Vor dem Schweißen muß die Verziehung durch entsprechendes Zurechtlegen der Einzelteile ausgeglichen werden (Abb. Sch 4).

**8. Vorbereitung, Berechnung und Ausführung von Schweißungen.** Vorbereitung von Blechen für Stumpfnähte nach Abb. Sch 5 bis Sch 9.



Die Berechnung der Stumpf- und Kehlnähte erfolgt mit einer zulässigen Spannung nach DIN 4100 (Vorschriften für geschweißte Stahlbauten).

Bearbeitungen sollten möglichst nach der Schweißung, Fein- und Feinstbearbeitungen müssen nach der Schweißung ausgeführt werden. Bei jeder Konstruktion muß beachtet werden, daß durch die Anwendung des Schweißens ganz andere Voraussetzungen für den Arbeitsgang gegeben sind, und daß daher Konstruktionen, die bisher gegossen, genietet oder geschmiedet wurden, schweißgerecht neu entworfen werden müssen. Die Schweißnähte sollen möglichst nicht gerade an die Stellen der höchsten Beanspruchung gesetzt werden. Schweißarbeiten in unbequemer Lage (z. B. überkopf) sollen vermieden werden.


Abb. Sch 5. Bördelnaht  
(bis 1,5 mm).

Abb. Sch 6. I-Naht  
(bis 5 mm).

Abb. Sch 7. V-Naht  
(bis 15 mm).

Abb. Sch 8. X-Naht  
(ab 15 mm).

Abb. Sch 9. U-Naht  
(Kelchnaht)  
(ab 20 mm).

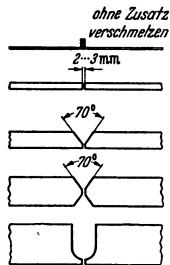

### 9. Ausführungsbeispiele.

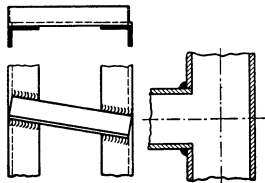


Abb. Sch 10. Nicht schweißgerecht.

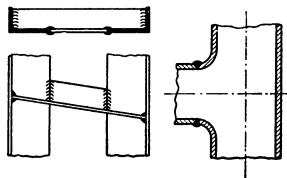


Abb. Sch 11. Schweißgerecht.

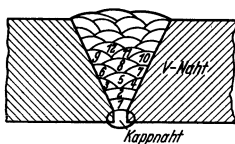


Abb. Sch 12.  
Nahtfolge bei V-Naht.

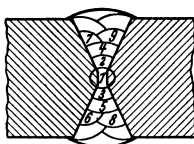


Abb. Sch 13.  
Nahtfolge bei X-Naht.

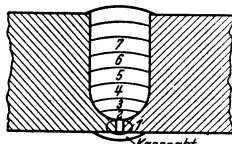


Abb. Sch 14.  
Nahtfolge bei U-Naht.

### VII. Widerstandsschweißung.

Der bei der Berührung zweier elektrischer Leiter auftretende Übergangswiderstand wird nach verschiedenen Verfahren zum Erwärmen und Verschweißen der Berührungsstellen benutzt.

**Punktschweißung.** Zum Verbinden verhältnismäßig dünner Bleche an Stelle von Einzelnieten.

Die zu verbindenden Bleche werden zwischen zwei unter Druck aufsitzen- den wassergekühlte Kupfer-Elektroden gesetzt. Ein kurzzeitig fließender außerordentlich starker Strom verschweißt die Bleche an der Stelle der größten Wärmeentwicklung, die infolge des höchsten elektrischen Wider-

standes zwischen den beiden Blechen liegt. Zur Erzeugung der hohen Stromstärken wird durchweg ein Einphasen-Umspanner benutzt. Regelung der Stromstärke durch Anzapfungen der Primärwicklung. Regelung der Schweißzeit durch Schweißzeitbegrenzer verschiedener Bauarten: Maximalstromzeit-Relais mit Druckluft- oder elektrischer Verzögerung, Röhren-Schweißzeit-Begrenzer zur Steuerung des Schweißschützes oder gittergesteuerte Stromrichter zur trägeheitslosen Schaltung des Primärstroms. Bei verhältnismäßig kleinen Werkstücken werden Umspanner, Elektrodenzuführung und Elektroden zu einer ortsfesten Maschine vereinigt. Bei großen Werkstücken werden die Elektroden, die in Form einer Schweißzange ausgebildet sind, durch entsprechend lange Kabel mit dem Umspanner verbunden. Betätigung der Schweißzange vorwiegend durch Druckluft.

Ausschlaggebend für das Gelingen der Schweißung sind Stromstärke, Schweißzeit, Elektrodendruck und Elektrodendurchmesser. Die Änderung eines dieser Faktoren bedingt immer die Änderung mindestens eines der andern.

Die Verschweißung von Nichteisenmetallen erfordert wegen der meist höheren Wärmeleitfähigkeit erheblich höhere Energien als die Verschweißung gleicher Stahlblechstärken.

Buckelschweißung dient zur gleichzeitigen Erzeugung mehrerer Schweißpunkte. Das eine Blech wird an den zu schweißenden Stellen mit kleinen Eindrückungen versehen, deren Erhöhungen an dem andern Blech anliegen. Beide Bleche werden zwischen großflächige parallele Elektroden gelegt, wobei der Stromweg durch die Buckel gegeben ist. Die dazu notwendige Maschine muß wesentlich kräftiger als eine normale Punktschweißmaschine ausgebildet sein und wird in dieser Form als Schweißpresse bezeichnet.

Rollennahtschweißung. Zur dichten Verbindung verhältnismäßig dünner Bleche durchlaufende überlappte Punktschweißungen. Die stiftförmigen Elektroden der Punktschweißmaschine sind hier durch mechanisch angetriebene Rollen ersetzt, die für die Weiterbewegung der Bleche sorgen. Bei gleicher elektrischer Bemessung können durch Rollennahtschweißung nur wesentlich dünnere Bleche verarbeitet werden als mit der Punktschweißung. Beim Nahtschweißen von Nichteisenmetallen empfiehlt es sich, die Schweißstelle und die Elektroden während der Schweißung von außen her reichlich mit Wasser zu kühlen. Davon abgesehen werden die Elektroden der Punkt- und Nahtschweißmaschinen immer von innen wassergekühlt. Das Einschalten der Maschinen erfolgt durch Fußhebel, das Ausschalten (bzw. die fortlaufende Schaltung der Nahtschweißmaschinen) durch automatisch arbeitende Controller zum Einhalten genauer Zeiten. Für kürzeste Zeiten reichen die elektromagnetisch arbeitenden Höchststrom-Zeitrelais im allgemeinen nicht aus und müssen durch Stromrichter-Steuerung ersetzt werden.

Stumpf- und Abschmelzschweißung. Zur axialen Verbindung von Profilen, heute meist mit vollselbsttätigen Maschinen. Die Stumpfschweißung gibt an der Schweißstelle einen Wulst, die Abschmelzschweißung einen scharfen Grat. Beide Verfahren werden auf der gleichen Maschine ausgeführt. Wo möglich, ist die Abschmelzschweißung vorzuziehen.

Weibelyverfahren. Zwei mit einer geeigneten Stromquelle verbundene Kohle-Elektroden werden seitlich federnd an die in Bördelform ausgebildete

Naht gelegt. Durch Widerstandserwärmung wird die Berührungsstelle bis zum Schmelzfluß erhitzt, und durch Weiterziehen des Gerätes wird die Bördelkante verschweißt. Auch für Nichteisenmetalle.

### Verzeichnis der bisher erschienenen DIN-Blätter der Schweißtechnik.

DIN-Blatt	Gegenstand	DIN-Blatt	Gegenstand
1901	Schläuche	1912	Schmelzschweißung, Zeichnungsnormen
1902	Feste Schlauchtüllen	1914	Richtlinien für Röntgenprüfung
1903	Lösbare Schlauchtüllen und Anschlüsse	4100	Vorschriften für geschweißte Stahlbauten
1904	Schweißbrenner	4101	Vorschriften für geschweißte Straßenbrücken
1905	Schneidbrenner (Ringdüsenbrenner)	4647	Strahlungsschutz
1906	Druckminderer	4655	Schutzschilder für Lichtbogenschweißen (Lieferbedingungen)
1907	Manometer	4664	Stahlflaschen für verdichtete Gase
1908	Lösbare Schlauchtüllen für Druckminderer	4666	Stahlflaschen für Azetylen
1909	Anschlußbügel für Azetylenflaschen	4671	Flaschenkennzeichnung
1910	Begriffe und Arten des Schweißens		
1911	Widerstandsschweißung, Zeichnungsnormen		

### Verzeichnis der DIN-Vornormen der Schweißtechnik.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN-Blatt	Gegenstand	DIN-Blatt	Gegenstand
1192	Kupferschweißdraht (Entwurf)	DVM A 121	Faltversuch bei Schweißverbindungen
1913	Schweißdraht für Lichtbogen- und Gasschweißung von Stahl. Technische Lieferbedingungen	DVM A 122	Kerbschlagversuch bei Schweißverbindungen
DVM A 120	Zugversuch bei Schweißverbindungen	50 123	Zugversuch bei Schweißverbindungen bei Leichtmetall (Entwurf)
		50 124	Scherzugversuch an Punktschweißnähten

### Schrifttum.

Schimpke-Horn: Praktisches Handbuch der gesamten Schweißtechnik (Bd. I: Gas-Schw., 3. Aufl. 1938; Bd. II: Elektro-Schw., 2. Aufl. 1935). Berlin: Springer.  
 Kautny-Holler: Leitfaden für Azetylschweißer. 13. Aufl. 1938.  
 Meller: Handbuch der Lichtbogenschweißung. 1935.  
 Meller: Taschenbuch der Lichtbogenschweißung. 1937.  
 Zeitschriften: Autogene Metallbearbeitung, Elektroschweißung.

## Die wichtigsten Zeichnungsnormen für Schweißnähte.

(Din 1911 und 1912 gekürzt.)

	Benennung	maßstäbliche Darstellung	Sinnbild
	<b>Bördelnaht</b>		
<b>Stumpfnaht</b>	I-Naht		
	V-Naht		
	X-Naht		
<b>Kehlnaht</b>	überwölbte Kehlnaht durchlaufend		
	flache Kehlnaht durchlaufend		
	hohle Kehlnaht durchlaufend		
<b>Kehlnaht</b>	überwölbte Kehlnaht unterbrochen		
	hohle Kehlnaht unterbrochen		
	überwölbte Kehlnaht zickzack		

**Die wichtigsten Zeichnungsnormen für Schweißnähte.**  
(DIN 1911 und 1912 gekürzt.)

Benennung	maßstäbliche Darstellung	Sinnbild
<i>Stirnstoß</i>		
<i>Kehlnaht einseitig</i>		
<i>Überlappter Stoß, durchlaufende Naht</i>		
<i>Kehlnaht einseitig</i>		
<i>Kehlnaht zweiseitig</i>		
<i>Überlappter Stoß, unterbrochene Naht</i>		
<i>Kehlnaht einseitig</i>		
<i>Kehlnaht zweiseitig</i>		
<i>T-Stoß, durchlaufende Naht</i>		
<i>Kehlnaht einseitig</i>		
<i>Kehlnaht zweiseitig</i>		
<i>T-Stoß, unterbrochene Naht</i>		
<i>Kehlnaht einseitig</i>		
<i>Kehlnaht zweiseitig</i>		
<i>Kehlnaht zickzack</i>		

# Maschinenmesser.

## A. Grundlagen des Schneidens.

Die Arbeitsweise der durch Zuschärfung entstandenen keilförmigen Messerschneide kann je nach Anstellung und Bewegung zur Arbeitsfläche eine schneidende, Abb. Mm 1, oder eine scherende, Abb. Mm 2, sein.

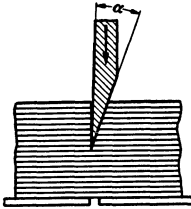


Abb. Mm 1. Schneidende Wirkung eines Messers.

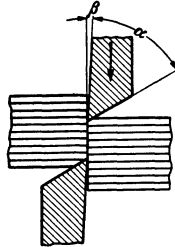


Abb. Mm 2. Scherende Wirkung eines Messerpaars.

Die erste bezeichnet man als Druckschnitt, wenn Messer und Schneidgut auf dem kürzesten Wege und mit geringer Geschwindigkeit gegeneinander bewegt werden. Der Druckschnitt wird zum Hackschnitt, wenn das Messer mit großer Geschwindigkeit herangeführt wird.

Zu der schneidenden Arbeitsweise des Messers kommt eine sägende Wirkung, wenn ein ziehender Schnitt angewandt wird, d. h. wenn zu der Vorschubbewegung eine Zusatzbewegung in Längsrichtung der Schneide kommt. Der ziehende Schnitt kann durch eine Bewegung des Messers oder des Schneidgutes zustande kommen. Eine zusätzliche Bewegung des Schneidgutes erreicht man bei nachgiebigen Stoffen ohne besondere Antriebsmittel einfach durch Schrägstellen der Messerschneide zu der Bahn, auf der sich Messer oder Schneidgut gegeneinander bewegen. Das Schneidgut wird in diesem Falle im Augenblick des Schnittes um einen geringen, aber für den Schneidvorgang doch schon wirksamen Betrag seitlich abgedrängt, also an der Schneide entlanggezogen.

Eine Sonderform des ziehenden Schnittes ist der Raff-Schnitt, bei dem der zu zerteilende Stoff durch ein sichelartiges Messer auf eine bestimmte Stelle zusammengedrängt wird.

Die schneidende Arbeitsweise erfolgt mittels einzelner Messer.

Auch bei der scherenden Arbeitsweise ist mit einem Messer auszukommen, wenn verhältnismäßig geringe Schneidkräfte zu überwinden sind. In solchen Fällen wird die Kante der Arbeitsstück-Unterstützung für die Scherarbeit mit herangezogen.

Für die scherende Wirkung bestimmte Messer müssen stets so gestaltet sein, daß ihre Schneiden in oder doch nahe der Scherebene liegen. Zwecks Verminderung der Reibungsarbeit wird für das Schneiden von Blechen ein kleines, nach Blechstärke und Werkstoff abgestuftes Spiel zwischen den Schneiden empfohlen<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> E. Krabbe: Stanztechnik. I. Teil. Werkstattbücher Heft 44. Berlin: Springer 1940.

Um einen Kraftausgleich herbeizuführen, werden die beiden Messer, namentlich bei längeren Schnitten, zueinander geneigt angeordnet. Es entsteht dann ein Scherenschnitt mit wanderndem Schnittpunkt. In dem Maße, in dem der Winkel der Scherschräge wächst, verringert sich der Kraftverbrauch. Da aber mit zunehmender Scherschräge auch die Kraft wächst, die den Werkstoff vor der Schneide her zu schieben sucht, und da außerdem auch der zur Vollendung der Trennung erforderliche Hub bei zunehmender Scherschräge größer wird, verwendet man praktisch Scherschrägen nur bis  $12^\circ$ .

Eine Sonderklasse bilden Maschinenmesser zum Schneiden oder Mahlen von Rohstoffen, z. B. in der papierverarbeitenden Industrie. Hier befinden sich die Messer teils ohne Wate, vereinzelt auch mit stumpfer Wate radial nach außen gerichtet auf einem sich drehenden Zylinder in einer Stoffumlaufwanne (Holländer). Als Gegenmesser arbeiten mehrere, durch Zwischenlagen getrennte Stahlplatten. Je nach dem zu verarbeitenden Schneidgut wird durch Zustellung des Zylinders oder der Gegenmesser eine schneidende oder mahlende Wirkung erzielt.

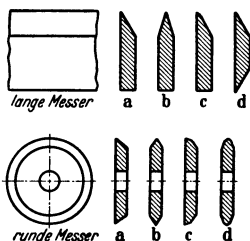


Abb. Mm 3. Verschiedene Waten-Formen an langen und an runden Messern. a Einseitige Wate, b zweiseitige Wate, c einseitige gebrochene Wate, d doppelseitige gebrochene Wate.

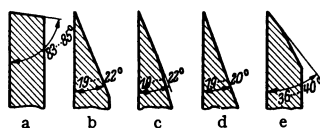


Abb. Mm 4. Watenwinkel für verschiedene Zwecke: a Scherenmesser für Metalle; b und c Papiermesser; d Furniermesser; e Hackmesser.

## B. Wahl der Messer.

Die Stirnfläche der keilförmigen Messerschneide, die sogenannte Wate, muß für die verschiedensten Anwendungsgebiete in einem ganz bestimmten Winkel zur Planfläche des Messers oder bei doppelkeilförmigen Schneiden zur Gegenwate stehen. In Abb. Mm 3 sind die gebräuchlichsten Watenausbildungen und in Abb. Mm 4 die gebräuchlichsten Watenwinkel wieder gegeben. Es ist ferner darauf zu achten, daß die Planfläche des Messers mit der Scherebene einen kleinen Winkel  $\beta$ , Abb. Mm 2, bildet oder mit diesem zusammenfällt. In keinem Fall ist eine entgegengesetzte Neigung der Planfläche zulässig (vgl. Ausführung a und b in Abb. Mm 5).

Bei der Wahl des Werkstoffes für die Messer empfiehlt sich die beratende Mitwirkung einer Messerfabrik. Ganz allgemein ist darauf hinzuweisen, daß

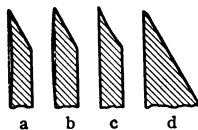


Abb. Mm 5. Günstige und ungünstige Planflächen und Waten: a Planfläche gewölbt, günstig; b Planfläche gewölbt, ungünstig; c Wate hohl, nicht widerstandsfähig, ungünstig; d Wate nach dem Schärfer durch Ölstein mit schmaler Fase versehen, ungünstig.

es bei Messern mit aufgelegtem Stahl (Stahl auf Eisen) nicht nur auf die Güte des Stahles, sondern auch auf die Festigkeit des Eisens ankommt, damit beim Nachschleifen ein Verziehen, d. h. ein Krümmwerden der Messer, vermieden wird.

In vielen Fällen kommt es bei der Bestimmung des Werkstoffes für die Messer nicht nur auf das Erreichen einer großen Lebensdauer an, obgleich dieses Ziel natürlich im Vordergrund steht, sondern es sind auch die Einwirkungen des Werkstoffes, aus denen die Messer hergestellt werden sollen, auf das Schneidgut zu beachten, z. B. Rost- oder Bronzeflecken auf dem vielfach in feuchtem Zustand zu schneidenden Stoff<sup>1)</sup>. Auch die Wirtschaftlichkeit der getroffenen Werkstoffwahl ist zu berücksichtigen.

### C. Instandhaltung der Messer.

Beim Schärfen der Messer ist für richtige Wahl der Schleifscheibe, richtige Schnittgeschwindigkeit und für ausreichende Kühlung Sorge zu tragen (siehe Abschnitt „Schleifen“). Bei Verwendung ungeeigneter Schleifscheiben

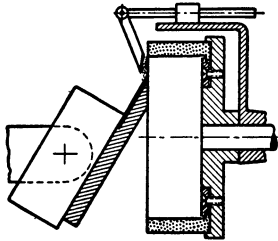


Abb. Mm 6. Richtige Lage des Messers beim Schärfen.

bzw. Schleifringe oder ungenügender Kühlung entsteht eine zu hohe örtliche Erwärmung. Die dadurch auftretenden Spannungen führen zu Schleifrissen und beim späteren Gebrauch der Messer zum Bruch. Man schleife niemals ein Messer mit nach unten gerichteter Schneide, weil das von oben zugeführte Kühlwasser die dünne Schneide nicht ausreichend überspült, so daß diese leicht verbrennt. Man verfare nach Abb. Mm 6.

Bei der Wahl von Härte und Körnung der Schleifscheiben lasse man sich vom Hersteller beraten. Ungeeignete Scheiben erhöhen die Schleifzeiten, zerstören das Gefüge oder die Scheiben nutzen sich zu früh ab. Man nehme nie zu harte Scheiben. Um Zeitverlust durch das Aufkitten neuer Schleifringe zu vermeiden, sind Schleifring-Aufnahmen gemäß Abb. Mm 6 zu empfehlen.

Nach dem Schleifen der Messer entferne man den an der Schneide noch haftenden Grat durch starkes Zustreichen von beiden Seiten mit einem Ölstein unter Anwendung von Öl oder Petroleum. Dabei verfare man so, daß eine kleine stumpfwinklige Fase entsteht, wie sie stark vergrößert in Abb. Mm 5 d dargestellt ist.

<sup>1)</sup> H. Busch: Die Auswahl wirtschaftlicher, zweckentsprechender Werkstoffe für Holländer-Jordan- und Kegelstoff-Mühlmesser. Papiermacher-Jb. Schotten (Oberbesen): Wilhelm Engel 1941.



Vielfach wird übersehen, daß eine einwandfreie Instandhaltung der Messer eine sorgfältige Pflege der Scharfschleifmaschine voraussetzt. Genaue Lagerung der Schleifscheiben, sichere Führung im Zusammenhang mit richtigen Schleifscheiben verhüten im allgemeinen das Verbrennen der hochlegierten Stähle. Wichtig ist auch, daß die Aufspannvorrichtungen unter dem Gewicht der Maschinenmesser nicht durchhängen. Abb. Mm 7

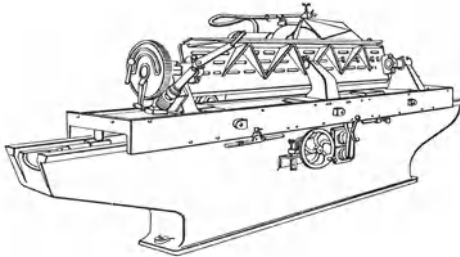


Abb. Mm 7. Scharfschleifmaschine für Langmesser. a Messer-Aufspannbalken; b Schneckengetriebe zum Einschwenken von a in den vorgeschriebenen Watenwinkel; c zu schleifendes Messer; d Schleifring oder Segment-Schleifzylinder.

zeigt eine Messerschleifmaschine, die in verschiedenen Größen, bis zu 5 m Schleiflänge, gebaut wird<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> H. Busch: Die Bedeutung der einwandfreien Unterhaltung der Maschinenmesser. Papiermacher-Jb. Schotten (Oberhessen): Wilhelm Engel 1941.

## Drehen.

Für das wirtschaftliche Drehen sind eine große Anzahl von Einflußpunkten zu beachten. In erster Linie stehen:

der Spanquerschnitt,	die Drehbank und
die Schnittgeschwindigkeit,	das Werkzeug (Drehmeißel).

### A. Spanquerschnitt.

Der Spanquerschnitt richtet sich nach der zulässigen Schnittkraft und nach der Bearbeitungszugabe. Die Gesamtschnittkraft wird zweckmäßig zerlegt in die drei Komponenten: Hauptschnittkraft  $P_H$  in Richtung der Schnittbewegung, Vorschubkraft  $P_V$  in Richtung des Vorschubes und Abdrängkraft  $P_A$  in Richtung des Meißelschaftes, Abb. D 1.  $P_V$  ist bei scharfer

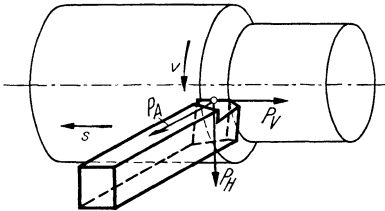


Abb. D 1. Kräfte am Drehmeißel.  $P_H$  Hauptschnittkraft,  $P_V$  Vorschubkraft,  $P_A$  Abdrängkraft,  $v$  Schnittgeschwindigkeit,  $s$  Vorschub je Umdrehung.

Abrundungshalbmesser und je größer der Vorschub  $s$  ist, desto kleiner wird der wirkliche Spanquerschnitt und desto größer der am Werkstück haftenbleibende sogenannte Restquerschnitt.

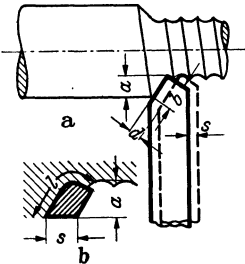


Abb. D 2a und b. Spanquerschnitt und Restquerschnitt.  $a$  Schnitttiefe,  $b$  Spanbreite,  $d$  Spandicke,  $s$  Vorschub je Umdrehung,  $l$  Schnittbogenlänge.

Schneide etwa  $P_H/8$  bis  $P_H/4$ ,  $P_A$  etwa  $P_H/3$  bis  $P_H/2$ . Für die Bestimmung der Leistung ist nur die Hauptschnittkraft  $P_H$  von Bedeutung. Sie ist abhängig von dem spezifischen Schnittwiderstand  $k_s$  und dem Spanquerschnitt  $f$ .  $P_H = f \cdot k_s$ . Dieser wieder setzt sich zusammen aus Schnitttiefe  $a$  und Vorschub  $s$ , bleibt aber wegen der Spitzenabrundung immer etwas kleiner als  $a \cdot s = b \cdot d$  (s. Abb. D 2). Je größer der

Der spezifische Schnittwiderstand  $k_s$  für einen bestimmten Werkstoff stellt die Kraft dar, die zu überwinden ist, um  $1 \text{ mm}^2$  Querschnitt eines Drehspans abzuheben.  $k_s$  ist um so größer, je höher die Härte, Festigkeit und Zähigkeit des betreffenden Werkstoffes ist. Beeinflußt wird die spezifische Hauptschnittkraft auch von der Bogenspanndicke<sup>1)</sup>  $m = \frac{s \cdot a}{l}$ , das

ist das Verhältnis des Spanquerschnittes  $f = s \cdot a$  zur Schnittbogenlänge  $l$  (s. Abb. D 2). Je größer das umgekehrte Verhältnis  $l/s \cdot a$ , d. h. je größer die Schnittlinie zur Spanfläche wird, je feiner die Späne werden, desto größer wird der spezifische Schnittwiderstand und damit die zur Abtrennung des Spans aufzuwendende Leistung.

Soll also der geringste Schnittwiderstand herrschen, muß demnach eine quadratische oder gleichseitig rhombische Querschnittsform gewählt werden. Dieser Gesichtspunkt steht indes in den wenigsten Fällen im Vordergrunde.

<sup>1)</sup> Siehe auch Friedrich: Z. VDI 1909 S. 860 — AWF-Betr.Bl. 121a u. 121b.

Für überschlägige Rechnungen setze man  $k_s = 3$  bis  $4 \cdot \sigma_B$  (Zerreifestigkeit). In der Zahlentafel 1 sind fr eine Reihe von Werkstoffen die Werte fr  $k_s$  fr Spanquerschnitte von 1 und 5 mm<sup>2</sup> angegeben<sup>1)</sup>. Aus den Zahlen sieht man, da  $k_s$  fr den gleichen Werkstoff, je nach der Gre des Spanquerschnittes, vernderlich ist. Wird  $a/s$  gro, dann erhht sich auerdem der Schnittwiderstand und damit der Kraft- bzw. der Leistungsbedarf und umgekehrt.  $k_s$  wird auch erheblich vom Spanwinkel  $\gamma$  beeinflt. Siehe Abschn. D I a.

Tafel 1. Schnittdrcke in kg/mm<sup>2</sup>.

Werkstoff	Schnittdruck $k_s$ in kg/mm <sup>2</sup> bei Spanquerschnitt $f$ in mm <sup>2</sup>	
	$f = 1 \text{ mm}^2$	$f = 5 \text{ mm}^2$
St 60 .....	$k_s = 160 \text{ kg/mm}^2$	$k_s = 135 \text{ kg/mm}^2$
St 70 .....	$k_s = 190$ "	$k_s = 160$ "
VCN 35 (90–105 kg/mm <sup>2</sup> ) .....	$k_s = 235$ "	$k_s = 190$ "
VCN 45 (140 kg/mm <sup>2</sup> ) .....	$k_s = 350$ "	$k_s = 260$ "
Nichtrostender Stahl (8/18) .....	$k_s = 300$ "	$k_s = 250$ "
Mangan-Hartstahl (12 vH Mn) .....	$k_s = 480$ "	$k_s = 370$ "
Stg (50–60 kg/mm <sup>2</sup> ) .....	$k_s = 150$ "	$k_s = 125$ "
Ge (HB = 220 kg/mm <sup>2</sup> ) .....	$k_s = 200$ "	$k_s = 170$ "
Ms 58 .....	$k_s = 75$ "	$k_s = 65$ "
Al-Cu-Mg (Duralumin) .....	$k_s = 80$ "	$k_s = 70$ "
G Al-Si (Silumin) .....	$k_s = 100$ "	$k_s = 85$ "

Einen nicht unerheblichen Einflu auf die Wahl des Spanquerschnittes hat auch die Starrheit und die Einspannmglichkeit des Werkstckes. Um berbeanspruchungen des Werkstckes, Rattern und ungenaues Arbeiten zu vermeiden, wird man bei ungengender Starrheit, also bei groer Lnge des Werkstckes im Verhltnis zum Durchmesser, oder bei unzureichender Einspannmglichkeit entweder den Spanquerschnitt vermindern oder, wenn angngig, Setzstcke anwenden mssen.

Die Gestalt des Spanquerschnittes wird wesentlich auer von der Wahl des Vorschubes und der Schnitttiefe auch vom Einstellwinkel  $\alpha$  des Stahles zur Achse des Werkstckes beeinflt. Ein kleiner Einstellwinkel ergibt bei gleicher Schnitttiefe eine grere im Schnitt stehende Schneidkantenlnge und daher dnnen Span, verlngerte Standzeit des Werkzeuges, aber eine ungnstige Krafrichtung des Stahles auf das Werkstck; die Sicherheit gegen das Auftreten von Erschtterungen wird erniedrigt. Bei Verkleinerung des Einstellwinkels tritt in allen Fllen das Umgekehrte ein, s. Abb. D 3a und b.

Indessen ist meist nur fr den Fall schwerer Schrupparbeit oder bei dem Drehen abgesetzter Werkstcke aus dem Vollen die Wahl des Querschnittes, namentlich hinsichtlich der Schnitttiefe, frei. Diese ist bei der heute vorherrschenden geringen Bearbeitungszugabe meist gegeben. Es empfiehlt sich hierbei jedoch nicht, zum Erreichen eines greren Spanquerschnittes aus den oben angegebenen Grnden groe Vorschbe zu whlen. Es werden in neuerer Zeit auch beim Schruppen die kleineren Spanquerschnitte zum Erzielen erschtterungsfreien Laufes und zur Schonung der Drehbnke unter Ausnutzung der stark verbesserten Werkzeuggtte und dementsprechend erhhter Schnittgeschwindigkeit namentlich an Revolverdrehbnken

<sup>1)</sup> Die Zahlen sind aus der Gemeinschaftsarbeit verschiedener Ausschsse und Versuchsfelder entstanden.

und Automaten bevorzugt. Die geringfügige Erhöhung des Leistungsverbrauches spielt keine Rolle. Der durch die Wahl des feinen Querschnittes entstehende Verlust an Fertigstellungszeit wird durch Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit und Verbesserung der Oberfläche mehr als ausgeglichen.

## B. Schnittgeschwindigkeit (s. auch Abschnitt V und VIII, S. 340 und 342).

Die Wahl der Schnittgeschwindigkeit hängt hauptsächlich von folgenden Punkten ab:

1. von der Festigkeit und anderen physikalischen und chemischen Eigenschaften des zu schneidenden Werkstoffes;
2. von der Querschnittsform (Vorschub und Schnitttiefe) des Spanes;
3. von der Abnutzung, dem Festigkeits- und Gütegrad, der gewählten Drehzeit und der Form und dem Anschliff des Drehmeißels;
4. von der Art und Starrheit, den Drehzahlen der Spindel und den Vorschubgrößen der Drehbank;
5. von der geforderten Oberflächengüte;
6. von der Menge und Art der zugeführten Schneidflüssigkeit;
7. von der Starrheit des Werkstückes: Durchmesser : Länge.

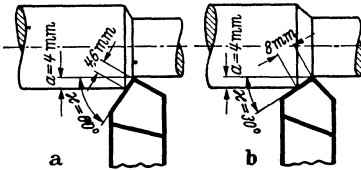


Abb. D 3 a und b. Einstellwinkel und Schneidkantenlänge bei gleicher Schnitttiefe  $a = 4 \text{ mm}$ . Bei  $\alpha = 60^\circ$  wird  $4,6 \text{ mm}$ , bei  $\alpha = 30^\circ$  wird  $8,0 \text{ mm}$ .

## I. Festigkeit.

Je höher die Festigkeit (Härte) und Dehnung und je geringer die Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffes ist, desto geringer muß man die Schnittgeschwindigkeit wählen.

## II. Verhältnis Schnitttiefe zu Vorschub.

Je größer die Schnitttiefe und geringer der Vorschub für den gleichen Querschnitt gewählt wird, desto mehr wird wegen der längeren unter Schnitt stehenden Kante der Drehmeißel geschont, desto höher kann demnach die Schnittgeschwindigkeit für die gleiche Drehzeit sein (s. Abb. D 3 a und b).

## III. Standzeit des Werkzeuges.

Standzeit ist die Zeit bis zum Unbrauchbarwerden bzw. bis zu einem gewissen Abnutzungsgrad des Drehmeißels.

Das sogenannte Erliegen (Ausgeben, Abnutzung bis zum Unbrauchbarwerden) beendet die Standzeit der Drehmeißel. Es ist gekennzeichnet:

$\alpha$ ) plötzliches Abschmelzen (Schnellstähle bei Bearbeitung harter Stoffe, wie übliche Baustähle, Stahlguß usw.);

$\beta$ ) Bruch der Schneidkante (z. B. bei Hartmetallen, vielfach verbunden mit Funkenerscheinungen — Rundfeuer —);

$\gamma$ ) Verschleiß auf der Freifläche bzw. Spanfläche (bei solchen Stoffen, die den Drehmeißel weder durch Bruch, noch durch die erzeugte Schnitttemperatur zum Erliegen bringen können — Leichtmetalle — Messing — Kunststoffe).

Wenn auch diese Arten des Erliegens vielfach allein auftreten, ist doch zu beachten, daß auch ein Zusammenwirken der verschiedenen Arten nacheinander stattfinden kann<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> R. Wallich: Werkzeugverschleiß, insbesondere an Drehmeißeln. Diss. München 1938.

### a) Beziehungen zwischen Standzeit und Schnittgeschwindigkeit.

Die Beziehung von Standzeit  $T$  und Schnittgeschwindigkeit  $v$  stellt die  $T$ - $v$ -Kurve (Abb. D 4) dar, deren Lage und Verlauf die Wechselwirkung zwischen Werkzeug und Werkstück ausdrückt. Bei gleichförmig gehaltenem Werkstoff kann aus ihr die Leistungsfähigkeit des Drehmeißels, bei gleichem Drehmeißel die Zerspanbarkeit (Drehbarkeit) des Werkstoffes entnommen werden. Für Schrupperarbeiten im Grobschnitt (herunter bis  $\approx 0,5$  mm/U Vorschub) nimmt man die Standzeit des Drehmeißels zu 60 min<sup>1)</sup> an und erhält als Meßgröße die hierfür zulässige Schnittgeschwindigkeit  $v_{60}$ <sup>1)</sup>.

**Beispiel.** Abb. D 4. Für ein Werkstück aus St 60.11 ergibt sich bei einem Vorschub von  $s = 0,11$  mm/U und einer Schnitttiefe von  $a = 2$  mm bei Anwendung des geraden Drehmeißels, Abb. D 12, eine Schnittgeschwindigkeit  $v_{60} = 28$  m/min im trockenen Schnitt.

Aus einer Vielzahl von Grobschnittversuchen mit verschiedenen Spanquerschnitten ( $a \times s$ ) und Werkstoffen verschiedener Festigkeit wurden für Stahl und Stahlguß, Abb. D 5, und für Gußeisen, Abb. D 6, Bestimmungstafeln für die zu wählende Schnittgeschwindigkeit  $v_{60}$  entwickelt<sup>2)</sup>.

**Beispiel.** Es soll Gußeisen mit der Brinellziffer  $H_n = 210$  kg/mm<sup>2</sup> durch Drehen zerspannt werden. Auf Grund der vorliegenden Zerspanungsarbeit, Werkstückform, Maschinen-

<sup>1)</sup> Nach Vorschlägen des AWF.

<sup>2)</sup> Laboratorium für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre an der Technischen Hochschule, Aachen. Näheres siehe Wallichs, Dabringhaus: Masch.-Bau (Der Betrieb 1930 Heft 8). Näheres über die gebräuchlichen Schnellstahlarten und die Verhältnisse ihrer Schneidleistungen, siehe Ratz, Holzberger, Pollack: Die Schnittleistungen ... Stahl u. Eisen 1938 Heft 10.

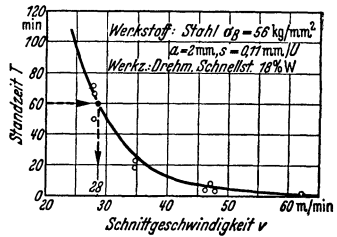


Abb. D 4.  $T$ - $v$ -Kurve für Stahl  $\sigma_B = 56$  kg/mm<sup>2</sup>. Drehmeißel aus Schnellstahl mit 18 vH W.  $a = 2$  mm,  $s = 0,11$  mm/U.

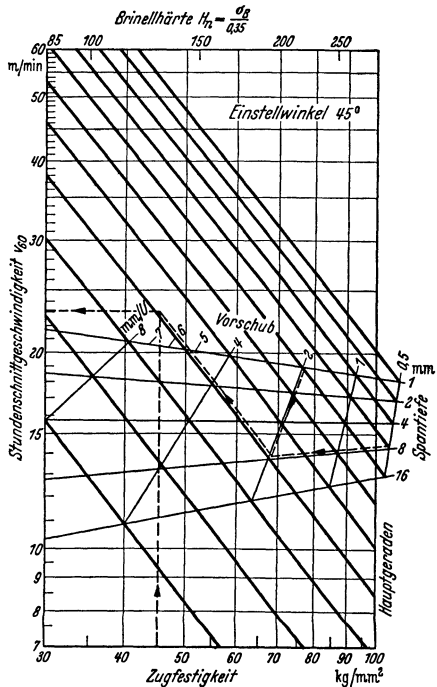


Abb. D 5. Bestimmungstafel für Schnittgeschwindigkeit  $v_{60}$  zum Schruppen werkstattüblichen Baustahles ohne Kühlung. Drehwerkzeug aus Schnellstahl etwa 18 vH W, 2,5 vH Co, 1,6 vH V.

größe usw. sind Spantiefe  $a = 8$  mm, Vorschub  $s = 2$  mm/U, also Nenn-Spanquerschnitt  $F = 16$  mm<sup>2</sup> gewählt. Gesucht ist  $v_{60}$ , d. h. die Schnittgeschwindigkeit für die Standzeit der Schneide von 60 min.

Suche in Linientafel, Abb. D 6, in dem mit „Vorschub“ und „Spantiefe“ gekennzeichneten Hilfsnetz den Schnittpunkt der Linien  $a = 8$  mm und  $s = 2$  mm/U, gehe von diesem Punkt in Richtung zu den mit „Hauptgeraden“ bezeichneten schräg von links oben nach rechts unten verlaufenden Linien entlang bis an die Ordinate der betreffenden Brinellhärte 210. Von diesem Schnittpunkt geht man waagrecht nach links und liest den gesuchten Wert  $v_{60} = 9,5$  m/min am linken Randmaßstab ab.

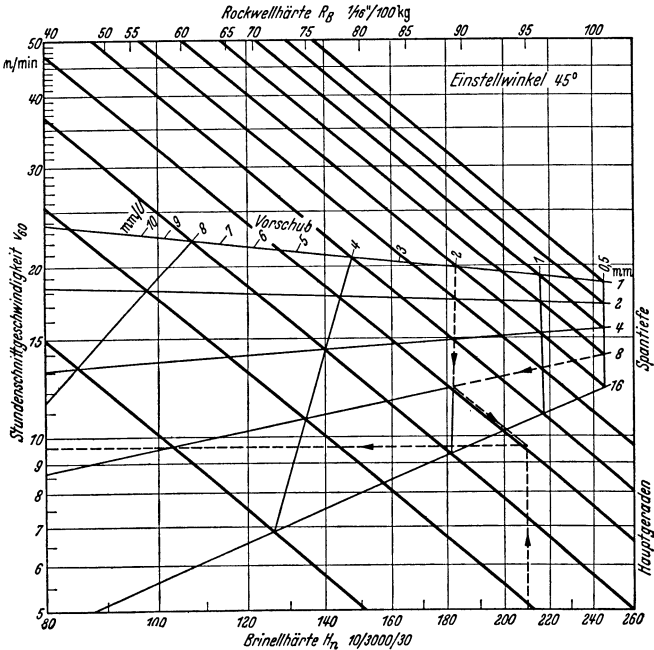


Abb. D 6. Bestimmungstafel für Schnittgeschwindigkeit  $v_{60}$  zum Schruppen werkstattüblichen Gußeisens ohne Kühlung. Drehwerkzeug aus Schnellstahl etwa 18 vH W, 2,5 vH Co, 1,6 vH V.

Bei anders legierten Schnellstahlmeißeln sind die  $v_{60}$ -Werte mit einem Umrechnungswert herunter bis 0,75 (niedrigst legiert), herauf bis auf 1,3 (höchst legiert) zu multiplizieren.

Für andere Standzeiten (z. B. 120, 240, 480 min) sind die  $v_{60}$ -Werte ebenfalls mit entsprechenden Umrechnungswerten zu multiplizieren. Als Anhalt mögen folgende Ziffern dienen:

$$v_{120} = v_{60} \cdot 8 \cdot 14 \text{ vH} = 0,92 \cdot 0,86 \cdot v_{60},$$

$$v_{240} = v_{60} \cdot 16 \cdot 28 \text{ vH} = 0,84 \cdot 0,72 \cdot v_{60},$$

$$v_{480} = v_{60} \cdot 32 \cdot 56 \text{ vH} = 0,68 \cdot 0,44 \cdot v_{60}.$$

Zahlentafel 2 (S. 338) gibt die Zusammensetzung neuer im Vergleich zu der bisheriger Schnellstähle. Die Versuche für die Bestimmungs-

tafeln, Abb. D 5 und D 6, sind mit Drehwerkzeugen der Gruppe C gefahren.

Mit Hilfe dieser beiden  $v_{60}$ -Bestimmungstafeln sind nunmehr alle Stellen des Betriebes (Zeitstudienbeamte, Vorkalkulator, Betriebsingenieur und Werkmeister) in der Lage, für ein Werkstück aus Gußeisen oder Stahl die Stundenschnittgeschwindigkeit  $v_{60}$  (für Grobschnitt) lediglich auf Grund der bekannten Festigkeit oder Brinellziffer des Werkstoffes abzugeschätzen.

Beim Feinschnitt, d. h. bei Spandicken unter 0,5 mm, sind die Erscheinungen und Gesetze noch nicht restlos geklärt. Für die Wahl der Schnittgeschwindigkeit beim Zerspanen von Baustählen und Gußeisen und von den in die Bestimmungstafeln nicht einbezogenen Nichteisen- und Leichtmetalle können hierbei die in den Lehrbüchern und Firmenschriften enthaltenen Grenzwerte, von denen in den Zahlentafeln 4 bis 6 (S. 342 u. 343) ein Auszug gegeben ist, einen gewissen Anhalt bieten.

In der Massenfertigung und bei Formmeißeln muß bei den Arbeiten auf Vielstahlbänken, Revolverbänken und Automaten die Standzeit gegenüber den  $v_{60}$ -Werten wesentlich erhöht werden. Je nach der Schwierigkeit des Meißelwechsels und der geforderten Formgenauigkeit der Werkstücke schwanken die Standzeiten zwischen einer halben, ganzen und vereinzelt auch mehreren Schichten. Die entsprechenden Arbeitsgeschwindigkeiten werden, wenn möglich, aus den  $T$ - $v$ -Kurven als  $v_{120}$ ,  $v_{240}$ ,  $v_{480}$  usw. entnommen, immer unter Berücksichtigung der gegenüber dem Standzeitversuch veränderten Bedingungen hinsichtlich Meißelform und Güte, Kühlung, Erschütterungen u. a. m. und der Tatsache, daß die Zahlen der Bestimmungstafeln aus sorgfältig durchgeführten Versuchen stammen und daher als Bestwerte anzusehen sind. Entsprechende Abzüge sind auf Grund der auf den Zahlentafeln bzw. Abbildungen angegebenen Umrechnungsfaktoren zu machen. Frei ablaufender Span, ebene Spanflächen und normale, für Schrupparbeiten gebräuchliche Schneidwinkel (Abb. D 11) sind vorausgesetzt. Die Gültigkeit bezieht sich z. B. nicht auf Drehen mit Gewinde-, Form- und Abstechmeißeln, für welche wesentlich niedrigere Werte gelten. Ist namentlich bei Schrupparbeiten die Wahl der Spanunterteilung frei, so ergibt sich unter Benützung der  $v_{60}$ -Werte aus der Bestimmungstafel D 5 und D 6 das größte Spanvolumen und damit die kürzeste Fertigstellungszeit bei großer Schnitttiefe und kleinem Vorschub<sup>1)</sup>, weil ein solches Verhältnis die höchste Schnittgeschwindigkeit zuläßt; für die Praxis ist dies in den meisten Fällen die gegebene Richtschnur.

## b) Schneidstoffe (siehe auch Abschnitte „Werkzeugstähle“, S. 185, und „Deutsche Hartmetalle“, S. 256).

Von den Werkstoffgütern der Drehmeißel sind außer dem Diamant, dem ein besonderer Abschnitt, S. 353, gewidmet ist, in Anwendung:

**1. Werkzeugstahl** (Kohlenstoffstahl). Nur für gewisse Sonderzwecke, z. B. Formwerkzeuge mit besonders scharfer Schneide ( $v$  klein), Gewindeschneiden u. a. m.

**2. Legierte Kohlenstoffstähle.** Hierzu gehören auch die gering legierten Wolframstähle, z. B. Riffelstähle.

**3. Schnellstähle.** Wie 2., nur mit höherem Chrom- und Wolframgehalt, weiter verbessert durch Zusätze wie Vanadium, Molybdän, Kobalt usw.

<sup>1)</sup> Wallichs-Dabringhaus: Die Zerspanbarkeit und die Festigkeitseigenschaften bei Stahl und Stahlguß. Maschinenbau/Betrieb 1930 S. 257/262.

Erhitzung beim Härten 1200 bis 1300°. Bleiben unter Schnitt selbst schwach rotglühend (etwa 600°) noch hart. Verbreitete Anwendung für den Schruppschnitt, bruchsicher, daher für Stoßbeanspruchung (unterbrochener Schnitt, Erschütterungen) geeignet. Der Wolframgehalt ist heute aus devisentechnischen Gründen behördlich auf unter 13 vH (6 V, 6 K) herabgesetzt. Die neu mit verringertem W-Gehalt herausgekommenen Sorten mit erhöhtem Zusatz von Kobalt, Vanadin, Molybdän sind in Zahlentafel 2 zusammengestellt und erreichen nach den in verschiedenen Stahlwerken vorgenommenen Versuchen die gleiche Schnittleistung wie die hochlegierten Schnellstähle. Es muß bemerkt werden, daß die neuen Mo-Stähle überhitzungsempfindlicher sind und mehr zur Rißbildung neigen als die bisher verwendeten Schnellstahlsorten.

Tafel 2. Ungefähre Zusammensetzung der neuen Schnellarbeitsstähle in Hunderteilen).

Schnellstahl-Gruppen	W	Mo	V
A + B + C	9 ÷ 10	0,5 ÷ 0,6	1,5 ÷ 1,7
D	10 ÷ 11,5	0,7	2,5 ÷ 2,8
E	11 ÷ 12	1	4 ÷ 4,5

Bemerkungen zu A u. B: Falls der Molybdängehalt geringer ist, kann der Wolframgehalt bis auf 12 vH steigen; zu C u. D: Falls der Molybdängehalt geringer ist, kann der Wolframgehalt bis auf 13 vH steigen.

**4. Hartmetalle.** Die gegossenen Hartmetalle sind nicht bruchsicher, daher nur für stoßfreie Arbeit anwendbar, sie werden kaum mehr zu Schneidzwecken verwendet. Gesinterte Hartmetalle, wie Böhlerit, Miramant, Rheinit, Titanit, Widia, sind zäher und wegen ihrer hohen Schnitffähigkeit in Form aufgelöteter Plättchen immer mehr in Anwendung.

Tafel 3. Schnittgeschwindigkeit  $v_{240}$  beim Drehen von St 70 mit Hartmetall und mit Schnellarbeitsstahl<sup>1)</sup>.

	Vor-schub mm/U	Schnittgeschwindigkeit $v_{240}$ in m/min für eine Schnitttiefe von					Mehrleistung von Hart- metall gegen- über Schnell- arbeitsstahl
		0,5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	8 mm	
Hartmetall, Gruppe S 1 (S. 257)	0,10	310	300	285	—	—	} etwa 9,5-fach
Schnellarbeitsstahl .....	—	32,5	31,5	29,5	—	—	
Hartmetall, Gruppe S 1 (S. 257)	0,25	260	225	200	185	—	} etwa 7,5-fach
Schnellarbeitsstahl .....	—	30,5	29	27,5	25	—	
Hartmetall, Gruppe S 1 (S. 257)	1,0	—	—	110	101	98	} etwa 5,5-fach
Schnellarbeitsstahl .....	—	—	—	20,5	18	16	

Für verschieden harte und verschiedenartig spanende Stoffe sind verschiedene Hartmetallsorten anzuwenden. Für harte Stähle, Weichstähle, für Gußeisen und Nichteisenmetalle und für Hartguß-Preßstoffe usw. sind für jede Art besondere Sorten entwickelt worden, über welche Näheres aus S. 256 u. f. und aus den Druckschriften der Stahlwerke zu entnehmen ist.

<sup>1)</sup> Nach Rapatz, Holzberger, Pollack, Stahl und Eisen 1938. S. 265.



Die große Überlegenheit der neuzeitlichen Hartmetalle, z. B. für Automatenarbeit, geht aus den Vergleichszahlen Hartmetall zu Schnellstahl (Zahlentafel 3) hervor<sup>1)</sup>.

**5. Diamanten.** Hierüber siehe den besonderen Abschnitt: „Der Diamant als Drehwerkzeug“, S. 353.

#### IV. Verschleiß des Werkzeuges beim Bearbeiten von Leichtmetallen.

Beim Schneiden von Leichtmetallen tritt normal keine Zerstörung durch Wärmewirkung, sondern nur Verschleiß des Drehmeißels auf, Abb. D7. Unter Standzeit wird in diesem Falle die Drehzeit für einen bestimmten Abnutungsgrad, gemessen an der Größe der auf der Freifläche des Drehstahles auftretenden Verschleißmarken<sup>2)</sup> verstanden. Dabei wird die Verschleißmarkenbreite VB als Meßeinheit für die Drehbarkeit des Werkstoffes angenommen, und zwar drückt sich diese als diejenige Schnittgeschwindigkeit in m/min aus, die in einer bestimmten Zeit eine bestimmte VB erzeugt. Z. B. würde die Schnittgeschwindigkeit  $v_{10-0,2}$  diejenige sein, die in 10 min eine VB von 0,2 mm erzeugt. In Abb. D 8 ist die Schneidkantenversetzung und die VB mit zunehmenden Drehzeiten zu erkennen.

Die Schnittgeschwindigkeiten  $v_{60}$  der verschiedenen Werkzeugbaustoffe, ermittelt

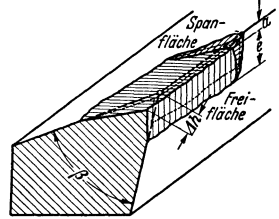


Abb. D 7. Schneidkante am Drehmeißel nach längerer Drehdauer. Ursprüngliche Form gestrichelt, eine Zwischenform gepunktet, Endform stark ausgezogen. *a* Schneidkantenversetzung SKV auf der Freifläche, *e* Verschleißmarkenbreite VB auf der Freifläche,  $\Delta h$  Zurücksetzung der Schneidkante

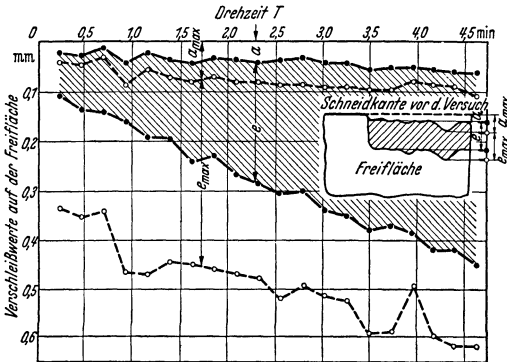


Abb. D 8. Verschleißwerte auf der Freifläche eines Schnellstahl-Drehmeißels in Abhängigkeit von der Drehzeit. Werkstoff Leichtmetall Al-Mg-Si. Schnittgeschwindigkeit  $v = 1000$  m/min. Spanquerschnitt  $f = a \cdot s = 2,0 \cdot 0,2 = 0,4$  mm<sup>2</sup>. Kühlung Mineralöl MA 21. *a* Schneidkantenversetzung SKV, *e* mittlere Verschleißmarkenbreite VB.

<sup>1)</sup> Zusammengestellt aus den Angaben von Rapatz, Holzberger, Pollack: Stahl u. Eisen 1938 Heft 10. 10. März.

<sup>2)</sup> Wallichs-Hunger: Untersuchung der Drehbarkeit von Leichtmetallen. Masch.-Bau (Der Betrieb) 1937 Heft 3/4 – Wallichs: Drehen und Zerspanbarkeit der Leichtmetalle. Werkstatt und Betrieb 1937 Heft 19/20 und 21/22.

beim Schnitt von Flußstahl ( $\sigma_B = 70 \text{ kg/mm}^2$  Festigkeit), verhalten sich bei den vorgenannten Sorten:

	Werkz.-Stahl	Leg.Wz.-Stahl	Schnellstahl	Hartmetall
	a	b	c	d
etwa wie	1	: 1,6	: 3,6	: 8

Beim Schneiden von Nichteisenmetallen und Leichtmetallen ergaben sich Erhöhungen  $c:d$  im Mittel wie 1:6; in einzelnen Fällen (Aluminium-Kolbenlegierung) wie 1:18.

Den Verbrauch von Schnellstahl zu Hartmetall für eine gleichbleibende Zerspanungsmenge gibt Rapatz für Stahl mit 1:40 an<sup>1)</sup>.

### V. Umlaufzahl-Stufung der Drehbank.

Über Auswahl der Drehbank s. Abschnitt „Die Drehbank“, über Drehzahlen s. Kapitel „Stufung, Normzahlen, Normdrehzahlen“.

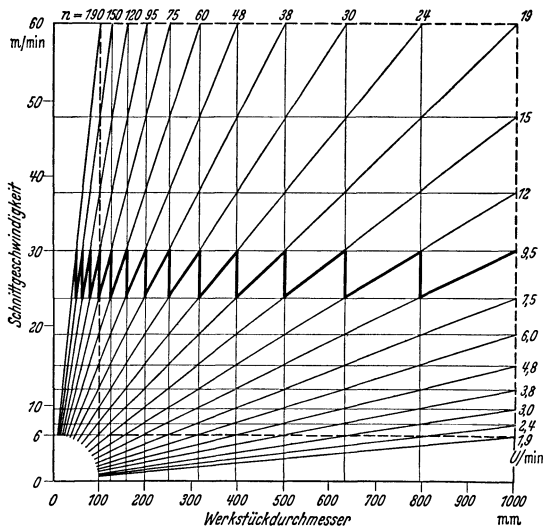


Abb. D 9. Sägediagramm für die Bereiche  $d = 100$  bis  $1000 \text{ mm}$ ,  $v = 6$  bis  $60 \text{ m/min}$  und  $n = 1,9$  bis  $190 \text{ U/min}$  bei einem Stufensprung  $\varphi = 1,26$ .

Zwischen Drehzahl  $n$  in  $\text{U/min}$ , der Schnittgeschwindigkeit  $v$  in  $\text{m/min}$  und dem Drehdurchmesser  $d$  in  $\text{m}$  besteht die einfache Beziehung  $v = d \cdot \pi \cdot n$   $\text{m/min}$ . Aus dem Sägediagramm  $v/d$ , Abb. D 9, erscheinen die Drehzahl-linien für verschiedene  $n$  (Stufenschaltungen) als gerade Linien. Die einzelnen Drehzahlen bilden in den neueren Maschinen meist annähernd eine geometrische Reihe. Je feiner die Stufung der Drehzahlen ist, desto genauer läßt sich für einen bestimmten Durchmesser die gewünschte Schnittgeschwindigkeit einstellen. Für jede Drehbank mit gestuften Drehzahlen sollte ein Schaubild oder Zahlentafel zum Ablesen von  $n$  bei gegebenem  $d$  und  $v$  greifbar sein.

<sup>1)</sup> Siehe Fußnote 1 auf S. 339.

## VI. Oberflächengüte.

Siehe hierfür auch Abschnitt „Feinstbearbeitung“.

Wird bereits im Drehvorgang eine Oberfläche mit geringer Rauhgigkeit verlangt, welche Forderung namentlich bei Automatenarbeit aufgestellt wird, so sind folgende Bedingungen zu erfüllen: Spindellagerung mit geringstem Spiel, erschütterungsfreier Lauf, also in Gestalt und Einspannung starre und gut ausgewuchtete Werkstücke, feinsten Vorschub, geringe Schnitttiefe, hohe Schnittgeschwindigkeit, bestgeeignetes Kühl- und Schmiermittel. Als Drehwerkzeug ist gesintertes Hartmetall oder Diamant mit fast achsenparalleler Nebenschneide ( $2^\circ$ ) zu bevorzugen. Von den drei Grundformen der Entstehung des Spanes an der Spanwurzel: Reißspan, Scherspan und Fließspan<sup>1)</sup> muß beim Drehen von Stahlsorten der Fließspan durch hohe Schnittgeschwindigkeit und feinen Vorschub erreicht werden. Hierbei verschwindet auch der schlimmste Feind einer guten Oberfläche, die Bildung der sogenannten Aufbauschneide, auch Schneidenansatz genannt.

Im Mittel liegt die Grenze, über welche keine Aufbauschneide mehr auftritt, für C-Stahl bei  $v = 70$  bis  $120$  m/min. Bei Nichteisenmetallen, namentlich bei den Leichtmetallen, konnten bisher keine Grenzen mit Sicherheit festgestellt werden.

Bei Gußeisen aller Art und Gußlegierungen der Nichteisenmetalle, also bei allen Werkstoffen mit bröckelnder Spanbildung, tritt im allgemeinen keine Aufbauschneide ein. Doch verhindert hier häufig das Ausbrechen kleinster Teile beim Drehschnitt die Bildung einer ganz glatten Oberfläche.

## VII. Kühlen und Schmieren.

Die Anwendung von Schneidflüssigkeiten beim Drehen zum Kühlen und Schmieren, unter Umständen auch zur Spanabfuhr, empfiehlt sich für die meisten Werkstoffe und Werkzeuge zur Erhöhung der Standzeit der Drehmeißel, beim Schlichten außerdem zur Erhöhung der Oberflächenglätte.

Der Einfluß einer reichlichen Kühlmittelzufuhr (12 bis 15 l/min) auf die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bei gleicher Standzeit [nach Taylor<sup>2)</sup>] ist bei Stahlbearbeitung 40 %, beim Gußeisenschnitt 15 %. Ausgenommen sind wegen Brandgefahr die Magnesiumlegierungen (Elektron), die nicht mit Wasser, wohl aber mit einer 4 % igen wässrigen Natron-Fluoridlösung oder mit einer ölartigen Flüssigkeit (z. B. Shell Jumax) zu behandeln sind. Zum Löschen entstandener Brände an Magnesiumspänen wird Magnesia (Vertrieb durch Minimax A.-G., Berlin) empfohlen<sup>3)</sup>. Die heute gebräuchlichen Mittel sind:

A. Schneid- und Kühllöl nach DIN 6557,

B. Bohrölemulsion = Kühlmittlemulsion nach DIN 6558,

C. dünnflüssiges, oxydationsfreies Mineralöl DIN 6541.

Für Stahl verwendet man A und B, für Gußeisen B allein; für Kupfer und dessen Legierungen B und C. Für Aluminiumlegierung A und B, in einzelnen Fällen auch Petroleum oder Seifenspirit.

Für nahezu alle Automatenarbeiten (außer Gußeisen) ist die Anwendung eines breiten Filmes der Schneidflüssigkeit (meist Automatenöl) auch zur Fortspülung der Späne zwingend.

<sup>1)</sup> Siehe auch F. Schwerd: Z. VDI 1932 S. 1257.

<sup>2)</sup> Siehe Taylor-Wallichs: „Über Dreharbeit und Werkzeugstähle“, Berlin: Springer.

<sup>3)</sup> Werkstatt und Betrieb 1940, Heft 5, Seite 110.

Im einzelnen siehe: Betriebsblatt AWF 37: Kühlen und Schmieren bei der Metallbearbeitung. Ferner Gottwein: Kühlen und Schmieren bei der Metallbearbeitung. Masch.-Bau Bd. 27 S 221 — Zur Wirkung der Kühl- und Schmiermittel beim Abdrehen von Stahl. Ber. über betriebswiss. Arbeiten Bd. 3.

### VIII. Allgemeines über Schnittgeschwindigkeit. Feinstbearbeitung der Leichtmetalle.

Die rasche Entwicklung des Schnellstahles und der Hartmetalle hat die Möglichkeit einer Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit für das Schneiden aller Metalle auf der Drehbank gebracht; doch kann diese Möglichkeit nur in beschränktem Maße ausgenutzt werden, weil nur die neuen Drehbänke für die hohen Drehzahlen eingerichtet sind, die große Zahl der langsam laufenden, aber nur ganz allmählich ausgewechselt bzw. auf hohe Drehzahlen umgeändert werden können. Anzustreben ist für die kleineren und mittleren Drehbänke diejenige Schnittgeschwindigkeit, welche bei möglichst großer Schnitttiefe und geringem Vorschub und bei Verwendung von Hartmetallschneiden die wirtschaftliche Standzeit von 60 bis 80 min<sup>1)</sup> ergibt. An schweren Drehbänken ist namentlich bei Bearbeitung roher Schmiedestücke und der harten Kruste von Stahlgußstücken niedrigere Schnittgeschwindigkeit bei entsprechend kräftigen Spanquerschnitten am Platze. Maßgebend bleibt immer die Zerspanbarkeit des Werkstückes beim Drehen. Für die gebräuchlichen Gußeisen und Stahlsorten kann für die Wahl von  $v$  gemäß Punkt 1 (S 334) die Festigkeitsziffer bzw. die Brinellhärte bei Gebrauch der Bestimmungstafel im Grobschnitt bleiben. Für die Kupfer- und Aluminiumlegierungen sind noch keine für jede Größe und Form gültigen Festwerte vorhanden. Die in Zahlentafel 4 gegebenen Richtwerte können

Tafel 4. Grenzwerte der Schnittgeschwindigkeit  $v_{60}$  in m/min für Nichteisenmetalle beim Schruppen mit Schnellstahl mittlerer Güte.

Kupfer	Messing	Rotguß	Gußbronz.	Aluminium weich	Silumin	Alusil	Elektron
80—220	90—250	60—150	40—100	300—500	25—50	10—25	400—600

daher nur die Grenzen nach unten und oben ganz roh angeben. Für das Drehen mit Hartmetall sind die aus neueren Versuchen der Hochschulversuchsfelder in Aachen, Berlin und München stammenden Anhaltswerte in Zahlentafel 5 im Auszuge wiedergegeben. Für den Querschnitt von 0,4 mm<sup>2</sup> sind in Zahlentafel 6 die auf Grund von der Einheitsbewertung  $v_{1-0,1}$  gewonnenen Vergleichszahlen einiger untersuchter Leichtmetall-Legierungen gegeben. Da diese Zahlen auf Grund sehr kurzer Drehzeiten gewonnen sind, stellen sie nur Vergleichs-, jedoch keine Arbeitswerte dar.

Da die Verarbeitung von Aluminiumlegierungen in neuer Zeit einen sehr wichtigen Zweig unserer gesamten Metallindustrie umfaßt, seien hierfür einige Hinweise gegeben:

1. Leichtmetall soll mit hoher Geschwindigkeit bei geringem Spanquerschnitt gedreht werden.

2. Der Meißelanschiff muß den Eigenarten jeder Legierung angepaßt werden. Die für die Automatenarbeit erforderliche Kurzbrüchigkeit der Späne bei den Automaten-Leichtmetallen wird fast einheitlich beim Spanwinkel  $\gamma = 0^\circ$  erreicht.

<sup>1)</sup> Wallichs-Schöpke: Die 60 min-Standzeit als Richtwert beim Schruppdrehen. Z. VDI 1934 S. 278/280.

Tafel 5. Grenzwerte der Schnittgeschwindigkeit  $v_{240}$  in m/min für das Drehen mit Hartmetall.

Die Zahlen stellen in den oberen Grenzen Bestwerte für vierstündige Standzeit dar, die nur bei erschütterungsfreiem Lauf, unnachgiebiger Werkstück- und Werkzeug-Einspannung gelten. Den Angaben sind Spanquerschnitte von 0,04 bis 1mm<sup>2</sup> zugrunde gelegt. Genaue Werte für den einzelnen Spanquerschnitt enthalten die Richtwertblätter für Hartmetalle AWF 123 u. f.

Werkstoff	S. M. Stahl			Chromnickelstahl		Stahlguß	
	bis 60	60-85	85-100	70-140	140-200	30-60	über 60
Schruppen	100-200	60-100	40-80	50-100	20-50	60-100	30-60
Schlichten	150-300	90-170	60-100	70-120	30-70	90-120	60-90

Werkstoff	Aluminium-Legierung			Magnesium-Legierungen	Messing
	weich	hart	Alusil		
Schruppen	bis 1500	800	40-80	bis 1800	150-400
Schlichten	bis 2000	1200	70-120	—	300-500

Werkstoff	Rotguß	Gußbronze	Hartgummi	Preßmassen	Porzellan
Schruppen	300	120	200-300	50-150	6-20
Schlichten	—	200	250-350	100-250	10-30

3. Alle Werkzeuge erhalten feingeschliffene Gleitflächen für das Abgleiten der Späne und weite Spanabflußräume.

4. Die Härtebestimmung oder sonstige physikalische Prüfungen der Werkstoffe geben keinen Anhalt für den Verschleiß der Werkzeuge.

5. Sandguß wirkt sich ungünstiger auf den Verschleiß der Werkzeuge aus als Kokillenguß.

6. Gute Oberflächen können nur bei hohen Schnittgeschwindigkeiten erreicht werden.

7. Am günstigsten von allen untersuchten Werkstoffen liegen hinsichtlich der Verschleißwirkung auf das Werkzeug die Magnesium-Knetlegierungen.

8. Hartmetallwerkzeuge halten namentlich bei stark siliziumhaltigen, in Sand geformten Gußstücken länger.

9. Diamantschneiden bewähren sich für den letzten Schnitt, namentlich bei Massenfertigung.

Tafel 6. Vorläufige Drehbarkeitsziffern  $v_{1-0,1}$  für einige Leichtmetallsorten in m/min.

Gruppe: Versuchs- Nr. 1-0,1 m/min	Aluminium-Knet-Legierung			Mag- nesium- Knet-Le- gierung	Aluminium-Guß-Legierungen				
	Al-Cu-Mg	Al-Mg-Si	Sonder- legie- rung		Sand- guß	Sand- guß	Kokil- lenguß	Kokil- lenguß	
	1	4	5	13	36	23	32	17	21
	790	180	790	1500	4250	250	35	1580	700

Näheres siehe Wallichs/Hunger „Untersuchung der Drehbarkeit von Leichtmetallen“. Maschinenbau 16 (1937) S. 81/86.

10. Schmier- und Kühlmittel wirken günstig, namentlich geschwefeltes Öl. Treten neue Werkstoffe auf, ist die wirtschaftliche Schnittgeschwindigkeit und der beste Anschliff durch Versuche festzustellen.

## IX. Kurzprüfverfahren.

Für die üblichen Maschinenbaustoffe ist die Brauchbarkeit von Kurzprüfverfahren festgestellt, und zwar gibt bei

a) Grobschnitt:

Für C-Stähle, legierte C-Stähle, Stahlguß die Festigkeitsziffer<sup>1)</sup>, Gußeisen (außer den Sonderformen, wie Schleuderguß, säurebeständiger Guß) die Brinellhärte,

b) Feinschnitt:

Für Automatenstähle (nur Feinschnitt) die Hauptschnittkraft<sup>2)</sup> eine brauchbare Anhaltszahl.

Ferner namentlich für Feinschnitt:

das Temperaturmeßverfahren von Gottwein-Reichel<sup>3)</sup>,

der Plandrehversuch von W. F. Brandsma<sup>4)</sup>.

Das Spanquerschnitt-Umrechnungsverfahren nach Leyensetter<sup>5)</sup> und R. Woxen gestattet nach Vornahme einiger Standzeitversuche für einen Spanquerschnitt die nach Vorschub, Schnitttiefe, Abrundung veränderten Spanquerschnitte mit Hilfe der Bogenspanndicke  $m$  (s. S. 332) zu bestimmen.

## C. Die Drehbank.

### I. Auswahl.

Für die Auswahl der Drehbänke lautet der wichtigste Grundsatz: Einteilung der Arbeit so, daß die einzelnen Gruppen der Drehbänke bezüglich der Durchmesser, Längen, Werkstoffart, Genauigkeitsgrad der Werkstücke immer eine ähnliche Dreharbeit erhalten. Drehzahl und Vorschubabstufung können dann so eng gehalten werden, daß die Einhaltung der wirtschaftlichen Arbeitsgeschwindigkeiten und Vorschübe in feinen Grenzen möglich wird. Dies führt zur Anschaffung von einfachen und daher billigen Bauarten, welche sich in der strengen Durchführung solchen Grundsatzes den Einzweckmaschinen, wie Wellen-, Bolzen-, Vielstahldrehbänken u. a. m. nähern. Zur Anpassung an die auftretenden Veränderungen in der Zusammensetzung des Auftragbestandes wird eine Ausgleichgruppe von Drehbänken mit großem Verwendungsbereich notwendig bleiben, welche auch in Ausbesserungswerkstätten und Werkzeugmachereien und überall dort, wo ein starker Wechsel der Werkstücke in Größe und Form die Regel ist, die richtige Art verkörpern.

### II. Antrieb.

Der Antrieb der Drehbänke geht mehr und mehr von der Transmission zum Einzelmotor über. Die beim Übergang noch vorhandenen für Trans-

<sup>1)</sup> Wallichs-Dabringhaus: Die Zerspanbarkeit des Gußeisens im Drehvorgang. Gießerei Bd. 17 S. 1169/1177 u. 1197/1201 (1930) u. Stahl u. Eisen Bd. 51 S. 1233/1234 (1931) — Die Zerspanbarkeit und die Festigkeitseigenschaften bei Stahl und Stahlguß. Masch.-Bau (Der Betrieb) Bd. 9 Heft 8 (1930).

<sup>2)</sup> Wallichs-Opitz: Die Prüfung der Zerspanbarkeit von Automatenstahl. Arch. Eisenhüttenwes. Bd. 5 Heft 5 S. 251/260 (1930/31).

<sup>3)</sup> K. Gottwein: Masch.-Bau-Betrieb 1925 S. 1129. — W. Reichel: Masch.-Bau-Betrieb 1935 S. 67; 1936 S. 187.

<sup>4)</sup> Siehe Stahl u. Eisen 1936 S. 1185/1187.

<sup>5)</sup> Schallbroch u. Schaumann: Z. VDI 1937 S. 325.

missionsantrieb eingerichteten Drehbänke werden für die Schaltung der Drehzahlen mit Vorsatzgetrieben ausgerüstet, welche zum Erreichen der richtigen Schnittgeschwindigkeit bei wechselndem Durchmesser der Arbeitsstücke mit stufenloser Regelung der Drehzahlen und vereinzelt auch des Vorschubes (PIV-, Heynau-, Flender Variator-, Prym-Köhl-Getriebe, Ölgetriebe usw., siehe unter „Stufenlos regelbare Getriebe“) versehen werden, was

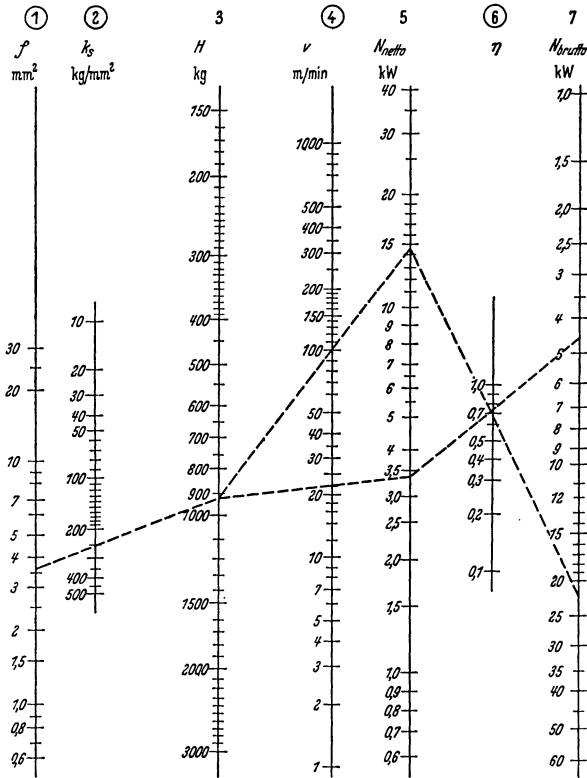


Abb. D 10. Leitertafel zum Ermitteln der Brutto-kW-Leistung an Drehbänken (Werkstattblatt 20, Carl Hanser Verlag, München 27). Fluchtgerade 1-2-3 durch  $f$  und  $k_s$  ergibt  $H$ , Fluchtgerade 3-4-5 durch  $H$  und  $v$  ergibt  $N_{\text{netto}}$ , Fluchtgerade 5-6-7 durch  $N_{\text{netto}}$  und  $\eta$  ergibt  $N_{\text{brutto}}$ .

Eingezeichnete Beispiele:

$f$	= 3,7 mm <sup>2</sup>	3,7 mm <sup>2</sup>
$k_s$	= 250 kg/mm <sup>2</sup>	250 kg/mm <sup>2</sup>
$H$	= 930 kg	930 kg
$v$	= 22 m/min	100 m/min
$N_{\text{netto}}$	= 3,3 kW	15 kW
$\eta$	= 0,75	0,65
$N_{\text{brutto}}$	= 4,4 kW	23 kW

(Nach Schallbroch und Schaumann.)

besonders beim Plandrehen erhebliche Vorteile bezüglich der Oberflächen-güte und der Bearbeitungszeit mit sich bringt.

Die elektrische Feinstufung ist nur bei Anwendung von Gleichstrom möglich und für die große Zahl der vorhandenen Drehbereiche zu teuer. Da zudem heute Dreh- bzw. Wechselstrom vorherrscht, finden die erwähnten stufenlosen Zwischengetriebe steigende Anwendung.

Die rasche Entwicklung der Drehwerkzeuge, namentlich der Hartmetalle, führte bei kleinen Drehdurchmessern zu beträchtlicher Erhöhung der Drehzahlen an den Drehbänken bis zu  $n = 8000$  U/min. Hierdurch und zur Erzielung eines besseren Spanabflusses in gefahrloser Richtung kamen Sonderbauarten als sogenannte Schnelldrehbänke bzw. Fließspandrehbänke auf den Markt. Zur Erzeugung guter Drehbilder bei kurzer Fertigstellungszeit sind hohe Schnittgeschwindigkeiten bei erschütterungsfreiem Lauf notwendig. Erreicht wird dieses durch gute Lagerung der Spindel, unnachgiebige Stützung des Drehstahles von kräftigem Schaftquerschnitt, starres, ganz aufliegendes kastenförmiges Bett, breite Schlittenführung, sorgfältige Auswuchtung der sich drehenden Teile, entlastete Hauptspindel und als letztes Antriebsglied zur Spindel endlos geleimte oder gewebte Flachriemen oder mehrfache endlos hergestellte Keilriemen.

### III. Leistung.

Aus Spanquerschnitt und Schnittkraft ( $P_H = f \cdot k_s$ ) ergibt sich die am Werkstück aufzubringende Leistung:

$$N_{PS} = \frac{f \cdot k_s \cdot v}{60 \cdot 75}.$$

Da der Antriebsmotor die Reibungsarbeit der Bank mit zu überwinden hat, so finden wir die Motorleistung, indem wir die Leistung in PS durch den Wirkungsgrad der Bank teilen und dann mit dem Umrechnungswert PS/kW multiplizieren:

$$N_{PS} = \frac{f \cdot k_s \cdot v}{60 \cdot 75 \cdot \eta}, \quad N_{kW} = \frac{f \cdot k_s \cdot v}{60 \cdot 75 \cdot \eta} \cdot 0,736.$$

Für übliche Verhältnisse, d. h. für eine sorgfältig ausgeführte und gut geschmierte Drehbank bei einer Arbeit, welche nicht weit unter der Nennleistung des Motors liegt, gilt ein Wirkungsgrad von  $\eta = 0,7$ . Wird z. B. ein kleines Stück bei einem schwachen Spanquerschnitt auf einer verhältnismäßig schweren Drehbank bearbeitet, so fällt der Wirkungsgrad erheblich, zum Teil auf  $\eta = 0,5$  und weniger. Man passe daher die Arbeiten möglichst der Motor-Nennleistung an. Zur Erleichterung der rechnerischen Arbeit dient die in Abb. D 10 dargestellte Leitertafel, deren Benutzung zur Errechnung der erforderlichen Bruttoleistung die gestrichelten Hilfslinien zeigen<sup>1)</sup>.

Das stündlich zerspannte Volumen errechnet sich aus dem Produkt: Spanquerschnitt  $\times$  Schnittgeschwindigkeit.

Spanleistung (Volumen):

$$V = \frac{f \cdot v \cdot 60}{1000} \text{ dm}^3/\text{h}; \quad G = V \cdot 7,8 \text{ kg/h, allgemein } V \cdot \gamma \text{ kg/h,}$$

wobei  $f$  in  $\text{mm}^2$  und  $v$  in  $\text{m}/\text{min}$  eingesetzt werden.

<sup>1)</sup> Näheres darüber Schallbroch u. Schaumann: Werkst. u. Betrieb 1936 H. 5/6.



Die vorstehende Rechnung nach der Spanleistung ist wesentlich, weil von allen erwähnten Einflußpunkten das Streben nach kürzester Fertigstellungszeit die Gesamtwirtschaftlichkeit des Werkstattbetriebes vor allen anderen Maßnahmen **günstig** beeinflusst. Man darf wohl in Einzelfällen die Spanleistung zurücksetzen, weil der Antriebsmotor eine im übrigen möglich höhere Spanleistung nicht zuläßt, doch darf dies kein Regelfall sein. Die Motorleistung hat sich in lautender Arbeit nach der Spanleistung zu richten und nicht umgekehrt.

## D. Das Werkzeug.

### I. Normale Drehmeißel.

Über den Werkstoff der Drehmeißel s. Absatz B III b „Schneidstoffe“, ferner Abschnitte „Werkzeugstähle“ und „Deutsche Hartmetalle“. Die Meißelformen hinsichtlich Schaftquerschnitt, Länge, rechte und linke Meißel, gerade, gebogene, gekröpfte und abgesetzte Meißel sind in den DIN-Blättern 768 und 4951 bis 4963 wiedergegeben. Es sei hier nur die Grundform des geraden rechten Schruppmeißels, Abb. D 11, gezeigt.

#### a) Winkel und Flächen am Drehmeißel.

Die Winkel und Flächen sollen mit Rücksicht auf die einfache Darstellung und das Messen der Winkel bei der Anschlußarbeit für normale Drehmeißel an Drehbänken mit waagerechter Aufspannfläche unter Beziehung auf die Drehmeißel dargestellt werden. Vernachlässigt werden dabei die durch die „Überhöhung“ der Drehmeißelspitze eintretenden Winkeländerungen.

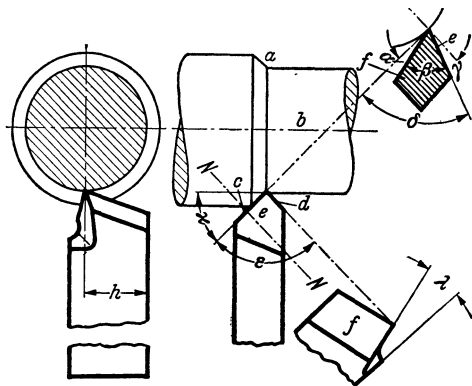


Abb. D 11. Winkel und Flächen am Werkstück und am geraden Drehmeißel. Am Werkstück: *a* Schnittfläche, *b* Arbeitsfläche; am Werkzeug: *c* Hauptschneide, *d* Nebenschneide, *e* Spanfläche, *f* Freifläche, *h* Schneidhöhe,  $\alpha$  Freiwinkel,  $\beta$  Keilwinkel,  $\gamma$  Spanwinkel,  $\delta$  Schnittwinkel,  $\epsilon$  Spitzenwinkel,  $\kappa$  Einstellwinkel,  $\lambda$  Neigungswinkel.

Bei den weiter unten behandelten, namentlich an Revolverdrehbänken und Automaten angewendeten Tangentialstählen müssen die Winkel und Flächen zur Schnittebene in Beziehung gesetzt werden.

#### 1. Die Flächen am Werkstück (s. Abb. D 11).

Schnittfläche *a* ist die am Werkstück tangential unmittelbar unter der Schneide entstehend gedachte Fläche.

Arbeitsfläche  $b$  ist die durch den Schneidvorgang erzeugte Oberfläche des Werkstückes. Ausgeführte Winkel und Flächen sind aus Abb. D 11 zu entnehmen.

## 2. Winkel und Flächen der Schneide (s. Abb. D 11).

Hauptschneide  $c$  ist die dem abzuhebenden Span zugekehrte Schneide. Nebenschneide  $d$  ist die dem abzuhebenden Span abgekehrte Schneide. Spanfläche  $e$  heißt die Fläche des Schneidkopfes, über die der Span abläuft. Freifläche  $f$  heißt die gegen die Schnittfläche gerichtete Fläche des Schneidkopfes an der Haupt- und an der Nebenschneide.

Freiwinkel $\alpha$ heißt der Winkel zwischen der durch die Schneidkante gelegten Vertikalebene und der Freifläche,	} gemessen in der Ebene NN senkrecht zur Schneid- kante
Keilwinkel $\beta$ heißt der Winkel zwischen der Spanfläche und der Freifläche,	
Spanwinkel $\gamma$ heißt der Winkel zwischen der Horizontalebene und der Spanfläche.	
Freiwinkel, Keilwinkel und Spanwinkel ergänzen sich zu $90^\circ$ , also $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ .	

Schnittwinkel  $\delta = \alpha + \beta$  heißt der Winkel zwischen der Spanfläche und der durch die Schneidkante gelegten Vertikalebene.

Spitzenwinkel  $\varepsilon$  heißt der Winkel zwischen Haupt- und Nebenschneide in der Projektion auf die Horizontalebene.

Einstellwinkel  $\varkappa$  heißt der Winkel zwischen der Projektion der Schneidkante auf die Horizontalebene und der achsenparallelen Vertikalebene.

Neigungswinkel  $\lambda$  heißt der Winkel der Schneidkante gegen die Horizontalebene. Bei abfallender Schneide, d. h. wenn die Schneide nach der Spitze zu abfällt, ist der Winkel positiv.

Schneidhöhe  $h$  heißt die Höhe von der Spitze des Stahles bis zur Auflage. Bei gekröpftem Stahl kann  $h$  auch negativ werden.

**3. Die Größe der Winkel.** Die Größe des Spanwinkels  $\gamma$  beeinflusst zunächst die Schnittkraft: Mit wachsendem Spanwinkel nimmt die Schnittkraft ab. Da aber andererseits mit wachsendem  $\gamma$  auch die Widerstandsfähigkeit bzw. die Lebensdauer der Schneide abnimmt (Keilwinkel wird kleiner), so muß  $\gamma$  um so kleiner sein, je härter und fester der Werkstoff des Werkstückes ist. Spröder Werkstoff verlangt einen besonders kleinen Winkel  $\gamma$ , da er unmittelbar an der Schneide zerbröckelt; für Drehmeißel mit Hartmetallschneide wird  $\gamma$  kleiner (bzw. Null oder negativ genommen) als für Schnellstahl und gewöhnlichen Werkzeugstahl, um die Gefahr des Ausbrechens der Kanten zu vermindern.

Für den Freiwinkel  $\alpha$  genügen einige Grad. Ein unnötig großer Winkel schwächt den Keilwinkel und fördert das Rattern und Einhaken. Der Einstellwinkel  $\varkappa$  fördert die Lebensdauer der Schneide um so mehr, je kleiner er ist, da die Spanbreite  $b$  (Abb. D 2 u. 3) bei gegebenem Vorschub  $s$  und gegebener Schnitttiefe  $a$  um so größer, die Bogenspanndicke  $m$  um so größer ist, je kleiner  $\varkappa$  ist.

Die Schneide soll nicht allzu leicht stumpf werden, der Span soll gut ablaufen, der Stahl soll nicht rattern und einhaken, der Kraftverbrauch soll nicht groß sein. Bald steht die eine, bald die andere dieser Forderungen im Vordergrund.

Die für die verschiedenen Werkstoffe zur Normung vorgeschlagenen Winkel, die zum Teil den Deutschen Normvorschlägen (DIN 4951 bis 4963) entnommen sind, erscheinen in der Zahlentafel 7.

**Tafel 7. Anschliff-Winkel für normale Drehmeißel aus SS und Hartmetall.**  
Eingehendere Angaben für Hartmetallwerkzeuge siehe AWF Bl. 123 u. f. und Abschnitt „Deutsche Hartmetalle“.

	Weicher Stahl und Stahlguß bis 60 kg/mm <sup>2</sup>	Stahl und Stahlguß über 70 kg/mm <sup>2</sup>	Chromnickel-Stahl 100 kg/mm <sup>2</sup>	Gußeisen, weich	Gußeisen, hart, Hartbronze, Hartmessing	Cu weiche Bronze
Freiwinkel { SS Hartmetall	8° 4–6°	8° 4–6°	8° 6–8°	6–8° 5°	6° 5°	bis 14° 10°
Spanwinkel { SS Hartmetall	15–20° 14–18°	14° 10–12°	15° 12–14°	14° 10–12°	0–8° 0–5°	15–25° 18–20°
	Aluminium und weiche Aluminium-Legierung	Alusil, Silumin	Automaten-Leichtmetalle	Preßstoffe	Glas gehärt. Stahl	
Freiwinkel { SS Hartmetall	bis 10° 8°	6° 5°	6–10° 6–8°	6–10° 6–8°	6–8° 4–6°	
Spanwinkel { SS Hartmetall	bis 40° 30–35°	10–18° 10–15°	0–5° 0–5°	18–30° 15–25°	–10°	

Die Spitzenwinkel schwanken zwischen 80 und 110°, die größeren für die harten und zähen Stoffe. Die Neigungswinkel schwanken zwischen 4 und 8°. Der Einstellwinkel wird in allen normalen Fällen zu 45° bei Schruppstählen angenommen.

### b) Form der Schneidkante bei Schruppmeißeln.

Bewährt haben sich sowohl gerade Schneiden mit ganz geringer Spitzenabrundung (Abb. D 11), als auch halbrunde (Abb. D 12a), gebogene und rundnasige (Taylor-) Schneiden (Abb. D 12b), doch wird die gerade bzw. die halbrunde Schneide weit überwiegend gebraucht. Zur Schonung der Spitze erhält diese eine Abrundung, deren Halbmesser bei den geraden Schneidkanten zwischen 1 und 4 mm, bei den breitronden Schneidkanten bis 12 mm schwankt.

Es schneidet nicht nur die Hauptschneide, sondern auch ein kleines Stück der Nebenschneide<sup>1)</sup> (s. Abb. D 2 u. 11). Für den Einstellwinkel  $\alpha$  der geraden Schneiden ist zwar eine geringe Größe günstig (s. oben), doch bleibt beim Drehen bis zu einem Ansatz eine um so längere Kegelfläche stehen, je kleiner  $\alpha$  ist. Schließlich wächst mit abnehmendem  $\alpha$  die senkrecht gegen die Achse des Werkstückes gerichtete Kraft gegenüber der Kraft in Vorschubrichtung, wodurch die Neigung des Werkstückes, durchzufedern, gefördert wird (Rattern!).

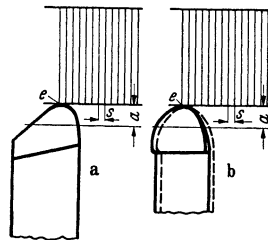


Abb. D 12. Schruppstähle mit gebogener Schneidkante. a Schnitttiefe, s Vorschub, e vorderster Schneidenpunkt.

## II. Sonderformen der Drehmeißel.

### a) Schlichtmeißel.

Wenn auch in vielen Fällen die letzte Spanabnahme zum Erreichen eines formgenauen Werkstückes mit glatter Oberfläche durch Schleifen bewerk-

<sup>1)</sup> Simon: Die Geometrie der Schneide. Werkst.-Techn. 1929 Heft 12 S. 357.

stellt wird, so nehmen doch in neuerer Zeit die Bestrebungen wieder zu, das sogenannte Maßglätten auf Drehbänken mit engeführter Spindel und feinsten Vorschüben, herunter bis zu 0,004 m/U, durch Diamanten oder Schlichtmeißel zu vollziehen. Bei den Schlichtmeißeln soll die Spitze mit verhältnismäßig großer Abrundung versehen sein, zum Teil wird ein gerades achsenparalleles Stück angeschliffen, welches breiter ist als das Maß des Vorschubes je Umdrehung. Besonders wichtig ist das Feinschleifen oder Lappen der Freifläche am Drehmeißel und die Anwendung eines guten Schneidöles. Siehe auch Abschnitt „Feinstbearbeitung“.

### b) Die Tangentialmeißel.

Sie nehmen in ihrer Längsrichtung des Schaftes, tangential zum Werkstück liegend (s. Abb. D 13a) die Hauptschnittkraft auf. Als Abstech-, Form- und Gewindestähle finden sie vornehmlich an Revolverbänken und Automaten, aber auch an normalen Drehbänken in sogenannten Stahlhaltern Anwendung. Der Anschliff der Schnittflächen wird bei dieser Werkzeugform besonders einfach, weil die eine Seite des Tangentialmeißels gleich in Richtung der Freifläche gelegt werden kann, die Spanfläche ist eine gegen den Querschnitt um den Freiwinkel  $\alpha$  geneigte Schnittfläche durch den Schaft. Sie braucht daher nicht in den Schaftkörper hineingeschliffen zu werden. Nachteilig ist, daß die Hauptschnittkraft nicht auf die Auflagefläche des Werkzeugträgers trifft, sondern durch die Reibung des Schaftes auf der Spannfläche aufgenommen werden muß. Die Tangentialmeißel kommen daher für schwere Schnitte weniger in Betracht.

### c) Meißelformen und Drehvorgang an Revolverdrehbänken und Automaten.

Namentlich an den Stern- und Trommelrevolvern arbeiten die Drehmeißel je nach Länge des Werkstückes und dessen Werkstoff in überhängender Einspannung oder mit Flach- bzw. Rollengegenführung. Besonders lange Werkstücke werden auf Langdreh-Automaten hergestellt, wobei die in einer Büchse geführte Werkstoffstange die Vorschubbewegung ausführt und der Schnitt unmittelbar an der Führungsbüchse erfolgt. Es werden dabei leichte Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit ausgeführt. Die Steigerung der Schnittgeschwindigkeit findet jedoch — wie bereits ausgeführt — ihre Grenze in der Forderung langer Standzeiten bei Automaten, bei Stücken geringeren Durchmessers auch in der begrenzten Drehzahl der Maschinen. Hinsichtlich der Anschliffwinkel wird vielfach die Forderung erhoben, daß bei wechselndem Werkstoff aber gleicher Form der Arbeitsstücke, z. B. von Messing oder Rotguß auf Leichtmetall, die gleichen Werkzeuge beibehalten werden müssen, d. h. in solchem Falle muß bei Leichtmetall auch mit dem für Messing günstigen Spanwinkel  $0^\circ$  gearbeitet werden. Dies ist zwingend bei Arbeiten mit vorhandenen Profilwerkzeugen, weil das Profil nur bei einem Anschliff (meistens  $0^\circ$ ) formgenau wird. Die Spanbildungsschwierigkeiten beim Schneiden der Leichtmetalle, das Entstehen langgelockter Späne muß ähnlich wie beim Automatenstahl durch besondere Zusätze in der Werkstoffherstellung überwunden werden<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> H. Opitz: Neuere Untersuchungen über die Zerspanbarkeit von Leichtmetallen, insbesondere von Automaten-Legierungen. Aluminium 1937 Nr. 3. — H. Bohner: Leichtmetall-Automaten-Legierungen auf Al-Mg-Basis. — H. Kästner: Aluminium-Automaten-Legierungen auf Al-Cu-Mg bzw. Al-Mg-Si-Basis. Aluminium 1937 März. — H. Schallbroch u. R. Wallichs: Al-Automatenlegierungen. Masch.-Bau 1938 S. 21.

#### d) Formmeißel.

Die Formmeißel sind nach ihrer äußeren Gestalt in zwei Gruppen zu scheiden: Gerade prismatische Formmeißel, Abb. D 13a, und runde Formmeißel, Abb. D 13b.

Die runden Formmeißel, Abb. D 13b, die meist nur für schmale und mittelbreite Teile benutzt werden, haben den Vorzug der leichten Herstellung und geringen Raumbeanspruchung; den Nachteil dagegen, daß ihre sichere Befestigung schwieriger ist. Die geraden Formmeißel werden meist als Tangentialmeißel verwendet (s. dort).

Anschleifen der Formmeißel geschieht für runde wie gerade Formmeißel nur an der ebenen Spanfläche (meist  $\gamma = 0^\circ$ ). Die Werkzeuge ändern hierbei ihre Schneidenform nicht und erzeugen bis zuletzt richtige Profile.

Der Spanwinkel ist für die Bearbeitung von Eisen und Stahl meist nur klein ( $\gamma = 10$  bis  $15^\circ$ ). Bei sehr zähen und harten Stoffen wird der Spanwinkel  $\gamma = 0^\circ$ , oder negativ; bei Messing und Automaten-Leichtmetalllegierungen stets  $\gamma = 0^\circ$ . Dagegen empfiehlt sich für Schlichtarbeiten an den meisten Werkstoffen ein größerer Spanwinkel mit Hohlkehlenschliff.

Bei Kupfer, weichem Aluminium usw. und deren Legierungen wird  $\gamma = 20$  bis  $40^\circ$  genommen.

Der Freiwinkel  $\alpha$  schwankt zwischen  $3$  und  $15^\circ$ . Die größeren Werte (über  $8^\circ$ ) nur bei stark schmierenden Stoffen, wie Cu. Beim runden Formmeißel entsteht der Freiwinkel dadurch, daß der Mittelpunkt des runden Formmeißels über der Werkstückachse liegt. Hierdurch flieht die Freifläche rascher von der Schnittfläche zurück. Die beiden Tangenten an Werkstück und an Formmeißel bilden den Freiwinkel  $\alpha$ , Abb. D 13b. In den meisten Fällen wird man aber den Formmeißel-Mittelpunkt auf gleiche Höhe mit der Werkstückachse setzen können. Hierdurch wird zwar der Freiwinkel  $\alpha$  im Berührungspunkt  $0^\circ$  sein, doch unmittelbar unterhalb des Berührungspunktes ergibt sich aus der Rundung an Werkstück und Formmeißel ein rasches Zurücktreten der Freifläche. Für sehr weiche Stoffe wird man die richtige Größe ausprobieren müssen.

**Profilverzerrung.** Das für die Herstellung der Meißel maßgebende Profil  $AA'$ , Abb. D 13a und b, senkrecht zur Formfläche beim geraden Meißel und radial beim runden Meißel, ist anders als das Profil  $BB'$  der Spanfläche, das auf das Arbeitsstück übertragen wird. Am Arbeitsstück würde also nicht genau das gewünschte Profil entstehen, wenn dieses selbst in den Formmeißel eingearbeitet würde. Solange der Freiwinkel klein ist, etwa bis  $5^\circ$ , ist diese Verzerrung jedoch gering und zu vernachlässigen. Für größere Freiwinkel dagegen muß in den Formmeißel, wenn er genau das verlangte Profil schneiden soll, ein entsprechend geändertes Profil eingearbeitet werden. Das geschieht beim runden Formmeißel dadurch, daß der ihn erzeugende Profilmessel beim Drehen um  $h$ , Abb. D 13b, unter Mitte gestellt wird, beim flachen Formmeißel durch Hobeln mit einem Messer, welches das Werkstückprofil hat und um den Freiwinkel  $\alpha$  schräggestellt wird.

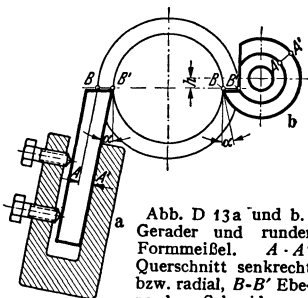


Abb. D 13a und b. Gerader und runder Formmeißel.  $A-A'$  Querschnitt senkrecht bzw. radial,  $B-B'$  Ebene des Schneidensprofils.  $h$  Überhöhung des Stahlmittelpunktes über Schneide,  $\alpha$  Freiwinkel.

Die für jeden gewählten Winkel  $\gamma$  erforderliche Profiländerung ist, wenn nötig, zeichnerisch zu ermitteln.

### e) Meißelhalter.

Meißelhalter sind im Handel in verschiedenen Formen und Ausführungen zu haben. Ihr Hauptvorzug ist: Ersparnis an Werkzeugbaustoff dadurch, daß ein verhältnismäßig schwaches Drehmeißelstück (vielfach Einstechmeißel) nur wenig aus dem Halter vorsteht. Solche in den Meißelhalter eingespannten Meißel sind leicht herzustellen und nachzuschleifen. Demnach sind an einen guten Meißelhalter folgende Anforderungen zu stellen:

1. Er muß den Form- oder Einstechmeißel sicher festhalten und bis nahe der Schneide unterstützen.

2. Er muß den Meißel so halten, daß Frei- oder Spanwinkel sich von selbst ergeben (s. Abschnitt „Tangentialmeißel“), oder doch das Nachschleifen wie auch das Nachstellen erleichtert wird.

3. Er muß starr und einfach sein (aus wenigen, nicht losen Teilen bestehen).

4. Auflage des Meißelkörpers bis zur vorderen Kante der Auflagefläche und feste Einspannung sind unerlässlich.

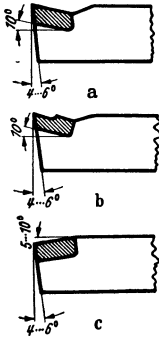


Abb. D 14 a bis c. Formen von Plättchenmeißeln. *a* für Cr-Ni-Stähle und Gußeisen bis 250 Brinell, *b* richtiger, spanformender Anschliff, *c* für gehärteten Schnellstahl, Glas, Porzellan.

formen der Plättchen. vor (s. DIN 771).

Die viereckigen und besonders die flachen Plättchen müssen so auf den Schaft gesetzt werden, daß ihre Spanflächen den notwendigen Spanwinkel schon vor dem Schleifen haben. Dazu ist es meist nötig, den Schaft abzusetzen und die abgesetzte Fläche zu neigen. Bei der dreieckigen Querschnittsform der Plättchen ist das weniger wichtig, weil man durch geringes Schleifen an der Spitze leicht den gewünschten Spanwinkel erhalten kann. Die dreieckige Form ist aber neuerdings fast vollständig von der eingelassenen prismatischen Plättchenform verdrängt.

<sup>1)</sup> Über die Herstellung und Behandlung der Plättchen siehe Abschnitte „Pfleger der Werkzeuge“, „Deutsche Hartmetalle“ und die Schriften von Fried. Krupp, Gebr. Böhrler & Co., Deutsche Edelstahl-Werke usw., ferner „Hartmetallwerkzeuge“, herausgegeben vom AWF beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit.

Das Aufschweißen bzw. Löten ist nur bis zu bestimmten Stahlquerschnitten herab wirtschaftlich. Die Hartmetalle werden wegen ihres hohen Preises fast nur als Plättchen, bei ganz kleinen Dreh- und Bohrwerkzeugen als festgeschraubte oder in Blei eingebettete Einsatzstückchen verwendet.

Besonders zu beachten sind noch folgende Punkte: Die Schneiden müssen vor Stoßbeanspruchungen geschützt werden, daher lange Schneiden und kleine Vorschübe, großer Spitzwinkel (über  $90^\circ$ ) und großer Keilwinkel, Spanwinkel meist klein,  $10$  bis  $12^\circ$  für Chrom-Nickel-Stahl und Guß bis  $200$  Brinell,  $0^\circ$  für alle harten und zähen Stoffe, wie Mangan-Hartstahl, Hartguß, Duralumin, Silumin u. a. m., bis  $10^\circ$  negativ für gehärteten Stahl, Glas, Granit<sup>1)</sup>.

Zu beachten ist ferner für alle Hartmetallmeißel: Anstellen der Meißel nur bei voller Schnittgeschwindigkeit. Abstellen nur unter Schnittauslauf.

### III. Der Diamant als Drehwerkzeug.

Mit diesem härtesten Werkstoff wurden in neuerer Zeit stark wachsende Erfolge zur Erzeugung sehr formgenauer Werkstücke und vollkommen glatter Oberfläche erreicht.

Zur Bearbeitung geeignet sind Metalle, wie: Kupfer, Bronze, Bleibronze, Messing, Zink, Weißmetall, Aluminium- und Magnesiumlegierungen, Edelmetalle, sowie eine große Anzahl anderer Natur- und Kunststoffe, bei deren Bearbeitung gewöhnliche Drehmeißel einer sehr raschen Abnutzung unterworfen sind oder keine ausreichende Oberflächengüte erzielen. Stahl und Eisen sind nur in ganz bestimmten Fällen für die Bearbeitung durch Diamanten geeignet. Die großen Vorteile bei Verwendung von Diamanten als Drehwerkzeuge sind neben der hervorragenden Oberflächenbeschaffenheit, in der langen Standzeit begründet, die bei Massenfertigung große Zeit- und Geldersparnisse gestattet. In vielen Fällen lassen sich Zehntausende von Werkstücken mit einem Diamanten bearbeiten, ehe ein Nachschleifen der Schneide erforderlich ist. Wegen der geringen Schnittkraft sind auch unterbrochene Teile ohne weiteres mit Diamantschneiden zu drehen bzw. zu bohren. Zum Einstechen von Nuten in Kolben sind entsprechend geschliffene Diamanten besonders geeignet. Sie werden seitlich verstellbar angeordnet, so daß jede Nutenbreite hergestellt werden kann. An Lagerstoffen, in denen in verhältnismäßig weichem Grundstoff harte Kristalle eingebettet sind, zerschneidet der Diamant im Gegensatz zu anderen Werkzeugen die Karbide so, daß eine spiegelglatte Lagerfläche entsteht, die von vornherein den Zustand des Eingelaufenseins hat.

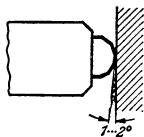


Abb. D 15. Diamant mit Facettenschliff.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Benutzung der Diamanten sind:

1. Schutz der Werkzeuge vor Stößen.
2. Genaue Einstellung auf Höhe und Winkellage der Schneide zu der Drehachse.
3. Vollkommen erschütterungsfreier Lauf der Werkzeugmaschinen.

<sup>1)</sup> AWF-Mitteilungen 1938, Heft 8; Werkstatt und Betrieb 1938 S. 256.

4. Kleinstes Spiel im Hauptlager. Schmierung mit dünnflüssigem Öl (Petroleum).

5. Von sachkundigen Sonderfirmen hergestellte und wiederzugerichtete Diamantwerkzeuge.

Zu 1. Nur bei voller Geschwindigkeit in den Schnitt gehen. Vorschub zuerst ausschalten, dann erst Werkstück stillsetzen.

Kleine Spanquerschnitte! Vorschub 0,02 bis 0,15 mm/U. Schnitttiefe: normal 0,005 bis 0,2 mm, für besondere Werkstoffe und Werkzeuge bis 0,6 mm.

Zu 2. Besondere Schutz- und Visierkappen zur Einstellung werden von der Firma E. Winter & Sohn, Hamburg, zu den Drehdiamanten geliefert. Schneidkante auf Mitte Drehachse, oder bis 1 vH des Werkstückdurchmessers über Mitte.

Zu 3. Als normale Dreh- bzw. Ausbohrwerkzeuge kommen die bogenförmige und Facettenform in Anwendung, aber auch jede andere spitze oder eckige Form kann für Sonderzwecke geliefert werden. Die Einstellung bei Anwendung des Facettenschliffes erfolgt so, daß die Nebenschneide unter einem Winkel von 1 bis 2° zur Oberflächenlinie im Horizontalschnitt liegt (s. Abb. 15). Besonders bewährt hat sich die von der Firma E. Winter & Sohn, Hamburg, eingeführte spannungsfreie Befestigung im Kugelsitz.

#### **IV. Verschiedenes über alle Drehwerkzeuge.**

Überhöhung der Schneidkante über Drehachsenhöhe ist nur in ganz geringer Höhe (1 vH des Werkstückdurchmessers) und nur bei Stahlbearbeitung zulässig. In allen anderen Fällen, namentlich beim Ausbohren sämtlicher Werkstoffe, muß die Schneidhöhe genau auf der Höhe der Drehachse stehen.

Langdrehen dünner Wellen soll man möglichst mit senkrecht zur Achse stehender Schneidkante (Seitenstahl), um Durchbiegungen zu mildern.

Rotwarmwerden der Schneiden ist ein Zeichen der Überlastung. Veränderung der Anlauffarbe zu Blauviolett ist ein Zeichen der Schneidenabstumpfung. Man warte mit dem Neuanschliff nicht bis zum Ausbrechen einzelner Teile an der Schneide mit Feuererscheinung.

Zur Verhütung von Verletzungen des Drehers Sorge man durch Anschleifen einer spanabbiegenden Schulter oder Auflötung eines Spanbrechers aus Schnellstahl für das Abrollen der Späne in enggewundenen Locken.

#### **V. Normen über Drehwerkzeuge.**

Genormt sind:

Schneidstähle, Begriffe: DIN 768, Formen: DIN 4951 bis 4963.

Schneidstähle, Querschnitte DIN 770.

Aufschweißplatten: DIN 771 (Querschnitte der Walzstangen).

Revolverkopfbohrungen zur Aufnahme der Werkzeugschäfte in DIN 1815. Es kommen folgende Bohrungen in Frage: 12, 16, 20, (25) 26, 32, 40, 50, 60, (70) 80, (90) 100.



# Bohren, Senken und Reiben.

## A. Bohren.

### I. Begriffsbestimmung.

Unter Bohren versteht man im allgemeinen das Ausschneiden eines runden Loches aus einem Werkstoff mit Hilfe eines sich drehenden Werkzeuges. Es kann auf drei Arten geschehen:

1. Das Werkzeug dreht und verschiebt sich, während das Werkstück feststeht (übliches Bohren).

2. Das Werkzeug steht fest und verschiebt sich, während das Werkstück sich dreht (Tieflochbohrmaschinen, Revolverbohrmaschinen).

3. Werkzeug und Werkstück drehen sich in entgegengesetzter Richtung bei vorschiebendem Werkzeug (Tieflochbohrmaschine).

Die zu verwendenden Werkzeuge sind verschiedenartig, entsprechend des Arbeitsvorganges und der Bearbeitbarkeit des Werkstoffes gestaltet. Von ihrer Bauart und Behandlung hängt die Wirtschaftlichkeit und Leistung der Arbeit ab.

### II. Bearbeitbarkeit der Werkstoffe<sup>1)</sup>.

Die zerspanende Arbeit der Werkstoffe ist abhängig von der Form und Art der Bohrwerkzeuge und von der Leistung der Bohrmaschine. Im allgemeinen sind in der Metallindustrie zu bearbeiten: Grauguß, Temper- und Stahlguß, schmiedbares Eisen, Messing, Rotguß, Bronze, Kupfer und alle Leichtmetalle; auch Kunststoffe und einige Gesteinsarten (Marmor, Schiefer).

Ihre mechanischen Eigenschaften, besonders Festigkeit, Härte und Dehnung, sind sehr verschieden und verlangen Beachtung bei der Konstruktion der Bohrwerkzeuge und Maschinen.

### III. Spitzbohrer.

Für wirtschaftliche Fertigung kommt der Spitzbohrer, die Urform des Bohrers, nicht mehr in Frage. Man verwendet ihn wohl noch für Sonderzwecke, besonders für sehr kleine Bohrer von 0,05 bis 0,2 mm. Der Schneidenwinkel kann bei sehr hartem, sprödem Werkstoff bis 130°, bei weichem Werkstoff bis 90° betragen. In der Regel wird ein Mittelwert von 116 bis 120° angewendet. Der Hinterschliff beträgt etwa 8 bis 10°. Zu großer Hinterschliff hat rasche Abnutzung der Schneiden zur Folge und verursacht Einhaken des Bohrers, zu kleiner Hinterschliff erhöht die erforderliche Vorschubkraft.

Abb. B 1 zeigt einen einfachen Spitzbohrer, Abb. B 2 einen Spitzbohrer mit Führung und Spanbrechernuten. Spanbrechernuten sind beim Bohren von großen Löchern aus dem Vollen

 


Abb. B 1.  
Spitzbohrer.

<sup>1)</sup> A. Wallichs: Werkstattmäßige Prüfung der Spiralbohrer und der Bohrbarkeit von Werkstoffen. Werkst. u. Betrieb Bd. 66 (1933) S. 325–330. — A. Wallichs u. W. Mendelson: Zerspanungsprüfung von Gußeisen und Stahl. Masch.-Bau Bd. 12 (1933) S. 402–404. — A. Wallichs u. H. Beutel: Spiralbohrer und Zerspanbarkeit von Stahlguß. Ber. betriebswirtsch. Arbeiten Bd. 8 (1932) S. 7. Berlin: VDI-Verlag. — A. Wallichs u. W. Mendelson: Die Bohrbarkeit des Gußeisens. Ber. betriebswirtsch. Arbeiten Bd. 8 (1932) S. 20–24. Berlin: VDI-Verlag. — St. Patkay: Bearbeitbarkeit, Bohrbarkeit und Spiralbohrer. Werkst.-Technik Bd. 22 (1928) S. 677–683; Bd. 23 (1929) S. 3–10 u. 33–42. — H. Klein: Die Ausbildung der Spiralbohrerschneiden bei verschiedenen Werkstoffen. Werkst.-Techn. 1937 Heft 7 S. 123. — H. Schallbroch: Zerspanbarkeit neuzeitlicher Werkstoffe. Masch.-Bau Bd. 12 (1933) S. 237. — A. Wallichs: Bohren, Senken und Reiben der Leichtmetalle. Werkstatt und Betrieb. Bd. 71 (1938) S. 328–332.

in spröden Werkstoff (Gußeisen, Bronze usw.) zweckmäßig. Für zähen Werkstoff empfiehlt sich der Spitzbohrer mit Hohlkehle, Abb. B 3. Der Spanwinkel ist hierbei möglichst klein zu halten, weil dann die Späne kurz

 


Abb. B 2. Spitzbohrer mit Spanbrechnuten.



Abb. B 3. Spitzbohrer mit günstigem Schnittwinkel durch Hohlkehlen-schliff.

gebrochen und ein Verschlingen derselben und damit ein Verstopfen des Bohrloches verhindert wird; für größere Bohrungen sind auch hier zur Verringerung der Vorschubkraft Spanbrechnuten vorzusehen. Sie haben aber den Nachteil, daß der Bohrer nach mehrmaligem Nachschleifen neu geschmiedet werden muß. In allen Fällen ist es zweckmäßig, den Bohrer nach der Querschnitte hin zu verjüngen, da er dort nur drückend wirkt und an dieser Stelle die größte Vorschubkraft erfordert.

Die Querschnitte muß genau in der Bohrermitte liegen; bei der Ausgestaltung der Seitenschneiden (Abb. B 1) ist darauf zu achten, daß diese gleiche Schneidenlängen haben, gleich hoch liegen und mit der Bohrerachse gleiche Winkel einschließen.

#### IV. Allgemeines über Spiralbohrer.

Der Spiralbohrer ist der am wirtschaftlichsten arbeitende Bohrer. Er hat den großen Vorzug, daß er einen sehr günstigen Schnittwinkel an den Schneiden hat und nicht umgeschmiedet, sondern nur nachgeschliffen wird, wenn die Schneiden abgenutzt sind. Er behält bis zuletzt seinen wirksamen Durchmesser.

a) **Äußere Form.** Spiralbohrer werden mit zylindrischem und kegeligem Schaft nach DIN 329 bis 350 hergestellt. Der Durchmesser ist nach hinten zu etwas verjüngt, und zwar beträgt die Verjüngung bis zu 0,1 mm auf 100 mm Länge.

b) **Nutenform<sup>1)</sup>.** Die Schneidlippen  $a$ ,  $b$  des Spiralbohrers bilden Gerade, die als Berührende an einen Kreis vom Durchmesser der Kernstärke  $c$  verlaufen, Abb. B 4.

c) **Drall** (leider auch Spiralwinkel genannt) ist der Winkel  $\sigma$  der Nuten gegen die Achsrichtung am äußeren Durchmesser. Er beträgt beim üblichen Spiralbohrer für Gußeisen und Stahl etwa  $\sigma = 30^\circ$ , Abb. B 5, für andere Werkstoffe, s. Abb. B 16 bis B 19, ist er je nach den Erfordernissen größer oder kleiner. Die Berechnung der Drall- oder Spiralsteigung geschieht nach der Formel

$$\text{Steigung } s = D \cdot \pi \cdot \text{ctg } \sigma \quad \text{in mm,}$$

$$s = \frac{D \cdot \pi \cdot \text{ctg } \sigma}{25,4} \quad \text{in Zoll,}$$

wobei  $D$  den Außendurchmesser in mm bedeutet.

d) **Kernstärke.** Die Kernstärke  $c$ , Abb. B 4, beträgt an der Spitze des Bohrers bei Bohrern bis 10 mm Durchmesser etwa  $0,15 D$ , darüber hinaus  $0,25 D$ . Zur Erhöhung der Verdrehungsfestigkeit werden die Bohrer im Kern nach oben gegen den Schaft zu durch allmähliches Zurücknehmen

<sup>1)</sup> Über die Konstruktion der Fräserform für Spiralbohrernuten finden sich Angaben in der Zeitschrift für Mathematik und Physik 1909 Heft 3.

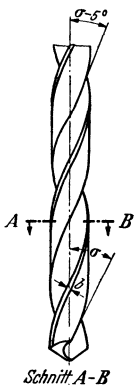


Abb. B 5. Spiralsteigung und Führungsfase.



Abb. B 4. Nutenform.

des Nutenfräasers gleichmäßig verstärkt. Um dabei mit Rücksicht auf leichten Spanabfluß ein Schmalwerwerden der Bohrnute zu vermeiden, wird bei gleichbleibender Fräserbreite der Drall vergrößert, oder bei gleichbleibendem Drall eine Winkelverstellung der Nutenfräser vorgenommen. Die mit der Drallvergrößerung verbundene Abnahme des Steigungswinkels bzw. die Verstellung der Nutenfräser beträgt etwa  $5^\circ$  für eine Bohrerumdrehung, Abb. B 5.

**e) Führungsfase.** Zur sicheren Führung des Bohrers im Bohrloch bleibt längs der Drallnute eine schmale Fase  $b$  stehen, Abb. B 5, die durch Hinterfräsen erzeugt wird, und deren annähernde Breite nachstehend gegeben ist:

Bohrerdurchmesser .....	10	20	30	40	50	60	80	100 mm
Breite der Führungsfase .....	1,3	2,0	2,6	3,0	3,4	3,6	3,8	4 mm

Nach dem Härten wird der Bohrer rundgeschliffen, und zwar, um schädliche Reibung zu verhindern, nach oben gegen den Schaft zu schwach verjüngt. Die Verjüngung beträgt für je 100 mm Länge etwa 0,1 mm und hat allerdings den Nachteil, daß die Bohrlöcher mit zunehmendem Spitzenabschliff kleiner werden. Zieht man aber in Betracht, daß genau zylindrisch geschliffene Bohrer, sofern sie tiefere Löcher zu bohren haben, selten eine längere Lebensdauer haben, so wird man diesen Übelstand gern in Kauf nehmen. Die starke Erwärmung und das Knirschen arbeitender Bohrer hat neben unsachgemäßem Spitzenanschliff häufig seine Ursache in fehlender oder zu schwacher Verjüngung des Bohrerdurchmessers.

**f) Spitzenwinkel<sup>1)</sup>.** Der Spitzenwinkel beträgt im allgemeinen  $116$  bis  $120^\circ$ , Abb. B 6. Diese Winkel stellen einen Mittelwert dar, der sowohl für harte als auch für weiche Werkstoffe befriedigende Leistungen ergibt. Für harte und spröde Werkstoffe würde wohl ein größerer Winkel bis  $130^\circ$  und für weiche Werkstoffe ein kleinerer bis etwa  $90^\circ$  günstiger sein, doch würde für die gegebene Nutenform des normalen Spiralbohrers ein veränderter Winkel krumme Schneidlippen und dadurch eine schnellere Abnutzung bei geringerer Leistung ergeben. Auch müßten die veränderten Winkel von Hand angeschliffen werden, da die Spiralbohrerschleifmaschinen meistens auf  $116^\circ$  eingestellt sind, wodurch mehr Unheil als Nutzen angerichtet wird. Spitzenwinkel für die Bearbeitung spröder, zäher, weicher und sehr harter Werkstoffe siehe Sonderspiralbohrer, Abb. B 16 bis B 19.

**g) Hinterschleifwinkel<sup>2)</sup>.** Die Schneidwirkung wird durch den entsprechenden Hinterschliff erzielt. In Abb. B 7 ist die Linie  $A-B$  abgewickelt eingezeichnet. Sie entspricht der Schnittlinie der Hinterschleiffläche mit einer Zylinderfläche mit dem Außendurchmesser des Bohrers. Der Winkel  $\beta$  ist dann der Keil-,  $\alpha$  der Frei-,  $\delta$  der Schneid- und  $\epsilon$  der Hinterschleifwinkel.

<sup>1)</sup> H. Klein: Die Ausbildung der Spiralbohrerschneiden für verschiedene Werkstoffe. Werkst.-Techn. 1937 Heft 5 S. 123. — H. J. Stoewer: Über verschiedene Spitzenanschliffe an Spiralbohrern. Stock-Z. Bd. 2 (1929) S. 23—25.

<sup>2)</sup> A. Wallichs u. W. Mendelson: Wirtschaftliches Bohren durch richtigen Anschlag. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1937, Heft 5 S. 97. — H. Schropp: Messung der Schneidwinkel am Spiralbohrer. Masch.-Bau Bd. 12 (1933) S. 427—428. — R. Sommerfeld: Über den Hinterschliff von Spiralbohrern. Heft 161 der Forsch. Ing.-Wes., herangezogen vom VDI, ferner auch Werkst.-Techn. Bd. 8 (1914) S. 258—261.

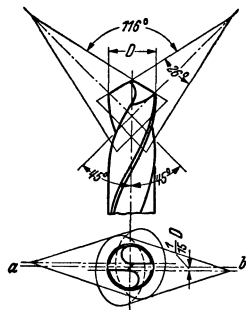


Abb. B 6. Spitzenwinkel.

Der Winkel  $\gamma$  der Werkstoffoberfläche gegen die Waagerechte ergibt sich aus  $\operatorname{tg} \gamma = \frac{s}{d \cdot \pi}$ . Hierin ist  $s$  der Bohrvorschub für eine Umdrehung,  $d$  der entsprechende Bohrerdurchmesser. Bei gleichem Vorschub wird der Winkel  $\gamma$  nach der Mitte des Bohrers zu immer größer,  $s$  ist gleichbleibend, während  $d$  immer kleiner wird.

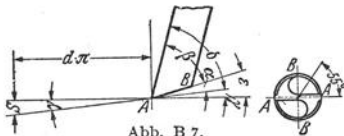


Abb. B 7.  
Hinterschleifwinkel und Querschnitte.

Ausführung etwa 5 bis 8° am Außendurchmesser, an der Spitze über 20°. Der Hinterschleifwinkel wird mit Hilfe von Spiralbohrerschleifmaschinen erzeugt<sup>1)</sup>.

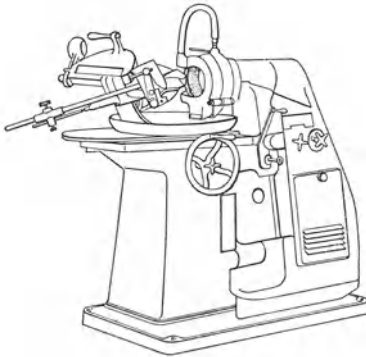


Abb. B 8. Spiralbohrerschleifmaschine für Bohrer von 10 bis 75 mm Durchmesser. Bauart R. Stock & Co., Berlin-Marienfelde.

**h) Querschnitte.** Die Kante auf dem Kern an der Spitze des Bohrers, die die beiden Schneiden verbindet, heißt die Querschnitte. Die Lage der Querschnitte muß mit einer parallel zu den Schneidlippen gezogenen Geraden einen Winkel von 55° bilden, Abb. B 7. Jede andere Lage vergrößert die Vorschubkraft, ohne das Drehmoment wesentlich zu beeinflussen.

**i) Schleifen der Winkel.** Die genaue Erzeugung dieser Winkel kann nur auf Spiralbohrerschleifmaschinen, z. B. Abb. B 8, geschehen. Das Schleifen von Hand ist möglichst zu vermeiden. Ungleiche Schnittlängen, Abb. B 9, und ungleiche Schnittkantenwinkel, Abb. B 10, sind hierbei

kaum zu vermeiden. Die Folgen sind unrunde und zu große Löcher, Anfressen der Fase und Bohrerbruch. Die Verwendung einer guten Spiralbohrerschleifmaschine ist deshalb unbedingt erforderlich.

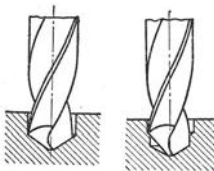


Abb. B 9 und B 10.  
Schlechtgeschliffene Spiralbohrer.

Auf der Maschine, Abb. B 8, können Bohrer von 10 bis 75 mm Durchmesser und Spitzenwinkel von 50 bis 140° geschliffen werden. Kleinere Bohrer bis 10 mm Durchmesser werden auf einer besonderen Maschine in Büchsen geschliffen, Abb. B 11.

**k) Ausspitzen.** Der Spiralbohrer hat einen nach hinten



Abb. B 11.  
Büchsenhalter für Spiralbohrerschleifmaschinen aus Werkstattbuch 16, Dinnebieber, bis 10 mm Durchmesser.

<sup>1)</sup> Ältere Bauarten siehe: Wallichs u. C. Barth: Werkst.-Techn. 1914 S. 615. — Neue Bauarten siehe Stock-Z. 1929 Heft 4 u. 5. — Grathwohl: Werkst.-Techn. 1929 S. 113.

verstärkten Kern, der beim Nachschleifen der Schneiden dicker wird und deshalb ausgespitzt werden muß. Der Spitzenwinkel und die Form der Ausspitzung üben einen großen Einfluß auf die Leistung des Bohrers aus.

 


Abb. B 12. Richtig ausgespitzter Spiralbohrer.

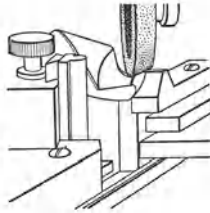


Abb. B 13. Ausspitzen eines Spiralbohrers auf der Ausspitzmaschine.

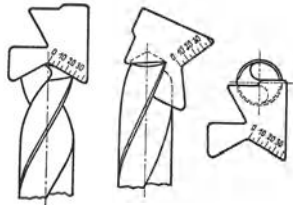


Abb. B 14. Einfache Spiralbohrer-Schleiflehre.

Abb. B 12 zeigt einen richtig ausgespitzten Bohrer. Andere Ausspitzungen sind ungeeignet. Das Ausspitzen geschieht am besten auf Spiralbohrerausspitzmaschinen. Geschickte Schleifer können es auch von Hand vornehmen. Abb. B 13 zeigt den Bohrer in Schleifstellung bei einer Ausspitzmaschine.

**1) Prüfen der Bohrer Spitze.** Zum Prüfen gleichmäßigen Spitzenanschliffes sind verschiedene Prüfgeräte gangbar. Abb. B 14 zeigt eine einfache Blechlehre zum Messen des Spitzen- und Hinterschleifwinkels und der Lage der Querschnitte.

Eine andere Lehre zum Prüfen des Spitzenwinkels ist in Abb. B 15 dargestellt. Der Bohrer wird in ein Prisma eingelegt und gegen das am Ende der Lehre befindliche Dach geschoben. Abweichungen des Spitzenwinkels von der zentrischen Lage sind durch den Lichtspalt erkennbar.



Abb. B 15. Spiralbohrer-schleiflehre.

## V. Spiralbohrer in Sonderausführung.

Sie dienen zum wirtschaftlichen Bohren von Werkstoffen, deren Bearbeitbarkeit wesentlich von der üblicher Maschinenbaustoffe (Maschinenstahl bis zu 70 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit und Grauguß) abweicht.

**a) Spiralbohrer für Leichtmetalle und Kupfer<sup>1)</sup>** (Aluminium, Silumin, Elektron und Kupfer). Für das Bohren von Leichtmetallen verwendet man Bohrer mit etwa 45° Drall und einen Spitzenwinkel von

130 bis 140°, Abb. B 16. Die Bohrer eignen sich auch zum Bohren von Kupfer, jedoch mit einem Spitzenwinkel von 125°. Dabei ist die Schnittgeschwindigkeit zu vermindern. Für Elektron wird auch der Bohrer für



Abb. B 16. Spiralbohrer für Aluminium  
 $\varepsilon = 130-140^\circ$ ,  
 $\sigma = 35-45^\circ$ ,  
 $v = 50-200$  m/min für SS-Bohrer; Spiralbohrer für Kupfer  $\varepsilon = 125^\circ$ ,  
 $\sigma = 35-45^\circ$ ,  
 $v = 35-70$  m/min für SS-Bohrer.

<sup>1)</sup> Werkst. u. Betrieb 1937 Heft 23/24 S. 317; 1938 Heft 23/24 S. 328.

Messing verwendet. Bohrer mit geringem Drall bohren hierbei sauberere Löcher als die Bohrer mit enger Spirale.

**b) Spiralbohrer für Messing** müssen wegen der Sprödigkeit des zu bohrenden Werkstoffes, besonders bei den kleineren Bohrern bis zu 10 mm Durchmesser, einen geringen Drall ( $15^\circ$ ) und einen stumpfen Spitzenwinkel (etwa  $130^\circ$ ) haben, Abb. B 17. Größere Bohrungen können auch mit üblichen Spiralbohrern gebohrt werden. Der Bohrer für Messing wird auch vorteilhaft für Elektron, jedoch mit einem Spitzenwinkel von  $116^\circ$  verwendet.

**c) Spiralbohrer für Kunststoffe.** Pertinax, Galalit, Bakelit und ähnliche Preßstoffe lassen sich mit Spiralbohrern für Leichtmetalle, Abb. B 16, noch



Abb. B 17. Spiralbohrer für Messing  $\epsilon = 130^\circ$ ,  $v = 35-200$  m/min für SS-Bohrer; Spiralbohrer für Elektron  $\epsilon = 116^\circ$ ,  $v = 50-200$  m/min für SS-Bohrer.



Abb. B 18. Spiralbohrer für Pertinax, Ebonit, Hartgummi, Bakelit, Zelluloid.



Abb. B 19. Spiralbohrer für Marmor  $v = 10$  m/min.



Abb. B 20. Spiralbohrer mit Hartmetallschneide.

leicht bearbeiten. Für Hartgummi wird besonders ein Bohrer mit einem Spitzenwinkel von  $50^\circ$  und einem Drallwinkel von  $15^\circ$  nach Abb. B 18 verwendet.

**d) Spiralbohrer für Marmor und Schiefer.** Die Form dieses Bohrers ist dieselbe wie die für Messing, nur mit einem Spitzenwinkel von  $85$  bis  $90^\circ$ , Abb. B 19.

**e) Spiralbohrer mit Hartmetallschneiden<sup>1)</sup>.** Der Bohrer, Abb. B 20, eignet sich für alle Werkstoffe, bei denen Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl versagen. Durch das Einsetzen der Hartmetallschneide in einen Schaft aus Schnellarbeitsstahl ist der Bohrer nicht so widerstandsfähig wie ein aus dem Vollen gearbeiteter Bohrer. Es empfiehlt sich deshalb, nur kleine Vorschübe bei hoher Schnittgeschwindigkeit zu verwenden. Außerdem ist beim Durchbohren darauf zu achten, daß der Bohrer nicht einhakt und das Brechen vermieden wird.

**f) Spiralbohrer für Blechpakete.** Für dünnwandige Werkstücke, Bleche, Blechpakete usw. werden vorteilhaft Spiralbohrer mit verstärktem Kern

<sup>1)</sup> Siehe auch Abschnitt: Deutsche Hartmetalle; ferner Werkst. u. Betrieb 1938 Hefte 19/20 u. 21/22.

benutzt, die auch den hohen Beanspruchungen beim Durchbohren der Bleche standhalten.

**g) Spiralbohrer für feste und zähe Werkstoffe**, z. B. Chrom-Nickel-Stahl oder nichtrostenden Stahl usw., haben einen geringeren Drall als die üblichen Spiralbohrer und einen Spitzenwinkel von  $140^\circ$ . Außerdem ist ihre Bauart kräftiger wie die der üblichen Spiralbohrer.



Abb. B 21.  
Sonderan-  
schliff für  
Gußeisen.

**h) Spiralbohrer mit Sonderanschliff der Spitze.** Die Standzeit der Bohrschneiden kann beim Bohren von Grauguß durch einen Sonderanschliff der Spitze, Abb. B 21, wesentlich erhöht werden. Die Kanten werden bei dem normalen Spiralbohrer unter einem Winkel von  $70$  bis  $80^\circ$  auf etwa ein Drittel der Länge der Schneidlippen abgeschliffen.

**i) Spiralbohrer mit Ölzuführung.** Für besonders tiefe Löcher, die sich mit dem üblichen Spiralbohrer ohne Ölzuführung schlecht bohren lassen, da die Kühlflüssigkeit nur schlecht der Schneide zugeführt werden kann, verwendet man Spiralbohrer mit Ölzuführung, Abb. B 22, sog. Kanalbohrer. Diese Bohrer sind jedoch nicht sehr widerstandsfähig, es kann nur mit geringem Vorschub gebohrt werden.



Abb. B 22.  
Spiralbohr-  
er für Öl-  
zuführung.

## VI. Instandhaltung und Behandlung der Spiralbohrer.

Zusammengefaßt ist für die Instandhaltung und Behandlung der Bohrer folgendes zu beachten:

a) Bei Verwendung von Bohrern mit kegeligem Schaft muß der Kegel des Bohrers und der der Bohrspindel stets sauber sein. Verbeulte Kegel sitzen in der Bohrspindel nicht fest, so daß nur der Mitnehmerlappen die Kraft zu übertragen hat und dadurch leicht abbricht. Außerdem schlägt der Bohrer.

b) Der Spitzen- und Hinterschleifwinkel muß vorschriftsmäßig geschliffen werden. Dies kann nur auf einer guten Spiralbohrerschleifmaschine geschehen. Das Schleifen von Hand ist möglichst zu vermeiden. Es ist zweckmäßig, die Bohrer nach dem Schleifen mit einer **Lehre** zu prüfen.

c) Große Bohrer müssen an der Querschneide ausgespitzt werden.

d) Bei Verwendung großer Bohrer ist es zweckmäßig, mit einem kleinen Bohrer vorzubohren, dadurch wird die Querschneide entlastet und der Kraftverbrauch verringert. Der Bohrer erhält dadurch auch eine gute Führung.

e) Der Bohrer darf nicht schlagen, sondern muß genau laufen. Nur dann können genaue Löcher gebohrt werden. Dies gilt besonders für Bohrer, die im Bohrfutter eingespannt werden. Schlecht zentrierende Bohrfutter sind nachzuarbeiten, oder falls es sich nicht lohnt, aus dem Betriebe zu entfernen.

f) Die Bohrerschneide muß stets scharf sein. Stumpfe Bohrer werden heiß und glühen aus; außerdem verursachen sie eine große Reibung an den Fasen. Diese nützen sich dann sehr leicht ab.

g) Die Führungsfase darf vorn nicht abgenutzt sein, da sonst der Bohrer klemmt und abbricht. Der Bohrer muß stets nach hinten etwas verjüngt sein.

h) Mit dem Spiralbohrer darf nicht tiefer gebohrt werden, als seine Spiralnuten lang sind. Geschieht dies doch, dann verstopfen die Späne die Span-

nuten, da sie nicht aus dem Bohrloch herauskönnen; der Bohrer wird festgeklemmt und bricht ab. Bei tieferen Löchern muß der Bohrer des öfteren aus dem Bohrloch herausgezogen und die Späne entfernt werden.

i) Die Bohrspindel der Maschine darf kein axiales Spiel haben, da sie dann beim Durchbohren herunterfällt, der Bohrer einhakt und abbricht.

k) Beim Bohren von Stahl muß der Bohrer gut gekühlt werden.

l) Die Schnittgeschwindigkeit und der Vorschub sind richtig zu wählen, S. 366 bis 368, um den Bohrer wirtschaftlich auszunutzen.

## VII. Schnittleistung der Spiralbohrer<sup>1)</sup>.

Die Schnittleistung  $N_s$  hängt ab von der Drehkraft  $R$ , die den Schnittwiderstand, und von der Vorschubleistung  $N_v$ , die den Vorschubwiderstand (Axialkraft)  $P$  überwindet. Die Vorschubleistung ist, wie aus den folgenden Gleichungen zu ersehen ist, so klein, daß sie fast immer vernachlässigt werden kann.

Die Drehkraft  $R$ , die man sich je zur Hälfte rechtwinklig zu jeder der beiden Schneiden und parallel zueinander im Abstand  $x$ , Abb. B 23, angreifend denken kann, ergibt ein Drehmoment  $M_d = R/2 \cdot x \cdot \text{cmkg}$ . Dieses Moment ergibt nach einer allgemein bekannten Formel die in der Maschine gebrauchte Schnittleistung

$$N_s = \frac{M_d \cdot n}{71620} \quad \text{PS} = \frac{M_d \cdot n}{97410} \text{ kW.}$$

Die Vorschubleistung wird bei einem Weg von  $n \cdot s$  in der Minute:



$$N_v = \frac{P \cdot n \cdot s}{75 \cdot 60 \cdot 1000} \quad \text{PS} = \frac{P \cdot n \cdot s}{4500000} \quad \text{PS} = \frac{P \cdot n \cdot s}{6120000} \text{ kW.}$$

In den Formeln bedeuten:

$M_d$  = Drehmoment in cmkg,

$P$  = Axialkraft in kg,

$n$  = Umlaufzahl des Bohrers in U/min,

$s$  = Vorschub in mm/U.

Die Drehkraft  $R$  ist abhängig vom Bohrerdurchmesser, von der Umdrehungszahl, von der Größe des Vorschubes, vom Schnittwinkel und vom Widerstand des Werkstoffes. Sie ist daher für jeden Werkstoff zu ermitteln.

Die Axialkraft kann durch richtiges Ausspitzen des Bohrers bis zu einem Drittel der Vorschubkraft beim nicht ausgespitzten Bohrer verringert werden.

Drehmomente und Axialkräfte werden mit Hilfe von besonderen Meßeinrichtungen durch Versuche bestimmt.

In dem Schaubild Abb. B 23 a<sup>2)</sup> sind Drehmomente für Gußeisen und Stahl angegeben. In Verbindung mit den im mittleren Teil des Schaubildes

<sup>1)</sup> Werkst.-Techn. 1911 S. 99; 1930 S. 573 — Masch.-Bau 1930 S. 244. — Dinnebier-Stoewer: Bohren. Werkstattbuch 16. Berlin: Springer-Verlag. — Masch.-Bau Bd. 11 (1932) Nr. 5 S. 96. — R. Stock & Co., Berlin-Marienfelde.

<sup>2)</sup> R. Stock & Co., Berlin-Marienfelde. — Boston u. Oxford: Masch.-Bau Bd. 11 (1932) Nr. 5 S. 16. — Hülle: Grundzüge der Werkzeugmaschinen. Bd. 1 (1928) S. 249. — Dinnebier-Stoewer: Bohren. Werkstattbuch 16. Berlin: Springer-Verlag. — A. Wallichs: Werkst. u. Betrieb 1933 S. 325–330. — A. Wallichs u. H. Opitz: Stahl u. Eisen 1931 S. 1478–1479. — Schieß-Nachrichten Bd. 12 (1932) S. 35–37. — Z. VDI Bd. 76 (1932) S. 240. — St. Patkay: Werkst.-Techn. Bd. 22 (1928) S. 677–683 u. Bd. 23 (1929) S. 3–10 u. 33–42.



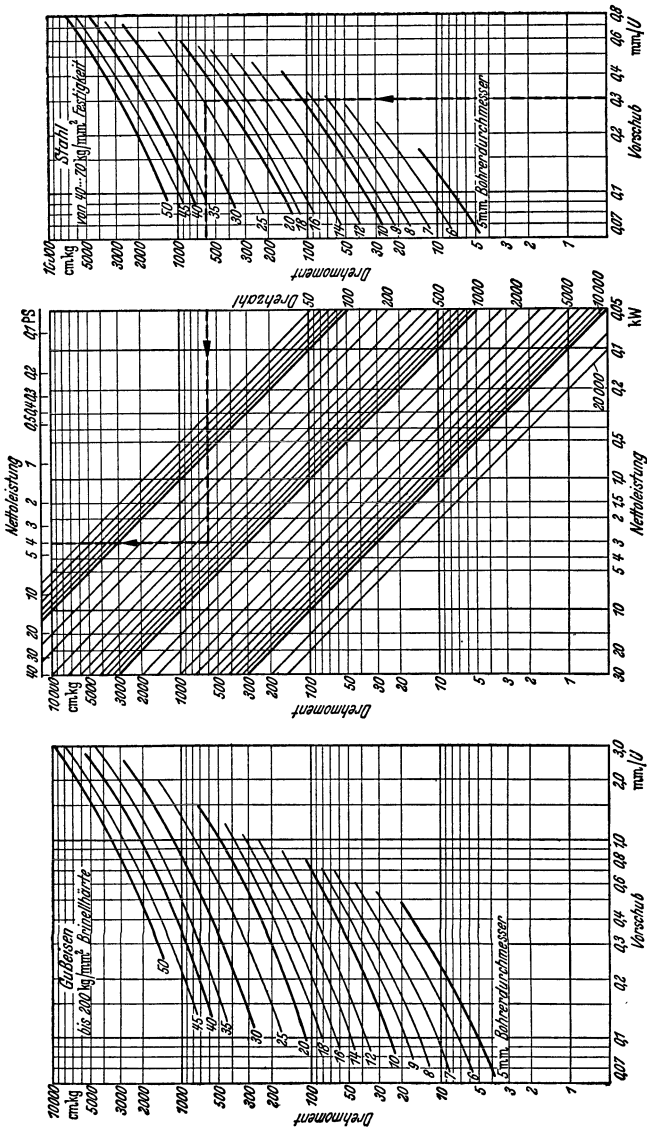


Abb. B 23 a. Drehmomente  $M_d$  und Nettoleistungen  $N$ , der Spiralbohrer.

eingetragenen Drehzahllinien läßt sich auf der Abszisse die Nettoleistung ablesen.

**Beispiel.** Wie groß ist die an der Schneide eines Hochleistungsbohrers aus Schnellstahl von 25 mm aufzuwendende Leistung beim Bohren in Stahl von 40–70 kg Festigkeit?

Lösung nach Abb. B 23a. Die Umdrehungszahl des Bohrers beträgt bei etwa 39 m/min Schnittgeschwindigkeit 500 U/min, der Vorschub sei 0,3 mm/U.

Geht man im rechten Teil des Schaubildes vom Vorschubpunkte  $s = 0,3$  senkrecht bis zum Schnitt der Drehmomentkurve des Bohrerdurchmessers 25 mm nach links bis

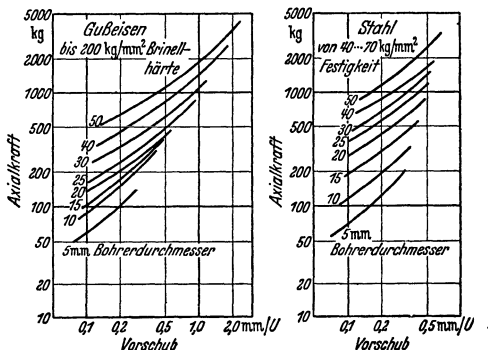


Abb. B 23b. Axialkraft  $P$  in Abhängigkeit vom Vorschub  $s$ .

zur Drehzahllinie 500 und von da senkrecht nach oben oder nach unten, so kann man auf der Skala die Nettoleistung  $N_n = 4$  PS bzw. 3 kW ablesen.

Setzt man den Wirkungsgrad  $\eta = 0,65$  ein, so ergeben sich  $N = 6,1$  PS bzw. 4,6 kW.

Setzt man den aus den senkrechten Skalen, Abb. B 23a, abgelesenen Wert für  $M_d = 600$  cmkg in die eingangs genannte Formel ein, so ergibt sich:

$$N_n = \frac{600 \cdot 500}{97410 \cdot 0,65} = 4,7 \text{ kW.}$$

In der Abb. B 23b<sup>1)</sup> sind durch Versuche ermittelte Werte für Axialkräfte  $P$  angegeben.

## VIII. Sonstige Bohrwerkzeuge.

**a) Tieflochbohrer (Kanonenbohrer),** Abb. B 24, dienen zum Bohren tiefer Löcher. Der Hinterschliff beträgt etwa 6 bis 10°. Um den Bohrer rund-

 


Abb. B 24. Tieflochbohrer (Kanonenbohrer). Abb. B 25. Vorgearbeiteter Tieflochbohrer

schleifen zu können, erhält er vorher die in Abb. B 25 dargestellte Form. Der Bohrer wird nach hinten zu um einige hundertstel Millimeter dünner

<sup>1)</sup> R. Stock & Co., Berlin-Marienfelde.

geschliffen. Der Ansatz an der Spitze wird nach dem Rundschleifen abgesprengt und dann die Schneide angeschliffen.

b) **Gewehrlaufbohrer**, Abb. B 26, sind einlippige Bohrer mit einem Bohrstück aus Schnellstahl, das in ein Bohrrohr eingelötet, etwa das 6–8fache des Durchmessers lang und mit einem Schmierloch versehen ist. Durch dieses wird die Kühlflüssigkeit unter hohem Druck (bis zu 30 atü) zugeführt, um ein Verstopfen des Bohrloches durch Späne zu verhüten. Die Spannute muß möglichst bis auf die Bohrerachse gefräst und durch Feinschliff gut geglättet sein, um das Abfließen der Späne zu erleichtern und ein Verstopfen zu verhindern. Als Bohrrohr dient ein Stahlrohr, in das eine Rille durch



Abb. B 26. Tieflochbohrer neuerer Ausführung.

eine gehärtete Stahlrolle eingedrückt ist. Zur Verstärkung gegen Verdrehung empfiehlt es sich, kürzere Rohre im Einsatz zu härten. Bei längeren Rohren läßt sich das nicht mehr ausführen; es ist dann der Vorschub der Verdrehungsfestigkeit des Bohrers anzupassen. Beim Bohren muß das Werkstück sich drehen, während der Bohrer feststeht, weil er sonst wegen seines unebenen Querschnittes bei der Drehung schleudern und ausknicken würde.

Der Querschnitt des Bohrers wird zweckmäßig nach Abb. B 27 ausgeführt. Der Bohrer hat an drei Stellen *a*, *b*, *c* Führung. Die Fase *a* ist höchstens 0,5 mm breit und stark hinterschliffen und dient dazu, die kleinen Späne, die sich hinter den Bohrer zwängen wollen, zu erfassen und in die Spannute zu leiten. Sie soll sich federnd und schabend an die Wand der Bohrung anlegen. Die Führung liegt also an der Schneidkante. Verwendet man einfache rundgeschliffene Bohrer ohne Fase *a*, so entstehen durch Einklemmen von Spänen zwischen Bohrer und Bohrungswand tiefe Bohrriefen, in denen sich Späne einklemmen und gewöhnlich den Bohrer zum

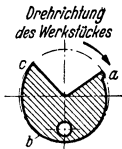


Abb. B 27. Querschnitt des Tieflochbohrers.

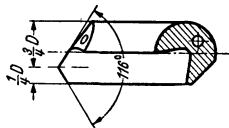


Abb. B 28. Spitzenwinkel des Tieflochbohrers.

 


Abb. B 29. Schleiflehre für Tieflochbohrer.

Bruch bringen. Bei richtig geschliffenem Bohrer entsteht beim Bohren von weichen Werkstoffen ein langer, zusammenhängender Span, während sich bei härteren Werkstoffen kürzere Späne bilden.

Schleifen der Bohrer Spitze. Das Schleifen der Spitze geschieht meist von Hand; es empfiehlt sich aber auch hier, Schleifmaschinen zu verwenden. Die Schneidspitze muß genau im ersten Viertel des Bohrerdurchmessers

stehen, Abb. B 28. Die Schneidwinkel müssen beiderseits genau gleich groß sein, damit der Bohrer nicht seitlich abgedrängt wird und infolge der erhöhten Reibung an der Lochwandung bricht. Das Messen des Spitzen- und Hinterschleifwinkels erfolgt mit Hilfe einer Lehre nach Abb. B 29.

### IX. Zahlentafeln über Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe.

Schnittgeschwindigkeit  $v$  in m/min und Vorschub  $s$  in mm/U für Bohrer aus Werkzeugstahl ( $W$ ) und Schnellstahl ( $S$ )<sup>1)</sup>.

#### a) Spiralbohrer.

Tafel 1. Stahl und Gußeisen.

Bohrer- durchmesser	1—5	5—12	12—22	22—30	30—50
Stahl bis $\approx 50$ kg Festigkeit und $\approx 18-26$ vH Dehnung					
$v$ { $W$ $S$	14 20—25	16 25—30	16—14 30—35	12 30—35	12 25—30
$s$ { $W$ $S$	0,03—0,04 0,05—0,1	0,06—0,1 0,1—0,18	0,13—0,18 0,18—0,3	0,2—0,25 0,3—0,35	0,3 0,35—0,45
Stahl von $\approx 50-70$ kg Festigkeit und $\approx 14-20$ vH Dehnung					
$v$ { $W$ $S$	10 20	12 20—25	10 25—30	10—9 25—30	8 25
$s$ { $W$ $S$	0,03—0,04 0,05—0,1	0,06—0,1 0,1—0,18	0,13—0,18 0,18—0,3	0,2—0,25 0,3—0,35	0,3 0,35—0,45
Unlegierter und legierter Stahl (Chromnickelstahl) bis $\approx 90$ kg Festigkeit und $\approx 12-16$ vH Dehnung					
$v$ { $W$ $S$	6 15	7—9 15—20	8—6 15—20	6 18—20	6 15—20
$s$ { $W$ $S$	0,02—0,03 0,03—0,08	0,04—0,08 0,08—0,15	0,1—0,14 0,15—0,25	0,16—0,18 0,30—0,35	0,2 0,35
Unlegierter und legierter Stahl (Chromnickelstahl) von $\approx 90-110$ kg Festigkeit und $\approx 8-14$ vH Dehnung					
$v$ { $W$ $S$	5—6 10—14	6—7 10—14	6—4 12—20	4 14—20	4 12—16
$s$ { $W$ $S$	0,01—0,02 0,03—0,06	0,03—0,05 0,08—0,12	0,05—0,09 0,12—0,18	0,11—0,13 0,2—0,25	0,15 0,3
Gußeisen von $\approx 12-18$ kg/mm <sup>2</sup> Zugfestigkeit					
{ $W$ $S$	10 20—30	12 30—40	10—8 20—30	7—6 20	6 20
$s$ { $W$ $S$	0,05 0,07—0,1	0,08—0,15 0,15—0,25	0,16—0,2 0,35—0,6	0,3—0,4 0,7—1,0	0,4 1,3
Gußeisen von $\approx 18-30$ kg/mm <sup>2</sup> Zugfestigkeit					
$v$ { $W$ $S$	5 12—18	7 12—18	6—4 14—18	4 16—20	3 14—18
$s$ { $W$ $S$	0,02—0,03 0,05—0,1	0,05—0,1 0,1—0,15	0,1—0,12 0,2—0,25	0,12—0,15 0,3—0,35	0,2 0,4

Zum Bohren von hochprozentigem Manganstahl sind Bohrer mit Hartmetallspitzen erforderlich;  $v \approx 15$  m/min,  $s$  bis etwa 0,1 mm/U.

<sup>1)</sup> Nach Werkstattbuch Heft 15 „Bohren“ von Dinnebier. Berlin: Springer.

Tafel 2. Temper- und Stahlguß, Nichteisenmetalle, Leichtmetalle.

Bohrer- durchmesser	1—5	5—12	12—22	22—30	30—50
	Temper- und Stahlguß				
$v \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	8—12 18—25				
$s \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	0,03—0,05 0,05—0,1	0,06—0,1 0,1—0,18	0,13—0,18 0,18—0,3	0,2—0,25 0,3—0,35	0,3 0,35—0,45
	Rotguß und weiche Bronze				
$v \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	50—80 100—150				
$s \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	0,04—0,07 0,06—0,1	0,1—0,15 0,1—0,18	0,15—0,25 0,2—0,3	0,25—0,35 0,35—0,4	0,35—0,4 0,4—0,5
	Hartbronze				
$v \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	8—16 18—25				
$s \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	0,03—0,05 0,05—0,1	0,06—0,1 0,1—0,18	0,13—0,18 0,18—0,3	0,2—0,25 0,3—0,35	0,3 0,35—0,45
	Kupfer				
$v \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	25—50 35—70				
$s \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	0,1 0,15	0,18 0,2—0,25	0,25 0,25—0,3	0,3 0,3—0,35	0,4 0,4—0,5
	Aluminium, Silumin, Elektron, Blei, Zink				
$v \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	40—100 50—200				
$s \begin{cases} W \\ S \end{cases}$	0,1 0,15	0,18 0,25	0,25 0,35	0,3 0,4	0,4 0,5—0,6

Für Hochleistungsschnellstahl können die Schnittgeschwindigkeiten bis zu 50 vH erhöht werden.

Tafel 3. Messing.

Bohrdurchmesser mm	$v =$	GMs 63/67 Ms 58/60	Ms 63/80	Ms 90
		bis 200	bis 50	bis 35
1—2	$s =$	0,06	0,04	0,02
bis 5		0,1	0,08	0,06
10		0,2	0,15	0,1
15		0,3	0,2	0,15
20		0,5	0,3	0,3
30		0,7	0,5	0,5
		W oder S	nur S	nur S

Beim Bohren von Messing sind Schnittgeschwindigkeit und Vorschub von der Legierung und dem Verarbeitungszustand abhängig.

Tafel 4. Kunststoffe und Marmor.

Werkstoff	$v$ in m/min für Bohrer aus	
	Werkzeugstahl	Schnellstahl
Novotext .....	8—12	20—30
Galalit .....	8—12	bis 20
Pertinax .....	10—20	20—30
Trolit, Ebonit .....	20—30	30—50
Hartgummi .....	20—30	30—50
Wahnerit .....	20	30—50
Vulkan Fiber .....	50—100	bis 200
Marmor .....		≈ 10

Tafel 5. Umlaufzahlen für Bohrer unter 1 mm  $\varnothing$ .

Werkstoff	Bohrerdurchmesser			
	0,1—0,2	0,25—0,35	0,4—0,6	0,7—0,9
	Umlaufzahlen je Minute			
Stahl und Gußeisen.....	500—1000	4000—6000	6000— 8000	6000— 8000
Messing und Bronze .....	500—1000	4000—6000	8000—12000	8000—12000
Kupfer .....	500—1000	4000—6000	4000— 6000	6000— 8000
Aluminium, Silumin usw. . .	800—1000	4000—6000	8000—12000	8000—12000
Hartgummi .....	1500—2000	6000—8000	8000—12000	8000—12000

Tafel 6. Vorschübe für Bohrer unter 1 mm  $\varnothing$ .

Bohrerdurchm. mm	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Vorschub mm/U	nach Gefühl	nach Gefühl	0,001	0,001	0,0015	0,0015	0,002	0,003	0,01	0,02

b) Für Bohrer mit Hartmetallspitze<sup>1)</sup>

gibt die Fa. R. Stock &amp; Co. folgende Werte an:

Werkstoff	Schnittgeschw. m/min	Vorschub mm/U		Kühlung
		bei 10 mm Durchm.	bei 20 mm Durchm.	
Chromnickelstahl	etwa	bis	bis	Bohrwasser
140 kg/mm <sup>2</sup> .....	30	0,05	0,08	
Werkzeugstahl				" trocken
180—200 kg/mm <sup>2</sup> .....	10	0,03	0,06	
Manganhartstahl 12 vH ..	20	0,03	0,06	Bohrwasser trocken
Kokillenhartguß .....	7	0,04	0,08	
Grauguß bis 200 Brinell ..	75—125	0,15	0,30	" Wasser
Grauguß über 200 Brinell .	60—80	0,10	0,25	
Kararischer Marmor .....	20—30	0,08	0,15	" Terpentin
Granit .....	6—10	0,02	0,05	
Glas mit (Dreikantbohrer) .	20—30	0,04	0,05	" trocken
Porzellan je nach Härte ..	10—20	0,01—0,03	0,02—0,05	
Isoliermaterialien .....	200	0,30	0,50	

## c) Tieflochbohrer.

Für Stahl von 50 bis 70 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit betragen die Schnittgeschwindigkeiten für Bohrer aus Hochleistungsschnellstahl  $v = 20$  bis 35 m/min.

Die Vorschübe  $s = 0,01$  bis 0,05 mm/U, je nach Leistung der Maschine, Bohrerdurchmesser, Bohrlänge und Bearbeitbarkeit des Werkstoffes.

<sup>1)</sup> Siehe Abschnitt: „Deutsche Hartmetalle“. Werkst. u. Betrieb 1938 Hefte 19/20 u. 21/22.

## B. Senken.

### I. Formen der Senker.

Der Senker oder Aufbohrer dient zum Aufsenken vorgebohrter und vorgegossener Löcher, Ansenken von Nabenflächen und Einsenken von Vertiefungen für Schraubenköpfe.

Spiralsenker, Dreischneider (DIN 343), Abb. B 30, werden zum Aufbohren vorgegossener, sehr häufig aber auch vorgebohrter Löcher verwendet.

Durch die dreifache Führung verlaufen sie nicht so leicht wie der Spiralbohrer, auch werden die Löcher genauer.

 


Abb. B 30. Spiralsenker (Dreischneider).

Das Anschleifen der Schneid-

lippen muß mit großer Sorgfalt vorgenommen werden. Spiralsenker sollen möglichst nicht von Hand angeschliffen werden. Das Nachschleifen kann auf den meisten Spiralbohrerschleifmaschinen erfolgen. Um eine gleiche Höhe der Schneidkante zu erreichen, muß dabei der Senker mit seinem Schaftende an dem verstellbaren Anschlag des Bohrerhalters der Schleifmaschine anliegen.

Aufstecksenker, Vierschneider (DIN 222), Abb. B 31, dienen dem gleichen Zwecke wie Spiralsenker. Die Senker werden an den Führungsflächen rundgeschliffen, und zwar so, daß das Werkzeug hinten um einige hundertstel Millimeter schwächer ist.

 


Abb. B 31. Aufstecksenker (Vierschneider).

Der Drallwinkel beträgt 12 bis 15°, der dem Spitzenwinkel des Spiralbohrers entsprechende schräge Anschlag der Schneiden 30 bis 45°. Der Hinterschliff soll etwa 6° sein. Das Schleifen geschieht auf besonderen Schleifvorrichtungen, die auf Werkzeugschleifmaschinen aufgesetzt werden. Mit einem solchen Gerät ist es möglich, alle vier Schneidlippen gleichmäßig zu schleifen<sup>1)</sup>.

Untermaße für Spiralsenker (DIN 343) und Aufstecksenker (DIN 222) nach DIN 342.

Durchmesser	Untermaß
bis 18 .....	0,2
über 18—30 .....	0,3
über 30 .....	0,4

Spitzsenker, Abb. B 32, sind mit folgenden Winkeln genormt:

$\epsilon = 60^\circ$  zum Abfasen der Kanten gebohrter Löcher DIN 334

$\epsilon = 75^\circ$  für Halbrundnieten nach DIN 104

„ Halbversenkneten nach DIN 301

„ Senknieten nach DIN 661 .....DIN 381

$\epsilon = 90^\circ$  zum Versenken der Köpfe von Senk- und Linsenkopf-Schrauben, Versenkneten usw. DIN 335

$\epsilon = 120^\circ$  wie für 90°-Spitzsenker .....DIN 347

Zapfensenker, Abb. B 33, werden hauptsächlich gebraucht für das Einsenken von Schraubenköpfen. Sie werden mit festen und auswechselbaren Führungs-

 


Abb. B 32. Spitzsenker.


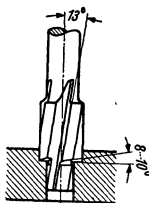


Abb. B 33. Zapfensenker.
 
<sup>1)</sup> Siehe Dinnebie: Senken — Reiben. Werkstattbuch 16. Berlin: Springer.



zapfen hergestellt. Senker mit auswechselbaren Führungszapfen können besser geschliffen werden.

Senker zum Anschneiden von Naben sind nach Abb. B 34 gestaltet.

Für Sonderzwecke werden Senker verschiedener Art verwendet <sup>1)</sup>.

Abb. B 34. Zapfensenker mit auswechselbarem Messer und Führungsbuchse.

## II. Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe für Spiralsenker DIN 343 und DIN 222.

Werkstoff	Spiralsenker			
	Werkzeugstahl		Schnellstahl	
	<i>v</i>	<i>s</i>	<i>v</i>	<i>s</i>
Gußeisen 12–18 kg/mm <sup>2</sup> Festigkeit .....	8–12	0,1–0,4	20–30	0,15–0,7
Gußeisen 18–30 kg/mm <sup>2</sup> Festigkeit .....	3–6	0,1–0,25	15–20	0,1–0,4
Stahl bis 50 kg/mm <sup>2</sup> Festigkeit .....	12–14	0,1–0,3	20–35	0,1–0,65
Stahl von 50–75 kg/mm <sup>2</sup> Festigkeit .....	8–10	0,1–0,3	20–30	0,1–0,55

Für Zapfensenker und Messerstangen sind die Vorschübe geringer, etwa 0,05–0,2 mm/U je nach Größe der Schneidflächen und Steifheit des Werkzeuges.

<sup>1)</sup> Siehe Fußnote 1 S. 369.



## C. Reiben.

### I. Arbeiten der Reibahlen.

Bohrungen, die besonders glatt und im Durchmesser mit einer zugehörigen Welle nach einer Passung übereinstimmen sollen, müssen nach dem Bohren durch Reibahlen auf den gewünschten Durchmesser aufgerieben werden. Dieser Zweckbestimmung, genaue Paßarbeit zu leisten, widerspricht eine zu starke Inanspruchnahme durch Zerspanungsarbeit. Die zum Ausreiben bestimmte Zugabe soll 0,3 mm im Durchmesser nicht überschreiten. Bei größeren Bohrungen ist deshalb meist eine Bearbeitung durch zwei Reibahlen (Vor- und Nachreibahle) erforderlich.

Die Größe des mit einer Reibahle erzeugten Loches hängt nicht lediglich vom Durchmesser des Werkzeuges, sondern auch vom Werkstoff, von der Art der Befestigung der Reibahle, von der Art des Kühlmittels und von der Starrheit der Maschine ab. Eine Reibahle wird im bröckligem Gußeisen einen anderen Lochdurchmesser erzeugen als im zähen Stahl. Ungenaues Fluchten der Reibahlenachse mit dem vorgebohrten Loch ergibt zu große Löcher. Selbst bei pendelnd angeordneten Reibahlen ist auf genauestes Fluchten zu sehen, da die Bewegungsfreiheit der Reibahle nur während des Arbeitens auftretende Störungen unschädlich machen soll.

### II. Gestaltung der Reibahlen.

**a) Einteilung.** Nach der Verwendung der Reibahlen sind zu unterscheiden: Handreibahlen und Maschinenreibahlen. Beide Arten werden mit festen und verstellbaren Schneidzähnen ausgeführt. Nachstellbare Reibahlen sind vorteilhafter, da sie nach Abnutzung im Durchmesser durch Nachstellen wieder auf das richtige Maß gebracht werden können. Es gibt auch Reibahlen, die um mehrere Millimeter im Durchmesser verstellbar sind (für Instandsetzungswerkstätten).

**b) Durchmesser.** Neue Reibahlen sind im Durchmesser etwas stärker gehalten, sie haben eine Wetzzugabe von 0,02 bis 0,045 mm. Sie müssen entsprechend einer Bohrung nach den Passungssystemen DIN oder ISA nachgewetzt werden. Das Nachwetzen geschieht mit einem guten Ölstein oder mit einem Reibahlenwetzgeräten. Zum Messen dienen Schraublehren oder Einstell-Lehrringe.

**c) Anschnitt.** Die Schneidzähne der Reibahlen werden je nach ihrer Verwendung für durchgehende oder Sacklöcher mit einem längeren oder kürzeren kegeligen Anschnitt versehen. Für Sacklöcher und für alle Werkstoffe aus Stahl und zäher Bronze erhalten sie einen kurzen Anschnitt, Abb. B 35. Reibahlen mit langem Anschnitt sind für Stahl nicht geeignet, da sie einen zu breiten Span abnehmen müssen und dabei leicht brechen. Bei der Bearbeitung von Stahl kann nur mit geringen Vorschüben gearbeitet werden.



Abb. B 35. Zylindrischer Anschnitt.

 


Abb. B 36. Kegeliger Anschnitt.

Für durchgehende Löcher eignen sich zur Bearbeitung von Gußeisen, Messing und Werkstoffe mit geringer Festigkeit, bei denen keine zusammenhängende Späne erzeugt werden, Reibahlen mit einem langen Anschnitt besser, Abb. B 36. Sie können leichter in die Bohrungen eingeführt werden und erzeugen auch bei größeren Vorschüben eine glatte Oberfläche. Die

Reibahlen werden nach hinten zu etwas verjüngt, um ein zu starkes Reiben des Führungsteiles zu vermeiden.

Handreibahlen erhalten einen Anschnitt, der durchschnittlich ein Viertel der Zahnlänge beträgt. Er ist je nach Größe um 0,2 bis 0,5 mm schwach kegelig<sup>1)</sup> Schneidzähne und Anschnitt erhalten einen Hinterschliff von etwa 5° in der Weise, daß noch eine etwa 0,2 bis 0,3 mm breite Stelle *f*, Abb. B 37, des Rundschliffes stehenbleibt, die dann nachgewetzt wird. Scharfhalten des Reibahlenanschnittes ist die erste Vorbedingung für gute und saubere Arbeit.

 


Abb. B 37. Zahn-hinterschliff.

**d) Zahnteilung.** Die Reibahlen werden mit geraden Zahnzahlen, jedoch mit ungleichen Zahnteilungen ausgeführt. Reibahlen mit gleicher Zahnteilung reiben unrunde, kantige Löcher. Es bilden sich Rattermarken, die dadurch entstehen, daß bei gleichem Abstand der Zähne der nachfolgende Zahn immer wieder in die Stellung des vorhergehenden Zahnes eintritt. Infolge der steten Wiederholung bilden sich die bereits erwähnten Rattermarken auf der Oberfläche der Bohrung. Die ungleich geteilten Reibahlen arbeiten ruhiger, weil hierbei die Aufeinanderfolge der Zähne verschieden ist. Um den Durchmesser der Reibahlen ohne Schwierigkeiten messen zu können, erhalten sie gerade Zahnzahlen. Bei der Ungleichteilung wird die Bedingung dadurch erfüllt, daß stets zwei Zähne auf dem gleichen Durchmesser einander gegenüberliegen.

**e) Zahnverlauf.** Die Schneidzähne der Reibahlen verlaufen gerade oder schraubenförmig. Reibahlen mit geraden Zähnen werden aus bereits erwähnten Gründen (leichtere Herstellung und besseres Messen) bevorzugt verwendet. Reibahlen mit gewundenen Zähnen werden meist nur da verwendet, wo die Bohrung durch eine Nut unterbrochen ist; aber auch nur dann mit Vorteil, wenn sie einen langen kegeligen Anschnitt haben dürfen, der beim Anschneiden als Führung dient. Man verwendet Reibahlen mit gewundenen Zähnen auch als zylindrische Handreibahlen für normale Bohrungen und als Kegel- und Nietlochreibahlen. Das Wetzen von Hand ist sehr schwierig und zeitraubend. Es kann zweckmäßig nur auf einem guten Reibahlenwetzgerät<sup>2)</sup> vorgenommen werden.

 


Abb. B 38. Reibahle mit geraden Zähnen.



Abb. B 39. Reibahle mit gewundenen Zähnen.

Reibahlen mit gewundenen Zähnen werden rechtsschneidend mit Linksdrahl ausgeführt. Sie brauchen zwar eine nur ganz wenig größere Vorschubkraft. Rattermarken entstehen bei Verwendung von Reibahlen mit gewundenen Zähnen nicht. In Abb. B 38 und B 39 stellt *a* die Vorschubrichtung, *b* die Drehbewegung dar, *c* ist die Resultierende aus beiden Bewegungen. Es zeigt sich, daß bei geraden Nuten die Spanabnahme viel mehr schräg erfolgt als bei gewundenen, da hierbei die Schnitttrichtung stets schräg zur Schneide sein wird. Bei linksgewundenen Zähnen wird das Abfließen des Spans durch die Drahlwindung erschwert.

<sup>1)</sup> Siehe auch Dinnebier: Senken — Reiben. Werkstattbuch 16. Berlin: Springer.

<sup>2)</sup> Hersteller: Loewe-Gesfürel, Berlin. Rohde & Dörrenberg, Düsseldorf-Oberkassel.

### III. Feste Handreibahlen.

Mittels eines Windeisens werden die zum Reiben vorgebohrten Löcher nachgerieben. Abb. B 40 zeigt eine gerade genutete Reibahle mit festen

 


Abb. B 40. Handreibahle mit geraden Zähnen.

Zähnen, Abb. B 41 eine solche mit gewundenen Zähnen. Handreibahlen mit geraden Zähnen sind die gebräuchlichsten, da sie sich gut herstellen



Abb. B 41. Handreibahle mit gewundenen Zähnen.

und auch gut nachwetzen lassen. Sie haben einen langen, kegelförmigen Abschnitt, der in die Bohrung eingeführt wird und der Reibahle beim Anschneiden die Führung gibt.

### IV. Feste Maschinenreibahlen.

a) **Fest einzuspannende Reibahlen.** Zum Ausreiben vorgebohrter Löcher werden auf Bohrmaschinen und Bohrwerken Reibahlen nach Abb. B 42 bis B 44 verwendet. Die Reibahlen, Abb. B 42, haben einen zylindrischen Schaft und werden in Bohrfutter gespannt; die nach Abb. B 43 haben einen kegelförmigen

 


Abb. B 42. Maschinenreibahle mit zylindrischem Schaft.

 


Abb. B 43. Maschinenreibahle mit kegelförmigem Schaft.



Abb. B 44. Aufsteckreibahle.

 


Abb. B 45. Dorn für Aufsteckreibahlen mit kegelförmigem Schaft.

Schaft und werden unmittelbar in die Bohrspindel oder in Kegelhülsen aufgenommen. Die Reibahlen, Abb. B 44, sind Aufsteckreibahlen, die auf besonderen Haltern, Abb. B 45, befestigt werden.

b) **Pendelreibahlen** werden hauptsächlich auf Revolverdrehbänken benutzt, und zwar deshalb, weil durch das Schalten des Revolverkopfes und Verschieben des Revolverschlittens Ungenauigkeiten seitlich und in der Höhe der Achsen eintreten, die durch die Pendelreibahle ausgeglichen

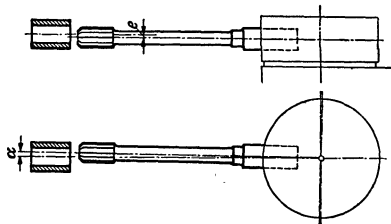


Abb. B 46. Achsenverlagerung bei einer Revolverdrehbank.

werden können, Abb. B 46. Die Ausführung einer Pendelreibahle zeigt Abb. B 47<sup>1)</sup>. Sie wird Pendelreibahle genannt, weil sie im Schaft nicht fest eingespannt, sondern beweglich gelagert ist und durch einen Stift mitgenommen wird. Sie kann sich ohne Verklemmen in die vorgebohrte Bohrung einführen, so daß beim Reiben keine Vorweiten entstehen.

 


Abb. B 47. Pendelreibahle.

Es ist jedoch darauf zu achten, daß die Verlagerung der Achsen der Maschine durch die Abnutzung nicht zu groß wird, da sonst die Pendelreibahle ihren Zweck

nicht mehr erfüllt. Bei zu großer Abnutzung des Revolverkopfes ist eine Nacharbeit der Maschine erforderlich.

## V. Nachstellbare Hand- und Maschinenreibahlen

haben den Vorteil, daß sie nach Abnutzung im Durchmesser durch Nachstellen wieder auf den Neudurchmesser gebracht werden können. Reibahlen mit verstellbaren Messern sind nach dem Nachstellen auf einer Rund- oder Scharfschleifmaschine rundzuschleifen, damit sämtliche Messer zum Schnitt gelangen.

Abb. B 48 zeigt eine nachstellbare Handreibahle. Der Reibahlenkörper ist dreimal geschlitzt und wird mittels einer Schraube mit Kegelzapfen nachgestellt. Die Reibahle nach Abb. B 49 hat

 


Abb. B 48. Verstellbare Handreibahle.

eingesetzte Messer, die durch Lösen der Klemmstücke und Zurückdrehen der Muttern mit einem Kupferdorn zurückgeschlagen werden.

Nach dem Nachstellen müssen sie rundgeschliffen werden. In Abb. B 50 ist eine Aufsteckreibahle mit eingesetzten Messern,

 


Abb. B 49. Handreibahle mit verstellbaren Messern.

in Abb. B 51 eine Reibahle mit aufgeschraubten Messern dargestellt. Bei letzterer geschieht das Vergrößern des Durchmessers durch Unterlegen von dünnem Papier oder Streifen aus Federbandstahl.

Wie schon erwähnt, sind auch diese Reibahlen nach dem Nachstellen rund-

 


Abb. B 50. Aufsteckreibahle mit verstellbaren Messern.

 


Abb. B 51. Aufsteckreibahle mit aufgeschraubten Messern.

 


Abb. B 52. Verstellbare Einzahnreibahle.

<sup>1)</sup> Weitere Ausführungen über Pendelreibahlen und Hülsen siehe Dinnebieer: Senke — Reiben. Werkstattbuch 16. Berlin: Springer.

zuschleifen und nachzuwetzen. Zum Nachregeln zu enger Bohrungen verwendet man vorteilhaft Einmesserreibahlen, Abb. B 52. Sie haben einen gehärteten und zylindrisch geschliffenen Schaft, in dem ein Messer gut gelagert ist und durch eine Schraube mit Kegelschaft verstellt wird.

## VI. Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe für zylindrische Reibahlen von 10 bis 100 mm Durchmesser.

Werkstoff	Reibahlen			
	Werkzeugstahl		Schnellstahl	
	<i>v</i> m/min	<i>s</i> mm/U	<i>v</i> m/min	<i>s</i> mm/U
Gußeisen 12–18 kg/mm <sup>2</sup> Festigkeit .....	4–5	0,5–3	6	0,5–3
Gußeisen 18–30 kg/mm <sup>2</sup> Festigkeit .....	3–4	0,5–3	5–6	0,5–3
Stahl bis 50 kg/mm <sup>2</sup> Festigkeit .....	4–5	0,3–0,75	5–6	0,3–0,75
Stahl von 50–75 kg/mm <sup>2</sup> Festigkeit .....	3–4	0,3–0,75	5–6	0,3–0,75

## VII. Kegelreibahlen.

Für das Herstellen von Innenkegeln in Hülsen oder anderen Werkstücken, deren Außendurchmesser erst nach Fertigstellung des Innenkegels auf einem laufenden Dorn fertiggestellt wird, verwendet man vorteilhaft drei Reibahlen nach Abb. B 53, 1 bis 3. Das zylindrisch vorgebohrte Loch wird mit der Schruppreibahle Nr. 1 aufgerieben. Die Reibahle ist hinterdreht und ergibt Wandungen mit mehreren Abstufungen. Durch Nachreiben mit der Reibahle Nr. 2 wird die Bohrung gut vorgerieben und mit der Reibahle Nr. 3 fertigerieben.

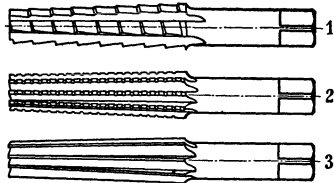


Abb. B 53. Kegelreibahlen.

Für Stiftlöcher werden Reibahlen nach Abb. B 54 bis B 56 verwendet. Abb. B 54 und B 55 (DIN 9) für Kegelstifte (DIN 1) werden bis zu 5 mm fünfkantig und darüber hinaus mit geraden Nuten hergestellt. Die Zähne der Stiftloch-Schälreibahlen, Abb. B 56, sind schraubenförmig mit Linksdraht ausgebildet, um das Festhaken im Loch zu verhindern. Die günstige Zahnstellung ermöglicht einen schälenden Schnitt und ergibt höhere Leistungen und sehr saubere Löcher.

 


Abb. B 54. Stiftlochreibahle mit geraden Zähnen.

 


Abb. B 55. Stiftlochreibahle mit geraden Zähnen.



Abb. B 56. Stiftlochreibahle mit Spiralzähnen.

## D. Bohrstangen und Bohrköpfe.

Sie werden in großer Verschiedenheit ausgeführt. Abb. B 57 zeigt einige bewährte Bauarten. Der Bohrstangendurchmesser ist so groß wie möglich zu bemessen, um Durchbiegungen zu vermeiden. Wenn irgend möglich,

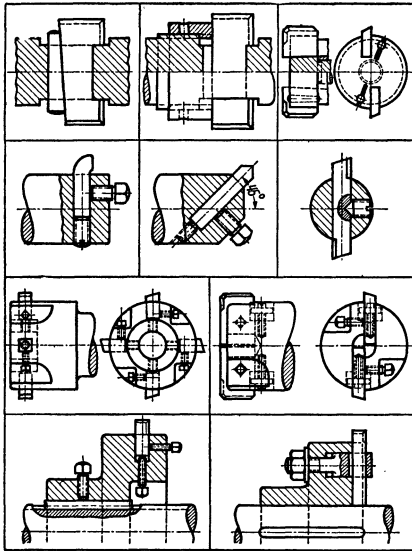


Abb. B 57. Bohrstanzen und Bohrköpfe.

ist das Bohrwerkzeug in unmittelbarer Nähe und auf beiden Seiten der Arbeitsstelle zu führen. Die Vorschubrichtung des Werkzeuges bzw. des Arbeitsstückes muß mit der Drehachse und der Führungsrichtung gleichgefluchtet sein. Hiergegen wird von unachtsamen Arbeitern öfters gefehlt, und kegelige, ungenaue Bohrungen, sowie Bohrstangenbruch sind die üblen Folgen davon. Am empfehlenswertesten sind jene Bohrarten, bei denen das Bohrwerkzeug sich dreht und gleichzeitig den Vorschub ausführt, der Vorschubdruck aber hinter den Bohrstangenföhrungen ausgeübt wird.

# Fräsen<sup>1)</sup>.

## A. Fräsvorgang.

### I. Allgemeines.

Der Fräsvorgang wird durch folgende Punkte wesentlich beeinflusst:

1. Von der Maschine, gegeben durch die Maschinenart und -leistung, die Schnittbedingungen wie Schnittgeschwindigkeit und Vorschub, Schnitttiefe und -breite, Kühlmittel.
2. Vom Werkzeug, das durch Zähnezahl, Zahnneigung (Drall), Zahnform, Durchmesser, Schneidenwinkel, Art der Kraftübertragung (Mitnahme) gekennzeichnet ist.
3. Vom Werkstück, das die Arbeitsbedingungen durch seine Stabilität in Gestalt und Aufspannmöglichkeit, seine Vorbehandlung und die geforderte Oberfläche und Maßhaltigkeit bestimmt.
4. Von den betrieblichen Maßnahmen, wie richtige Menschenauswahl, Arbeitsplan, Maschinenpflege. Diese können oft von größerem Einfluß sein als die zuerst genannten Punkte.

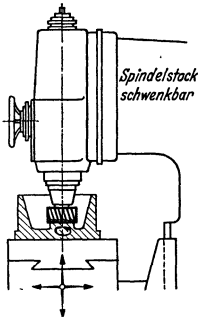


Abb. F 1.

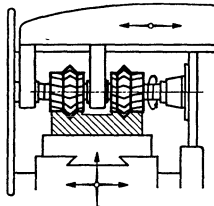


Abb. F 2.

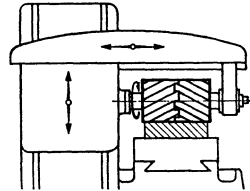


Abb. F 3.

Abb. F 1 bis F 3. Senkrecht-, Waagrecht- und Plan-Fräsmaschine.

Wirtschaftlich fräsen heißt, mit möglichst geringem Energieaufwand in möglichst kurzer Zeit bei längster Standzeit des Fräasers eine Fläche so sauber und maßgerecht herzustellen, wie sie das Werkstück verlangt.

Der Zweck des FräSENS ist also nicht, Späne zu machen, sondern brauchbare Werkstücke zu erzeugen — allerdings so schnell wie nur irgend möglich. Man vergißt oft, daß Fräsen nicht nur Schruppen bedeutet, sondern in der Massenfertigung von Fahrzeugen, Waffen, elektrischen Geräten usw. der lehrenhaltigen Erzeugung von Teilen mit feinsten Oberfläche dient, die ohne einen Feilstrich austauschbar zusammengebaut werden müssen.

### II. Vermeiden von Mißerfolgen.

Um Mißerfolge beim Fräsen zu vermeiden, sind folgende Gesichtspunkte zu beachten, die leider nicht selbstverständlich sind:

1. Wahl der richtigen Maschinenart. Zur Verfügung stehen Senkrecht-, Waagrecht- und Plan-Fräsmaschinen, Abb. F 1, 2, 3. Man hat

<sup>1)</sup> Schrifttum über Fräsen siehe Masch.-Bau Bd. 13 (1934) S. 655. Vgl. Werkstattbuch 22: Die Fräser. Berlin: Springer. Werkstattbuch 40: Das Sägen der Metalle. Berlin: Springer. Werkstattkniffe, Folge 2: Fräsen. München: Carl Hanser.

die beste Aufspannmöglichkeit und die Lage der Arbeitsfläche zur Aufspannfläche zu bedenken. Manchmal ist es beim Fräsen wichtiger, daß Wasser und Späne leicht abfließen, als daß die Arbeitsfläche dauernd beobachtet werden kann. Manchmal ist letzteres jedoch entscheidend, z. B. beim Gesenkräsen oder beim „Auskurbeln“ von Formen. Manchmal bestimmt die geeignete Fräserform (z. B. Walzen- oder Stirnfräser) die Maschine. Für besonders schwere Schnitte empfiehlt sich die Plan-Fräsmaschine.

2. Prüfung der Antriebsleistung ist bei schweren Schruppschnitten erforderlich, s. Absatz III.

3. Geeignete Drehzahlen und Vorschübe für das vorgesehene Werkzeug und den zu bearbeitenden Werkstoff, z. B. Hartmetallfräser, Leichtmetallbearbeitung.

4. Zustand und Vorbereitung von Werkzeug, Werkstück und Maschine. Beschädigte Spindelkegel, zu schwache Fräsdorne, zu weit herausgespannte Fräser geben unsaubere Arbeit und Fräserbruch. Fräsdorn

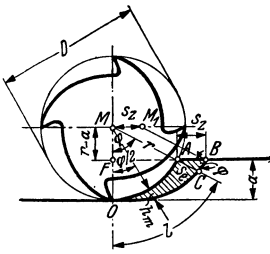


Abb. F 4.

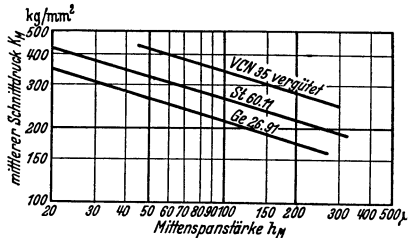


Abb. F 5.

prüfen: Stirnflächen der Fräsdornringe nicht planparallel, Nuten schief zur Achse (Dorn wird beim Spannen krumm). Neuzzeitliche Fräser erfordern gut gelagerte Arbeitsspindeln — vor allem axial — und nicht zu lose Tischführungen. Ein geeignetes Kühlmittel in genügender Menge spart an Werkzeug mehr, als es kostet.

Beim Fräsen alle Klemmungen festziehen. Gegenhalterstützen sind zum Gebrauch, nicht als Zierat geliefert.

5. Richtige Werkzeugauswahl (s. Abschnitt B). Stumpfe und schlagende Fräser geben Minderleistung oder Ausschub.

6. Ist Werkstück für die Bearbeitung richtig gestaltet? Federt es beim Fräsen? Nimmt seine Formgebung auf die Fräsbarkeit Rücksicht (z. B. Nuten mit Sack oder Auslauf)? Läßt es sich gut spannen? Sind die Arbeitsgänge richtig?

### III. Die Antriebsleistung der Fräsmaschinen.

Der Leistungsbedarf beim Fräsen ist in den letzten Jahren eingehend untersucht worden<sup>1)</sup>. Die mittlere Nutzleistung an der Frässpindel beträgt

$$N_e = \frac{K_M}{6,12 \cdot 10^6} \cdot a \cdot b \cdot s' \text{ (kW)}. \quad (1)$$

<sup>1)</sup> ADB, Berlin: Berechnung der Schnittleistung bei Fräsarbeiten. Masch.-Bau 1939 S. 234.



Hierin bedeutet:  $K_M$  mittlerer Schnittdruck in kg/mm<sup>2</sup>,  
 $a$  Frästiefe in mm,  
 $b$  Fräsbreite in mm,  
 $s'$  Vorschubgeschwindigkeit in mm/min.

Der Schnittdruck  $K_M$  ist auch für die einzelnen Werkstoffe nicht gleichbleibend, sondern ändert sich mit der Schneidenform und Mittenspanndicke (mittleren Spanstärke)  $h_M$  in mm, die sich bei dem Spanumfangswinkel  $\varphi/2$ , Abb. F 4, ergibt zu

$$h_M = \frac{s'}{n \cdot z} \sqrt{\frac{a}{D}} \quad (2)$$

Hierin bedeutet:  $n$  Drehzahl des Fräasers in U/min,  
 $z$  Zähnezahl des Fräasers,  
 $D$  Außendurchmesser des Fräasers in mm.

$K_M$ -Werte für Walzenfräser sind in Abb. F 5 für St 60.11, Ge 26.91 und VCN 35 aufgetragen.

Für die Berechnung der Antriebsleistung der Fräsmaschine (Nutzleistung des Motors)  $N_{e\text{Motor}}$  müssen außerdem der Wirkungsgrad des Spindelgetriebes und die durch den Vorschubantrieb bedingten Verluste berücksichtigt werden. Der Gesamtwirkungsgrad der Fräsmaschinen beträgt je nach Größe, Bauart und -jahr sowie Drehzahl zwischen Halb- und Vollast  $\eta = 0,5$  bis  $0,8$ .

**Rechnungsbeispiel.** Es ist St 60.11 mit einem Walzenfräser zu schrumpfen. Frästiefe  $a = 4$  mm; Fräsbreite  $b = 100$  mm; Fräserdurchmesser  $D = 100$  mm; Zähnezahl  $z = 10$ ; Fräserdrehzahl  $n = 50$  U/min (Schnittgeschwindigkeit  $v = 16$  m/min); Vorschubgeschwindigkeit  $s' = 90$  mm/min.

Zuerst ist die Mittenspanndicke zu berechnen:

$$h_M = \frac{s'}{n \cdot z} \cdot \sqrt{\frac{a}{D}} = \frac{90}{50 \cdot 10} \sqrt{\frac{4}{100}} = 0,036 \text{ mm} = 36 \mu.$$

Dazu aus Abb. F 5

$$K_M = 360 \text{ kg/mm}^2$$

und damit erforderliche Nutzleistung an der Frässpindel

$$N_e = \frac{K_M \cdot a \cdot b \cdot s'}{6,12 \cdot 10^6} = \frac{360 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 90}{6,12 \cdot 10^6} = 2,1 \text{ kW}$$

und Antriebsleistung der Fräsmaschine ( $\eta = 0,8$  angenommen)

$$N_{e\text{Motor}} = \frac{N_e}{\eta} = \frac{2,1}{0,8} = 2,6 \text{ kW}.$$

Die vereinfachte Berechnung der Antriebsleistung<sup>1)</sup> wird durch Richtwerte ermöglicht, die von den Fräsmaschinenherstellern für die zulässige Spanmenge  $V_{\text{zul}}$  in cm<sup>3</sup>/kWmin, etwa nach Tafel 1, angegeben werden.

Tafel 1. Richtwerte für die zulässige Spanmenge in cm<sup>3</sup>/kWmin.

Werkstoffe	Zulässige Spanmenge $V_{\text{zul}}$
Legierte Stähle (vergütet) . . . .	8...10 cm <sup>3</sup> /kWmin
Legierte Stähle (geglüht) . . . . .	10...12 „
Unlegierte Stähle . . . . .	12...14 „
Gußeisen (mittelhart) . . . . .	20...26 „
Messing und Rotguß . . . . .	30...40 „
Leichtmetalle . . . . .	40...70 „

<sup>1)</sup> ADB Berlin: Vereinfachte Berechnung der Schnittleistung beim Fräsen, Masch.-Bau 1940 S. 153.

Die Antriebsleistung ergibt sich dann aus der Gleichung

$$N_{e\text{Motor}} = \frac{a \cdot b \cdot s'}{1000 \cdot V_{\text{zul}}} \quad (3)$$

Für das oben angeführte Beispiel beträgt  $V_{\text{zul}}$  im Mittel  $13 \text{ cm}^3/\text{kWmin}$ ,

$$\text{damit wird } N_{e\text{Motor}} = \frac{4 \cdot 100 \cdot 90}{1000 \cdot 13} = 2,8 \text{ kW}.$$

#### IV. Die Kräfte am Fräser.

Beim Fräsen hebt jeder Fräserzahn einen kommaförmigen Span ab (OAB Abb. F 4), dessen Dicke von einem Kleinstwert (theoretisch Null) bis zu einem Größtwert anwächst. Damit wird auch die auf den Fräserzahn wirkende Schnittkraft veränderlich. Der Fräsvorgang unterscheidet sich also vom Drehen, Bohren und Hobeln grundsätzlich dadurch, daß periodisch wechselnde Kräfte auftreten, die auf einen Größtwert anwachsen und ruckartig auf Null absinken, wenn der Fräserzahn das Werkstück verläßt.

Geradzahnige Fräser ergeben immer — auch bei hohen Zähnezahlen und großen Schnitttiefen — eine stoßartige Beanspruchung der Maschine. Der Fräser schneidet auch dann nicht stoßfrei, wenn mehrere Zähne gleichzeitig im Eingriff sind, sondern nur, wenn ein neuer Zahn gerade in dem Augenblick in das Werkstück eindringt, in dem der vorhergehende es verläßt. Dies ist der Fall, wenn die Zähne geneigt sind und Fräserdurchmesser, Zähnezahl und Zahndrall in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen (s. Abb. F 14).

Für die Beanspruchung der Maschinenteile, insbesondere des Fräsdornes, der oft das schwächste Glied der Maschine ist, sind die größten auftretenden Schnittkräfte<sup>1)</sup> heranzuziehen. Diese unterscheiden sich infolge des meist „ungleichförmigen“ Schnittes und des Fräser Schlagens oft erheblich von der mittleren Schnittkraft  $P_M$ , die für die Bestimmung der Antriebsleistung maßgebend ist. Um einen Begriff von der Größenordnung der Kräfte zu erhalten, kann man die Umfangskraft  $U$ , Abb. F 6, berechnen aus

$$U = \frac{N_e \cdot 6,12 \cdot 10^3}{v} \quad (\text{kg}). \quad (4)$$

$$\text{Beispiel. } N_e = 2,1 \text{ kW; } v = 16 \text{ m/min}$$

$$U = \frac{2,1 \cdot 6120}{16} = 800 \text{ kg}.$$

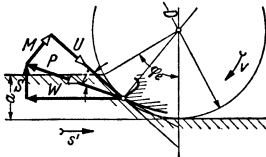


Abb. F 6.

#### V. Wahl der Schnittbedingungen.

##### a) Schruppen: Werkstoff mit möglichst wenigen dicken Spänen zerspanen.

Dies erreicht man, wenn Frästiefe und -breite möglichst klein, Vorschubgeschwindigkeit und damit Spandicke möglichst groß, Drehzahl und Zähnezahl des Fräasers möglichst klein sind.

Wegen der großen Schnittkräfte ist die Vorschubgrenze oft durch die Stabilität des Werkstückes oder des Werkzeuges und der Aufspannungen von beiden gegeben. Die Maschinenleistung kann auch dann nicht voll aus-

<sup>1)</sup> Näheres über ihre Messung und Werte vgl. Eisele: Dynamische Untersuchung des Fräsvorganges. Berlin: VDI-Verlag 1931. — Stock-Fräserhandbuch 1933 S. 46 u. 49. Berlin: Springer.

genutzt werden, wenn bei tiefen Schruppschnitten „Rattern“ des Fräser (Resonanzerscheinung: Eigenschwingungszahl der Maschine gleich Fräser-schwingungszahl) auftritt. Dies läßt sich durch Herabsetzen der Schnittgeschwindigkeit meist unterbinden; sonst muß die Frästiefe in zwei oder mehr Schnitte unterteilt werden. Bedient ein Mann mehrere Maschinen, so kann die Gesamtfräszeit — trotz ungünstiger Schnittverhältnisse im einzelnen — kürzer sein, wenn nur ein Schnitt je Arbeitsfläche angesetzt wird.

Um die beträchtliche Zerspanungswärme abzuführen, ist reichliche Zufuhr von Kühlflüssigkeit, die gleichmäßig über die ganze Fräserbreite zu verteilen ist, unbedingt erforderlich. Für weichen Stahl genügt in der Regel Seifenwasser, Ölemulsion oder ein anderes Kühlöl. Für legierte Bau-stähle ist Schneidöl vorteilhafter. Für Aluminiumlegierungen benutzt man außer Seifenwasser auch Petroleum. Magnesiumlegierungen werden meist trocken verarbeitet.

### **b) Schlichten: erhöhte Schnittgeschwindigkeit, herabgesetzter Vorschub.**

Da Maßhaltigkeit und Oberflächengüte im Vordergrund stehen, arbeitet man bei verzugsfreier Spannung des Werkstückes mit kleinen Schnittkräften. Die Sauberkeit der Fräsfläche hängt außerdem von der guten Beschaffenheit der Werkzeugschneiden und der Verwendung geeigneter Schmiermittel, die das Aufsetzen von Werkstoffteilchen verhindern, ab.

### **c) Richtwerte für Frägeschwindigkeiten<sup>1)</sup>:**

Zahlenangaben für Schnittgeschwindigkeit und Vorschub müssen stets im Zusammenhang mit der zugeordneten Fräserart, Frästiefe und -breite, der Werkstückaufspannung und Maschinengattung<sup>2)</sup> betrachtet werden. Die Richtwerte Zahlentafel 2 gelten für neuzeitliche Maschinen, starre Werkstückaufspannung und Schnellstahl-Fräser.

### **d) Gleichlaufräsen<sup>3)</sup>.**

Beim Gleichlaufräsen arbeitet man, im Gegensatz zum üblichen „gegenläufigen“ Fräsen, mit erhöhter Schnittgeschwindigkeit. Hierbei sollen neben etwas geringem Leistungsbedarf höhere Fräserstandzeiten auf harten und zäharten Werkstoffen erreicht werden. Auch ist bei tiefen Schnitten die Neigung zum Rattern geringer. Das Gleichlaufräsen erfordert jedoch besonders hergerichtete Maschinen oder Werkzeuge und ist nicht in allen Fällen anwendbar. Ein Urteil über das zweckmäßigste Fräsverfahren wird man sich daher am besten von Fall zu Fall durch den Versuch bilden.

<sup>1)</sup> Ausführliche Angaben über Frägeschwindigkeiten sind auch in dem Refa-Heft „Fräsen“, Berlin: Beuth-Vertrieb 1939, enthalten.

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu Klein: Wahl des Vorschubes beim Fräsen. Werkst.-Techn. 1937 S. 485.

<sup>3)</sup> Vgl. Jereczek: Z. VDI 1936 S. 237, Werkstatt und Betrieb 1937 Heft 9/10, S. 123 — Werkst.-Techn. 1940, S. 67 (Beispiele).

**Tafel 2. Richtwerte für Fräsengeschwindigkeiten.**  
Schnittgeschwindigkeit  $v$  in m/min; Vorschubgeschwindigkeit  $s'$  in mm/min.

Zu zerspanender Werkstoff	Schlichten		Schruppen			
	Frästiefe bis $a = 1$ mm		Frästiefe bis $a = 5$ mm		Frästiefe bis $a = 8$ mm	
	$v$	$s'$	$v$	$s'$	$v$	$s'$
Walzen-Fräser, Fräsbreite bis 100 mm						
Legierter Stahl, vergütet bis 100 kg/mm <sup>2</sup> ...	10...14	35...45	10...12	45...70	8...10	25...3
Legierter Stahl, gegläht, bis 75 kg/mm <sup>2</sup> ....	14...18	45...70	12...14	70...100	10...12	40...6
Unlegierter Stahl, bis 70 kg/mm <sup>2</sup>	18...22	60...90	16...18	90...150	12...14	60...8
Gußeisen, bis 180 Brinell .....	14...18	70...100	12...14	100...170	10...12	70...1
Leichtmetalle .....	200...300	100...150	150...250	150...300	150...200	90...1
Messing (Ms 58) .....	40...60	100...160	30...40	160...220	30...40	100...1
Schaftfräser, Fräsbreite bis 60 mm						
Legierter Stahl, vergütet bis 100 kg/mm <sup>2</sup> ....	16...18	45...55	12...14	15...25	12...14	10...1
Legierter Stahl, gegläht bis 75 kg/mm <sup>2</sup> .....	18...20	55...80	14...16	25...40	14...16	15...2
Unlegierter Stahl, bis 70 kg/mm <sup>2</sup>	20...24	75...100	16...18	35...55	16...18	20...3
Gußeisen bis 180 Brinell .....	18...20	80...110	14...16	40...75	14...16	30...4
Leichtmetalle .....	150...180	70...100	140...180	50...90	140...180	30...5
Messing (Ms 58) .....	50...60	100...140	30...40	60...100	30...40	40...6
Walzenstirnfräser, Fräsbreite bis 100 mm						
Legierter Stahl, vergütet, bis 100 kg/mm <sup>2</sup> ..	12...14	30...40	10...12	45...60	8...10	25...3
Legierter Stahl, gegläht, bis 75 kg/mm <sup>2</sup> ....	16...18	40...60	12...14	70...90	10...12	35...5
Unlegierter Stahl, bis 70 kg/mm <sup>2</sup>	20...22	60...80	16...18	90...130	12...14	55...7
Gußeisen, bis 180 Brinell .....	16...18	70...90	12...14	100...150	10...12	60...8
Leichtmetalle .....	200...300	90...140	150...250	140...280	150...250	80...1
Messing (Ms 58) .....	40...60	90...150	30...40	150...250	30...40	90...1
Kunststoffe .....	25...30	40...70	20...25	60...80		
Kunststoffe mit Hartmetallschneiden .....	30...40	40...70	25...35	60...80		
Messerköpfe, Fräsbreite bis 200 mm						
Legierter Stahl, vergütet, bis 100 kg/mm <sup>2</sup> ..	15...20	20...35	12...15	35...50	10...12	15...2
Legierter Stahl, gegläht, bis 75 kg/mm <sup>2</sup> ....	20...25	30...60	16...18	60...75	12...15	30...4
Unlegierter Stahl, bis 70 kg/mm <sup>2</sup>	25...30	40...70	20...25	70...100	15...20	35...5
Gußeisen, bis 180 Brinell .....	20...25	40...80	18...22	90...120	12...18	45...6
Gußeisen bis 180 Brinell, Hartmetallschneiden .....	60...80	100...160	60...70	100...150	60...70	50...8
Leichtmetalle .....	200...400	80...150	200...300	150...300	200...300	70...1
Messing (Ms 58) .....	50...80	90...150	40...60	180...220	40...60	90...1

Tafel 2 (Fortsetzung).

Zu zerspanender Werkstoff	Fertigfräsen		Vorschruppen			
	Frästiefe bis $a = 40$ mm		Frästiefe bis $a = 10$ mm		Frästiefe bis $a = 40$ mm	
	$v$	$s'$	$v$	$s'$	$v$	$s'$
Scheibenfräser, Fräsbreite bis 20 mm						
Legierter Stahl, vergütet, bis 100 kg/mm <sup>2</sup> ..	10...14	10...20	10...12	40...60	8...10	20...30
Legierter Stahl, geglüht, bis 75 kg/mm <sup>2</sup> ....	14...18	15...25	12...14	70...90	10...12	30...50
Unlegierter Stahl, bis 70 kg/mm <sup>2</sup>	18...22	20...45	16...18	90...120	12...14	40...70
Gußeisen, bis 180 Brinell.....	14...18	25...50	12...14	100...150	10...12	50...90
Leichtmetalle .....	200...300	60...120	150...250	150...300	150...200	80...150
Messing (Ms 58) .....	40...60	40...75	30...40	140...200	30...40	70...120
Zu zerspanender Werkstoff	Schnittiefe bis $a = 4$ mm		Schnittiefe bis $a = 8$ mm		Schnittiefe bis $a = 20$ mm	
	$v$	$s'$	$v$	$s'$	$v$	$s'$
Kreissägen, Zähnezahl nach DIN 136, Schnittbreite bis 3 mm						
Legierter Stahl, vergütet, bis 100 kg/mm <sup>2</sup> ..	25...30	30...40	20...25	20...30	15...20	10...15
Legierter Stahl, geglüht, bis 75 kg/mm <sup>2</sup> ....	35...40	45...60	30...35	35...50	25...30	20...25
Unlegierter Stahl, bis 70 kg/mm <sup>2</sup>	45...50	60...75	40...45	45...60	35...40	25...30
Gußeisen, bis 180 Brinell.....	30...40	60...80	30...35	45...60	20...30	25...35
Leichtmetalle .....	300...400	200...400	300...350	150...200	200...300	80...150
Messing (Ms 58) .....	300...400	200...500	300...400	150...300	300...350	100...200
Kunststoffe .....	200...300	150...200	150...200	80...150	100...150	60...100

## B. Auswahl und Gestaltung der Fräser.

### I. Allgemeines.

Bei Beschaffung von Fräsern achtet man mit Rücksicht auf den Preis dieser wertvollen Werkzeuge auf kleine Lagerhaltung. Dem Verwendungszweck bis ins Letzte angepaßte Fräser lohnen sich meist nur in der Massenfertigung.

Werkzeugstahl (Kohlenstoffstahl) wählt man meist nur für Fräserformen, die sich beim Härten stark verziehen, z. B. große Sägen und Formfräser.

Schnellstahl verwendet man allgemein für Fräser, die dann eine erheblich höhere Standzeit haben und gegen Wärmebeanspruchung unempfindlicher sind. Zur Bearbeitung besonders harter und hochlegierter Baustähle sind Hochleistungsschnellstähle (mit erhöhtem Vanadium- und Kobaltgehalt) erforderlich. Bei Schaftfräsern schweißt man heute in der Regel den Schneidteil aus Schnellstahl an den Schaft aus Maschinenstahl.

Tafel 3. Richtlinien für die Wahl der Schneidwinkel und Zähnezahlen an Fräsern.

Fräserart	Für Eisen, Stahl und Nichtisenmetalle		Für Leichtmetalle		Schneidwinkel			D = Außendurchmesser, Zähne- $\left\{ \begin{array}{l} z_1 = \text{für norm. Stähle,} \\ z_2 = \text{für zäherte Werkstoffe,} \\ z_3 = \text{für Leichtmetalle} \end{array} \right.$ zählen Bohrung = $d$ ; Morsekegel = $Mk$ ; Schaftdurchmesser = $d$											
	Für Eisen, Stahl und Nichtisenmetalle		Für Leichtmetalle		$\alpha$	$\gamma$	$\lambda$	D	$z_1$	$z_2$	$z_3$	$d$							
	Für Eisen, Stahl und Nichtisenmetalle		Für Leichtmetalle		$\alpha$	$\gamma$	$\lambda$	D	$z_1$	$z_2$	$z_3$	$d$							
Walzenfräser					1	4°	10°	40—45°	40	50	60	75	90	110	130	150			
					2	3°	5°	35—40°	8	8	10	10	12	14	14	16	16	16	
					3	6°	25°	50—60°	16	22	27	32	40	40	50	50	50	50	
Walzenstirnfräser					1	5°	10°	15—20°	40	50	60	75	90	110	130	150			
					2	3°	5°	15—20°	8	8	10	10	12	14	16	16	16		
					3	8°	25°	35°	6	6	7	8	9	10	10	12	12	40	
Winkelstirnfräser					1	5°	10°	10—12°			65	75	90	110					
					2	3°	5°	12°			9	10	12	14	14	14	14		
					3	7°	25°	15°			6	6	6	7	8	8	8	8	32
Scheibenfräser					1	5°	12°	12—15°	60	75	90	110	130	150	175	200			
					2	3°	5°	9—12°	8	10	12	14	16	18	20	20	20	20	
					3	6—8°	25°	20—30°	16	22	27	32	40	40	50	50	50	50	
Abwälzfräser					1	10°	0°	1—8°			100	130	175	210					
					2	10°	0°	1—8°			9	9	8	8	8	8	8		

Radiusfräser usw.			1 10°	0—	D	50	60	70	80	90			
			2 10°	10°	$r_1$	7	8	9	10				
Kreis-sägen			3 15°	0—	$r_2$	8	8	10	12				
				bis 20°	$r_3$	5	6	6	8				
				10°	$d$	22	22	22	22	27			
				5—	D	60	80	100	150	200	250	300	
Schachtfräser, Fingerfräser			1 5°	5—	$r_1$	44	54	64	84	104	124	136	
			2 3°	10°	34	40	48	56	64	80	88		
			3 8°	3°	Breite		1—3,5	1,5—4	2—5	2,5—6	mm		
				15°	$r_2$	18	22	26	36	42	48	52	
T-Nutenfräser			1 5°	8°	D	10	14	20	24	30	36	40	
			2 3°	25°	$r_1$	4	4	6	6	6	6	6	
			3 8°	9°	$r_2$	6	6	8	8	10	10	10	
				20°	$r_3$	3	3	4	4	5	5	5	
			30°	$Mk$	Zylindr.		2	3	3	4	4		
Paßfeder-nutenfräser, Langlochfräser			1 } siehe Scheibenfräser		D	bis 14 mm, ab 16 mm							
			2 } 7°	10—	$r_1$	2 Zähne, auch 3—4 Zähne							
			3 } 4°	15°	$r_2$	2 Zähne							
Messerköpfe			1 5°	12°	D	bis 14 mm zylindr.							
			2 3°	8°	$r_1$	160	200	250	320				
			3 8°	25°	$r_2$	10	12	14	16				
				0°	$r_3$	12	14	16	20				
			10—	$d$	3	4	5	6					

Fräser mit Hartmetallschneiden – meist Messerköpfe – sind für schwer bearbeitbare Stähle (z. B. Manganstahl), hartes Gußeisen und andere stark verschleißende Werkstoffe (z. B. siliziumhaltige Leichtmetalle, Isolierstoffe), vor allem aber zum Nachschlichten von Zylinderblöcken, Gleitflächen u. ä. vorteilhaft. Ihrer allgemeinen Verwendung stehen Stoßempfindlichkeit der Schneiden und schwierigere Instandhaltung oft noch im Wege.

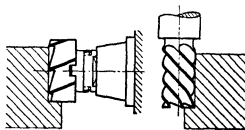


Abb. F 7. Stirnfräser besser als Schaftfräser.

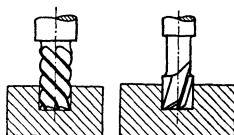


Abb. F 8. Zweischneider besser als Schaftfräser.

Oberstes Gesetz für die Gestaltung der Fräser: Richtige Schneidwinkel, auch an den Nebenschneiden. Bei Stirn-, Schaft- und Scheibenfräsern ergibt der Zahndrall den Spanwinkel an der Nebenschneide. Schnittkraft und Reibungswärme bei der Zerspanung sinken mit wachsendem Spanwinkel. Zu spitze Schneiden sind jedoch gegen Stöße und selbst kurzzeitige Überbeanspruchung empfindlich. Es empfiehlt sich daher, die in Tafel 3 angegebenen Richtwerte einzuhalten. Die hier gezeigten Fräserformen haben sich sowohl beim Schruppen als auch beim Schlichten bewährt. Mit ihnen läßt sich die Spanleistung auch bei veralteten Maschinen, soweit diese an

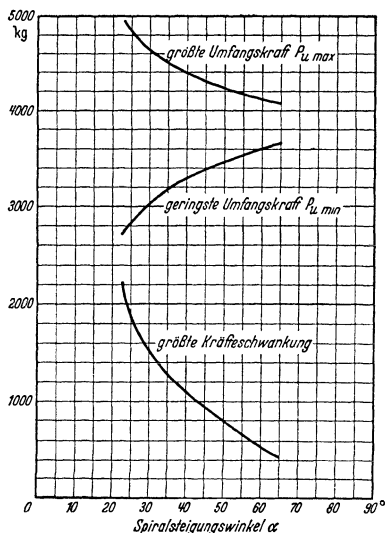


Abb. F 9. Schwankungen der Schnittkraft.

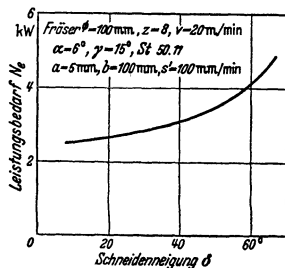


Abb. F 10. Leistungsbedarf bei gewundenen Fräsern.

sich in Ordnung sind, wesentlich steigern. Nur falsch verwendete Fräser ergeben ungenügende Leistungen, z. B. Schaftfräser statt Zweischneider zum Fräsen von Nuten, dünne Schaftfräser statt Stirnfräser zum Abfräsen (Abb. F 7, 8).



### a) Walzenfräser.

Mit Rücksicht auf die Schnittkraftschwankungen (Abb. F 9) verwendet man schrägegezahnte Fräser. Zähne mit hohem Drall (über 30°) ergeben einen schälenden Schnitt, neigen wenig zum „Rattern“ und bringen die Späne gut von der Arbeitsfläche fort. Allerdings erhöht sich mit steigendem Drall die Leistungsausnahme der Fräsmaschine, merklich jedoch erst bei Drallwinkeln über 45° (Abb. F 10). Der Walzenfräser muß so aufgenommen werden, daß der Achsdruck gegen die Ständerbrust der Maschine gerichtet ist. Rechtsschneidende Fräser sollen deshalb Linksdrahl, linkschneidende Rechtsdrahl haben. Die Begriffe rechts- und linksschneidend bestimmt DIN 857, Abb. F 11 und F 12. Um die Frässpindel vom Achs-

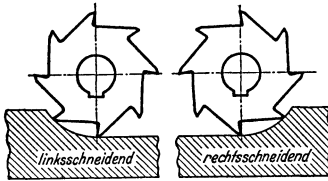


Abb. F 11.

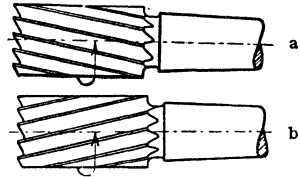


Abb. F 12a und b. Rechtsschneidender Fräser mit Rechts- und mit Linksdrahl.

druck zu entlasten, kuppelt man bei großen Fräsbreiten zwei Fräser mit entgegengesetztem Drall (Abb. F 13).

„Gleichförmiges“ Schneiden wird erreicht, wenn die Fräsbreite gleich der (einfachen oder mehrfachen) Achsteilung  $t_a$  des Fräasers (Abb. F 14) ist:

$$t_a = \frac{D \cdot \pi}{z \cdot \operatorname{tg} \lambda}$$

Darin bedeutet:

$\lambda$  Drallwinkel, d. h. Neigungswinkel der Zähne gegen die Achse,

$D$  Außendurchmesser,

$z$  Zähnezahl des Fräasers.

Je größer der Drallwinkel, um so kleiner die größtmögliche Schnittkraftschwankung und um so ruhiger der Fräsvorgang.

Für zähe Werkstoffe sind Fräser mit wenigen Zähnen und hohem Drall, für harte Werkstoffe (kurzbrüchige Späne) solche mit größerer Zähnezahl am Platze (Abb. F 15). Der Durchmesser des Fräasers soll nicht zu groß gewählt werden, jedoch muß die Verwendung eines kräftigen Fräsdornes möglich sein.

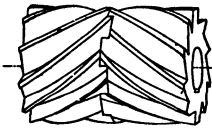


Abb. F 13. Schruppfräser mit Rechts- und Linksdrahl.

 


Abb. F 14.

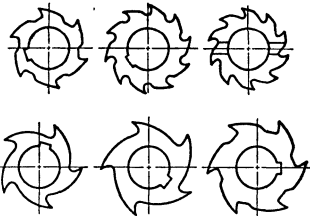


Abb. F 15. Fräser oben für harte, unten für zähe Werkstoffe.

Spanbrechernuten kommen bei Walzenfräsern und anderen spitzgezahnten Fräsern wegen ihrer ungünstigen Schneidenbeanspruchung immer mehr außer Gebrauch. Ihre Aufgabe, Spanverstopfungen zu verhindern,

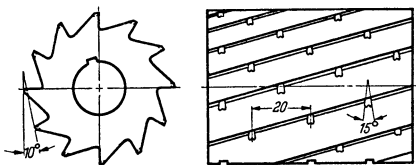


Abb. F 16. Walzenfräser mit Spanbrechernuten.

übernimmt der Drall der Spannuten. Soweit sie — beispielsweise bei langen Formfräsern geringen Dralls — berechtigt sind, gestaltet man sie so, daß die Schneidkanten nicht drücken (Abb. F 16).

#### b) Schaftfräser.

Zum Schneiden ins Volle Drall unter  $30^\circ$  wählen; wenn Fräser vorwiegend am Umfang schneidet,  $30^\circ$  und mehr. Die Drallrichtung wählt man zweckmäßig so, daß auch die Stirnzähne positive Spanwinkel erhalten, also z. B. Rechtsdrall bei rechtsschneidendem Fräser (Abb. F 12). Das Werkzeug muß aber dann gegen Herausziehen aus der Maschinenspindel gesichert werden (s. Abb. F 38).

#### c) Stirn- und Walzenstirnfräser.

Zum Stirnen kurze Fräser verwenden. Soll der Fräser gleichzeitig am Umfang schneiden, so muß die Bauart der des Walzenfräasers angepaßt werden. Zum Fräsen von Flächen sind Stirnfräser geeigneter als Walzenfräser, da mit ihnen leichter eine saubere Oberfläche erzeugt werden kann. Das gleiche gilt für Messerköpfe.

#### d) Messerköpfe.

Auf positive Spanwinkel achten. Feste, haltbare Klemmung der Messer (Stähle) macht sich trotz höherer Kosten durch Leistungssteigerung bezahlt (Abb. F 17). Für weniger hohe Beanspruchungen genügt die Befestigung

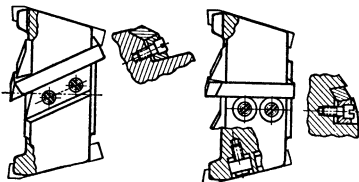


Abb. F 17. Messerköpfe.

durch abgeschrägte zylindrische Stifte (Abb. F 18), durch die das Messer keilförmig gegen die Anlagefläche gezogen wird. Manchmal genügt eine Befestigung nach Abb. F 19. Quer durch die Körper gebohrte Löcher dienen hier zum Austreiben der Stifte. Eine andere, leichtere Bauart zeigt Abb. F 20. Eingesetzte Messer

haben den Vorzug, daß sie bei Beschädigung leicht einzeln ausgewechselt und Durchmesser verringert werden beim Nachschleifen durch Nachstellen ausgeglichen werden können. Rasch umlaufende Messerköpfe großen Durchmessers müssen vor Inbetriebnahme dynamisch ausgewuchtet werden. Auch achte man in Anbetracht der erheblichen Schwungmassen auf genügende Gewichtserleichterung des Körpers durch symmetrische Ausparungen oder Verwendung von Leichtmetallen.



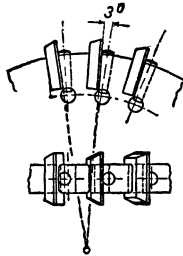


Abb. F 18 bis 20. Fräser mit eingesetzten Messern.

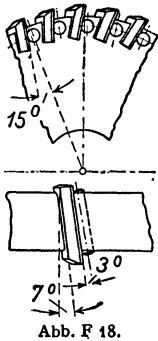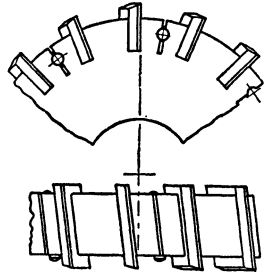

### e) Scheibenfräser

sind für tiefe Schnitte bestimmt. Mit Rücksicht auf positive Spanwinkel an den Seitenschneiden Kreuzverzahnung anwenden; jedoch geradzahnige Fräser erforderlich, wenn nur seitlich gearbeitet wird, z. B. beim Fräsen von Vierkanten mit zwei im Satz arbeitenden Scheibenfräsern.

### f) Geteilte Scheibenfräser und Satzfräser.

Vor allem auf gute Spanabfuhr achten. Zahndrall soll Späne nach außen fördern. Keine toten Ecken dulden, in denen sich Späne festsetzen und den Bruch des Fräasers herbeiführen. Mit Rücksicht auf günstige Schnittgeschwindigkeit wenn möglich keine zu großen Durchmesserunterschiede zwischen den einzelnen Fräsern zulassen; sonst für die großen Fräser Hochleistungsschnellstähle verwenden.

### g) Kreissägen.

Gegen Verlaufen auf zähen Werkstoffen empfiehlt sich das umseitig abwechselnde Abschrägen der Schneidkanten. Gutes Spanabrollen durch Abrunden der Zahnluücke und geeignete Zahnform fördern, vor allem bei Leichtmetallen und Sägen mit eingesetzten Messern.


Wichtige Einzelheiten: s. Abschnitt „Das Schärfen der Metallkreissägen“; Masch.-Bau 1928, S. 949 und 1059 und 1934, S. 207; Werkzeugmaschine 1934, S. 137; Stock-Zeitschrift 1930, S. 87; Werkstatt und Betrieb 1937, Heft 19/20, S. 263.

## II. Hinterdrehte Fräser.

### a) Anwendung.

Hinterdrehte Fräser haben den großen Vorzug, daß ihre Zahnform beim Nachschleifen erhalten bleibt (s. Abschnitt E). Sie haben deshalb trotz ungünstiger Schnittwinkel und dem hierdurch bedingten höheren Leistungsverbrauch gegenüber den spitzgezahnten Fräsern ein weites Anwendungsgebiet bei der Herstellung von Formstücken, Verzahnungen und gekrümmten Flächen. Allerdings soll man diese Fräser nur dort einsetzen, wo die Formgebung durch spitzgezahnige Fräser nicht möglich ist. Zum Fräsen genauer Nutenbreiten eignen sich beispielsweise geteilte kreuzverzahnige Scheibenfräser oder Zweischneider besser.

Die Hinterdrehkurve muß so gewählt werden, daß das Profil der Schneidkanten beim Nachschleifen erhalten

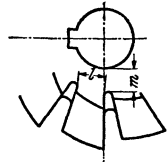

bleibt. Diese Forderung erfüllen unter anderen möglichen Kurven die logarithmische und archimedische Spirale als Begrenzungskurve des Zahnrückens.

Beim hinterdrehten Fräser können Zähnezahl, Durchmesser und Schneideneigung nicht allein nach den günstigen Schnittverhältnissen bestimmt werden, vielmehr ist meist die Profilform ausschlaggebend. Sie bedingt beispielsweise einen bestimmten kleinsten Durchmesser, da die Maße  $l$  und  $m$  (vgl. Abb. F 21) aus Festigkeitsgründen einen Kleinstwert nicht unterschreiten dürfen.

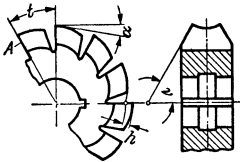


Abb. F 22.

### b) Gerade hinterdrehte Fräser.

Die Größe der Hinterdrehung (Hubhöhe  $h$  Abb. F 22 und Tafel 4) wird bestimmt


1. durch die Zahnteilung  $t$ ,
2. durch die Größe des Freiwinkels  $\alpha$ .

Die Zahnteilung ist durch den Durchmesser und die Zähnezahl gegeben. Dagegen ist die Wahl des Freiwinkels von der Form des Profils abhängig. Wenn  $\nu$  den Winkel der Formtangente mit der Fräserachse bezeichnet (Abb. F 22, F 23), so muß die Hinterdrehung um so größer sein, je mehr  $\nu$  sich einem rechten Winkel nähert. Damit wird nämlich der Freiwinkel dieses Profilitelles kleiner, so daß der Fräser an dieser Stelle ungünstig schneidet. Die Hubhöhe  $h$  bestimmt sich aus

$$h = \frac{D \cdot \pi \cdot \operatorname{tg} \alpha}{z}$$

Hierin bedeutet:  $D$  Durchmesser des Fräasers,  $z$  Zähnezahl.

An einer Hinterdrehbank sollen Hinterdrehkurven in Abstufungen von  $1/2$  mm vorhanden sein. Tafel 4 gibt die Größe der Hinterdrehung bei waagerechter Formkante an für einen Freiwinkel etwa  $\alpha = 10^\circ$ .

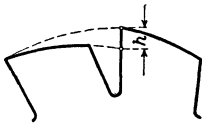

Tafel 4. Hubgröße  $h$  für hinterdrehte Fräser in mm.

Freiwinkel  $\alpha = 10^\circ$ .

$$\text{Verhältnis } \frac{D}{z} = \frac{\text{Fräserdurchmesser}}{\text{Zähnezahl}}$$

$\frac{D}{z} = 1,4 \dots 2,2$ $h = 1$	$2,2 \dots 3,1$ $1,5$	$3,2 \dots 4,0$ $2$	$4,1 \dots 4,9$ $2,5$	$5,0 \dots 5,8$ $3$	$5,9 \dots 6,7$ $3,5$
$\frac{D}{z} = 6,8 \dots 7,6$ $h = 4$	$7,7 \dots 8,5$ $4,5$	$8,6 \dots 9,4$ $5$	$9,5 \dots 10,3$ $5,5$	$10,4 \dots 11,2$ $6$	$11,3 \dots 12,1$ $6,5$
$\frac{D}{z} = 12,2 \dots 13,0$ $h = 7$	$13,1 \dots 13,9$ $7,5$	$14,0 \dots 14,8$ $8$	$14,9 \dots 15,7$ $8,5$	$15,8 \dots 16,6$ $9$	$16,7 \dots 17,5$ $9,5$
$\frac{D}{z} = 17,6 \dots 18,4$ $h = 10$	$18,5 \dots 19,3$ $10,5$	$19,4 \dots 20,2$ $11$	$20,3 \dots 21,1$ $11,5$	$21,2 \dots 22,0$ $12$	

**Beispiel.** Fräserdurchmesser  $D = 130$  mm; Zähnezahl  $z = 9$ .

$$\text{Verhältnis: } \frac{D}{z} = \frac{130}{9} = 14,4. \text{ Hubhöhe } h \text{ aus Tafel 4} = 8 \text{ mm.}$$

### c) Schräg hinterdrehte Fräser.

Ist der Neigungswinkel  $\nu$  der Formtangente nahe oder gleich  $90^\circ$ , so wird der Freiwinkel  $\alpha$  zu klein oder gleich Null. Dieser Teil des Zahnprofils wird dann drücken anstatt zu schneiden. Um diesem Übelstand zu begegnen, hinterdreht man solche Fräser schräg zur Achse etwa in der Richtung der Pfeile  $f$ , Abb. F 23. Hat das Schräghinterdrehen zur Folge, daß sich die Breitenmaße der Form beim Nachschleifen ändern, so muß der Fräser aus zwei oder mehreren Teilen zusammengesetzt werden. Zur Vermeidung einer Fräsnaht versetzt man die Trennfuge nach Art der Kupplungszähne und fügt Zwischenringe bei, deren Dicke sich der Änderung des Breitenmaßes anpassen muß.

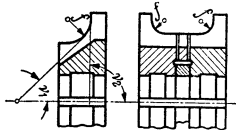


Abb. F 23. Schräg hinterdrehter Fräser.

Zwecks ruhigeren Arbeitens versieht man zuweilen auch hinterdrehte Fräser mit Drall. Der mögliche Drallwinkel ist von der Breite des Fräses und den Durchmesserunterschieden innerhalb des Profils abhängig, er beträgt höchstens  $15^\circ$ . Die Zahnform von breiten, schrägverzahnten Fräsern prüft man zweckmäßig am Holzmodell.

### C. Herstellung der Fräser<sup>1)</sup>.

Entwurf und Fertigung verwickelter Fräser — insbesondere hinterdrehter — erfordern meist Sonderkenntnisse und Sondereinrichtungen. Es ist daher wirtschaftlicher, Fräser von Werkzeugfabriken zu beschaffen, anstatt sie selbst herzustellen. Einige Bemerkungen zu diesem umfangreichen Gebiet mögen daher hier genügen.

**I. Fräserverzahnung.** Zur Herstellung der Zähne vielzahniger Fräser mit geraden oder wenig geneigten Zähnen werden doppelseitige

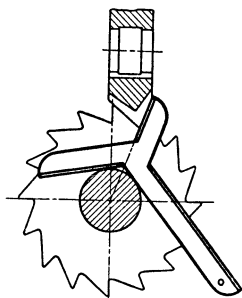


Abb. F 24.

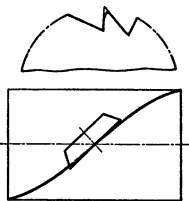


Abb. F 25. Einseitige Winkelfräser schneiden sich nicht frei.

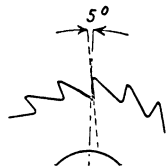


Abb. F 26. Unterschrittene Fräserzähne.

Winkelfräser verwandt (Abb. F 24). Einseitige Fräser würden sich nicht freischneiden und dadurch die Zahnbrust mit tiefen Fräsriefen überdecken. Sollen die Zähne schräg verlaufen, so würde ein einseitiger Fräser die Zahnbrust überschneiden (Abb. F 25), so daß ein unbrauchbarer Spanwinkel entstünde. Die Einstellung des Fräserkörpers zum erzeugenden Fräser soll so erfolgen, daß die Zähne unterschritten sind, Abb. F 26, mit Spanwinkel größer als  $0^\circ$ .

<sup>1)</sup> Werkstattbücher, Heft 22. Berlin: Springer 1937.

Zum Fräsen von Stirnverzahnungen dienen einseitige Winkelfräser. Der Fräserkörper wird zur Erzielung eines Unterschnittes des Seitenzahnes um diesen Winkel geneigt, Abb. F 27.

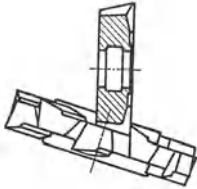


Abb. F 27. Fräsen von Stirnzähnen.

Grobgezahnte Fräser erfordern zur Erzeugung eines gewölbten Zahnrückens, soweit man diese Form der Festigkeit und guten Wärmeableitung wegen wählt, doppelseitige, hinterdrehte Fräser.

Saubere Schneiden neigen weniger zum Stumpfwerden und ergeben gute Fräsflächen. Es lohnt sich daher, auch die Spanflächen des Fräfers zu schleifen.

II. Ermittlung der Spiralsteigung kann auf zeichnerischem (Abb. F 28) oder auf rechnerischem Wege erfolgen. Wenn der Drallwinkel  $\lambda$  (Einstellwinkel des Tisches) gegeben ist, so ist

$$S(\text{mm}) = D(\text{mm}) \cdot 3,14 \cdot \text{ctg } \lambda, \quad S(\text{Zoll}) = \frac{D(\text{mm}) \cdot 3,14 \cdot \text{ctg } \lambda}{25,4}$$

Der Einstellwinkel  $\lambda$  ergibt sich aus

$$\text{tg } \lambda = \frac{D(\text{mm}) \cdot 3,14}{S(\text{mm})} = \frac{D(\text{mm}) \cdot 3,14}{S(\text{Zoll}) \cdot 25,4}$$

Für  $D$  wäre genau genommen der mittlere Fräserdurchmesser  $D_m$  (äußerer Fräserdurchmesser  $D_a$  weniger Zahntiefe) einzusetzen, da der Einstellwinkel im Zahngrund ein anderer als am Fräserumfang ist. In der Praxis wird aber für  $D$  meist der äußere Fräserdurchmesser genommen, da die hierbei entstehenden Fehler vernachlässigt werden können. Eine Ausnahme machen Schneckenradfräser und schneckenförmige Zahnradfräser (Wälzfräser). Hier ist zu nehmen

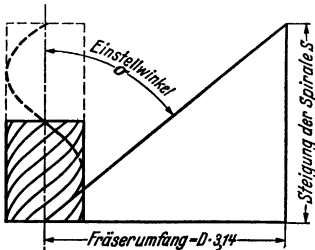


Abb. F 28.

bei entstehenden Fehler vernachlässigt werden können. Eine Ausnahme machen Schneckenradfräser und schneckenförmige Zahnradfräser (Wälzfräser). Hier ist zu nehmen

$$\begin{aligned} D_m &= D_a - 2 \cdot 1,166 \cdot \text{Modul} \\ &= D_a - 2,33 \text{ Modul} \end{aligned}$$

Geringe Abweichungen sind auch hier, besonders bei Fräsern mit eingängigem Gewinde kleinerer Teilung, belanglos.

## D. Befestigung der Fräser.

### I. Fräsdorne und ihre Herstellung.

Das Gewinde im Kegel des Fräsdornes, Abb. F 29, bei  $a$  dient zum festen Einziehen des Dornes in die Arbeitsspindel der Maschine und zum Wiederherausdrücken. Die Mitnehmerfläche  $b$  sichert die zwangsläufige Mitnahme.

 


Abb. F 29. Fräsdorn.

Der vordere zylindrische Zapfen *c* führt den Dorn im Gegenhalter der Maschine. Wirksamer ist jedoch die Abstützung des Fräsdornes in einer Führungsbüchse, Abb. F 30, möglichst nahe am Fräser selbst. Lange Fräsdorne werden zweckmäßig mehrfach geführt, Abb. F 2, wobei ein genügend breiter Beilegering als Führung benutzt wird, der im Durchmesser etwas größer ist als die übrigen Ringe. Die Keilnute des Dornes ist viereckig auszuführen. (Normalmaße für Fräsdorndurchmesser und Keilnuten s. Tafel 5.) Die Fräsdornmutter hat Schlüsselflächen und ist gehärtet.

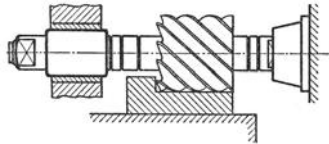


Abb. F 30. Abstützen von Fräsdornen.

Als Werkstoff für Fräsdorne wähle man Stahl hoher Festigkeit, möglichst Vergütungsstahl. Der Fräsdorn ist an allen Stellen zu schleifen. Die Gewinde sind erst nach der Warmbehandlung und nach dem Schleifen zu schneiden.

Bei der Herstellung eines Fräsdornes ist darauf zu achten, daß der fertige Dorn bei angezogener Mutter genau rund läuft. Hierfür ist erforderlich, daß alle Beilegeringe und die Mutter genau parallele Anlageflächen haben. Um dies zu erreichen, schleift man die Endflächen der Ringe planparallel. Es ist auch darauf zu achten, daß die Bohrungssachse senkrecht zu den Anlageflächen liegt und die Nute nicht zur Bohrungssachse versetzt ist.

Sehr wichtig ist es, die Anlagefläche der gehärteten Fräsdornmutter genau zu schleifen, damit sie den Dorn nicht krumm zieht. Die sorgfältig gedrehte Mutter, deren Gewinde besonders sauber zu schneiden ist, darf sich beim Härten nur ganz wenig verziehen. Nach dem Härten ist das Gewinde mit einem Gewindedorn aus Gußeisen unter Verwendung von feinem Schmirgel und Öl so zu läppen, daß die Mutter auf den Fräsdorn gut paßt. Alsdann wird auf einem besonderen Dorn die Mantelfläche und Anlagefläche genau geschliffen.

Für das Erreichen einer guten Fräsarbeit und hoher Leistungen müssen die Fräser rund laufen. Das ist aber nur möglich, wenn die Fräsdorne mit der oben geschilderten Sorgfalt hergestellt werden. Sind die zur Herstellung notwendigen Hilfsmittel nicht vorhanden, so ist es besser, man bezieht den Dorn aus einer gut eingerichteten Fabrik. Zur Einstellung der genauen Entfernung von Satzfräsern und zur Wiederherstellung der Breite nachgeschliffener seitlich gezahnter Fräser dienen dünne Beilegeringe aus genau gewalztem federhartem Stahl in verschiedenen Stärken von 0,05 bis 1 mm, ab 0,015 mm aus je nach Stärke farbigem Zellglas.

 


Abb. F 34. Verstellbarer Zwischenring.

Verstellbare Fräsdorn-Zwischenringe, Abb. F 31, sind für die genaue Einstellung zweier oder mehrerer Fräser vorteilhaft zu verwenden. Die Entfernung zwischen zwei Teilstrichen entspricht 0,01 mm.

## II. Befestigung der Fräser in Fräsmaschinen.

Auf zylindrischen Fräsdornen werden Fräser am besten durch Keile von rechteckigem Querschnitt gegen Verdrehung gesichert, die sich besser bewähren als solche mit rundem Querschnitt. Tafel 5 gibt die für Bohrungen, Nuten und Mitnehmer für Fräser, Reibahlen und Senker festgelegten Abmessungen nach DIN 138.



Tafel 5. Bohrungen, Nuten und Mitnehmer für Fräser, Reibahlen und Senker nach DIN 138. Fräserbefestigung durch Paßfeder.

Maße in mm.

Bohrung .....	$d$	8	10	13	16	(19)	22	27	32	40	50	60	70	80	100
Federbreite .....	$b$	2	3	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	24
Federhöhe .....	$h$	2	3	3	4	5	6	7	7	8	8	9	10	11	14
Tiefe der Dornnut	$t$	1,3	1,8	1,8	2,8	3,4	4,4	5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	9
Tiefe der Fräsernut	$t_1$	0,9	1,5	1,6	1,7	2,1	2,1	2,8	2,8	3,5	3,5	4,25	5	5,5	7
Breite der Fräsernut (Kleinstmaß)	$b_1$	2,05	3,05	3,05	4,08	5,08	6,08	7,1	8,1	10,1	12,1	14,1	16,1	18,1	24,15
Größtes Spiel .....	$f$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	1	1	1,25	1,5	1,5	2
Ausrundung .....	$r$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	1	1	1,25	1,5	1,5	2

19 mm ist Reibahlenbohrung und für Fräser möglichst zu vermeiden. Kanten an der Feder leicht brechen.

Die Tiefe der Fräsernut  $t_1$  darf nach dem Ausschleifen der Bohrung innerhalb des Spieles kleiner sein. (Grenzmaße für die Bohrung: Feinpassung, Gleitsitz.)


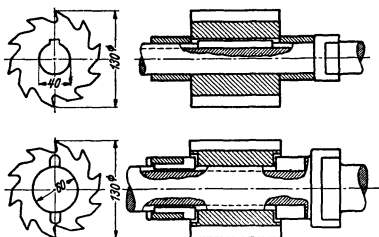


Abb. F 32. Mitnehmer für Walzenfräser.

 Allerdings ist die Mitnahme der Fräser durch einen eingesetzten Keil nicht immer dem oft erheblichen Drehmoment gewachsen, das bei schweren Schnitten einem neuzeitlichen Fräser zugemutet werden kann. Der Fräsdorn und seine Fräsermitnahme sind häufig die schwächsten Glieder der Fräsmaschine. Unter der Wirkung der Schnitt-



Tafel 6. Fräserbefestigung durch Mitnehmer.

Mitnehmer sind nur ausnahmsweise bei dünnwandigen Fräsern anzuwenden, die keine Längsnut gestatten.

Maße in mm.

Bohrung .....	$d$	5	8	10	13	16	19 <sup>1)</sup>	22	27
Mitnehmerbreite ...	$b$	3	5	6	8	8	8	8	10
Mitnehmerhöhe ...	$h$	2	2,3	2,6	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8
Nutenbreite .....	$b_1$	3,3	5,4	6,4	8,4	8,4	8,4	8,4	10,4
Nutentiefe .....	$t$	2,5	2,8	3,6	3,6	3,9	4,7	5	5,3
Ausrundung .....	$r$	0,5	0,5	1	1	1	1,5	1,5	1,5
Bohrung .....	$d$	32	40	50	60	70	80	100	
Mitnehmerbreite ...	$b$	10	12	14	16	18	20	24	
Mitnehmerhöhe ...	$h$	4,3	5	5,5	6,1	6,7	7,3	8,5	
Nutenbreite .....	$b_1$	10,4	12,4	14,4	16,4	18,4	20,5	24,5	
Nutentiefe .....	$t$	6,3	7	8	8,6	9,2	10,3	11,5	
Ausrundung .....	$r$	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	


<sup>1)</sup> 19 mm ist Reibahlenbohrung und für Fräser möglichst zu vermeiden.

Der Mitnehmer erhält als oberes Ausmaß das Nennmaß, etwaiges Spiel ist in die Nut zu verlegen.



## Tafel 7. Befestigung der Reibahlen und Senker. (Maße in mm.)

Aufsteck-Reibahlen und -Senker erhalten normal Hohlkegel 1:30 mit dem Durchmesser der Bohrung  $d$  an der großen Öffnung. Zur Verwendung auf Bohrstangen wird die Bohrung zylindrisch mit dem Durchmesser  $d$  ausgeführt.

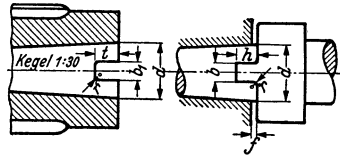

Bohrung .....	$d$	5	8	10	13	16	19	22	27
Mitnehmerbreite ...	$b$	2	3	4	4	5	6	7	8
Mitnehmerhöhe ...	$h$	2,5	3,5	4,6	4,6	5,6	6,7	7,7	8,8
Nutenbreite .....	$b_1$	2,2	3,3	4,3	4,3	5,4	6,4	7,4	8,4
Nutentiefe .....	$t$	3	4	5,6	5,6	6,6	8,2	9,2	10,3
Ausrundung .....	$r$	0,5	0,5	1	1	1	1,5	1,5	1,5
Größter Abstand ..	$f$	0,5	0,5	1	1	1	1,5	1,5	1,5

Bohrung .....	$d$	32	40	50	60	70	80	100
Mitnehmerbreite ...	$b$	10	12	14	16	18	20	24
Mitnehmerhöhe ...	$h$	9,8	11	12	13	14	15	16
Nutenbreite .....	$b_1$	10,4	12,4	14,4	16,4	18,4	20,5	24,5
Nutentiefe .....	$t$	11,8	13	14,5	15,5	16,5	18	19
Ausrundung .....	$r$	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
Größter Abstand ..	$f$	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3

kraft weitet der Keil die Nute im Fräsdorn aus. Manchmal wird er selbst abgeschert oder er wird lose, setzt sich verkantet in die Nute des Fräasers und sprengt diese. Das wird durch Mitnehmer vermieden, die Abb. F 32 für Walzenfräser (DRP.), Abb. F 33 für

 


Abb. F 33. Mitnehmer für Stirnfräser.

Stirnfräser zeigt. Sie haben beide den großen Vorzug, daß sie dem gleichen Fräserdurchmesser eine größere Bohrung und damit einen stärkeren Dorn zuordnen, das Drehmoment schwingungsfrei übertragen und dadurch nachweislich eine geringere Antriebsleistung und eine längere Lebensdauer des Fräasers mit sich bringen. Die Mitnahme von Stirnfräsern durch eine Nute quer zur Achse dürfte demnächst Dinorm werden.

Stirnfräser mit kleinem Durchmesser werden häufig mit Gewinde auf den Dorn geschraubt, Abb. F 34. Da die Gewindebohrung des Fräasers nach dem Härten nicht geschliffen werden kann, schärfe man zum Erreichen genauen Rundlaufens den Fräser auf dem Fräsdorn selbst. Der Schnitttrichtung des Fräasers entsprechend ist rechtes oder linkes Gewinde zu verwenden, so daß der Fräser sich beim Arbeiten fester zu ziehen sucht. Die Befestigung in einer Gewindebohrung hat aber soviel Nachteile, daß sie möglichst zu vermeiden ist.

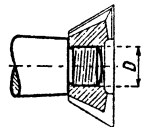


Abb. F 34.

Werden Schaftfräser mit kegeligem Zapfen im Spindelkopf befestigt, so zieht man sie mit der Anzugstange fest. Man kann dann wegen der günstigeren Schneidwinkel an der Stirn auch rechtsschneidende Fräser mit Rechtspirale verwenden. Wechselt die Größe des

 


Abb. F 35. Einsatzhülse für Fräser.

Werkzeugkegels mit dem Fräserdurchmesser, so läßt die Einsatzhülse nach Abb. F 35 die Verwendung der gleichen Anzugsstange zu. Amerikanische Fabriken befestigen Schaftfräser mit Kegel in Hülsen nach Abb. F 36.

 


Abb. F 36. Amerikanische Fräserbefestigung.


 


Abb. F 37. Fräserbefestigung mit Differentialgewinde.

Zweckmäßig kann man den Fräser auch mit „Ausgleich“-Gewinde (Differentialgewinde) ausrüsten (Abb. F 37). Die beiden Gewinde verschiedener Steigung befestigen und lösen den Fräser gleich gut, wenn sie in Ordnung sind.

### Tafel 8. Aufsteckdorne für Walzen- und Winkelstirnfräser nach DIN 841 und DIN 842.

Anschlußmaße nach DIN 843.

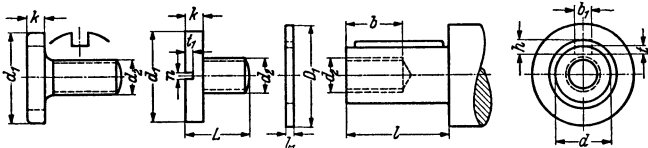

d	l	Dorn				Gewinde d <sub>2</sub> <sup>1)</sup>	Schraube					Ring		Für Walzenstirnfräser nach DIN 841	Für Winkelstirnfräser nach DIN 842	
		b	b <sub>1</sub>	t	h		d <sub>1</sub>	L	h	n	t <sub>1</sub>	D	t <sub>1</sub>			
10	7	12	3	1,8	3	M 5	14	12	3	1,5	1,5	—	—	—	—	35
13	24	16	3	1,8	3	M 8	17	15	3,5	1,5	1,5	19	15	—	—	45
13	24	16	3	1,8	3	M 8	17	15	3,5	1,5	1,5	—	—	30 × 30	—	—
16	11	18	4	2,8	4	M 8	21	18	5	2	2,5	—	—	40 × 20	—	65
16	11	18	4	2,8	4	M 8	21	18	5	2	2,5	26	3	—	—	55
16	29	18	4	2,8	4	M 8	21	18	5	2	2,5	—	—	40 × 40	—	—
16	29	18	4	2,8	4	M 8	21	18	5	2	2,5	26	3	35 × 35	—	—
22	37	20	6	4,4	6	M 10	28	22	6	2,5	3	—	—	50 × 50	—	—
22	37	20	6	4,4	6	M 10	28	22	6	2,5	3	35	24	50 × 25	—	75
27	20	24	7	5	7	M 12	35	26	7	2,5	3,5	—	—	{75 × 35} {90 × 35}	—	110
27	20	24	7	5	7	M 12	35	26	7	2,5	3,5	40	4	60 × 30	—	90
27	60	24	7	5	7	M 12	35	26	7	2,5	3,5	—	—	75 × 75	—	—
27	60	24	7	5	7	M 12	35	26	7	2,5	3,5	40	14	60 × 60	—	—
32	23	28	8	5	7	M 16	42	30	8	2,5	4	—	—	—	—	130
32	23	28	8	5	7	M 16	42	30	8	2,5	4	48	4	110 × 35	—	—
40	30	32	10	5,5	8	M 20	52	36	10	2,5	4	—	—	—	—	150
40	30	32	10	5,5	8	M 20	52	36	10	2,5	4	58	8	150 × 40	—	—
40	30	32	10	5,5	8	M 20	52	36	10	2,5	4	58	12	130 × 35	—	—

<sup>1)</sup> Von der Drehrichtung des Fräasers hängt es ab, ob die Schraube Rechts- oder Linksgewinde erhält. Schraube mit Nuten am Umfang noch nicht genormt.

Gewinde: Metrisch nach DIN 13 und 14.

Fräseraufnahme nach DIN 138

Paßfedern nach DIN 496.

Tafel 9a. Frässpindelnasen nach amerikanischer Bauart.  
ISA-Empfehlung nach dem Stande vom August 1939<sup>1)</sup>. Maße in mm, Abmaße in  $\mu$ .

Größenbezeichnung	$D_1$	$D_2$	$d_1$	$d_2$	$L$	$g$	$l$	$t$	$m$	$b$	$n$	$o$
	—	Toleranzfeld h 5	Toleranzfeld H 12	Kleinmaß	Kleinmaß	—	Ein-schraub-tiefe	—	Kleinmaß	Toleranzfeld h 5 <sup>1)</sup>	Größtmaß	Kleinmaß
1 $\frac{1}{4}$ "	31,750	69,832 0 -13	17,40 +180 0	17	73	M 10	16	54,0 $\pm 150$	12,5	15,888 0 -8	8	16,5
1 $\frac{3}{4}$ "	44,450	88,882 0 -15	25,32 +210 0	17	100	M 12	20	66,7 $\pm 150$	16	15,888 0 -8	8	23
2 $\frac{3}{4}$ "	69,850	128,570 0 -18	39,60 +250 0	27	140	M 16	25	101,6 $\pm 175$	19	25,415 0 -9	12,5	36
4 $\frac{1}{4}$ "	107,950	224,440 0 -20	60,20 +300 0	35	220	M 20	30	177,8 $\pm 200$	38	25,415 0 -9	12,5	61

<sup>1)</sup> Ist der Mitnehmer nicht eingesetzt, sondern bildet ein Stück mit der Spindelnase, so ist die ISA-Lehre h 9 zu verwenden.

Tafel 9b. Fräsdornkegel nach amerikanischer Bauart.  
ISA-Empfehlung nach dem Stande vom August 1939<sup>1)</sup>.

Größenbezeichnung	$D_1$	$d_1$	$L$	$l_1$	$g$	$l_2$	$l_3$	$d_2$	$d_3$	$z$	$b$	$t$
	—	Toleranzfeld a 10	Größtmaß	—	—	—	—	—	—	—	Toleranzfeld B 12	Größtmaß
1 $\frac{1}{4}$ "	31,750	17,40 -290 -360	70	20	M 12	24	50	—	16	1,6 $\pm 400$	15,9 +330 +150	16
1 $\frac{3}{4}$ "	44,450	25,32 -300 -384	95	25	M 16	30	60	gleich Kernloch-Durchmesser des Gewindes $g$	24	1,6 $\pm 400$	15,9 +330 +150	22,5
2 $\frac{3}{4}$ "	69,850	39,60 -310 -410	130	25	M 24	45	90	—	38	3,2 $\pm 400$	25,4 +370 +160	35
4 $\frac{1}{4}$ "	107,950	60,20 -340 -460	210	45	M 30	56	110	—	58	3,2 $\pm 400$	25,4 +370 +160	60

<sup>1)</sup> Siehe DIN-Entwurf 2079 vom November 1941, Masch.-Bau (Der Betrieb) 1941 Heft 11, S. 496/497.

Der Deutsche Normenausschuß hat bisher den Spindelkopf der Fräsmaschine mit einem Außenkegel 1:3,33 genormt. Damit ist auch die Bohrung der Messerköpfe festgelegt. DIN 2200 gibt die Übersicht der Werkzeugbefestigung an Fräsmaschinen, Abb. F 38. Die Einzelnormen sind in Tafel 10 zusammengestellt.

Tafel 10. DIN-Normen über Fräserbefestigungen.

Spindelköpfe: Konstruktionsblatt .....	DIN 2201	Mitnehmer .....	DIN 2205
Messerköpfe: Anschlußmaße .....	DIN 2202	Mitnehmerschrauben	DIN 2206
Mitnehmerbolzen .....	DIN 2203	Fräsdorne, Schaft	
Aufnahmedorn für Messerköpfe .....	DIN 2204	Konstruktionsblatt .	DIN 2207

DIN 2200 bis 2207 gelten heute (Anfang 1940) noch als Vornorm. Auf der Internationalen Normentagung in Helsinki, August 1939, sind die in Tafel 9

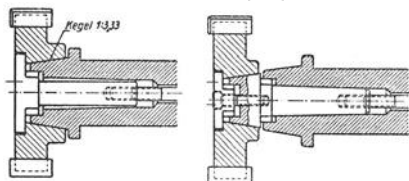


Abb. F 38. Fräserbefestigung nach DIN 2200.

angegebenen vier Größen der amerikanischen Werkzeugbefestigung an Fräsmaschinen endgültig als ISA-Empfehlung angenommen worden.

Ferner werden noch Toleranzen für die Anschlußmaße der Messerköpfe und einige Maße für die Fräsdorne ausgearbeitet. Die Tafel 9 erhält erst nach Erscheinen des entsprechenden DIN-Blattes offizielle Gültigkeit. Abb. F 39 zeigt eine Spannhülse zum Einspannen von Fräsern mit zylindrischen Schäften. Diese sollten aber nur für Fräser gewählt werden, die nicht oder nur ganz wenig größer im Durchmesser sind als ihre Schäfte.

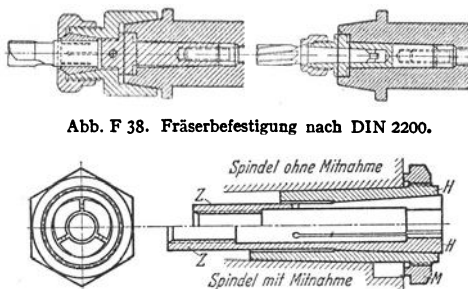


Abb. F 39. Einspannen von Fräsern mit zylindrischem Schaft.

## E. Schärpen von Fräsern<sup>1)</sup>.

(Siehe auch Abschnitt „Das Schärpen der Metallkreissägen.“)

Folgende Gesichtspunkte sind besonders zu beachten:

1. Fräswerkzeuge rechtzeitig schärfen. Die Abstumpfungsfase soll nicht größer als 0,3 mm sein. Es ist unwirtschaftlich, selten zu schärfen und dann starke Schleifspäne zu nehmen. Bei diesem Verfahren werden die Schneiden leicht ausgeglüht oder es entstehen Schleifrisse. „Weiche“

<sup>1)</sup> Vgl. auch Masch.-Bau 1938 S. 179 und 1940 S. 245.

Schneiden sind selten auf Herstellungsfehler, meist auf Unachtsamkeit beim Schärfen zurückzuführen.

2. Schleifscheibe nach Möglichkeit gegen die Schneide laufen lassen, damit Gratbildung an der Schneide vermieden wird. Sonst Schneiden nach dem Schleifen entgraten. Berührungsfläche zwischen Schleifscheibe und Werkzeug möglichst klein halten.

3. Geeignete Schleifscheiben beschaffen. Zum Schärfen von Werkzeug- und Schnellstahl verwendet man Korund-Scheiben, und zwar zum Vorschleiff 46–60 J/L, zum Fertigschleiff 60 K/M. Zu langsam laufende Schleifscheiben arbeiten schlecht und nutzen sich schnell ab. Für Fräser-Schleifscheiben ist eine Umfangsgeschwindigkeit von 15...25 m/s die geeignetste.

Hartmetallschneiden schleift man mit Silizium-Karbid-Scheiben, und zwar zum Vorschleiff 60 I, zum Fertigschleiff 80/100 I/H (Breite der Schleif-fase 3 mm). Bei selbsttätiger Zustellung wird die Umfangsgeschwindigkeit bis auf 10 m/s herab-gesetzt. Hartmetalle möglichst trocken schleifen!

4. Auch die Spanfläche der Fräser wird ge-schleiffen, jedoch meist nur, wenn die Schneide schartig geworden oder stark abgestumpft ist. Hartmetallschneiden müssen für Feinschlichtarbei-ten geläppt werden, und zwar mit Silizium-Karbid-Sonderscheiben 220 J oder gebundenen Diamant-Schleifscheiben. Es genügt, eine Fase von 0,3 mm Breite anzuläppen. Damit die Spanfläche sauber wird, muß die Schleifscheibe häufig abgezogen werden.

5. Nur auf rundlaufenden, zur Bohrung gut passenden Dornen schleifen! Unrundlaufende Fräser leisten weniger und stumpfen schneller ab. Zulässiger Fräuserschlag auf der Maschine etwa 50  $\mu$ .

6. Schneidenwinkel genau einhalten. Das ist besonders wichtig bei hinterdrehten Fräsern zur Erhaltung ihres Profiles (s. S. 389). Fräser mit großem Drallwinkel erfordern um so größere Frei-winkel als solche mit kleinem Drallwinkel, je höher ihre Vorschubgeschwindigkeit und je nied-riger ihre Schwingzahl (Drehzahl  $\times$  Zähnezahl) sind. Der beim Schnitt wirksame Freiwinkel  $\alpha'$  ist senkrecht zur Schneidkante zu messen. Er steht zum Freiwinkel  $\alpha$  senkrecht zur Fräserachse in der Beziehung  $\text{tg } \alpha = \text{tg } \alpha' \cdot \cos \lambda$ , wenn  $\lambda$  der Drallwinkel des Fräasers ist. Wird beim Nach-schleiffen des Freiwinkels die Freifläche zu breit ( $b$  über 0,05 D), so muß sie nachgeschleiffen werden, da sonst der Fräser trotz richtigen Freiwinkels beim Arbeiten drückt (Abb. F 41 b).

Zum Schleiffen hinterdrehter Fräser mit geraden Zahn-lücken werden Tellerscheiben DIN 181 nach Abb. F 42 verwendet. Es kann sowohl mit der ab-geschrägten als auch mit der flachen Seite geschleiffen werden. Die Flachseite der Schleifscheibe gibt eine bessere Führung und macht unter Um-ständen, aber nur bei sehr geübten Schleiffern, die Zahnauf-lage ent-

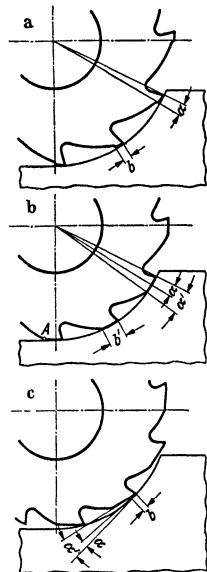


Abb. F 41 a bis c.  
a Freifläche genügend frei;  
b Freifläche zu breit ge-wor-den. Stelle A drückt;  
c Zu breite Freifläche wie-der nachgeschleiffen.

behrlich. In diesem Falle ist ein starkes Andrücken an die Schleifscheibe selbst bei größeren abzuschleifenden Unterschieden in der Zahnteilung unbedingt zu vermeiden, weil sonst die Schneidkanten ausgeglüht werden.

Hinterdrehte Fräser mit Drallzähnen werden am besten mit einer Scheibe DIN 182, Form C, nach Abb. F 43 geschliffen. Wird eine Scheibe nach Abb. F 42 benutzt, so darf das Schleifen nur mit der abgeschrägten Seite geschehen. Die Spanfläche der schräg genuteten Fräser stellt keine ebene, sondern eine gewundene Fläche (Schraubenfläche) dar, die von der ebenen Fläche der Schleifscheibe wesentlich abweicht.

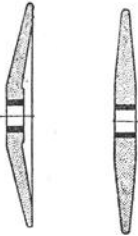


Abb. F 42. Abb. F 43.

Abb. F 42 u. 43.  
Schleifscheibe für hinterdrehte Fräser.

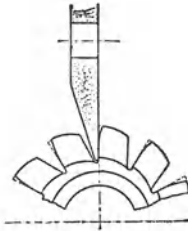


Abb. F 44.

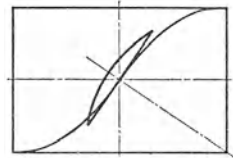


Abb. F 45.

Abb. F 44 u. 45. Falsches Schleifen hinterdrehter Fräser.

Beim Schleifen nach Abb. F 44 tritt daher ein Nachschneiden ein, das um so merkbarer wird, je größer der Durchmesser der Schleifscheibe und der Drallwinkel sind. Abb. F 45 zeigt die Art des Angriffes der flachen Seite einer Tellerscheibe in einer Drallwindung. Die Spanfläche der Zähne weicht dann, wie Abb. F 44 zeigt, nach außen zu von ihrer radialen Richtung ab. Man muß daher nach Abb. F 46 mit linienförmiger Berührung schärfen,

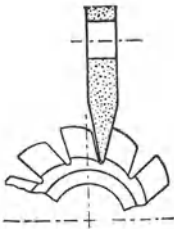


Abb. F 46.

Abb. F 46 u. 47. Richtiges Schleifen hinterdrehter Fräser.

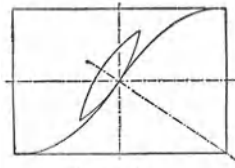


Abb. F 47.

weil hierbei, wie Abb. F 47 zeigt, das Nachschneiden nicht eintritt, oder man muß die Scheibe um  $1-3^\circ$  über den Drallwinkel versetzen. Die dann entstehende etwas hohle Spanfläche ist zum Fräsen zäher Werkstoffe günstig.

Wenn Zahnauflagen (Zahnstützen) verwendet werden, was zweckmäßig

ist, muß darauf geachtet werden, daß sie nicht, wie Abb. F. 48 zeigt, an der Spanfläche anliegen, weil hierbei Teilungsfehler unvermeidlich sind und der Fräser unrund wird. Die Zahnauflage soll vielmehr am Rücken  $a$  des zu schleifenden Zahnes (nicht eines anderen Zahnes) anliegen (Abb. F 49). Mit Hilfe von Teilscheiben können nur Fräser geschärft werden, deren Spanfläche, Freifläche und Teilung passend zueinander geschliffen sind. An Wälzfräser-Scharfschleifmaschinen ist außerdem mit einer Lehre zu prüfen, ob die Bahn des Abrichtdiamanten, der in einer meist ortsfest

angebrachten Abrichtvorrichtung aufgenommen ist, die Fräserachse richtig schneidet.

Die Lehren nach Abb. F 50 und F 51 dienen zum Einstellen der Schleifscheibe auf den gewünschten Spanwinkel des Fräasers. Ist dieser positiv, so muß der obere Eingriffspunkt, in dem die Arbeitsfläche der Schleifscheibe die Spanfläche berührt, um die Strecke  $l = r \cdot \sin(\gamma + \delta)$

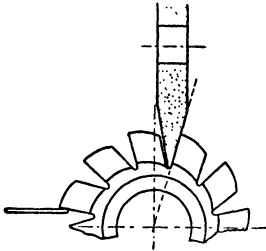


Abb. F 48.


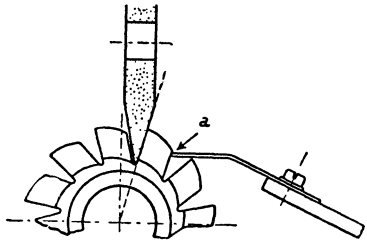



Abb. F 49.

Abb. F 48 u. 49. Falsches und richtiges Stützen des Zahnes.

seitlich versetzt sein (Abb. F. 50). Der Fräser läuft nur dann rund, wenn die höherstehenden Zähne solange an der Spanfläche nachgeschliffen werden, bis die Schneidkanten aller Zähne wieder im gleichen Abstand zur Bohrungsachse liegen. Man erleichtert sich diese Arbeit bei starker Unrundheit des Fräasers, z. B. infolge Härteverzuges, dadurch, daß man alle Schneidkanten auf einer Rundschleifmaschine leicht anschleift und

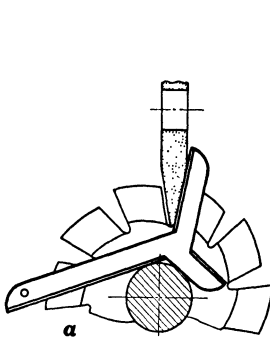

a

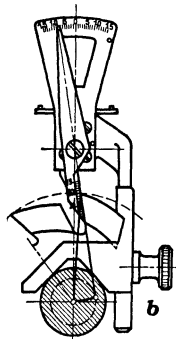

b

Abb. F 50 a und b. Lehren zum Einstellen der Schleifscheibe.  
b Zahnbrustprüfer, Bauart Klingelberg.

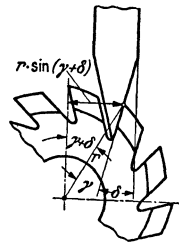


Abb. F 51.

dann die Spanfläche bis zum Verschwinden dieser Fase nachschleift. Die Zahnteilung ändert sich hierbei zwar, was aber ohne Belang ist. Wichtig für die Schnittleistung ist jedoch die genaue Zahnhöhe, die den Rundlauf bestimmt. Die Verwendung einer Teilscheibe ist also – außer bei Fräsern mit geschliffenem Profil und dazu passender Teilung – mit Rücksicht auf den Rundlauf des Fräasers zu verwerfen, selbst dort, wo Zahnprofile mit großen Höhenunterschieden das Anbringen der Zahnaufgaben erschweren.

Das Nachschleifen hinterdrehter Fräser wird erleichtert, wenn man die Zähne, nachdem sie rundlaufen, auf genau gleiche Zahndicke schleift. Dann kann die rückwärtige Fläche des Zahnes als Auflage der Zahnstütze dienen. Beim Nachschleifen der Spanfläche wird sich die Zahnhöhe und damit der Rundlauf nicht ändern. Natürlich darf der Zahnrücken nicht durch ungeeignete Scheiben beim Schleifen beschädigt werden. Besonders wichtig ist genauer Rundlauf für die Herstellung von Verzahnungen durch Wälzfräser, da Rundlauffehler die Zahnform beeinflussen können (S. 389)<sup>1)</sup>.

Für das Scharfschleifen von Fräsern mit gefrästen Zähnen gelten sinngemäß die gleichen Regeln. Man achte darauf, daß die Spanfläche der Fräser mit starkem Drall nicht mit zu großer Scheibe geschliffen wird, soweit man die Scheibe nicht über dem Drallwinkel versetzen kann. Sonst wird der Fräserzahn beschädigt. Die Zahnstütze greift an der Spanfläche des zu schleifenden Zahnes an. Sie muß so ausgebildet werden, daß sie den Zahn auch nach Verlassen der Schleifscheibe noch abstützt (gabelförmige Zahnstütze oder mehrere Zahnstützen), daß sie sich nicht verbiegt und nicht klemmt.

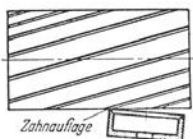


Abb. F 52. Schleifen von Walzenfräsern.

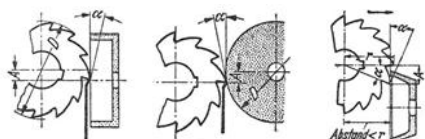


Abb. F 53.

Man schleift den Zahnrücken lieber mit Topfscheiben als mit Tellerscheiben nach, da letztere eine hohle Freifläche erzeugen, und zwar um so mehr, je kleiner sie sind. Die Topfscheibe stellt man schräg und läßt sie nur mit einer Kante schneiden (Abb. F 52). Für Fräser mit enger Zahnteilung sind kegelige Topfscheiben DIN 183 Form E vorteilhaft. Der Freiwinkel wird durch Heben oder Senken des Tisches der Werkzeugschleifmaschine eingestellt (Abb. F 53).

$$\text{Einstellhöhe } A = \frac{D}{2} \cdot \sin \alpha,$$

darin:  $D$  = Fräserdurchmesser (bei Topfscheiben),  
bzw. = Scheibendurchmesser (bei Tellerscheiben).

**Beispiel.** Es ist ein gerade verzahnter Fräser von 80 mm Durchmesser mit 5° Hinterschliff mit einer Topfscheibe zu schärfen.

$$\text{Einstellhöhe } A = \frac{80}{2} \cdot \sin 5^\circ = 40 \cdot 0,0872 \approx 3,5 \text{ mm.}$$

Soll dagegen dieser Fräser oder ein anderer Fräser beliebigen Durchmessers mit einer flachen Scheibe von 120 mm Durchmesser geschliffen werden, so berechnet sich

$$A = \frac{120}{2} \cdot \sin 5^\circ = 60 \cdot 0,0872 \approx 5,2 \text{ mm.}$$

Die nachstehende Tafel 11 gibt die Einstellmaße  $A$  in mm (siehe auch Maschinenbau 1939, Heft 15/16, S. 389—390). Hierbei muß der Drallwinkel

<sup>1)</sup> Vgl. Jackowski: Beeinflussung der Laufeigenschaften von Zahnrädern durch das Scharfschleifen des Abwälzfräasers. Werkst.-Techn. 1933 S. 351. — Budnick: Genaue Zahnrad-Abwälzfräser. Maschinenbau 1934 Heft 3/4 S. 73.



des Fräasers berücksichtigt werden. Der Freiwinkel  $\alpha'$  (Hinterschliff) eines schrägverzahnten Fräasers ist — senkrecht zum Drall gemessen — größer als der in der Stirn gemessene Freiwinkel  $\alpha$ . Die Beziehung zwischen beiden ist  $\operatorname{tg} \alpha' = \operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \lambda$ , wenn  $\lambda$  der Drallwinkel ist. Die Einstellmaße für den häufig verwendeten Hinterschliffwinkel geradeverzahnter Fräaser von  $5^\circ$  sind durch Fettdruck hervorgehoben.

Tafel 11. Einstellmaße für Hinterschliff von Fräsern.

Durchmesser $D$ in mm	Drallwinkel $\lambda$	Einstellmaß $A$ in mm für einen Frei- (Hinterschliff-) Winkel $\alpha$					Durchmesser $D$ in mm	Drallwinkel $\lambda$	Einstellmaß $A$ in mm für einen Frei- (Hinterschliff-) Winkel $\alpha$						
		$6^\circ$	$8^\circ$	$10^\circ$	$11\frac{3}{4}^\circ$	$13\frac{3}{4}^\circ$			$6^\circ$	$8^\circ$	$10^\circ$	$11\frac{3}{4}^\circ$	$13\frac{3}{4}^\circ$		
		$4\frac{3}{4}^\circ$	$6\frac{1}{4}^\circ$	$7\frac{3}{4}^\circ$	$9\frac{1}{4}^\circ$	$10\frac{3}{4}^\circ$			$4\frac{3}{4}^\circ$	$6\frac{1}{4}^\circ$	$7\frac{3}{4}^\circ$	$9\frac{1}{4}^\circ$	$10\frac{3}{4}^\circ$		
60						60									
50						50									
40						40									
25						25									
0						0									
6		0,16	0,21	<b>0,26</b>	0,31	0,37	95	2,49	3,31	<b>4,14</b>	4,97	5,79			
8		0,21	0,28	<b>0,35</b>	0,42	0,49	100	2,62	3,49	<b>4,36</b>	5,23	6,09			
10		0,26	0,35	<b>0,44</b>	0,52	0,61	110	2,88	3,84	<b>4,79</b>	5,75	6,70			
12		0,31	0,42	<b>0,52</b>	0,63	0,73	120	3,14	4,19	<b>5,23</b>	6,27	7,31			
14		0,37	0,49	<b>0,61</b>	0,73	0,85	130	3,40	4,53	<b>5,67</b>	6,79	7,92			
16		0,42	0,56	<b>0,70</b>	0,84	0,97	140	3,66	4,88	<b>6,10</b>	7,32	8,53			
18		0,47	0,63	<b>0,78</b>	0,94	1,10	150	3,93	5,23	<b>6,54</b>	7,84	9,14			
20		0,52	0,70	<b>0,87</b>	1,05	1,22	160	4,19	5,58	<b>6,97</b>	8,36	9,75			
23		0,60	0,80	<b>1,00</b>	1,20	1,40	170	4,45	5,93	<b>7,41</b>	8,89	10,36			
26		0,68	0,91	<b>1,13</b>	1,36	1,58	180	4,71	6,28	<b>7,84</b>	9,41	10,97			
30		0,79	1,05	<b>1,31</b>	1,57	1,83	190	4,97	6,63	<b>8,28</b>	9,93	11,58			
35		0,92	1,22	<b>1,53</b>	1,83	2,13	200	5,23	6,98	<b>8,72</b>	10,45	12,19			
40		1,05	1,40	<b>1,74</b>	2,09	2,44	210	5,50	7,32	<b>9,15</b>	10,98	12,80			
45		1,18	1,57	<b>1,96</b>	2,35	2,74	220	5,76	7,67	<b>9,59</b>	11,50	13,41			
50		1,31	1,74	<b>2,18</b>	2,62	3,05	230	6,02	8,02	<b>10,02</b>	12,02	14,02			
55		1,44	1,92	<b>2,40</b>	2,87	3,35	240	6,28	8,37	<b>10,46</b>	12,53	14,62			
60		1,57	2,09	<b>2,61</b>	3,14	3,66	250	6,54	8,72	<b>10,90</b>	13,07	15,23			
65		1,70	2,27	<b>2,83</b>	3,40	3,96	260	6,80	9,07	<b>11,33</b>	13,59	15,84			
70		1,83	2,44	<b>3,05</b>	3,66	4,27	270	7,07	9,42	<b>11,77</b>	14,11	16,45			
75		1,96	2,62	<b>3,27</b>	3,92	4,57	280	7,33	9,77	<b>12,20</b>	14,63	17,06			
80		2,09	2,79	<b>3,49</b>	4,18	4,87	290	7,59	10,12	<b>12,64</b>	15,16	17,67			
85		2,22	2,97	<b>3,70</b>	4,44	5,18	300	7,85	10,46	<b>13,07</b>	15,68	18,28			
90		2,36	3,14	<b>3,92</b>	4,70	5,48									

## F. Teilkopf-Arbeiten.

### I. Kreisteilungen.

Die neuzeitlichen Universal-Teilköpfe gestatten das Teilen in dreifacher Weise. Abb. F 54 zeigt den Längsschnitt, Abb. F 55 den Querschnitt durch einen Universal-Teilkopf.

a) **Einfaches Teilen**, mit Teilscheibe  $B$  und Zeigerstift  $A$ , wobei die Teilscheibe fest auf der Teilkopfspindel  $C$  befestigt ist.

b) **Mittelbares Teilen**, mit Schnecke  $F$ , Schneckenrad  $G$  und der parallel mit der Schnecke  $F$  gelagerten, jedoch feststehenden Teilscheibe  $E$ . Vor der Teilscheibe befindet sich der Stift an der Zeigerkurbel  $D$ , der in einen der verschiedenen Lochkreise eingreift. Wird die Zeigerkurbel  $D$  gedreht, so wird diese Bewegung durch die Zahnräder  $Z_1$  und  $Z_2$  auf die Schnecke  $F$  übertragen, die in das Schneckenrad  $G$  eingreift, das fest mit der Teilkopfspindel  $C$  verbunden ist. Durch geeignete Wahl eines Lochkreises in der

Teilscheibe *E* und der entsprechenden Anzahl Löcher können eine große Anzahl Teilungen hergestellt werden.

Übliche Lochzahlen der Lochkreise  $L = 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49$ .

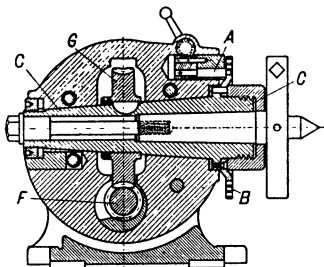


Abb. F 54.

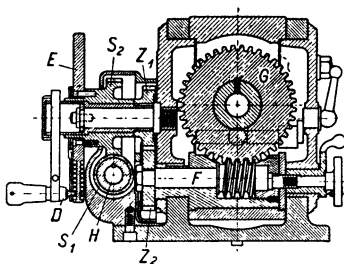


Abb. F 55.

Abb. F 54 u. 55. Teilkopf für Fräsmaschinen.

Zahl der herzustellenden Teilungen für eine volle Werkstück-Umdrehung ...	$T$	Für Primzahlen über 50 ist das Differential-Teilen anzuwenden
Zahl der Kurbel-Umdrehungen für eine volle Werkstückumdrehung .....	$k$	meistens $k = 40$
Zahl der Kurbel-Drehungen für eine Teilung .....	$u$	$u = \frac{k}{T} = \frac{l}{L}$
Zahl der Löcher des vollen zur Verwendung kommenden Lochkreises .....	$L$	$\frac{l}{L} = \frac{k}{T}$ Bei $T$ kleiner als $k$ wird $\frac{l}{L}$ ein unechter Bruch, bei $T$ größer als $k$ wird $\frac{l}{L}$ ein echter Bruch.
Zahl der Löcher auf dem Lochkreis $L$ für eine Teilung oder eine Kurbeldrehung .....		

Beispiel 1. Gegeben  $T = 32; k = 40$ .

$$\text{Lösung: } u = \frac{k}{T} = \frac{40}{32} = \frac{5}{4}.$$

Vorhandener passender Lochkreis zum Nenner „4“  $L = 16$ . Also

$$u = \frac{4 \cdot 5}{4 \cdot 4} = \frac{20}{16} = 1\frac{4}{16};$$

d. h. eine volle Kurbelumdrehung und 4 weitere Löcher des Lochkreises 16.

Beispiel 2. Gegeben  $T = 110, k = 40$ .

$$\text{Lösung: } u = \frac{k}{T} = \frac{40}{110} = \frac{4}{11}.$$

Vorhandener passender Lochkreis zum Nenner „11“  $L = 33$ . Also

$$u = \frac{3 \cdot 4}{3 \cdot 11} = \frac{12}{33};$$

d. h. Kurbelumdrehung nur 12 Löcher des Lochkreises 33.

**c) Differential-Teilen** ist eine Erweiterung des mittelbaren Teilens und ist für solche Teilungen anzuwenden, die sich durch das mittelbare Teilen nicht verwirklichen lassen, insbesondere für Primzahlen über 50 und deren Vielfaches. Die Teilscheibe *E*, Abb. F 56, wird dabei von ihrem Sperrbolzen gelöst und durch Wechselräder *a* bis *d*, sowie notfalls ein oder mehrere Zwischenräder über den Zapfen *H*, mit der Teilschindel selbst, in die ein Spreizdorn eingesetzt wird, gekuppelt. Beim Betätigen der Zeigerkurbel *D* wird dann die Teilscheibe *E* um einen gewissen Betrag (Differenz) im oder im entgegengesetzten Sinn der Kurbel *D* bewegt.

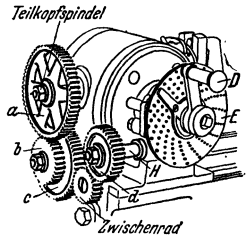


Abb. F 56. Wechselräder beim Differentialteilen.

Das Differential-Teilen ist nur für axial verlaufende Nuten zu brauchen, weil die Teilschindel und der Zapfen *H* einander parallel stehen müssen, um die Wechselräder *a* bis *d* in Eingriff zu bringen, und weil für Drallnuten bereits Wechselräder zwischen Leitspindel und Zapfen *H* notwendig sind (s. Abschnitt II, S. 406).

Zähnezahlen der üblichen Wechselräder  $z = 24, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100$ .

Zahl der für eine volle Werkstück-Umdrehung vorzunehmenden Teilungen .	<i>T</i>	kann jede beliebige ganze oder gebrochene Zahl sein
Zahl der für eine volle Werkstückdrehung notwendigen Kurbelumdrehungen ...	<i>k</i>	meistens $k = 40$
Übersetzung zwischen Zapfen <i>H</i> nach Teilscheibe <i>E</i> .....	$i_h$	meistens $i_h = 1$
Als Ersatz gewählte Zahl der Teilungen für eine volle Werkstückdrehung ....	<i>T'</i>	<i>T'</i> ist nahe <i>T</i> so zu wählen, daß für sie das mittelbare Teilen anwendbar ist und der Unterschied <i>T'</i> gegen <i>T</i> in bequemer Beziehung zu den Zähnezahlen der vorhandenen Wechselräder steht
Zahl der Kurbeldrehungen für eine Teilung <i>T'</i> .....	$u$	$u = \frac{k}{T'} = \frac{l}{L}$
Zahl der Löcher des vollen für <i>T'</i> zur Verwendung kommenden Lochkreises.	<i>L</i>	siehe bei „Mittelbares Teilen“
Zahl der Löcher auf dem Lochkreis <i>L</i> für eine Teilung <i>T'</i> oder eine Kurbeldrehung $u$ .....	<i>l</i>	
Übersetzung von Teilschindel zu Zapfen <i>k</i>	<i>i</i>	$i = \frac{T'}{k(T' - T)}$ für $i_h = 1$



Beispiel 3. Gegeben  $T = 427$ ,  $k = 40$ ,  $i_h = 1$ .

Lösung: Gewählt  $T' = 430$

$$u = \frac{l}{L} = \frac{k}{T'} = \frac{40}{430} = \frac{4}{43}$$

$$i = \frac{T'}{k(T' - T)} = \frac{430}{40(430 - 427)} = \frac{430}{40 \cdot 3} = \frac{43}{12}$$

$$i = \frac{43}{12} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{43}{18} \cdot \frac{18}{12} = \frac{86}{36} = \frac{72}{48} \quad (\text{kein Zwischenrad}).$$
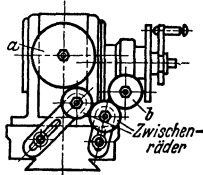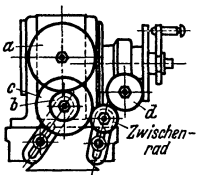
<p>Einfache Übersetzung</p> $i = \frac{a}{b}$	 <p>Abb. F 57.</p>	<p>Bauart I. Teilkopf links auf Fräsmaschinen-Tisch  <math>T'</math> größer als <math>T</math> ein Zwischenrad (gleicher Drehsinn von Teilscheibe und Teilkurbel) erforderlich,  <math>T'</math> kleiner als <math>T</math> zwei Zwischenräder (s. Abb. F 57) (entgegengesetzter Drehsinn von Teilscheibe und Teilkurbel) erforderlich.</p> <p>Bauart II. Teilkopf rechts auf dem Fräsmaschinen-Tisch  <math>T'</math> größer als <math>T</math> zwei Zwischenräder,  <math>T'</math> kleiner als <math>T</math> ein Zwischenrad.</p>
<p>Zweifache Übersetzung</p> $i = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$	 <p>Abb. F 58.</p>	<p>Bauart I. Teilkopf links auf Fräsmaschinen-Tisch  <math>T'</math> größer als <math>T</math> kein Zwischenrad,  <math>T'</math> kleiner als <math>T</math> ein Zwischenrad.</p> <p>Bauart II. Teilkopf rechts auf Fräsmaschinen-Tisch  <math>T'</math> größer als <math>T</math> ein Zwischenrad,  <math>T'</math> kleiner als <math>T</math> kein Zwischenrad.</p>

**Beispiel 4.** Gegeben  $T=247$ ,  $k=40$ ,  $i_h=1$ .

Lösung: Gewählt  $T'=240$

$$u = \frac{l}{L} = \frac{k}{T'} = \frac{40}{240} = \frac{1}{6} = \frac{3}{18}$$

$$i = \frac{T'}{k(T'-T)} = \frac{240}{40(240-247)} = -\frac{240}{40 \cdot 7} = -\frac{6}{7}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{8} = \frac{48}{56} \quad (\text{Zwei Zwischenräder, } z=24).$$

## II. Fräsen von Drallwindungen

braucht neben der Längsbewegung des Werkstückes eine gleichzeitige Drehung desselben. Die Zeigerkurbel  $D$ , Abb. F 54 und F 55, bleibt in der Teilscheibe  $E$  eingerückt, und die Wechselräder  $a$  bis  $d$ , Abb. F 59, notfalls mit Zwischenrädern, sorgen für eine Kupplung zwischen der Leitspindel für die Verschiebung des Frässchlittens und dem Zapfen  $H$  für die Drehung der Teilscheibe und des Werkstückes. Differential-Teilen läßt sich nicht mit dem Fräsen von Drallnuten vereinigen; also müssen formgefräste Schraubenräder Zähnezahlen haben, die mit dem mittelbaren Teilen hergestellt werden können.

**Beispiel 5.** Gegeben  $S=18''$  Rechtsdrall;  $s=1/4''$ ;  $k=40$ ;  $i_h=1$ . (Bauart I.)

Lösung: 
$$i = \frac{S/s}{k} = \frac{18/1/4}{40} = \frac{72}{40} = \frac{18}{10}$$

$$i = \frac{a}{b} = \frac{18}{10} = \frac{72}{40} \text{ mit einem beliebigen Zwischenrad.}$$

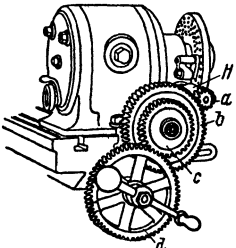
Zu fräsende Drall-Steigung auf eine volle Werkstück-Umdrehung .....	$S$	Vielfach in Zoll angegeben oder in Zoll umzurechnen; zweckmäßig $S$ vielfaches von 4 Zoll
Anzahl der Kurbelumdrehungen für eine volle Werkstückumdrehung .....	$k$	meistens $k = 40$
Steigung der Leitspindel für die Verschiebung des Frässlittens .....	$s$	vielfach $s = 1/4''$
Übersetzung der Wechselräder zwischen Leitspindel und Zapfen $H$ .....	$i$	$i = \frac{S/s}{k}$
Übersetzung zwischen Zapfen $H$ und Teilscheibe $E$ .....	$i_h$	meistens $i_h = 1$
Einfache Übersetzung $i = \frac{a}{b}$		Bauart I. Teilkopf links auf Tisch bei Rechtsdrall ein Zwischenrad; bei Linksdrall zwei Zwischenräder. Bauart II. Teilkopf rechts auf Tisch bei Rechtsdrall zwei Zwischenräder, bei Linksdrall ein Zwischenrad.
Zweifache Übersetzung $i = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$		Bauart I. Teilkopf links auf Tisch bei Rechtsdrall kein Zwischenrad (s. Abb. F 59), bei Linksdrall ein Zwischenrad. Bauart II. Teilkopf rechts auf Tisch bei Rechtsdrall ein Zwischenrad, bei Linksdrall kein Zwischenrad.

Abb. F 59.

**Beispiel 6.** Gegeben  $48''$  Rechtsdrall;  $s = 1/2''$ ;  $k = 40$ ;  $i_h = 1$ . (Bauart I.)

Lösung: 
$$i = \frac{S/s}{k} = \frac{48 \frac{1}{2}}{40} = \frac{96}{40} = \frac{12}{5}$$

$$i = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{12}{8} \cdot \frac{8}{5} = \frac{48}{32} \cdot \frac{64}{40} \text{ ohne Zwischenrad.}$$

### III. Fräsen spiralgiger Kurvenscheiben.

Solche Spiralen kommen beispielsweise als Kurvenscheiben selbsttätiger Drehbänke vor.

$T$  = Teilkopf;

$k$  = zu fräsende Kurvenscheibe (Abb. F 61);

$f$  = Fingerfräser;

$\sigma$  = Schwenkwinkel.



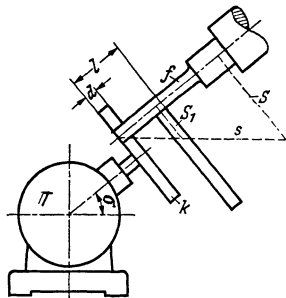


Abb. F 60. Fräsen von Spiralen.

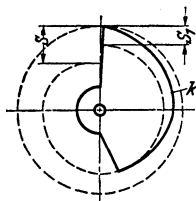

- $S$  = Spiralhub bei 1 Umdr. von  $k$ ;  
 $S_1$  = Spiralhub der zu fräsenden Kurve  $k$ ;  
 $s$  = Tischweg  $S$  entspr.;  
 $l$  = Länge des schneidenden Teiles am Fingerfräser;  
 $d$  = Dicke der Kurvenscheiben.

Abb. F 61. Zu fräsende Spiralscheibe.

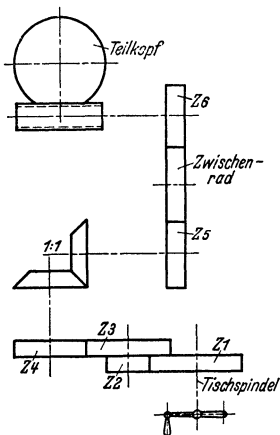

- $V$  = Übersetzung des Schneckengetriebes;  
 $S_t$  = Steigung der Tischspindel;  
 $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5, Z_6$  Zähnezahlen der Wechselräder;  
 $U$  = Übersetzungsverhältnis zwischen Tischspindel und Teilkopfspindel.

- 1)  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{S_1}{l - d}$ ;
- 2)  $s = \frac{S}{\sin \sigma}$ ;
- 3)  $U = \frac{s}{S_t} = \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_4}{Z_3} \cdot V$ .

Abb. F 62. Plan der Übersetzungen.

**Beispiel:** Eine Kurvenscheibe, deren Umfang in 100 Teile geteilt ist, habe auf 85 Teile  $S_1 = 15$  mm Spiralhub.  $d = 11$  mm,  $l = 100$  mm,  $V = 40$ . Rädersatz: 24, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72, 86, 100.

Wie groß ist:  $\sigma$ ,  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ ,  $Z_4$ ?

$$\operatorname{tg} \sigma = \frac{S_1}{l - d} = \frac{15}{100 - 11} = \frac{15}{89} = 0,169; \sigma \approx 9^\circ 35'$$

$$S : S_1 = 100 : 85;$$

$$S = \frac{S_1 \cdot 100}{85} = \frac{15 \cdot 100}{85} = 17,6 \text{ mm.}$$

$$s = \frac{S}{\sin \sigma} = \frac{17,6}{0,166} = 105,5 \text{ mm.}$$

$$\frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_1 \cdot Z_3} = \frac{s}{S_t} \cdot \frac{1}{40} = \frac{105,5}{6} \cdot \frac{1}{40} = \frac{50 \cdot 42}{80 \cdot 60}$$

Da diese Räder nicht alle vorhanden, werden die nächstliegenden gewählt und  $\sigma$  korrigiert

$$\frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{48 \cdot 40}{80 \cdot 56} \text{ gewählt.}$$

$$\sin \alpha = \frac{S}{s} = \frac{17,6}{102,86} = 0,1711$$

$$\sigma = 9^\circ 50'$$

$$s = \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_4}{Z_3} \cdot V \cdot S_t = \frac{48}{80} \cdot \frac{40}{56} \cdot 40 \cdot 6 = 102,86 \text{ mm.}$$

$$Z_1 = 80;$$

$$Z_2 = 48;$$

$$Z_3 = 56;$$

$$Z_4 = 40.$$

#### IV. Optischer Teilkopf.

Die vollendetste Teilkopfkonstruktion verkörpert der optische Teilkopf, Erzeugnis der Firma Carl Zeiß, Jena, bei dem die durch Abnutzung der Teilschnecke sich einstellenden Ungenauigkeiten dadurch vermieden sind, daß als Teilmittel ein mit der Teilkopfspindel fest verbundener Glasteilkreis

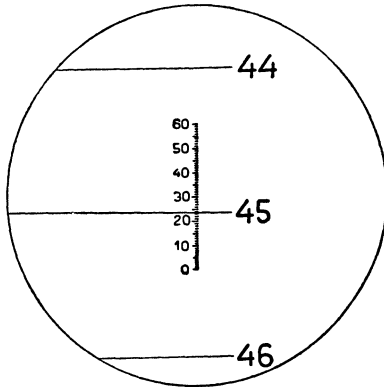


Abb. F 63. Gesichtsfeld des optischen Teilkopfes.

benutzt wird, der in Grade eingeteilt und mit einer nur bei astronomischen Geräten bekannten Winkelgenauigkeit innerhalb 4 Sekunden hergestellt ist. Abb. F 63 zeigt das Sehfeld in halber natürlicher Größe. Unter der feststehenden, mit 0 bis 60 bezeichneten Minutenteilung bewegt sich die Gradteilung des Glasteilkreises. Die Abbildung zeigt die Einstellung auf den Winkelwert  $45^{\circ} 23,5'$ .

#### G. Teilkopf-Einstellung zum Herstellen der Fräserverzahnungen.

##### Berechnung des Einstellwinkels $\sigma$ .

**Beispiel I.** Es ist die Stirnzahnung eines Scheibenfräasers mit 26 Zähnen zu fräsen. Der Arbeitsfräser hat einen Schneidwinkel  $\gamma$  von  $75^{\circ}$  (Formeln s. S. 410).

$$\begin{aligned} \varphi &= 360^{\circ} : 26 = 13,84^{\circ} = 13^{\circ} 50' \\ \varepsilon &= 75^{\circ} \\ \cos \sigma &= \operatorname{tg} 13^{\circ} 50' \cdot \operatorname{ctg} 75^{\circ} \\ &= 0,2462 \cdot 0,2679 = 0,066 \end{aligned}$$

$$\text{Einstellwinkel } \sigma = 86^{\circ} 13'$$

(vgl. Tafel 12).



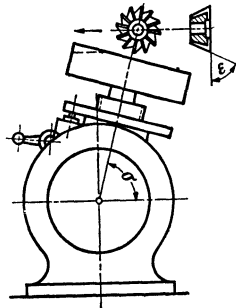


Abb. F 66.

		Verzahnung einer ebenen Fläche		
		Bezeichnung	Zeichen	Berechnung
Einstellwinkel des Teilkopfes		$\sigma$	$\cos \sigma = \text{tg } \varphi \cdot \text{ctg } \varepsilon$	
Teilwinkel des Fräasers		$\varphi$	$\frac{360^\circ}{\text{Zähnezahl}}$	
Winkel des Arbeitsfräasers		$\varepsilon$		
		Verzahnung einer Kegelfläche		
		Bezeichnung	Zeichen	Berechnung
Einstellwinkel des Teilkopfes		$\sigma$	$\alpha_1 - \alpha_2$	
Hilfswinkel		$\sigma_1$	$\text{tg } \alpha_1 = \cos \beta \cdot \text{ctg } \delta$	
Hilfswinkel		$\sigma_2$	$\sin \alpha_2 = \text{tg } \beta \cdot \text{ctg } \gamma \cdot \sin \alpha_1$	
Teilwinkel des Fräasers		$\varphi$	$\frac{360^\circ}{\text{Zähnezahl}}$	
Grundwinkel des Fräserkegels		$\chi$		
Winkel des Arbeitsfräasers		$\varepsilon$		

Zum Einschneiden der Zähne muß der Fräser so eingestellt werden, daß der Grund  $a-b$  der Zahnluke waagrecht, d. i. parallel zur Tischfläche liegt. Der Einstellwinkel  $\sigma$  ist gleich dem Neigungswinkel des Zahngrundes gegen die Fräserachse. Die Schleiffläche der Zähne muß eine gleichmäßige Breite  $f$  haben; die Breite hängt von der Frästiefe  $h$  ab.

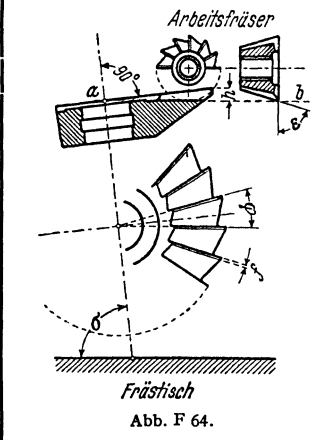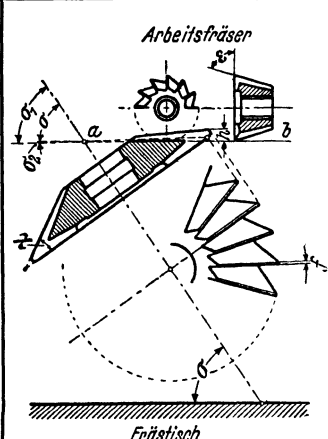

**Beispiel 2.** Ein Winkelfräser von  $\chi = 70^\circ$  soll mit  $Z = 16$  Zähnen verzahnt werden. Der Winkel des Arbeitswinkelfräasers ist  $\varepsilon = 75^\circ$ . Wie groß ist der Einstellwinkel  $\sigma$ ? (Formeln s. S. 410.)

$$\begin{aligned}\varphi &= 360^\circ : 16 = 22,5^\circ = 22^\circ 30' \\ \operatorname{tg} \sigma_1 &= \cos 22^\circ 30' \cdot \operatorname{ctg} 70^\circ \\ &= 0,9239 \cdot 0,3640 \\ &= 0,336; \quad \sigma_1 = 18^\circ 36' \\ \sin \sigma_2 &= \operatorname{tg} 22^\circ 30' \cdot \operatorname{ctg} 75^\circ \cdot \sin 18^\circ 36' \\ &= 0,4142 \cdot 0,2679 \cdot 0,3190 \\ &= 0,0354; \quad \sigma_2 = 2^\circ 2'\end{aligned}$$

$$\text{Einstellwinkel } \sigma = 18^\circ 36' - 2^\circ 2' = 16^\circ 34'$$

(vgl. Tafel 18).

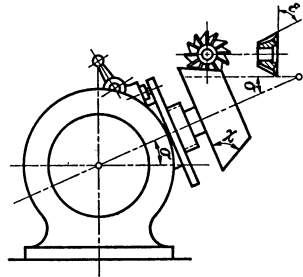


Abb. F 67.

**Beispiel 3.** In einen Winkelfräser ( $\chi = 75^\circ$ ) mit den Grundwinkeln  $\chi_1 = 15^\circ$  und  $\chi_2 = 60^\circ$  sind beiderseits 16 Zähne einzufräsen, der Winkel des Arbeitsfräasers ist  $\varepsilon = 70^\circ$ .

$$\begin{aligned}\text{a) } \chi_1 &= 15^\circ; \quad \varepsilon = 70^\circ; \quad \varphi = 360^\circ : 16 = 22^\circ 30'; \\ \operatorname{tg} \sigma_1 &= \cos 22^\circ 30' \cdot \operatorname{ctg} 15^\circ = 3,4481; \quad \sigma_1 = 73^\circ 50' \\ \sin \sigma_2 &= \operatorname{tg} 22^\circ 30' \cdot \operatorname{ctg} 70^\circ \cdot \sin 73^\circ 50' = 0,1448; \quad \sigma_2 = 8^\circ 20'\end{aligned}$$

$$\text{Einstellwinkel } \sigma = 73^\circ 50' - 8^\circ 20' = 63^\circ 30'.$$

$$\begin{aligned}\text{b) } \chi_2 &= 60^\circ; \quad \varepsilon = 70^\circ; \quad \varphi = 360^\circ : 16 = 22^\circ 30'; \\ \operatorname{tg} \sigma_1 &= \cos 22^\circ 30' \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ = 0,5335; \quad \sigma_1 = 28^\circ 5' \\ \sin \sigma_2 &= \operatorname{tg} 22^\circ 30' \cdot \operatorname{ctg} 70^\circ \cdot \sin 28^\circ 5' = 0,071; \quad \sigma_2 = 4^\circ 5'\end{aligned}$$

$$\text{Einstellwinkel } \sigma = 28^\circ 5' - 4^\circ 5' = 24^\circ$$

(vgl. Tafel 16).



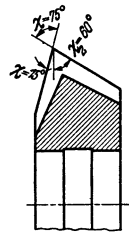


Abb. F 68.

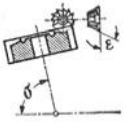

Tafel 12. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen der Verzahnung einer ebenen Fläche. (Stirnverzahnung von Scheiben- und Stirnfräsern.)


Zähnezahl	Winkel $\varepsilon$ des Arbeitsfräasers							
	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°
5	74° 23'	57° 08'	34° 24'	—	—	—	—	—
6	81° 17'	72° 13'	62° 21'	50° 55'	36° 08'	—	—	—
8	84° 59'	79° 51'	74° 27'	68° 39'	62° 12'	54° 44'	45° 33'	32° 57'
10	86° 21'	82° 38'	78° 59'	74° 40'	70° 12'	65° 12'	59° 25'	52° 26'
12	87° 06'	84° 09'	81° 06'	77° 52'	74° 23'	70° 32'	66° 09'	61° 01'
14	87° 35'	85° 08'	82° 35'	79° 54'	77° 01'	73° 51'	70° 18'	66° 10'
16	87° 55'	85° 49'	83° 38'	81° 20'	78° 52'	76° 10'	73° 08'	69° 40'
18	88° 10'	86° 19'	84° 24'	82° 27'	80° 14'	77° 52'	75° 14'	72° 13'
20	88° 22'	86° 43'	85° 00'	83° 12'	81° 17'	79° 11'	76° 51'	74° 11'
22	88° 32'	87° 02'	85° 30'	83° 52'	82° 08'	80° 14'	78° 08'	75° 44'
24	88° 39'	87° 18'	85° 53'	84° 24'	82° 49'	81° 06'	79° 11'	77° 01'
26	88° 46'	87° 30'	86° 13'	84° 51'	83° 24'	81° 49'	80° 04'	78° 04'
28	88° 51'	87° 42'	86° 30'	85° 14'	83° 53'	82° 26'	80° 48'	78° 58'
30	88° 56'	87° 51'	86° 44'	85° 34'	84° 19'	82° 57'	81° 26'	79° 44'
32	89° 00'	87° 59'	86° 56'	85° 51'	84° 37'	83° 24'	82° 00'	80° 24'
34	89° 04'	88° 07'	87° 08'	86° 06'	85° 00'	83° 48'	82° 29'	80° 59'
36	89° 07'	88° 13'	87° 18'	86° 19'	85° 24'	84° 10'	82° 54'	81° 29'
38	89° 10'	88° 19'	87° 26'	86° 31'	85° 32'	84° 28'	83° 17'	81° 57'
40	89° 12'	88° 24'	87° 34'	86° 42'	85° 46'	84° 45'	83° 38'	82° 22'

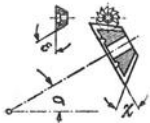

Tafel 13. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen der Zähne bei Winkelfräsern von  $\chi = 45^\circ$ .


Zähnezahl	Winkel $\varepsilon$ des Arbeitsfräasers								
	90°	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°
6	26° 34'	22° 41'	18° 43'	14° 35'	10° 11'	5° 25'	—	—	—
8	35° 16'	32° 22'	29° 25'	26° 22'	23° 08'	19° 40'	15° 48'	11° 25'	6° 17'
10	38° 58'	36° 41'	34° 21'	31° 56'	29° 25'	26° 41'	23° 40'	20° 18'	16° 25'
12	40° 54'	39° 00'	37° 04'	35° 05'	33° 00'	30° 46'	28° 18'	25° 33'	20° 24'
14	42° 01'	40° 24'	38° 36'	37° 04'	35° 17'	33° 23'	31° 18'	28° 58'	26° 19'
16	42° 44'	41° 19'	39° 54'	38° 25'	36° 52'	35° 13'	33° 24'	31° 23'	29° 05'
18	43° 13'	41° 58'	40° 42'	39° 23'	38° 01'	36° 33'	34° 57'	33° 10'	31° 09'
20	43° 34'	42° 27'	41° 18'	40° 08'	38° 53'	37° 35'	36° 09'	34° 33'	32° 44'
22	43° 49'	42° 48'	41° 46'	40° 42'	39° 34'	38° 23'	37° 04'	35° 38'	33° 59'
24	44° 00'	43° 04'	42° 07'	41° 09'	40° 07'	39° 02'	37° 50'	36° 30'	35° 01'
26	44° 09'	43° 17'	42° 25'	41° 31'	40° 34'	39° 34'	38° 28'	37° 14'	35° 52'
28	44° 16'	43° 28'	42° 40'	41° 49'	40° 57'	39° 55'	39° 00'	37° 52'	36° 36'
30	44° 22'	43° 37'	42° 52'	42° 05'	41° 16'	40° 24'	39° 27'	38° 24'	37° 12'
32	44° 27'	43° 45'	43° 03'	42° 19'	41° 23'	40° 44'	39° 51'	38° 51'	37° 44'
34	44° 31'	43° 52'	43° 12'	42° 30'	41° 47'	41° 05'	40° 11'	39° 15'	38° 12'
36	44° 34'	43° 57'	43° 19'	42° 40'	41° 59'	41° 16'	40° 28'	39° 36'	38° 36'
38	44° 36'	44° 01'	43° 25'	42° 48'	42° 10'	41° 28'	40° 44'	39° 54'	38° 57'
40	44° 39'	44° 06'	43° 31'	42° 56'	42° 20'	41° 41'	40° 58'	40° 11'	39° 17'

Tafel 14. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen  
der Zähne bei Winkelfräsern von  $\chi = 50^\circ$ .

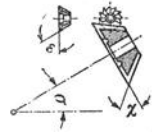


Zähnezahl	Winkel $\varepsilon$ des Arbeitsfräasers									
	90°	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°	
6	22° 45'	19° 23'	15° 58'	12° 24'	8° 38'	4° 32'	—	—	—	
8	30° 41'	28° 07'	25° 31'	22° 50'	19° 59'	16° 55'	13° 33'	9° 45'	5° 20'	
10	34° 10'	32° 07'	30° 03'	27° 53'	25° 38'	23° 12'	20° 32'	17° 34'	14° 09'	
12	36° 00'	34° 18'	32° 05'	30° 47'	28° 54'	26° 54'	24° 42'	22° 15'	19° 27'	
14	37° 05'	35° 38'	34° 09'	32° 37'	31° 01'	29° 18'	27° 26'	25° 21'	22° 59'	
16	37° 47'	36° 31'	35° 13'	33° 53'	32° 29'	30° 59'	29° 21'	27° 33'	25° 29'	
18	38° 15'	37° 07'	35° 58'	34° 47'	33° 32'	32° 13'	30° 46'	29° 10'	27° 21'	
20	38° 35'	37° 34'	36° 32'	35° 28'	34° 21'	33° 10'	31° 52'	30° 26'	28° 48'	
22	38° 50'	37° 55'	36° 58'	36° 00'	34° 59'	33° 54'	32° 44'	31° 25'	29° 57'	
24	39° 01'	38° 10'	37° 19'	36° 25'	35° 30'	34° 30'	33° 26'	32° 14'	30° 53'	
26	39° 10'	38° 23'	37° 36'	36° 46'	35° 55'	35° 00'	34° 01'	32° 54'	31° 39'	
28	39° 17'	38° 34'	37° 49'	37° 04'	36° 16'	35° 25'	34° 30'	33° 29'	32° 19'	
30	39° 23'	38° 43'	38° 01'	37° 19'	36° 34'	35° 47'	34° 55'	33° 58'	32° 53'	
32	39° 27'	38° 49'	38° 10'	37° 31'	36° 49'	36° 04'	35° 16'	34° 22'	33° 22'	
34	39° 31'	38° 55'	38° 19'	37° 41'	37° 02'	36° 20'	35° 35'	34° 45'	33° 48'	
36	39° 34'	39° 00'	38° 26'	37° 51'	37° 13'	36° 34'	35° 51'	35° 03'	34° 09'	
38	39° 37'	39° 05'	38° 33'	37° 59'	37° 24'	36° 46'	36° 06'	35° 21'	34° 30'	
40	39° 39'	39° 09'	38° 38'	38° 06'	37° 33'	36° 57'	36° 18'	35° 35'	34° 47'	

Tafel 15. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen  
der Zähne bei Winkelfräsern  $\chi = 55^\circ$ .

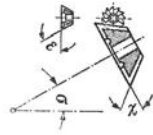


Zähnezahl	Winkel $\varepsilon$ des Arbeitsfräasers									
	90°	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°	
6	19° 17'	16° 25'	13° 30'	10° 28'	7° 15'	3° 48'	—	—	—	
8	26° 21'	24° 07'	21° 52'	19° 31'	15° 03'	14° 24'	11° 30'	8° 15'	4° 29'	
10	29° 32'	27° 44'	25° 55'	24° 01'	22° 03'	19° 55'	17° 36'	15° 01'	12° 03'	
12	31° 14'	29° 44'	28° 14'	26° 38'	24° 59'	23° 13'	21° 17'	19° 08'	16° 41'	
14	32° 15'	30° 58'	29° 39'	28° 18'	26° 53'	25° 22'	23° 43'	21° 53'	19° 48'	
16	32° 45'	31° 37'	30° 29'	29° 18'	28° 03'	26° 44'	25° 17'	23° 41'	21° 52'	
18	33° 21'	32° 21'	31° 20'	30° 17'	29° 10'	28° 00'	26° 43'	25° 18'	23° 41'	
20	33° 40'	32° 46'	31° 51'	30° 54'	29° 55'	28° 51'	27° 42'	26° 25'	24° 59'	
22	33° 54'	33° 05'	32° 15'	31° 23'	30° 29'	29° 21'	28° 28'	27° 09'	26° 00'	
24	34° 04'	33° 19'	32° 33'	31° 46'	30° 56'	30° 03'	29° 06'	28° 02'	26° 50'	
26	34° 13'	33° 31'	32° 49'	32° 05'	31° 19'	30° 31'	29° 38'	28° 29'	27° 32'	
28	34° 19'	33° 40'	33° 01'	32° 21'	31° 38'	30° 53'	30° 03'	29° 09'	28° 07'	
30	34° 25'	33° 49'	33° 12'	32° 34'	31° 55'	31° 12'	30° 26'	29° 35'	28° 38'	
32	34° 29'	33° 55'	33° 21'	32° 45'	32° 08'	31° 28'	30° 45'	29° 58'	28° 54'	
34	34° 32'	34° 00'	33° 28'	32° 54'	32° 19'	31° 42'	31° 02'	30° 17'	29° 26'	
36	34° 35'	34° 05'	33° 34'	33° 03'	32° 30'	31° 54'	31° 16'	30° 34'	29° 46'	
38	34° 38'	34° 10'	33° 41'	33° 11'	32° 39'	32° 06'	31° 30'	30° 50'	30° 04'	
40	34° 40'	34° 13'	33° 45'	33° 17'	32° 47'	32° 15'	31° 41'	31° 03'	30° 20'	

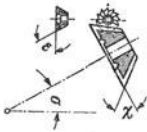

Tafel 16. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen der Zähne bei Winkelfräsern von  $\chi = 60^\circ$ .


Zähnezahl	Winkel $\varepsilon$ des Arbeitsfräasers								
	90°	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°
6	16° 06'	13° 41'	11° 12'	8° 42'	6° 82'	3° 09'	—	—	—
8	22° 12'	20° 13'	18° 23'	16° 23'	14° 18'	12° 03'	10° 36'	6° 52'	3° 43'
10	25° 02'	23° 30'	21° 56'	20° 19'	18° 36'	16° 47'	14° 08'	12° 36'	10° 05'
12	26° 34'	25° 16'	23° 57'	22° 36'	21° 11'	20° 39'	18° 00'	16° 09'	14° 03'
14	27° 29'	26° 22'	25° 14'	24° 04'	22° 50'	21° 32'	20° 06'	18° 22'	16° 44'
16	28° 04'	27° 05'	26° 06'	25° 04'	24° 00'	22° 51'	21° 36'	20° 13'	18° 39'
18	28° 29'	27° 37'	26° 44'	25° 49'	24° 52'	23° 50'	22° 44'	21° 30'	20° 06'
20	28° 46'	27° 59'	27° 11'	26° 22'	25° 30'	24° 35'	23° 35'	22° 29'	21° 14'
22	28° 59'	28° 16'	27° 33'	26° 48'	26° 01'	25° 11'	24° 16'	23° 16'	22° 07'
24	29° 09'	28° 30'	27° 50'	27° 09'	26° 26'	25° 40'	24° 50'	23° 54'	22° 52'
26	29° 16'	28° 40'	28° 03'	27° 25'	26° 45'	26° 03'	25° 17'	24° 26'	23° 28'
28	29° 22'	28° 48'	28° 14'	27° 39'	27° 02'	26° 23'	25° 42'	24° 52'	23° 59'
30	29° 27'	28° 56'	28° 24'	27° 51'	27° 16'	26° 39'	26° 00'	25° 15'	24° 25'
32	29° 31'	29° 02'	28° 32'	28° 01'	27° 28'	26° 54'	26° 16'	25° 35'	24° 48'
34	29° 34'	29° 06'	28° 38'	28° 09'	27° 39'	27° 06'	26° 31'	25° 52'	25° 08'
36	29° 37'	29° 11'	28° 44'	28° 17'	27° 48'	27° 17'	26° 40'	26° 07'	25° 25'
38	29° 40'	29° 15'	28° 50'	28° 24'	27° 57'	27° 28'	26° 56'	26° 22'	25° 42'
40	29° 42'	29° 18'	28° 54'	28° 30'	28° 04'	27° 36'	27° 06'	26° 33'	25° 55'

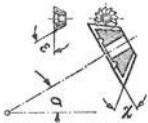

Tafel 17. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen der Zähne bei Winkelfräsern von  $\chi = 65^\circ$ .


Zähnezahl	Winkel $\varepsilon$ des Arbeitsfräasers								
	90°	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°
6	13° 07'	11° 10'	9° 08'	7° 04'	4° 53'	2° 33'	—	—	—
8	18° 15'	16° 42'	15° 05'	13° 27'	11° 42'	9° 51'	7° 50'	5° 35'	2° 39'
10	20° 40'	19° 23'	18° 04'	16° 44'	15° 18'	13° 48'	12° 09'	10° 21'	8° 15'
12	21° 59'	20° 54'	19° 48'	18° 40'	17° 29'	16° 12'	13° 49'	13° 17'	11° 22'
14	22° 47'	21° 51'	20° 54'	19° 55'	18° 53'	17° 48'	16° 36'	15° 17'	13° 47'
16	23° 18'	22° 29'	21° 39'	20° 47'	19° 53'	18° 55'	17° 52'	16° 43'	15° 24'
18	23° 40'	22° 56'	22° 11'	21° 25'	20° 37'	19° 46'	18° 50'	17° 48'	16° 37'
20	23° 55'	23° 15'	22° 35'	21° 54'	21° 10'	20° 24'	19° 23'	18° 38'	17° 24'
22	24° 06'	23° 30'	22° 53'	22° 15'	21° 36'	20° 54'	20° 08'	19° 17'	18° 19'
24	24° 15'	23° 42'	23° 08'	22° 34'	21° 57'	21° 19'	20° 36'	19° 50'	18° 57'
26	24° 22'	23° 49'	23° 20'	22° 48'	22° 15'	21° 39'	21° 00'	20° 17'	19° 28'
28	24° 27'	23° 59'	23° 30'	23° 00'	22° 29'	21° 56'	21° 20'	20° 40'	19° 54'
30	24° 31'	24° 05'	23° 38'	23° 10'	22° 40'	22° 09'	21° 36'	20° 59'	20° 16'
32	24° 35'	24° 10'	23° 45'	23° 19'	22° 52'	22° 22'	21° 51'	21° 16'	20° 26'
34	24° 38'	24° 15'	23° 51'	23° 26'	23° 01'	22° 33'	22° 04'	21° 30'	20° 53'
36	24° 40'	24° 18'	23° 55'	23° 32'	23° 08'	22° 42'	22° 14'	21° 43'	21° 07'
38	24° 41'	24° 19'	23° 58'	23° 36'	23° 13'	22° 47'	22° 22'	21° 57'	21° 20'
40	24° 42'	24° 22'	24° 00'	23° 39'	23° 17'	22° 53'	22° 27'	22° 00'	21° 29'

Tafel 18. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen  
der Zähne bei Winkelfräsern von  $\chi = 70^\circ$ .

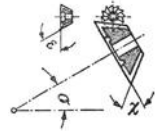


Zahnezahl	Winkel $\epsilon$ des Arbeitsfräsers								
	90°	85°	80°	75°	70 <sup>b</sup>	65°	60°	55°	50°
6	10° 18'	8° 44'	7° 09'	5° 32'	3° 48'	—	—	—	—
8	14° 26'	13° 11'	11° 55'	10° 36'	9° 14'	7° 45'	6° 09'	4° 23'	2° 22'
10	16° 24'	15° 22'	14° 19'	13° 05'	12° 07'	10° 55'	9° 36'	8° 09'	6° 29'
12	17° 30'	16° 38'	15° 45'	14° 50'	13° 53'	12° 51'	11° 45'	10° 31'	9° 07'
14	18° 10'	17° 25'	16° 38'	15° 52'	15° 01'	14° 09'	13° 12'	12° 08'	10° 56'
16	18° 35'	17° 55'	17° 15'	16° 34'	15° 50'	15° 03'	14° 13'	13° 17'	12° 13'
18	18° 53'	18° 18'	17° 40'	17° 04'	16° 26'	15° 44'	14° 59'	14° 09'	13° 13'
20	19° 06'	18° 34'	18° 01'	17° 28'	16° 53'	16° 15'	15° 35'	14° 50'	13° 59'
22	19° 15'	18° 46'	18° 16'	17° 46'	17° 14'	16° 40'	16° 03'	15° 22'	14° 35'
24	19° 22'	18° 55'	18° 28'	18° 00'	17° 31'	16° 59'	16° 26'	15° 48'	15° 05'
26	19° 28'	19° 03'	18° 38'	18° 12'	17° 45'	17° 16'	16° 45'	16° 10'	15° 31'
28	19° 32'	19° 09'	18° 46'	18° 22'	17° 56'	17° 30'	17° 01'	16° 28'	15° 52'
30	19° 36'	19° 15'	18° 53'	18° 30'	18° 07'	17° 42'	17° 14'	16° 44'	16° 10'
32	19° 39'	19° 19'	18° 58'	18° 37'	18° 15'	17° 52'	17° 26'	16° 58'	16° 26'
34	19° 41'	19° 22'	19° 03'	18° 43'	18° 22'	18° 00'	17° 36'	17° 09'	16° 39'
36	19° 43'	19° 25'	19° 07'	18° 48'	18° 29'	18° 07'	17° 45'	17° 20'	16° 51'
38	19° 45'	19° 28'	19° 11'	18° 53'	18° 34'	18° 15'	17° 53'	17° 29'	17° 02'
40	19° 46'	19° 30'	19° 14'	18° 57'	18° 39'	18° 20'	18° 00'	17° 37'	17° 11'

Tafel 19. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen  
der Zähne bei Winkelfräsern von  $\chi = 75^\circ$ .

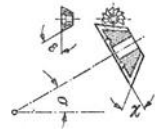


Zähnezahl	Winkel $\epsilon$ des Arbeitsfräsers								
	90°	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°
6	7° 38'	6° 29'	5° 19'	4° 06'	2° 50'	1° 29'	—	—	—
8	10° 44'	9° 48'	8° 51'	7° 53'	6° 51'	5° 45'	4° 34'	3° 15'	1° 45'
10	12° 14'	11° 18'	10° 41'	9° 52'	9° 01'	8° 07'	7° 08'	6° 09'	4° 49'
12	13° 04'	12° 25'	11° 45'	11° 04'	10° 21'	9° 35'	8° 45'	7° 49'	6° 47'
14	13° 34'	13° 00'	12° 26'	11° 50'	11° 12'	10° 33'	9° 50'	9° 02'	8° 07'
16	13° 54'	13° 24'	12° 54'	12° 22'	11° 49'	11° 14'	10° 36'	9° 54'	9° 07'
18	14° 08'	13° 40'	13° 14'	12° 46'	12° 17'	11° 46'	11° 12'	10° 34'	9° 51'
20	14° 18'	13° 54'	13° 29'	13° 04'	12° 38'	12° 09'	11° 39'	11° 06'	10° 26'
22	14° 25'	14° 03'	13° 41'	13° 17'	12° 53'	12° 28'	12° 00'	11° 29'	10° 54'
24	14° 31'	14° 11'	13° 50'	13° 29'	13° 07'	12° 43'	12° 18'	11° 49'	11° 17'
26	14° 35'	14° 16'	13° 57'	13° 38'	13° 17'	12° 56'	12° 32'	12° 05'	11° 36'
28	14° 38'	14° 21'	14° 03'	13° 45'	13° 26'	13° 06'	12° 43'	12° 19'	11° 52'
30	14° 41'	14° 25'	14° 08'	13° 51'	13° 34'	13° 15'	12° 54'	12° 31'	12° 05'
32	14° 43'	14° 28'	14° 12'	13° 56'	13° 40'	13° 22'	13° 03'	12° 41'	12° 17'
34	14° 45'	14° 31'	14° 16'	14° 01'	13° 45'	13° 29'	13° 11'	12° 50'	12° 28'
36	14° 47'	14° 33'	14° 20'	14° 06'	13° 51'	13° 35'	13° 18'	12° 59'	12° 37'
38	14° 48'	14° 35'	14° 22'	14° 09'	13° 56'	13° 40'	13° 23'	13° 05'	12° 45'
40	14° 49'	14° 37'	14° 24'	14° 12'	13° 59'	13° 44'	13° 29'	13° 11'	12° 52'

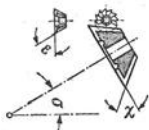

Tafel 20. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen der Zähne bei Winkelfräsern von  $\chi = 80^\circ$ .

Zähnezahl	Winkel $\varepsilon$ des Arbeitsfräasers								
	90°	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°
6	5° 02'	4° 16'	3° 20'	2° 42'	1° 52'	0° 58'	—	—	—
8	7° 06'	6° 29'	5° 51'	5° 12'	4° 31'	3° 48'	3° 00'	2° 08'	1° 09'
10	8° 07'	7° 36'	7° 05'	6° 32'	5° 59'	5° 22'	4° 43'	4° 00'	3° 11'
12	8° 41'	8° 15'	7° 48'	7° 21'	6° 52'	6° 12'	5° 48'	5° 11'	4° 29'
14	9° 01'	8° 38'	8° 15'	7° 51'	7° 27'	7° 00'	6° 31'	5° 59'	5° 23'
16	9° 15'	8° 55'	8° 35'	8° 14'	7° 52'	7° 28'	7° 03'	6° 35'	6° 03'
18	9° 25'	9° 07'	8° 49'	8° 30'	8° 10'	7° 50'	7° 26'	7° 01'	6° 33'
20	9° 31'	9° 15'	8° 58'	8° 42'	8° 24'	8° 05'	7° 44'	7° 22'	6° 56'
22	9° 36'	9° 21'	9° 06'	8° 51'	8° 35'	8° 18'	7° 59'	7° 38'	7° 15'
24	9° 40'	9° 26'	9° 13'	8° 58'	8° 44'	8° 28'	8° 11'	7° 52'	7° 30'
26	9° 43'	9° 30'	9° 18'	9° 05'	8° 51'	8° 36'	8° 20'	8° 03'	7° 43'
28	9° 45'	9° 33'	9° 22'	9° 09'	8° 57'	8° 43'	8° 28'	8° 12'	7° 53'
30	9° 47'	9° 36'	9° 25'	9° 14'	9° 02'	8° 49'	8° 35'	8° 20'	8° 03'
32	9° 48'	9° 38'	9° 27'	9° 17'	9° 06'	8° 53'	8° 41'	8° 27'	8° 10'
34	9° 50'	9° 40'	9° 30'	9° 21'	9° 10'	8° 59'	8° 47'	8° 33'	8° 18'
36	9° 51'	9° 42'	9° 33'	9° 23'	9° 13'	9° 03'	8° 52'	8° 38'	8° 24'
38	9° 52'	9° 43'	9° 35'	9° 26'	9° 16'	9° 06'	8° 55'	8° 43'	8° 30'
40	9° 53'	9° 45'	9° 36'	9° 28'	9° 19'	9° 09'	8° 59'	8° 48'	8° 35'

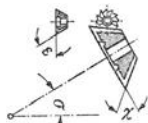

Tafel 21. Einstellwinkel  $\sigma$  des Teilkopfes zum Fräsen der Zähne bei Winkelfräsern von  $\chi = 85^\circ$ .

Zähnezahl	Winkel $\varepsilon$ des Arbeitsfräasers								
	90°	85°	80°	75°	70°	65°	60°	55°	50°
6	2° 30'	2° 07'	1° 44'	1° 20'	0° 55'	—	—	—	—
8	3° 32'	3° 03'	2° 54'	2° 35'	2° 15'	1° 53'	1° 30'	1° 03'	0° 34'
10	4° 03'	3° 47'	3° 32'	3° 16'	2° 59'	2° 41'	2° 21'	1° 59'	1° 35'
12	4° 20'	4° 07'	3° 54'	3° 40'	3° 25'	3° 10'	2° 53'	2° 35'	2° 14'
14	4° 30'	4° 19'	4° 07'	3° 55'	3° 43'	3° 29'	3° 15'	2° 59'	2° 41'
16	4° 37'	4° 27'	4° 17'	4° 06'	3° 55'	3° 43'	3° 31'	3° 17'	3° 01'
18	4° 42'	4° 33'	4° 24'	4° 15'	4° 05'	3° 54'	3° 43'	3° 30'	3° 16'
20	4° 45'	4° 37'	4° 29'	4° 20'	4° 12'	4° 02'	3° 51'	3° 40'	3° 27'
22	4° 48'	4° 40'	4° 33'	4° 25'	4° 17'	4° 09'	3° 59'	3° 49'	3° 37'
24	4° 50'	4° 43'	4° 36'	4° 29'	4° 22'	4° 14'	4° 05'	3° 56'	3° 45'
26	4° 51'	4° 45'	4° 28'	4° 32'	4° 25'	4° 18'	4° 10'	4° 01'	3° 51'
28	4° 53'	4° 47'	4° 41'	4° 35'	4° 29'	4° 22'	4° 14'	4° 06'	3° 57'
30	4° 53'	4° 47'	4° 42'	4° 36'	4° 30'	4° 24'	4° 17'	4° 09'	4° 01'
32	4° 54'	4° 49'	4° 44'	4° 38'	4° 33'	4° 27'	4° 20'	4° 13'	4° 05'
34	4° 55'	4° 50'	4° 45'	4° 40'	4° 35'	4° 29'	4° 23'	4° 17'	4° 09'
36	4° 56'	4° 51'	4° 47'	4° 42'	4° 37'	4° 32'	4° 26'	4° 20'	4° 12'
38	4° 56'	4° 52'	4° 47'	4° 43'	4° 38'	4° 33'	4° 28'	4° 22'	4° 14'
40	4° 56'	4° 52'	4° 48'	4° 44'	4° 39'	4° 34'	4° 29'	4° 24'	4° 17'

## Das Schärfen der Metallkreissägen.

(Siehe auch „Fräsen“, Abschnitt E.)

**Metallkreissägen** (Kaltkreissägen) haben meistens eingesetzte Zähne oder Zahngruppen, um nicht das ganze Sägeblatt aus hochwertigem Stahl anfertigen zu müssen und um ausgebrochene Zähne leicht ersetzen zu können. Als günstigste Verzahnung hat sich die Drehstahlform, Abb. 1, eingeführt, die ein einwandfreies Abrollen des Spanes ermöglicht.

Die Zähne werden abwechselnd als Vor- und Nachschneider ausgebildet. Der Nachschneiderzahn ist etwas kürzer. Der längere Vorschneiderzahn ist an seiner Spitze beiderseitig abgeschragt. Hierdurch ergibt sich eine Spanteilung, die den Kraftbedarf und die Schnittfähigkeit der Sägen günstig beeinflusst, Abb. 2a und b.

Die beschriebenen Sägen erfordern zu ihrer Instandhaltung mit Rücksicht auf den verhältnismäßig hohen Anschaffungswert besondere Schärfe-  
maschinen. Die auf dem Markt befindlichen Ausführungen sind zum größten Teil allgemein verwendbar ausgebildet. Sie lassen sich auf alle gebräuch-  
lichen Sägendurchmesser und auf das jeweilige Zahnprofil einstellen. Es läßt sich sowohl die genaue Zahnentfernung durch Klinkenvorschub an einer Teilscheibe einhalten, als auch die Zahn-  
höhe bei laufender Maschine feinfühlig einstellen. Einfache Maschinen machen für das Kürzerschleifen der Nachschneiderzähne einen besonderen Arbeits-  
gang erforderlich. Für große Schärfeleistungen sind Maschinen vorzuziehen, die sowohl die Vorschneide-  
wie auch Nachschneiderzähne in einem Zuge über-  
schleifen. Hier läßt sich sogar der Höhenunterschied  $h$

zwischen den beiden Zahnspitzen nach Wunsch einstellen. Die Sägenliefer-  
firmen geben für ihre Erzeugnisse die günstigsten Werte für dieses Maß  $h$  an.

Das doppelseitige Abschrägen der Zahnspitzen an den Vorschneiderzähnen braucht nicht bei jedesmaligem Schärfen vorgenommen zu werden; es wird in einem besonderen Arbeitsgang, aber meist auf der gleichen Maschine, ausgeführt.

Die Art der Einstellung ist hierbei unterschiedlich. Man verwendet hauptsächlich drei Arten:

1. Das Sägeblatt wird mit seiner Haltevorrichtung schräg gestellt, Abb. 3, damit die Schärfscheibe nur die Ecke des Sägezahnes fortnimmt. Für die zweite Zahnecke ist ein nochmaliges Umstellen erforderlich.

2. Die Sägeneinstellung bleibt unverändert, dafür läßt sich der Schleifkopf waagrecht verschieben, so daß er sowohl vor wie auch hinter seine Stellung beim Schleifen des Zahnprofils gebracht werden kann. In Abb. 4 zeigt der mittlere Kreis die Einstellung der Schärfscheibe beim Schleifen des Zahnprofils, die beiden äußeren Kreise dagegen die Einstellungen beim Abschrägen der Zahnecken.

3. Es wird eine am Schleifkopf sitzende Zusatzvorrichtung mit einer zweiten, von der Hauptwelle angetriebenen Schärfscheibe verwendet. Die



Abb. 1. Drehstahl-ähnliche Form der Sägezähne.



Abb. 2a und b. Sägeblatt mit Vorschneider  $x$  und Nachschneider  $y$ .

 


Abb. 3. Abschrägen der Zahnspitzen durch Schrägstellen des Sägeblattes.

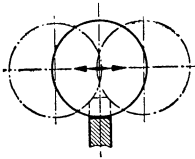


Abb. 4. Abschrägen der Zahnschneidzähne mit verstellbarer Schleifscheibe.

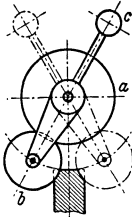


Abb. 5. Abschrägen der Zahnschneidzähne durch besondere Abschrägscheibe.

- a Haupt-Schleifscheibe;
- b Abschräg-Scheibe;
- c Griff zum Einstellen von b.

Lage der Hauptschleifscheibe bleibt unverändert, dagegen wird die Zusatzvorrichtung einmal von vorn und einmal von rückwärts so weit gegen das Sägeblatt eingeschwenkt, daß die Zahnspitzen beiderseits abgeschrägt werden.

Da, wie bereits eingangs gesagt, nur die Vorschneidzähne abzuschrägen sind, müssen alle diese Maschinen beim Abschrägen entweder mit doppeltem Vorschub arbeiten oder aber die Hubbewegung der Schleifscheibe wird so eingestellt, daß die Ecken der Nachschneidzähne nicht mit angegriffen werden.

Gemeinsam ist allen Maschinen die Verwendung umlaufender Schleifscheiben, die durch Nocken- oder Exzentersteuerung eine Hubbewegung ausführen, während die Sägen durch ruckweise oder auch gleichmäßige Vorschubbewegung weitergeschaltet werden. Durch geeignete Formgebung der Nocken ergibt die Relativbewegung zwischen Scheibe und Säge die gewünschte Zahnform.

Die Scheiben, die meistens in keramischer Bindung verwendet werden, erhalten ein abgerundetes Profil, das sich infolge des wandernden Berührungspunktes selbst erhält. Es ist infolgedessen höchstens ein Aufräumen der Scheiben mit Hilfe handelsüblicher Abrichtgeräte erforderlich.

## Schleifen<sup>1)</sup>.

### A. Schleifwerkzeuge.

#### I. Schleifmittel.

Die Schleifwerkzeuge bestehen aus Schleifmittel und Bindung. Die natürlichen Schleifmittel sind fast vollständig von den künstlichen verdrängt. Hauptsächlich werden verwendet: Kunstkorunde und Siliziumkarbid.

Kunstkorund wird aus Tonerde gewonnen (Aluminiumoxyd  $Al_2O_3$ ) und hauptsächlich zur Bearbeitung zäher Werkstoffe mit höherer Festigkeit benutzt (Werkzeugstahl, Stahl- und Temperguß, Schmiedeeisen, Bronze usw.)

Silizium-Karbid ( $SiC$ ) entsteht aus einer Schmelze von Quarzsand, Koks, Sägemehl und Salz. Es ist geeignet zum Schleifen spröder Werkstoffe von geringerer Festigkeit (Gußeisen, Hartguß, Glas, Porzellan, Steinen, aber auch sehr weicher Werkstoffe, wie Aluminium, Kupfer, Hartgummi usw.).

Für die Eigenschaft der Schleifwerkzeuge sind außerdem maßgebend: ihre Körnung, Bindung und Härte.

#### II. Körnung.

Die Körnung (Korngröße) wird nach der Feinheit des Siebes bezeichnet, durch welches das zerkleinerte Korn gerade noch durchfällt. Die Zahl gibt an, wieviel Maschen das Sieb auf die Länge von einem Zoll hat. Die ganz feinen Körnungen werden durch Schlämmen erzeugt. Hierbei gibt die Zahl die Minuten an, die zum Absetzen auf dem Gefäßboden benötigt werden.

<sup>1)</sup> Schleifen, d. h. in diesem Falle Schärfe, von Werkzeugen ist in den die jeweiligen Werkzeuge betreffenden Abschnitten behandelt.



Man unterscheidet nachstehende Körnungen:

		8	10	12	sehr grob
14	16	20	24	30	grob
36	40	46	50	60	mittel
70	80	90	100	120	fein
150	180	200	220	240	sehr fein
240	300	400	500	600	Staubform (geschlämmt).

Es werden auch verschiedene Körnungen gemischt (sog. Mischkörnungen).

### III. Bindung.

Die gebräuchlichsten Bindungen sind keramisch, vegetabilisch und mineralisch.

**a) Keramische Bindungen** bestehen hauptsächlich aus Ton, Feldspat und Quarz und werden für hochgebrannte Scheiben (1400 bis 1600°) verwendet. Ihre Haupteigenschaften sind: geringe Elastizität, große Porosität und Verwendbarkeit für Trocken- und Naßschliff. Die Härte läßt sich feinstufig wählen. Daher sind keramische Bindungen für die verschiedensten Zwecke sehr gut geeignet.

**b) Vegetabilische Bindungen** sind Schellack-, Gummi-, Natur- und Kunstharz- sowie Ölbindungen.

Im Gegensatz zu den keramisch gebundenen Scheiben sind die vegetabilischen Bindungen elastisch. Dies ist besonders bei dünnen Scheiben oder bei stoßweisen Beanspruchungen vorteilhaft.

Schellack-Scheiben werden vielfach für Feinschliff auf Rundschleifmaschinen benutzt und können mit genügend feinem Korn sogar als Polierscheiben Verwendung finden.

Gummi-Scheiben, die bei niedrigen Temperaturen vulkanisiert werden, sind allgemein als Sägeschürfscheiben in Benutzung; siehe Abschnitt „Schärfen von Metall-Kreissägen“. Auch als Trennscheiben<sup>1)</sup> sind sie in vielen Fällen geeignet.

Kunstharz-Scheiben (Bakelit) werden nicht gebrannt, sondern nur bei geringer Temperatur gehärtet. Die Härteabstufungen sind jedoch nicht sehr groß. Die Kunstharz-Scheibe hat sich heute schon fast alle Arbeitsgebiete erobert: vom Grob- und Schruppschliff bis zum Fein- und Polierschliff; sie wird meistens trocken angewandt. Ein Hauptanwendungsgebiet ist das Trennschleifen<sup>1)</sup>, wobei es von großem Vorteil ist, daß sich diese Scheiben in sehr geringen Stärken ausführen lassen.

**c) Mineralische Bindungen**, bei denen man zwischen Magnesit- und Silikatbindungen unterscheidet, treten gegenüber den vorerwähnten Bindungen stark zurück.

Magnesit-Scheiben, die nicht gebrannt werden, sondern nur an der Luft trocknen und erhärten, sind gegen Feuchtigkeit ziemlich empfindlich. Ihre Härte ist gering, daher verwendet man sie meistens an Stelle des Sandsteins, also zum Schleifen von Messern und Kleineisenteilen, bei denen ein zarter Schliff verlangt wird.

Silikat-Scheiben haben eine Wasserglasbindung und können für Naß- und Trockenschliff benutzt werden.

**d) Gefüge der Schleifscheiben.** Nicht die Bindung allein, sondern auch das Gefüge der Scheibe ist von großem Einfluß auf ihre Eigenschaften. Bei sonst gleichen Verhältnissen werden die Scheiben mit Gefügen nach Abb. S 1 auch verschieden arbeiten.

<sup>1)</sup> Werkstatt und Betrieb 1939, Heft 3/4.

Scheiben mit dichtem Gefüge ergeben feineren Schliff. Stark offene (poröse) Scheiben haben große Spanräume und sind vornehmlich für

 


Abb. S 1a bis c. Gefüge von Schleifscheiben:  
a dicht, b mittel offen, c stark offen.

Schruppschliff geeignet; sie schleifen „kühler“. Dagegen kann infolge ihrer starken Saugefähigkeit beim Naßschliff Unwucht durch ungleichmäßige Wasserverteilung auftreten. Die Offenheit (Porosität) beeinflusst in erster Linie die Härte der Scheibe, mit der nicht

etwa die Härte des Kornes, sondern der Widerstand gemeint ist, der dem Ausbrechen des Kornes seitens der Bindung entgegengesetzt wird.

**e) Härte der Schleifscheiben.** Eine Scheibe hat die richtige Härte, wenn sich das Schleifkorn nach seinem Stumpfwerden durch den nun stärkeren Druck aus seiner Bindung löst und einem neuen, schärferen Korn Platz macht. Ist die Scheibe zu hart, so brechen die stumpfen Körner nicht aus, und die Scheibe „drückt“. Zu weiche Scheiben verlieren das Korn zu leicht, sie nutzen sich infolgedessen zu schnell ab.

Die Härte wird fast ausschließlich nach der Norton-Skale durch Buchstaben angegeben.

sehr weich	weich	mittel	hart	sehr hart	Die Bestimmung der Härte wird
E	H	L	P	T	in der Praxis durch Anschaben
F	I	M	Q	U	oder Anbohren mittels eines
G	Jot	N	R	V	Schraubenziehers von Hand vor-
	K	O	S	W	genommen. Bei einiger Übung

sind hierdurch sehr feine Härteunterschiede festzustellen.

Von anderen auf dem Markt befindlichen Härteprüfgeräten sind besonders zu nennen:

Schaber mit Kontrollvorrichtung zur Einhaltung gleichen Anpreßdruckes.

Schlagprüfer mit Nadelspitzen. Hierbei ist die Eindringtiefe für die Härte maßgebend.

Sandstrahlgebläse, bei denen die in einer bestimmten Zeit erzielten Loch-tiefen gemessen werden.

Diese und ähnliche Geräte haben sich jedoch in der Werkstatt noch nicht allgemein durchsetzen können.

#### IV. Auswahl der Schleifscheiben.

Bei der Auswahl der Schleifwerkzeuge sind so viele Punkte von Einfluß, daß es nicht möglich ist, für einen bestimmten Werkstoff und ein bestimmtes Schleifverfahren eindeutig die geeignetste Scheibe anzugeben.

Daher kann die nachstehende Tafel nur Anhaltspunkte bei der Auswahl der Schleifwerkzeuge geben:

Werkstoff	Schleifmittel und Bindung	Rundschliff	Innenschliff	Flächenschliff
Gehärteter Stahl.....	Korund keramisch	46 K-M	40—50 K	mit Segment. 24—60 Jot
Weicher Stahl .....	desgl.	40—50 L-N	45—60 K-N	24—60 I-K
Gußeisen .....	Silizium-Karbid keramisch	40—60 I-K	40—46 H-L	20—40 H-K
Messing .....	desgl.	30—36 Jot-K	30—40 H-K	24—40 H-Jot
Aluminium u. a. Leichtmetalle (Elektron usw.)	Silizium-Karbid und Kunstharz keramisch	36—60 I-Jot	30—60 H-Jot	20—40 H-I

Als allgemeine Richtlinien merke man sich:

Je härter der Werkstoff, desto weicher soll die Scheibe sein. Für Vorschleiff wähle man weichere Scheiben und gröberes Korn. Für Nachschleiff härtere Scheiben und feineres Korn.

Für das Handschleifen sind härtere Scheiben als bei maschineller Zustellung zu wählen.

Große Berührungsflächen erfordern weichere Scheiben und gröberes Korn, damit die Spanräume größer sind.

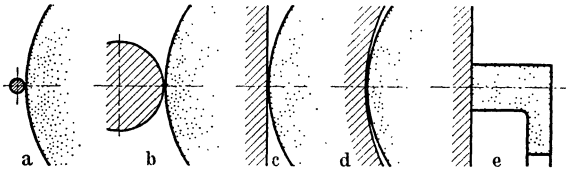


Abb. S 2 a bis e. Berührung zwischen Werkstück und Schleifscheibe nach zunehmendem Spanweg geordnet. a. Werkstückdurchmesser klein. b. Werkstückdurchmesser übliche Größe. c. Werkstückdurchmesser unendlich (Ebene). d. Werkstückdurchmesser negativ (Innenschleifen). e. Flächenberührung, Spanweg verhältnismäßig sehr lang.

Die Art der Berührung zwischen Werkstück und Schleifscheibe, Abb. S 2 a bis e, hat Einfluß auf die Wahl von Körnung und Bindung nach folgenden Gesichtspunkten:

Werkstoff zähe (Fließspäne) verlangt große Spanräume, also grobes Korn,  
Werkstoff spröde (Brockenspäne) gestattet kleinere Spanräume, also feineres Korn.

Spanweg kurz, Abb. S 2 a, gestattet kleinere Spanräume, also feineres Korn,  
Spanweg lang, Abb. S 2 d bis e, verlangt großen Spanraum, also grobes Korn. —

Werkstoff schwer zerspanbar verlangt weiche Bindung,  
Werkstoff leicht zerspanbar gestattet härtere Bindung.

Spanweg kurz, Abb. S 2 a, verlangt harte Bindung zum Schutz gegen vorzeitiges Zernürben der Scheibe und gestattet harte Bindung, weil Spanabnahme je Korn gering,

Spanweg lang, Abb. S 2 d bis e, verlangt weiche Bindung, weil Schleifkörner rasch stumpf werden.

Vorschub klein gestattet harte Bindung,

Vorschub groß verlangt weiche Bindung, weil Schleifkörner rasch stumpf werden.

Kann man der Schleifscheibenlieferfirma Schleifmittel, Korn, Bindung und Härte nicht angeben, so mache man, um ganz sicher zu gehen, genaue Angaben über den zu schleifenden Werkstoff, gewünschte Werkstoffabnahme, geforderte Feinheit und Genauigkeit des Schliffes, Art der verwendeten Maschine, Drehzahl des Schleifwerkzeugs, ob naß oder trocken gearbeitet wird.

Die Abmessungen der Schleifwerkzeuge wähle man möglichst nach DIN. Außer den Scheiben für Werkzeugschliff (für Fräser, Reibahlen, Spiralbohrer, Drehstäbe usw.) sind bereits genormt:

verjüngte (konische) Schleifscheiben      DIN 190,  
gerade Schleifscheiben (für Außenrundschliff)      DIN E 2214.

Weitere Normblätter befinden sich in Vorbereitung.

## B. Vorbereitungen zur Schleifarbeit.

### I. Befestigung der Scheiben.

Die Scheiben sind vor dem Einspannen abzuklopfen. Gesprungene Scheiben geben keinen klaren Ton und dürfen keinesfalls verwendet werden (Gefahr des Zerspringens). Die Maschinen müssen mit kräftiger Schutzhaube aus Stahlguß oder Schmiedeeisen versehen sein, keinesfalls darf Grauguß oder Aluminium hierzu verwendet werden. Man lese die Unfallverhütungsvorschriften der Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft, die in den §§ 9 bis 26 die einschlägigen Bestimmungen enthalten.

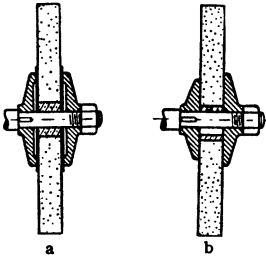


Abb. S 3 a und b. Richtige und falsche Einspannung von Schleifscheiben.

Wichtig ist ferner die richtige Einspannung der Scheiben und Segmente, die nur unter Verwendung weicher Zwischenlagen aus Wollpapier zu geschehen hat. Hierdurch wird ein sattes Anliegen erreicht und ein Zerdrücken verhindert.

Die Einspannflanschen von Rundschleifscheiben müssen gleiche Durchmesser haben, und zwar soll derselbe mindestens  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{2}$  des Scheibendurchmessers betragen. Durch Ausdrehungen erreicht man eine einwandfreie Klemmung am Rand der Flanschen.

Die Scheibenbohrung darf nicht zu groß sein; andererseits ist ein Aufzwängen der Scheiben auf die Welle oder Flanschnabe zu vermeiden. Die Abb. S 3 a zeigt eine einwandfreie Einspannung, Abb. S 3 b eine falsche Befestigung.

### II. Auswuchten der Scheiben.

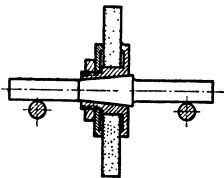


Abb. S 4. Statisches Auswuchten von Schleifscheiben.

Für einen ruhigen und erschütterungsfreien Lauf der Scheiben ist ein vollkommenes Auswuchten Voraussetzung. Bei schmalen Scheiben genügt häufig ein statisches Auswuchten, das darin besteht, daß die Scheiben mit den Einspannflanschen auf einen Auswuchtdorn gesteckt und dann auf zwei genau waagrecht angeordnete

Schneiden oder, besser noch, genau zylindrische Dorne, Abb. S 4, gelegt werden. Gerät hierbei die aus ihrer Ruhelage gebrachte Scheibe ins Pendeln, so ist in der senkrechten Ebene entweder oberhalb der Achse ein entsprechendes Zusatzgewicht am Flansch anzubringen oder aber unterhalb der Achse etwas Werkstoff zu entfernen. Die Scheibe ist genau ausgewuchtet, wenn sie, aus ihrer Ruhelage gebracht, in jeder Stellung stehenbleibt.

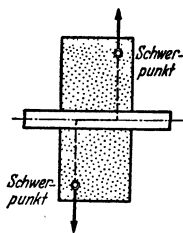


Abb. S 5. Kräftepaar an breiten Schleifscheiben.

Breite Scheiben können sog. Schwerpunkte in verschiedenen Ebenen haben, Abb. S 5, die sich vielleicht bei statischer Auswuchtung nicht bemerkbar machen, da sie sich unter Umständen gegenseitig aufheben. Bei voller Umlaufzahl dagegen bilden sie ein Kräftepaar, das einen unruhigen Lauf zur Folge hat. Diese Tatsache macht vielfach eine dynamische

Auswuchtung erforderlich, die bei voller Drehzahl auf Auswuchtmaschinen vorgenommen wird. Die neuesten Auswuchtmaschinen erlauben unmittelbare Ablesung, in welcher Ebene das Gegengewicht anzubringen ist und wie groß dasselbe gewählt werden muß.

Das Auswuchten spielt hauptsächlich beim Außenrundsleifen eine Rolle, hat aber auch beim Flächenschliff mit großen Topfscheiben oder Segmentköpfen Bedeutung.

### III. Trocken- und Naßschleifen.

Das Schleifen von Gußeisen erfolgt meistens trocken, wobei jedoch dünnwandige Teile mit geringer Schleifradbeistellung bearbeitet werden müssen, da sonst eine übermäßige Erwärmung und ein Verziehen der Werkstücke eintritt. Für eine gute Staubabsaugung ist hierbei Sorge zu tragen.

In allen übrigen Fällen wird zur Vermeidung übermäßiger Erwärmung vornehmlich naß geschliffen. Verwendet wird mit gutem Erfolg eine 3- bis 5proz. Sodalösung. Außerdem sind im Handel die verschiedensten Kühlmittel erhältlich. Von Wichtigkeit ist, daß die Lösungen weder ein Rosten der blanken Maschinenteile, noch eine Beschädigung des Maschinenanstrichs zur Folge haben. Ungeeignet sind ferner Kühlmittel, die Ausschläge an den Händen der Schleifer verursachen. Für die Kühlflüssigkeit muß ein genügend großer Behälter mit mehreren Kammern vorgesehen werden, damit sich der Schleifschlamm absetzen kann und nur reine Flüssigkeit angesaugt wird. Verunreinigte Kühlflüssigkeit verursacht Kratzer auf der geschliffenen Oberfläche.

## C. Außen-Rundsleifen (Vorschubschleifen).

### I. Arbeitsgeschwindigkeiten.

Die meisten Maschinen arbeiten bei umlaufendem und gleichzeitig längsbewegtem Werkstück (Arbeitsweise Norton). Besonders lange Maschinen, z. B. Walzen-Schleifmaschinen, werden auch mit umlaufendem Werkstück und gleichzeitig längsbewegtem Schleifschlitten ausgeführt (Arbeitsweise Landis).

Außer den Eigenschaften der Schleifscheibe selbst sind für die Schleifwirkung von Einfluß:

Drehzahl  $n$  bzw. Schnittgeschwindigkeit  $v$  der Schleifscheibe,  
 Drehzahl  $n$  bzw. Umfangsgeschwindigkeit  $u$  des Werkstückes,  
 Vorschub  $s$  bzw. Vorschubgeschwindigkeit  $s'$ ,  
 Spantiefe  $a$  je abzuhebender Werkstoffschicht.

a) Schnittgeschwindigkeiten  $v$  der Schleifscheibe sind üblich:

Zu schleifender Werkstoff	Schnittgeschwindigkeiten $v$ von Scheiben mit	
	keramischer Bindung. Silikat- und Kunstharz-Bindg. etwa m/s	Magnesit-Bindung m/s
Stahl .....	30	20 bis 25
Schnellstahl .....	20	
Gußeisen .....	25	
Leichtmetall .....	15	

Bezüglich der zulässigen Höchst-Schnittgeschwindigkeiten sei auf die Unfallverhütungsvorschriften der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft und die besonderen Bestimmungen des Deutschen Schleifscheiben-Ausschusses in Hannover verwiesen. Auskünfte erteilt der Verein Deutscher Schleifmittelwerke e. V., Charlottenburg 2, Postfach 3.

Zum Errechnen der Drehzahlen oder der Schnitt- bzw. Umfangsgeschwindigkeiten gelten die nachstehenden Formeln. Dabei sind einzusetzen:

- Drehzahl  $n$  in U/min,
- Schnittgeschwindigkeit  $v$  in m/s,
- Durchmesser  $d$  in mm.

$$\text{Es ist Drehzahl } n = \frac{60000 \cdot v}{d \cdot \pi},$$

$$\text{Schnittgeschwindigkeit } v = \frac{d \cdot \pi \cdot n}{60000}.$$

Außerdem merke man sich:

Durch Erhöhung der Drehzahl wirkt eine Schleifscheibe wie eine mit härterer Bindung.

Durch Herabsetzen der Drehzahl wirkt eine Schleifscheibe wie eine mit weicherer Bindung.

Zum Aufrechterhalten der günstigsten Umfangsgeschwindigkeiten sollen abgenützte Scheiben möglichst auf höhere Drehzahlen umstellbar sein, was durch Stufenscheiben-Antrieb, stufenlos regelbare Getriebe oder durch regelbare Antriebsmotoren zu erreichen ist.

**b) Umfangsgeschwindigkeiten  $u$  des Werkstückes** haben sich nach bestimmten Erfahrungswerten in der Praxis bewährt.

Zu schleifender Werkstoff	Umfangsgeschwindigkeiten $u$ des Werkstückes	
	Schruppen m/min	Schlichten m/min
Gußeisen .....	12 bis 15	10 bis 12
Weicher Stahl .....	10 „ 12	8 „ 10
Gehärteter Stahl .....	12 „ 15	10 „ 12
Messing .....	15 „ 18	12 „ 15
Leichtmetalle .....	30 „ 40	20 „ 30

Zum Errechnen der Drehzahlen oder der Umfangsgeschwindigkeiten gelten die nachstehenden Formeln. Dabei sind einzusetzen:

- Drehzahl  $n$  in U/min,
- Umfangsgeschwindigkeit  $u$  in m/min,
- Durchmesser  $d$  in mm.

$$\text{Es ist Drehzahl } n = \frac{1000 \cdot u}{d \cdot \pi},$$

$$\text{Umfangsgeschwindigkeit } u = \frac{n \cdot d \cdot \pi}{1000}.$$

Maßgebend ist eigentlich nicht die Werkstück-Drehzahl bzw. Werkstück-Umfangsgeschwindigkeit, sondern das Verhältnis der Schnittgeschwindigkeit der Schleifscheibe zur Umfangsgeschwindigkeit des Werkstückes. Je größer dieses Verhältnis ist, um so feiner wird die geschliffene Oberfläche.

**c) Der seitliche Vorschub  $s$**  ist in erster Linie für die Mengenleistung der Schleifmaschine maßgebend. Man gibt ihn meistens in mm/U, d. h. je

Werkstückumdrehung, an, und zwar als Bruchteil der Schleifscheibenbreite  $B$ . Durchschnittliche Vorschübe sind für

Stahl	$s = \frac{2}{3}$ bis $\frac{3}{4} B$ ,
Gußeisen	$s = \frac{3}{4}$ bis $\frac{4}{5} B$ ,
sehr feinen Schliff	$s = \frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{3} B$ .

Der Vorschub je Werkstückumdrehung darf nie größer werden als die Schleifscheibenbreite  $B$ , weil sonst nur eine Schraubenfläche aus der Werkstückoberfläche herausgearbeitet werden würde.

Für das Umrechnen des Vorschubes  $s$  in die auf der Schleifmaschine angegebene Vorschubgeschwindigkeit  $s'$  in m/min gilt die Formel

$$s' = \frac{s \cdot n}{1000},$$

wobei  $s$  in mm und die Drehzahl des Werkstückes  $n$  in U/min einzusetzen ist.

d) Die Spantiefe  $a$  richtet sich nach der Körnung der Schleifscheibe. Zu große Spantiefe hat ein Zusetzen und ein Drücken harter Scheiben oder eine übermäßig große Abnutzung weicher Scheiben zur Folge. Übliche, auf den Halbmesser des Werkstückes bezogene Spantiefen sind:

Zu schleifender Werkstoff	Spantiefe $a$ beim	
	Schruppen	Schlichten
Maschinenstahl .....	0,02 bis 0,05	0,005 bis 0,01 mm
Gußeisen .....	0,08 „ 0,15	0,02 „ 0,05 mm

Zweckmäßige Schleifzugaben sind in DIN 60 angegeben.

## II. Das Abrichten der Schleifscheiben

erfolgt beim Rundschleifen durch Diamanten. Die Scheibe soll dabei, wenn möglich, langsamer als mit der Betriebsdrehzahl laufen. Naß schleifende Scheiben zieht man mit, trocken schleifende ohne Kühlwasserzufuhr ab.

Abb. S 6a und b zeigen falsche und richtige Diamant-Einstellung. Über der Maschinenmitte und gegen die Umlaufrichtung der Scheibe eingestellte Diamanten laufen Gefahr, auszubringen.

Zum Abrichten neuer oder grober Scheiben werden vielfach zwecks Ersparnis der teuren Diamanten Abziehgeräte aus gerillten Stahlrädchen oder andere im Handel befindliche Vorrichtungen verwendet. Das gilt besonders auch für Topfscheiben oder Segmentköpfe für Flachsleifen.

Sonderausführungen von Abziehvorrichtungen sind:

Abrundvorrichtungen für das Hohlkehlschleifen (meist mit einstellbaren Halbmessern).

Profiliereinrichtungen für das Einstechschleifen (meist mit Schablonen arbeitend). Hierher gehört auch das Gewindeschleifen, siehe Abschnitt „Schleifen von Gewinden“.

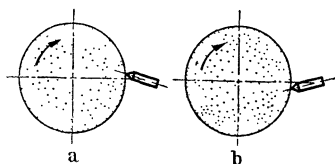


Abb. S 6a und b. Falsch und richtig eingestellter Abricht-Diamant.

### III. Das Einspannen der Werkstücke

zwischen toten Spitzen gibt die günstigsten Schleifergebnisse. In Sonderfällen, insbesondere bei fliegender Einspannung, wird mit umlaufender Spindelstockwelle gearbeitet. Eine Unterstüztung durch Setzstöcke (Lünetten) ist bei dünnen Wellen oder längeren fliegend gespannten Werkstücken erforderlich. Das Anstellen der Unterstüztungsbacken muß nach jedem Tischdurchgang nach Maßgabe der Schleifradbeistellung erfolgen und erfordert große Geschicklichkeit, da durch unrichtige Nachstellung der Backen die Werkstücke abgedrängt werden und Ungenauigkeiten entstehen.

Die fliegende Spannung ist entweder in Backenfuttern oder bei kleinen Teilen in Spannpatronen möglich, letztere bei Reihenfertigung häufig mit Preßluftbetätigung.

### IV. Das Messen

in einfachster Form geschieht mit Rachenlehren oder Schraublehren. Selbsttätig anzeigende Meßgeräte arbeiten mit Fühlhebeln, geben nur Vergleichswerte an und müssen daher nach einem Musterstück eingestellt werden. Man unterscheidet:

Meßgeräte, die fest auf den Maschinentisch gesetzt werden.

Geräte, die mit Hilfe von Klemmbacken oder prismatischen Auflageflächen am Werkstück anliegen und oft durch einen besonderen Taststift auf die Anzeige-Einrichtung einwirken.

Geräte, die gelenkig am festen Maschinenkörper angebracht werden und damit auch von Erschütterungen des Werkstückes unabhängig sind.

Die Fühlhebelgeräte können, wenn ihre Meßflächen durch Hartmetallauflage gegen Abnutzung geschützt sind, auch während des Schleifens am Werkstück verbleiben, so daß sie den jeweiligen Bearbeitungszustand anzeigen.

### D. Das Einstechschleifen.

Beim Rundschleifen kürzerer oder profilierter Stellen wird, besonders in der Reihenfertigung, häufig das Einstechverfahren benutzt.

Einstech-Schleifmaschinen haben meistens keinen Tischselbstgang, höchstens eine Einstellmöglichkeit von Hand. Das Schleifrad erhält die Breite der zu schleifenden Stelle und wird selbsttätig mit einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit gegen das Werkstück angestellt. Häufig ist außerdem eine Schnellverstellung vorhanden, um das Schleifrad ohne großen Zeitverlust ganz zurückfahren zu können. Für das Messen, Ein- und Ausspannen ist diese Einrichtung sehr vorteilhaft. Die breiten Schleifräder erfordern starke Antriebsmotoren. Die Schleifradzustellung je Werkstückumdrehung ist mit Rücksicht auf den größeren Scheibendruck erheblich kleiner zu wählen als bei gewöhnlichen Rundschleifmaschinen. Er beträgt je nach Durchmesser und Werkstoff der Werkstücke 0,002 bis 0,04 mm/U. Die Drehzahlen von Werkstück und Schleifrad entsprechen den im Abschnitt C angegebenen Werten beim Vorschubschleifen.

Häufig wird beim Einstechschleifen eine geringe hin und her gehende Bewegung der Schleifscheibe in Richtung ihrer Achse ausgeführt (Zonenverschiebung), um dadurch eine feinere Oberfläche zu bekommen.

Sonderzubehör sind selbsttätige Meß- und Ausschaltvorrichtungen, die beim Erreichen eines bestimmten Durchmessers in Tätigkeit treten; ferner Abreh-, Abrund- und Profiliereinrichtungen. Letztere arbeiten mit Schablonen.



## E. Innenschleifen.

Die im Abschnitt „Außen-Rundscheifen“ gemachten grundlegenden Ausführungen haben auch für das Innenschleifen Geltung. Innenschleifspindeln sollen zur Vermeidung des Abfederns möglichst stark und kurz sein. Bohrungen, bei denen das Verhältnis von Durchmesser : Länge über 1 : 7 hinausgeht, sind schon schwierig zu schleifen. Die Drehrichtungen von Werkstück und Schleifrad sollen gegenläufig sein, wobei die Gangrichtung der Flanschbefestigungsschraube für die Drehrichtung der Scheibe maßgebend ist. Letztere muß ein Festziehen des Flanschgewindes bewirken.

Die Scheibe wählt man möglichst groß, etwa  $\frac{3}{4}$  bis  $\frac{4}{5}$  der Bohrung.

Während umlaufsfähige Werkstücke meistens in waagerechter Lage geschliffen werden, sind die für sperrige Stücke, z. B. Zylinderblöcke usw., erforderlichen Planetenspindel-Schleifmaschinen häufig senkrechter Bauart. Hier werden die Werkstücke fest auf dem waagerechten Maschinentisch aufgespannt. Die infolge senkrechter Anordnung ohne jeden Durchhang arbeitende Spindel führt die Schleifradrotation, die kreisende, exzentrische Drehung der ganzen Spindel (Planetbewegung) und den Längsvorschub des Schleifrades aus.

## F. Flächen-Schleifen.

Flächenschliff ist auf verschiedene Arten möglich:

- a) mit Stirnschleifkopf auf Rundtisch, Abb. S 7 a,
- b) mit Stirnschleifkopf auf Langtisch, Abb. S 7 b,
- c) mit Umfangschleifrad auf Rundtisch, Abb. S 7 c,
- d) mit Umfangschleifrad auf Langtisch, Abb. S 7 d.

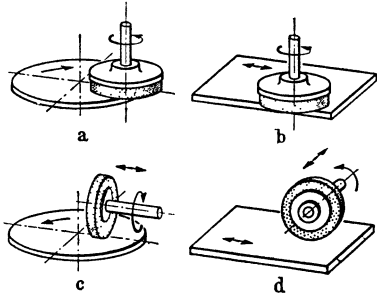


Abb. S 7 a bis d. Flächenschleifen.

Jede dieser Arbeitsweisen ist sowohl bei waagerechter wie auch senkrechter Anordnung des Maschinentisches möglich. Erstere wird häufiger angewandt, da sie das Auf- und Abspannen sowie das Messen der Arbeitsstücke erheblich erleichtert.

## I. Das Schleifen mit Stirnschleifkopf

ist besonders geeignet für große Spanleistungen, wobei häufig eine Vorbearbeitung durch Hobeln oder Fräsen erspart werden kann. Bei stark unterbrochenen Flächen wählt man als Werkzeug gern eine Topfscheibe, bei Vollflächen zur besseren Kühlung und Spanabfuhr einen Segmentschleifkopf. Je nachdem, ob der Schleifkopf genau waagrecht oder etwas geneigt steht, ergeben sich die beiden Schleifbilder, Abb. S 8 a und b.

 


Abb. S 8 a und b. Schleifbild bei genau senkrecht stehender und bei etwas geneigter Schleifspindel.

Der seitlich geneigte Schleifkopf erzeugt einen geringen Hohlgriff, der häufig sogar erwünscht ist. Die zu schleifenden Flächen müssen bei dieser Arbeitsweise einen Überlauf des Schleifkopfes gestatten.

**a) Rundtisch-Maschinen** sind vorteilhaft für ring- und scheibenförmige Werkstücke in Einzelaufspannung oder auch für die Massengbearbeitung kleinerer Teile, mit denen der Tisch voll belegt wird. Die Tischmitte soll jedoch möglichst frei bleiben, da hier keine Vorschubgeschwindigkeit mehr vorhanden ist.

**b) Langtisch-Maschinen** werden für das Schleifen langgestreckter Teile, wie Zylinderblöcke, Leisten, Platten usw., bevorzugt. Die Schleifköpfe sollen breiter als die Schleifflächen sein, damit letztere in einem Zuge voll überstrichen werden. Die Beistellung des Schleifwerkzeuges wird bei den gebräuchlichen Maschinen mit dem Schleifkopf vorgenommen. Die erreichbaren Genauigkeiten betragen je nach Größe und Form der Werkstücke 0,01 bis 0,02 mm.

## II. Das Schleifen mit Umfang-Schleifrad

ermöglicht wegen der viel geringeren Berührungsfläche zwischen Schleifrad und Werkstück nicht die gleichen Spanleistungen wie Maschinen mit Stirnschleifkopf, läßt dafür aber größere Genauigkeiten zu. Die Beistellung erfolgt entweder mit dem Werkstück oder mit dem Schleifrad.

**a) Rundtisch-Maschinen** sind gebräuchlich für den Feinschliff von Kolben- und Kugellagerringen bei zentrischer Aufspannung, sowie bei ringförmiger Tischbelegung für Kleinteile jeder Art. Ein Ausgleich für die nach der Tischmitte geringer werdende Vorschubgeschwindigkeit wird entweder durch Neigen des Schleifschlittens bzw. des Tisches oder aber durch selbsttätige Regelung der Tischdrehzahl in Abhängigkeit vom Schleifradvorschub erzielt. Ohne derartige Maßnahmen können die Flächen leicht hohl werden.

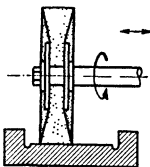


Abb. S 9. Seitliches Schleifen eines Bundes.

**b) Langtisch-Maschinen** führen den erforderlichen Quervorschub entweder mit dem Schleifrad oder bei kleineren Maschinen auch mit dem Tisch aus. Bei geeigneter Formgebung des Schleifrades, Abb. S 9, ist auch in gleicher Aufspannung ein Schleifen seitlicher Bunde möglich. Die mit Umfangschleifrad erreichbaren Arbeitsgenauigkeiten betragen bei kleinen Maschinen 2 bis 3  $\mu$ , bei größeren Maschinen 5 bis 8  $\mu$ .

## III. Das Aufspannen der Werkstücke

geschieht entweder mechanisch mit Hilfe von T-Schlitzten oder magnetisch. Falls der für die Magnetplatten erforderliche Gleichstrom nicht zur Verfügung steht, werden kleine Umformer oder Gleichrichter benutzt. Für die Massenfertigung von kleinen Teilen wird, falls keine Sonderspannvorrichtung erforderlich ist, die magnetische Aufspannung bevorzugt.

## G. Spitzenloses Schleifen.

Beim spitzenlosen Schleifen unterscheidet man Durchgangsschleifen und Einstechschleifen.

**I. Spitzenloses Durchgangsschleifen** hat in der Massenfertigung kleinerer zylindrischer Werkstücke hohe Bedeutung erlangt; aber auch größere Werkstücke bis etwa 75 mm Durchmesser und auch lange Werkstücke werden häufig spitzenlos geschliffen. An die Stelle der festen Einspannung tritt die Führung durch die Schleifscheibe *a*, die Vorschubscheibe *b* und die Auflage *c*, Abb. S 10.

Die Scheibe *a* hat großen Durchmesser und große Breite; Korn- und Bindung entsprechen den Angaben beim Außenrundschleifen nach dem Vorschubverfahren, nur nimmt man wegen der verhältnismäßig geringen Spanabnahme und im Interesse einer längeren Standzeit der Schleifscheibe das Korn einige Grade feiner und die Bindung einige Grade härter. Die Schnittgeschwindigkeit liegt meist zwischen 25 und 35 m/s. Die Scheibe *b* ist im Durchmesser kleiner, in der Breite ebenso groß wie die Scheibe *a*; ihre Körnung ist meistens feiner als die von *a*, etwa 180 bis 200; als Bindung nimmt man vielfach Gummibindung. Die Umfangsgeschwindigkeit ist wie üblich 8 bis 12 m/min. Die Scheibe *b* ist um etwa 4° gegen die Achse von *a* geschränkt und deswegen hyperbolisch (hohl); dadurch schraubt sie das Werkstück zwischen den Scheiben längs hindurch. Die Auflage *c* ist aus verschleißfestem Werkstoff (Stahl oder Hartmetall).

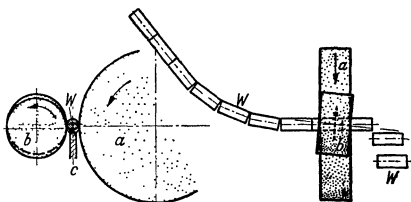


Abb. S 10. Schema des spitzenlosen Schleifens: *a* Schleifscheibe, *b* Vorschubscheibe, etwa 4° geschränkt, *c* Auflage, *w* Werkstück.

Der Zwischenraum zwischen *a* und *b* entspricht dem Durchmesser des Werkstückes nach dem Schleifen und muß etwa nach je 200 bis 500 Werkstückchen nachgestellt werden. Die Werkstoffabnahme im Durchmesser ist je Durchgang 10 bis 20  $\mu$ ; bei noch größerer Schleifzugabe ist also mehrmaliger Durchgang vorteilhaft.

Die erreichbare Genauigkeit ist in vielen Fällen die gleiche wie beim Schleifen zwischen Spitzen. Wegen der Gefahr der sog. Gleichdicke sollte man aber Wellen, von denen hohe Formgenauigkeit verlangt wird, nicht spitzenlos schleifen. Um solche Gleichdicke beim Messen zu erkennen, sind besondere Vorkehrungen notwendig (siehe Abschnitt „Messen“, S. 489 u. f.). Die Stückzeit ist außerordentlich gering<sup>1)</sup>, die Rüstzeit nicht unerheblich, so daß sich das spitzenlose Schleifen nur für große oder sehr große Stückzahlen eignet.

**II. Spitzenloses Einstechschleifen** geschieht ebenfalls mit der Schleifscheibe *a*, der Vorschubscheibe *b* und der Auflage *c* oder statt dessen, falls Hohlkörper geschliffen werden sollen, mit einem Aufsteckdorn.

Im Gegensatz zum spitzenlosen Durchgangsschleifen ist die Vorschubscheibe *b* nicht oder nur um etwa  $\frac{1}{4}^\circ$  geschränkt gelagert, um das Werkstück gegen den Dorn oder gegen einen Anschlag zu drücken.

Die Werkstücke sind einzeln, meistens von Hand, einzuführen. Die Schleifscheibe *a* ist fest gelagert, die Vorschubscheibe *b* wird vor dem Einführen des Werkstückes von der Scheibe *a* hinweggezogen und dann radial stetig vorgeschoben, bis ein Anschlag den Fertigdurchmesser begrenzt. Falls ein federnder Anschlag vorhanden ist, schleudert dieser beim Rückgang der Scheibe *b* das Werkstück nach rückwärts wieder heraus.

Das Verfahren eignet sich für zylindrische Stücke mit Bund, für kegelige und beliebig profilierte Stücke. Die Scheiben *a* und *b* und die Auflage *c* sind entsprechend profiliert. Werkstücke mit stark einseitigen Massen sind

<sup>1)</sup> Reifa-Mappe „Schleifen“, Beuth-Vertrieb, Berlin SW 68.

nicht immer nach diesem Verfahren zu bearbeiten, mindestens liegt die Gefahr des Unrundschleifens um so näher, je mehr der Schwerpunkt des Werkstückes außer Mitte liegt.

## H. Das Trenn-Schleifen<sup>1)</sup>

ist eines der jüngsten Anwendungsgebiete der Schleifscheibe; es eignet sich für gehärteten und ungehärteten Stahl mit Hilfe kunstharzgebundener Scheiben von 3 bis 4 mm Stärke. Noch dünnere Scheiben werden auch in Gummibindung ausgeführt. Der Vorteil liegt in den außerordentlich kurzen Schnittzeiten gegenüber dem Trennen mit Hilfe von Sägen. Der Scheibendurchmesser ist 300 bis 400 mm. Daraus ergibt sich, daß außer Blechen oder dünnen Platten nur Rund- und Profilstangen bis etwa 50 mm größtem Durchmesser oder größter Breite oder auch dünnere Stangen in Bündeln und dünnwandige Rohre mit einem Schnitt bewältigt werden können. Die Schnittzeit beträgt nur wenige Sekunden.

Die Trennmaschinen haben Handvorschub, um die Schnittgeschwindigkeit den Werkstoffeigenschaften entsprechend gefühlsmäßig regeln zu können. Bei zu geringem Vorschub glüht der Werkstoff aus, was bei hartem Stahl vermieden werden muß. Infolge der hohen Umfangsgeschwindigkeiten dieser Scheiben (80 m/s) sind die Unfallverhütungsvorschriften hier besonders scharf. Die mit kräftigen Schutzhauben ausgestatteten Maschinen erfordern zu ihrer Aufstellung eine behördliche Anmeldung. Ihre Scheiben dürfen nur von Firmen geliefert werden, die vom Deutschen Schleifscheiben-Ausschuß hierfür zugelassen sind.

## J. Praktische Winke und Kennzeichen für falsche Handhabung von Schleifscheiben.

1. Durch zu harte Scheiben, welche drücken und eine zu große Erwärmung hervorrufen, ist besonders bei dünnwandigen Stücken, bei denen die Wärmeableitung nicht schnell genug möglich ist oder wenn durch zu starke und verspätete Abkühlung durch Wasserzuführung eine Abschreckung eintritt, eine Schleifrißbildung zu befürchten.

2. Kreuzmuster entstehen beim Schleifen mit Topscheiben, wenn sowohl die vordere und auch die rückwärtige Kante des Schleifwerkzeuges zum Angriff kommt, Abb. S 8a.

3. Eine mit zu weicher Scheibe geschliffene Fläche kann ohne weiteres einwandfrei aussehen. Jedoch wird sie insbesondere bei größeren Abmessungen den Genauigkeitsvorschriften meistens nicht entsprechen, da bei einmaligem Überstreichen die Abnutzung des Schleifwerkzeuges größer sein kann als die zulässige Toleranz.

4. Bei zu harter Scheibe setzen sich deren Poren zu, sie poliert statt zu schleifen; man sagt: sie drückt. Die bearbeitete Fläche wird blank. In besonders krassen Fällen läuft die Schleiffläche durch die übermäßige Erwärmung an oder zeigt sogar Schleifrisse (siehe Absatz 1).

5. Falsche Umfangsgeschwindigkeiten wirken sich wie folgt aus:

- a) Umfangsgeschwindigkeit die Scheibe wirkt zu hart. Fehler wirken des Schleifwerkzeuges zu sich im Sinne des Abschn. 4 aus. groß:

---

<sup>1)</sup> Werkstatt und Betrieb 1939 Heft 3/4 S. 39.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Umfangsgeschwindigkeit des Schleifwerkzeuges zu gering:</li> <li>c) Umfangsgeschwindigkeit des Werkstückes zu groß:</li> <li>d) Umfangsgeschwindigkeit des Werkstückes zu gering:</li> <li>e) Vorschub zu groß:</li> </ul> | } | <p>In beiden Fällen wird die Zerspanungsarbeit größer; die Oberflächen der Werkstücke werden rauher. Die Schleifscheiben können durch stärkere Beanspruchung schneller abgenutzt werden; sie wirken also weicher.</p> <p>ergibt an und für sich keine Fehler, nur zu geringe Arbeitsleistung.</p> <p>Erscheinungen wie unter b) und c). Bei Rundschliff kann Spiralenbildung auftreten (bei nicht gut abgezogenen Scheiben). Wenn Vorschub je Werkstückumdrehung größer als Scheibenbreite wird, bleiben sogar ungeschliffene Stellen stehen.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>f) Vorschub zu gering:</li> </ul>   |   | <p>Wirkung wie unter d).</p>  |

6. Lagerluft in Längsrichtung (mit Umfangsschleifscheibe) ist beim Rund- und Flächenschleifen glatter Flächen bedeutungslos; beim Schleifen gegen Bunde oder Ansätze werden keine genauen und sauberen Anlaufflächen erzielt. Bei zu großem Spiel kann sogar eine Zerstörung der Schleifscheibe, besonders wenn sie dünnwandig ist, eintreten.

Bei Lagerluft in Längsrichtung (bei Topfscheibenschliff) wird die geschliffene Oberfläche rauh, uneben und liegt meistens nicht in den verlangten Toleranzen. Auch hier ist infolge plötzlich eintretender Überbeanspruchung eine Zerstörung des Werkzeuges oder der Werkstücke möglich, wenn diese dünnwandig sind.

Bei Lagerluft in Querrichtung werden die Schleifflächen nicht maßhaltig. Der Fehler zeigt sich besonders bei der Bewegungsumkehr der Maschine, kann aber auch durch unzulässiges Spiel in den Geradführungen des Maschinentisches oder Schleifschlittens hervorgerufen werden. Diese Erscheinung wird vielfach mit „Umsetzen“ bezeichnet.

7. Hohlflächen entstehen hauptsächlich beim Schleifen mit Topfscheiben, wenn die Schleifwellenachse nicht genau senkrecht zur Schleiffläche steht. Erforderlich ist einmal genaues Abziehen der Topfscheibe und zweitens Einregelung der Schleifwellenlage. (Bei den meisten Maschinen sind hierfür besondere Einstellmöglichkeiten vorhanden.) Diese Einstellung muß so geschehen, daß sowohl die vordere wie auch die rückwärtige Kante des Schleifwerkzeuges am Werkstück angreift. (Kreuzmuster siehe Absatz 2).

Hohlflächen können auch durch falsche Einspannung der Werkstücke auftreten. Letztere können sich entweder durch übermäßige Erwärmung durchbiegen, wenn sie seitlich zu starr gehalten sind und sich daher nicht ausdehnen können. Oder aber sie sind schon bei der Einspannung verformt worden und gehen nach dem Schleifen und Abspannen wieder in ihre natürliche Lage zurück, wobei die an und für sich eben geschliffenen Flächen hohl werden.

# Feinstbearbeitung.

## A. Begriffsbestimmung und Zweck.

Unter Feinstbearbeitung fallen die Arbeitsverfahren: Feinstdrehen, Feinstbohren; Schaben, Räumen; Feinst-, Rund-, Flächen-, Gewinde- und Formschleifen; Zieherschleifen (Honen), Feinstzieherschleifen (Superfinish), Läpperschleifen, Läpp-Polieren, bedingt auch das Präspolieren. Der Zweck der Feinstbearbeitung liegt in der Steigerung der Werkstückgüte durch bessere geometrische Formgebung (Makrogeometrie) unter gleichzeitiger Verbesserung der Oberflächengüte (Mikrogeometrie). Diese Gütesteigerung wirkt sich durch günstigere Lauf-, Trag- und Abnutzungs-Eigenschaften in den Maschinen und Geräten aus.

Nach den Richtlinien des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung (AWF) fallen unter den Begriff Feinstbearbeitung nur Werkstücke, deren Herstellungsgenauigkeit innerhalb der Edelpassung oder der ISA-Qualität 5 liegt. Danach gehören die Verfahren, die zur Erhöhung der Oberflächengüte dienen, wie Polieren, Schwabbeln, Trommeln mit elastischen Werkzeugen unter Verwendung von Schleif- und Poliermitteln nicht zur Feinstbearbeitung.

## B. Feinstdrehen und Feinstbohren,

vorwiegend auf Sondermaschinen wie Feinstdrehbänken, Feinstbohrwerken, Lehrenbohrmaschinen ausgeführt, eignen sich praktisch für alle Metalle. Wo hohe Oberflächengüte nötig ist, sind mit Ausnahme von Diamant-Werkzeugen auch höhere Schnittgeschwindigkeiten (Fließspan) erforderlich. Wegen der dadurch bedingten schnellen Abnutzung der Schneidwerkzeuge kann nur Diamant oder Hartmetall zur Anwendung kommen.

### I. Anforderungen an die Werkzeugmaschinen.

Die Starrbauweise der Maschine ist unerlässlich. Ihr Antrieb soll stets über endlose Riemen aus weichem Leder, Seide, Baumwolle oder Gummi erfolgen. Der Antriebsmotor wird zweckmäßig getrennt von der Maschine aufgestellt, um Schwingungen fernzuhalten. Es können aber auch bei nicht bodenisolierter Maschine Schwingungen von außen in die Maschine kommen. In solchen Fällen muß die Maschine auf einer schwingungsdämpfenden Unterlage stehen. Die Arbeitsspindeln sollen sehr kräftige Bauart haben, sie sind überwiegend mit Gleitlager ausgeführt und laufen, sofern engstes Spiel für hohe Ansprüche gefordert, nur in einem engen Drehzahlbereich. Das engste Spiel unter den Gleitlagern hat das Klemmlager von Mackensen<sup>1)</sup>. Am besten haben sich geläppte Spindeln aus Nitrierstahl von großem Durchmesser in kurzen Bleibronzelagern (unter 1,5 *D* zur Vermeidung der Kantenpressung) mit geringer Wandstärke (wegen des Einflusses der verschiedenen Ausdehnungszahlen bei der Erwärmung) bewährt. Auch Wälzlager, besonders solche mit Vorspannung, finden als Rollen und Kugellager, letztere für leichtere Spindeln, Anwendung. Sie lassen ein engeres Spiel gegenüber dem Gleitlager zu und sind auch für einen größeren Drehzahlbereich geeignet. Sie stellen aber an die Ausführung für Dauerbenutzung, sofern ihre Laufruhe überhaupt ausreicht, außergewöhnliche Ansprüche.

Sowohl das enge Spiel und die hohe Spindeldrehzahl erfordern möglichst Umlaufschmierung, um die Erwärmung der Maschine in engen Grenzen zu halten, bzw. die Temperatur gleichmäßig auf die ganze Maschine zu ver-

<sup>1)</sup> Werkstatt und Betrieb 1938 Heft 7/8 S. 96.

teilen. Dies ist auch zum Erreichen gleichmäßiger Abmessungen der Werkstücke unerlässlich. Viel Wert wird auf lange starre Schlittenführungen gelegt, auf denen sich weitausladende Schlitten als Werkzeug- oder Werkstückträger bewegen, um eine ausreichende Geradlinigkeit der Bewegung zu sichern. Den Achsengang der Hauptspindel radial und axial prüft man mit gut ansprechenden Fühlhebeln höherer Meßgenauigkeit oder optisch. Ebenfalls optisch wird auch die Geradföhrung der Schlitten und die auftretenden Schwingungen von Werkzeug bzw. Werkstück geprüft.

## II. Hartmetallwerkzeuge.

(Siehe auch Abschnitt „Deutsche Hartmetalle“.)

Die Ansprüche an die Maschine an Starrheit gelten noch mehr für das Werkzeug, weshalb es die größtmöglichen Abmessungen erhalten soll. Als Werkzeugschneiden hat man gemäß nachstehender Tafel entweder Hartmetall oder Diamant zu nehmen.

### Werkzeugschneiden für Feinstbearbeitung.

Werkstoff	Werkzeug	Hartmetallmarke, bisherige Bezeichnung	Bezeichnung ab 1. 10. 39 nach AWF- Betriebsblatt 118
Aluminium u. Legierungen	Diamant	<sup>1)</sup> Böhlerit GS und E	G 1 u. S 1
Magnesium „ „	Diamant	Miramant 75	G 1
Aluminium mit 10 vH Si	Diamant od. Hartmetall <sup>1)</sup>	Rheinit II Titanit G	S 2 G 1
Messing .....	Diamant	Widia N	G 1
Rotguß .....	Diamant		
Bronze .....	Diamant	<sup>2)</sup> Böhlerit E	S 1
Lagermetall .....	Diamant	Miramant 70	S 1
Gußeisen .....	Hartmetall <sup>1)</sup>	Rheinit III	G 1
Stahl unlegiert .....	Hartmetall <sup>2)</sup>	Titanit U und VF	S 1
Stahl legiert .....	Hartmetall <sup>2)</sup>	Widia X und S 246	S 2 u. F 1

Diamant gibt in jedem Fall höhere Oberflächengüte.

Kommt es nicht auf höchste Ansprüche an, läßt sich für Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen auch Hartmetall verwenden.

### Schneidenwinkel für Hartmetallwerkzeuge<sup>1)</sup>.

Richtwerte.

Werkstoff	Spanwinkel $\gamma$	Bemerkungen
Reinaluminium .....	27 bis 33°	
Aluminiumlegierungen, hart .....	8 „ 15°	
Hochsiliziumhaltige Aluminiumlegierungen.....	10 „ 14°	Neigungswinkel $\lambda$
Magnesiumlegierungen .....	8 „ 12°	3 bis 10°
Kupfer .....	23 „ 29°	Freiwinkel $\alpha$
Messing .....	8 „ 12°	4 bis 6°
Rotguß .....	14 „ 18°	
Bronze .....	7 „ 9°	
Stahl, bis 70 kg/mm <sup>2</sup> .....	12 „ 16°	Schneidspitzen- rundung
Stahl, 70 bis 85 kg/mm <sup>2</sup> .....	8 „ 12°	0,3 bis 1,0 mm
Leg. Stahl, 85 bis 100 kg/mm <sup>2</sup> .....	12 „ 16°	
Leg. Stahl, 100 „ 130 kg/mm <sup>2</sup> .....	4 „ 6°	
Leg. Stahl, 130 „ 180 kg/mm <sup>2</sup> .....	2 „ 4°	
Gußeisen, Brinellhärte bis 180 kg/mm <sup>2</sup> .....	7 „ 10°	
Brinellhärte 180 bis 400 kg/mm <sup>2</sup> .....	1 „ 6°	

Die nötige Feinheit der Schneidkanten erhält man nach dem Scharfschleifen mit Siliziumkarbid-Scheiben durch Nachschleifen mit Silizium-

<sup>1)</sup> AWF Hartmetallwerkzeuge. Berlin und Leipzig: B. G. Teubner 1939.

karbid- oder mit Diamantscheiben<sup>1)</sup>. Letztere werden in Metall- oder Kunstharzbindung mit Diamantschichtdicken von 0,5–4,0 mm und verschiedener Körnung hergestellt. Man wendet auch Kupfer- oder Gußeisenscheiben, in denen Diamant oder Borkarbid (Norbide) mit einer Hartmetallrolle eingewalzt ist, an. Diamantscheiben in Metallbindung haben größere Lebensdauer, doch erhält man auf Gußeisenscheiben die höchste Oberflächengüte. Metall- und bakelitgebundene Scheiben arbeiten mit 14–30 m/s, Guß- und Kupferscheiben mit 3–10 m/s. Sie sollen stets mit Petroleum benetzt sein, um ein Zuschmieren zu verhindern.

Vorschübe, Schnittgeschwindigkeiten und Schnitt-Tiefen lassen sich nur als Näherungswerte angeben. Sie sind von der verlangten Endgüte, der Form und Aufspannung des Werkstückes und von der Genauigkeit der Vorbearbeitung abhängig.

Als Maßgabe wählt man je nach Werkstückgröße, Form, Werkstoff und Endtoleranz 40 bis 300  $\mu$  Aufmaß. Diese entspricht einer Schnitt-Tiefe von 20 bis 150  $\mu$  bei einem Vorschub von 5 bis 100  $\mu$ /U.

Den Schnittgeschwindigkeiten ist in den meisten Fällen nach oben durch die Höchstdrehzahl der Maschine und bei umlaufenden Werkstücken durch deren Unwucht eine Grenze gesetzt.

Da mit Hartmetallwerkzeugen im Gegensatz zu Diamanten besonders beim Bearbeiten von Stahl Aufbauschneiden entstehen, ist zum Erreichen glatter Werkstückflächen eine sorgfältige Kühlung bzw. Schmierung unerlässlich.

### III. Diamantwerkzeuge.

Der Diamant hat als Schneidwerkzeug gegenüber den Hartmetallen eine vielfach größere Standzeit. Mit ihm erhält man infolge seiner nicht zu überbietenden Härte und Feinheit des Gefüges die besten Schneidleistungen. Sofern nicht durch harte Stöße beschädigt, hält ein Diamantschneidwerkzeug im Dauerbetrieb Monate, manchmal auch Jahre ohne Nachschärfen aus, weshalb sich auch die Verwendung trotz höheren Preises rechtfertigen läßt. Für Werkstoffe hoher Festigkeit und Dehnung wie Stahl und auch für Gußeisen ist jedoch der Diamant ungeeignet.

Sofern keine Erfahrungen in der Auswahl und der Bearbeitung von Diamanten vorliegen, überläßt man Gesamtausführung und etwa notwendig werdende Nacharbeit der Lieferfirma des Diamantwerkzeuges. Die Lebensdauer hängt, unabhängig vom Verwendungszweck, von der Güte des verwendeten Rohdiamanten, der richtigen Formgebung und seiner Befestigung im Diamantenthalter und Maschine ab.



Abb. Fb 1.



Abb. Fb 2.



Abb. Fb 3.

Abb. Fb 1 bis Fb 3. Diamant-Schneiden.

Die Formgebung richtet sich nach dem Verwendungszweck. Gebräuchliche Schneiden zeigt Abb. Fb 1 mit gerader Schneidkante für durchgehende Zylinder und gerade Stirnflächen, Abb. Fb 2 mit Kreisbogenschneide zum Erreichen höherer Oberflächengüte, jedoch mit der Gefahr der Schwingungserzeugung durch höhere Schnittkraft, Abb. Fb 3 Fasen-Schneide, an der

<sup>1)</sup> Werkstatt und Betrieb 1939 Heft 3/4; 1941, Heft 10.



die Schneidkanten beim Stumpfwerden auf die nächste Fasen-Kante eingestellt werden können. Sonderformen, z. B. an Bundflächen oder für Einstiche, sind möglich.

Scharf auslaufende Kanten sind wegen der Sprödigkeit zu vermeiden, wenn unbedingt nötig, ist eine kleine Fase anzubringen. Der geringeren Zähigkeit gegenüber den Schneidmetallen wegen muß der Keilwinkel größer und der Spanwinkel in allen Fällen kleiner sein, wie die nachstehenden Richtwerte angeben. Geringe Unterschiede in den Schneidenwinkeln sind im Gegensatz zu den Hartmetallwerkzeugen von großem Einfluß auf die Arbeitsgüte.

### Richtwerte für Schneidenwinkel an Diamant-Werkzeugen.

Werkstoff	Spanwinkel $\gamma$	Freiwinkel $\alpha$
Aluminium- und Magnesium-Legierungen . . . . .	+ 3 bis 0°	Außendrehen 5 bis 8°
Kupfer, Messing, Bronze, Lagermetall . . . . .	- 10 bis 0°	Innendrehen 8 bis 10°

Eine Kühlung der Diamantschneiden ist unnötig, weil die Artfremdheit vom Werkzeug zum Werkstück die Aufbauschneide verhindert und deshalb auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten glatte Oberflächen erzeugt werden.

### C. Fein-, Rund-, Flächen-, Gewinde- und Form-Schleifen<sup>1)</sup>.

Grundsätzliche Anforderungen an die Maschinen sind wie beim Feindrehen vor allem Riemenantrieb für Schleifscheibe und Werkstück von einem möglichst von der Maschine getrennten Motor, sorgfältiges Auswuchten der mit Kühlmittel benetzten Schleifscheibe. Eine gleichmäßige Bindungshärte ist nötig, damit die Schleifscheiben im Arbeitsvorgang nicht unrund werden. (Besonders wichtig beim spitzenlosen Schleifen.) Auch eine feinere Körnung der Scheiben ist erforderlich. Man benutzt keramische, wie auch Bakelit- oder Gummibindung; letztere besonders für feine Gewinde- und Profilformen. Die Bindungshärten entsprechen den sonst beim Schleifen üblichen Buchstaben. Sie müssen aber bei den feinen Körnungen und beim Formschleifen der Formhaltung wegen etwas härter genommen werden.

Allgemein muß man beim Feinschleifen gegenüber dem üblichen Schleifen mit den Werkstückgeschwindigkeiten, Vorschüben und Zustellungen heruntergehen, ferner für genügend genaue Vorarbeit mit nur kleinen und gleichmäßigen Maßgaben sorgen. Die Endgenauigkeiten sind auch von der Starrheit und Unwucht der Werkstücke und von der Güte ihrer Aufspanflächen abhängig.

In jedem Fall ist ein Kühlmittel erforderlich, um die Erwärmung in engen Grenzen und die Scheiben offen zu halten, wofür sich bei hohen Ansprüchen auch dünnflüssige Sonderöle an Stelle von Bohrölemulsionen gut bewährt haben.

### D. Räumen<sup>2)</sup>

wird im Sinne der Feinstbearbeitung besonders für Lagerbohrungen angewandt, und auch dort, wo besonders in Bohrungen, Durchbrüchen usw.

<sup>1)</sup> Siehe auch Abschnitt „Gewindeschleifen“.

<sup>2)</sup> Siehe Abschnitt „Räumen“.

andere Verfahren versagen. Genügend genaue Vorarbeit auch hier nötig, um der Räumnadel nur kleine Spanmengen zu überlassen.

### **E. Schaben.**

Gemeint ist das Tuschieren von Werkstückflächen, d. h. das Fortnehmen der höchsten Flächenpunkte mit einem Handschaber, die durch Anreiben mittels eines mit einer feingeriebenen schwarzen oder dunkelblauen Fettfarbe bestrichenen Normalstückes (Tuschierplatte, -Leiste oder -Dorn) sichtbar gemacht werden. Als ausgesprochene Handarbeit ist die Endgüte vom Ausführenden und den benutzten Normalstücken, bei großen Werkstücken auch von der Auflagerung abhängig.

Unter Schaben als Maschinenarbeit fallen auch die Rollschabeverfahren für Zahnräder, wobei mit einer Schabezahnstange oder Schabezahnradern, die an den Flanken mit vielen Schneiden versehen sind, wälzschabend die Zahnflanken verfeinert werden.

### **F. Preßpolieren**

kommt nur für Werkstücke mit ausreichender und gleichmäßiger Wandstärke aus homogenen, weicheren Werkstoffen in Frage. Man unterscheidet das Polierrollen mit harten Walzen oder Rollen in einem Halter als Werkzeug angeordnet, für Bohrung und Außendurchmesser und das Aufkugeln von Bohrungen mit gehärteten Stahlkugeln. Beiden Verfahren gemeinsam ist eine plastische Verformung (keine Zerspanung), weshalb leicht durch Ungleichmäßigkeiten im Werkstoff und der Vorarbeit Fehler vergrößert in Erscheinung treten.

### **G. Rollieren**

ist ein Glättverfahren, welches vorwiegend in der Uhrenherstellung zur Verfeinerung der geometrischen Gestalt und Oberflächengüte an gehärteten bzw. hochvergüteten Lagerzapfen zur Anwendung kommt.

Die Ausführung von Hand erfolgt mittels einer quer zur Bewegungsrichtung geschliffenen (angerauhten) feilenartig ausgeführten und arbeitenden Leiste aus gehärtetem Stahl oder besser aus Hartmetall. Maschinell arbeitet man mit umlaufenden scheibenförmigen Werkzeugen aus gehärtetem gerauhtem Stahl oder Hartmetall.

Die Werkzeuge werden an das in einem Prisma geortete (ausgerichtete, zentrierte) und von einer Spannpatrone gehaltene und gegenläufig angetriebene Werkstück herangeführt.

### **H. Läppen,**

ein Feinstschleifen von Hand oder Maschine zur Erzeugung höchster Oberflächengüte geometrischer Form und Abmessung. Anwendung für alle Metalle, ferner für Glas und keramische Werkstoffe, nicht aber für plastische Massen. Die aufeinander gleitenden Flächen, zwischen denen sich ein loses Schleifmittel und eine Schmierflüssigkeit befindet, formen sich, indem immer andere Stellen miteinander in Berührung kommen, aufeinander ab. Mit fortschreitender Arbeit werden somit Gestalts- und Oberflächenfehler kleiner und erhalten ein Endprodukt mit engem Toleranzbereich.

Wenn nun auch ein solcher Ausgleich zwischen Werkzeug und Werkstück bei der Erzeugung ebener zylindrischer und kugeligter Flächen unter sich

stets ändernden Bewegungen stattfindet (s. später), ist es jedoch an Läppmaschinen zur Erzeugung ebener und paralleler und Zylinderflächen erforderlich die Werkzeugflächen ausreichend eben zu gestalten. Erst dann bekommt man genügend ebene bzw. zylindrische Werkstücke. In diesem Falle (übrigens auch beim Läppen ebener Flächen von Hand) erhält das Werkstück die Gestalt der Werkzeugfläche, d. h. beim Erzeugen ebener Flächen die Ebene, beim Erzeugen von Zylinderflächen die gerade Mantelfläche. Es formt sich also das Werkzeug auf das Werkstück ab.

Als Werkstoff für das Läppwerkzeug benutzt man meistens ein weiches, feinkörniges Gußeisen. Sein Vorzug liegt in der Formtreue, da es sich wenig abschleift und seine geometrische Form lange Zeit beibehält. Es hält ferner das Läppmittel gut und neigt wenig zum Fressen. Kleine und wenig fest erscheinende Läppwerkzeuge fertigt man wegen der Sprödigkeit des Gußeisens aus Weicheisen, Kupfer und Messing. Für Werkstücke aus weichen Werkstoffen, manchmal aber auch zum Feinläppen von Stahl, nimmt man mit Blei-Lettermetall oder Woodscher Legierung bewehrte Werkzeuge, letzte besonders für Gewinde und Formteile, die sich als Abguß leicht herstellen lassen. Auch Phenolresinate (s. Abschnitt „Neue deutsche Werkstoffe“) mit Zellulose-Füllkörpern wie Turbax, Novotext, Lignofol u. ä. eignen sich, besonders auch für schwere Läpparbeiten harter Werkstücke, da sich die Läppmittel gut einbetten.

Das Grobläppen läßt sich mit Gußeisenwerkzeugen auf Gußeisenwerkstücken nicht gut durchführen; man verwendet hierfür besser feinkörnige Karborundum-Schleifkörper, die so weich gehalten werden, daß die ausbrechenden Körner die Läpparbeit mit übernehmen.

Als bestes Läppmittel für Stahl vom groben bis zum feinsten Läppschliff wird sehr reiner Kunstkorund verwendet. Seine große Schleifkraft, auch bei den feinsten Körnungen, beschleunigt den Arbeitsvorgang erheblich. Weitere Läppmittel für Stahl sind Chromoxyd, Diamantine und Tonerde. Für weichere Werkstoffe, wie Messing, Bronze, Aluminium nimmt man zum Vorläppen Bimsstein, dann für Fertigstellung Graustein (Schiefermehl), Diamantine oder Tonerde.

Die Erzeugung einer gleichmäßigen Oberflächengüte ohne Kratzer bedingt eine sehr gleichmäßige Körnung besonders der feineren Läppmittel, weshalb ein vorheriges Schlämmen durch den Benutzer immer zu empfehlen ist. Sehr hohe Oberflächengüten erfordern oftmals zwei bis drei Arbeitsgänge mit Läppmitteln verschiedener Feinheit. In solchen Fällen ist auf große Sauberkeit Wert zu legen und möglichst auf getrennten Maschinen zu arbeiten, um die verschiedenen Feinheitsgrade der Läppmittel nicht durcheinander zu bringen.

Als Schmiermittel eignet sich bei Flächenberührung, d. h. beim Läppen von Hand und beim Maschinenläppen ebener Flächen, Petroleum mit einigen Hundertteilen eines fetten Öles (Rüb-, Lard- oder Stearin-Öl). Bei weicheren Werkstoffen gibt Wasser bessere Ergebnisse besonders auf Blei- und Lettermetall-Werkzeugen. Mit fortschreitendem Arbeitsvorgang steigt die Viskosität durch Zerkleinerung des Schleifmittels und dem Abrieb sowieso. Linienberührung, die beim Maschinenläppen von Zylindern zwischen ebenen Werkzeugflächen auftritt, verlangt die oben genannten fetten, aber dünnflüssigen Öle. Werkstücke aus Gußeisen auf gebundenen Schleifscheiben schmiert man mit Bohröl-Emulsionen.

Gute Läpparbeit verlangt allgemein eine um so sparsamere Verwendung der Läppmittel, je höher die Endgüte vom Werkstück ausfallen soll.

Bohrungen läppt man von Hand mit nachstellbaren, Läppdornen nach Abb. Fb 4 oder 5. Der geschlitzte Läppkörper, Abb. Fb 5, ist als Sprezhülse auf einem kegeligen Dorn mittels Stellmuttern ein- und nachstellbar. Für kleine Durchmesser Abb. Fb 4, schlitzt man den Körper und benutzt zum Spreizen einen Keil. Für hohe Anforderung eignen sich auch feste, im Durchmesser fein abgestufte Läppdorne mit kegeligem Anlaufteil. Große Außendurchmesser läppt man mit Ringkluppen, Abb. Fb 6, mittelgroße mit Backen-

 


Abb. Fb 4.

 


Abb. Fb 5.

Abb. Fb 4 und Fb 5. Läppwerkzeuge für Bohrungen.

kluppen, Abb. Fb 7. Für kleine Durchmesser erhält die Kluppe an Stelle der Bohrung durch einen Schlitz eine Dreilinienanlage, Abb. Fb 8. Für Innengewinde kommen gleiche Werkzeugformen, wie für glatte Bohrungen, selbstverständlich aber mit dem entsprechenden Gewinde versehen, in Frage, während für Außengewinde die Form nach Abb. Fb 6, ebenfalls mit Gewinde versehen, besser

ist. Mit Läppwerkzeugen, deren Länge größer als ihr Durchmesser ist, erhält man die nötige Zylinder-Geradheit; beim Außendurchmesser aber

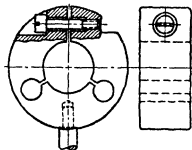


Abb. Fb 6.

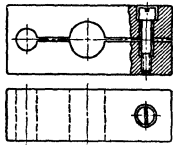


Abb. Fb 7.

 


Abb. Fb 8.

Abb. Fb 6 bis Fb 8. Läppwerkzeuge für zylindrische Werkstücke.

tonnenförmige, bei der Bohrung kissenförmige Werkstücke, d. h. solche mit Vorweite an beiden Enden. Die Behebung dieser Fehler geschieht danach mit Läppwerkzeugen, die kürzer als der Durchmesser sind.

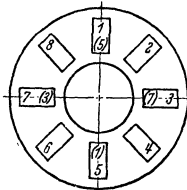


Abb. Fb 9. Umlegen der Werkstücke in Läppmaschinen.

Ebene Werkstückflächen sind nur von ebensolchen Läppwerkzeugen zu erhalten, gleichgültig, ob es sich um Hand- oder Maschinenarbeit handelt. Dies gilt auch für das maschinelle Läppen von ebenen und parallelen und von zylindrischen Werkstücken. Die Ebenheit der Läpp-Platten wird durch Über-einanderschleifen dreier Flächen in der Folge I mit II, I mit III und II mit III erreicht. Das Erreichen von Ebenheit, Parallelität und zylindrischer Form auf der Läppmaschine erfordert weiterhin ein Umlegen

der Werkstücke im Käfig. War die Anfangslage in der Folge 1 bis 8 in Abb. Fb 9, so gibt das Umlegen der Hälfte der Werkstücke in die durch eingeklammerte Ziffern gekennzeichnete Lage einen Fehlerausgleich, der durch Wiederholungen praktisch auf Null gebracht werden kann.

### **I. Ziehschleifen (Honen).**

stellt eine Abart des Läppens von Zylinderbohrungen dar, sofern eine zwangsläufige Zustellung vom Werkzeug besteht. Als Schleifkörper kommen keramisch-, gummi- oder bakelitgebundene Schleifmittel mit feinerer Körnung und weicher Bindung zur Anwendung. Diese Schleifkörper, meist rechteckige Stäbe, sind in den ebenfalls ein- und nachstellbaren Hon-Werkzeugen eingekittet und übernehmen in ähnlicher Weise, wie beim Läppen, eine Verfeinerung der Oberflächen. Voraussetzung für die Arbeitsgüte sind genügend weiche Schleifkörper mit frühzeitig aus der Bindung brechendem Korn und kräftige Petroleumspülung zur Entfernung des Abriebes, der sonst zu Kratzern Veranlassung gibt.

### **K. Feinziehschleifen (Superfinish).**

Das von Chrysler, USA., entwickelte Verfahren ähnelt dem Ziehschleifen, ergibt aber höhere Oberflächengüten. Der Unterschied gegenüber dem Ziehschleifen besteht in der Verwendung von Honsteinen sehr feiner Körnung bei Anwesenheit eines abgestimmten Öl-Petroleum-Gemisches als Schmiermittel. Die Werkzeuge stehen unter leichter federnder Anpreßkraft und erhalten außer der beim Honen üblichen noch eine kleine zusätzliche schnelle Schwingbewegung, wodurch der Arbeitsvorgang eine erhebliche Abkürzung erfährt. Im Gegensatz zum Läppen und zum Honen mit zwangsläufig betätigten Werkzeugen findet hier zwar eine Verbesserung der Oberflächengüte, nicht aber der Gestaltsform (Rundheit, Zylinder u. a.) statt. Das Endergebnis ist also in bezug auf Formrichtigkeit von der Güte der Vorbearbeitung abhängig.

#### **Schrifttum.**

AWF: Feinstdrehen und Feinstbohren, Teubner.

Büttner: Qualitätssteigerung in Werkzeug und Feinmaschinenbau. Berlin: VDI-Verlag.  
Büttner: Der Läppvorgang bei der Herstellung von Meßwerkzeugen. Werkst.-Techn. 1931 S. 113.

Feinstbearbeitung, AWF 241. Berlin: Beuth-Verlag.

Grodzinski: Diamant- und Hartmetallwerkzeuge zur Feinstbearbeitung in der Feinwerktechnik. Feinmech. u. Präz. 1938 S. 247.

Knoll: Räumen. Werkstattbücher Heft 26. Berlin: Springer.

Puchstein: Zur Theorie des Läppvorganges. Schleif- u. Poliermittel-Ind. 1934 S. 167.  
Werkstatt und Betrieb 1938, Heft 19/20. Sonderheft „Hartmetalle“ mit Werkstattblatt 51 „Anwendungsgebiete der deutschen Hartmetalle“.

## **Räumen.**

### **A. Der Räumvorgang.**

Räumen ist die spanabhebende Form-, Maß- und Oberflächengebung von Werkstücken durch eine Anzahl von hintereinander angeordneten, starr verbundenen Schneiden (Räumnadel für Innen-, Räumzeug für Außenbearbeitung). Sowohl der Vorschub (Zerspanungsanteil der einzelnen Schneide) als auch die Gesamtwerkstoffabnahme (Summe der Zerspanungsanteile aller Schneiden) sind mit der Gestaltung des Werkzeuges unabänderlich festgelegt, Abb. Rm 4.

## B. Anwendungsbereich.

Die technischen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Räumens sind:

1. Das Werkstück darf keine Vorsprünge haben, die der Bewegung des Werkzeuges hinderlich sein könnten.

2. Die Gestaltung des Werkstückes muß so sein, daß es weder als Ganzes noch in seinen Teilen unter der Schnittkraft des Räumwerkzeuges unzulässig stark ausweicht. Das Zurückfedern würde starke Maßabweichungen verursachen.

3. Die Bearbeitungslänge, genannt Räumlänge, ist begrenzt. Je länger die Fläche bzw. Profilhahn, desto größer müßte die Anzahl der in Eingriff stehenden Schneiden und damit die Schnittkraft oder, bei größerem Schneidenabstand, die Länge des Werkzeuges werden.

Rohe Guß- und Schmiedeteile sind nur in beschränktem Umfang durch Räumen bearbeitbar. Die üblichen Schwankungen der Bearbeitungszugaben an Guß- und Schmiedeteilen sind so groß, daß der erste Zahn des Räumzeuges, der bei Tiefenzustellung die wechselnde Spandicke allein auszugleichen hätte, zu Bruch gehen würde. Mit Tiefenzustellung, die aus Gründen der Wirtschaftlichkeit meistens angewendet wird, bezeichnet man das Fortschreiten der aufeinander folgenden Schneiden in voller Breite der zu bearbeitenden Fläche senkrecht zu dieser. Bei der Bearbeitung roher Guß- oder Schmiedeteile ordnet man die Schneiden in Seiten- oder Keilzustellung an; hierbei dringen die Schneiden von der Seite her quer zur Hauptschnittbewegung in das Werkstück ein<sup>1)</sup>.

## C. Vorzüge.

Die Vorzüge des Räumverfahrens sind:

1. Sehr hohe Stundenleistung,
2. Erzeugen und Veredeln von Flächen und Profilhahnen durch einen einzigen Hub des Werkzeuges,
3. hoher Gütegrad der Oberfläche,
4. lange Standzeit zwischen zwei Scharfschleifen und damit zusammenhängend eine sichere Einhaltung enger Maß-Toleranzen.

## D. Wirtschaftlichkeit.

Abgesehen von den Fällen, in denen das Räumverfahren wegen der höheren Güte der erzeugten Oberfläche und der Maßgenauigkeit anderen Bearbeitungsverfahren vorgezogen wird, entscheidet die Wirtschaftlichkeit über die Anwendung. Räumnadel und Räumzeug sind Einzweckwerkzeuge. Sie eignen sich daher nur für die Bearbeitung von Werkstücken, die in genügender Stückzahl zu fertigen sind. Eine Erhöhung der Stückzahl durch Zusammenfassung ähnlicher Werkstücke ist nur möglich, wenn sich die Längen der zu bearbeitenden Flächen oder Profilhahnen nicht zu sehr voneinander unterscheiden, der gleiche Werkstoff vorliegt und die baulichen Merkmale, soweit sie sich auf Festigkeit und Federung auswirken, ähnlich sind.

Beim Innenräumen liegt die Wirtschaftlichkeitsgrenze bei geringeren Stückzahlen als beim Außenräumen, weil das in Wettbewerb stehende Stoßen sowohl hinsichtlich der Mengenleistung als auch der erreichbaren

<sup>1)</sup> Dr.-Ing. Schatz: Außenräumen. Werkstattbücher, Heft 80. Berlin: Springer 1940

Genauigkeit wegen wenig leistungsfähig ist. Auch ist der einmalige Aufwand beim Innenräumen geringer, weil keine Sondervorrichtungen für die Aufnahme der Werkstücke notwendig sind.

Beim Außenräumen dagegen umschließt der einmalige Aufwand Werkzeug und Vorrichtung. Dazu ist das zum Vergleich heranzuziehende Fräsen ein hochentwickeltes und leistungsfähiges Arbeitsverfahren. Ein eingehender Wirtschaftlichkeitsvergleich<sup>1)</sup> zwischen Außenräumen und Fräsen ist daher zu empfehlen.

Einige Kennzahlen für die Wirtschaftlichkeit des Außenräumens sind:

1. Von einem Ausnutzungsgrad des Räumzeuges von 0,08 (8 %) an wird der Werkzeug-Kostenanteil beim Außenräumen geringer als beim Fräsen.
2. Von einem Ausnutzungsgrad der Außenräummaschine von 12 % an sind die anteiligen Kosten der Maschine geringer als beim Fräsen.
3. Das Außenräumen ebener Flächen ist, falls die Räummaschine zu 12 % ihrer Ausnutzungszeit mit Arbeit belegt werden kann, von etwa 5000 Stück an billiger als das Fräsen.

## E. Das Räumwerkzeug<sup>2)</sup>.

**1. Der einzelne Zahn.** Man unterscheidet grundsätzlich drei Arten von Zähnen: Schneidzähne, Schabezähne und Glättzähne. Die Schneidwinkel sind so zu wählen, daß bei zufriedenstellender Oberfläche die Standzeit der Schneide möglichst groß wird. Ein kleiner Spanwinkel  $\gamma$ , Abb. Rm 1, verringert die Oberflächengüte, verlängert jedoch die Lebensdauer des Werkzeuges, ein großer Spanwinkel dagegen verbessert zwar die Oberfläche, verkürzt jedoch die Standzeit. Der Bestwert des Spanwinkels muß somit je nach den Anforderungen als Zwischenwert gewählt werden.

 


Abb. Rm 1.

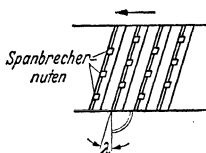


Abb. Rm 2.

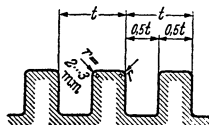


Abb. Rm 3.

Durch die Fase  $f$  an der Schneidkante wird die Lebensdauer des Räumwerkzeuges erhöht, da die Schneidkante länger scharf bleibt, und weil der Zahn nur an der Brust nachgeschliffen zu werden braucht, solange die Fase  $f$  noch steht. Sie darf jedoch beim Außenräumen nur wenige Zehntel Millimeter breit sein, damit sie den Zerspanungsvorgang nicht erschwert. Beim Innenräumen hat die Fase noch die zusätzliche Aufgabe, die Räumnadel zu führen. Der Freiwinkel  $\alpha$  ist nur von geringem Einfluß. Bei der Wahl der Schneidwinkel sind die Eigenschaften des zu bearbeitenden Werkstoffes zu berücksichtigen. Bei der Bildung des Spanes wird dessen Werkstoff gestaucht. Dieser Verformungsvorgang führt nun entweder zu einem Abbrechen des Spanes, wie beim Gußeisen (bröckelig) oder aber zu einem Stauchen des Spanes wie beim Stahl (Spanlocke). Daher sind beim Räumen von Stahl wegen der Breitenzunahme des Spanes Spanbrecher-nuten, Abb. Rm 2, notwendig.

<sup>1)</sup> Siehe Fußnote auf S. 440.

<sup>2)</sup> Berechnungsgang s. Werkstatt u. Betrieb 1935, Heft 3/4, S. 39.

Zur Verbesserung der Oberfläche läßt man vielfach die Schneiden schräg zur Bewegungsrichtung verlaufen (Neigungswinkel  $\lambda$ ). Erfahrungswerte für die Gestaltung der Schneidezähne sind:

	Gußeisen	Stahl	
		weich	hart
Spanwinkel $\gamma$ .....	6° ... 10°	15° ... 18°	12° ... 15°
Fasenbreite $f$ (Innenräumen) ..	0,3 ... 0,5 mm	0,7 ... 1,0 mm	0,5 ... 0,7 mm
Freiwinkel $\alpha$ .....	2° ... 5°	2° ... 5°	2° ... 5°
Neigungswinkel $\lambda$ .....	20°	bis 30°	bis 30°

Der Freiwinkel wird hier zwischen  $\alpha = 1^\circ \dots 2^\circ$  bei Gußeisen und  $\alpha = 1^\circ \dots 3^\circ$  bei Stahl genommen. Neigungswinkel  $\lambda$  wie bei Schneidezähnen.

Glättzähne, Abb. Rm 3, sind einfache abgerundete Kuppen, die auf Hochglanz poliert sein müssen.

## 2. Die Zahnfolge. Bei der Zahnfolge, Abb. Rm 4, sind zu beachten:

Es bedeuten:

- $z$  die Anzahl der gleichzeitig im Eingriff befindlichen Zähne,
- $a$  die Spantiefe je Zahn: beim Schruppen  $a = 0,1$  bis  $0,25$  mm, beim Schlichten  $a = 0,02$  bis  $0,10$  mm,
- $l$  die Länge der zu räumenden Fläche oder Profilbahn,
- $b$  die Breite der zu räumenden Fläche,
- $f$  der spezifische Schnittwiderstand,
- $Q$  die Zugkraft der Maschine (beim Außenräumen) bzw. die Belastbarkeit des engsten Querschnittes der Räumnadel (beim Innenräumen).

1. Die Belastbarkeit von Werkzeug und Maschine durch den Schnittwiderstand. Beim Innenräumen bestimmt der engste Querschnitt

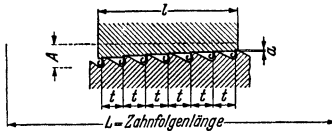


Abb. Rm 4.

der Räumnadel die Belastbarkeit  $Q$ , beim Außenräumen die Zug- bzw. Stoßkraft der Maschine. Zu ermitteln ist für die verschiedenen Abschnitte (siehe w. u. unter 5.) im Schneidenteil des Räumwerkzeuges die Spantiefe  $a \cdot z$ , die von den gleichzeitig in Eingriff befindlichen Zähnen  $z$  bei der durch das Werkstück gegebenen Räumlänge  $l$ , der jeweiligen Spanbreite  $b$  und bei dem spezifischen Schnittwiderstand  $f$  des zu zerspannenden Werkstoffes erreicht werden kann:

$$a \cdot z = \frac{Q}{b \cdot f}.$$

Rechenwerte für den spezifischen Schnittwiderstand  $f$  sind:

- Stahl mittlerer Festigkeit . . . . . 250 kg/mm<sup>2</sup>,
- Gußeisen . . . . . 150 kg/mm<sup>2</sup>.

Es werden dabei auf die Räumlänge  $l$  so viel Zähne genommen, daß auf jeden etwa eine Spantiefe von  $a = 0,15$  bis  $0,25$  mm im Schruppteil und  $a = 0,02$  bis  $0,10$  mm im Schlichtenteil entfällt. Es müssen jedoch immer, um Stöße zu vermeiden, mindestens stets zwei Zähne zugleich in Eingriff stehen.



2. Der Hub der Räummaschine. Die Länge des Räumwerkzeuges darf den Hub der Maschine nicht überschreiten. Anderenfalls muß die Räumarbeit auf mehrere Räumwerkzeuge unterteilt werden. Die erforderliche Länge eines Schneideteiles gleicher Steigung (Teilabschnitt des Werkzeuges) ergibt sich zu

$$L = l \frac{A}{a \cdot z},$$

wobei  $A$  die Tiefe der durch den Teilabschnitt durch Räumen abzutragenden Schicht ist. Dazu kommen noch die Zuschläge in der Länge für Führung, Schabeteile und Glätteile, soweit solche vorgesehen werden sollen.

3. Der erforderliche Spanraum für die Aufnahme des vom Zahn abgetrennten Werkstoffes. Er errechnet sich aus: Bearbeitungs­länge des Werkstückes  $\times$  Spanquerschnitt  $\times$  Werkstoff-Faktor. Der Werkstoff-Faktor stellt das Verhältnis des Raumbedarfes des in Spanform befindlichen Werkstoffes zum Raumbedarf des gleichen Werkstoffes in unzerspantem Zustande dar. Zahlenwerte sind für bröckelnden Werkstoff (Gußeisen) etwa 3, für langspanenden Werkstoff (Stahl) etwa 4 bis 6.

Aus dem so ermittelten erforderlichen Spanraum und der Form der Spanlücke (siehe unter 4.) ergibt sich die Größe der Mindestteilung. Die zu wählende Teilung ist abhängig von der Spantiefe je Zahn und der Zugkraft der Maschine. Die Zahn­teilung ist:

$$t = \frac{a \cdot l \cdot b \cdot f}{Q}$$

Um beim Innenräumen Rattermarkenbildung zu vermeiden, ist die ermittelte Teilung jeweils für den Bereich der Räumlänge  $l$  um 0,1 bis 0,3 mm je Zahn abzustufen.

4. Die Sicherung der Spanlockenbildung. Hierzu sollte sich am Zahnfuß eine im Querschnitt kreisförmige Mulde, Abb. Rm 1, mit einem Umschlingungswinkel von etwa  $150^\circ$  befinden, deren Durchmesser etwas geringer als die Zahnhöhe sein soll. An diese Mulde ist dann der erhaben gewölbte Zahn­rücken anzuschließen.

5. Die Gleichhaltung der Schnittkraft über den Verlauf des Räumhubes. Die Gesamtsteigung der Zahnfolge wird so in verschieden starke Teilsteigungen unterteilt, daß die Schnittkraft über den Verlauf des Räumhubes möglichst gleichbleibt; d. h. wird der Span schmal­er, so wird die Zahn­höhen-Zunahme über die entsprechende Anzahl von Zähnen vergrößert. Die Zunahme je Zahn (Vorschub) schwankt bei Schruppzähnen zwischen 0,15 und 0,25 mm, bei Schlichtzähnen von 0,02 bis 0,10 mm<sup>1)</sup>.

### F. Schnittgeschwindigkeit.

	Gußeisen m/min	Stahl m/min
Innenräumen .....	3—4	4— 6
Außenräumen .....	6—8	7—10

### G. Schmier- und Kühlmittel.

Guß .....

trocken

Stahl .....

Mischung aus Maschinenöl, Bleiweiß, Paraffinöl,  
Tran und Schwefelblume.

<sup>1)</sup> Nähere Angaben über Konstruktionseinheiten von Räumwerkzeugen für Innenräumnadeln: L. Knoll, Räumen. Werkstattbücher Heft 26. Berlin: Springer 1926; für Außenräumzeuge: Dr.-Ing. A. Schatz, Außenräumen, Werkstattbücher, Heft 80. Berlin: Springer 1940.

## H. Die Räumvorrichtung.

Eine gute Räumvorrichtung soll folgende Aufgaben erfüllen:

1. Sie soll das Werkstück in der gewünschten Lage festlegen.
2. Sie soll das Werkstück in der festgelegten Lage sicher festhalten und es gegenüber der Hauptschnittkraft und der Abdrängkraft des Räumwerkzeuges so unterstützen, daß es nicht unzulässig ausweicht.
3. Sie soll das Werkstück vor Beginn des Räumhubes in den Bereich des Räumwerkzeuges bringen und nach Vollendung des Hubes wieder daraus entfernen.
4. Sie soll die Möglichkeit geben, die Zeit während des Bearbeitungshubes an einem Werkstück für das Entfernen eines fertigen Stückes aus der Vorrichtung zu nutzen und für das Vorbereiten (Festlegen und Festspannen) eines unbearbeiteten Stückes für den Räumvorgang.

### I. Innenräumen.

Bei Innen-Räumarbeiten mit symmetrischer Verteilung der Spanabnahme (z. B. beim Räumen von Vierkant-, Sechskant- oder Vielkantlöchern, von Innenkerbverzahnungen) können die Aufgaben 1 und 2 fortfallen, da die Abdrängkräfte sich gegenseitig aufheben, das Werkstück also selbst in die richtige Lage bringen, und da die Hauptschnittkraft das Teil gegen die Auflagefläche der Maschine drückt und es so festhält. Aufgabe 3 läßt sich nicht erfüllen, weil das Werkzeug in keiner Richtung quer zu den hergestellten Flächen ausweichen kann. Das Werkzeug muß also nach jedem Arbeitsgang aus der Maschine herausgenommen und in das zu bearbeitende Rohstück neu eingeführt werden. Da für Aufgabe 1 bis 3 keine Vorkehrungen zu treffen sind, fällt das Bedürfnis zu einer Ausnutzung der Räumhauptzeit (Aufgabe 4) fort.

Innen-Räumarbeiten mit einseitig beanspruchten Räumnadeln (z. B. beim Räumen unsymmetrischer Profile) erfordern Aufnahmevorrichtungen für das Werkstück (Aufnahmedorne bzw. Vorlagen), die Werkstück und Nadel abstützen und die Bearbeitungsstellen genau festlegen (Aufgabe 1). (Teilvorrichtungen, Drallvorrichtungen.) Das Festhalten des Teiles erfolgt auch hier durch die Schnittkraft. Es besteht teilweise die Möglichkeit, mit Hilfe eines Keiles (z. B. beim Räumen von Keilnuten) die Räumnadel entweder an das Werkstück heranzuführen oder abzuheben (Aufgabe 3). Da das Teil leicht festzulegen ist und nicht festgespannt zu werden braucht, fehlt auch hier das Bedürfnis zur Erfüllung von Aufgabe 4.

### II. Außenräumen.

Soweit Außen-Räumarbeiten an kleinen Teilen (z. B. an Lagerdeckeln, Füßen von Turbinenschaufeln, Kronenmuttern) vorzunehmen sind, genügen die bei Innen-Räumarbeiten mit einseitig beanspruchter Nadel beschriebenen Vorrichtungs-elemente mit der Ergänzung, daß die Werkstücke gespannt werden müssen. Nachteilig ist hier jedoch die Unmöglichkeit, die Räumhauptzeit eines Teiles für das Abrüsten fertiger und das Aufrüsten unbearbeiteter Teile auszunutzen. Denn Werkzeug und Werkstück stützen sich innerhalb eines geschlossenen Rahmens gegenseitig ab und erlauben daher nicht ein Ein- bzw. Ausschwenken aufeinanderfolgender Teile.

Restlos verwirklicht werden müssen die Anforderungen an die Vorrichtung, wie sie oben unter 1 bis 4 dargestellt sind, beim eigentlichen Außenräumen mittlerer und großer Werkstücke. Hier sind die Teile

vielfach unregelmäßig geformt, z. T. noch völlig unbearbeitet, die Schnittkräfte sehr groß und die Räumhauptzeit kurz. Das Räumzeug ist zu schwer, um es aus der Maschine herausnehmen zu können. Aufgabe 3 wird hier meist vom durch Preßöl verschobenen Aufspanntisch der Außenräummaschine übernommen und Aufgabe 4 durch die Drehbarkeit der Aufspannplatte unterstützt.

## **J. Räummaschinen.**

Der Gesamtaufbau der Räummaschinen und die Gestaltung ihrer Baugruppen für Aufnahme und Bewegung des Werkzeuges und die Aufnahme und Bewegung des Werkstückes sind eng an die Sonderaufgaben angepaßt, die sie jeweils zu erfüllen haben.

So ist für Innen-Räumarbeiten stark wechselnder Art die waagerechte Bauart (waagerechte Bewegung des Werkzeuges) am zweckmäßigsten, weil sie die Handhabung und den Wechsel der Räumnadeln erleichtert. Innen-Räummaschinen senkrechter Bauart (senkrechte Bewegung des Werkzeuges) sollten nur dort verwandt werden, wo Teile mit hohen Stückzahlen zu bearbeiten sind, denn die Rüstzeit und auch der Preis dieser Maschinen ist höher als bei Waagrechtmaschinen. Andererseits ist bei ihnen die Leistung je Zeiteinheit höher, da sie mit selbsttätigen Einrichtungen zum Einspannen und Freigeben der Räumnadeln an beiden Enden ausgerüstet sind (die Räumnadel braucht also nicht nach jedem Hub mit der Hand aus der Maschine herausgenommen und in Ausgangsstellung gebracht zu werden). Sie haben Schalttische bzw. Schwenktische, die ein Ausnutzen der Haupträumzeit für das Herausnehmen bereits bearbeiteter Teile und das Festlegen und Spannen von Rohteilen gestatten.

Außen-Räummaschinen werden größtenteils mit senkrechter Bewegung des Werkzeugschlittens gebaut. Ausnahmen bilden lediglich Sondermaschinen, z. B. zur Bearbeitung von Zylinderblöcken. Zur Ausnutzung der Haupträumzeit für Bedienungsarbeiten findet man oft die Anordnung zweier Werkzeugschlitten nebeneinander, die sich gegenläufig bewegen. Außen-Räummaschinen sollten stets einen zum Werkzeug querbeweglichen Aufspanntisch mit Einrichtungen zum Schwenken bzw. Kippen der Vorrichtungen aufweisen. Die Bewegungen bei neuzeitlichen Räummaschinen erfolgen fast ausnahmslos durch Preßöl und sind für die Werkzeugbewegung stufenlos regelbar.

## **K. Ratschläge für die Handhabung und Pflege des Räumwerkzeuges.**

Um eine falsche Verwendung der Räumwerkzeuge zu vermeiden, ist es zweckmäßig, die Räumlänge und den Werkstoff sowie die zulässige Höchstbelastung des Werkzeuges auf das Werkzeug zu schreiben. Das Stumpfwerden des Räumwerkzeuges äußert sich in erhöhtem Kraftverbrauch und kann daher leicht am Manometer ölgetriebener Maschinen abgelesen werden. Es ist zu empfehlen, rechtzeitig nachzuschleifen, da die erhöhte Beanspruchung des stumpfen Werkzeuges leicht zum Bruche führen kann. Da in den meisten Betrieben, in denen geräumt wird, die notwendigen Sondereinrichtungen für die Herstellung von Räumwerkzeugen fehlen, sollte man sich, namentlich bei schwierigeren Räumaufgaben, die Werkzeuge von Sonderfirmen anfertigen lassen. Zum Nachschärfen von Außenräumzeugen sind Sondermaschinen erforderlich, deren Anschaffung sich nur lohnt, wenn das Räumen in stärkerem Umfange angewandt wird. Daher ist auch hier die Zusammenarbeit mit den Sonderfirmen für die Werkzeugherstellung angebracht.

# Herstellen von Gewinden.

## A. Herstellen von Innengewinden.

### I. Arten der Gewindebohrer.

Genormt sind:

Gewindebohrer für	Metrisches Gewinde	Whitworth-Gewinde	Whitworth-Rohrgewinde
Hand-Gewindebohrer .....	DIN 352	DIN 351	DIN 353
Mutter-Gewindebohrer (mit langem Schaft)	DIN 357	DIN 356	—
Schneideisen-Gewindebohrer .....	DIN 359	DIN 358	DIN 360
Hand-Backengewindebohrer .....	DIN 362	DIN 361	DIN 363
Maschinen-Backengewindebohrer .....	DIN 511	DIN 510	DIN 512
Maschinen-Gewindebohrer (Drahtgewindebohrer) .....	DIN 376	—	—

a) **Hand-Gewindebohrer** werden nach DIN in zwei Ausführungen hergestellt: Ausführung A, Abb. G 1, zylindrisch überdreht mit abgestuften Außen- und Flankendurchmesser; Ausführung B, Abb. G 2, kegelig überdreht mit abgestufter Anschnittlänge.

1. Zylindrisch überdrehte Handgewindebohrer, Ausführung A, werden als Satzbohrer verwendet. Ihre Abstufung im Flankendurchmesser,

 


Abb. G 1.

 


Abb. G 2.

Abb. G 3, hat den Vorteil, daß sich kleine Steigungsunterschiede des Gewindes in Vor-, Mittel- und Fertigschneider ausgleichen, wodurch Absätze an den Flanken des fertiggeschnittenen Gewindes vermieden werden.

2. Kegelig überdrehte Hand-Gewindebohrer, Ausführung B, können als Einzelfertigschneider benutzt werden. Jeder Gewindebohrer liefert nach vollständigem Durchschneiden ein fertig ausgeschnittenes Gewinde. Die Bezeichnung nach DIN „Vorschneider“ und „Nachschneider“ ist so aufzufassen, daß bei längeren Gewinden, bei denen ein Durchschneiden des Vor- oder Nachschneiders nicht möglich ist, das Gewinde mit dem Fertigschneider auf die ganze Länge ausgeschnitten wird. Die Fertigschneider sind bei Ausführung A und B gleich und liegen im Außen- und Flankendurchmesser je nach Steigung 0,03 bis 0,1 mm über den theoretischen Maßen.

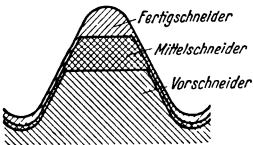


Abb. G 3.

3. Auswahl der Gewindebohrer. Gewindebohrer verwendet man in Sätzen oder als Einzelfertigschneider. Die Zahl der erforderlichen Gewindebohrer richtet sich nach der Art des Gewindeschneidens (von Hand

oder auf der Maschine), dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Lochtiefe und der Form des Gewindeloches (Grundloch oder Durchgangsloch). Man unterscheidet nach Abb. G 4:

- a) Grundlöcher (Sacklöcher),
- b) Grundlöcher mit langem Auslauf (mindestens 6 Gänge),
- c) Durchgangslöcher,
- d) besonders tiefe Durchgangslöcher,
- e) besonders flache Durchgangslöcher, z. B. Bleche sowie Muttern.

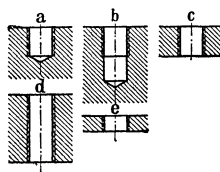


Abb. G 4.

Gewinde- schneiderarbeiten	Form des Gewindeloches nach Abb. G 4			
	a	b und c	d	e
Von Hand: mittelharte und spröde Werkstoffe	Satz zu 3 Stück, Ausf. A	Einzelfertig- schneider mit kurzem An- schnitt, Nachschneider Ausf. B	Satz zu 2 Stück, Vorschneider Ausf. A oder B und Nachschneider Ausf. B	Einzelfertigschnei- der mit langem Anschnitt, Vorschneider Ausf. B
zähe und zähnharte Werkstoffe	desgl.	Satz zu 2 Stück	Satz zu 3 Stück	Einzelfertigschnei- der mit langem Anschnitt
Auf der Maschine mittelharte und spröde Werkstoffe	Satz zu 2 Stück	Einzelfertig- schneider mit kurzem Anschnitt	Einzelfertig- schneider oder Satz zu 2 Stück	Einzelfertigschnei- der mit langem Anschnitt oder Masch.-Mutter- Gewindebohrer
zähe und zähnharte Werkstoffe	desgl.	Satz zu 2 Stück		

Für besonders harte und feste Werkstoffe werden Gewindebohrer in Sätzen zu 4 und 5 Stück verwendet.

**b) Maschinen-Gewindebohrer** sind mit Ausnahme der Drahtgewindebohrer und Maschinen-Mutter-Gewindebohrer noch nicht genormt. Sie unterscheiden sich von den Hand-Gewindebohrern in erster Linie durch die Form des Schaftes. Der zylindrische Schaft wird kräftiger und zum Teil auch länger ausgebildet als bei den Hand-Gewindebohrern und hat meist einen Vierkant oder Mitnehmerlappen. Die Maschinen-Mutter-Gewindebohrer sind mit langem kegeligen Anschnitt und besonders langem Schaft versehen, auf dem eine Reihe von geschnittenen Muttern Platz findet. Das Werkzeug braucht daher zur Entfernung der Arbeitsstücke nicht so häufig ausgespannt zu werden.

**c) Schneideisen-Gewindebohrer** werden als Einzelbohrer oder als Satzbohrer hergestellt. Sie haben einen Anschnitt wie die Mutterbohrer und erhalten Untermaße, die den Grenzmaßen des Schraubenbolzens entsprechen und je nach Gewindesteigung zwischen 0,01 bis 0,1 mm liegen.

**d) Hand-Backengewindebohrer**, Abb. G 5, dienen zum Einschnitten des Gewindes in die Backen von Schneidkluppen und sind um die doppelte Gewindetiefe stärker als der Nenndurchmesser des Gewindes.

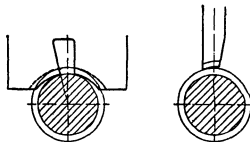


Abb. G 5.

Abb. G 6.

e) **Maschinen-Backengewindebohrer**, Abb. G 6, sind zum Einschneiden des Gewindes in die Backen von Gewindeschneidköpfen bestimmt und werden in der Stärke der zu schneidenden Schraube ausgeführt. Sie haben einen Führungszapfen.

## II. Form der Gewindebohrer.

Die Nutenzahl der Hand- und Maschinen-Gewindebohrer ist von Gewindedurchmesser und Steigung, Werkstoff des Werkstückes und der Art des Gewindeschneidens abhängig. Zum Gewindeschneiden in zähe und weiche Werkstoffe auf der Maschine wählt man beispielsweise zweinutige Gewindebohrer, während für die gleiche Arbeit von Hand wegen der besseren Führung dreinutige Gewindebohrer erforderlich sind. Bei größeren Gewinden

 


Abb. G 7.

 


Abb. G 8.

 


Abb. G 9.

(über M 16) nimmt man fast allgemein viernutige Gewindebohrer. Für die Anordnung einer geraden Anzahl von Nuten spricht der Umstand, daß diese Bohrer leichter und sicherer gemessen werden

können, während bei dreinutigen Bohrern, die leichter schneiden, die Messung schwieriger ist und besondere Meßgeräte nötig sind.

Die gebräuchlichsten Nutenformen sind in Abb. G 7, G 8 und G 9 dargestellt. Bei der Nutenform nach Abb. G 7 ist die Stegbreite des Bohrers durch Abschrägen des Rückens verschmälert. Diese Ausführung ist nur für Gewindebohrer, die ausschließlich vorwärts arbeiten, brauchbar. Denn beim Zurückdrehen des Bohrers können sich sonst Späne zwischen Rücken, Abschrägung und Gewinde klemmen und das Gewinde verderben. Dieser Übelstand wird bei den beiden anderen Nutenformen mit Sicherheit vermieden. Bei Abb. G 8 soll der Rückenwinkel der Nut mindestens  $80^\circ$  betragen. Die halbkreisförmige Nutenform nach Abb. G 9 ergibt auch im Rücken oft einen positiven Spanwinkel. Trotzdem kann der Gewindebohrer beim Zurückdrehen nicht schneiden, da die Schneidarbeit nur durch den hinterdrehten oder hinterschliffenen Anschnitt des Gewindebohrers

 


Abb. G 10.

(Abb. G 10) geleistet wird. Der übrige Gewindeteil des Gewindebohrers dient lediglich als Führung.

Geschnittene Gewindebohrer verziehen sich beim Härten; man erreicht mit ihnen daher in der Regel nur eine Gewindepassung Gütegrad mittel (s. Abschnitt „Gewindepassungen“). Die durch Härteverzug hervorgerufenen Ungenauigkeiten lassen sich nur durch Fertigschleifen der Gewindebohrer nach dem Härten mit einer entsprechend geformten Schleifscheibe beseitigen, soweit man es nicht vorzieht, vor allem bei kleineren Abmessungen, aus dem Vollen zu schleifen. Geschliffene Gewindebohrer können mit hoher Genauigkeit und Gleichmäßigkeit hergestellt werden. Sie erzeugen daher genaue Gewinde, so daß auch die Gewindepassung Gütegrad fein eingehalten werden kann.

### III. Gewinde-Kernloch.

Beim Arbeiten mit Gewindebohrern bildet sich, vor allem in zähen Werkstoffen, Grat vor den Schneiden, Abb. G 11, so daß sich der Lochdurchmesser scheinbar verkleinert. Wenn das Gewinde-Kernloch entsprechend dem gewünschten Kerndurchmesser des Gewindes vorgebohrt ist, so drückt der gestauchte Werkstoff im Grund des Gewindebohrers und klemmt diesen fest. Hierdurch werden entweder die Gänge des Muttergewindes ausgerissen oder der Bruch des Gewindebohrers herbeigeführt. Um dies zu vermeiden, bohrt man das Gewinde-Kernloch in der Regel größer. Besonders beim Schneiden in Leichtmetallen ist es wichtig, den Bohrerdurchmesser für das Kernloch im richtigen Verhältnis zum Kerndurchmesser des Gewindebohrers zu wählen. Wenn hierbei aus Festigkeitsrücksichten das Gewinde-Kernloch enger als

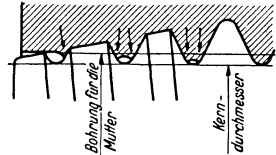


Abb. G 11.

Tafel 1. Bohrerdurchmesser für Gewinde-Kernlöcher.

Richtlinien nach DIN 336 (Maße in mm).

Metrisches Gewinde nach DIN 13 und 14			Whitworth-Gewinde nach DIN 11		
Gewinde	Bohrerdurchmesser		Gewinde	Bohrerdurchmesser	
	Reihe I	Reihe II		Reihe I	Reihe II
M 1	0,75		1/4"	5	5,1
M 1,2	0,95		5/16"	6,4	6,5
M 1,4	1,1		3/8"	7,7	7,9
M 1,7	1,3		(7/16")	9,1	9,25
M 2	1,5	1,6	1/2"	10,25	10,5
M 2,3	1,8	1,9	5/8"	13,25	13,5
M 2,6	2,1	2,1	3/4"	16,25	16,5
M 3	2,4	2,5	7/8"	19	19,25
M 3,5	2,8	2,9	1"	21,75	22
M 4	3,2	3,3	1 1/8"	24,5	24,75
(M 4,5)	3,6	3,7	1 1/4"	27,5	27,75
M 5	4,1	4,2	1 3/8"	30	30,5
(M 5,5)	4,4	4,5	1 1/2"	33	33,5
M 6	4,8	5	1 5/8"	35	35,5
(M 7)	5,8	6	1 3/4"	38,5	39
M 8	6,5	6,7	(1 7/8")	41	41,5
(M 9)	7,5	7,7	2"	44	44,5
M 10	8,2	8,4			
(M 11)	9,25	9,4			
M 12	9,9	10			
M 14	11,5	11,75			
M 16	13,5	13,75			
M 18	15	15,25			
M 20	17	17,25			
M 22	19	19,25			
M 24	20,5	20,75			
M 27	23,5	23,75			
M 30	25,75	26			
M 33	28,75	29			
M 36	31	31,5			
M 39	34	34,5			
M 42	36,5	37			
M 45	39,5	40			
M 48	42	42,5			
M 52	46	46,5			

Reihe I: für spröde Werkstoffe, die beim Gewindeschneiden nur wenig auftragen, wie Gußeisen, Bronze, Messing usw.

Reihe II: für Stahl und Werkstoffe mit ähnlicher Spanbildung.

Für längere Gewinde (Gewindelänge größer als Gewindedurchmesser) und Sacklöcher wird Reihe II empfohlen.

Eingeklammerte Gewindegrößen möglichst vermeiden.

gewöhnlich gebohrt werden soll, muß der Kerndurchmesser des Gewindebohrers entsprechend kleiner ausgeführt sein.

Das auf diese Weise erreichte Gewindespitzenpiel bewirkt eine gegenüber dem voll ausgeschnittenen Gewinde verbesserte Flankenlage. In den folgenden Tafeln sind Richtlinien für die Wahl der Kernlochbohrer gemäß DIN 336 gegeben. Bei weichen und zähen Aluminiumlegierungen muß berücksichtigt werden, daß der Durchmesser des gebohrten Loches oft erheblich vom Bohrerdurchmesser abweicht. Bei solchen Werkstoffen empfiehlt es sich zuweilen, das Gewinde-Kernloch nach Reihe I oder noch etwas enger zu bohren und Gewindebohrer mit kleinerem Kerndurchmesser zu verwenden. Zur schnellen Berechnung der Bohrerdurchmesser für Gewinde-Kernlöcher gelten folgende Näherungsformeln:

$$\text{Durchmesser Kernlochbohrer} = \text{Gewinde- Nenndurchmesser} - \text{Abmaß.}$$

Gewindesteigung $h$	Abmaß	Gewindesteigung $h$	Abmaß
Metrisches Gewinde		Whitworth-Gewinde	
0,25 mm bis 1,0 mm	$1,0 \cdot h$ bis $1,2 \cdot h$	bis 18 Gänge auf 1"	$1,0 \cdot h$ bis $1,1 \cdot h$
1,25 mm bis 3,0 mm	$1,1 \cdot h$ bis $1,2 \cdot h$	18 bis 10 Gänge auf 1"	$1,0 \cdot h$ bis $1,2 \cdot h$
3,5 mm und darüber	$1,2 \cdot h$ bis $1,3 \cdot h$	ab 10 Gänge auf 1"	$1,1 \cdot h$ bis $1,3 \cdot h$

#### IV. Instandhaltung.

Gewindebohrer, die Abstumpfungsfasen oder Grat zeigen, sollen sofort nachgeschliffen werden; denn zum großen Teil werden Bohrerbrüche nicht nur durch zu enge Kernlöcher und ungeeignete Schmiermittel, sondern auch durch stumpfe Werkzeuge verursacht. Das Nachschleifen erfolgt in den Nuten oder am Rücken des Anschnittes. Das Schleifen des Anschnittes erfordert eine größere Geschicklichkeit, da die Anschnittzähne auf gleicher Höhe liegen müssen, wenn das Werkzeug gut schneiden soll; man benutzt daher hierfür zweckmäßig besondere Schleifvorrichtungen.

#### V. Schneiden mit der Maschine.

In der Massenfertigung werden Gewindelöcher wirtschaftlich mit der Maschine geschnitten. Bei richtiger Arbeitsweise ist dann Gewindebohrerbruch und Schiefschneiden von Gewinden fast gänzlich ausgeschlossen. Aus diesem Grunde werden auf vielen Bohrmaschinen Gewindec Schneide-Einrichtungen oder Gewindebohrköpfe, Abb. G 12,

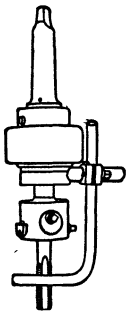


Abb. G 12.

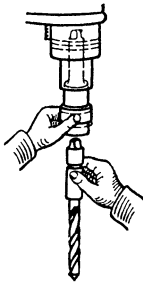


Abb. G 13. Schnellwechselfutter.



verwendet, soweit nicht besondere Gewindec Schneidmaschinen zur Verfügung stehen, die auch mit zwangsläufigem Vorschub arbeiten. Für schnelles Arbeiten sind mehrspindlige Bohrmaschinen und Schnellwechselfutter, Abb. G 13, erforderlich, die eine Verkürzung der Nebenzeiten beim Auswechseln der Werkzeuge ermöglichen. Aus dem gleichen Grunde ist beim Bau von Bohrvorrichtungen darauf zu



achten, daß die Führungsbüchsen der Spiralbohrer leicht herauszunehmen sind, so daß ohne Umspannen des Arbeitsstückes Gewinde geschnitten werden kann.

## VI. Stähle und Strähler zum Innengewinde-Schneiden.

Zum Schneiden von Innengewinde auf der Drehbank benutzt man außer Gewindebohrern auch Gewindestähle, Abb. G 14, oder Gewinderundsträhler, Abb. G 15.

 


Abb. G 14.

 


Abb. G 15.

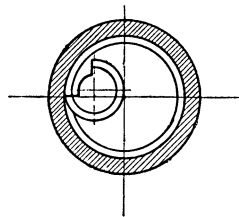


Abb. G 16.

Abb. G 15. Da letztere in der Regel außer Mitte angesetzt werden, Abb. G 16, muß die Profilverzerrung berücksichtigt werden (s. auch Abhandlung über Rundformstähle). Strähler arbeiten leichter, wenn die ersten Gänge einen kegeligen Anschnitt haben, so daß sich die Zerspanungsarbeit auf mehrere Zähne verteilt. Andernfalls ist es zweckmäßig, das Gewinde vorzuschneiden und nur fertigzustrahlen oder umgekehrt, das Gewinde mit einem Stahl oder Strähler vorzuschneiden und mit dem Gewindebohrer nachzuschneiden.

Tafel 2. Richtwerte für Schnittgeschwindigkeiten beim Gewindeschneiden nach Angaben von R. Stock & Co., Berlin-Marienfelde.

Werkstoff des Arbeitsstückes	Schnittgeschwindigkeit m/min für Gewindeschneidwerkzeuge aus		Schmierung
	WS	SS	
Unlegierte Baustähle			
bis 70 kg/mm <sup>2</sup> .....	3-7	9-15	Rüböl oder Schneidöl
über 70 kg/mm <sup>2</sup> .....	2-3	5-8	" " "
Stahlguß, Temperguß ....	2-3	5-7	" " "
Legierte Stähle			
70-90 kg/mm <sup>2</sup> .....	von Hand	5-7	" " "
über 90 kg/mm <sup>2</sup> .....	-	1-4	Schneidöl, Terpentin,
Rostfreie Stähle (V2a) ..	-	2-3	Petroleum
Gußeisen weich .....	6-8	12-16	trocken oder reichliche
" hart .....	3-5	8-12	Ölkühlung
Nichteisenmetalle			Petroleum
Sprödes Messing .....	12-18	20-30	trocken oder Schneidöl
Zähes Messing .....	8-12	14-20	Rüböl oder Schneidöl
Bronze .....	je nach Härte u. Zähigkeit		
	6-12	12-25	" " "
Aluminiumlegierungen ...	je nach Zähigkeit		
	12-20	20-30	Kühlmittelöl (Emulsion)
Magnesiumlegierungen ...	15-20	25-35	Schneidöl, Petroleum
Hartpapier und Hartgewebe	15-25	15-30	trocken oder Sonderschneidöl
			trocken oder Fett

Über das Arbeiten mit Gewindeschneidköpfen und Gewindefräsern, die neuerdings in steigendem Maße auch zur Herstellung größerer Innengewinde verwendet werden, ist in Abschnitt B II und B III Näheres gesagt.

## VII. Arbeitsbedingungen.

Die Güte der geschnittenen Gewinde wird durch die Wahl richtiger Arbeitsbedingungen entscheidend beeinflusst. Die folgenden Richtwerte gelten für die üblichen Gewindetiefen und Mutternhöhen unter Voraussetzung guter Schmierung. Bei geringen Gewindetiefen kann die Geschwindigkeit um etwa 50 vH gesteigert werden; bei großen Tiefen und engen Kernlöchern ist sie herabzusetzen.

Maschinenöl ist zum Schmieren von Gewindeschneidwerkzeugen vollkommen untauglich. Wenn kein anderes Öl vorhanden ist, wird besser trocken geschnitten (vgl. auch Betriebsblatt des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung AWF 37 „Kühlen und Schmieren bei der Metallbearbeitung“ und Buch Reuschle „Werkstattkniffe, Schmieren“, Carl Hanser Verlag, München 27).

### B. Herstellen von Außengewinden.

#### I. Gewindeschneiden auf der Drehbank.

a) Beim Schneiden von **Spitzgewinden** auf der Drehbank ist es zweckmäßig, dem Gewindestahl bei größeren Steigungen eine Neigung zu geben, die dem Steigungswinkel des zu schneidenden Gewindes entspricht. Der Steigungswinkel  $\sigma$  ergibt sich aus der Abwicklung des Schraubenganges, Abb. G 18 (Steigung  $h$  = kleine Kathete; Umfang  $d \cdot \pi$  = große Kathete; Länge des Schraubenganges = Hypotenuse) zu  $\operatorname{tg} \sigma = \frac{h}{d \cdot \pi}$ . Wie auch aus Abb. G 17 hervorgeht, ist der Steigungswinkel verschieden, je nachdem der Außendurchmesser  $d_a$ , der Kerndurchmesser  $d_k$  oder der Flankendurch-

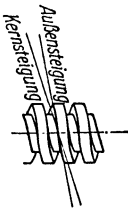


Abb. G 17.

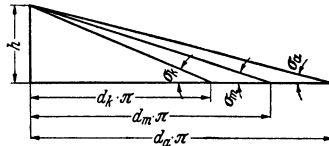


Abb. G 18.

messer  $d$  bzw. der mittlere Durchmesser  $d_m$  zugrunde gelegt wird. Für die Schrägstellung des Gewindestahles kommt der Steigungswinkel  $\sigma_m$  des Flankendurchmessers (mittlerer Durchmesser) in Frage. Bei metrischer Steigung ergibt sich  $\operatorname{tg} \sigma_m = \frac{h}{d_m \cdot \pi}$ , bei Zollsteigung  $\operatorname{tg} \sigma_m = \frac{25,4}{\text{Gangzahl} \cdot d_m \cdot \pi}$ . In der Tafel 3, sind Werte für metrisches Gewinde, metrisches Feingewinde, Whitworth- und Whitworth-Rohrgewinde angegeben.

Bei schrägestelltem Gewindestahl schneiden beide Flanken gleich gut, und das Gewinde wird sauber. Allerdings muß man bei der üblichen Stahlform eine geringe Formverzerrung in Kauf nehmen.

Tafel 3. Mittlerer Steigungswinkel.

Whitworth-Gewinde DIN 11			Metrisches Gewinde DIN 13 u. 14			Rohrgewinde DIN 259 u. 260		
Bolzen- durch- messer Zoll	Steigung mm	Steig- ungs- winkel Grad	Bolzen- durch- messer mm	Steigung mm	Steig- ungs- winkel Grad	Nenn- durch- messer Zoll	Steigung mm	Steig- ungs- winkel Grad
1/16	0,423	5 3/4	1	0,25	5 1/2	1/8	0,907	1 3/4
1/8	0,635	4 1/4	1,2	0,25	4 1/2	1/4	1,337	2
3/16	1,270	4 1/4	2	0,4	4 1/4	3/8	1,337	1 1/2
1/4	1,411	3 3/4	2,3	0,4	3 1/2	1/2	1,814	1 3/4
5/16	1,588	3 1/2	3	0,5	3 1/2	5/8	1,814	1 1/2
3/8	1,814	3 1/4	4	0,7	3 1/2	3/4	1,814	1 1/4
7/16	2,117	3 1/4	4,5	0,75	3 1/2	7/8	1,814	1 1/4
1/2	2,117	3	5	0,8	3 1/4	1	2,309	1 1/4
9/16	2,309	3	6	1	3 1/2	1 1/8	2,309	1 1/4
5/8	2,309	2 3/4	8	1,25	3 1/4	1 1/2	2,309	1
11/16	2,540	2 3/4	10	1,5	3	1 3/8	2,309	1
3/4	2,540	2 1/2	12	1,75	3	1 1/2	2,309	3/4
13/16	2,822	2 1/2	14	2	2 3/4	2	2,309	5/4
7/8	2,822	2 1/2	14	2	2 3/4	2	2,309	5/4
1	3,175	2 1/2	16	2	2 1/2	2 1/4	2,309	3/2
1 1/8	3,629	2 1/2	20	2,5	2 1/2	2 1/2	2,309	1 1/2
1 1/4	3,629	2 1/4	22	2,5	2 1/4	2 3/4	2,309	1 1/2
1 3/8	4,233	2 1/4	24	3	2 1/2	3	2,309	1 1/2
1 1/2	4,233	2 1/4	30	3,5	2 1/4	3 1/4	2,309	1 1/2
1 5/8	5,080	2 1/4	36	4	2 1/4	3 3/4	2,309	1 1/2
1 3/4	5,080	2 1/4	39	4	2	4	2,309	1 1/2
1 7/8	5,645	2 1/4	42	4,5	2			
2	5,645	2 1/4	48	5	2			
2 1/4	6,350	2 1/4	56	5,5	2			
2 1/2	6,350	2	60	5,5	1 3/4	12	1,5	2 1/2
2 3/4	7,257	2	72	6	1 1/2	14	1,5	2
3	7,257	1 3/4	76	6	1 1/2	16	1,5	1 3/4
3 1/2	7,816	1 3/4	84	6	1 1/4	20	1,5	1 1/2
3 3/4	8,467	1 3/4	89	6	1 1/4	24	1,5	1 1/4
4	8,467	1 1/2	99	6	1 1/4	30	1,5	1
5	9,237	1 1/2	104	6	1	40	1,5	3/4
6	10,160	1 1/4	149	6	3/4	52	1,5	1/2

Metrisches Feingewinde 3 (Auswahlreihe) DIN 243		
mm	mm	Grad
12	1,5	2 1/2
14	1,5	2
16	1,5	1 3/4
20	1,5	1 1/2
24	1,5	1 1/4
30	1,5	1
40	1,5	3/4
52	1,5	1/2

b) Bei Flachgewinden sind Einstellung und Form des Gewindestabes besonders wichtig. In den Zeichnungen werden in der Regel nur die Maße für Kern- und Außendurchmesser sowie Steigung angegeben, dagegen nicht der Außen- und Kern-Steigungswinkel. Diese für den Dreher oder Werkzeugmacher wichtigen Maße können aber nach Abb. G 18 leicht ausgerechnet werden aus

$$\operatorname{tg} \sigma_a = \frac{h}{d_a \cdot \pi}, \quad \operatorname{tg} \sigma_k = \frac{h}{d_k \cdot \pi}, \quad \operatorname{tg} \sigma_m = \frac{h}{d_m \cdot \pi}.$$

Bei den meisten gängigen Gewinden und anderen Gewinden mit geringer Steigung kann die Schneide des Stahles waagrecht angesetzt werden. Die Stahlform entspricht dann, von oben gesehen, dem Gewindeprofil im Achsenschnitt, Abb. G 19. Der seitliche Freiwinkel ist mit 3° angenommen. Bei dieser Anordnung sind aber die beiden seitlichen Keilwinkel ungleich. Bei steilgängigem Gewinde

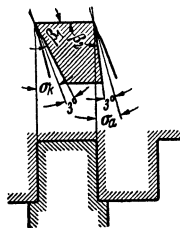


Abb. G 19.

wird dabei der linke Keilwinkel  $\beta_1$ , Abb. G 20, zu klein, so daß die linke Schneidkante leicht ausbricht. Der rechte Keilwinkel  $\beta_2$  dagegen wird zu groß, so daß die rechte Schneidkante nicht richtig schneidet, sondern nur schabt oder drückt. Durch Hohl-

 


Abb. G 20.

 


Abb. G 21.



Abb. G 22.

schnitt, Abb. G 21, kann zwar der Winkel  $\beta_2$  auch kleiner als  $90^\circ$

gemacht und so ein besseres Arbeiten der rechten Schneidkante erreicht werden: in diesem Fall ist aber das Anschleiten des Stahles schwierig.

**c) Steilgängiges Gewinde.** 1. Rechnerisches Bestimmen der Stahlbreiten. Bei mehrgängigen und anderen steilgängigen Gewinden (mittlerer Steigungswinkel größer als  $10^\circ$ ) ist es notwendig, die Meißelschneide schräg anzustellen, und zwar meist unter dem mittleren Steigungswinkel,

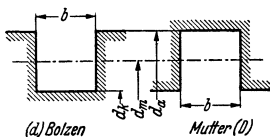


Abb. G 23.

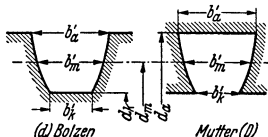


Abb. G 24.

Abb. G 22. Hierbei ergeben sich gleiche seitliche Keilwinkel, so daß die rechte und linke Schneide gleichmäßig arbeiten und beansprucht werden. Wie ohne weiteres ersichtlich, ist aber jetzt die Stahlbreite geringer als bei waagerechter Stellung. Außerdem ändert sich die Breite mit der Gewindetiefe und ist beim Flachgewinde am äußeren (größeren) Durchmesser größer als am inneren (kleinen) Durchmesser. Die Gewindeprofile sind für Bolzen und Mutter gleich, Abb. G 23 und 24, nur stehen sie zum Meißelschaft entgegengesetzt. Die ungleichmäßige Breite ergibt sich daraus, daß die Steigungswinkel dem Durchmesser entsprechend sich ändern. Mit wachsendem Steigungswinkel nimmt die Breite des Stahles ab. In den Bildern sind die Abweichungen zur besseren Kenntlichmachung stark übertrieben gezeichnet.

Das genaue Berechnen der Stahlbreite  $b'$  ist schwierig und führt zu verwickelten Formeln<sup>1)</sup>. In einfachen Fällen, vor allem bei Steigungswinkeln bis etwa  $10^\circ$ , geben folgende Gleichungen<sup>2)</sup> für die Praxis brauchbare Werte:

$$b'_a = b_a \cdot \frac{\cos \sigma_a}{\cos (\sigma_m - \sigma_k)}, \quad b'_k = b_k \cdot \frac{\cos \sigma_k}{\cos (\sigma_m - \sigma_a)},$$

$$\bar{b}'_m = b_m \cdot \frac{\cos \sigma_m}{\cos (\sigma_m - \sigma_m)} = b_m \cdot \cos \sigma_m.$$

Diese Gleichungen gelten für den Fall, daß die Stahlschneide senkrecht zur mittleren Schraubenlinie steht. Steht sie senkrecht zur inneren oder äußeren Schraubenlinie, so ist in den Formeln im Nenner  $\sigma_k$  oder  $\sigma_a$  an Stelle von  $\sigma_m$  zu setzen.

<sup>1)</sup> Vgl. Vogel: Werkst.-Techn. 1933 Heft 14 sowie 1935 Heft 6 u. 7.

<sup>2)</sup> Vgl. Fritzen: Werkst.-Techn. 1920 Heft 3 u. 4 sowie 1922 Heft 23.

Für größere Steigungswinkel rechnet man mit ausreichender Genauigkeit nach folgenden Näherungsformeln<sup>1)</sup>:

$$b'_a = \frac{b_a}{\cos \sigma_m (1 + \operatorname{tg} \sigma_m \operatorname{tg} \sigma_k)}, \quad b'_k = \frac{b_k}{\cos \sigma_m (1 + \operatorname{tg} \sigma_m \operatorname{tg} \sigma_k)},$$

$$b'_m = \frac{b_m}{\cos \sigma_m (1 + \operatorname{tg} \sigma_m \operatorname{tg} \sigma_m)}.$$

Für sehr große Steigungswinkel sind zusätzliche Verbesserungsglieder zu berücksichtigen.

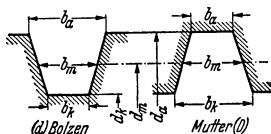


Abb. G. 25.

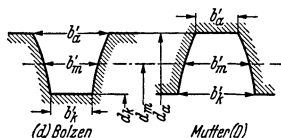


Abb. G. 26.

Alle Formeln gelten grundsätzlich für Flachgewinde und Trapezugewinde. Nur ist zu bedenken, daß bei Trapezugewinde die Breiten von Bolzen und Mutter im Achsenschnitt nicht gleich sind, Abb. G 25 und 26, die Profile der Bolzen unterscheiden sich infolgedessen von denen der Muttern. Die

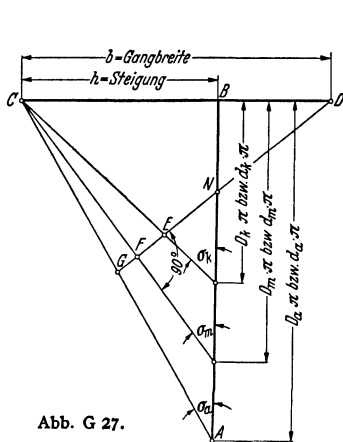


Abb. G. 27.

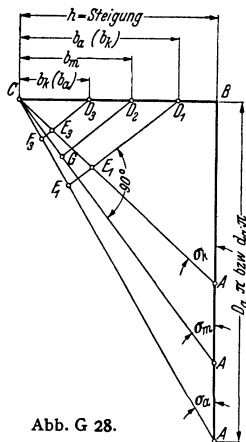


Abb. G. 28.

Abb. G 27 und G 28. Zeichnerische Ermittlung der Stahlbreiten bei Flach- und bei Trapezugewinde.

Außenbreite  $b_a$  des Bolzens ist gleich der Kernbreite  $b_k$  der Mutter und die Kernbreite des Bolzens  $b_k$  gleich der Außenbreite  $b_a$  der Mutter. Nur die mittlere Breite  $b_m$  ist bei Bolzen und Mutter gleich.

<sup>1)</sup> Vgl. Schröder: Masch.-Bau (Der Betrieb) 1938 Heft 3/4.

2. Zeichnerisches Bestimmen der Stahlbreiten. Man zeichnet die Abwicklung der Schraubenlinie für den Außen-, Flanken- und Kerndurchmesser in der Weise, Abb. G 27 und 28, daß die entstehenden drei Dreiecke eine der Steigung  $h$  entsprechende Kathete  $CB$  gemeinsam haben.

Beim Flachgewinde, Abb. G 27, wird vom Punkt  $C$  aus auf der Geraden  $CB$  die Gangbreite  $b$  abgetragen, und zwar in vergrößertem Maßstab (etwa 10:1). Vom Endpunkt  $D$  fällt man dann ein Lot auf die Schraubenlinie, zu der die Stahlschneide senkrecht steht (im Bild auf die mittlere  $CF$ ). Die Strecke  $DE$  gibt dann die Kernbreite  $b'_k$ , Strecke  $DF$  die Mittenbreite  $b'_m$  und Strecke  $DG$  die Außenbreite  $b'_a$  des Stahles an. Die Längen sind abzugreifen und auf Naturgröße umzurechnen.

Beim Trapezgewinde, Abb. G 28, geht man ähnlich vor. Nur sind auf  $BC$  drei Strecken abzutragen, nämlich  $CD_3$  für die Kernbreite  $b_k$ ,  $CD_2$  für die Mittenbreite  $b_m$  und  $CD_1$  für die Außenbreite  $b_a$ . Die Stahlbreiten entsprechen dann folgenden Strecken:

Stahlbreiten	Außenbreite $b'_a$	Mittenbreite $b'_m$	Kernbreite $b'_k$
für Bolzenherstellung .....	$D_1 F_1$	$D_2 G$	$D_3 E_2$
für Mutterherstellung .....	$D_3 F_3$	$D_1 G$	$D_1 E_1$

3. Formen der Stahlflanken. Beim Flachgewinde ergeben sich für Bolzen und Mutter nach außen gewölbte Gewindeprofile, und zwar bei jeder Schrägstellung des Stabes. Beim Trapezgewinde dagegen ist das Bolzenprofil in der Regel nach innen gekrümmt, kann aber je nach Größe des Flankenwinkels auch nach außen gewölbt oder gerade sein. Das stets nach außen gewölbte Mutterprofil weicht in der Regel nur unwesentlich von der Geraden ab. Nur bei großen Gewinden und Schnecken ist die Wölbung stärker.

Die Schrägstellung der Stahlschneide hat den Nachteil, daß die Form des Meißels schwerer herzustellen und zu schleifen ist. Außerdem läßt sich die unterschrittene Form, Abb. G 24, des Schraubenganges der Mutter beim Flachgewinde schwer herstellen. Bei kleineren Gewinden behilft man sich in der Weise, daß man die Mutter rechteckig ausschneidet. Das Profil des Bolzens muß dann entsprechend im Kern kleiner oder außen größer werden, je nachdem, ob die äußere (größere) oder innere (kleinere) Breite des Mutterprofils angenommen wird.

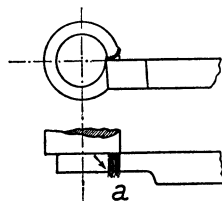



Abb. G 29.

Das Gewinde wird zunächst im Grund und in den beiden Flanken vorgearbeitet und dann mit dem Formstahl nach dem genauen Profil fertiggeschritten. Bei der Mutter mit Flachgewinde muß der Formstahl (des unterschrittenen Profiles wegen) schmaler als die Lücke sein und beim Fertigschneiden jede Flanke für sich bearbeitet werden. Auch wenn der Einfachheit halber mit waagerechtem Stahl geschlichtet wird, empfiehlt es sich dennoch, mit schrägem Stahl vorzuschruppen. Bei großer Steigung und großem Gewindequerschnitt kann man auch beide Flanken mit getrennten Stählen schlichten.

Schruppstähle mit vollem Lückenquerschnitt ergeben kein sauberes Gewinde; denn bei jeder Zerspanung werden die Späne gestaucht und

suchen seitlich auszuweichen. Kann der Werkstoff, wie in Abb. G 29 gezeigt, seitlich nach  $a$  hin abfließen, so treten keine Schwierigkeiten auf. Wird aber eine kreis- oder schraubenförmige Nute eingestochen, so stößt der Span auf die Nutenwand und rauht sie auf. Beim Schlichten tritt dieser Übelstand meist nicht in Erscheinung, da die Spanstärke zu gering ist und der den Schlichtspan bildende Werkstoff bequem nach innen abfließen kann.

#### 4. Beispiele für das Bestimmen der Stahlbreiten bei schräggestelltem Stahl.

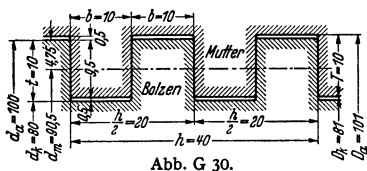

Beispiel I. Doppelgängiges Flachgewinde, Abb. G 30:

Außendurchmesser des Bolzens  $d_a = 100$  mm.

Steigung  $h = 40$  mm.

Gangweite (Teilung)  $h/2 = 20$  mm.

Gangbreite  $b =$  Gangtiefe  $t = h/4 = 10$  mm.

Schrägstellung der Stahlschneide senkrecht zur mittleren Schraubenlinie.

	Außen	Flanke (Mitte)	Kern
<b>Bolzen</b>			
Durchmesser .....	$d$	100	90,5
Steigung .....	$h$	40	40
Steigungswinkel $\dots \operatorname{tg} \sigma = \frac{h}{\pi \cdot d}$	$\frac{40}{\pi \cdot 100}$	$\frac{40}{\pi \cdot 90,5}$	$\frac{40}{\pi \cdot 80}$
$\operatorname{tg} \sigma$	0,12732	0,14069	0,15915
$\sigma$	$7^\circ 15'$	$8^\circ$	$9^\circ 03'$
Schrägstellung der Stahlschneide .....	$\sigma_m$	$8^\circ$	$8^\circ$
Abweichung .....	$\sigma_m - \sigma$	$0^\circ 45'$	$0^\circ$
$\cos(\sigma_m - \sigma)$	0,99991	1	0,99983
Steigungswinkel .....	$\cos \sigma$	0,99201	0,99027
Gangbreite .....	$b$	10	10
Stahlbreite $b' = \frac{b \cdot \cos \sigma}{\cos(\sigma_m - \sigma)}$	$10 \cdot \frac{0,99201}{0,99991}$	$10 \cdot \frac{0,99027}{1}$	$10 \cdot \frac{0,98755}{0,99983}$
$b'$	9,921	9,903	9,877 mm
<b>Mutter</b>			
Durchmesser .....	$D$	101	90,5
Steigung .....	$h$	40	40
Steigungswinkel $\dots \operatorname{tg} \sigma = \frac{h}{\pi \cdot D}$	$\frac{40}{\pi \cdot 101}$	$\frac{40}{\pi \cdot 90,5}$	$\frac{40}{\pi \cdot 81}$
$\operatorname{tg} \sigma$	0,12606	0,14069	0,15719
$\sigma$	$7^\circ 11'$	$8^\circ$	$8^\circ 56'$
Schrägstellung der Stahlschneide .....	$\sigma_m$	$8^\circ$	$8^\circ$
Abweichung .....	$\sigma_m - \sigma$	$0^\circ 49'$	$0^\circ$
$\cos(\sigma_m - \sigma)$	0,99989	1	0,99987
$\cos \sigma$	0,99215	0,99027	0,98787
Gangbreite .....	$b$	10	10
Stahlbreite $b' = b \cdot \frac{\cos \sigma}{\cos(\sigma_m - \sigma)}$	$10 \cdot \frac{0,99215}{0,99989}$	$10 \cdot \frac{0,99027}{1}$	$10 \cdot \frac{0,98787}{0,99987}$
$b'$	9,923	9,903	9,880 mm

Bei der zeichnerischen Bestimmung der Profilbreiten ist zu beachten, daß Bolzen und Mutter verschiedene Durchmesser haben und infolgedessen die Dreiecke für den Kern- und Außendurchmesser gesondert zu zeichnen sind.

Die seitlichen Keilwinkel  $\beta_1$  und  $\beta_2$ , Abb. 19, des nicht schräggestellten Gewindestahls ergeben sich bei Annahme eines seitlichen Freiwinkels von  $3^\circ$  an dem berechneten Bolzen-Flachgewinde:

$$\text{und} \quad \beta_1 = 90^\circ - (\sigma_k + 3^\circ), \quad \beta_1 = 90^\circ - (9^\circ 03' + 3^\circ) = 77^\circ 57',$$

$$\beta_2 = 90^\circ + (\sigma_k - 3^\circ), \quad \beta_2 = 90^\circ + (7^\circ 15' - 3^\circ) = 94^\circ 15'.$$

**Beispiel 2.** Doppelgängiges Trapezgewinde nach DIN 103, Abb. G 31:

Außendurchmesser des Bolzens  $d_a = 120$  mm.

Steigung  $h = 28$  mm.

Teilung (Gangweite)  $h/2 = 14$  mm.

Kernbreite des Bolzens  $b_k =$  Außenbreite der Mutter  $b_a$ .

Außenbreite des Bolzens  $b_a$  größer als Kernbreite der Mutter  $b_k$ .

Schrägstellung der Stahlschneide senkrecht zur mittleren Schraubenlinie.

Theoretische Gewindetiefe  $t = 1,866 \cdot h = 6,124$  mm.

Die Breiten  $b_a$ ,  $b_m$  und  $b_k$  ergeben sich gemäß Abb. G 31.

	Außen	Flanke (Mitte)	Kern
<b>Bolzen</b>			
Durchmesser .....	$d$	120	113
Steigung .....	$h$	28	28
Steigungswinkel .. $\text{tg } \sigma = \frac{h}{\pi \cdot d}$	28	28	28
$\text{tg } \sigma$	$\frac{\pi \cdot 120}{0,07427}$	$\frac{\pi \cdot 113}{0,07887}$	$\frac{\pi \cdot 105}{0,08488}$
$\sigma$	$4^\circ 15'$	$4^\circ 30'$	$4^\circ 51'$
Schrägstellung der Stahlschneide .....	$\sigma_m$	$4^\circ 30'$	$4^\circ 30'$
$\sigma_m - \sigma$	$0^\circ 15'$	$0^\circ$	$-0^\circ 21'$
$\cos(\sigma_m - \sigma)$	0,99999	1	0,99998
$\cos \sigma$	0,99725	0,99692	0,99641
Gewindebreite .....	$b$	8,876	7
Stahlbreite $b' = b \cdot \frac{\cos \sigma}{\cos(\sigma_m - \sigma)}$	$8,876 \cdot \frac{0,99725}{0,99999}$	$7 \cdot \frac{0,99692}{1}$	$4,856 \cdot \frac{0,99641}{0,99998}$
$b'$	8,851	6,978	4,838 mm
<b>Mutter</b>			
Durchmesser .....	$D$	121	113
Steigung .....	$h$	28	28
Steigungswinkel .. $\text{tg } \sigma = \frac{h}{\pi \cdot D}$	28	28	28
$\text{tg } \sigma$	$\frac{\pi \cdot 121}{0,07366}$	$\frac{\pi \cdot 113}{0,07887}$	$\frac{\pi \cdot 106,5}{0,08369}$
$\sigma$	$4^\circ 13'$	$4^\circ 30'$	$4^\circ 47'$
Schrägstellung der Stahlschneide .....	$\sigma_m$	$4^\circ 30'$	$4^\circ 30'$
$\sigma_m - \sigma$	$0^\circ 17'$	$0^\circ$	$-0^\circ 17'$
$\cos(\sigma_m - \sigma)$	0,99999	1	0,99999
$\cos \sigma$	0,99729	0,99692	0,99651
Gewindebreite .....	$b$	4,856	7
Stahlbreite $b' = b \cdot \frac{\cos \sigma}{\cos(\sigma_m - \sigma)}$	$4,856 \cdot \frac{0,99729}{0,99999}$	$7 \cdot \frac{0,99692}{1}$	$8,742 \cdot \frac{0,99651}{0,99999}$
$b'$	4,843	6,978	8,711 mm



Bei der zeichnerischen Bestimmung der Profilbreiten ist es übersichtlicher, für Bolzen und Mutter je ein getrenntes Schaubild zu zeichnen, und zwar stark, möglichst 20fach, vergrößert.

Bolzen:	Mutter:
Außenbreite	Außenbreite
$b_a = 14 \cdot \frac{16,562}{26,124} = 8,876$	4,856
Mittenbreite	Mittenbreite
$b_m = \frac{14}{2} = 7$	7
Kernbreite	Kernbreite
$b_k = 14 \cdot \frac{9,062}{26,124} = 4,856$	$14 \cdot \frac{16,312}{26,124} = 8,742$

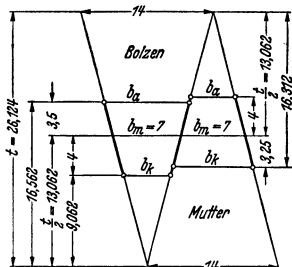


Abb. G 31.

Das oben berechnete Gewinde mit  $4^\circ 30'$  mittlerem Steigungswinkel liegt an der Grenze zwischen normalem und steilgängigem Gewinde. Die Verzerrung ist infolgedessen gering.

**Beispiel 3.** Viergängiges Flachgewinde (absichtlich übertrieben steil und tief gewählt), Abb. G 32, berechnet nach Näherungsformel.

Außendurchmesser des Bolzens  $d_a = 40$  mm.  
Steigung  $h = 80$  mm.  
Teilung  $h/4 = 20$  mm. Gangbreite  $b = 10$  mm.  
Schrägstellung der Stahlschneide senkrecht zur mittleren Schraubenslinie.

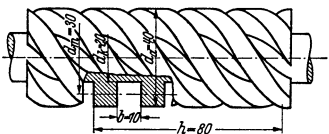


Abb. G 32.

Bolzen.

	Außen	Flanke (Mitte)	Kern
Durchmesser .....	$d$	40	30
Steigung .....	$h$	80	80
Steigungswinkel $\text{tg } \sigma = \frac{h}{\pi \cdot d}$	$\frac{80}{\pi \cdot 40}$	$\frac{80}{\pi \cdot 30}$	$\frac{80}{\pi \cdot 20}$
$\text{tg } \sigma$	0,63662	0,84882	1,27324
$\sigma$	$32^\circ 30'$	$40^\circ 20'$	$51^\circ 50'$
Schrägstellung der Stahlschneide .....	$\sigma_m$	$40^\circ 20'$	$40^\circ 20'$
$1 + \text{tg } \sigma_m \cdot \text{tg } \sigma$	$1 + 0,84882 \cdot 0,63662$	$1 + 0,84882 \cdot 0,84882$	$1 + 0,84882 \cdot 1,27324$
	$= 1,54038$	$= 1,72050$	$= 2,08076$
$\cos \sigma_m$	0,76229	0,76229	0,76229
Gewindebreite .....	$b$	10	10
Stahlbreite	$b$	10	10
$b' = \frac{b}{\cos \sigma_m \cdot (1 + \text{tg } \sigma_m \cdot \text{tg } \sigma)}$	$\frac{10}{0,76229 \cdot 1,54038}$	$\frac{10}{0,76229 \cdot 1,72050}$	$\frac{10}{0,76229 \cdot 2,08076}$
	8,514	7,624	6,300

## II. Gewindeschneiden mit Schneideisen (Schneidkluppe) und Schneidköpfen.

Beim Gewindeschneiden von Hand mit Schneideisen oder Schneidkluppe ist auf gute Führung des Werkzeuges zu achten, damit das Gewinde fluchtet. Die Bolzen werden auf einen kleineren Durchmesser überdreht

als der Außendurchmesser des Außengewindes sein soll, da auch beim Schneiden mit Schneideisen (Schneidkluppe) der Werkstoff fließt, wie bei den Gewindebohrern erläutert wurde.

Dies hat gleichfalls Gültigkeit, wenn das Gewinde auf Gewindeschneidmaschinen oder Automaten hergestellt wird. Gute Ergebnisse erreicht man, wenn der Außendurchmesser des Bolzens etwa um  $\frac{1}{10}$  bis  $\frac{2}{10}$  der Steigung unter dem Soll-Maß des Gewindeaußendurchmessers liegt. Die Festigkeit der Schraubenverbindung ändert sich praktisch hierdurch nicht. Dagegen wird die Leistungsfähigkeit des Werkzeuges bedeutend erhöht. Auch der Ausschub wird geringer, da das Gewinde weniger ausreißt und die Gewindeflanken sauberer werden. Genaue Außen- und Kerndurchmesser sind nur für Schrauben erforderlich, die im Gewinde dichten sollen.

Beim Schneiden von Gewinde mit dem Schneideisen in zähe Werkstoffe kommt es vor, daß sich beim Wiederabschrauben des Schneideisens vom Werkstück das Gewinde streckt, so daß die Steigung zu groß wird.

Neben Schneideisen werden auf Maschinen, vor allem bei Massenfertigung, selbstöffnende Schneidköpfe verwendet, da bei diesen eine Umkehr der Drehbewegung für den Rücklauf nicht erforderlich ist. Das Gewinde kann daher beim Rücklauf auch nicht ausreißen oder sich strecken. Die Bauarten der Köpfe sind verschieden<sup>1)</sup>. Sie lassen sich aber alle in zwei Gruppen, nämlich Schneidköpfe mit Radialbacken und Schneidköpfe mit Tangentialbacken, einordnen. Während die Radialschneidköpfe mit verhältnismäßig kleinen Baumaßen ausführbar sind, ist dies bei Schneidköpfen mit Tangentialbacken nicht möglich. Deshalb findet man Radialschneidköpfe meist auf Automaten, während Tangentialköpfe auf Sondergewindeschneidmaschinen verwendet werden. Schneidköpfe mit Tangentialbacken haben den Vorteil, daß die Spanabfuhr bedeutend besser ist. Trotz guter Schneidköpfe kann man schlechte Gewinde erhalten, wenn die Maschine nicht richtig gerüstet (ingerichtet) wird. Es ist vor allem wichtig, daß beim Schneiden die Bolzenachse mit der Schneidkopfachse zusammenfällt, da das Gewinde sonst einseitig oder schief ausfällt.

Schmiermittel<sup>2)</sup> werden beim Schneiden der Außengewinde in gleicher Weise verwendet wie beim Innengewinde.

### III. Gewindefräsen<sup>3)</sup>.

Das Fräsen der Gewinde ist in vielen Fällen wesentlich billiger als die bisher geschilderten Herstellungsverfahren, vor allem, wenn an die Genauigkeit hohe Anforderungen gestellt werden oder besonders harte Werkstoffe zu bearbeiten sind. Für lange Gewinde werden scheibenförmige Fräser (Einformfräser) verwendet, während kurze Gewinde mit walzenförmigen Mehrrihlenfräsern (Kammfräsern) hergestellt werden.

#### a) Fräsen von Langgewinde mit scheibenförmigen Gewindefräsern (Einformfräsern).

Einformfräser (scheibenförmige Gewindefräser) arbeiten den Gewindengang Windung nach Windung in seiner ganzen Länge heraus. Deshalb können mit ihnen Gewinde beliebiger Länge, Art und Form hergestellt

<sup>1)</sup> Näheres vgl. Mütze: Masch.-Bau (Der Betrieb) 1936 Heft 11/12.

<sup>2)</sup> S. Buch Reuschle: Werkstattkniffe, Schmiermittel. München 27: Carl Hanser.

<sup>3)</sup> S. Buch Theegarten u. Geyer: Werkstattkniffe, Fräsen. München 27: Carl Hanser.

werden. Hierzu sind entsprechende Langgewinde-Fräsmaschinen erforderlich. Bei großen Gewindesteigungswinkeln tritt dadurch eine Verzerrung der Gewindeform auf, daß der schräggestellte Fräser nachschneidet. Am ungünstigsten arbeitet der Fräser bei rechtwinkliger Gewindeform (Flachgewinde, Flankenwinkel  $0^\circ$ ). Bei Flankenwinkeln über  $10^\circ$  ist der Formfehler meist belanglos. Größere Gewinde, wie Spann- und Förder-spindeln, können fertiggeträst werden. Bei genauen Gewinden dagegen, beispielsweise bei Leit- und Meßspindeln oder schneckenförmigen Walzenfräsern, dient das Fräsen lediglich als Vorbearbeitung, während die Fertigstellung auf der Drehbank oder Schleifmaschine erfolgt.

Beim Fräsen wird das Werkzeug mit seiner Achse meist um den mittleren Steigungswinkel gegen die Schraubenachse versetzt eingestellt, da hierbei das Gewindeprofil am wenigsten verzerrt wird. Die Berechnung des Steigungswinkels und der Fräserbreite kann sinngemäß, wie beim Schneidstahl erwähnt, erfolgen. Mit demselben Fräser können Gewinde verschiedenen Durchmessers und entsprechend verschiedener Steigungswinkel gefräst werden, soweit die Teilung oder Steigung gleich ist. Die gemäß den verschiedenen Steigungswinkeln erforderlichen verschiedenen Breiten im Senkrechtschnitt kann man dadurch erreichen, daß mit dem Fräser bei größeren Schrauben (kleinerem Steigungswinkel) tiefer gefräst wird als bei kleineren Schrauben. Die Breite des Fräasers ist dann nach dem größten Steigungswinkel (geringste Breite des Gewingeganges einer Gruppe) zu bestimmen. Die hierbei auftretende Profilverzerrung ist meist belanglos. Dieses Verfahren hat in allen Fällen Vorteile, in denen es auf Genauigkeit ankommt, besonders bei steilgängigem (mehrfachen) Gewinde und bei größeren Schrauben. Wird mehr auf billige Herstellung Wert gelegt, beispielsweise beim Vorfräsen, so ist es zweckmäßig, den Fräser nach einem mittleren Steigungswinkel einzustellen, der sich aus den mittleren Steigungswinkeln der kleinsten und größten Schraube einer Gruppe gleicher Steigung ergibt. Die Muttern müssen bei beiden Verfahren für jeden Durchmesser und jede Steigung besonders angefertigt werden.

#### **b) Fräsen von Kurzgewinde mit walzenförmigen Gewindefräsern (Mehrrillenfräsern).**

Kurze Innen- und Außengewinde mit größerem Flankenwinkel, beispielsweise metrische, Whitworth-, Löwenherz- und ähnliche Gewinde, können mit walzenförmigen Fräsern hergestellt werden. Die Fräser sind hinterdreht oder hinterschliften und haben einzelne in sich geschlossene Rillen. Die hierdurch bedingte geringe Verzerrung der Gewindeform kann in Betracht der verhältnismäßig kleinen Steigungswinkel vernachlässigt werden. Der Arbeitsvorgang ist folgender:

Der Gewindefräser dringt während etwa  $\frac{1}{6}$  Werkstückumdrehung bis zur vollen Gewindetiefe ein und fräst dann das Gewinde während einer weiteren vollen Werkstückumdrehung fertig. Der gesamte Fräsengang entspricht  $1\frac{1}{6}$  Werkstückumfang. Die Fräszeiten sind daher meist überraschend kurz, und bei richtigen Arbeitsbedingungen (zweckmäßigem Verhältnis von Vorschubgeschwindigkeit zur Schnittgeschwindigkeit) fallen die gefrästen Gewinde sauber und genau aus.

Richtwerte für die Fräszeit, die durch die Gewindebreite und die Ansprüche an die Oberflächengüte bestimmt wird, können der Tafel 4 entnommen werden.

Tafel 4. Hauptzeiten beim Fräsen von Kurzgewinde in St 60 · 11.

(Vgl. Buch „Wanderer-Fräsen“, Seite 28.)

Gewindesteigung	Fräszeit (Hauptzeit) für ein Gewinde
1 bis 2 mm	$D/25 \dots D/10$ min
2 bis 4 mm	$D/20 \dots D/8$ min

} Außendurchmesser  $D$  des Gewindes in mm

#### IV. Gewindewalzen.

Für die spanlose Gewindefertigung durch Aufwalzen oder Eindrücken (Rollen) der Gewindegänge in das Arbeitsstück werden in der Hauptsache Gewindewalzmaschinen verwendet. Diese arbeiten entweder mit flachen Backen, die mit Gewinderillen versehen sind, oder mit scheibenförmigen Gewinderollen. Seltener werden Gewinde auch auf Drehbänken gerollt. Wenn auch in beiden Fällen der Arbeitsvorgang grundsätzlich der gleiche ist, so ist doch das Gewinderollen auf der Drehbank sowohl hinsichtlich des Werkstoffes als auch hinsichtlich der Gewindeform nur beschränkt anwendbar.

##### a) Gewindewalzen mit flachen Backen.

Während früher die auf Gewindewalzmaschinen hergestellten Schrauben keine besondere Genauigkeit hatten und daher nur für bestimmte Zwecke, z. B. für Befestigungsschrauben an Schaltern, Beleuchtungskörpern, Fernsprechern, hauswirtschaftlichen Geräten u. dgl., in großem Umfange angewendet wurden, arbeiten neuzeitliche Gewindewalzmaschinen mit einer Genauigkeit und Geschwindigkeit, die das Aufwalzen von Gewinden auch in vielen anderen Fällen wirtschaftlich machen. Die Güte der fertigen Schraube ist sehr von der Beschaffenheit des vorgepreßten oder vorgearbeiteten Körpers abhängig. Als Werkstoff wird vielfach weicher gebeitzter Stahl, seltener Messing und Kupfer oder andere Nichteisenmetalle, verwendet.

Der Walzvorgang ist folgender, Abb. G 33: Zwischen einer feststehenden, achsial und radial einstellbaren Backe  $A$  und der gegenüber vorbeilaufenden Backe  $B$  wird die Schraube  $C$

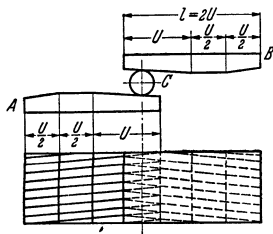


Abb. G 33. Gewindewalzen.

unter starkem Druck hindurchgerollt. Hierbei drückt sich das in die Backen eingearbeitete Gewindeprofil in den Schaft der Schraube, so daß das Gewinde nach einer halben Umdrehung der Schraube in seiner ganzen Länge fertig ist. Da durch das Eindrücken der Profile der Werkstoff hochgequetscht wird, fällt der Außendurchmesser des Gewindes größer aus als der ursprünglich vorhandene Schaftdurchmesser. Dieser muß also um ein bestimmtes Maß kleiner gehalten werden.

Ist der Schaftdurchmesser der Schraube zu klein, so drückt sich der Werkstoff nicht genügend hoch, und das Gewinde wird nicht scharf ausgewalzt. Wird andererseits das richtige Maß erheblich überschritten, so entstehen ungenaue Gewinde, Geeignete Abmessungen können den folgenden Tafeln entnommen werden.

Tafel 5. Angaben für das Berechnen zu walzender Gewinde.

Bezeichnungen siehe Abb. G 34.

Benennung	Zeichen	Berechnung
Außendurchmesser der Schraube .....	$d_a$	$= \sqrt{1/8 \cdot (d_a^2 + d_k^2)}$ $= 25,4 : G$ $\text{tg } \sigma = \frac{h}{\pi \cdot d_m}$ $= l \cdot \sin \sigma + b \cdot \cos \sigma$
Flankendurchmesser der Schraube .....	$d_m$	
Kerndurchmesser der Schraube .....	$d_k$	
Werkstückdurchmesser vor dem Walzen .....	$d$	
Gangzahl auf 1" .....	$G$	
Steigung .....	$h$	
Mittlerer Steigungswinkel (vgl. Tafel 3) .....	$\delta$	
Länge der Walzbacke .....	$l$	
Breite der Walzbacke .....	$b$	
Mindestbreite des Fräasers zum Einfräsen der Rillen	$b_F$	

Beispiel. Es soll ein Whitworth-Gewinde  $3/8''$  gewalzt werden.

$$d_a = 9,525 \text{ mm}; \quad d_k = 7,492 \text{ mm}; \quad h = 1/16'' = 1,59 \text{ mm.}$$

$$d = \sqrt{1/8 \cdot (9,525^2 + 7,492^2)} = \sqrt{73,43} = 8,57 \text{ mm.}$$

Gewindewalzbacken müssen mit größter Sorgfalt aus hochwertigem Werkzeugstahl, der einen geringen Härteverzug hat, hergestellt werden. Die Gewindeprofile, die der Form und Steigung des zu walzenden Gewindes entsprechen, Abb. G 34, werden in die Backen gehobelt oder gefräst, wobei

Tafel 6. Werkstückdurchmesser  $d$  in mm vor dem Walzen.

Whitworth	$d_a$ in Zoll	$1/16$	$3/32$	$1/8$	$5/32$	$3/16$	$7/32$	$1/4$	$5/16$	$3/8$	$7/16$	$1/2$
	$d$ in mm	1,35	2,07	2,80	3,50	4,13	4,93	5,60	7,09	8,57	10,02	11,43
Metr. Gew.	$d_a$ in mm	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	
	$d$ in mm	2,68	3,11	3,55	4,01	4,48	5,35	6,34	7,18	8,18	9,02	
Löwenherz-Gewinde	$d_a$ in mm	1	1,2	1,4	1,7	2	2,3	2,6	3	3,5	4	4,5
	$d$ in mm	0,83	1,03	1,20	1,46	1,73	2,02	2,29	2,65	3,08	3,51	3,98
	$d_a$ in mm	5	5,5	6	7	8	9	10				
	$d$ in mm	4,44	4,87	5,30	6,23	7,16	8,08	9,01				

man die Backen entsprechend dem Steigungswinkel  $\alpha$  schräg einspannt, Abb. G 35. Um die Gewinderillen, deren Abstand gleich der Steigung des zu erzeugenden Gewindes sein muß, mit einem Schnitt einfräsen zu können, muß der Fräser länger sein als die Breite der Rollenbacken. Für ein besseres

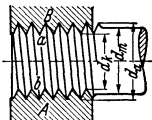


Abb. G 34.

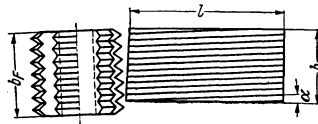


Abb. G 35.

Anrollen der Schrauben werden die Backen außerdem an der Anrollseite zweckmäßig etwas abgeschrägt. Das gerade mittlere Stück der Walzbacken,

dessen Länge etwa 50 vH des Schaftumfanges beträgt, dient zum Fertigwalzen. Das angegebene Maß soll möglichst nicht überschritten werden, da sonst die Herstellungsgenauigkeit der Schrauben beeinträchtigt wird. Da beim Walzen erhebliche Reibung auftritt, ist es notwendig, für reichliche Kühl- und Schmiermittelzufuhr zu sorgen und möglichst mit einem starken Kühlstrom zu arbeiten.

### b) Gewindewalzen mit scheibenförmigen Gewinderollen.

Das behelfsmäßige Gewindewalzen auf Drehbänken, Revolverbänken und selbsttätigen Drehbänken mittels scheibenförmiger Gewinderolle wird nur dann angewandt, wenn Arbeitsstücke dicht an einem Bund mit Gewinde versehen werden sollen. Grobe Gewinde auf harten Werkstoffen sind auf diese Weise schwer zu walzen und setzen entsprechend kräftige Maschinen voraus.

Der Arbeitsgang ist folgender: Die Gewindegänge der scheibenförmigen Gewinderolle drücken sich beim Abrollen in das Werkstück ein. Ihre Länge  $L_r$  muß daher genau ein  $n$ -faches der Länge  $L$  des zu erzeugenden Gewindeganges sein, weil nach  $n$  Umdrehungen des Arbeitsstückes und einer Umdrehung der Rolle der folgende Gewindegang der Rolle mit den in das Arbeitsstück bereits eingedrückten wieder zusammentreffen muß. Die Zusammenhänge gehen aus Abb. G 36 hervor. Wenn mit  $h_r$  ( $h_g$ ) und  $G_r$  ( $G_g$ ) Steigung und Gangzahl des Rollengewindes bzw. des zu erzeugenden Gewindes bezeichnet werden, bestehen die Beziehungen

$$h_r = n \cdot h_g \text{ und } G_r = \frac{G_g}{n}.$$

Die Form des auf diese Weise gewalzten Gewindes weicht von der normalen Gewindeform insofern ab, als die Gewindetiefe größer und der Kerndurchmesser kleiner als normal sind. Denn die Gewinderolle muß zur Überwindung des Verformungswiderstandes mit scharfen, anstatt abgerundeten oder abgeflachten, Kanten ausgeführt werden. Bei grobgängigen Gewinden oder harten Werkstoffen werden, damit sich die Rolle besser eindrücken kann, vorteilhaft zwei Gänge ausgespart, Abb. G 37. Außerdem ist es zweckmäßig, die Enden der Gewinderolle unter  $45^\circ$  abzuschrägen, um ein Ausbrechen des Gewindes zu verhindern. Die wegen der scharfen Kanten vorsichtig

 


Abb. G 36.



Abb. G 37.

zu härtende Gewinderolle wird nach dem Härten auf der Drehbank mittels eines Stückes Hartholz, Öl und Schmirgel geglättet. Das Werkzeug wird in einem Halter, Abb. G 38, gut eingepaßt, so daß es um einen Zapfen leicht drehbar ist. Der Halter wird im Werkzeugschlitten eingespannt. Beim Walzen ist es wichtig, daß die Gewinderolle tangential und nicht unmittelbar auf die Mitte wirkend gegen das Arbeitsstück angedrückt wird. Die Einführung auf die nötige Tiefe muß möglichst rasch

geschehen. Nach vollendetem Einwalzen des Gewindes soll die Rolle sofort zurückgezogen werden, da sonst die Gewindegänge leicht ausbrechen. Die Umfangsgeschwindigkeit des Werkstückes wähle man nicht zu hoch.

Die Abmessungen der Gewinderollen richten sich nach dem Schaftdurchmesser des Werkstückes vor dem Walzen. Ihre Berechnung erfolgt gemäß umstehender Zusammenstellung.

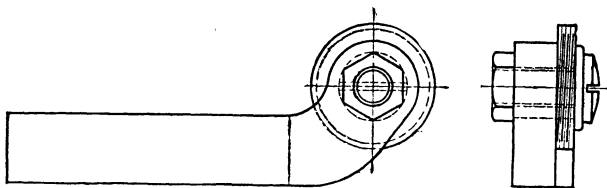


Abb. G 38.

In neuerer Zeit werden auch Gewindewalzmaschinen mit Gewinderollen geliefert. Der Durchmesser der Rollen entspricht dem gewünschten Gewindedurchmesser und liegt zwischen 110 und 140 mm. Es können Werkstücke bis zu 70 mm Durchmesser mit Gewinde versehen werden. Die Walzgeschwindigkeit beträgt bis zu 16 m/min. Diese Maschinen liefern auch auf zäharten Stählen höherer Festigkeit (70 bis 100 kg/mm<sup>2</sup>) ein sauberes und maßhaltiges Gewinde. Es lassen sich auf diese Weise nicht nur Schrauben

Tafel 7. Angaben zur Berechnung zu rollender Gewinde.

Benennung	Zeichen	Berechnung
Außendurchmesser der Schraube . . . .	$d_a$	
Kerndurchmesser der Schraube . . . . .	$d_k$	
Werkstückdurchmesser vor dem Walzen (Rollen) . . . . .	$d$	$= \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (d_a^2 + d_k^2)}$
Steigung des fertigen Gewindes in mm	$h$	$= \frac{25,4}{G}$
Höhe des Gewindedreieckes . . . . .	$t$	$= 0,96 \cdot h$ bei 55° Flankenwinkel $0,87 \cdot h$ bei 60° Flankenwinkel
Außendurchmesser der Gewinderolle .	$D_r$	$= d \cdot n + t$
Gewinde-Längenverhältnis $L_r : L$ . . . . .	$n$	s. Abb. G 36
Gewindesteigung der Rolle in mm . .	$h_r$	$= n \cdot h = n \cdot \frac{25,4}{G}$
Gangzahl des fertigen Gewindes auf 1''	$G$	
Gangzahl der Gewinderolle auf 1'' . .	$G_r$	$= \frac{G}{n}$

**Beispiel.** Es soll ein Metrisches Feingewinde 3 nach DIN 243 M 20 · 1,5 ( $d_a = 20,00$  mm,  $d_k = 17,92$  mm,  $h = 1,5$  mm, Flankenwinkel 60°) auf ein Werkstück gewalzt werden. Wenn  $n = 4$  gewählt wird, so ist

$$h_r = 1,5 \cdot 4 = 6,00 \text{ mm,}$$

$$d = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (20^2 + 17,92^2)} = 18,99 \text{ mm}$$

$$D_r = 18,99 \cdot 4 + 1,5 \cdot 0,87 = 77,27 \text{ mm.}$$

herstellen, sondern es können auch Formteile und Hohlkörper mit kurzen Gewinden versehen werden, z. B. Radkappenverschraubungen, Zündkerzen u. dgl. Das zu walzende Werkstück liegt auf einer Auflage und dreht sich

nur um seine eigene Achse. Das Gewinde wird mit schwachem Anfangsdruck, der allmählich zunimmt, eingewalzt, und zwar alle Gänge gleichzeitig. Bei Verwendung geeigneter Schmiermittel werden Flanken und Profil vollkommen glatt. Durch eine eingebaute Meßuhr, die jeweils das genaue Flankenmaß angibt, ist es möglich, den Flankendurchmesser der Schrauben genau einzuhalten. Der gesamte Arbeitsgang dauert, je nach Gewindedurchmesser, 2 bis 10 Sekunden.

### C. Berechnung der Wechselräder<sup>1)</sup> zum Gewindeschneiden auf der Drehbank.

Durch die Wechselräder mit den Zähnezahlen  $a, b, c, d$  usw. werden die Umdrehungszahlen der Dreh- und Leitspindel in das zum Schneiden eines bestimmten Gewindes erforderlichen Verhältnis gebracht. Es ist:

Steigung in mm des zu schneidenden Gewindes	oder	Gänge auf 1 Zoll der Leitspindel	=	Produkt der Zähnezahlen der treibenden Räder
Steigung in mm der Leitspindel		Gänge auf 1 Zoll des zu schneidenden Gewindes	=	Produkt der Zähnezahlen der getriebenen Räder
<b>A</b>			<b>=</b>	<b>B</b>

Für die Berechnung des Verhältnisses **A** dienen die in obenstehender Tafel für alle vorkommenden Fälle unter **A** aufgeführten Formeln, in welche die gegebenen Werte einzusetzen sind.

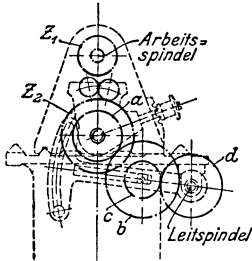


Abb. G 39.

Aus dem Verhältnis **A** werden die Zähnezahlen **B** der Wechselräder abgeleitet, indem Zähler und Nenner mit gleichen Zahlen erweitert (vervielfacht) werden, so daß sich Zähnezahlen vorhandener Räder ergeben. Eine Hilfe bieten die Tafeln über Primzahlen S. 20 bis 26.

#### Beispiele.

1. Auf einer Drehbank mit einer Leitspindel von 5 Gang auf 1" soll ein Gewinde mit einer Steigung = 2 mm geschnitten werden.

Auflösung:  $G_1 = 5$ ;  $h_1 = 2$

$$A = \frac{h_1 \cdot G_1 \cdot 5}{127} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 5}{127} = \frac{50}{127} = \frac{a}{b}$$

2. Es ist ein Gewinde von 30 Gang auf 1" zu schneiden. Die Leitspindel der Drehbank hat 4 Gang auf 1".

Auflösung:  $G_1 = 30$ ;  $G_2 = 4$ ;  $A = \frac{G_2}{G_1} = \frac{4}{30} = \frac{a}{b}$ .

In diesem Falle kommen wir mit einer 1fachen Übersetzung  $\frac{a}{b}$  nicht mehr aus und gehen zur 2fachen Übersetzung über:

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot d} = \frac{4}{30} = \frac{4 \cdot 10}{30 \cdot 10} = \frac{40 \cdot 10}{30 \cdot 100} = \frac{40 \cdot 10 \cdot 3}{30 \cdot 3 \cdot 100} = \frac{40 \cdot 30}{90 \cdot 100}$$

Bei Herzübersetzung, wenn  $\frac{Z_2}{Z_1} = i = 5$  wird:

$$A = \frac{G_2 \cdot i}{G_1} = \frac{4 \cdot 5}{30} = \frac{20}{30} = \frac{30}{45} = \frac{40}{60} \text{ usf.} = \frac{a}{b}$$

<sup>1)</sup> Zähnezahlen für Wechselräder siehe Tafel 9.



3. Auf einer Drehbank, deren Leitspindeln 4 Gang auf 1" hat, ist eine Schnecke Modul 5 zu schneiden.

Auflösung:  $m = 5$ ;  $G_2 = 4$

$$A = \frac{m \cdot G_2 \cdot 157}{10 \cdot 127} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 157}{10 \cdot 127} = \frac{20 \cdot 157}{10 \cdot 127} = \frac{100 \cdot 157}{50 \cdot 127} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Soweit ein Zahnrad mit 157 Zähnen nicht zur Verfügung steht, benutzt man die Näherungsformel.

$$A \approx \frac{m \cdot G_2 \cdot 47}{4 \cdot 95} = \frac{20 \cdot 47}{4 \cdot 95} = \frac{80 \cdot 94}{32 \cdot 95} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

## Das Schleifen von Gewinden.

### A. Anwendungsgebiete.

Das Schleifen von Gewinden wird angewendet:

wegen der außerordentlichen Genauigkeit in Profil, Flankendurchmesser und Steigung des erzeugten Gewindes in gehärtetem, vergütetem und auch nicht gehärtetem Stahl, in schwierig und in leicht zu bearbeitenden Werkstoffen;

wegen der Unmöglichkeit, gehärteten Stahl auf andere Weise mit Gewinde zu versehen;

wegen hoher Oberflächengüte und dadurch hohen Verschleißwiderstandes und großer Wechselfestigkeit.

Die wichtigsten mit geschliffenem Gewinde versehenen Teile sind:

Schneid- und Meßwerkzeuge aus gehärtetem Kohlenstoff- oder legiertem Stahl bzw. aus einsatzgehärtetem Stahl, z. B. Gewinde-Bohrer, -Fräser, -Schneidbacken, -Rollbacken, -Lehrdorne, -Lehringe, Meß- und Meister-spindeln;

Maschinenteile aus gehärtetem, einsatzgehärtetem oder vergütetem Stahl. Bewegungs- und Einstellspindeln mit Spitz-, Trapez- und Sägewinde.

### B. Verfahren.

**I. Allgemeines.** Das Gewindeschleifen wird ausgeübt als:

Außenschleifen, Innenschleifen, Hinterschleifen;

Schleifen in einer Ebene, auf einem Zylinder, einem Kegel, nach Leitkurve beliebig (z. B. für Anschnitt und Auslauf);

zwischen Spitzen, fliegend, in Vorrichtung, Futter, Patrone, spitzenlos.

Das Gewindeschleifen ist wirtschaftlich, wenn gewählt ist:

das richtige Arbeitsverfahren und die richtige Arbeitsweise;

die richtige Gewindeschleifmaschine;

die richtige Schleifscheibe.

Fortsetzung S. 470.

### Anmerkungen zur Tafel 8 auf S. 468.

\*) Bei Herzübersetzung (Abb. G 39) sind die unter  $A$  angeführten Werte mit dem Übersetzungsverhältnis  $i = Z_2 : Z_1$  zu vermehren.

1) Das Zahnrad mit 157 Zähnen beruht auf der Annäherung  $\pi = \text{rd. } 3,14$  anstatt  $\pi = 3,14159265$ ; also wird die Steigung des geschnittenen Modulgewindes um  $0,0016 \times \text{Modul}$ , entsprechend  $0,0016 : \pi = 0,0005$  oder  $0,5 \text{ vT}$  zu kurz, im Beispiel 3 also  $0,0005 \times 5 = 0,0025 \text{ mm} = 2,5 \mu$ .

Die Annäherung  $\pi = \frac{25 \cdot 47}{22 \cdot 17} = 3,14171123$  ergibt ein Modulgewinde, dessen Steigung nur  $0,00012 \times \text{Modul}$  zu lang ist, entsprechend  $0,00012 : \pi = 0,00004$  oder  $0,04 \text{ vT}$ ., im Beispiel 3 also  $0,00004 \times 5 = 0,0002 \text{ mm} = 0,2 \mu$ .

Das unbequem große Rad mit 157 Zähnen ist vermieden und gleichzeitig die Abweichung vom richtigen Wert unter ein Zehntel des Fehlers herabgesetzt.

Weitere Winke über Wechselräder siehe „Werkstattbuch 1, Gewindeschneiden“ (Berlin: Springer).

Tafel 8. Berechnung A und B.

Gegebene Werte			A *)
Zu schneidendes Gewinde	Gewinde der Leitspindel		
Gangzahl auf 1'' $G_1$	Gangzahl auf 1''	$G_2$	$G_2 : G_1$
	Steigung mm	$h_2$	$\frac{25,4}{G_1 \cdot h_2} = \frac{127}{G_1 \cdot h_2 \cdot 5}$
	Steigung Zoll	$E_2$	$\frac{1}{G_1 \cdot E_2}$
Steigung mm $h_1$	Gangzahl auf 1''	$G_2$	$\frac{h_1 \cdot G_2}{25,4} = \frac{h_1 \cdot G_2 \cdot 5}{127}$
	Steigung mm	$h_2$	$h_1 : h_2$
	Steigung Zoll	$E_2$	$\frac{h_1}{E_2 \cdot 25,4} = \frac{h_1 \cdot 5}{E_2 \cdot 127}$
Modul $m = h_1 : \pi$	Gangzahl auf 1''	$G_2$	$\frac{m \cdot G_2 \cdot 3,14}{25,4} \approx \frac{m \cdot G_2 \cdot 157^1}{10 \cdot 127} \approx \frac{m \cdot G_2 \cdot 47}{4 \cdot 95}$
	Steigung mm	$h_2$	$\frac{m \cdot 3,14}{h_2} \approx \frac{m \cdot 157^1}{h_2 \cdot 50} \approx \frac{m \cdot 25 \cdot 47}{h_2 \cdot 22 \cdot 17}$
	Steigung Zoll	$E_2$	$\frac{m \cdot 3,14}{E_2 \cdot 25,4} \approx \frac{m \cdot 157^1}{E_2 \cdot 127 \cdot 10} \approx \frac{m \cdot 47}{E_2 \cdot 4 \cdot 95}$
Steigung Zoll $E_1$	Gangzahl auf 1''	$G_2$	$E_1 \cdot G_2$
	Steigung mm	$h_2$	$\frac{E_1 \cdot 25,4}{h_2} = \frac{E_1 \cdot 127}{h_2 \cdot 5}$
	Steigung Zoll	$E_2$	$E_1 : E_2$

Übersetzung	Anordnung der Räder	B
1 fach	<p style="text-align: center;">Zwischenrad      Leitspindel</p>	$\frac{a}{b}$
2 fach	<p style="text-align: center;">Treib. Räder Getr. Räder b - d      Leitspindel</p>	$\frac{a \cdot c}{b \cdot d}$
3 fach	<p style="text-align: center;">Treib. Räder Getr. Räder b - d - f      Leitspindel</p>	$\frac{a \cdot c \cdot e}{b \cdot d \cdot f}$

1) \*) Anmerkungen s. Fußnote S. 467.

für Leitspindel-Drehbänke, Universal-Fräsmaschinen und Zahnrad-  
Bearbeitungsmaschinen  
nach DIN 781.

Zähne- zahl	Zähnezahlen für			Zähne- zahl	Zähnezahlen für		
	Leitspindel- Drehbänke; Leitspindel mit Steigungen von $\frac{1}{4}''$ , $\frac{1}{2}''$ und 3, 6, 12, 24 mm	Universal- Fräs- maschinen; (vorwiegend zum Fräsen von Drail- nuten) Tischspindel mit 10 mm Steigung	Zahnrad- Bear- beitungs- maschinen		Leitspindel- Drehbänke; Leitspindel mit Steigungen von $\frac{1}{4}''$ , $\frac{1}{2}''$ und 3, 6, 12, 24 mm	Universal- Fräs- maschinen; (vorwiegend zum Fräsen von Drail- nuten) Tischspindel mit 10 mm Steigung	Zahnrad- Bear- beitungs- maschinen
20	20		20	68	68		68
21			21	69			69
22	22		22	70	70		70
23			23	71			71
24	24	24	24	72	72	72	72
25	25		25	73			73
26	26		26	74			74
27			27	75	75		75
28		28	28	76	76		76
29			29	77			77
30	30		30	78			78
31			31	79			79
32	32	32	32	80	80	80	80
33			33	81			81
34			34	82			82
35	35		35	83			83
36	36	36	36	84	84		84
37			37	85	85		85
38			38	86		(86)	86
39			39	87			87
40	40	40	40	88			88
41			41	89	89		89
42	42		42	90	90	90	90
43			43	91			91
44	44	(44)	44	92			92
45	45		45	93			93
46			46	94			94
47			47	95	95		95
48	48	48	48	96	96	96	96
49			49	97	97		97
50	50		50	98			98
51	51		51	99			99
52			52	100	100	(100)	100
53			53	105	105		
54	54		54	106			106
55	55		55	110	110		
56		56	56	112	112		
57	57		57	114	114		
58			58	115	115		
59			59	118			118
60	60		60	120	120	44, 86 und 100 zusätz- liche Räder für das Differen- tialteilen (nicht ge- normt)	
61			61	125	125		
62			62	127	127		127
63			63	128			128
64		64	64	135			135
65	65		65	140	140		
66			66	144			144
67			67				

Als Arbeitsverfahren sind möglich:

einprofiliges Schleifen, Abb. Gs 1;

mehrprofiliges Einstechschleifen, Abb. Gs 2;

mehrprofiliges, axiales Durchgangsschleifen, Abb. Gs 3 und 4.

Das zuletzt genannte Verfahren ist für Außen- und für Innengewinde patentrechtlich geschützt (DRP. 476310 in ausländischem Besitz) und darf nur nach Erwerb der entsprechenden Lizenz (für Deutschland durch Herbert Lindner, Berlin-Wittenau) angewendet werden.

Die Arbeitsweise hängt von der Gewindeart und der Größe des Gewindeprofils ab. Spitzgewinde bis etwa 3 mm Steigung schleift man wirtschaftlich aus dem Vollen. Bei größeren Steigungen ist das Vorarbeiten des Gewindes günstiger, ausgenommen Gewindespindeln. Je nach dem Grad der geforderten Genauigkeit und der Bearbeitbarkeit des Werkstoffes wird man die Arbeit in Schruppen und Schlichten unterteilen.

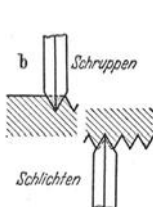
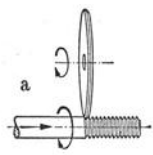


Abb. Gs 1.

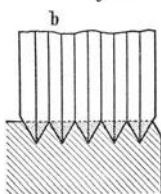
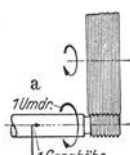


Abb. Gs 2.

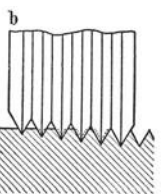
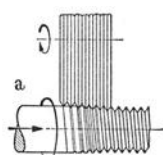


Abb. Gs 3.

 


Abb. Gs 4.

**II. Einprofiliges Schleifen**, Abb. Gs 1a und b, gibt das genaueste Gewinde und wird für Schneid- und Meßwerkzeuge angewendet. Einhaltbare Toleranzen (für Maschinen Herbert Lindner gültig):

Flankendurchmesser  $\pm 2 \mu$ ,

Steigung .....  $\pm 2 \mu$  auf 25 mm Länge,

$\pm 8 \mu$  auf 1000 mm Länge,

Flankenwinkel .....  $\pm 5'$ .

**III. Mehrprofiliges Einstechschleifen**, Abb. Gs 2a und b, ergibt die kürzesten Schleifzeiten und eignet sich für Massenfertigung von Befestigungsgewinden oder für Werkzeuge geringerer Genauigkeit. Einhaltbare Toleranzen (für Maschinen Herbert Lindner gültig):

Flankendurchmesser  $\pm 15 \mu$ ,

Steigung .....  $\pm 10 \mu$  auf 25 mm Länge bzw.

auf Schleifscheibenbreite,

Flankenwinkel .....  $\pm 10'$ .

**IV. Mehrprofiliges Durchgangsschleifen** für Gewinde üblicher Steigungen, Abb. Gs 3a und b, für feine Steigungen mit Schleifscheibe doppelter

Ganghöhe, Abb. Gs 4 a und b, vereinigt Genauigkeit des einprofiligen Schleifens mit der Wirtschaftlichkeit des Einstechschleifens. Anwendung für lange Gewindespindeln und für Innengewinde.

### C. Die richtige Gewindeschleifmaschine.

**I. Allgemeine Anforderungen:** Starre, schwere Bauart, auch für das Bearbeiten kleiner Werkstücke; schwingungsfreies Arbeiten durch dynamisches Auswuchten aller schnell umlaufenden Teile; schwingungs isolierte Aufstellung der Maschine; schwingungs isoliert angebrachte Motoren.

**II. Anforderungen zum Erreichen der Genauigkeit:** Gehärtete, geschliffene, gealterte, geläppte Leitspindeln; genaues Fluchten der Schlittenführungen; längs und quer spiefreier Lauf der Schleifspindel; Feinzustellung bis  $1 \mu$  Einstellmöglichkeit; schwingungsfrei arbeitende Abzieheinrichtungen.

**III. Sondereinrichtungen:** zum Schleifen kegeliger Gewinde; zum Erreichen gewollter Plus- und Minus-Abweichungen in der Steigung; zum Hinterschleifen von Werkzeugen mit gerader oder schraubenförmiger Spannte; zum Längsverschieben (Weiterteilen) des Schleiftisches für das Schleifen von in sich geschlossenen (Ring-) Profilen; zum Teilen bei mehrgängigen Gewinden; zum Eilgang über Leerwinkel (Nuten an Gewindebohrern); zur Korrektur der Leitspindel (Korrektionslineal) bei allerhöchster Genauigkeit.

**IV. Sonstige Möglichkeiten:** Zusatz-Schleifgeräte zum Gebrauch auf Drehbänken sind nicht für hohe Genauigkeiten geeignet.

### D. Die richtige Schleifscheibe.

**I. Anforderungen.** Überwiegend verwendet man Siliziumkarbid- und Korund-Schleifscheiben keramischer Bindung. Zweckmäßig sind Scheiben, die nach dem Lindner-Härteprüfverfahren (DRP.) geprüft sind; für solche wird Garantie übernommen, daß sie sich zum Schleifen eines bestimmten Werkstoffes und eines bestimmten Profiles bzw. Steigung eignen. Körnung und Härte sind hauptsächlich von der Gewindeform und dem Halbmesser der Rundung am Gewindegrund abhängig. Für lange Standzeiten der Profile auf der Schleifscheibe sind große Scheibendurchmesser und zum Vermeiden von Schleifmarken genaues Auswuchten wesentlich.

**II. Abrichten** einprofiliger Schleifscheiben (metrisches Gewinde) geschieht durch Rohdiamanten. Schleifscheiben für Gewinde mit beiderseitigen Abrundungen (Whitworth-Gewinde) werden mit geschliffenen Formdiamanten (DRP.) abgezogen.

Mehrprofilige Schleifscheiben werden durch Einrollen mit Profilrollen (aus gehärtetem Werkzeugstahl mit eingeschlifffnem Profil), mehrprofilige Schleifscheiben mit weniger als 1 mm Steigung mit Formdiamanten abgerichtet.

**III. Schleifscheibenverbrauch.** Bei feinen Gewinden wird die Leistungsfähigkeit der Schleifscheibe in erster Linie durch die Profilhaltigkeit („Spitze“ der Scheibe zur Erzeugung der feinen Abrundung im Gewindegrund), bei gröberen Gewinden durch die Gefahr des „Brennens“ bestimmt. Das Brennen, das durch die größere Flächenberührung zwischen dem gröberen Gewinde und der Schleifscheibe hervorgerufen wird, kann die harte Haut bei Schneid- und Meßwerkzeugen weich und diese damit unbrauchbar machen. Bei gröberen Gewinden ist daher eine weichere Scheibe angebracht.

Bei feinen Gewinden dagegen muß die feine Schneide möglichst lange erhalten bleiben. Man wählt deshalb hierfür härtere Scheiben. Auf jeden Fall muß man sich zum Grundsatz machen: Häufig abziehen ist wirtschaftlicher als das Verlängern der Profilhaltigkeit durch niedrige Werkstückdrehzahlen oder geringe Spananstellung. Das Abziehen selbst nimmt nur sehr geringe Zeit in Anspruch, und die Kosten der Schleifscheibe fallen kaum ins Gewicht, auch wenn man die teureren, nach dem obengenannten Verfahren geprüften Scheiben verwendet. Als Beispiel sei angeführt, daß bei einem Gewinde  $M\ 30 \times 1,5$  von 11 mm Länge beim mehrprofiligen Einstechschleifen, Abb. Gs. 2, wobei sich 15000 Gewinde mit einer Scheibe von 100 mm Durchmesser bei einem Sicherheitszuschlag von 100 vH schleifen lassen, also nur 0,3 Pfennig als Schleifscheibenkosten auf ein Gewinde kommen.

### **E. Das richtige Kühlmittel.**

Bisher wurde fast ausschließlich Schleifwasser verwendet, eine Emulsion aus Bohröl mit Wasser. Dieses Kühlmittel ist jedoch beim Gewindeschleifen in vielen Fällen ungenügend. Deswegen geht man immer mehr dazu über, reine Öle zu verwenden. Sie verhüten besser das Brennen und helfen die Oberflächengüte zu verbessern. Außerdem üben sie eine reinigende Wirkung auf die Schleifscheibe aus und tragen auch dadurch zum Kühlschneiden bei. Hierzu ist es zweckmäßig, das Öl nicht nur tangential zwischen Schleifscheibe und Werkstück einzuführen, sondern auch radial durch besondere Düsen gegen die Scheibe zu spritzen.

# Feinmeßwesen.

## Messen<sup>1)</sup>.

### A. Grundlagen des Messens.

#### I. Allgemeines.

Grundbedingungen jeder Messung sind Ruhe, peinlichste Sauberkeit und Sorgfalt, ein hohes Maß von Geduld, Verantwortungsbewußtsein und Selbstkritik des Messenden. Die meisten Meßvorgänge verlangen großes Feingefühl der Hand und auch gefühlsmäßiges Empfinden für die Zuverlässigkeit der durchgeführten Messung. Dazu kommen noch gediegene Ausbildung und Erfahrung als Grundlage der Eignung zu meßtechnischem Arbeiten.

Genau-Messungen sollen nur in möglichst staubfreien und erschütterungsfreien Räumen (Fenster nach Norden oder wenigstens Rolläden auf der Außenseite der Fenster) mit bester Beleuchtung, gleichmäßiger Temperatur und mittlerer Luftfeuchtigkeit vorgenommen werden. Schalterfenster und Vorhänge an den Türen (oder Doppeltüren mit Schleuse) verhindern Zugluft, regelbare Heizeinrichtungen ermöglichen das Einhalten einer bestimmten Temperatur. Wände mit schlechtem Wärmeleitvermögen (also kein Beton), Einrichtungen zur Kühlung und Feuchtigkeitsregelung sind anzustrebende, wenn auch nicht immer erfüllbare Forderungen. Außenwände werden vorteilhaft gegen Einstrahlung mit Holz verkleidet.

Die Bezugstemperatur (DIN 102) ist 20° (S. 56), d. h. bei dieser Temperatur sollen die Meßmittel und Werkstücke die vorgeschriebene Größe haben. Für Vergleichsmessungen ist es wichtig, daß Meßmittel und Werkstück die gleiche Temperatur haben und möglichst beide aus demselben Werkstoff oder wenigstens aus Werkstoffen fast gleicher Wärmedehnungszahl bestehen. Bei genauen unmittelbaren Messungen muß die Bezugstemperatur eingehalten werden.

Um die außergewöhnlich wichtige Temperaturgleichheit zu erreichen, legt man Meßmittel und Werkstück längere Zeit auf genügend große Metallplatten, die die Raumtemperatur haben. Der Temperatenausgleich dauert bei kleineren Werkstücken mit großer Auflagefläche etwa 30 Minuten, bei größeren Werkstücken bis zu mehreren Stunden. Ein schwaches Anblasen mit einem Tischventilator hilft den Temperatenausgleich beschleunigen. Feinmeßgeräte sollen 24 Stunden vor der Messung in einen Raum mit der Lufttemperatur, bei der später gemessen werden soll, gebracht werden. Das gleiche gilt für Werkstücke größeren Ausmaßes. Als Faustregel kann gelten: 1° Temperaturunterschied ändert bei Stahl eine Länge von 100 mm um etwa  $1 \mu = 0,001$  mm (Wärme-Dehnungszahlen s. S. 131). Bei genauen Messungen sollte man zum Überwachen des Temperatenausgleiches Körperthermometer (Zeiss) anwenden, die mit Klebwachs am Werkstück und Meßmittel zu befestigen sind. Der Quecksilberbehälter dieser Thermometer ist in ein gut wärmeleitendes Mittel in einer Silberhaube eingebettet. Der

<sup>1)</sup> Berndt: Grundlagen und Geräte technischer Längenmessungen. Berlin: Springer 1929 — Technische Winkelmessungen. Werkstattbücher Heft 18. Berlin: Springer 1930 — Meßwerkzeuge und Meßverfahren für metallbearbeitende Betriebe. Walter de Gruyter & Co. 1932. — Körwien: Meßwerkzeuge und Werkstattmessungen. Deutsche Werkmeisterbücherei, Bd. X. Wittenberg: A. Ziemsen 1938. — Sorg: Meßwerkzeuge. Stuttgart: Holland & Josenhaus 1938. — Heinze: Prüfen und Instandhalten von Werkzeugen und anderen Betriebsmitteln. Werkstattbücher Heft 67. Berlin: Springer 1938. — Leinweber: Toleranzen und Lehren. 2. Aufl. Berlin: Springer 1940. — Passung und Gestaltung (ISA-Passungen). Berlin: Springer 1941.

Temperatúrausgleich zwischen Unterlage, Meßgerät oder Prüfling und Thermometer braucht etwa 1,5 min.

Es muß größte Schonung und vorsichtige Behandlung der Meßmittel verlangt werden. Meßmittel, die achtlos auf den Tisch geworfen werden, die zwischen Spänen oder Schraubenschlüsseln, in der Sonne oder in der Nähe der Heizung liegen, mit denen ohne besondere Vorkehrungen in Bewegung befindliche Werkstücke gemessen werden, die nicht vor Schleifstaub geschützt werden oder die mit Wasser in Berührung kommen, werden sehr bald unbrauchbar sein und zu Fehlmessungen Anlaß geben. Lehren sind beim Gebrauch an Maschinen grundsätzlich an dafür bestimmten Orten auf Holzunterlagen, einem reinen Tuch oder besser Filzplatten abzulegen, oder, wenn dazu geeignet, aufzuhängen; Meßgeräte sind möglichst nicht auf Metall abzulegen (harte Unterlage), es sei denn zum Zweck des Temperatúrausgleiches. Meßflächen sind vor dem Messen mit reinen Leinenlappen (weiße Putzlappen) sorgfältig abzuwischen. Der Lappen muß vor Staub geschützt werden. Zur Aufbewahrung sind die Meßmittel mit Vaseline oder mit einem säurefreien Öl (Rostschutzöl) einzufetten, nachdem sie vorher gereinigt worden sind. Es ist zu beachten, daß auf fettigen Flächen Staub besonders haftet, der von hochwertigen Meßflächen vorsichtig entfernt werden muß.

## II. Grundbegriffe<sup>1)</sup>.

(S. auch Abschnitt Passungen.)

Es ist unmöglich, völlig fehlerfrei zu messen. Das durch eine Messung gefundene Istmaß wird mehr oder weniger von dem tatsächlichen Istmaß des Prüflings abweichen, es ist mit einer Meßunsicherheit behaftet. Der Begriff „Meßgenauigkeit“ ist zu vermeiden, da er, weil begrifflich widersinnig, zu Irrtümern führen kann („größere“ Genauigkeit ist mit einer kleineren Zahl verbunden). Die Meßunsicherheit wird durch einen  $\pm$ -Wert (z. B.  $\pm 3$ ) angegeben und ist von dem Begriff des Fehlers streng zu unterscheiden.

Der Fehler ist immer gleich Istwert minus Sollwert (falsch minus richtig) und wird durch eine Maßzahl mit nur einem Vorzeichen angegeben (z. B. + 3 oder - 3). Er kann als Berichtigung mit umgekehrtem Vorzeichen dem Meßwert beigefügt werden.

**Beispiel.** Eine Schraublehre zeigt bei Vergleich mit einem Endmaß von 15,000 mm Länge 15,010 mm. Also Fehler + 10  $\mu$  und Meßwert mit Berichtigung: 15,010 mm - 10  $\mu$ . Oder die Schraublehre zeigt bei einem Endmaß von 16,500 mm 16,490 mm, also: Fehler - 10  $\mu$  und Meßwert mit Berichtigung: 16,490 mm + 10  $\mu$ .

Beim Ablesen von Strichteilungen ist es meist zwecklos, kleinere Zwischenwerte als  $\frac{1}{2}$  Teilstrichabstand zu schätzen, da diese Zwischenwerte bereits kleiner als die Meßunsicherheit sind. Es wäre also z. B. sinnlos, mit Hilfe einer Lupe bei einem mechanischen Fühlhebel  $\frac{1}{10}$  Teilstrichabstand schätzen zu wollen, wenn die Meßunsicherheit hier bereits  $\frac{1}{2}$  Teilstrichabstand beträgt. Dies gilt sinngemäß auch für den Nonius. Bei Anwendung dieser Hilfsmittel (wenn sie nicht bereits vom Hersteller mitgegeben sind) muß also die geringste erreichbare Meßunsicherheit beachtet werden; keinesfalls aber darf man die durch Anwendung von Hilfsmitteln

<sup>1)</sup> S. a. AWF 950, Eigenschaften der Meßgeräte. Berndt: Werkst.-Techn. u. Werkseiter 1938 S. 505.



gewonnene geringere Ablesungsunsicherheit mit der Meßunsicherheit verwechseln.

Bei Angabe der Meßunsicherheit mit z. B.  $\pm 3$  kann die jeweilige Abweichung zahlenmäßig nie größer als 3 sein (also nicht z. B. 6), sondern größtenfalls entweder +3 oder -3.

Die Meßgröße ist die zu messende Größe. Die Skalenteilgröße ist der Abstand zweier benachbarter Striche einer Skale in Millimeter. Der Skalenwert ist die einem Skalenteil entsprechende Meßgröße. Die Anzeige (z. B. eines Fühlhebels) ist die vom Zeiger eines Meßgerätes angezeigte Anzahl von Skalenteilen multipliziert mit dem Skalenwert. Der Anzeigebereich ist das Produkt aus sämtlichen Skalenteilen einer Skale und dem Skalenwert. Der Meßbereich ist der Bereich aller mit einem Gerät meßbaren Durchmesser oder Längen.

Streuung ist die Schwankung des Meßergebnisses bei wiederholter Messung derselben Meßgröße. Zur Ausschaltung zufälliger Abweichungen ist der mittlere Fehler  $f$  nach Gauß zu berechnen.

Es ist

$$f = \pm \sqrt{\frac{\sum \delta^2}{n-1}},$$

hierbei  $\delta$  der Unterschied des arithmetischen Mittels weniger die Ablesung,  $n$  die Anzahl der Ablesungen.

Beispiel:	Nr.	Ablesung	also $\delta$	$\delta^2$
	1	5	- 0,2	0,04
	2	4	+ 0,8	0,64
	3	5	- 0,2	0,04
	4	4	+ 0,8	0,64
	5	6	- 1,2	1,44
	6	7	- 2,2	4,84
	7	3	+ 1,8	3,24
	8	4	+ 0,8	0,64
	9	5	- 0,2	0,04
	10	5	- 0,2	0,04
	$n-1=9$	also arith. Mittel 4,8	$\sum \delta = 0$	$\sum \delta^2 = 11,60$

also

$$f = \pm \sqrt{\frac{11,60}{9}} = \pm 1,14.$$

Parallaxe entsteht durch größeren Abstand z. B. eines Zeigers von der Teilung, wenn die Blickrichtung sich ändert (Abb. M 1). Empfindlichkeit ist nach AWF<sup>1)</sup>  $E = \frac{\text{Änderung der Anzeige}}{\text{Änderung der Meßgröße}}$ ,

bei Längenmeßgeräten gleichbedeutend mit Übersetzung. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter Empfindlichkeit sehr oft der Ansprechwert verstanden, d. h. die kleinste Meßgrößenänderung, auf die das Gerät eben noch anspricht. Der AWF bezeichnet den Ansprechwert mit Schwellenwert.

Die Meßkraft ist die Kraft, mit der der Tastbolzen eines Meßgerätes auf das Werkstück einwirkt.

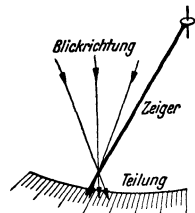


Abb. M 1. Parallaxe.

<sup>1)</sup> AWF 950. Eigenschaften der Meßgeräte.

Der Freihub ist bei Feintastern der über den Meßbereich hinausgehende größtmögliche Weg des Tastbolzens.

Wird mit einem Feintaster ein Werkstück abwechselnd mit hinein- und herausgehenden Tastbolzen ausgemessen (Rundlaufprüfung eines nicht rundlaufenden Dornes bei angestelltem Tastbolzen und wechselndem Drehsinn), so zeigt sich ein Unterschied der Meßwerte, die Umkehrspanne, hervorgerufen durch Verlagerungen im Meßwerk infolge der schwankenden Meßkraft beim Wechsel der Meßrichtung.

### III. Prüfen von Meßflächen auf Ebenheit durch die Lichtinterferenzen mittels Planglasplatten<sup>1)</sup>.

Das Verfahren beruht darauf, daß die zu prüfende Fläche mit einer optisch geschliffenen, genau ebenen Glasplatte überdeckt wird und aus den sich dann zeigenden Lichtinterferenzstreifen, die die Folge einer ungleichmäßigen Dicke der Luftschicht zwischen Prüffläche und Glasplatte sind, ein Schluß auf den Grad der Unebenheit gezogen werden kann. Interferenzbildung tritt nur dann auf, wenn die Oberflächenbeschaffenheit schon eine gewisse Güte hat.

**Ausführung der Prüfung:** Die Meßfläche und die Planglasplatte sind mit fettfreiem Benzin zu reinigen und mit einem trockenen Wattebausch (Augenwatte) abzureiben. Die Glasplatte wird seitlich mit leichtem Druck aufgeschoben, oder bei sehr guter Fläche auch aufgelegt. Zu starke Kraftanwendung ist zu vermeiden, weil durch Krümmung der Flächen nicht vorhandene Unebenheiten vorgetäuscht und Fehler verdeckt werden können. Überflüssiges Anfassen soll auch vermieden werden, weil die dabei entstehende Erwärmung bei der Empfindlichkeit des Verfahrens die Bilder verändern kann.

Die Prüfung kann sowohl bei einfarbigem wie bei zusammengesetztem Licht (Tages-, elektrisches, Gaslicht) erfolgen. Der Wert des Streifenabstandes ist mit etwa  $0,3 \mu$  anzunehmen. Unter diesem Streifenabstand ist der Abstand von Mitte dunklen Farbton des einen Streifens zur Mitte dunklen Farbton des nächsten Streifens zu verstehen. Es erfordert ziemliche Übung und Vertrautheit mit dem Prüfverfahren, hier zuverlässig auf den Zahlenwert der Abweichung von der Ebene zu schließen. In den überwiegenden Fällen, wie z. B. bei Rachenlehren, genügt es, wenn durch die Prüfung mit der Planglasplatte überhaupt ein Bild von der Oberflächenbeschaffenheit gewonnen wird, daß sich z. B. die Streifen leicht bilden und in erträglichen Abständen voneinander verlaufen. Enge, unregelmäßig gekrümmte Streifen deuten stets auf eine mangelhafte Fläche.

Liegt die Glasplatte voll auf, bzw. sind Meßfläche und Glasplatte aneinander angesprengt, so verschwinden die Interferenzbilder. An der Stelle des Ansprengens tritt eine graue Fläche mit verlaufendem Rande auf, der bei gemischtem Licht, allerdings nicht von jedem Beobachtungsstandpunkt aus, sichtbar ist, jedoch durch Hin- und Herdrehen leicht gefunden werden kann. Er zeigt an, daß zwischen Glasplatte und Meßfläche kein Zwischenraum mehr vorhanden ist. Man kann annehmen, daß innerhalb der Fläche und deren Verlauf keine größere Abweichung von der Ebene als  $0,1 \mu$  vorhanden ist.

<sup>1)</sup> Die Firma Carl Zeiss in Jena stellt genau geschliffene Planglasplatten aus einer besonders geeigneten Glassorte her.

Für manche Fälle kann das Erscheinen von Interferenzfarben, gleichgültig wie diese auftreten, schon als genügender Gütegrad für die Oberflächenbeschaffenheit angesehen werden. Bei Endmaßen und anderen genauen Flächen genügt aber die Tatsache des Erscheinens von Interferenzbildern noch nicht, sondern es wird aus diesen noch zu ergründen sein, wie weit der Gütegrad der Fläche reicht. Für die Beurteilung mögen die Beispiele an der Meßfläche eines Parallelendmaßes in Abb. M 2 bis M 7 einen Anhalt geben:

Abb. M 2. Die Streifen laufen über die ganze Meßfläche parallel und in gleichen Abständen. Die Fläche ist vorzüglich eben. Die leichte Krümmung der Streifen an den Rändern der Fläche rührt von dem sogenannten Kantenabfall her, der bei Endmaßen auf 1 mm Breite beschränkt sein soll.



Abb. M 2.

In einem solchen Falle wird es nach gründlicher Säuberung fast immer möglich sein, in weißem Licht die oben genannte charakteristische Fläche mit verlaufendem Rande zu erzeugen. Wenn sich das Endmaß an die Glasplatte ansprengt, werden die Streifen immer breiter, und schließlich erscheint die Fläche fast einfarbig. Ein Interferenzstreifen ist dann so breit geworden, daß er fast die ganze Platte bedeckt.

Abb. M 3. Die um ein auf der Meßfläche selbst sichtbares oder außerhalb liegendes Zentrum herumlaufenden Streifen zeigen, daß an diesem Punkt eine Erhöhung oder Vertiefung vorhanden ist. Zur Beurteilung genügt

 


Abb. M 3.



Abb. M 4.



Abb. M 5.



Abb. M 6.

ein leichter Druck mit einem Stift möglichst über der Mitte der Meßfläche. Wandern die Streifen von der Druckstelle weg, handelt es sich um eine Erhöhung, wandern sie auf die Druckstelle zu, um eine Vertiefung. Ist der dunkle Fleck zu sehen, ist die Erhöhung ohne weiteres ersichtlich.

In Abb. M 4 ist schematisch dargestellt, daß die beiden Enden der Meßfläche parallel zueinander sind, weil die Streifenabstände auf ihnen gleich sind. Dazwischen liegt eine Einsenkung mit verhältnismäßig ebenem Boden, die etwa 4 Streifenbreiten, d. h.  $1,2 \mu$  tief ist.

Abb. M 5. Das Maß ist in seinem rechten Teile ganz schwach gewölbt; da aber die Streifen sehr breit auseinandergezogen sind, kann man es als praktisch eben ansehen. Der linke Teil ist stark gekrümmt, und zwar nach der Anzahl der Streifen um mehrere tausendstel Millimeter.

Abb. M 6. Ganz unregelmäßige Krümmungen in verschiedenen starken Beträgen; ein charakteristisches Beispiel für das Verziehen dünner Endmaße im Gebrauch. Die in der Planglasplatte ersichtliche Unregelmäßigkeit des Endmaßes hat aber nichts zu bedeuten, wenn sich das Endmaß beim Anschieben (Ansprengen) an ein anderes Endmaß wieder geradezieht oder doch seine Unebenheit so weit vermindert, daß sie für den praktischen Gebrauch nicht mehr als schädlich angesprochen werden kann.

Die Lage der Linien ist eine zufällige, weil sie von den vorhandenen Unebenheiten des Maßes und Verunreinigungen durch Staub u. dgl. abhängt. Deswegen wird auch das Bild der Streifen beim Verschieben oder bei der Neuauflage der Glasplatte bisweilen merklich verändert sein; der wesentliche Charakter muß aber erhalten bleiben. Das mag noch folgendes schematische Beispiel zeigen:

Abb. M 7. Links eine ebene Fläche, die nach rechts dachförmig ausläuft. Wird die Glasplatte im wesentlichen links aufgelegt, so entsteht das Streifenbild rechts oben; links sind parallele Streifen, die auf Ebenheit schließen lassen, rechts winkelförmige Streifen, die gleichzeitig zeigen, daß die beiden Dachflächen nach unten geneigt sind. Bei Steigungen nach oben würde

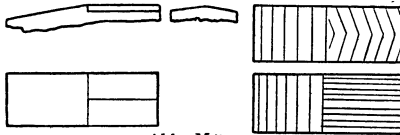


Abb. M 7.

die Winkelöffnung entgegengesetzt gerichtet sein. Wird die Glasplatte zur Längsseite des Endmaßes geneigt, so entsteht ein Interferenzbild wie in Abb. M 7 rechts unten. Durch einen Druck kann man feststellen, daß rechts die Streifen entgegengesetzt laufen, daß also die Steigung der beiden Flächen entgegengesetzt ist; das Strichbild der linken Hälfte bleibt im wesentlichen unverändert; durch Abzählen der Streifen kann man in beiden Fällen ohne weiteres die Steigung der beiden Hälften der Fläche zueinander abschätzen.

Es gilt folgende Regel: Beim Aufdrücken auf die Glasplatte wandern die Streifen stets von den höchsten Punkten der Fläche fort.

Die Interferenz des Lichtes kann neben der Prüfung der Ebenheit und Planparallelität von Meßflächen auch zur **Ermittlung von Längenunterschieden** benutzt werden. Diese Aufgabe erfüllt in einfacher Weise der von Dr. Kösters erdachte und von der Firma Carl Zeiss ausgeführte **Interferenz-Komparator**. Dieser dient durch Beurteilung der Interferenzstreifen nach Farbe, Richtung und Abstand

1. zum unmittelbaren Bestimmen der Länge eines Endmaßes,
2. zur Bestimmung der Abweichung der Endfläche von der Ebene und der Parallelität zur anderen Meßfläche,
3. zur Bestimmung des Längenunterschiedes zweier Endmaße in Bruchteilen eines  $\mu$ ,
4. zur Feststellung der relativen oder absoluten thermischen Ausdehnungszahl von Parallelendmaßen.

### Schrifttum.

Berndt, Prof. Dr., und Dr. H. Schulz: Grundlagen und Geräte technischer Längenmessungen. Berlin: Springer 1929.

Büttner: Gütebestimmung in der Feinstbearbeitung. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1936, S. 524.

Kösters, Dr. W.: Der gegenwärtige Stand der Meter-Definition, des Meteranschlusses und seine internationale Bedeutung für Wissenschaft und Technik. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 527 u. 1939, S. 39.

Firmendruckerei Zeiss: „Interferenz-Komparator“.

## B. Die Meßmittel.

### I. Meßmittel zur Bestimmung des Istmaßes.

#### 1. Strichmaßstäbe.

Stahlmaßstäbe nach DIN 864, 865, 866, s. S. 480.

Für die Anwendung in optischen Meßgeräten werden Teilungen auf Silber oder Glas bis zu einer Genauigkeit von  $\pm 1 \mu$  je Teilstrichabstand handelsüblich hergestellt (Objektmikrometer, Okularmikrometer, Glasmaßstäbe). Kleinster handelsüblicher Teilstrichabstand:  $10 \mu$ .

#### 2. Parallel-Endmaße<sup>1)</sup>.

In DIN 861<sup>2)</sup> (S. 480) sind die Endmaße in zwei Genauigkeitsgraden mit folgenden Anwendungsgebieten genormt:

Genauigkeitsgrad I: Als Einstellmaße für Meßmaschinen, Fühlhebel und sonstige Meßgeräte aller Art, zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren, Edelpassungsmaschinen usw.

Genauigkeitsgrad II: Zur Prüfung von Arbeitslehren, zum Prüfen und Einstellen von Arbeitsmeßgeräten, für Arbeitsmaße, zur Anwendung im Vorrichtungsbau usw.

Niedere Genauigkeitsgrade sind nicht genormt, werden jedoch von den meisten Firmen geliefert. (Arbeitsmaße, zum Anreißern, zum Einstellen von Werkzeugmaschinen usw.)

Die Meßflächen der Endmaße haben Hochglanz, die Oberflächenbeschaffenheit wird durch die Bedingung erfaßt, daß sich Endmaße ansprengen oder anschieben lassen müssen. Unter Ansprengen versteht man das freiwillige Haften der in Berührung gebrachten Meßflächen aneinander, unter Anschieben das Haften der Meßflächen aneinander, nachdem die Endmaße schiebend oder drehend aneinandergedrückt worden sind. Die Meßflächen müssen hierbei sachgemäß gereinigt sein, das Haften darf nicht durch Fett, Talg oder andere Hilfsmittel verursacht werden. Unter sachgemäßer Reinigung versteht man das Abwaschen mit rückstandsfreiem Leichtbenzin oder Äther. Zweckmäßig wird ein Wattebausch (Augenwatte) mit der Flüssigkeit wenig angefeuchtet und leicht über die Meßfläche geführt. Staub oder Fasern werden mit einem Haarpinsel entfernt. Beim Zusammensetzen von Endmaßen ist darauf zu achten, daß sich auf den Meßflächen kein Hauch von niedergeschlagenem Wasserdampf bildet; am besten werden die Endmaße zum Schutz vor der Handwärme mit weichem, reinem Waschleder (Fingerlinge) angefaßt. Angesprengte Endmaße sind über Nacht auseinander zu nehmen, da sie sonst leicht rosten (s. DIN 861). Zum sicheren Zusammenhalten größerer Längen dienen Endmaß-Verbinder.

Die kleinste Endmaßstufung ist  $0,5 \mu$ , die kleinste Endmaßlänge  $0,5 \text{ mm}$ , die größte handelsübliche Länge  $200 \text{ mm}$ , jedoch werden auch Längen von  $300, 400, 500, 1000 \text{ mm}$  und darüber hergestellt. Für das einfachere Zusammenstellen der Grenzmaße von Rundpassungen gibt es Endmaße mit negativem Abmaß (z. B.  $2 - 0,003 \text{ mm}$ , also  $1,997 \text{ mm}$ ).

Beim Zusammenstellen der für eine bestimmte Länge benötigten Endmaße beginnt man zweckmäßig mit der kleinsten Stufung.

<sup>1)</sup> AWF 950, „Parallel-Endmaße“. <sup>2)</sup> Neufassung in Vorbereitung.

## Strichmaßstäbe.

Die Normung unterscheidet nach Genauigkeiten gestuft: **Normalmaßstäbe** (nicht genormt), **Vergleichsmaßstäbe** DIN 864, **Prüfmaßstäbe** DIN 865, **Arbeitsmaßstäbe** DIN 866.

Der Abstand  $L$  eines beliebigen Teilstriches von dem Nullstrich darf bei  $20^\circ$  von seinem Nennwert um keinen größeren Betrag abweichen, als nachstehend angegeben:

Zu messende Länge $L$ in mm	Zulässige Abweichungen in $\pm \mu$				Zu messende Länge $L$ in mm	Zulässige Abweichungen in $\pm \mu$			
	Vergleichsmaßstäbe	Prüfmaßstäbe	Arbeitsmaßstäbe			Vergleichsmaßstäbe	Prüfmaßstäbe	Arbeitsmaßstäbe	
			1. Güte	2. Güte				1. Güte	2. Güte
unter 100	5	10	20	50	1100		21	42	105
100	5,5	11	22	55	1200		22	44	110
200	6	12	24	60	1300		23	46	115
300	6,5	13	26	65	1400		24	48	120
400	7	14	28	70	1500		25	50	125
500	7,5	15	30	75	1600		26	52	130
600	8	16	32	80	1700		27	54	135
700	8,5	17	34	85	1800		28	56	140
800	9	18	36	90	1900		29	58	145
900	9,5	19	38	95	2000		30	60	150
1000	10	20	40	100					

Für Zwischenlängen werden die Werte der nächst kleineren Stufe gewählt.

Als Werkstoff ist vorgeschrieben ungehärteter Stahl mit einer Ausdehnungszahl  $11,5 \cdot 10^{-6}$  bei  $20^\circ$  oder Werkstoff gleicher Ausdehnung.

Die Normen bringen noch nähere Angaben über den Querschnitt, Ausführung der Teilung und Maßdefinition.

## Parallelendmaße DIN 861 (gekürzt).

Länge des Endmaßes mm	Genauigkeitsgrad I		Genauigkeitsgrad II		Länge des Endmaßes mm	Genauigkeitsgrad I		Genauigkeitsgrad II	
	Mittenmaß $\pm \mu$	Größte Abweichung des Maßes an beliebiger Stelle der Meßfläche gegenüber Mittenmaß $\pm \mu$	Mittenmaß $\pm \mu$	Größte Abweichung des Maßes an beliebiger Stelle der Meßfläche gegenüber Mittenmaß $\pm \mu$		Mittenmaß $\pm \mu$	Größte Abweichung des Maßes an beliebiger Stelle der Meßfläche gegenüber Mittenmaß $\pm \mu$	Mittenmaß $\pm \mu$	Größte Abweichung des Maßes an beliebiger Stelle der Meßfläche gegenüber Mittenmaß $\pm \mu$
0,1	0,2	0,2	0,5	0,35	300	1,7	0,3	3,5	0,6
10	0,25	0,2	0,6	0,35	400	2,2	0,4	4,5	0,6
20	0,3	0,2	0,7	0,35	500	2,7	0,4	5,5	0,7
30	0,35	0,25	0,8	0,4					
40	0,4	0,25	0,9	0,4	600	3,2	0,4	6,5	0,8
50	0,45	0,25	1,0	0,4	700	3,7	0,5	7,5	0,8
60	0,5	0,25	1,1	0,4	800	4,2	0,5	8,5	0,9
70	0,55	0,25	1,2	0,4	900	4,7	0,5	9,5	1,0
80	0,6	0,25	1,3	0,4	1000	5,2	0,6	10,5	1,0
90	0,65	0,25	1,4	0,4					
100	0,7	0,3	1,5	0,5	1500	7,7	0,7	15,5	1,3
150	0,9	0,3	2,0	0,5	2000	10,2	0,9	20,5	1,7
200	1,2	0,3	2,5	0,5	3000	15,2	1,2	30,5	2,3

Für Endmaße mit Zwischenlängen gelten die Werte der nächst kleineren Stufe.

1 mm vom Rande einsetzender Abfall ist zulässig und bleibt bei Prüfungen außer Betracht. Mittenmaß ist die Länge des Lotes vom Mittelpunkt einer Meßfläche auf die an die andere Meßfläche angesprengte (angeschobene) Ebene.

**Anwendungsgebiet der Genauigkeitsgrade:**

Genauigkeitsgrad I: Einstellmaße für Meßmaschinen, Fühlhebel und sonstige Prüfmeßgeräte aller Art, zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflernen, Edelpassungslehren usw.

Genauigkeitsgrad II: zur Prüfung von Arbeitslehren (Feinpassung usw.), Prüfen und Einstellen von Arbeitsmeßgeräten, Arbeitsmaße (Edel- und Feinpassung) im Vorrichtungsbau usw.

Niedere Genauigkeitsgrade (nicht genormt): für geringere Genauigkeitsforderungen, für Arbeitsmaße, im Vorrichtungsbau, zum Anreißern, Einstellen von Werkzeugmaschinen usw.

## Schieblehren DIN 862 (gekürzt).

(Präzisions-Schieblehren<sup>1)</sup>).

Die Schieblehren müssen in allen Teilen so ausgeführt sein, daß bei sachgemäßem Ausmessen mit Parallelendmaßen (an beliebiger Stelle der Schnäbel) die Abweichungen der Ergebnisse von dem Werte der Endmaße sich innerhalb folgender Grenzen halten:

Zu messende Länge in mm	Grenzen der zulässigen Abweichungen in $\mu$ bei Verwendung des Nonius		
	$\frac{1}{10} \pm$	$\frac{1}{20} \pm$	$\frac{1}{50} \pm$
0	75	50	20
100	80	55	22
200	85	60	24
300	90	65	26
400	95	70	28
500	100	75	30
600	105	80	32
700	110	85	34
800	115	90	36
900	120	95	38
1000	125	100	40
1100	130	105	42
1200	135	110	44
1300	140	115	46
1400	145	120	48
1500	150	125	50
1600	155	130	52
1700	160	135	54
1800	165	140	56
1900	170	145	58
2000	175	150	60

Für Zwischenlängen sind die Werte der nächst kleineren Stufe anzuwenden.

## Schraublehren DIN 863 (gekürzt).

Größte Meßlänge  mm	Gesamtfehler der Schraublehren		Fehler der Meßflächen bei Genauigkeitsgrad I			Auf- biegung je kg Meßkraft  $\mu$
	Genauig- keitsgrad I  $\mu$	Genauig- keitsgrad II  $\mu$	Ebeneit	Parallelität	Zulässige Gesamt- abweichung in $\pm \mu$	
25	4	8	3	5	2	2
50	4	8	3	7	2,5	2
75 und 100	4	8	3		3	3
125 „ 150	5	10	3		4	4
175 „ 200	6	12	3		6	5
225 bis 300	7	14	3		8	6
325 „ 400	8	16	3		10	8
425 „ 500	10	20	3		12	10

Unter den Gesamtfehlern der Schraublehren sind die Fehler zu verstehen, die bei der Prüfung mit Parallelendmaßen festgestellt werden. Der Unterschied der dabei auftretenden Fehler (also die Ordinatendifferenz irgend zweier Punkte der Fehlerkurve) darf die obenstehenden Beträge nicht überschreiten. Die Fehler gelten für Schraublehren mit einem Verstellbereich bis 25 mm. Sie dürfen auch bei solchen Schraublehren nicht überschritten werden, deren Fehler durch eine Einstellvorrichtung ausgeglichen werden können. Für Schraublehren ohne Bügel gelten die Zahlen für Verstellbereiche von 25 und 50 mm.

Bei der Prüfung auf Ebeneit und Parallelität bleibt eine Zone von  $\frac{1}{2}$  mm von der Kante ab unbeachtet. — Für Schraublehren des Genauigkeitsgrades II werden keine Vorschriften über die Ebeneit und Parallelität der Meßflächen gemacht.

Über die Form des Bügels werden keine Vorschriften gemacht; die Prüfung erfolgt dadurch, daß der Bügel am Amboß mit etwa 5 bis 10 kg belastet und der Unterschied der Einstellung gegenüber dem unbelasteten Zustand auf 1 kg umgerechnet wird.

<sup>1)</sup> Schieblehren höherer und niederer Genauigkeit sind nicht genormt.

**Beispiel.** Zusammenzubauen ist eine Länge von  $L = 85,627$  mm. Man fügt aneinander je ein Endmaß von folgenden Einzellängen entsprechend der Zusammensetzung des Endmaß-Satzes:

entweder	1,007	oder	1,007
	1,02		1,12
	1,6		3,5
	2		80
	50		
	30		
	L = 85,627 mm		L = 85,627 mm

Die Dicke der Ansprenschicht wird, sachgemäße Reinigung vorausgesetzt, mit  $25 \mu\text{m}$  angegeben, ist also für die Praxis der Metallindustrie ohne Bedeutung.

Zum Messen von Innenmaßen werden Meßschnäbel und Endmaßhalter benutzt. Die Ansprenfläche der Meßschnäbel sind über die eigentliche Endmaßbreite hinaus verlängert, so daß mit zwei Meßschnäbeln eine Art Rachenlehre entsteht, die im Endmaßhalter zusammengeklammert wird. Beim Einführen der Zusammenstellung in den Endmaßhalter ist darauf zu achten, daß sie angesprengt bleibt.

Die Zubehörkästen enthalten meist einen Fuß zum Aufstellen des Endmaßhalters, eine Zentrierspitze und Anreißschneide zur Verwendung als Höhenreißer oder Anreißzirkel.

Messen der Endmaße s. Abschnitt „Prüfen der Meßflächen auf Ebenheit“. Kugellendmaße s. Abschnitt Grenzlehren.

### 3. Schieblehren.

Die Genauigkeit der Schieblehren ist durch DIN 862 (S. 481) festgelegt. Außer den üblichen Schieblehren, mit deren Nonien  $0,1$  mm abzulesen ist, sind auch solche mit  $\frac{1}{20}$  und  $\frac{1}{50}$  Nonien im Handel. Besondere Ausführung der Meßschnäbel: mit Spitzen (Anreißzirkel), Schneiden (Messen von Eindrehungen), mit einem außen verbreiterten Meßschnabel (als Höhenreißer, auch mit Prisma) gestatten vielseitige Anwendung.

Eine gute Schieblehre soll einen möglichst lang geführten Schieber haben, der Verkanten und ein Abweichen der Meßschenkel von der Parallelität ausschließt. In der Nullstellung darf sich zwischen den Meßflächen kein Lichtspalt zeigen.

Beim Messen mit der Schieblehre ist das Werkstück möglichst weit in den Rachen hineinzuschieben und nur mäßige Kraft anzuwenden, um ein Aufbiegen der Meßschnäbel zu vermeiden. Das Messen umlaufender Werkstücke ist in jedem Fall unzulässig, da hierbei, ganz abgesehen von der starken Abnutzung der Meßflächen, auch sehr oft die Gefahr von Unfällen gegeben ist. Zur Schonung der Meßflächen darf die angestellte Schieblehre nicht auf dem Werkstück verdreht oder verschoben werden.

Zum Messen der Tiefe von Sacklöchern, Nuten und ähnlichem werden Tiefenschieblehren (Tiefenmaße) verwendet. Diese sind T-förmig ausgebildet, der Querbalken (Schieber) hat auf seiner äußeren Seite die eine Meßfläche (Schiebermeßfläche), die lange, den Maßstab tragende Zunge an ihrem gleichgerichteten Ende die andere Meßfläche. Der Querbalken wird auch zum Aufsetzen auf Zylinderflächen prismaartig ausgeführt (Reiterlehre). Für das Messen von Eindrehungen in Bohrungen gibt es Ausführungen, bei denen der Winkel zwischen Schiebermeßfläche und Maßstab beliebig einstellbar ist.

Die Prüfung aller Schieblehren geschieht durch Vergleich mit Endmaßen,



#### 4. Schraublehren.

Die Genauigkeit der Schraublehren ist in DIN 863 (S. 481) vorgeschrieben. An der Teilung auf der Trommel der Meßschraube können  $10\ \mu$  unmittelbar abgelesen werden. Bei großem Trommeldurchmesser (großem Teilstrichabstand) können  $3\ \mu$  geschätzt werden, jedoch kann eine Meßsicherheit von  $5\ \mu$  nur bei guter Oberfläche des Werkstückes erreicht und bei großer Übung unterschritten werden.

Zum Schutz gegen Abnutzung können die Meßflächen mit Hartmetallflächen versehen sein, bei eingetretener Abnutzung kann meist nach Lösen einer Befestigungsmutter die Trommel gegenüber der Spindel zum Neueinstellen des Nullpunktes verstellt werden. Das Beseitigen von totem Gang im Gewinde ist nach Abschrauben der Trommel durch Drehen einer Stellmutter, die die geschlitzte Gewindehülse der Meßspindel zusammendrückt, möglich.

Zum besseren Erkennen der Teilungen und als Oberflächenschutz werden die Schraublehren heute meist matt verchromt, mit schwarz ausgelegten Teilstrichen.

Das Prüfen der Schraublehren (und Justierung) geschieht für die Anfangs- und Endstellung mit Hilfe von meist beigegebenen Kugelmessern und Meßscheiben. Zwischenstellungen werden mit Endmaßen verglichen.

In der Werkstatt wird bei kleineren Meßbereichen und bei leichten Werkstücken die Schraublehre in eine Hand und das Werkstück in die andere Hand genommen. Daumen und Zeigefinger drehen die Trommel. Das Anfassen der Schraublehre mit beiden Händen ist nur dann zweckmäßig, wenn das Werkstück entweder so schwer ist, daß es sich während des Messens nicht verschiebt oder wenn es fest eingespannt ist. Soll die Gefühlsratsche bei leichten Werkstücken benutzt werden (oder beim Justieren der Schraublehre mit Hilfe der Ratsche), so ist die Schraublehre in einen Halter einzuspannen. Übung und Gefühl für die richtige Anpreßkraft ist für die zuerst geschilderte Meßart selbstverständliche Voraussetzung. Das „richtige Gefühl“ für die Anpreßkraft kann durch eine Vergleichsmessung mit Hilfe der Ratsche leicht nachgeprüft werden.

Für besondere Zwecke gibt es Standschraublehren, bei denen Amboß (feste Meßfläche) und Meßschraube in einen schweren Gußfuß eingebaut sind. Es werden hierzu auch (besonders für die Feinmechanik) auswechselbare Meßflächen verschiedener Form geliefert (Spitzen, ringförmig, mit Schneiden, Nuten, Prismen usw.). In Maschinen und Geräten werden Meßspindeln ohne Bügel verwendet. Ähnlich den Tiefenschraublehren werden auch Tiefenschraublehren gefertigt.

Innenmessungen von 30 mm aufwärts können mit Innenschraublehren (Stichmaßen) vorgenommen werden, das sind Meßspindeln mit kugelförmigen Meßflächen an beiden Enden. Sie werden zusammensetzbar bis zu Längen von 1000 mm hergestellt. Anwendung beim Messen einer Bohrung: Das Stichmaß wird mit einer Meßfläche möglichst senkrecht auf die Wand der Bohrung fest aufgesetzt und in Umfangsrichtung unter langsamem Verlängern des Stichmaßes so lange hin- und herbewegt, bis keine Bewegung mehr möglich ist. In dieser Stellung muß sich das Stichmaß mit geringem Kraftaufwand in der Längsrichtung der Bohrung durchschwenken lassen. Erwärmung beachten!

Fühlhebelschraublehren s. Abschnitt „Sondermeßmittel“.

Tafel 1. Deutsche Feintaster.

Die eingeklammerten Zahlen verweisen auf die Anmerkungen auf S. 486.

Feintaster	Hersteller	Meßwerk Wirkungsweise	Bau- größen (1) 1 Groß 2 Mittel 3 Klein	Übersetzung	Anzei- bereich $\mu$	Einspann- durchmesser mm	Meßhütchen Bohrung $\varnothing$ mm	Über Meßkraft (2) Über Gerät- Ungenauigkeit (3)	
								Bemerkungen	
Minimeter	Fortuna-Werke A.-G. Stuttgart Cannstatt	Hebel, Schneide und Pflanne	1 3	1:1000 1: 500 1: 200 1: 100	60	28	6		Baugröße 3 glatt zylindrisch
					20 40 120 300 600				
Mikrotast	Friedr. Krupp A.-G., Essen	Hebel, Schneide und Pflanne	1 } 2 } 3 }	1:1000 1: 500 1: 200 1: 100 1: 50	50	Schaft 28 und 16  Tastfassung 18	6		Baugröße 3 glatt zylindrisch
					120 300 600 1200				
					150 300 120				
Compar Klein- Compar	Fr. Keilpart & Co., Suhl	Doppel-Hebel, Schneide und Pflanne	1 } 3 }	1:1000 1: 100	100 600	Schaft 28 Tastfassung 18 12	6		Skalenwert: 5 $\mu$
					100				
Orthotest	Carl Zeiss, Jena	Hebel, Zahn- segment u. Ritzel	1	1:1000	200 100	36	5		Freihub: 5 mm
Millimeß	C. Mahr, Eßlingen	Hebel, Zahn- segment u. Ritzel	1	1:1000	200 100	28 und 16	6		Freihub: 5 mm
Kleine Fühler	Carl Zeiss, Jena	Hebel, Zahn- segment u. Ritzel	3	1: 100	800	10	Tastkugel- Ansatz (4)		Meßkraft: 25 g
					800				
Puppitast	C. Mahr, Eßlingen	Hebel, Zahn- segment u. Ritzel	3	1: 100	800	8	Tastkugel- Ansatz (4)		Meßkraft: 25 g

Passungslehre HK	Hahn & Kolb, Stuttgart	Kegelübersetzung	In 5 Größen gestuft (5)	1 : 300 1 : 200 1 : 120 1 : 75 1 : 50	70 105 175 300 400	—	—	Auch für Gewinde
Passameter	Carl Zeiss, Jena	Hebel, Zahnsegment und Ritzel	In 6 Größen gestuft (6)	0...120 mm 1: 500 120...150 mm 1: 200	160 340	—	—	Meßkraft 1 kg
Passimeter	Carl Zeiss, Jena	Hebel, Zahnsegment und Ritzel	In 5 Größen gestuft (7)	11...30 mm 1: 500 30...120 mm 1: 100	120 400, 440	—	—	Nur für Bohrungen Meßkraft 600 g
Meßuhren	Verschiedene Hersteller	Zahnrad-Übersetzung	(8)	1: 100 1: 1000 (9)	10 mm 1 mm	DIN E 878 8 (8)	Gewindezapfen M,3	Meßkraft 75 bis 150 g schwankend
Optimeter	Carl Zeiss, Jena	Mech. Hebel und Opt. Zeiger	(10)	1: 1000	200	27	5	Gerätungenauigkeit $\pm 0,25 \mu$
Ultra-Optimeter	Carl Zeiss, Jena	Mech. Hebel und Opt. Zeiger	—	1: 5000	166	—	5	Für Endmaßprüfung und ähnl. Gerätungenauigkeit $\pm 0,1 \mu$
Mikrolux	Fritz Werner A.-G., Berlin	Mech. Hebel und Opt. Zeiger	—	1: 1000	150	—	—	Für Massenprüfungen
Elektro-Compar	Fr. Keilpart & Co., Suhl	Mech. Hebel, elektr. Anzeige	—	1: 1000	1 mm (11)	28	6	Nicht für Istmaßmessung (11)
Eltas-Lehre Anm. 5) S. 486	Bauer & Schaurte-AEG	Elektrisch-induktiv	—	(12)	20, 50 100 200	16	5	Gerätungenauigkeit 1% vom Anzeigebereich, begrenzt auf $0,5 \mu$
Mahr-Siemens-Gerät	Mahr-Siemens	Elektrisch-induktiv	—	1: 1000 1: 5000	100 20	28	—	(12) Freihub 3 mm

Die Feintaster: Minimeter, Mikrotast, Compar, Orthotest, Meßuhr, Optimeter und Eltas-Lehre sind mit entsprechenden Zusatz-Einrichtungen auch zum Innenmessen bzw. Messen von Bohrungen verwendbar. Die untere Grenze für mechanische Innenmessungen (Istmaßmessung) liegt etwa bei 3 mm (13).

## Anmerkungen zu Tafel 1.

(1) **Baugrößen.** Die Gesamtlänge des Feintasters ist bei Baugröße 1 kleiner als 100 mm; Baugröße 2 zwischen 100 und 150 mm; Baugröße 3 größer als 150 mm.

(2) **Meßkraft.** Die Meßkraft der Feintaster wird im allgemeinen zwischen 150 und 300 g angegeben. Nicht in diesem Rahmen liegende Werte sind in Tafel 1 verzeichnet. Nach Untersuchungen von Barz<sup>1)</sup> und Bern (t<sup>2)</sup> jedoch ist die Meßkraft, gemessen bei hineingehendem oder bei herausgehendem Tastbolzen bei fast allen Feintastern verschieden (Wirkung der Reibung). Ebenso ist sie für denselben Bewegungssinn nicht immer gleichmäßig über den ganzen Meßbereich. Bei nicht genügend starrem Meßaufbau oder federndem (z. B. dünnwandigem) Werkstück kann dies bei schwellenden Meßwerten oder wiederholter Messung an verschiedenen Stellen der Teilung zu Meßfehlern führen. Die ungleichmäßige Meßkraft ist die Hauptursache der Umkehrspanne.

(3) **Gerätungenauigkeit** (von Meßuhren s. auch (9)). Als Faustregel für den Werkstattgebrauch kann gelten, daß die Gerätungenauigkeit der Feintaster  $\pm \frac{1}{4}$  Teilstrichabstand bei kleinen Meßgrößen beträgt. Dieser Betrag wird von Fühlhebeln meist unterschritten, von Meßuhren meist eingehalten<sup>3)</sup>. Wird die Meßgröße so groß, daß der ganze Anzeigebereich ausgenutzt werden müßte, dann ist es zweckmäßig, einen Feintaster kleinerer Übersetzung zu wählen. Der Gesamtfehler über den ganzen Anzeigebereich kann gleich dem Unterschied zwischen Größt- und Kleinstfehlerwert werden. Die Fehler werden sich im allgemeinen nicht sprungweise, sondern stetig ändern.

(4) **Tastkugelanatz.** Der Tastansatz mit Kugelende ist über Stirnverzahnung (Zeiss) oder Reibkupplung (Mahr) um  $\approx 280^\circ$  schwenkbar. Meßkrafttrichtung umschaltbar.

(5) **Passungslehre HK.** 0 ... 10, 10 ... 20, 20 ... 30, 30 ... 40, 40 ... 50 mm Durchmesser, auch mit Einsätzen für Gewindemessung.

(6) **Passameter.** 0 ... 18, 18 ... 40, 40 ... 65, 65 ... 90, 90 ... 120, 120 ... 150 mm Durchmesser.

(7) **Passimeter.** 11 ... 18, 18 ... 30, 30 ... 50, 50 ... 80, 80 ... 120 mm Durchmesser.  
50                      90                      130                      175                      210 mm Tiefe d. Bohrg.

(8) **Meßuhren.** Es werden 3 Größen Meßuhren gebaut: 1. Kleines Gehäuse (28 mm Durchm., Anzeigebereich bis 5 mm), 2. übliches Gehäuse (52 mm Durchm., Anzeigebereich meistens 10 mm), 3. großes Zifferblatt ( $\approx 120$  mm Durchm.) für Ablesung aus größerer Entfernung. Der Befestigungslappen an Meßuhren hat nach DIN E 878 5 mm Breite und 5 mm Bohrung.

(9) **Meßuhren.** Die Angaben unter (3) beziehen sich in der Hauptsache auf Meßuhren 1:100. Meßuhren 1:1000 haben eine größere Gerätungenauigkeit als  $\pm 1$  Teilstrichabstand.

(10) **Optimeter.** Das Optimeter wird mit zwei Ständerarten als Senkrecht- und Waagrecht-Optimeter geliefert. Das Waagrecht-Optimeter kann für Außen-, Innen- und Gewindemessungen benutzt werden. Eine Projektions-Einrichtung erübrigt die Beobachtung durch Mikroskop und gestattet das Beobachten des Meßergebnisses durch mehrere Personen gleichzeitig. Eine besondere Ausführung des Optimeterrohres enthält Toleranzzeiger.

(11) **Elektro-Compar.** Der Elektro-Compar enthält den Compar mit elektrischer Toleranz-Anzeige. Zwei Schraublehren mit großen Meßtrommeln (Ablesung  $1 \mu$ ) an den Seiten des Meßkopfes ermöglichen die Einstellung der Toleranz. Drei Leuchtzeichen (zu klein, gut, zu groß) zeigen an, ob das Werkstück zwischen den Grenzmaßen liegt oder nicht.

(12) **Elektr. Feintaster.** Da die Anzeige durch einen beliebig verstärkbaren elektrischen Strom an einem in  $\mu$  geeichten Stromzeiger hervorgerufen wird, könnte auch die Übersetzung beliebig vergrößert werden. Die elektrischen Feintaster sind als Steuergeräte z. B. an Werkzeugmaschinen und Sortiergeräten vielseitig anwendbar.

(13) **Innenmessungen.** Der mit Innenmeßgeräten unter Verwendung von Feintastern erfaßte Durchmesserbereich liegt etwa zwischen 3 mm und 300 mm. Die Gerätungenauigkeit ist etwa um die Hälfte größer als die des Feintasters. Unter 3 mm Messung mit Bildwerfer oder Mikroskop. Für kleinste Bohrungen (Düsen) gibt es Meßverfahren mit verdichteter Luft<sup>4)</sup>, die auch sonst vielseitig anwendbar sind (z. B. Solex-Verfahren, Frankreich, Reindl & Nieberding GmbH, Berlin SO 36). Das Meßverfahren mit einem in die Bohrung eingeführten Kegel in Verbindung mit Schieber und Nonius mißt nicht die Bohrung selbst, sondern den in (oder einen in der Nähe) der Stirnfläche liegenden meist größeren Kreis.

<sup>1)</sup> Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 287. — Feinmech. u. Präz. 1938, Heft 14 u. 16.

<sup>2)</sup> Z. Instrumentenkde 1938, S. 389. — Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 508.

<sup>3)</sup> Werkst. u. Betrieb 1938, Heft 9/10, S. 133. — Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1937, S. 471 und 1938, S. 82.

<sup>4)</sup> Feinmech. u. Präz. 1938, S. 289.

## 5. Winkelmessung.

Das Istmaß von Winkeln wird mit verstellbaren Winkelmessern ermittelt, bei denen der Meßwert entweder unmittelbar oder mit einem Nonius abgelesen wird, der die Ablesung bis zu 5 Bogenminuten herunter ermöglicht. Winkelmesser mit eingebauten Meßuhren und der optische Winkelmesser von Zeiss (Teilung auf Glas, Ablesung durch eingebaute Lupe) geben eine geringere Ableseunsicherheit, die Meßunsicherheit beträgt etwa  $\pm 5'$ . Die Winkel-Libelle mit Mikroskop (Zeiss) ermöglicht bestimmte Winkelmessungen (Winkellage von Ebenen und Zylindern), Meßunsicherheit  $\pm 1'$  (s. Abschnitt „Wasserwaagen“). Genauere Winkelmessungen, insbesondere von Winkeldrehungen (Kreisteilungen, Teilscheiben, Rastenscheiben) können mit dem

Optischen Teilkopf (Zeiss) (s. Abschnitt „Fräsen“), Meßunsicherheit  $\pm 20''$ ,  
Winkelteilungsprüfer mit Mikroskop (Zeiss),  $\pm 20''$ ,  
Rundteiltisch (Lindner) und Optischen Rundtisch (Zeiss),  $\pm 10''$

vorgenommen werden. Für genaueste Winkelmessungen dient der Winkelteilungsprüfer mit Theodolit und Kollimator (Zeiss), die Meßunsicherheit beträgt hier  $\pm 1''$ .

## 6. Wasserwaagen (Libellen).

Die im vorhergehenden Abschnitt genannte Winkellibelle mit Mikroskop gehört streng genommen zu den Wasserwaagen. Die Winkelwasserwaage gestattet das unmittelbare Ablesen der Winkelstellung der Waagenmeßfläche zur Waagerechten. Wasserwaagen bestehen entweder aus einem niedrigen zylindrischen Glasgefäß, das mit einem innen kugelförmig geschliffenen Glasdeckel verschlossen ist (Dosenlibelle), oder aus einer längeren zylindrischen Glasröhre, die innen z. T. tonnenförmig ausgeschliffen ist (Röhrenlibelle); billige Ausführungen haben schwach gebogene Glasröhren. Die Gefäße sind mit sehr leichtflüssigen Flüssigkeiten, wie Äther, Spiritus oder Benzin bis auf einen kleinen Rest gefüllt, der durch eine Gasblase gebildet ist.

Einfache Wasserwaagen geben durch das Verschieben der Blase gegenüber der Teilung an, um wieviel  $\mu$  bei Ausschlag der Blase um 1 Teilstrich das Ende einer 1 m langen Waagenmeßfläche aus der waagerechten Lage herausgekippt sein würde. In DIN 877 sind folgende Genauigkeitsgrade genannt:

Genauigkeitsgrad I:

Für besondere Anforderungen a) ..... 50 ... 100  $\mu$ /m  
b) ..... 150 ... 200  $\mu$ /m

Genauigkeitsgrad II:

Normale Wasserwaagen ..... 300 ... 400  $\mu$ /m

Genauigkeitsgrad III:

Für kurze Wasserwaagen und Querlibellen ..... 600 ... 800  $\mu$ /m

Genauigkeitsgrad IV:

Für sehr kurze Querlibellen ..... 1200 ... 1600  $\mu$ /m

Die Meßunsicherheit soll  $\pm \frac{1}{10}$  Teilstrichabstand betragen. Zur Prüfung richtet man die Wasserwaage so aus, daß ein Blasenende bei einem Mittelstrich steht und setzt dann um  $180^\circ$  um. Die genauesten für technische Zwecke hergestellten Wasserwaagen haben eine Empfindlichkeit von 30  $\mu$ /m,

sie sind außerordentlich empfindlich für Wärmeschwankungen, das Einspielen geht sehr langsam vor sich.

Besonders für Zwecke des Maschinenbaues wird die Rahmenwasserwaage hergestellt, bei der die Libelle in einen quadratischen Rahmen eingebaut ist, der meist 3 ebene und 1 prismatische Seitenfläche hat.

Winkelwasserwaagen werden außer der bereits genannten Bauart noch in Verbindung mit Meßuhr oder Schraublehre hergestellt, wobei letztere verhältnismäßig hohe Meßsicherheit erreicht.

## 7. Feintaster.

Unter Feintaster werden Meßgeräte für Istmaßbestimmung verstanden, bei denen die Änderung der Meßgröße durch eine mechanische, optische oder elektrische Übersetzung vergrößert an einer Strichteilung angezeigt wird. Über die einzelnen Bauarten s. Tafel 1 „Deutsche Feintaster“. Es sind zu unterscheiden<sup>1)</sup>:

Feintaster mit mechanischer Hebelübersetzung (z. B. Schneide und Pfanne) oder mit Hebel, Zahnsegment und Ritzel: Mechanische Fühlhebel.

Feintaster uhrenähnlicher Bauart: Meßuhren<sup>2)</sup>.

Feintaster mit mechanischem und optischem Hebel: Optische Fühlhebel.

Feintaster mit elektrischer Anzeige oder elektrischer Übersetzung: Elektrische Fühlhebel.

### a) Zubehör zu Feintastern.

$\alpha$ ) Lüfthebel und -mutter. Zum Abheben des Tastbolzens vom Werkstück dienen Lüfthebel, die meist auf den Spannschaft des Feintasters aufgeklemt werden. Vorteilhafter sind Ausführungen, bei denen dem Hebel eine parallele Schiene zugeordnet ist, die fest am Klemmring sitzt. Der Kräfteverlauf bleibt hier (Daumen an der festen Schiene, Kraftangriff durch Zeigefinger am langen Hebelarm) innerhalb des Lüfthebels, so daß ein Verbiegen des Meßaufbaues unmöglich ist. Eine gute Lösung ist die Lüftmutter (Mikrotast), eine Überwurfmutter über einen Bund am Tastbolzen, die durch Drehung den Taststift hochschiebt. Lüfthebel und Lüftmutter ermöglichen meist noch ein dauerndes Abheben der Meßfläche vom Werkstück, vorteilhaft z. B. zum Messen der Werkstücke in spangebenden Werkzeugmaschinen während der Bearbeitung.

$\beta$ ) Meßhütchen. Der die Meßfläche tragende Teil der Feintaster ist das Meßhütchen, das wegen der Vielgestaltigkeit der Meßflächen (Ebene, Kugel, Schneide) auswechselbar gestaltet ist. Die bei Meßhütchen mit Kugelmeßfläche meist angewandten Kugelhalbmesser von 5 mm und kleiner sind unzweckmäßig<sup>3)</sup>. Beim Messen einer mit 0,2 mm Vorschub schlicht-gedrehten Oberfläche sinkt eine Kugelfläche von 3 mm Halbmesser beim Aufsetzen zwischen zwei Drehriefen um  $2 \mu$  tiefer ein als beim Aufsetzen auf eine Riefe selbst. Der Durchmesser des Werkstückes würde also um  $4 \mu$  kleiner gemessen als bei der Verwendung zweier ebener Meßflächen. Der Halbmesser der Kalotten von Kugelmeßflächen sollte daher etwa 25 mm betragen.

$\gamma$ ) Ständer. In den weitaus meisten Fällen werden die Feintaster in Ständern verwendet. Von einem sachgemäß gebauten Ständer muß verlangt werden, daß er unter der Einwirkung der Meßkraft von 200 g prak-

<sup>1)</sup> Reindl: Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1939, S. 528.

<sup>2)</sup> s. a. AWF 952, Meßuhren.

<sup>3)</sup> Kienzle: Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1937, S. 505.

tisch starr bleibt. Dies ist besonders bei Rundlaufprüfungen mit Meßuhren wichtig, deren Meßkraft stark schwankt (s. S. 486). Der senkrechte Stab der Ständer sollte daher mindestens 20 mm Dmr. haben.

#### b) Der Anwendung der Feintaster

steht in der Abnahme und Prüfung von Maschinen ein weites Feld offen. Zur Vermeidung von Meßfehlern sind folgende Punkte zu beachten:

$\alpha$ ) Antasten. Vor der Messung ist durch wiederholtes Antasten zu prüfen, ob der Meßaufbau „steht“. Die Anzeige muß innerhalb einer gewissen Streuung gleich bleiben.

$\beta$ ) Verrutschen des Ständers. Auf geschabten oder geschliffenen Führungsbahnen pflegt der Ständer beim Antasten infolge der unvermeidlichen Ölschicht zu rutschen (Meßwert wird kleiner). Abhilfe: Unterlegen von zwei Papierstücken unter die Enden des Ständerfußes, so daß der Ständer „hohl“ steht.

$\gamma$ ) Umkehrspanne. Zur Ausschaltung der Umkehrspanne ist vor jeder Ablesung der Tastbolzen abzuheben, so daß alle Messungen mit demselben Bewegungssinn des Tastbolzens ausgeführt werden. Dies ist besonders bei Rundlaufprüfungen zu beachten.

$\delta$ ) Prüfdorne. Rundlauf- und Stirnlauf-, Form- und Lagefehler. Für Prüfdorne (besonders für Zahnradmessung) muß eine Rundlaufgenauigkeit von  $1 \mu$  verlangt werden. Das gleiche gilt für Stirnlauffehler, z. B. an Aufnahmebunden. Bei der Prüfung des Rundlaufs (ebenso des Stirnlaufs) muß zwischen Formfehlern (Dorn ist kein Zylinder oder Kegel) und Lagefehlern (Zylinder- oder Kegelachse fällt nicht mit der Dornachse, d. h. der Verbindungslinie beider Körner zusammen) unterschieden werden<sup>1)</sup>. Die Trennung von Form- und Lagefehlern (ohne Aufzeichnung von Fehlerkurven) ist nur durch gleichzeitiges um  $180^\circ$  versetztes Anstellen zweier Fühlhebel möglich. Hiermit ist der Fall des sog. Gleichdickes, Abb. M 8, (besonders bei spitzenlosem Schleifen wahrscheinlich) nicht immer sicher erfaßt, wenn nicht die Anzeige beider Fühlhebel während der Drehung des Dornes laufend überwacht wird. Besonders dreiseitige Gleichdicke können zu Täuschungen führen. Ebenso werden durch Messung mit Rachenlehre oder Schraublehre Gleichdicke nicht erkannt, sondern nur durch symmetrische „Dreipunkt“-Messung, d. h. durch Auflage in einem Prisma oder durch Reiterlehren<sup>2)</sup>.

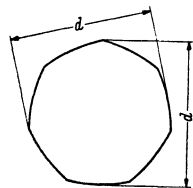


Abb. M 8.

Bei der Prüfung des Stirnlauffehlers einer eingebauten Welle kann außerdem noch ein „Schieben“ der Welle vorliegen, d. h. eine Bewegung der ganzen Welle in Achsenrichtung. Gemessen wird es durch Einlegen einer Kugel in den Körner und Anstellen der ebenen Meßfläche des Feintasters an diese Kugel. Auch diese Messung kann zu Täuschungen führen, wenn die Meßfläche nicht senkrecht zur Wellenachse steht und der Körner außermittig zur Drehachse liegt. Trennung von Schieben und Stirnlauffehler: Schieben und Stirnlauffehler gleichzeitig prüfen.

<sup>1)</sup> Kienzle: Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1937, S. 507.

<sup>2)</sup> Preger: Masch.-Bau 1932, S. 249. — Sachsenberg und Kreher: Schleif- und Poliertechn. 1939, S. 89.

Sehr oft wird der Rundlauffehler eines Dornes durch schlechte Körner verursacht. Der Aufnahmekegel im Körner ist daher durch Drehen oder Schleifen herzustellen. Um die Kegelfläche vor Beschädigungen zu schützen (z. B. Verformungen des Randes durch die Dornpresse), ist vor dem tragenden Kegel eine Kegelfläche mit größerem Öffnungswinkel anzuordnen (DIN 332). Durch Aufsetzen der Körnerfläche auf die scharfen Spitzen in Meßgeräten entstehen Kratzer und damit Rundlauffehler. Diese können leicht dadurch vermieden werden, daß die Spitzen mit einem Halbmesser von etwa 0,5 mm abgerundet werden. Nach dem Härten sind die Körner in jedem Fall auszuschleifen (Beseitigung von Zunder usw.).

Für die Rundlaufprüfung sind Sonder-Spitzenböcke im Handel.

ε) Lagefehler an Feintastern. Bei Prüfungen durch Umschlag ist zu beachten, daß sich bei einer Reihe von Feintastern mit wechselnder Lage die Meßkraft nicht unerheblich ändert. (Einfluß des Tastbolzengewichtes.) Die Tastbolzenlage im Raum ist daher möglichst beizubehalten.

ζ) Messen mit Innenmeßgeräten. Beim Einführen des Tastkopfes in die Bohrung ist der Tastbolzen einzudrücken, da sonst Werkstück und Meßgerät beschädigt werden können. Das Meßgerät ist schräg einzuführen und langsam gegen die Mittellage unter Beobachtung des Zeigers des Feintasters zu schwenken. Bewegt sich der Zeiger nicht, so ist der Feintaster tiefer in seine Fassung einzuschieben, reicht der Meßbereich nicht aus, so ist er herauszuziehen. Bei richtiger Einstellung kehrt der Zeiger etwa in der Mitte der Teilung seine Bewegungsrichtung um (Umkehrpunkt). Zur Messung wird dieser Umkehrpunkt als Nullpunkt mit Endmaßen (Meßschnäbeln), Einstellringen oder einem Urstück eingestellt und dann beim Werkstück die Abweichung vom Nullpunkt durch mehrmaliges langsames Durchschwenken durch die Mittellage festgestellt.

η) Selbsttätige Meßgeräte. Die elektrischen Fühlhebel können durch Fernleitung des Meßergebnisses und elektrische Zusatzeinrichtungen in selbsttätigen Meßgeräten (z. B. von Keilpart, Bauer & Schaurte-AEG)<sup>1)</sup> und zur Steuerung von Maschinen verwendet werden.

## 8. Sondermeßmittel.

Die Meßmittel zur Bestimmung des Istmaßes finden vielseitige Anwendung durch Einbau in Meßgeräte für Sonderzwecke. Strichmaßstäbe mit Nonius, Meßschrauben dienen in Geräten zu Längsverstellungen, Endmaße zum Einstellen von Abständen, Wasserwaagen zum Ausrichten, die Feintaster, Glasmaßstäbe und optische Einrichtungen sind die Grundlage des Baues von Meßgeräten größeren Ausmaßes für höchste Genauigkeit.

Ein besonderes Gebiet der Anwendung von Feintastern ist ihre Verwendung als Nullzeiger an größeren Meßeinrichtungen (Fühlhebelanschlag, Meßkraftzeiger).

Das bekannteste Beispiel ist die Fühlhebelschraublehre, an deren Amboß meist ein Fühlhebel 1 : 500, Anzeigebereich 40  $\mu$ , angelenkt ist. Beim Messen wird die Meßschraubentrommel so lange gedreht, bis der Zeiger des Fühlhebels auf 0 steht, wodurch immer gleichbleibende Meßkraft (die des Fühlhebels) gesichert ist. Andererseits kann innerhalb des Anzeigebereiches des Fühlhebels dieser auch zu genaueren Messungen, als sie mit der Meßschraube allein möglich wären, benutzt werden. Weitere Beispiele im Abschnitt „Zahnradmessen, Messung der Teilung“.

Einige Sondergeräte mit Fühlhebeln und Meßuhren sind: Tiefenmaße, Schieblehren, Schraublehren, Rachenlehren, Meßgeräte für Kolben, Walzen

<sup>1)</sup> Bürger: Masch.-Bau 1939, S. 227.



(bügelförmig oder als Reiterlehren mit Prisma-Auflageflächen), Blechdicke (auch mit rollenförmigen Meßflächen), Draht, Rohrwandungen, Kurbelwellen, dreinutige und fünfnutige Gewindebohrer.

Zum Prüfen von Kegeln werden Sonderständer für Fühlhebel unter Verwendung des Sinuslineals (Tangenslineals) gebaut. Der Kegel wird auf einem verschiebbaren Tisch auf ein Lineal aufgelegt, das um den halben Kegelwinkel gekippt wird. Bei richtigem Kegelwinkel wird dann die obere Mantellinie des Kegels parallel zur Tischführung liegen. Von oben her wird der Kegel durch einen Fühlhebel angetastet, der bei Verschiebung des Tisches die Abweichungen anzeigt.

Für die Feststellung des Maßes von Werkstücken in der Maschine in bezug auf seine Lage im Toleranzfeld kann außer dem Passameter (Zeiss) die Passungslehre HK nach Wolff (Hahn & Kolb) dienen<sup>1)</sup>. Das einer Schraublehre ähnliche Gerät hat statt der Meßschraube eine Meßhülse, die beim Hineindrücken in den Bügel über eine Kegelübersetzung die Lehre zum Einführen des Werkstückes öffnet. Je nach Dicke des Werkstückes geht die Hülse beim Loslassen in eine andere Endstellung zurück, die an auswechselbaren Meßleisten (mit aufgetragenen Toleranzbereichen) abgelesen wird (auch mit Einsätzen für Gewinde).

Genaueste Messungen sind ohne Anwendung von optischen Hilfsmitteln nicht mehr denkbar<sup>2)</sup>. Zur Prüfung und Messung von Strichteilungen, Härteprüfeindrücken, für Längen- und Winkelmessungen dienen Meßmikroskope mit Teilungen im Okular (Okularschraubenmikrometer) und durch Meßschrauben seitlich verstellbaren Mikroskopen sowie mit Drehtischen mit Kreisteilung und Nonius. Die Genauigkeit entspricht der der Meßschrauben und Teilung. Für das Ausmessen von Härteprüfeindrücken sind außerdem Sondergeräte entwickelt worden. Werkzeuge, Werkstücke, Formen und Lehren können mit Werkzeugmeßmikroskopen (Leitz und Zeiss [s. auch S. 544])<sup>1)</sup> in vielfältiger Weise gemessen werden. Das Mikroskop ist hier an einer seitlich neigbaren Säule angebracht und hat in seinem Okular eine Revolver-Strichplatte, die Fadenkreuze verschiedener Art, Kreisbögen, Formen von Gewinden usw. enthält. Ein besonderes Okular dient für Winkelmessungen. Der Tisch zur Aufnahme des Werkstückes hat Längs- und Querverstellung (Kreuztisch) mittels Meßschrauben und kann mit einem besonderen Drehtisch (Drehung meßbar) oder Spitzenbock versehen sein. Meßunsicherheit: Meßschrauben  $\pm 5 \mu$ , Winkelmeßokular  $\pm 1'$ , sie kann je nach Art der Messung und Eigenschaften des Werkstückes höher sein. Mikroskopvergrößerungen meist etwa 10-, 20-, 30- und 50fach.

Besonders für Zwecke der Feinmechanik (Uhrenherstellung) ist das Koordinatenmeßgerät<sup>1)</sup> (Leitz) entwickelt worden, das im grundsätzlichen Aufbau dem Werkzeugmeßmikroskop ähnlich ist.

Durch Auswechseln des Mikroskopes gegen eine Feinbohrspindel (Leitz)<sup>1)</sup> kann das Gerät als kleines Lehrenbohrwerk für feinmechanische Zwecke verwendbar werden.

Zur Prüfung von Formen jeder Art dienen die Feinmeßprojektoren (Profilbildwerfer) (Leitz, Zeiss)<sup>1)</sup>. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang,

<sup>1)</sup> Reindl: Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 191.

<sup>2)</sup> Dr. Keßler: Eine halbe Stunde Optik für den Techniker. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 534. — Dr. Rantsch: Optische Grundlagen für technische Feinmeßgeräte. Werkst. u. Betr. 1941, Heft 11 u. 12.

daß auch die Werkzeug-Meßmikroskope mit Projektionseinrichtungen geliefert werden. Die Meßtische der Profilbildwerfer enthalten Kreuztisch, Winkelverstellung und Winkeldrehung mit den entsprechenden Meßeinrichtungen. Das Werkstück kann in vorbeistreichendem Licht (Durchlicht) und Auflicht betrachtet werden. Das Bild erscheint auf einer Projektionsfläche oder auf einer Mattscheibe von etwa 500 mm Dmr. Die Vergrößerungen sind etwa 10-, 25-, 50fach. Die Profilbildwerfer geben die Möglichkeit, Formen vergrößert nachzuzeichnen und mit den Soll-Profilen zu vergleichen. Einfache Profilbildwerfer ohne Meßeinrichtungen dienen nur zum Vergleichen von Formen, vielfach mit vergrößerten Profil-Toleranzzeichnungen auf der Mattscheibe.

Genaueste Längenmessungen mit Mikroskopen werden unter Verwendung von Glasmaßstäben bis 200 mm Länge (Genauigkeit je Teilstrichabstand  $\pm 1 \mu$ ) und Ablesung durch Spiralmikrometer vorgenommen, mit dem  $1 \mu$  unmittelbar abgelesen und  $0,3 \mu$  mit Sicherheit geschätzt werden können. Zur Feinablesung dient eine Doppelspirale auf einer drehbaren Glasplatte mit  $100 \mu$  Steigung über einer Zählteilung für  $\frac{1}{10}$  mm. Glasmaßstab,  $\frac{1}{10}$  Teilung und Spirale sind optisch in eine Ebene gebracht. Die einfache Ausführungsform eines derartigen Längenmessers ist der Abbe'sche Längenmesser von Zeiss, bestehend aus einer auf Rollen gelagerten Meßpinole, die den Maßstab (100 mm) trägt und die an ihren Enden Einrichtungen zur Aufnahme des Meßhütchens hat. Über der Pinole ist das Spiralmikroskop angeordnet. Mit dem Abbe'schen Längenmesser können alle Längen bis 100 mm (200 mm) ohne Vergleichsmessung unmittelbar mit einer Ablesung von  $1 \mu$  zahlenmäßig ausgemessen werden. (In Verbindung mit dem Optimeterständer auch für Innenmessungen, zusammen mit dem optischen Teilkopf für Nockenwellen.)

Im Universal-Meßmikroskop von Zeiss<sup>1)</sup> dienen Glasmaßstab und Spiralmikroskop zur Messung der Längs- und Querverschiebung zweier kreuzförmig angeordneter Schlitten, auf denen das Werkstück aufgenommen wird. Die übrigen Baueinheiten entsprechen denen des Werkstatt-Meßmikroskopes, die Genauigkeit bei Längenmessungen ist jedoch wesentlich höher. Beim Profilmessstand von Leitz<sup>2)</sup> wird der Glasmaßstab mit einem Meßokular mit gegeneinander verschieblichen Glaskeilen abgelesen.

Unter Meßmaschinen werden heute im allgemeinen Geräte für unmittelbare (absolute) Längenmessungen (Endmaße, Leerringe) hoher Genauigkeit verstanden. Meßmaschinen mit rein mechanischen Meßmitteln (Gewindespindel und Meßdose) sind für genaueste Messungen gegenüber den optischen Geräten etwas zurückgetreten. Die optische Meßmaschine von Zeiss (4 Größen) erlaubt Längenmessungen bis 6000 mm. Sie arbeitet mit einem Stahlmaßstab, der in Abständen von 100 mm Glasmarken mit Doppelstrichen trägt, einem Glasmaßstab von 100 mm Länge mit  $\frac{1}{10}$ -Unterteilung und einem Optimeterrohr. Die Einstellung und Ablesung wird durch eine optische Anordnung ermöglicht. Die Meßunsicherheit beträgt bei 10 mm Meßlänge etwa  $\pm 0,5 \mu$ , bei 6000 mm  $\pm 60 \mu$ . Es können auch Innenmessungen durchgeführt werden.

Genaueste Längenmessungen werden mit dem Interferenzkomparator von Zeiss (s. S. 478) vorgenommen.

<sup>1)</sup> Dr. Bürger: Masch.-Bau 1938, S. 183.

<sup>2)</sup> Metz: Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1939, S. 400.

## 9. Oberflächenprüfung.

Oberflächenprüfungen<sup>1)</sup> (Messung der Tiefe von Bearbeitungsriefen u. a.) können optisch mit dem Oberflächenprüfergerät nach Prof. Schmaltz (Zeiss) durchgeführt werden. Zur Anwendung kommt das Lichtschnittverfahren<sup>2)</sup>, bei dem ein scharf begrenzter Lichtspalt (Lichtstreifen) auf das Werkstück projiziert und mit einem Mikroskop mit Okularmikrometer beobachtet wird. Infolge der Rauigkeiten der Oberfläche erscheint der Lichtspalt im Mikroskop gesehen nicht geradlinig begrenzt. Die Abweichungen von der Geraden werden ausgemessen. Das ebenfalls optisch wirkende Oberflächenprüfergerät nach Mechau (Zeiss)<sup>3)</sup> dient zur Feststellung des tragenden Anteils von geschliffenen oder feingedrehten Zylinderoberflächen in Hundertteilen der Gesamtfläche.

Die Abtastverfahren (in USA. mit dem Abbott-Verfahren verbreitet) haben in Deutschland bisher wenig Bedeutung erlangt. Da die im Vergleich mit den Oberflächenrauigkeiten immer runde Kuppe der Abtastnadel die Rauigkeiten nicht in voller Tiefe erfassen kann, können diese Geräte nur unter Berücksichtigung dieser Eigenart verwendet werden<sup>4)</sup>. Die tatsächliche Profilhöhe und Form der Oberflächenrauigkeiten kann nur auf optischem Wege bestimmt werden, soweit sie im Bereich der „Mikrogeometrie“ liegen.

**Mikrogeometrie.** Nach Schmaltz: „Lagebeziehung von Oberflächenteilchen in einer rechtwinkligen Fläche von 1 mm Seitenlänge“. **Makrogeometrie.** Form über größere Längen als 1 mm.

Mit dem Mechau-Gerät können auch makrogeometrische Formfehler erkannt, aber nicht zahlenmäßig bestimmt werden (Abweichungen der Mantellinien von Zylindern von der Geraden). Das Abtastverfahren ermöglicht auch die zahlenmäßige Bestimmung makrogeometrischer Abweichungen (der sog. „Welligkeit“) von Oberflächen<sup>5)</sup>.

Das Gerät von v. Trentini (piezo-elektrisch) spricht auf „Beaufschlagung“ (Schwingungen der Tastnadel infolge der Oberflächenrauigkeiten) an.

## II. Festmaßlehren und Passungen.

### 1. Taster (Tastzirkel).

Die Außentaster dürften heute als Meßmittel für Istmaßmessung durch zuverlässigere Meßgeräte so gut wie ganz verdrängt sein. Die Innentaster können zum Messen von Eindrehungen oder Hinterdrehungen in Bohrungen an der Maschine gute Dienste leisten. Da man sie nicht herausnehmen kann, ohne das eingestellte Maß zu zerstören, werden sie mit einem kurzen Hilfsschenkel versehen, der beim Zusammenklappen stehenbleibt. Außerhalb der Bohrung wird der Taster wieder bis auf das durch den Hilfsschenkel gegebene Maß auseinandergespreizt.

### 2. Winkel, Lineale, Richtplatten

werden hauptsächlich beim Zusammenbau und an der Anreißplatte verwendet. Normen: Stahlwinkel DIN 875, Stahllineale DIN 874, Tuschierlineale und Platten DIN 876.

<sup>1)</sup> Schmaltz: Technische Oberflächenkunde. Berlin: Springer 1936.

<sup>2)</sup> Schorsch: AWF-Mittlgn. 1939, Heft 1 und 2. — Rantsch: Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1941 S. 309.

<sup>3)</sup> Maaz: Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1941, S. 221.

<sup>4)</sup> Opitz u. Gottschald: Masch.-Bau 1941, S. 165.

<sup>5)</sup> Gottschald: Techn. Zbl. prakt. Metallbearb. 1940, S. 393.

## Stahlprofile DIN 874 (gekürzt).

Gesamte Lineallänge in mm	Zulässige Abweichungen der Meßfläche von der Ebene an beliebiger Stelle des Lineals in $\mu$ für			
	Haar- und Dreikantlineale	Vierkant- und Normallineale	Werkstattlineale	
			I	II
70	$\pm 1,1$			
100	$\pm 1,2$	$\pm 1,5$		
150	$\pm 1,3$			
200	$\pm 1,4$	$\pm 2$	$\pm 4$	$\pm 9$
300	$\pm 1,6$	$\pm 2,5$		
500	$\pm 2$	$\pm 3,5$	$\pm 7$	$\pm 15$
1000	$\pm 3$	$\pm 6$	$\pm 12$	$\pm 25$
1500		$\pm 8,5$	$\pm 17$	$\pm 35$
2000		$\pm 11$	$\pm 22$	$\pm 45$
2500		$\pm 13,5$	$\pm 27$	$\pm 55$
3000		$\pm 16$	$\pm 32$	$\pm 65$
4000		$\pm 21$	$\pm 42$	$\pm 85$
5000		$\pm 26$	$\pm 52$	$\pm 105$

Für Zwischenlängen sind die Werte der nächst kleineren Stufe anzuwenden.

Die Parallelität der Meßflächen der Normal-, Vierkant- und Werkstattlineale wird durch die Unterschiede der Abstände der korrespondierenden Punkte beider Flächen gemessen. Die zulässigen Grenzen dieser Unterschiede betragen das Zweifache der für die Ebenheit der Meßflächen zulässigen Grenzen.

Die zulässige Abweichung der Seitenflächen (der nicht als Meßflächen dienenden Flächen) von der Ebenheit beträgt das Dreifache der für die Ebenheit der Meßfläche zulässigen Grenzen. — Die zulässige Abweichung der Seitenflächen von der Parallelität beträgt bei Normal- und Werkstattlinealen das Sechsfache der für die Ebenheit der Meßfläche zulässigen Grenzen.

Die Abweichungen der von benachbarten Flächen gebildeten Winkel von einem rechten dürfen an keiner Stelle mehr als das Dreifache der für die Ebenheit der Meßfläche zulässigen Grenzen betragen.

Werkstoff: Gewalzter oder gezogener Stahl. Haar-, Drei- und Vierkantlineale haben gehärtete Meßkanten.

## Tuschierlineale und Platten DIN 876.

Gesamtlänge der längsten Kante in mm	Zulässige Abweichungen der Meßfläche von der Ebene an beliebiger Stelle derselben in $\mu$ für		
	Genauigkeit I	Genauigkeit II	Genauigkeit III
100	$\pm 5,5$	$\pm 11$	$\pm 22$
150	$\pm 5,75$	$\pm 11,5$	$\pm 23$
200	$\pm 6$	$\pm 12$	$\pm 24$
300	$\pm 6,5$	$\pm 13$	$\pm 26$
400	$\pm 7$	$\pm 14$	$\pm 28$
500	$\pm 7,5$	$\pm 15$	$\pm 30$
600	$\pm 8$	$\pm 16$	$\pm 32$
700	$\pm 8,5$	$\pm 17$	$\pm 34$
800	$\pm 9$	$\pm 18$	$\pm 36$
1000	$\pm 10$	$\pm 20$	$\pm 40$
1200	$\pm 11$	$\pm 22$	$\pm 44$
1500	$\pm 12,5$	$\pm 25$	$\pm 50$
2000	$\pm 15$	$\pm 30$	$\pm 60$

Für Zwischenlängen sind die Werte der nächst kleineren Stufe anzuwenden.

Die der Meßfläche entgegengesetzte Seite muß 3 Auflager haben.

Das Schaben soll ausschließlich dem Zwecke der Erzielung der Genauigkeit dienen. Das nachträgliche Anbringen von sog. gleichmäßigen Schabezeichen ist zu verwerfen, da es die vorher vorhandene Genauigkeit zu verschlechtern geeignet ist.

Bedingt durch die Herstellung von Platten, sollen die zum Prüfen der Ebenheit verwandten Meßmittel die Platte nicht mit Punkten, sondern mit Meßflächen berühren von mindestens 2,7 cm<sup>2</sup> Flächeninhalt (entsprechend dem Endmaßquerschnitt 30 × 9).

Werkstoff: Gußeisen.

Bei der Aufbewahrung der Lineale und Platten ist darauf zu achten, daß sie auf einer genügend ebenen Fläche (DIN 876) gleichmäßig aufliegen, um ein Verziehen auszuschließen. Bei der Anwendung sind sie vor ungleichmäßiger Wärmeeinwirkung zu schützen.

Haarlineale (Kantel, Messerlineale) dienen zum Prüfen der Ebenheit von Flächen oder der Geradheit von Linien (z. B. bei Drehteilen einer Mantellinie) mittels des Lichtspaltverfahrens. Der sich beim Auflegen an unebenen Stellen zeigende Lichtspalt kann bei einiger Übung bis auf  $1 \mu$  geschätzt werden, besonders beim Vergleich mit einem Lichtspalt bekannter Größe (z. B. Haarlineal über zwei auf einer Planglasplatte nebeneinander angesprengten Endmaßen verschiedener Länge).

### 3. Draht- und Blechlehren, Spaltlehren (Spione).

Draht- und Blechlehren (zum Sortieren von Draht oder Blech) bestehen aus kreisförmigen oder rechteckigen Blechen, die mit einer Anzahl abgestufter Einschnitte oder Löcher versehen sind. Die Stufung wird mit Nummern oder Buchstaben bezeichnet (s. S. 175 bis 177).

Spaltlehren (Spione) sind meist um  $100 \mu$  in der Dicke gestufte längliche Blechstückchen oder Blechstreifen, die häufig zu mehreren in einem Halter vereinigt sind. Sie dienen zum „Ausfühlen“ von Rissen und feinen Spalten oder zum Einstellen von kurzen Abständen (z. B. von Unterbrecherkontakten).

### 4. Passungen und Lehren<sup>1)</sup>.

Die Wirtschaftlichkeit einer Fertigung bedingt möglichste Ausschaltung von Nacharbeit zum Zwecke des Zusammenpassens zusammengehöriger Teile, gleichviel, ob diese im gleichen Werke oder in verschiedenen Betrieben hergestellt sind.

Zu einem solchen Austauschbau ist notwendig:

a) Die Aufstellung eines einheitlichen **Passungssystems**, d. h. die Festlegung von Grenzwerten, bei deren Einhaltung man die gewünschte Passung erhält.

b) Die Einführung eines Meßverfahrens, das die Einhaltung dieser vorgeschriebenen Grenzwerte bei der Herstellung ermöglicht, nämlich des **Lehrensystems**.

c) Möglichste Beschränkung in den zur Verwendung kommenden Durchmessern. Eine Richtlinie ist die vom Normenausschuß der deutschen Industrie aufgestellte **Normaldurchmesserreihe** (s. Abschnitt „Normaldurchmesser“).

d) Eine einheitliche Bezugstemperatur, bei der die Meßmittel und Werkstücke dem vorgeschriebenen Maß entsprechen, Meßwert und Maßwert also übereinstimmen. Die Bezugstemperatur ist  $20^{\circ}\text{C}$  (vgl. S. 56).

a) DIN- und ISA-Passungen.

Das vom Deutschen Normenausschuß aufgestellte DIN-Passungssystem behandelt die Rundpassungen, d. h. das Zusammenpassen von Welle und Bohrung, und ist unterteilt, je nachdem die Welle oder Bohrung zum Ausgangspunkt genommen wird, in

$\alpha$ ) das System der **Einheitswelle**: für einen bestimmten Durchmesser wird die gewünschte Passung bei gleichbleibender Welle durch die größere oder kleinere Bohrung erreicht;

<sup>1)</sup> Schrifttum s. S. 514.

β) das System der **Einheitsbohrung**: die gewünschte Passung wird bei gleichbleibender Bohrung durch die größere oder kleinere Welle bewirkt.

Die **Grundbegriffe** beider Systeme sind auf Tafel 2 zusammengestellt.

Die Aufstellung verschiedener **Gütegrade** (Edel-, Fein-, Schlicht- und Grobpassung) war notwendig mit Rücksicht auf die Herstellungskosten. Es wäre unwirtschaftlich, für Teile, bei denen es auf ein genaues Passen nicht ankommt, unnötig genaue Toleranzen vorzuschreiben.

Innerhalb der Gütegrade sind verschiedene **Sitzarten** festgelegt, deren Abmaße nach **Paßeinheiten** abgestuft sind. Eine **Paßeinheit** ist gleich  $0,005 \cdot \sqrt[3]{\text{Durchmesser}}$ .

Die **Abmaße** sind auf den Seiten 502 bis 509 zusammen mit denen des ISA-Systems<sup>1)</sup> nach den Festlegungen des Deutschen Normenausschusses und des ISA-Komitees zusammengestellt. Eine graphische Übersicht über die sich für die einzelnen Sitze ergebenden Toleranzgebiete bringen die Tafeln 3 und 5.

Für die Gütegrade und Sitzarten wurden zur Kennzeichnung der Lehren **abgekürzte Bezeichnungen** und Farben festgestellt (Tafel 4). Die Abkürzungen können, wenn nicht ein ziffernmäßiges Eintragen der Abmaße vorgezogen wird, auch auf den Zeichnungen Verwendung finden.

Werden die Abmaße ziffernmäßig eingetragen, so ist das obere Abmaß etwas erhöht neben das Nennmaß zu setzen, das untere Abmaß etwas tiefer (z. B.  $40_{+0,1}^{+0,3}$ , 0,3 oberes Abmaß, 0,1 unteres Abmaß). Wird nur ein Abmaß eingetragen (z. B.  $40,1^{+0,2}$ ), so wird das andere stillschweigend mit „Null“ angenommen. Die Passungskurzzeichen der ISA-Passung werden in gleiche Höhe mit dem Nennmaß geschrieben.

Das stark in Einführung befindliche **Internationale Passungssystem (ISA)**<sup>1)</sup> hat die wesentlichen Grundlagen vom DIN-Passungssystem übernommen:

α) Nulllinie als Begrenzungslinie.

β) Bezugstemperatur 20°.

γ) Stufung der Durchmesserbereiche.

δ) Der Begriff der Paßeinheit ist für den Aufbau der ISA-Toleranzen verlassen. Zugrunde gelegt ist die Toleranzeinheit  $i$  (in  $\mu$ ) =  $0,45 \sqrt[3]{D} + 0,001 D$  ( $D$  in mm). Die Größe und Lage der Toleranzen ist so festgelegt, daß die DIN-Sitze durch eine entsprechende Auswahl von ISA-Wellen und -Bohrungen mit theoretisch großer Annäherung, praktisch aber gleichwertig erreicht werden können (Tafel 5).


Eines der wesentlichsten Merkmale des ISA-Systems ist, daß die bei fast allen bisherigen Passungssystemen übliche Zusammenfassung bestimmter Bohrungen und Wellen zu bestimmten Sitzqualitäten unterblieben ist. Es sind vielmehr durch die Größe der Toleranz charakterisierte Qualitäten für die Wellen und Bohrungen genormt, die dann, um einen bestimmten Sitz zu erreichen, zweckentsprechend gepaart werden. Eine Empfehlung für die Auswahl ist in dem Schaubild auf Tafel 5 gegeben.

Die Qualitäten sind fortlaufend mit 1 bis 16 beziffert und haben mit der Qualitätsziffer und Durchmesserstufung steigende Toleranzen (siehe Tafel 6), die sogenannten Grundtoleranzen (Kurzzeichen IT = ISA-Toleranz). Durch die Qualitätsziffer ist also eine bestimmte Toleranzgröße in einem bestimmten Durchmesserbereich eindeutig festgelegt.

<sup>1)</sup> ISA: Abkürzung von „International Federation of the National Standardizing Associations“.

## Tafel 2. Passungen — Grundbegriffe.


### Einheitswelle.

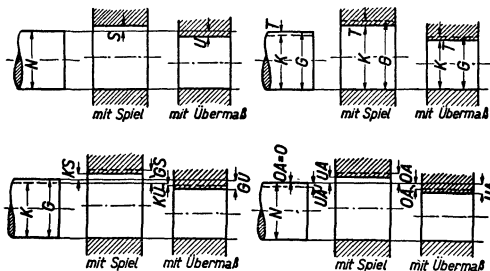

**Kennzeichen:** Die Welle wird innerhalb der einzelnen Gütegrade gleichgehalten, d. h. die Abmaße der Welle bleiben für alle Sitze die gleichen, während die Abmaße der Bohrung nach der Art des Sitzes verschieden ausgeführt werden. Das obere Abmaß der Welle ist Null, also Nulllinie obere Begrenzungslinie der Wellenabmaße.

Wellen, auf denen verschiedene Sitze vorkommen, können glatt oder abgesetzt sein.

### Einheitsbohrung.

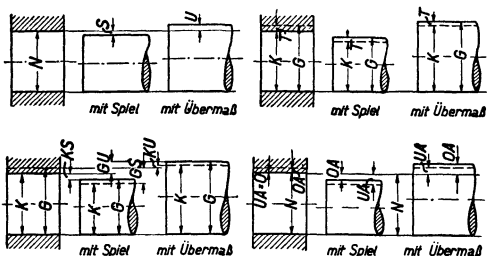

**Kennzeichen:** Die Bohrung wird innerhalb der einzelnen Gütegrade gleichgehalten, d. h. die Abmaße der Bohrung bleiben für alle Sitze die gleichen, während die Abmaße der Welle nach der Art des Sitzes verschieden ausgeführt werden. Das untere Abmaß der Bohrung ist Null, also Nulllinie untere Begrenzungslinie der Bohrungsabmaße.

Wellen, auf denen verschiedene Sitze vorkommen, müssen abgesetzt sein.

Passung (im Sinne des Zusammenpassens) bezeichnet allgemein das körperliche Verhältnis zweier zusammengefüger Teile, gekennzeichnet durch das Spiel bzw. Übermaß.

Spiel ( $S$ ) ist der freie Raum zwischen Bohrung und Welle.

Übermaß ( $U$ ) ist das Maß, um das die einzuführende Welle größer ist als die Bohrung.

Größtmaß  $G$  und Kleinmaß ( $K$ ) sind die Grenzmaße, zwischen denen das ausgeführte Maß eines Werkstückes liegen muß.

Toleranz ( $T$ ) ist der Unterschied zwischen dem größtzulässigen Maß (Größtmaß) und dem kleinstzulässigen Maß (Kleinmaß) eines Werkstückes.

Kleinste Spiel ( $KS$ ) ist der Unterschied zwischen Kleinmaß der Bohrung und Größtmaß der Welle.

Größtes Spiel ( $GS$ ) ist der Unterschied zwischen Größtmaß der Bohrung und Kleinmaß der Welle.

Kleinste Übermaß ( $KU$ ) ist der Unterschied zwischen Kleinmaß der Welle und Größtmaß der Bohrung.

Größtes Übermaß ( $GU$ ) ist der Unterschied zwischen Größtmaß der Welle und Kleinmaß der Bohrung.

Nennmaß ( $N$ ) ist das Maß, welches die Größe der Stücke kennzeichnet.

Abmaß ist das Maß, um das ein Stück vom Nennmaß abweicht, und zwar gibt das

a) Obere Abmaß ( $OA$ ) zum Nennmaß hinzugezählt, bzw. vom Nennmaß abgezogen das Größtmaß.



b) Untere Abmaß ( $UA$ ) zum Nennmaß hinzugezählt, bzw. vom Nennmaß abgezogen das Kleinmaß.

Sitz ist eine Passung, gekennzeichnet durch das kleinste und größte Spiel, bzw. durch das größte und kleinste Übermaß.

Gütegrade sind Bearbeitungsgrade, nach denen die Feinheit von Passungen abgestuft ist. Es werden unterschieden: Edelpassung, Feinpassung, Schlichtpassung, Grobpassung.

Tafel 3. DIN-Passungen.

Übersicht

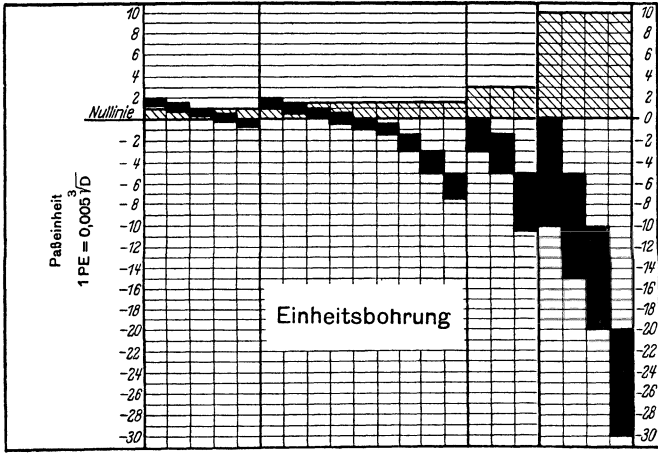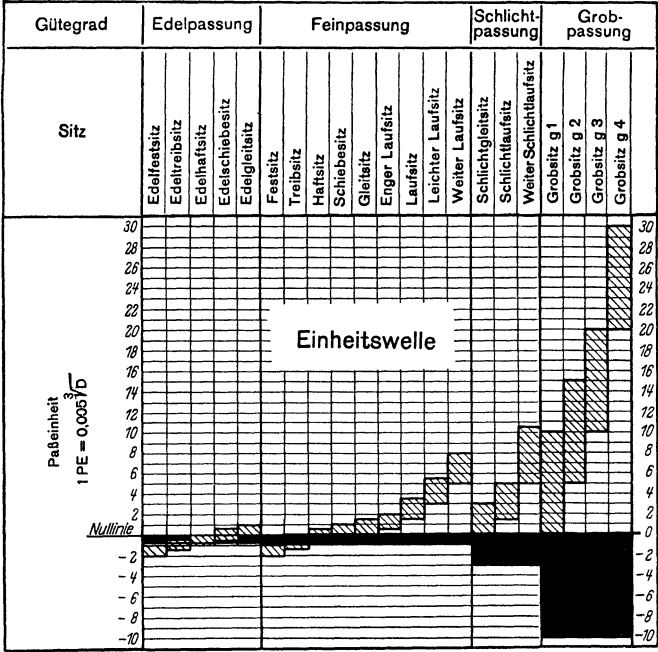

Toleranzgebiet: der Bohrung der Welle



Tafel 4. DIN-Passungen.

Bezeichnung der Gütegrade und Sitze nach DIN 776.

Gütegrad			Einheitsbohrung		Sitze	Einheitswelle	
Benennung	Kurzzeichen	Kennfarbe der Lehre	Bohrung	Wellen		Bohrungen	Welle
Edel- passung	<i>e</i>	korn- blumen- blau	<i>eB</i>	<i>eF</i>	Ruhesitze Edelfestsitz	<i>eF</i>	<i>eW</i>
				<i>eT</i>	Edeltreibr Sitz	<i>eT</i>	
				<i>eH</i>	Edelhaftsitz	<i>eH</i>	
				<i>eS</i>	Edelschiebesitz	<i>eS</i>	
					Bewegungssitz		
				<i>eG</i>	Edelgleitsitz	<i>eG</i>	
Fein- passung		schwarz	<i>B</i>		Ruhesitze		<i>W</i>
				<i>P</i>	Preßsitz	<i>P</i>	
				<i>F</i>	Festsitz	<i>F</i>	
				<i>T</i>	Treibr Sitz	<i>T</i>	
				<i>H</i>	Haftsitz	<i>H</i>	
				<i>S</i>	Schiebesitz	<i>S</i>	
					Bewegungssitze		
				<i>G</i>	Gleitsitz	<i>G</i>	
				<i>EL</i>	Enger Laufsitz	<i>EL</i>	
				<i>L</i>	Laufsitz	<i>L</i>	
<i>LL</i>	Leichter Laufsitz	<i>LL</i>					
<i>WL</i>	Weiter Laufsitz	<i>WL</i>					
Schlicht- passung	<i>s</i>	gelb	<i>sB</i>		Bewegungssitze		<i>sW</i>
				<i>sG</i>	Schlichtgleitsitz	<i>sG</i>	
				<i>sL</i>	Schlichtlaufsitz	<i>sL</i>	
				<i>sWL</i>	Weiter Schlichtlaufsitz	<i>sWL</i>	
Grob- passung	<i>g</i>	hellgrün	<i>gB</i>		Bewegungssitze		<i>gW</i>
				<i>g<sub>1</sub></i>	Grobsitz <i>g<sub>1</sub></i>	<i>g<sub>1</sub></i>	
				<i>g<sub>2</sub></i>	Grobsitz <i>g<sub>2</sub></i>	<i>g<sub>2</sub></i>	
				<i>g<sub>3</sub></i>	Grobsitz <i>g<sub>3</sub></i>	<i>g<sub>3</sub></i>	
				<i>g<sub>4</sub></i>	Grobsitz <i>g<sub>4</sub></i>	<i>g<sub>4</sub></i>	

Die Kennzeichen dienen:

zur Beschriftung der Grenzlehren (siehe DIN 249, 1811, 1812),

zur Angabe der Lehren auf den Zeichnungen (siehe DIN 406, Bl. 5 und 6).


Die Bohrungslehren im System Einheitsbohrung stimmen mit den Bohrungslehren für die Gleitsitze und Grobsitz *g<sub>1</sub>* im System Einheitswelle überein und sind wie folgt gezeichnet:

$$eB = eG \quad B = G \quad sB = sG \quad gB = g_1.$$

Die Wellenlehren im System Einheitswelle stimmen mit den Wellenlehren für die Gleitsitze und Grobsitz *g<sub>1</sub>* im System Einheitsbohrung überein und sind wie folgt gezeichnet:

$$eW = eG \quad W = G \quad sW = sG \quad gW = g_1$$

Tafel 5. Vergleich der DIN- und ISA-Sitzfamilien.

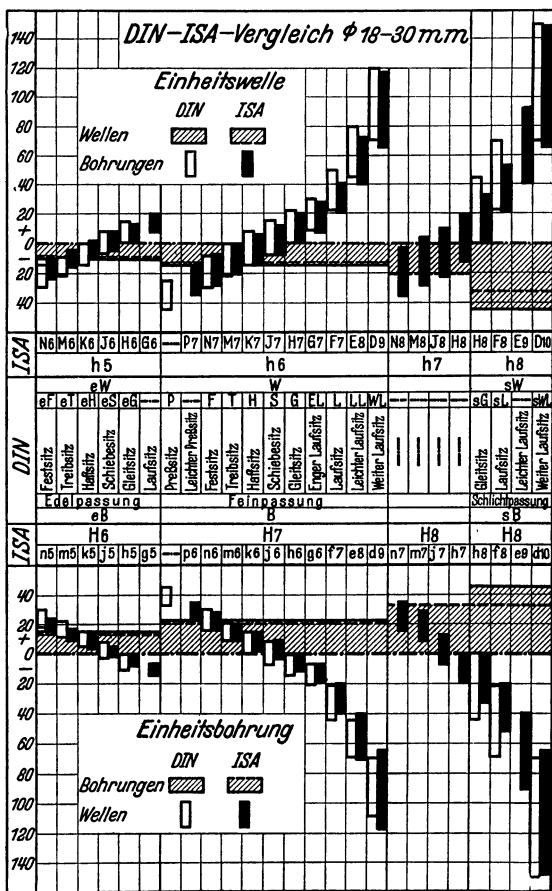

Um eine Welle oder Bohrung vollkommen zu bestimmen, ist nicht nur die Kenntnis der Toleranz nach ihrer Größe, sondern auch nach ihrer Lage zur Nulllinie erforderlich. Diese wird gekennzeichnet durch große lateinische Buchstaben für die Bohrungen und kleine lateinische Buchstaben für die Wellen. Dabei sind mit *J* bzw. *j* die Bohrungen bzw. Wellen bezeichnet, deren Toleranzfeld  $\pm$  zur Nulllinie liegt; die Toleranzfelder der Bohrungen *H* und Wellen *h* berühren die Nulllinie (entsprechen also Einheitsbohrung und Einheitswelle im DIN-System), die Toleranzen der Bohrungen *K* bis *Z* liegen unterhalb, die der Bohrungen *G* bis *A* oberhalb der Nulllinie. Bei den Wellen ist es umgekehrt. Je weiter der Buchstabe im Alphabet von *H* bzw. *h* entfernt ist, desto weiter liegt das Toleranzfeld von der Nulllinie ab.

Eine Bohrung und eine Welle sind in Lage und Größe ihrer Toleranz durch den Buchstaben mit angehängter Qualitätsziffer gekennzeichnet, z. B. K7, h6, ein bestimmter Sitz durch Vereinigung beider Kennzeichen, wobei das Kennzeichen für die Bohrung vorangestellt wird K7 · h6 (entspricht dem Haftsitz Einheitswelle im DIN-System; siehe Tafel 5).

Tafel 6. Grundtoleranzen der ISA-Qualitäten in  $\mu$ .

Qualitätsziffer	Nenndurchmesserbereich in mm									Grundtoleranzreihe
	1-3	über 3-6	über 6-10	über 10-18	über 18-30	über 30-50	über 50-80	über 80-120	über 120-180	
1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	3	4	IT 1
2	2	2	2	2	2	3	3	4	5	IT 2
3	3	3	3	3	4	4	5	6	8	IT 3
4	4	4	4	5	6	7	8	10	12	IT 4
5	5	5	6	8	9	11	13	15	18	IT 5
6	7	8	9	11	13	16	19	22	25	IT 6
7	9	12	15	18	21	25	30	35	40	IT 7
8	14	18	22	27	33	39	46	54	63	IT 8
9	25	30	36	43	52	62	74	87	100	IT 9
10	40	48	58	70	84	100	120	140	160	IT 10
11	60	75	90	110	130	160	190	220	250	IT 11
12	90	120	150	180	210	250	300	350	400	IT 12
13	140	180	220	270	330	390	460	540	630	IT 13
14	250	300	360	430	520	620	740	870	1000	IT 14
15	400	480	580	700	840	1000	1200	1400	1600	IT 15
16	600	750	900	1100	1300	1600	1900	2200	2500	IT 16

Die Grundtoleranzen IT 1 bis 4 sind für Lehren vorgesehen, können aber auch für besonders genaue Werkstücke Anwendung finden. Für Grobpassungslehren gilt IT 5 bis 8, für Lehren zu Werkstücken nach der Qualität 13 bis 16 die Grundtoleranz IT 7 u. 8.

Obleich im ISA-System keine starre Bindung an eine bestimmte Paarung der verschiedenen Wellen und Bohrungen festgelegt ist, liegt seinem Aufbau doch der Gedanke eines Systems Einheitsbohrung (H-Bohrung) und eines Systems Einheitswelle (h-Welle) zugrunde. Alle Passungen mit einer Einheitsbohrung bzw. einer Einheitswelle werden unter dem Begriff „Sitzfamilie“ zusammengefaßt, der etwa dem Begriff „Gütegrad“ des DIN-Systems gleichkommt. Die entsprechend dem DIN-System zusammengefaßten Sitzfamilien zeigt Tafel 7 und 8 (s. a. DIN 7154 und 7155).

Das ISA-System unterscheidet drei Gruppen von Sitzen: Spielsitze (haben immer Spiel), Übergangssitze (haben Spiel oder Übermaß je nach Lage der Toleranz), Preßsitze (haben immer Übermaß).

In den Tafeln 7 und 8 ist eine Gesamtübersicht der Nennabmaße der DIN- und der entsprechenden ISA-Passungen gegeben.

#### b) Lehrensystem.

Um das Einhalten der notwendigen Grenzmaße in der Herstellung zu ermöglichen, sind zweckentsprechende Meßmittel notwendig.

Die Lehren gestatten die Feststellung, ob das Werkstück innerhalb der verlangten Grenzen liegt, ermöglichen aber nicht die Ablesung des Istmaßes.

Die Grenzlehren haben zwei Meßstellen, von denen die eine das Größtmaß und die andere das Kleinstmaß aufweist. Zum Messen von Außenmaßen (Wellen) dienen die Grenzrachenlehren, zum Messen der Bohrungen die Grenzlehrdorne für die Durchmesser bis 100 mm, die Flachlehren für die Durchmesser über 100 bis 250 mm und die Kugelendmaße für die Durchmesser über 250 mm. Die Werkstücke werden die

Tafel 7. DIN- und ISA-Passungen — Gesamt-Nach

Nennmaß- bereich  mm	Bohrungen		Wellen											
	Edel- bohrung e B +	H 6 +	Edel- festsitz e F +	ISA n 5 +	Edel- treibstz e T +	ISA m 5 +	Edel- haftsitz e H +	ISA k 5 +	Edel- schiebe- sitz e S -	ISA j 5 -	Edel- gleitsitz e G -	ISA h 5 -	ISA g 5 -	
I bis 3	—	7	—	11	—	7	—	—	—	+ 4	—	0	3	
über 3	—	0	—	6	—	2	—	—	—	— 1	—	5	8	
bis 6	8	8	15	13	12	9	8	—	+ 4	+ 4	0	0	4	
bis 10	0	0	10	8	6	4	2	—	— 2	— 1	6	5	9	
über 6	10	9	20	16	15	12	10	7	+ 5	+ 4	0	0	5	
bis 10	0	0	12	10	7	6	2	1	— 2	— 2	7	6	11	
über 10	12	11	25	20	18	15	12	9	+ 6	+ 5	0	0	6	
bis 18	0	0	15	12	9	7	3	1	— 3	— 3	9	8	14	
über 18	15	13	30	24	22	17	15	11	+ 8	+ 5	0	0	7	
bis 30	0	0	18	15	11	8	4	2	— 4	— 4	11	9	16	
über 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
bis 40	18	16	35	28	25	20	18	13	+ 9	+ 6	0	0	9	
über 40	0	0	22	17	13	9	4	2	— 4	— 5	13	11	20	
bis 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
über 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
bis 65	20	19	40	33	30	24	20	15	+ 10	+ 6	0	0	10	
über 65	0	0	25	20	15	11	5	2	— 5	— 7	15	13	23	
bis 80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
über 80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
bis 100	22	22	45	38	35	28	22	18	+ 11	+ 6	0	0	12	
über 100	0	0	28	23	17	13	6	3	— 6	— 9	17	15	27	
bis 120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
über 120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
bis 140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
über 140	25	25	50	45	40	33	25	21	+ 13	+ 7	0	0	14	
bis 160	0	0	32	27	20	15	7	3	— 7	— 11	20	18	32	
über 160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
bis 180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
über 180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
bis 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
über 200	30	29	60	51	45	37	30	24	+ 15	+ 7	0	0	15	
bis 225	0	0	38	31	22	17	8	4	— 8	— 13	22	20	35	
über 225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
bis 250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
über 250	30	—	60	—	45	—	30	—	+ 15	—	0	—	—	
bis 260 <sup>1)</sup>	0	—	38	—	22	—	8	—	— 8	—	22	—	—	
über 260 <sup>1)</sup>	35	32	70	57	50	43	35	27	+ 18	+ 7	0	0	17	
bis 280	0	0	43	34	25	20	9	4	— 9	— 16	25	23	40	
über 280	35	—	70	—	50	—	35	—	+ 18	—	0	—	—	
bis 315	0	—	43	—	25	—	9	—	+ 18	—	25	—	—	
über 315	35	—	70	—	50	—	35	—	+ 18	—	0	—	—	
bis 355	0	—	43	—	25	—	9	—	— 9	—	25	—	—	
über 355	35	36	70	62	50	46	35	29	+ 18	+ 7	0	0	18	
bis 360 <sup>1)</sup>	0	0	43	37	25	21	9	4	— 9	— 18	25	25	43	
über 360 <sup>1)</sup>	40	—	80	—	60	—	40	—	+ 20	—	0	—	—	
bis 400	0	—	50	—	28	—	10	—	— 10	—	28	—	—	
über 400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
bis 450	40	40	80	67	60	50	40	32	+ 20	+ 7	0	0	20	
über 450	0	0	50	40	28	23	10	5	— 10	— 20	28	27	47	
bis 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DIN	18	7161 Bl. 2	2051	7160 Bl. 2	2052	7160 Bl. 2	2053	7160 Bl. 2	2054	7160 Bl. 2	2055	7160 Bl. 2	7160 Bl. 2	7160 Bl. 1

Gerade stehende Zahlen: Nennabmaße Lehre Gutseite.

Schräg stehende Zahlen: Nennabmaße Lehre Ausschußseite

**Übersicht — Einheitsbohrung — Nennabmaße.**

DIN 7165.

(Fortsetzung auf S. 504 und 505.)

Bohrungen		Wellen														Nennmaßbereich mm
Feinbohrung B +	ISA H7 +	Preßsitz P +	ISA s6 +	ISA r6 +	Festsitz F +	ISA n6 +	Treibsitz T +	ISA m6 +	Haftsitz H +	ISA k6 +	Schiebesitz S -	ISA j6 -	Gleitsitz G -	ISA h6 -	Enger Laufsitz EL -	
9	9	15	22	19	12	13	9	9	6	—	+3	+6	0	0	3	1 bis 3
0	0	10	15	12	6	6	3	2	0	—	-3	-1	6	7	9	
12	12	22	27	23	15	16	12	12	8	—	+4	+7	0	0	4	über 3
0	0	15	19	15	8	8	4	4	0	—	-4	-1	8	8	12	bis 6
15	15	30	32	28	20	19	15	15	10	10	+5	+7	0	0	5	über 6
0	0	20	23	19	10	10	5	6	0	1	-5	-2	10	9	15	bis 10
18	18	38	39	34	25	23	18	18	12	12	+6	+8	0	0	6	über 10
0	0	25	28	23	12	12	6	7	0	1	-6	-3	12	11	18	bis 18
22	21	45	48	41	30	28	22	21	15	15	+8	+9	0	0	8	über 18
0	0	32	35	28	15	15	8	8	0	2	-8	-4	15	13	22	bis 30
25	25	60	59	50	35	33	25	25	18	18	+9	+11	0	0	9	über 30
0	0	40	43	34	18	17	9	9	0	2	-9	-5	18	16	25	bis 40
30	30		72	60												über 50
0	0	75	53	41	40	39	30	30	20	21	+10	+12	0	0	10	bis 65
		55	78	62	20	20	10	11	0	2	-10	-7	20	19	30	über 65
			59	43												bis 80
			93	73												über 80
35	35	90	71	51	45	45	35	35	22	25	+11	+13	0	0	11	bis 100
0	0	65	101	76	22	23	11	13	0	3	-11	-9	22	22	35	über 100
			79	54												bis 120
			117	88												über 120
			92	63												bis 140
40	40	105	125	90	50	52	40	40	25	28	+13	+14	0	0	13	über 140
0	0	80	100	65	25	27	13	15	0	3	-13	-11	25	25	40	bis 160
			133	93												über 160
			108	68												bis 180
			151	106												über 180
			122	77												bis 200
45	46	130	159	109	60	60	45	46	30	33	+15	+16	0	0	15	über 200
0	0	100	130	80	30	31	15	17	0	4	-15	-13	30	29	45	bis 225
			169	113												über 225
			140	84												bis 250
			130	190	60		45		30		+15		0		15	über 250
0	0	100	158	94	30		15		0		-15		30		45	bis 260 <sup>1)</sup>
50	52	155	190	126	70	66	50	52	0	36	+18	+16	0	0	18	über 260 <sup>1)</sup>
0	0	120	158	94	35	34	18	20	0	4	-18	-16	35	32	50	bis 280
50	0	155	202	130	70		50		35		+18		0		18	über 280
0	0	120	170	98	35		18		0		-18		35		50	bis 315
50	0	155	226	144	70		50		35		+18		0		18	über 315
0	0	120	190	108	35		18		0		-18		35		50	bis 355
50	57	155	244	150	70	73	50	57	35	40	+18	+18	0	0	18	über 355
0	0	120	208	114	35	37	18	21	0	4	-18	-18	35	36	50	bis 360 <sup>1)</sup>
60	0	180	244	150	80		60		40		+20		0		20	über 360 <sup>1)</sup>
0	0	140	208	114	40		20		0		-20		40		60	bis 400
			272	166												über 400
60	63	180	232	126	80	80	60	63	40	45	+20	+20	0	0	20	bis 450
0	0	140	292	172	40	40	20	23	0	5	-20	-20	40	40	60	über 450
			252	132												bis 500
19	7161 Bl. 2	54	7160 Bl. 3	7160 Bl. 3	26	7160 Bl. 2	58	7160 Bl. 2	25	7160 Bl. 2	24	7160 Bl. 2	23	7160 Bl. 2	22	DIN

<sup>1)</sup> Diese Zwischenstufen sind die bisherigen Abgrenzungen der Bereiche im DIN-System. Bei Benutzung der Tafel sind die Bemerkungen auf den Einzelblättern für Nennabmaße zu beachten. Die mit „ISA“ gekennzeichneten Spalten entsprechen empfohlenen

Tafel 7. DIN- und ISA-Passungen — Gesamt-

(Fortsetzung von S. 502 und 503.)

Nach

Nennmaß- bereich	Wellen							Bohrungen		Wellen										
	g 6		f 7		e 8		d 9		s B		h 8		h 9		s L		f 8		e 9	
	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
1 bis 3	3	9	7	18	14	30	20	18	14	0	0	0	0	9	7	14				
über 3	10	18	16	30	28	50	45	0	0	18	14	25	30	21	39					
bis 6	4	12	10	25	20	40	30	25	18	0	0	0	12	10	20					
über 6	12	25	22	40	38	60	60	0	0	25	18	30	40	28	50					
bis 10	5	15	13	30	25	50	40	30	22	0	0	0	15	13	25					
über 10	14	30	28	50	47	75	76	0	0	30	22	36	50	35	61					
bis 18	6	18	16	35	32	60	50	35	27	0	0	0	18	16	32					
über 18	17	35	34	60	59	90	93	0	0	35	27	43	60	43	75					
bis 30	7	22	20	45	40	70	65	45	33	0	0	0	22	20	40					
über 30	20	45	41	70	73	110	117	0	0	45	33	52	70	53	92					
bis 40	9	25	25	50	50	80	80	50	39	0	0	0	25	25	50					
über 40	25	50	50	80	89	130	142	0	0	50	39	62	80	64	112					
bis 50	10	30	30	60	60	100	100	60	46	0	0	0	30	30	60					
über 50	29	60	60	100	106	150	174	0	0	60	46	74	100	76	134					
bis 65	12	35	36	70	72	120	120	70	54	0	0	0	35	36	72					
über 65	34	70	71	120	126	180	207	0	0	70	54	87	120	90	159					
bis 120	14	40	43	80	85	140	145	80	63	0	0	0	40	43	85					
über 120	39	80	83	140	148	200	245	0	0	80	63	100	140	106	185					
bis 140	15	45	50	90	100	150	170	90	72	0	0	0	45	50	100					
über 140	44	90	96	150	172	220	285	0	0	90	72	115	150	122	215					
bis 180		45		90		150		90		0			45							
über 180		90		150		220		0		90			150							
bis 200	17	50	56	100	110	170	190	100	81	0	0	0	50	56	110					
über 200	49	100	108	170	191	250	320	0	0	100	81	130	170	137	240					
bis 225		50		100		170		100		0			50							
über 225		100		170		250		0		100			170							
bis 250		50		100		170		100		0			50							
über 250		100		170		250		0		100			170							
bis 260 <sup>1)</sup>		50		100		170		100		0			50							
über 260 <sup>1)</sup>		100		170		250		0		100			170							
bis 315		50		100		170		100		0			50							
über 315		100		170		250		0		100			170							
bis 355		50		100		170		100		0			50							
über 355		100		170		250		0		100			170							
bis 360 <sup>1)</sup>	18	50	62	100	125	170	210	100	89	0	0	0	50	62	125					
über 360 <sup>1)</sup>	54	100	119	170	214	250	350	0	0	100	89	140	170	151	265					
bis 400		60		120		200		120		0			60							
über 400		120		200		280		0		120			200							
bis 450	20	60	68	120	135	200	230	120	97	0	0	0	60	68	135					
über 450	60	120	131	200	232	280	385	0	0	120	97	155	200	165	290					
bis 500																				
DIN	7160 Bl. 1	21	7160 Bl. 1	20	7160 Bl. 1	52	7160 Bl. 1	448	7161 Bl. 2	151	7160 Bl. 2	7160 Bl. 2	150	7160 Bl. 1	7160 Bl. 1					

ISA-Sitzen. — Beim Ersatz von DIN-Sitzen durch ISA-Sitze ist in jedem Falle, d. h. für jeden Nennmaßbereich an Hand der Zahlenwerte zu untersuchen, welcher ISA-Sitz dem betreffenden DIN-Sitz am besten entspricht. Für die für die Abnahme von Werk-

**Übersicht — Einheitsbohrung — Nennabmaße.**

DIN 7165.

(Fortsetzung von S. 502 und 503.)

Wellen		Bohrungen		Wellen										Nennmaßbereich		
Weiter W L — —	Schlicht- laufsitz — —	d 10	ISA	Grob- g B + +	ISA H 11 + +	Grob- g 1 — —	ISA h 11 — —	Grob- g 2 — —	ISA d 11 — —	Grob- g 3 — —	ISA c 11 — —	ISA b 11 — —	Grob- g 4 — —			ISA a 11 — —
30	20	50	60	0	0	30	20	50	60	140	100	270	I bis	3		
60	60	0	0	0	0	60	80	100	120	200	180	330				
40	30	80	75	0	0	40	30	80	70	140	150	270	über	3		
80	78	0	0	80	75	120	105	150	145	215	250	345	bis	6		
50	40	100	90	0	0	50	40	100	80	150	200	280	über	6		
100	98	0	0	100	90	150	130	200	170	240	300	370	bis	10		
60	50	100	110	0	0	60	50	100	95	150	250	290	über	10		
120	120	0	0	100	110	200	160	250	205	260	350	400	bis	18		
70	65	150	130	0	0	70	65	150	110	160	300	300	über	18		
150	149	0	0	150	130	250	195	300	240	290	450	430	bis	30		
									120	170	310	über	30			
80	80	150	160	0	0	80	80	150	280	330	350	470	bis	40		
180	180	0	0	150	160	250	240	350	130	180	500	320	über	40		
									290	340	480	bis	50			
									140	190	340	über	50			
100	100	200	190	0	0	100	100	200	330	380	400	530	bis	65		
200	220	0	0	200	190	300	290	400	150	200	600	360	über	65		
									340	390	550	bis	80			
									170	220	380	über	80			
120	120	200	220	0	0	120	120	200	390	440	450	600	bis	100		
250	260	0	0	200	220	350	340	450	180	240	700	410	über	100		
									400	460	630	bis	120			
									200	260	460	über	120			
									450	510	710	bis	140			
140	145	250	250	0	0	140	145	250	210	280	500	520	über	140		
280	305	0	0	250	250	400	395	500	460	530	800	770	bis	160		
									230	310	580	über	160			
									480	560	830	bis	180			
									240	340	660	über	180			
									530	630	950	bis	200			
150	170	250	290	0	0	150	170	250	260	380	550	740	über	200		
320	355	0	0	250	290	450	460	550	550	670	900	1030	bis	225		
									280	420	820	über	225			
									570	710	1110	bis	250			
		250		0		150		250	300	480	550	920	über	250		
150		0		250		450		550	620	800	900	1240	bis	260 <sup>1)</sup>		
320		300	320	0	0	170	190	300	300	480	600	920	über	260 <sup>1)</sup>		
170	190	0	0	300	320	500	510	600	620	800	1000	1240	bis	280		
350	400															
170		300		0		170		300	330	540	600	1050	über	280		
350		0		300		500		600	650	860	1000	1370	bis	315		
170		300		0		170		300	360	600	600	1200	über	315		
350		0		300		500		600	720	960	1000	1560	bis	355		
170	210	300	360	0	0	170	210	300	400	680	600	1350	über	355		
350	440	0	0	300	360	500	570	600	760	1040	1000	1710	bis	360 <sup>1)</sup>		
200		350		0		200		350	400	680	700	1350	über	360 <sup>1)</sup>		
400		0		350		550		700	760	1040	1100	1710	bis	400		
									440	760	1500	über	400			
200	230	350	400	0	0	200	230	350	840	1160	700	1900	bis	450		
400	480	0	0	350	400	550	630	700	480	840	1100	1650	über	450		
									880	1240	2050	bis	500			
149	7160 Bl. 1	159	7161 Bl. 2	163	7160 Bl. 2	162	7160 Bl. 1	161	7160 Bl. 1	7160 Bl. 1	160	7160 Bl. 1	DIN			

stücken als gleichwertig anzusehenden Toleranzfelder beider Systeme sind noch besondere Angaben in Vorbereitung. — Einführung in die ISA-Passungen siehe DIN 7150.  
— Weitere empfohlene ISA-Sitze siehe DIN 7154.

Tafel 8. DIN- und ISA-Passungen — Gesamt-Nach

Nennmaßbereich mm	Wellen		Bohrungen										
	Edelwelle eW	h 5 ISA	Edelfestsitz eF	N 6 ISA	Edeltreibsitz eT	M 6 ISA	Edelhafstsitz eH	K 6 ISA	Edelschiebesitz eS	J 6 ISA	Edelgleitsitz eG	H 6 ISA	G 6 ISA
I bis 3	-	0	-	4	-	0	-	-	-	+ 3	-	7	10
über 3	0	5	8	11	-	7	0	-	-	+ 4	-	0	3
bis 6	6	5	15	13	4	1	-	-	-	+ 4	8	8	12
über 6	0	0	10	7	5	3	0	+ 2	+ 5	+ 5	10	9	14
bis 10	7	6	20	16	15	12	10	- 7	- 5	- 4	0	0	5
über 10	0	0	12	9	6	4	0	+ 2	+ 6	+ 6	12	11	17
bis 18	9	8	25	20	18	15	12	- 9	- 6	- 5	0	0	6
über 18	0	0	15	11	8	4	0	+ 2	+ 8	+ 8	15	13	20
bis 30	11	9	30	24	22	17	15	- 11	- 8	- 5	0	0	7
über 30	0	0	18	12	9	4	0	+ 3	+ 9	+ 10	18	16	25
bis 40	13	11	35	28	25	20	18	- 13	- 9	- 6	0	0	9
über 40	0	0	20	14	10	5	0	+ 4	+ 10	+ 13	20	19	29
bis 50	15	13	40	33	30	24	20	- 15	- 10	- 6	0	0	10
über 50	0	0	20	14	10	5	0	+ 4	+ 10	+ 13	20	19	29
bis 65	15	13	40	33	30	24	20	- 15	- 10	- 6	0	0	10
über 65	0	0	22	16	11	6	0	+ 4	+ 11	+ 16	22	22	34
bis 80	17	15	45	38	35	28	22	- 18	- 11	- 6	0	0	12
über 80	0	0	25	20	13	8	0	+ 4	+ 13	+ 18	25	25	39
bis 100	20	18	50	45	40	33	25	- 21	- 13	- 7	0	0	14
über 100	0	0	30	22	15	8	0	+ 5	+ 15	+ 22	30	29	44
bis 120	22	20	60	51	45	37	30	- 24	- 15	- 7	0	0	15
über 120	0	0	30	22	15	8	0	+ 5	+ 15	+ 22	30	29	44
bis 140	22	20	60	51	45	37	30	- 24	- 15	- 7	0	0	15
über 140	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 160	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 160	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 180	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 180	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 200	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 200	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 225	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 225	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 250	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 250	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 260 <sup>1)</sup>	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 260 <sup>1)</sup>	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 280	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 280	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 315	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 315	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 355	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 355	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 360 <sup>1)</sup>	25	23	70	57	50	41	35	- 27	- 18	- 7	0	0	17
über 360 <sup>1)</sup>	0	0	35	25	18	9	0	+ 5	+ 18	+ 25	35	32	49
bis 400	28	27	80	67	60	50	40	- 32	- 20	- 7	0	0	20
über 400	0	0	40	27	20	10	0	+ 8	+ 20	+ 33	40	40	60
bis 450	28	27	80	67	60	50	40	- 32	- 20	- 7	0	0	20
über 450	0	0	40	27	20	10	0	+ 8	+ 20	+ 33	40	40	60
bis 500	28	27	80	67	60	50	40	- 32	- 20	- 7	0	0	20
DIN	2056	7160 Bl. 2	51	7161 Bl. 2	56	7161 Bl. 2	50	7161 Bl. 2	49	7161 Bl. 2	48	7161 Bl. 2	7161 Bl. 1

Gerade stehende Zahlen: Nennabmaße Lehre Gutseite.

Schräg stehende Zahlen: Nennabmaße Lehre Ausschubseite.



Übersicht — Einheitswelle — Nennabmaße.

DIN 7166.

(Fortsetzung auf S. 508 und 509.)

Wellen		Bohrungen														Nennmaß- bereich  mm
Fein- welle W	ISA h 6	Preßsitz P	ISA S 7	ISA R 7	Festsitz F	ISA N 7	Treib- sitz T	ISA M 7	Haftsitz H	ISA K 7	Schiebe- sitz S	ISA J 7	Gleitsitz G	ISA H 7	Enger Laufsitz EL	
0	0	7	13	10	3	4	0	0	+ 3	-	+ 6	+ 3	9	9	12	1 bis 3
6	7	15	22	19	12	13	9	9	- 6	-	- 3	- 6	0	0	3	über 3
0	0	10	15	11	4	4	0	0	+ 4	-	+ 8	+ 5	12	12	15	bis 6
8	8	22	27	23	15	16	12	12	- 8	-	- 4	- 7	0	0	4	über 6
0	0	15	17	13	5	4	0	0	+ 5	+ 5	+ 10	+ 8	15	15	20	bis 10
10	9	30	32	28	20	19	15	15	- 10	- 10	- 5	- 7	0	0	5	über 10
0	0	20	21	16	6	5	0	0	+ 6	+ 6	+ 12	+ 10	18	18	25	bis 18
12	11	38	39	34	25	23	18	18	- 12	- 12	- 6	- 8	0	0	6	über 18
0	0	25	27	20	8	7	0	0	+ 8	+ 6	+ 15	+ 12	22	21	30	bis 30
15	13	45	48	41	30	28	22	21	- 15	- 15	- 8	- 9	0	0	8	über 30
0	0	35	34	25	9	8	0	0	+ 9	+ 7	+ 18	+ 14	25	25	35	bis 40
18	16	60	59	50	35	33	25	25	- 18	- 18	- 9	- 11	0	0	9	über 40
0	0	45	42	30	10	9	0	0	+ 10	+ 9	+ 20	+ 18	30	30	40	bis 50
20	19	75	78	62	40	39	30	30	- 20	- 21	- 10	- 12	0	0	10	über 50
0	0	55	58	38	11	10	0	0	+ 11	+ 10	+ 22	+ 22	35	35	45	bis 65
22	22	90	93	73	45	45	35	35	- 22	- 25	- 11	- 13	0	0	11	über 65
0	0	65	77	48	13	12	0	0	+ 13	+ 12	+ 25	+ 26	40	40	50	bis 80
25	25	105	105	60	50	52	40	40	- 25	- 28	- 13	- 14	0	0	13	über 80
0	0	85	113	63	15	14	0	0	+ 15	+ 13	+ 30	+ 30	45	46	60	bis 100
30	29	130	159	109	60	60	45	46	- 30	- 33	- 15	- 16	0	0	15	über 100
0	0	85	138	74	15	14	0	0	+ 15	+ 13	+ 30	+ 30	45	46	60	bis 120
30	30	130	190	126	60	60	45	45	- 30	- 30	- 15	- 16	0	0	15	über 120
0	0	105	138	74	18	14	0	0	+ 18	+ 16	+ 35	+ 36	50	52	70	bis 140
35	32	155	190	126	70	66	50	52	- 35	- 36	- 18	- 16	0	0	18	über 140
0	0	105	150	78	18	18	0	0	+ 18	+ 18	+ 35	+ 35	50	50	70	bis 160
35	35	155	202	130	70	70	50	50	- 35	- 35	- 18	- 18	0	0	18	über 160
0	0	105	169	87	18	18	0	0	+ 18	+ 18	+ 35	+ 35	50	50	70	bis 180
35	35	155	226	144	70	70	50	50	- 35	- 35	- 18	- 18	0	0	18	über 180
0	0	105	187	93	18	16	0	0	+ 18	+ 17	+ 35	+ 39	50	57	70	bis 200
35	36	155	244	150	70	73	50	57	- 35	- 40	- 18	- 18	0	0	18	über 200
0	0	120	187	93	20	18	0	0	+ 20	+ 20	+ 40	+ 40	60	60	80	bis 225
40	40	180	244	150	80	80	60	60	- 40	- 40	- 20	- 20	0	0	20	über 225
0	0	120	272	166	20	17	0	0	+ 20	+ 18	+ 40	+ 43	60	63	80	bis 250
40	40	180	229	109	80	80	60	63	- 40	- 45	- 20	- 20	0	0	20	über 250
		292	172													bis 500
40	7160 Bl. 2	55	7161 Bl. 3	7161 Bl. 3	47	7161 Bl. 2	57	7161 Bl. 2	46	7161 Bl. 2	45	7161 Bl. 2	44	7161 Bl. 2	43	DIN

1) Diese Zwischenstufen sind die bisherigen Abgrenzungen der Bereiche im DIN-System. Bei Benutzung der Tafel sind die Bemerkungen auf den Einzelblättern für Nennabmaße zu beachten. Die mit „ISA“ gekennzeichneten Spalten entsprechen empfohlenen

Tafel 8. DIN- und ISA-Passungen — Gesamt-

(Fortsetzung von S. 506 und 507.)

Nach

Nennmaß- bereich  mm	Bohrungen							Wellen			Bohrungen				
	ISA	Laufsitz	ISA	Leichter Laufsitz	ISA	Weiter Laufsitz	ISA	Schlicht- welle	ISA	ISA	Schlicht- s G	ISA	Schlicht- s L	ISA	ISA
	G 7 +	L +	F 7 +	LL +	E 8 +	WL +	D 9 +	s W -	h 8 -	h 9 -	s G +	H 8 +	s L +	F 8 +	E 9 +
1 bis 3	12	20	16	35	28	50	45	0	0	0	18	14	30	21	39
über 3	3	9	7	18	14	30	20	18	14	25	0	0	9	7	14
bis 6	16	30	22	45	38	60	60	0	0	0	25	18	40	28	50
über 6	4	12	10	25	20	40	30	25	18	30	0	0	12	10	20
bis 10	20	35	28	55	47	80	76	0	0	0	30	22	50	35	61
über 10	5	15	13	30	25	50	40	30	22	36	0	0	15	13	25
bis 18	24	40	34	65	59	100	93	0	0	0	35	27	60	43	75
über 18	6	18	16	35	32	60	50	35	27	43	0	0	18	16	32
bis 30	28	50	41	80	73	120	117	0	0	0	45	33	70	53	92
über 30	7	22	20	45	40	70	65	45	33	52	0	0	22	20	40
bis 40	34	60	50	95	89	140	142	0	0	0	50	39	80	64	112
über 40	9	25	25	50	50	80	80	50	39	62	0	0	25	25	50
bis 50	40	70	60	110	106	160	174	0	0	0	60	46	100	76	134
über 50	10	30	30	60	60	100	100	60	46	74	0	0	30	30	60
bis 80	47	80	71	130	126	180	207	0	0	0	70	54	120	90	159
über 80	12	35	36	70	72	120	120	70	54	87	0	0	35	36	72
bis 100	54	95	83	150	148	210	245	0	0	0	80	63	140	106	185
über 100	14	40	43	80	85	140	145	80	63	100	0	0	40	43	85
bis 160	61	105	96	170	172	240	285	0	0	0	90	72	150	122	215
über 160	15	45	50	90	100	150	170	90	72	115	0	0	45	50	100
bis 200	69	120	108	190	191	270	320	0	0	0	100	81	170	137	240
über 200	17	50	56	100	110	170	190	100	81	130	0	0	50	56	110
bis 250	120	190	190	270	270	0	0	0	0	0	100	170	0	0	0
über 250	50	100	100	170	170	100	100	100	0	0	0	50	50	50	50
bis 260 <sup>1)</sup>	120	190	190	270	270	0	0	0	0	0	100	170	0	0	0
über 260 <sup>1)</sup>	50	100	100	170	170	100	100	100	0	0	0	50	50	50	50
bis 315	75	120	119	190	214	270	350	0	0	0	100	89	170	151	265
über 315	18	50	62	100	125	170	210	100	89	140	0	0	50	62	125
bis 355	140	220	220	300	300	0	0	0	0	0	120	200	0	0	0
über 355	60	120	120	200	200	120	120	120	0	0	0	60	60	60	60
bis 400	83	140	131	220	232	300	385	0	0	0	120	97	200	165	290
über 400	20	60	68	120	135	200	230	120	97	155	0	0	60	68	135
bis 500	7161 Bl. 1	42	7161 Bl. 1	41	7161 Bl. 1	53	7161 Bl. 1	154	7160 Bl. 1	7160 Bl. 2	157	7161 Bl. 2	156	7161 Bl. 1	7161 Bl. 1

ISA-Sitzen. — Beim Ersatz von DIN-Sitzen durch ISA-Sitze ist in jedem Falle, d. h. für jeden Nebenmaßbereich an Hand der Zahlenwerte zu untersuchen, welcher ISA-Sitz dem betreffenden DIN-Sitz am besten entspricht. Für die für die Abnahme von Werk-

bersicht — Einheitswelle — Nennabmaße.

IN 7166.

(Fortsetzung von S. 506 und 507.)

Bohrungen		Wellen		Bohrungen								Nennmaßbereich	
D + mm	Schlicht- laufsitze ISA	Grob- welle g W	ISA	Grobsitz	ISA	Grobsitz	ISA	Grobsitz	ISA	ISA	Grobsitz		ISA
				g 1	H 11	g 2	D 11	g 3	C 11	B 11	g 4	A 11	
60	60	0	0	50	60	80	80	100	120	200	180	330	I bis 3
30	20	50	60	0	0	30	20	50	60	140	100	270	
80	78	0	0	80	75	120	105	150	145	215	250	345	über 3
40	30	80	75	0	0	40	30	80	70	140	150	270	bis 6
100	98	0	0	100	90	150	130	200	170	240	300	370	über 6
50	40	100	90	0	0	50	40	100	80	150	200	280	bis 10
120	120	0	0	100	110	200	160	250	205	260	350	400	über 10
60	50	100	100	0	0	60	50	100	95	150	250	290	bis 18
150	149	0	0	150	130	250	195	300	240	290	450	430	über 18
70	65	150	130	0	0	70	65	150	110	160	300	300	bis 30
									280	330		470	über 30
180	180	0	0	150	160	250	240	350	120	170	500	310	bis 40
80	80	150	160	0	0	80	80	150	290	340	350	480	über 40
									130	180		320	bis 50
									330	380		530	über 50
200	220	0	0	200	190	300	290	400	140	190	600	340	bis 65
100	100	200	190	0	0	100	100	200	340	390	400	550	über 65
									150	200		360	bis 80
									390	440		600	über 80
250	260	0	0	200	220	350	340	450	170	220	700	380	bis 100
120	120	200	220	0	0	120	120	200	400	460	450	630	über 100
									180	240		410	bis 120
									450	510		710	über 120
									200	260		460	bis 140
280	305	0	0	250	250	400	395	500	460	530	800	770	über 140
140	145	250	250	0	0	140	145	250	210	280	500	520	bis 160
									480	560		830	über 160
									230	310		580	bis 180
									530	630		950	über 180
									240	340		660	bis 200
320	355	0	0	250	290	450	460	550	550	670	900	1030	über 200
150	170	250	290	0	0	150	170	250	260	380	550	740	bis 225
									570	710		1110	über 225
									280	420		820	bis 250
320		0		250		450		550	620	800	900	1240	über 250
150		250		0		150		250	300	480	550	920	bis 260 <sup>1)</sup>
350	400	0	0	300	320	500	510	600	620	800	1000	1240	über 260 <sup>1)</sup>
170	190	300	320	0	0	170	190	300	300	480	600	920	bis 280
350		0		300		500		600	650	860	1000	1370	über 280
170		300		0		170		300	330	540	600	1050	bis 315
350		0		300		500		600	720	960	1000	1560	über 315
170		300		0		170		300	360	600	600	1200	bis 355
350	440	0	0	300	360	500	570	600	760	1040	1000	1710	über 355
170	210	300	360	0	0	170	210	300	400	680	600	1350	bis 360 <sup>1)</sup>
400		0		350		550		700	760	1040	1100	1710	über 360 <sup>1)</sup>
200		350		0		200		350	400	680	700	1350	bis 400
									840	1160		1900	über 400
400	480	0	0	350	400	550	630	700	440	760	1100	1500	bis 450
200	230	350	400	0	0	200	230	350	880	1240	700	2050	über 450
									480	840		1650	bis 500
155	7161 Bl. 1	164	7160 Bl. 2	169	7161 Bl. 2	167	7161 Bl. 1	166	7161 Bl. 1	7161 Bl. 1	165	7161 Bl. 1	DIN

stücken als gleichwertig anzusehenden Toleranzfelder beider Systeme sind noch besondere Angaben in Vorbereitung. — Einführung in die ISA-Passungen siehe DIN 7150. Weitere empfohlene ISA-Sitze siehe DIN 7155.

Tafel 9. ISA-Passungen. Nennabmaße der Wellen in  $\mu$ . (Nach DIN 7160.)

Durchmesserbereich	1—3		über 3—6		über 6—10		über 10—18		über 18—30		über 30—50		über 50—80		über 80—120		über 120—180	
	g5	h5	— 4	— 5	— 11	— 6	— 14	— 7	— 16	— 9	— 20	— 10	— 23	— 12	— 27	— 14	— 32	
5. Qualität	k5	— 4	— 4	— 4	— 2	— 5	— 3	— 0	— 4	— 0	— 5	— 0	— 13	— 0	— 15	— 0	— 18	
	j5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 5	— 3	— 4	— 0	— 5	— 0	— 13	— 0	— 15	— 0	— 18	
	m5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 5	— 3	— 4	— 0	— 5	— 0	— 13	— 0	— 15	— 0	— 18	
	n5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 5	— 3	— 4	— 0	— 5	— 0	— 13	— 0	— 15	— 0	— 18	
	p5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 5	— 3	— 4	— 0	— 5	— 0	— 13	— 0	— 15	— 0	— 18	
6. Qualität	g6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 4	— 1	— 7	— 2	— 8	— 1	— 19	— 1	— 22	— 1	— 25	
	h6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 4	— 1	— 7	— 2	— 8	— 1	— 19	— 1	— 22	— 1	— 25	
	j6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 4	— 1	— 7	— 2	— 8	— 1	— 19	— 1	— 22	— 1	— 25	
	k6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 4	— 1	— 7	— 2	— 8	— 1	— 19	— 1	— 22	— 1	— 25	
	m6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 4	— 1	— 7	— 2	— 8	— 1	— 19	— 1	— 22	— 1	— 25	
7. Qualität	n6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 4	— 1	— 7	— 2	— 8	— 1	— 19	— 1	— 22	— 1	— 25	
	p6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 4	— 1	— 7	— 2	— 8	— 1	— 19	— 1	— 22	— 1	— 25	
	e7	— 14	— 14	— 14	— 14	— 10	— 16	— 10	— 16	— 10	— 16	— 10	— 29	— 12	— 34	— 14	— 39	
	f7	— 14	— 14	— 14	— 14	— 10	— 16	— 10	— 16	— 10	— 16	— 10	— 29	— 12	— 34	— 14	— 39	
	g7	— 14	— 14	— 14	— 14	— 10	— 16	— 10	— 16	— 10	— 16	— 10	— 29	— 12	— 34	— 14	— 39	
8. Qualität	h7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 5	— 12	— 6	— 13	— 8	— 15	— 10	— 30	— 6	— 35	— 4	— 43	
	j7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 5	— 12	— 6	— 13	— 8	— 15	— 10	— 30	— 6	— 35	— 4	— 43	
	k7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 5	— 12	— 6	— 13	— 8	— 15	— 10	— 30	— 6	— 35	— 4	— 43	
	m7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 5	— 12	— 6	— 13	— 8	— 15	— 10	— 30	— 6	— 35	— 4	— 43	
	n7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 5	— 12	— 6	— 13	— 8	— 15	— 10	— 30	— 6	— 35	— 4	— 43	
9. Qualität	d8	— 20	— 34	— 30	— 48	— 62	— 50	— 77	— 65	— 98	— 80	— 119	— 100	— 146	— 174	— 145	— 208	
	e8	— 14	— 28	— 20	— 38	— 25	— 47	— 32	— 59	— 40	— 73	— 50	— 89	— 106	— 126	— 148		
	f8	— 7	— 21	— 10	— 28	— 13	— 35	— 16	— 43	— 20	— 53	— 25	— 64	— 30	— 72	— 96		
	g8	— 7	— 21	— 10	— 28	— 13	— 35	— 16	— 43	— 20	— 53	— 25	— 64	— 30	— 72	— 96		
	h8	— 7	— 21	— 10	— 28	— 13	— 35	— 16	— 43	— 20	— 53	— 25	— 64	— 30	— 72	— 96		
10. Qualität	j8	— 7	— 7	— 9	— 9	— 11	— 14	— 13	— 16	— 20	— 19	— 23	— 23	— 27	— 31	— 31		
	k8	— 7	— 7	— 9	— 9	— 11	— 14	— 13	— 16	— 20	— 19	— 23	— 23	— 27	— 31	— 31		
	d9	— 20	— 45	— 30	— 60	— 76	— 50	— 93	— 65	— 117	— 80	— 142	— 100	— 174	— 207	— 243		
	e9	— 14	— 39	— 20	— 50	— 25	— 50	— 32	— 75	— 40	— 92	— 50	— 112	— 60	— 134	— 159		
	h9	— 7	— 25	— 15	— 30	— 15	— 30	— 15	— 30	— 15	— 30	— 15	— 30	— 15	— 30	— 15		
11. Qualität	j9	— 13	— 12	— 15	— 15	— 18	— 22	— 21	— 26	— 31	— 31	— 37	— 37	— 44	— 43	— 50		
	k9	— 13	— 12	— 15	— 15	— 18	— 22	— 21	— 26	— 31	— 31	— 37	— 37	— 44	— 43	— 50		
	d10	— 20	— 60	— 30	— 78	— 40	— 98	— 50	— 120	— 65	— 149	— 80	— 180	— 220	— 260	— 305		
	e10	— 10	— 40	— 20	— 48	— 25	— 58	— 30	— 70	— 35	— 84	— 40	— 100	— 100	— 140	— 160		
	h10	— 7	— 20	— 10	— 24	— 12	— 29	— 13	— 35	— 16	— 42	— 19	— 60	— 60	— 70	— 80		
11. Qualität	j10	— 20	— 40	— 20	— 48	— 25	— 58	— 30	— 70	— 35	— 84	— 40	— 100	— 100	— 140	— 160		
	k10	— 20	— 40	— 20	— 48	— 25	— 58	— 30	— 70	— 35	— 84	— 40	— 100	— 100	— 140	— 160		
	d11	— 20	— 80	— 30	— 105	— 40	— 130	— 50	— 160	— 65	— 195	— 80	— 240	— 100	— 290	— 340		
	e11	— 10	— 60	— 30	— 75	— 40	— 90	— 40	— 110	— 50	— 130	— 60	— 160	— 100	— 190	— 220		
	h11	— 7	— 30	— 15	— 37	— 18	— 45	— 20	— 55	— 25	— 65	— 30	— 80	— 95	— 110	— 125		
k11	— 60	— 30	— 15	— 37	— 18	— 45	— 20	— 55	— 25	— 65	— 30	— 80	— 95	— 110	— 125			
		— 60	— 75	— 45	— 90	— 45	— 110	— 55	— 130	— 65	— 160	— 100	— 220	— 260	— 310	— 350	— 400	— 450

Tafel 10. ISA-Passungen. Nennmaße der Bohrungen in  $\mu$ . (Nach DIN 7161.)

Durchmesserbereich	1—3	über 3—6	über 6—10	über 10—18	über 18—30	über 30—50	über 50—80	über 80—120	über 120—180
6. Qualität	G 6	+ 3	+ 10	+ 6	+ 17	+ 20	+ 25	+ 12	+ 14
	H 6	0	+ 7	0	+ 11	+ 13	+ 16	+ 0	0
	J 6	- 4	+ 3	- 5	+ 6	+ 8	+ 10	+ 19	+ 34
	K 6	-	- 4	- 5	+ 2	+ 5	+ 6	+ 13	+ 22
	M 6	- 7	- 9	- 9	+ 2	+ 2	+ 3	+ 4	+ 18
	N 6	- 11	- 12	- 15	- 9	- 11	- 12	- 14	+ 6
7. Qualität	E 7	+ 14	+ 23	+ 40	+ 50	+ 61	+ 75	+ 72	+ 85
	F 7	+ 7	+ 16	+ 28	+ 34	+ 41	+ 50	+ 60	+ 71
	G 7	+ 3	+ 12	+ 20	+ 24	+ 28	+ 34	+ 40	+ 47
	H 7	0	+ 9	+ 15	+ 18	+ 21	+ 25	+ 30	+ 35
	J 7	- 6	+ 3	- 7	+ 5	+ 12	+ 14	+ 18	+ 22
	K 7	-	-	+ 5	+ 6	+ 9	+ 7	+ 9	+ 10
8. Qualität	M 7	- 9	0	- 15	0	- 21	0	0	0
	N 7	- 13	- 4	- 19	- 5	- 7	- 8	- 9	- 10
	P 7	- 16	- 7	- 24	- 11	- 14	- 17	- 21	- 24
	D 8	+ 20	+ 34	+ 40	+ 62	+ 77	+ 80	+ 100	+ 120
	E 8	+ 14	+ 28	+ 47	+ 59	+ 73	+ 89	+ 106	+ 126
	F 8	+ 7	+ 21	+ 35	+ 43	+ 53	+ 64	+ 76	+ 90
9. Qualität	H 8	0	+ 14	0	+ 22	0	+ 39	0	0
	J 8	- 7	+ 7	- 10	+ 12	+ 15	+ 24	+ 18	+ 22
	K 8	-	-	+ 6	+ 8	+ 10	+ 12	+ 14	+ 16
	M 8	- 15	- 1	- 25	- 3	- 36	- 42	- 4	- 6
	D 9	+ 20	+ 45	+ 60	+ 93	+ 117	+ 142	+ 174	+ 207
	E 9	+ 14	+ 30	+ 50	+ 75	+ 92	+ 112	+ 134	+ 159
10. Qualität	H 9	0	+ 25	0	+ 43	0	+ 62	0	0
	J 9	- 13	+ 12	- 18	+ 21	- 26	+ 31	- 37	+ 43
	D 10	+ 20	+ 60	+ 98	+ 120	+ 149	+ 180	+ 220	+ 260
	H 10	0	+ 40	+ 58	+ 70	+ 84	+ 100	+ 120	+ 140
	J 10	- 20	+ 20	- 29	+ 35	- 42	+ 50	+ 60	+ 70
	D 11	+ 20	+ 80	+ 130	+ 160	+ 195	+ 240	+ 290	+ 340
11. Qualität	H 11	0	+ 60	0	+ 110	0	+ 160	0	+ 220
	J 11	- 30	+ 30	- 45	+ 55	- 65	+ 80	- 110	+ 125

gewünschte Passung haben, wenn bei der Bohrungslehre (Dorn) die Seite mit dem Kleinmaß (Gutseite) sich einführen läßt, die mit dem Größtmaß (Ausschußseite) jedoch nicht, und wenn die Wellenlehre (Rachenlehre) mit dem Größtmaß (Gutseite) sich über die Welle schieben läßt, mit dem Kleinmaß (Ausschußseite) jedoch nicht, Abb. M 9a und b.

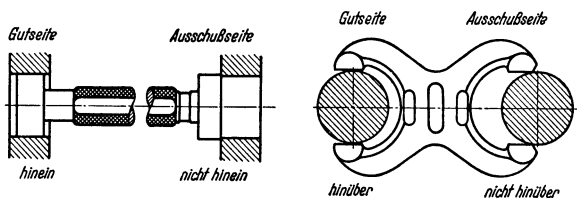


Abb. M 9a und b.

Für die Ausschußseite der Bohrungslehren werden Lehrdorne oder Meßkörper mit verminderter Berührungsfläche bis 100 mm, darüber hinaus Kugelendmaße oder ähnliche Meßmittel dann empfohlen, wenn es darauf ankommt, daß die Formungenaugigkeit der Bohrungen die Grenzmaße nicht überschreitet. Entsprechend dem Taylorschen Grundsatz<sup>1)</sup> werden beim Lehren auf der Gutseite alle Bestimmungsgrößen gemeinsam gelehrt, auf der Ausschußseite jede Bestimmungsgröße einzeln.

**Tafel 11. Zulässige Vergrößerung der Grundtoleranzen infolge Abnutzung der Gutseite der Arbeitslehren in  $\mu$ .**

Nach DIN 7151 (ISA-Passungen).

Lehren für	Qual.	1	über	über	über	über	über	über	über	über
		bis	3	6	10	18	30	50	80	120
		3	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
		3	6	10	18	30	50	80	120	180
Außenmaße (Wellen)	5	1	1	1	1,5	2	2	2	3	3
	6	1,5	1,5	1,5	2	3	3	3	4	4
	7	1,5	1,5	1,5	2	3	3	3	4	4
	8	3	3	3	4	4	5	5	6	6
Innenmaße (Bohrungen)	6	1	1	1	1,5	1,5	2	2	3	3
	7	1,5	1,5	1,5	2	3	3	3	4	4
	8	3	3	3	4	4	5	5	6	6

Für die Grenzlehren (**Arbeitslehren**), deren Abmaße auf den Seiten 502 bis 509 gebracht sind, sind in DIN 7162 Toleranzen festgelegt. Sie dürfen nicht über eine bestimmte Abnutzungsgrenze (siehe Tafel 11) hinaus benutzt werden, da sonst nicht mehr der gewünschte Sitz erreicht wird.

Das DIN-System sieht **Abnahmelehren** vor, d. h. die Lehren, die vom Besteller (vor allem von Behörden) zur Prüfung der Werkstücke auf Einhaltung der Toleranz benutzt werden können. Hierfür sind vom Normenausschuß besondere Abmaße vorgeschlagen, die die Herstellungstoleranz und die Abnutzung der Arbeitslehren berücksichtigen.

Die Herstellungstoleranz der Abnahmelehren ist für die Gut- und Ausschußseite gleich der für die Ausschußseite der Arbeitslehren in DIN 2057 festgesetzten. In der Praxis werden Abnahmelehren nur selten verwendet.

<sup>1)</sup> Kienzle: Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1937, S. 505.

Die Lehren erhalten eine Beschriftung, die das Passungssystem, Nennmaß, Abmaß und Sitzart angibt, und einen Farbanstrich zur Kenntlichmachung des Gütegrades (Tafel 4). Die Ausschußseite wird außerdem noch durch einen roten Farbstreifen gekennzeichnet. Die Abnahmelehren erhalten zur Unterscheidung von den Arbeitslehren als besonderes Kennzeichen noch einen weißen Farbring bzw. Farbstrich. In DIN 249, 1811, 1812 und 7180 sind Richtlinien für die Kennzeichnung und Beschriftung der Arbeits-Abnahme und -Prüflehren aufgestellt.

Um die Abnutzung der Lehren zu verringern und somit die Gebrauchsdauer zu verlängern, werden die Meßflächen auch verchromt oder wie bei den Rachenlehren mit Hartmetallplättchen versehen. Im letzteren Fall wird eine etwa 40fache Lebensdauer erreicht.

Bei häufigem Wechsel in der Fertigung, kleinen Stückzahlen, in Instandsetzungswerkstätten, für selten vorkommende Sitze werden mit Vorteil die auf einen Bereich von mehreren Millimetern verstellbaren Rachenlehren verwendet, bei denen durch Verstellen der Meßflächen einestells die verschiedenen Sitze innerhalb des Meßbereiches eingestellt wie auch die Abnutzung ausgeglichen werden können.

Alle Lehren bedürfen, um Fehlerarbeiten zu vermeiden, einer dauernden Überwachung auf ihre Maßgenauigkeit. Zur Prüfung der Grenzbohrungslehren dienen Prüfrachenlehren (im ISA-System nicht vorgesehen), besser aber ist der Vergleich mit Parallel-Endmaßen durch Fühlhebel oder Meßmaschine. Die Grenzwellenlehren werden durch Meßscheiben oder Meßstäbe geprüft<sup>1)</sup>. Die Herstellungsgenauigkeit der Prüflehren s. DIN 2058 und 7162. Am wichtigsten ist die Maßüberwachung der Urmaße, der Parallel-Endmaße (Herstellungsgenauigkeit s. S. 480), die die Grundlage des gesamten Meßwesens in einer Maschinenfabrik sind. Durch Messung mit dem Interferenzkomparator von Zeiss, der ihre Länge in Lichtwellenlängen auswertet, ist eine zuverlässige Sicherung bis auf Bruchteile eines tausendstel Millimeters möglich (vgl. S. 55 und 478). Die Gebrauchsnormale, ebenfalls Parallel-Endmaße, die periodisch mit den Urmaßsätzen verglichen werden, dienen in der Hauptsache zur Einstellung von Meßmaschinen und -Geräten.

Grundsatz muß sein, in die Werkstatt nur geprüfte Lehren hinauszugeben. Zweckmäßig ist es, in der Werkstatt nur neue Lehren zu benutzen und die (noch nicht unzulässig) abgenutzten Lehren in der Abnahme zu verwenden. Regelmäßige Überwachung ist eine selbstverständliche Forderung.

Auch der zweckmäßigen Aufbewahrung der Lehr- und Meßmittel in der Ausgabe und am Standort des Arbeiters ist ein besonderes Augenmerk zu schenken. Schutz vor Feuchtigkeit und starker Erwärmung; Aufbewahrung in besonderen Behältern; Ablegen auf Filzplatten oder Tuch an der Maschine.

#### c) Besonderes für Lehren der ISA-Passungen.

Als **Arbeitslehren** werden die gleichen Lehrenarten wie im DIN-System verwendet. Die Werte für Herstellungsgenauigkeit und Abnutzung sind aber gegenüber DIN herabgesetzt. Die Herstellungsgenauigkeit für die Aus-

<sup>1)</sup> Zur Berücksichtigung der elastischen Aufbiegung durch die Meßkraft bei der Verwendung von Fühlhebeln s. Schorsch: Rachenlehrenprüfung mit Innenmeßgeräten. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1940, S. 21.

schußlehre liegt wie bei DIN symmetrisch zum Ausschußmaß des Werkstückes, dagegen ist das Gesamtfeld für Herstellung und Abnutzung der Gutlehre weiter in das Toleranzfeld für das Werkstück hineingeschoben, um ein Überschreiten des Abmaße bei Abnutzung der Lehre möglichst zu verringern und den Sitzcharakter besser wahren zu können.

Von einer Normung der **Abnahmelehren** ist im ISA-System abgesehen worden.

Jedes Werkstück gilt als abnahmefähig, wenn es für gut befunden wird, mit Lehren, die die äußersten Maße haben, die für Arbeitslehren (Abnutzung einbegriffen) festgelegt sind. Für die Abnahme der Werkstücke sind also die in den Tafeln gebrachten Nenn-Abmaße nur unter Berücksichtigung der Abnutzung (s. DIN 7162) maßgebend.

Bei den **Prüflehren** wurde von einer Normung von Prüflehren für Bohrungslehren Abstand genommen, da diese am zweckmäßigsten unmittelbar mit Endmaßen verglichen werden.

Als Prüflehren für die Wellenarbeitslehren (Rachenlehren) finden Meßscheiben und Endmaße mit Zylinderflächen Anwendung. Vorgesehen ist die Prüfung der neuen und abgenutzten Gutseite und der Ausschußseite. Die Herstellungsgenauigkeit der Prüflehre liegt immer symmetrisch zu dem zu prüfenden Maß der Arbeitslehre und ist enger als die Arbeitslehre (DIN 7162).

Für die **Beschriftung und Kennzeichnung der Grenzlehren** sind in DIN 7181 Richtlinien gegeben. Statt der Sitzbezeichnung werden bei den ISA-Lehren dem Nennmaß die Symbole für Toleranzfeld und Qualität hinzugefügt (z. B. 35 H 7). Die ISA-Lehren sind für alle Qualitäten schwarz zu streichen und mit dem Zeichen ISA zu versehen. Bei Auslandslieferungen sind gegebenen Falles die Sonderbestimmungen der einzelnen Länder zu berücksichtigen.

Die **Eintragung der Kurzzeichen in Zeichnungen** ist international nicht festgelegt und erfolgt in Deutschland zweckmäßig wie bei den DIN-Passungen in der Weise, daß die Kurzzeichen für Bohrungen über, die für die Wellen unter die Maßlinie gesetzt werden.

#### Zahlentafeln und DIN-Blätter.

Das Urheberrecht an den veröffentlichten Zahlen und Auszügen aus DIN-Blättern steht für Deutschland dem Deutschen Normenausschuß zu. Wiedergabe erfolgt mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses. Verbindlich ist die jeweils neueste Ausgabe des Normblattes in DIN-Format A 4, das durch den Beuth-Vertrieb, GmbH, Berlin SW 68, zu beziehen ist.

#### Schrifttum.

- Kienzle: Das ISA-Toleranzsystem. Werkst.-Techn. u. Werksl. 1935, S. 354. Berlin: Springer.
- Kienzle: Der heutige Stand der Toleranz- und Prüfsysteme für Werkstückabmessungen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1936, S. 501.
- Kienzle: Feste Lehren im ISA-System. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1936, S. 503.
- Leinweber: Toleranzen und Lehren. 2. Aufl. Berlin: Springer 1940.
- Kienzle: Wege zum zuverlässigen Werkstückmaß. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1937, S. 505.
- Kienzle: Auffinden geeigneter Sitze der ISA-Passungen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 19.
- Leinweber: Probleme der Meßtechnik für den Großverbraucher. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 514.
- Leinweber: Passungsgrundlagen des Austauschbaues. Masch.-Bau, Betrieb 1940, S. 299.
- Schorch: Rachenlehrenprüfung mit Innenmeßgeräten. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1940, S. 21.
- Dreyhaupt: Lehrdorne mit Vorführansatz. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1940, S. 261.
- Leinweber: Passung und Gestaltung. Berlin: Springer 1941.



d) ISA-Wälzlagerpassungen.

Die Wälzlagerpassungen sind international noch nicht festgelegt. Tafel 12 lehnt sich an Vorschläge von Törnebohm an, die in Heft 2 der Kugellagerzeitschrift 1931 veröffentlicht sind. Auf internationaler Vereinbarung beruhen die Toleranzen für Bohrung und Mantel. Zu Tafel 12 ist zu bemerken:

„Umlaufende Welle“ bedeutet: Die Welle läuft bezüglich der Belastungsrichtung um, oder die Belastungsrichtung läuft bezüglich der stillstehenden Welle um.

„Umlaufendes Gehäuse“ bedeutet: Das Gehäuse läuft bezüglich der Belastungsrichtung um oder die Belastungsrichtung läuft bezüglich des stillstehenden Gehäuses um.

„Unbestimmt“ bedeutet: Bei hoher Drehzahl, aber geringem Gewicht oder sich drehenden Teilen kann oft nicht geklärt werden, welche Belastung überwiegt und für die Passung maßgebend sein sollte.

Ausführliche Angaben über Wälzlager in Jürgensmeyer, Die Wälzlager, Berlin, Springer, 1936.

Tafel 12 a. Wälzlagerpassungen (Vorschlag). Gehäuse.

ISA	Sitzart	Belastungsfall	Beispiele
P 7	Leichter Preßsitz	„Umlaufendes Gehäuse“	Stark belastete, schnellaufende schmale Rollenlager, Automobil-Vorderräder (Gehäuse dünnwandig), Laufrollen für Hebezeuge, Zentrifugen
N 7	Festsitz	„Umlaufendes Gehäuse“	Pendelrollenlager auf Kugellager bei starker Belastung; für Spann- und Seilrollen; Automobil-Vorderräder (Gehäuse dickwandig)
M 7	Treibsitz	„Umlaufendes Gehäuse“ Allzu feste Passung mit Rücksicht auf Ein- und Ausbau nicht wünschenswert	Spannrollen, Seilrollen, Transportrollen (für leichtere Belastung)
M 6	Treibsitz bis Haftsitz	„Unbestimmt“ Verschiebbarkeit im Gehäuse nicht notwendig	Für offene Rollenlager Für kleine Kugellager in Aluminiumgehäusen
K 6 oder K 7	Haftsitz	„Unbestimmt“ Bremswirkung zur Verhinderung von Rotation im Gehäuse wünschenswert	Lagersitze für Schleifspindeln und vertikale Spindeln in Holzbearbeitungsmaschinen
J 6	Schiebesitz	„Umlaufende Welle“ oder „Unbestimmt“ Verschiebbarkeit im Gehäuse notwendig oder wünschenswert	Elektromotoren, Werkzeugmaschinen
J 7	Loser Schiebesitz bis leichter Haftsitz	„Umlaufende Welle“ Wenn die Passungen K 6 und J 6 verwendet werden können	Offene Rollenlager, Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager
H 7	Gleitsitz	„Umlaufende Welle“ Leichte Verschiebbarkeit im Gehäuse wünschenswert	Kugellagereinbauten für Automobile und allgemeinen Maschinenbau
H 8	Gleitsitz	„Umlaufende Welle“ Niedrige Drehzahlen	Transmissionsgehäuse

Tafel 12b. Wälzlagerpassungen (Vorschlag). Wellen.

ISA	Sitzart	Belastungsfall	Beispiele
g 6	Schiebesitz	„Umlaufendes Gehäuse“ Der Innenring ist auf der Welle leicht verschiebbar	Vorderräder von Automobilen, Losräder von Transportwagen, kleine Laufrollen von Hängebahnen
h 6	Haftsitz bis Schiebesitz	„Umlaufendes Gehäuse“ Der Innenring ist nicht immer leicht verschiebbar auf der Welle	Hinterräder von Automobilen, Spannrollen, Seilscheiben
h 5	Haftsitz	„Unbestimmt“ Kleine unbedeutende Belastung, hohe Drehzahl	Tachometer, Licht- und Zündmaschinen, Staubsauger, Separatoren, kleine elektr. Apparate
j 5	Treibsitz	„Unbestimmt“ oder „Umlaufende Welle“ Belastungsfähigkeit der Lager nicht voll ausgenutzt. Lager können verhältnismäßig leicht ausgebaut werden	Werkzeugmaschinen-Vorgelege, kleine schnellaufende Elektromotoren (bis etwa 25 oder 30 mm Wellendurchmesser)
j 6	Festsitz bis Treibsitz	„Umlaufende Welle“ Die Belastungsfähigkeit des Lagers nur selten ausgenutzt. Große Toleranzen wünschenswert	Getriebekästen in Automobilen, Kreissägen, Registrierwalzen, Leitwalzen, außerdem Längslager
k 5	Festsitz	„Umlaufende Welle“ Tragfähigkeit normal ausgenutzt	Kugellagereinbauten im allgemeinen, kleine und mittlere Elektromotoren, Zylinderrollenlager der leichten Reihen
k 6	Preßsitz bis Festsitz	„Umlaufende Welle“ Tragfähigkeit normal ausgenutzt Die Lagerluft begrenzt nicht das obere Abmaß	Kegelrollenlager auf umlaufender Welle
m 5	Preßsitz	„Umlaufende Welle“ Große Belastungen	Stark belastete Kugellager (nicht für leichte Reihe, für mittlere u. schwere nur über 50 mm Bohrung), Zylinderrollenlager der mittelschweren Reihen, Pendelrollenlager der leichten Reihen
m 6	Preßsitz	„Umlaufende Welle“ Sehr große Stoßbelastungen	Zylinderrollenlager der schweren Reihen, Pendelrollenlager der mittelschweren Reihen, Achslager für Schienenfahrzeuge
n 5	Preßsitz	„Umlaufende Welle“ Sehr große Belastungen	Zylinderrollenlager der schweren Reihen, Pendelrollenlager der mittelschweren Reihen
n 6	Preßsitz	„Umlaufende Welle“ Sehr große Stoßbelastungen Große Toleranzen wünschenswert	Wie bei n 5 und m 6
h 10	—	Spannhülsenlager	Für einfache Betriebsverhältnisse
h 7	—	Spannhülsenlager Bei hoher Drehzahl oder großer Belastung	Eisenbahn-Achsbuchsen, Hammermühlen, raschlaufende Ventilatoren

## e) Preß- und Schrumpfpassung.

### Anwendungsbereich.

Mit Preß- oder Schrumpfpassung wird eine Verbindung von meist zylindrischen Maschinenteilen bezeichnet, bei denen vor dem Zusammenfügen der Teile Übermaß vorhanden ist. Preßpassung wird durch äußere Kräfte, Schrumpfpassung mit Hilfe von Wärmeunterschieden der Teile gefügt (Warmschrumpfpassungen und Kaltschrumpfpassungen mit Hilfe von Trockeneis). „Mehrfache Preß- bzw. Schrumpfpassungen“ sind aus 3 oder mehr ineinandersitzenden Teilen aufgebaut. Die Paßflächen sind zylindrisch, aber auch kegelig, flach oder sonst beliebig geformt.

Preß- und Schrumpfpassungen sind Werkstoff und Bearbeitung sparende Verbindungen mit einfacher Fügeweise, die bei Berechnung und Gestaltung auf Grund zuverlässiger Unterlagen Sicherungen gegen Verdrehen (z. B. Federn, Keile, Kerbzähne) entbehrlich machen. Dadurch können in vielen Fällen Wellen ohne Keilnut glatt ausgeführt und dabei schwächer gehalten werden, da auch örtliche Spannungsanhäufung durch Kerbwirkung am Nutengrund fortfällt. Als besonderen Vorzug bieten sie sichere Gleichmittigkeit der gefügten Teile; Kegelpreßpassungen darüber hinaus noch Einhaltung einer gewünschten Lage des Außenteils in Längsrichtung (ohne Anlage) in engen Grenzen; Ersparnis von Wellenabsätzen.

### Wiederholte Lösbarkeit.

Preßpassungen<sup>1)</sup>. Falls nur mit elastischen Formänderungen gefügt, („Rein elastische Preßpassungen“) unbedenklich mehrfach lös- und wieder ffügbar. Nach Erfahrung und Forschung ist der Haltekräftabfall nicht mehr als 10... 15%. Gleiches gilt, wenn in Zonen des Außenteils bleibende Formänderungen aufgetreten sind („Halbplastische Preßpassungen“). Diese Passungen verhalten sich wie nach vorheriger Verdichtung des Werkstoffes des Außenteils, z. B. durch Aufornen. „Vollplastische Preßpassungen“ sind noch nicht genügend erforscht. Für den Entwurf können, falls erforderlich, Spannungen bis zur unteren Fließgrenze unbedenklich zugelassen werden, solange keine besonders ungünstigen sonstigen Verhältnisse dagegen sprechen.

Schrumpfpassungen<sup>2)</sup> sind nur dann durch Temperaturunterschied wieder lösbar, wenn beim Lösen das Innenteil gekühlt wird (Trockeneis). In diesen Fällen mehrfach ffügbar. Im Mittel höhere Haltekräfte, also stets schwerer zu lösen als Preßpassungen mit gleichem Übermaß. Falls bei der Erwärmung die Passungsfläche verzundet, sind die Teile nicht mehrfach ffügbar. Die vorzuschreibenden Übermaße sind durch begrenzte Erwärmungsmöglichkeit der Werkstoffe stark beschränkt. Sonderfügevorrichtungen verhindern vorzeitigen Wärmeübergang.

### Fügeweise.

Preßpassungen werden auf senkrechten oder waagerechten Pressen beliebiger Bauart gefügt. Es ist zweckmäßig, ein Diagramm vom Verlauf der Einpreßkraft aufzunehmen, Schmiermittel vermerken. Höchste Einpreßkraft dauerhaft vermerken (Reichsbahn: aufschlagen).

Für Schrumpfpassungen Teile gleichmäßig erwärmen. Blei-, Salz- oder Ölbäder, elektrische oder Gasöfen mit geregelter Atmosphäre; nur für große und sperrige Werkstücke unmittelbar Gasflammen. Letztere geben

<sup>1)</sup> S. Werth: Austauschbare Längspreßsitze. VDI-Forschungsheft 383. Berlin 1937

<sup>2)</sup> D. Wassileff: Austauschbare Querpreßsitze. VDI-Forschungsheft 390. Berlin 1938.

Tafel 14 a. Haftbeiwerte  $\nu$  ( $\nu_s$  und  $\nu_r$ ) bei Presspassungen (Längspressfitzen).

Forscher, Jahr	Nenn- durchmesser	Werkstoffe		Zustand der Press- fuge (Bearbeitung)	Schmiermittel	Haftbeiwerte $\nu$ <sup>1)</sup>
		Bolzen	Buchse			
C. F. MacGill 1913	$3\frac{1}{8} \dots 20''$ (88,90 ... 508 mm)	Stahl	Stahl Gußeisen	Keine Angaben	Keine Angaben	$0,077 \dots 0,33$ Mittel aus $0,053 \dots 0,30$ } 200 Versuchen; 0,17
Huggenberger 1926 (Werte von Horgler u. Nel- son errechnet)	250 mm	Stahl	Stahlguß	Beide Teile geschliffen	90% Talg, 10% Öl U = 20 $\mu$ U = 40 $\mu$	$0,106 \dots 0,122$ $0,155 \dots 0,201$
N. N. Sawin 1928	$0,315 \dots 8,2''$ = 8 ... 210 mm	Stahl	Stahl gehärtet	Beide Teile geschliffen	Rapsöl	Einpr.: 0,054 ... 0,22 Mittel: 0,11
J. G. Ritter 1930	$6\frac{1}{8}'' = 165$ mm	Stahl, kegelig be- arbeitet, gehärtet	Stahl gehärtet	Beide Teile geschliffen	Keine Angaben	Auspr.: 0,15 - 0,17 - 0,21 Mittel: 0,18
J. W. Baugher 1930	Keine Angabe	C-Stahl gehärtet	C-Stahl gehärtet	Beide Teile geschliffen Ein Teil nicht geschliffen	Keine Angaben	Mittel aus 123 Versuchen { 0,086 0,091
J. W. Baugher 1930	$5\frac{1}{4}'' = 133$ mm	Stahl ölgehärtet Brinellhärte 175	Stahlgußstern gehärtet, Brinell- härte 160 ... 260	Beide Teile geschliffen	Bleiweiß + Maschinenöl	Einpr.: 0,11 - 0,11 - 0,11 - 0,14 Mittel: 0,12 Auspr.: 0,14 - 0,14 - 0,12 - 0,15 Mittel: 0,14
J. W. Baugher 1930	$6\frac{1}{16}'' = 154$ mm	C-Stahl ölgehärtet Brinellhärte $\approx 170$	C-Stahl ölgehärtet Brinellhärte $\approx 170$	Beide Teile geschliffen	Bleiweiß + Maschinenöl	Ein: Mittel aus 15 Versuchen: 0,15
F. Streiff 1934	300 mm	SM-Stahl	Gußeisen	Welle geschliffen, Bohrung sauber gedreht	Talg	$\nu_s$ 0,100 $\nu_r$ —
S. Werth 1937	5 ... 30 mm	Stahl 50.11 Brinellhärte 185	Stahl 50.11 Brinellhärte 148 ... 192	$(\nu = 120$ mm/min)	} Maschinenöl $(\nu = 1200$ mm/min)	0,086 ... 0,25
S. Werth 1937						—

S. Werth 1937	5 ... 18 mm	Gußeisen Brinellhärte 187		0,09 ... 0,17	0,07 ... 0,12
S. Werth 1937		Stahl 50.11 Brinellhärte 185	Bohrung gerieben	0,12	—
S. Werth 1937	5 ... 30 mm		Bohrung sauber ausgebohrt	0,045	—
S. Werth 1937				0,063	—

Tafel 14 b. Haftbeiwerte  $\nu$  ( $\nu_s$ ) und  $\nu_r$  bei Schrumpfassungen (Querspreßsitzen).

J. W. Baugher 1930	$5\frac{1}{4}'' \approx 133$ mm	Stahl ölgehärtet Brinellhärte 175	Stahlgußsterne gehärtet, Brinell- härte 160 ... 260	Beide Teile geschliffen	Schrumpfsitze (Nicht angegeben)	0,16 ... 0,17
J. G. Ritter 1930	$6\frac{1}{2}'' \approx 165$ mm (mittlerer Dmr.)	Stahl kegelig be- arbeitet, gehärtet	Stahl gehärtet	Beide Teile geschliffen		Auspr.: 0,21 ... 0,23
S. Timoshenko u. L. S. Jacobsen 1930	$2\frac{1}{2}'' \approx 63$ mm				Dehnsitze	0,25 ... 0,33
P. Meyer 1938					Schrumpfsitz mit feinkörnigem Karbonium	0,65 (Messung aus Reibungsversuch)
Wassileff 1938	18 mm	St 50. 11 Brinellhärte 220	St 50. 11 Brinellhärte 188	Bolzen geschliffen, Buchse gerieben	Buchse in Öl er- wärmt, Verdrehen	$\nu_s$ u 0,13 ... 0,24
Wassileff 1938	18 mm	St 50. 11 Brinellhärte 220	St 50. 11 Brinellhärte 188	Bolzen geschliffen, Buchse gerieben	Auspressen	$\nu_r$ l 0,14 ... 0,36
Wassileff 1938	18 mm	St 50. 11 Brinellhärte 220	St 50. 11 Brinellhärte 188	Bolzen geschliffen, Buchse gerieben	Bolzen in flüssiger Luft gekühlt, ausgepreßt	0,16 ... 0,40 0,065 ... 0,16
Wassileff 1938	18 mm	St 50. 11 Brinellhärte 220	St 50. 11 Brinellhärte 188	Bolzen geschliffen, Buchse gerieben	Buchse in Luft erwärmt, oxydiert U = 18 ... 30 $\mu$	0,35 ... 0,395 0,15 ... 0,155

1) Wo im Schrifttum nicht gesagt ist, ob der Haftbeiwert im Sitz oder beim Rutschen gemeint ist, ist nicht zwischen  $\nu_s$  und  $\nu_r$  unterschieden.

Unregelmäßigkeiten in der Pressung wegen ungleichmäßiger Formänderungen. Möglichst vermeiden.

### Begriffsbestimmungen.

„Übermaß  $U$ “ ist der Betrag, um den das Innenteil größer als das Außenteil gemessen wurde. Zur Berechnung der Spannung von davon abziehen: „Übermaßverlust  $\Delta U$ “, errechnet aus Rauheitsgrößen des Außenteils und des Innenteils  $H_A$  und  $H_I$  zu  $\Delta U = 1,2 \cdot (H_A + H_I)$ . Dadurch gefunden Haftmaß  $Z = U - 1,2 (H_A + H_I)$ , Grundlage für Festigkeitsrechnung. Übermaß und Haftmaß häufig ausgedrückt in Tausendsteln des Nenndurchmessers.

Spez. Übermaß  $\beta = 1000 \cdot U$  (in mm)/ $D$  (in mm) =  $U$  (in  $\mu$ )/ $D$  (in mm),

Spez. Haftmaß  $\zeta = 1000 Z$  (in mm)/ $D$  (in mm) =  $Z$  (in  $\mu$ )/ $D$  (in mm).

„Pressung  $p$ “ in der Preßfuge eine unmittelbarer Messung bisher nicht zugängliche Rechnungsgröße.

„Kräfte“. Es werden unterschieden Einpreß-(größt-)kraft  $P_e$ , Auspreßkraft  $P_s$  und Auspreßbrutschkraft  $P_r$ . Bei Rüttellast sinkt Sitzkraft auf den Betrag der Rutschkraft, meist  $P_r = 2 \cdot P_s/3$ . Gleiche Unterscheidungen und gleiche Gesetzmäßigkeit bei Verdrehmomenten. „Haftbeiwert  $\nu$ “ wird aus gemessenen Haltekräften oder -drehmomenten, gerechneter Pressung  $p$  und wirksamer Preßfläche  $F$  errechnet und darf nicht mit dem Reibungsbeiwert  $\mu$  für Metall auf Metall verwechselt werden.  $\nu$  kann für Preß- oder Schrumpfpassungen mit ähnlichen Verhältnissen zur Vorausbestimmung der Haltekräfte herangezogen werden.

### Normen.

Preß- und Schrumpfpassungen sind in den ISA-Passungen weitgehend erfaßt<sup>1)</sup>. DIN 7154 „Empfohlene Sitze“ sieht vor (Einheitsbohrung): 8 Übermaßsitze der alten Edel-, 9 der alten Fein- und 7 der alten Schlichtpassung,

Tafel 13. Kleinste Übermaße, in ‰ des Nennmaßes, für genormte Preß- und Schrumpfpassungen.

Systeme Einheitsbohrung und Einheitswelle gleich aufgebaut; hier Beispiel Einheitsbohrung, Sitzfamilie H 7-Welle 6 (alte „Feinpassung“). Die Gesetzmäßigkeit gilt streng nur für den Nennmaßbereich 50 ... 500 mm.

Lfd. Nr.	Sitz	Bezogenes kleinstes Übermaß $\beta = 1000 \cdot U/D$	Bemerkungen
1	H 7 - p 6	—	} Übermaße sehr klein, Sitze sind interpoliert
2	H 7 - r 6	—	
3	H 7 - s 6	0,4	Die Zahlenwerte sind (bis auf 1,25 und 2,00) aus der Normzahlreihe R 10 entnommen und wachsen daher um je $\approx 60\%$ an.
4	H 7 - t 6	0,63	
5	H 7 - u 6	1,00	
6	H 7 - v 6	1,25	
7	H 7 - x 6	1,60	
8	H 7 - y 6	2,00	
9	H 7 - z 6	2,50	

<sup>1)</sup> Kienzle: Die Preßsitze im ISA-Passungssystem. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, Heft 19, S. 421—428.

DIN 7155 entsprechend für Einheitswelle. Preßpassungen mit gleichem Lagebuchstaben haben über alle Nenndurchmesser gleiches spez. Kleinstübermaß, nach Tafel 13. Häufig angewendete Sitze (kleine Nabenlängen und kleine Nenndurchmesser vorausgesetzt) H 7 - v 7 für Stahl- und Stahlgußnaben ( $\beta_{\min} = 1,25$ ), H 7 - u 6 für Gußeisennaben ( $\beta_{\min} = 1,00$ ), H 7 - t 6 für Gußbronzenaben ( $\beta_{\min} = 0,63$ ). Bei großen Nenndurchmessern Übergang auf nächstleichteren Sitz der gleichen Qualität. H 7 - z 7 sichert fast stets nur rein elastische Formänderung. Die Normung von Sitzen mit noch größeren Übermaßen ist in Vorbereitung.

#### Besondere Einflüsse auf die Haltekräfte.

Durch Beachtung der folgenden Besonderheiten bei Entwurf, Herstellung, Messung, Fügung und im Gebrauch ist weitgehende Beeinflussung der Haltekräfte möglich.

Entwurf. Spannungsverteilung festgelegt durch geometrische Abmessungen. Große Übermaße schaffen große Pressungen  $p$ , durch dicke Außenteile noch verstärkbar. An Randzonen der Sitzlänge ergibt sich Spannungsabfall gegen gerechneten Mittelwert. Zusätzliche Beanspruchungen, z. B. auf Biegung, berücksichtigen. Einfluß plastischer Verformung um so undurchsichtiger, je breiter die plastisch verformte Zone ist. Wellen erhalten kegelförmigen Ansatz mit  $10 \dots 15^\circ$  eingeschlossenem Winkel, um glattes Fügen ohne Spanbildung zu ermöglichen.

Herstellung. Gute Oberflächen mit geringen Rauheitsgrößen  $H$  halten Übermaßverluste klein, dadurch höchste Haltekräfte. Enge Formtoleranzen verhindern Streuungen der Einpreßkräfte.

Fügung. Schmiermittel bzw. Erwärm-(Abkühl-)Weise legen stärksten Einfluß auf Haltekräfte in die Hände der Werkstatt. Verwendet werden u. a. Maschinenöl, Rüböl, Leinöl, Bleiweiß + Maschinenöl, Talg + Maschinenöl, Talg allein (ungünstig!) für Preßpassungen; Maschinenöle, Anlaßöle, Härtebadflüssigkeiten, neutrale, oxydierende Atmosphären, flüssige Kohlensäure, flüssige Luft für Schrumpfpassungen. Zusammenstellung errechneter Haftbeiwerte s. Tafel 14 a und b<sup>1)</sup>.

Einpreßgeschwindigkeit nicht zu hoch, sonst Haftkraft beträchtlich herabgesetzt. Zweckmäßig etwa höchstens 120 mm/min für Stahl in Stahl.

Gebrauchsweise. Preß- und Schrumpfpassungen sind empfindlich gegenüber rüttelnder Belastung. Absinken der Haltekräfte auf etwa  $\frac{2}{3}$  derjenigen bei zügiger Belastung. Wirkung von hohen Gebrauchstemperaturen bei Passungen von Werkstoffen mit verschiedenen Wärmedehnungszahlen nachprüfen. Gefährdung durch Fliehkräfte (Turbinenläufer) untersuchen.

Sitzzeit. Lange Sitzzeiten wirken Haltekraft erhöhend. Nach 48 Stunden erreichen Längspreßpassungen erst volle Tragfähigkeit.

#### Entwurf einer neuen Preß- oder Schrumpfpassung.

Erforderliche Angaben: Geforderte Haltekraft, Fugendurchmesser, Sitzlänge, Belastungsart (zügig oder rüttelnd), Werkstoffe, Außenmaße des Außenteils, Bearbeitungsgrößen (Rauheitsgrößen  $H$ ), verlangte Wiederlösbarkeit, Schmierung bzw. Erwärmungs- oder Kühlweise, besondere Bedingungen.

<sup>1)</sup> Aus Kienzle: Einflüsse auf die Haftbeiwerte in den Fugen von Preßsitzen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, Heft 24, S. 552 ... 559.

Rechnungsgang: Errechnung der sicherzustellenden Rutschkraft  $P_r$ . Mit angenommenen Haftbeiwerten  $\nu$  Errechnung der kleinsten in der Fuge benötigten Pressung  $p$ . Bestimmung des kleinsten vorzuschreibenden Haftmaßes; Zuschlag des Übermaßverlustes, Umrechnung auf  $D/1000$  und Auswahl der ISA-Passung, für  $0 < \beta < 2,5$ . Kontrolle, ob die Grundannahmen für größtes Übermaß keine unzulässigen Spannungen ergibt. Für  $\beta > 2,5$  Prüfung, ob die Grundannahmen geändert werden können: Größerer Nenn-durchmesser, längere Sitzfläche, dickeres Außenteil, besserer Werkstoff des Außenteils, feinere Bearbeitung, stärkere Erwärmung bzw. Abkühlung. Dadurch kann  $\beta$  meist unter 2,5 heruntergebracht werden. Falls  $\beta = 2,5$  überschritten werden muß, Prüfung, ob bleibende Verformungen zu erwarten sind. Zulässig, wenn genügend elastisch verformte Teile des Außenteils erhalten bleiben.

### Schrifttum.

- Baugher, J. W.: Transmission of Torque by means of Press and Shrink Fits. Am. Soc. Mech. Eng. Trans. Bd. 53 (1931) MSP 10, S. 85.  
 McGill, C. F.: A Record of Pressed Fits. Am. Soc. Mech. Eng. (1913) S. 1657.  
 Horgert, O. J. und C. W. Nelson: Design of press- and shrink-fitted assemblies. Journ. appl. Mechanics, XII. 37. S. A 183 und III. 38. S. A 32.  
 Kienzle, O.: Werkstoffersparnis durch zweckmäßige Fertigung. Masch.-Bau/Betrieb 13 (1934) S. 587.  
 Kienzle, O.: Die Einflüsse auf die Haftbeiwerte in den Fugen von Preßsitzen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 552.  
 Kienzle, O., u. T. Heiss: Die Berechnung einfacher Preßsitze. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 468.  
 Kienzle, O.: Die Preßsitze im ISA-Passungssystem. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938, S. 421.  
 Russel, R.: Factors affecting the Grip in Force, Shrink and Expansion Fits. Proc. Inst. Mech. Eng. 125 (1933) S. 493.  
 Sawin, N. N.: Research on force fits. Amer. Mach. N. Y. Bd. 68 (1928) S. 889.  
 Schmaltz, G.: Oberflächenbeschaffenheit und Passungen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1936, S. 1.  
 Schwerdtfeger, F., u. H. Roske: Arbeitsplanung für die Herstellung von Schrumpf- und Dehnpassungen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1940, S. 413.  
 Streiff, F.: Die Preßsitze im ISA-Toleranzsystem. Schweiz. techn. Z. Bd. 9 (1934) S. 497.

 
### C. Kegel.

#### Werkzeugkegel. (Nach DIN 228.)

Bezeichnung		Verjüngung	Bezeichnung		Verjüngung
Metrischer Kegel	4	1:20	Morse-Kegel	6	1:19,180
	6			80	
Morse-Kegel	0	1:19,212	Metrischer Kegel	100	1:20
	1	1:20,048		120	
	2	1:20,020		140	
	3	1:19,922		160	
	4	1:19,254		180	
	5	1:19,002		200	
Metrischer Kegel	50	1:20			



## Kegel (Verjüngungen). (Nach DIN 254.)

Kegel- ver- jün- gung $V$ 1: k	Kegel- winkel $\alpha$	Einstell- winkel an der Bear- beitungs- maschine $\alpha/2$	Beispiele für die Anwendung		
			Maschinenbau	Werk- zeugbau	Schrauben, Niete
1:0.289	120°	60°	Schutzsenkung für Zentrierbohrungen	Spitzsenker DIN 347	Senk-Vierkantschrauben
1:0.350	110°	55°			Linsenskehlschrauben
1:0.500	90°	45°	Ventilkegel, Bunde an Kolbenstangen	Spitzsenker DIN 335	Blanke Senkschrauben bis $\frac{3}{4}$ " bzw. 20 mm Blanke Linsenskehlschrauben Senkkehlschrauben Rohe Senkschrauben mit Nase Blechniete mit Senkkopf
1:0.652	75°	37° 30'			Senkniete und Linsenskniete von 10 bis 16 mm $\varnothing$
1:0.866	60°	30°	Dichtungskegel für leichte Rohrverschraubungen, V-Nuten, Zentrierbohrungen	Körnerspitzen Spitzsenker DIN 334	Blanke Senkschrauben von $\frac{1}{8}$ " bis 1" bzw. von 22 bis 27 mm Senkniete und Linsenskniete von 19 bis 25 mm $\varnothing$
1:1.21	45°	22° 30'			Senkniete und Linsenskniete von 28 bis 43 mm $\varnothing$
1:1.50	36° 52'	18° 26'	Dichtungskegel für schwere Rohrverschraubungen		
1:1.87	30°	15°		Senker DIN 348	Rohe Kegelsenkschrauben
1:3	18° 56'	9° 28'	Nur im Schiffsmaschinenbau zur Befestigung der Kolbenstange im Kolben und Kreuzkopf		
1:5	11° 25'	5° 42' 30"	Spurzapfen Reibungskuppelungen leicht abnehmbare Maschinenteile bei Beanspruchung quer zur Achse und auf Drehung		
1:6	9° 32'	4° 46'	Dichtungskegel für Hähne, Kreuzkopzapfen für Lokomotiven		
1:10	5° 44'	2° 52'	Kupplungsbolzen nachstellbare Lagerbuchsen, Maschinenteile bei Beanspruchung quer zur Achse auf Drehung u. längs der Achse		
1:15	3° 49'	1° 54' 30"	Kolbenstangen für Lokomotiven, Propellerriemen für Schiffe		
Morsekegel	Siehe DIN 231			Schäfte von Werkzeugen und Aufnahmekegel der Werkzeugmaschinen Reibahlen DIN 204 u. 205	
1:20	2° 52'	1° 26'		Bohrungen der Aufsteckreihahlen und Aufstecksender	
1:30	1° 54' 34"	57' 17"			
1:50	1° 8' 44"	34' 22"	Kegelstifte	Reibahlen DIN 9	

**Kegeldurchmesser:** Die großen Durchmesser der Kegel sind der Reihe der Normaldurchmesser nach DIN 323 zu entnehmen. Ausgenommen sind diejenigen für Kegelstifte nach DIN 1 sowie für Schrauben Niete und Morsekegel. Bei Kegel 1:20 sind möglichst die Durchmesser nach DIN 233 zu verwenden, da hierfür normale Reibahlen und Lehren vorhanden sind.

**Kegellängen:** Längen sind für Morsekegel Werkzeugkegel 1:20 und Kegel 1:50 genormt. Werden diese Kegel für andere Zwecke verwendet, so sind die Längen der Kegelbohrungen nicht größer als die vorhandenen Reibahlenlängen zu wählen.

## Kegelberechnung.

Zum Drehen eines Kegels ist der Oberteil des Werkzeugschlittens um einen Winkel  $\alpha/2$  zu verstellen, der dem halben Kegelwinkel gleich ist (Bild  $K_1$ ). Der Vorschub muß hierbei allerdings von Hand erfolgen. Bei Drehbänken mit Leitlineal wird dieses auf den  $\sphericalangle \alpha/2$  eingestellt und der Vorschub durch Leit- oder Zugspindel bewirkt. Bei sehr langen Stücken, für die das Leitlineal nicht mehr ausreicht oder der Kegel nicht mehr durch Verdrehung des Schlittenoberteils erzeugt werden kann, wird das Werkstück durch Verschiebung der Reitstockspitze um einen Betrag  $s$  entsprechend  $\alpha/2$  verdreht (Bild  $K_2$ ). Da aber dann die Körnerspitzen in den Körnerlöchern nicht mehr voll anliegen, wird der für  $s$  errechnete Wert geringe Abweichungen vom genauen Kegel ergeben, die durch Versuchseinstellungen zu beseitigen sind, soweit nicht kugelförmige Anlage bevorzugt wird.

Gesucht	Bezeichnung	Berechnung
Größter Kegeldurchmesser ..... mm	$D$	$V \cdot l + d$ ; $2 \operatorname{tg} \alpha/2 \cdot l + d$
Kleinsten Kegeldurchmesser ..... mm	$d$	$D - V \cdot l$ ; $D - 2 \operatorname{tg} \alpha/2 \cdot l$
Kegellänge ..... mm	$l$	$\frac{D - d}{V}$ ; $\frac{D - d}{2 \cdot \operatorname{tg} \alpha/2}$
$1/2$ Kegelwinkel = Verstellwinkel für den Schlitten	$\frac{\alpha}{2}$	$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2 \cdot l}$ ; $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{V}{2}$
Verstellung der Körnerspitze ..... mm	$s$	$L \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$ angenähert $= L \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{L \cdot V}{2} = \frac{L \cdot (D - d)}{2l}$
Kegelverjüngung (Koni- zität) .....	$V$	$1 : \frac{l}{D - d}$ ; $\frac{D - d}{l}$ ; $2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$
Länge des Werkstückes ..	$L$	

Beispiele:

1. Gegeben:  $D = 90$  mm;  $d = 50$  mm;  $l = 80$  mm; gesucht: Einstellwinkel  $\frac{\alpha}{2}$ .

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2l} = \frac{90 - 50}{2 \cdot 80} = 0,25, \quad \frac{\alpha}{2} \approx 14^\circ \text{ (s. Tafel S. 32).}$$


2. Gegeben:  $D = 60$  mm;  $l = 163$  mm; Verjüngung  $V = 1 : 20 = 0,05$  (= metr. Kegel Nr. 7); gesucht  $d$ .  $d = D - V \cdot l = 60 - 0,05 \cdot 163 = 60 - 8,15 = 51,85$  mm.

3. Gegeben:  $D = 90$  mm;  $d = 50$  mm;  $l = 300$  mm;  $L = 400$  mm; gesucht: Verschiebung  $s$ .

$$s = L \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \text{ aus } \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2l} = \frac{90 - 50}{2 \cdot 300} = 0,0667;$$

$$\frac{\alpha}{2} \approx 3^\circ 50' \quad s = 400 \cdot \sin 3^\circ 50' \approx 400 \cdot 0,0669 \approx 27 \text{ mm.}$$

$$\text{Mit Näherungsformel gerechnet: } s = \frac{L \cdot (D - d)}{2 \cdot l} \text{ mm} = \frac{400 \cdot 40}{600} \text{ mm} = \frac{80}{3} \text{ mm} = 27 \text{ mm.}$$

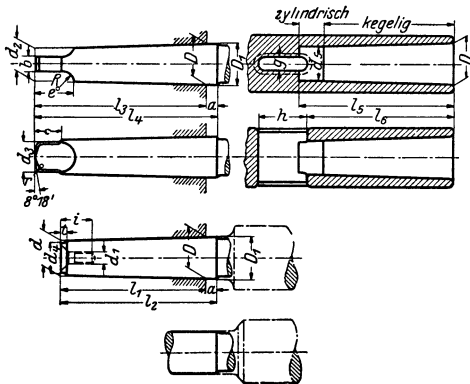

**Morsekegel.**  
**Schaft und Hülse.**  
(DIN 231.)

Den Mitnehmerlappen auf die Länge  $c$  abzusetzen, wird empfohlen, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Das Maß  $a$  ist der Größtwert des überragenden Kegeldes.

Maße in mm.

Bezeichnung	Schaft									
	$D$	$D_1$	$d$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$l_1$	$l_2$	$l_3$
Morsekegel 0	9 045	9,212	6,401	—	6.115	5,9	5,5	50.8	54	56,3
" 1	12.065	12,239	9 371	M 6	8 973	8,7	8	54	57,5	62
" 2	17.781	17,981	14,534	M 10	14,060	13,6	13	65	69	74.5
" 3	23.826	24,052	19 760	$\frac{1}{8}''$	19,133	18,6	18	81	85,5	93.5
" 4	31.269	31,544	25 909	$\frac{1}{4}''$	25.156	24.6	24	103,2	108,5	117.7
" 5	44.401	44,732	37.470	$\frac{3}{8}''$	36,549	35,7	35	131,7	138	149,2
" 6	63.350	63,762	53 752	$1''$	52.422	51,3	50	184,1	192	209.6
" 7	83,061	83,555	69,853	$1\frac{3}{8}''$	68,215	66.8	65	254	263,5	285,5

Bezeichnung	Schaft									
	$l_4$	$a$	$b$	$c$	$e$	$i$	$R$	$r$	$t$	
Morsekegel 0	59.5	3,2	3.9	6,4	10,4	—	4	1	2,5	
" 1	65.5	3,5	5.2	9,5	14,5	15.5	5	1,25	3	
" 2	78.5	4,0	6,3	11,1	17,1	20	6	1,5	4	
" 3	98	4,5	7.9	14.3	21,3	30	7	2	4	
" 4	123	5,3	11.9	15.9	24.9	35	9	2,5	5	
" 5	155,5	6,3	15.9	19.0	30,0	45	11	3	6	
" 6	217,5	7,9	19.0	28.6	45.6	60	17	4	7	
" 7	295	9,5	28.5	35.0	55.0	80	20	5	8	

Bezeichnung	Hülse						Verjüngung
	$D$	$d_3$	$l_3$	$l_6$	$g$	$h$	
Morsekegel 0	9 045	6.7	51.9	49	4,1	14.5	1 : 19,212 = 0.05205
" 1	12,065	9,7	55.5	52	5,4	18.5	1 : 20,048 = 0,04988
" 2	17 781	14.9	66.9	63	6.6	22	1 : 20 020 = 0.04995
" 3	23 826	20.2	83.2	78	8.2	27.5	1 : 19,922 = 0.050196
" 4	31.269	26.5	105,7	98	12.2	32	1 : 19,254 = 0.051938
" 5	44 401	38.2	134.5	125	16.2	37.5	1 : 19.002 = 0.0526265
" 6	63 350	54.8	187.1	177	19.3	47,5	1 : 19 180 = 0.052138
" 7	83 061	71,1	257.2	241.5	28.8	67	1 : 19 231 = 0.052

Die metrischen Kegel 4 6 50 (nur für Fräsmaschinen) 80 100 120 140 160 180 200 und die Morsekegel 0 bis 6 sind Werkzeugkegel.

**Metrische Kegel (Schaft und Hülse).**

 DIN 233. (Bild siehe S. 525.)  
 Kegel 1: 20 = 0,05. Maße in mm.

Bezeichnung		Schaft											
		D	D <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	
Metri- scher Kegel	4	4	4,1	2,85	—	—	—	2	23	25	—	—	
	6	6	6,15	4,4	—	—	—	3,5	32	35	—	—	
	(9)	9	9,2	6,5	—	—	6,2	6	5,5	50	54	56	60
	(12)	12	12,2	9,4	M 6	9	8,5	8	52	56	60	64	
	(18)	18	18,2	14,5	M 10	14	13,5	13	70	74	80	84	
	(24)	24	24,2	19,6	1/8"	19	18	18	88	92	100	104	
	(32)	32	32,2	26,7	3/8"	26	25	24	106	110	120	124	
	(40)	40	40,2	33,8	3/8"	33	32	30	124	128	140	144	
	50	50	50,25	42,9	3/4"	42	41	40	142	147	160	165	
	(60)	60	60,30	52,0	1"	51	49	48	160	166	180	186	
	(70)	70	70,35	61,1	1"	60	58	58	178	185	200	207	
	80	80	80,40	70,2	1 3/8"	69	67	65	196	204	220	228	
	(90)	90	90,45	79,3	1 3/8"	78	76	75	214	223	240	249	
	100	100	100,50	88,4	1 3/8"	87	85	85	232	242	260	270	
	(110)	110	110,55	97,5	1 3/8"	96	94	92	250	261	280	291	
	120	120	120,60	106,6	1 3/8"	105	103	100	268	280	300	312	
	(130)	130	130,65	115,7	1 1/2"	114	112	110	286	299	320	333	
	140	140	140,70	124,8	1 1/2"	123	121	120	304	318	340	354	
	(150)	150	150,75	133,9	1 1/2"	132	130	125	322	337	360	375	
	160	160	160,8	143	1 3/4"	141	139	135	340	356	380	396	
(170)	170	170,85	152,1	1 3/4"	150	148	145	358	375	400	417		
180	180	180,9	161,2	1 3/4"	159	157	150	376	394	420	438		
(190)	190	190,95	170,3	2"	168	166	160	394	413	440	459		
200	200	201	179,4	2"	177	175	170	412	432	460	480		


Metri- scher Kegel	Schaft								Hülse				
	Grütmaß	b	c	e	i	R	r	t	d <sub>5</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	g	h
4	2	—	—	—	—	—	0,5	2,2	3,0	25	21	2,5	8
6	3	—	—	—	—	—	0,5	2,5	4,6	34	29	3,5	12
(9)	4	3,9	6	10	—	4	1,0	2,5	6,7	52	49	4,3	17
(12)	4	5	8	13	15	5	1,25	3	9,7	54	51	5,3	20
(18)	4	6,5	10	16	20	6	1,5	4	14,8	72	68	6,8	24
(24)	4	8	12	19	30	7	2,0	4	20,0	90	85	8,3	28
(32)	4	11	14	23	35	9	2,5	5	27,2	109	103	11,3	32
(40)	4	14	16	27	45	11	3	5	34,4	127	119	14,3	36
50	5	17	18	32	45	14	3	6	43,6	145	136	17,3	40
(60)	6	20	20	37	60	17	4	7	52,9	164	153	20,3	44
(70)	7	23	22	42	60	20	4	8	62,1	182	170	23,3	48
80	8	26	24	47	80	23	5	8	71,4	200	186	26,3	52
(90)	9	29	26	52	80	26	5	9	80,6	219	204	29,3	56
100	10	32	28	58	80	30	6	10	89,2	237	220	32,3	60
(110)	11	35	30	63	80	33	6	10	99,2	255	236	35,3	64
120	12	38	32	68	80	36	6	11	108,4	274	254	38,3	68
(130)	13	41	34	73	90	39	8	12	117,2	292	270	41,3	72
140	14	44	36	78	90	42	8	13	126,9	310	286	44,3	76
(150)	15	47	38	83	90	45	8	14	136,2	329	305	47,3	80
160	16	50	40	88	100	48	8	14	145,4	347	321	50,3	84
(170)	17	53	42	93	100	51	8	15	154,7	365	338	53,3	88
180	18	56	44	98	100	54	10	16	163,9	384	355	56,3	92
(190)	19	59	46	103	110	57	10	17	173,2	402	372	59,3	96
200	20	62	48	108	110	60	10	18	182,4	420	388	62,3	100

Den Mitnehmerlappen auf die Länge *c* abzusetzen, wird empfohlen, ist aber nicht unbedingt erforderlich.

Die eingeklammerten Kegel sind keine normalen Werkzeugkegel (siehe Fußnote S. 525).

Die kleineren Kegel werden mit Rücksicht auf die Rundung *r* ohne Schutzsenkung ausgeführt.

## Brown & Sharpe-Kegel.

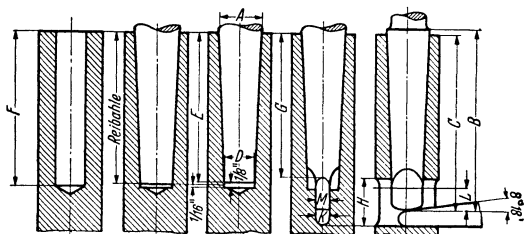

Kegelverjüngung 1 : 24; nur Nr. 10 hat 1:23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>.



Schräge Zahlen: 1 B & S-Standard, 2 Fräsmaschinennorm, 3 für verschiedene Zwecke

	Nr.	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M
I	1	6,07	32,54	30,16	5,08	23,81	26,99	9,53	3,43	4,76	3,18
I	2	7,59	40,48	38,10	6,35	30,16	33,34	12,70	4,22	6,35	3,97
I	3	9,53	50,01	47,63	7,93	38,10	41,28	15,88	5,00	7,94	4,76
3	3	9,78	56,36	53,98	7,93	44,45	47,63	15,88	5,00	7,94	4,76
3	3	10,03	62,71	60,33	7,93	50,80	53,98	15,88	5,00	7,94	4,76
2	4	10,21	44,45	42,07	8,89	31,75	34,93	17,46	5,79	8,73	5,56
I	4	10,67	55,56	53,18	8,89	42,86	46,04	17,46	5,79	8,73	5,56
2	5	13,28	57,95	55,56	11,43	44,45	47,63	19,05	6,60	9,53	6,35
3	5	13,54	64,30	61,91	11,43	50,80	53,98	19,05	6,60	9,53	6,35
I	5	13,69	67,47	65,09	11,43	53,98	57,15	19,05	6,60	9,53	6,35
I	6	15,22	75,41	73,03	12,70	60,33	63,50	22,23	7,39	11,11	7,14
—	6	16,13	97,63	95,25	12,70	82,55	85,73	22,23	7,39	11,11	7,14
3	7 <sup>1)</sup>	17,88	79,38	77,00	15,24	63,50	66,68	23,81	8,18	11,91	7,94
I	7 <sup>2)</sup>	18,29	88,90	86,52	15,24	73,03	76,20	23,81	8,18	11,91	7,94
2	7 <sup>1)</sup>	18,42	92,08	89,70	15,24	76,20	79,38	23,81	8,18	11,91	7,94
—	7	19,48	117,48	115,10	15,24	101,60	104,78	23,81	8,18	11,91	7,94
I	8	22,81	107,95	104,78	19,05	90,49	93,67	25,40	8,97	12,70	8,73
—	8	23,29	119,07	115,89	19,05	101,60	104,78	25,40	8,97	12,70	8,73
2	9	27,10	120,65	117,48	22,86	101,60	104,78	28,58	9,78	14,29	9,53
I	9	27,36	127,00	123,83	22,86	107,95	111,13	28,58	9,78	14,29	9,53
I	10	32,01	148,44	145,26	26,53	127,00	130,18	33,34	11,35	16,67	11,11
2	10	32,74	165,90	162,72	26,53	144,47	147,64	33,34	11,35	16,67	11,11
3	10	33,33	179,40	176,22	26,53	157,96	161,14	33,34	11,35	16,67	11,11
I	11	38,05	172,25	169,08	31,75	150,82	153,99	33,34	11,35	16,67	11,11
2	11	38,89	192,89	189,71	31,75	171,45	174,63	33,34	11,35	16,67	11,11
I; 2	12	45,65	204,80	201,62	38,10	180,98	184,16	38,10	12,95	19,05	12,70
I	13	52,66	220,67	217,50	44,45	196,86	200,03	38,10	12,95	19,05	12,70
I; 2	14	59,54	235,75	232,58	50,80	209,56	212,73	44,45	14,53	21,43	14,29
I	15	66,42	248,45	245,28	57,15	222,26	225,43	44,45	14,53	21,43	14,29
I	16	73,28	263,53	260,36	63,50	234,96	238,13	47,63	16,13	23,81	15,88
I	17	80,17	—	—	69,85	247,66	250,83	—	—	—	—
I	18	87,05	—	—	76,20	260,36	263,53	—	—	—	—

<sup>1)</sup> Veraltet.

<sup>2)</sup> Nur in den Betrieben von Brown & Sharpe verwendet.

## Prüfung von Verjüngungen mit Hilfe von Meßscheiben und Endmaßen.

 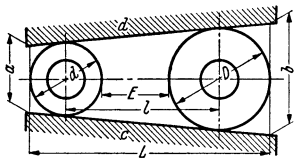

Die verstellbaren Meßscheiben  $c$  und  $e$  werden durch zwei Meßscheiben mit den Durchmessern  $D$  und  $d$ , die in einer durch Endmaße festzulegenden Entfernung  $E$  in einen Rahmen gespannt sind, auf die gewünschte Verjüngung  $V$  eingestellt und der Kegel hinsichtlich der Anlage an die Meßscheiben geprüft.

Gesucht	Gegeben	Berechnung
$l$	$D, d, V$	$l = \frac{D - d}{2 \cdot V} \cdot \sqrt{V^2 + 4}$
$E$	$D, d, V$	$E = \frac{D - d}{2 \cdot V} \cdot \sqrt{V^2 + 4} - \frac{D + d}{2}$
$D$	$a, b, L$	$D = \frac{b}{2 \cdot L} \cdot [\sqrt{4L^2 + (b - a)^2} - (b - a)]$
$d$	$a, b, L$	$d = \frac{a}{2 \cdot L} \cdot [\sqrt{4L^2 + (b - a)^2} + (b - a)]$
$a$	$D, d, l$	$a = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot l - (D - d)}{2 \cdot l + (D - d)}}$
$b$	$D, d, l$	$b = D \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot l + (D - d)}{2 \cdot l - (D - d)}}$
$V$	$D, d, l$	$V = \frac{2 \cdot (D - d)}{\sqrt{4l^2 - (D - d)^2}}$

### Beispiel: Morsekegel.

Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7
$D$	10	18	22	28	34	44	56	74
$d$	6	14	18	24	30	40	52	68
$E$	68 875	64,216	60 104	53 712	45.040	34,034	22.745	44,423

## D. Gewindepassungen und Gewindemessen.

Zur wahllosen Austauschbarkeit von Schrauben und Muttern wurde vom Deutschen Normenausschuß ein System von Gewindetoleranzen nach DIN 2244 ausgearbeitet. Die Abmessungen und Toleranzen für die üblichen Befestigungsgewinde mit Whitworth- und mit metrischem Profil, sowie die zugehörigen Lehren sind in DIN 11, sowie DIN 13 und 14 nebst Beiblättern festgelegt<sup>1)</sup>. Diese und einige sonstige genormte Gewinde sind diesem Abschnitt auszugsweise als Tafeln beigegeben.

Die in Deutschland aufgestellten Gewindetoleranzen haben auch im Ausland Anerkennung gefunden und dienen als Grundlagen für die Arbeiten des ISA-Komitees 2a, Gewinde.

Zu den Voraussetzungen austauschbarer Fertigung von Gewinden gehören: Gewindetoleranzen, d. h. einheitliche Grundmaße und Abmaße für die Herstellung von Schrauben und Muttern

Gewindelehren zur Feststellung, ob Schrauben und Muttern innerhalb der vorgeschriebenen Grenzmaße liegen

Gewindeschneidzeuge, deren Abmessungen so gelegt sind, daß sie eine toleranzhaltige Fertigung der Schrauben und Muttern sichern.

### I. Gewindetoleranzen.

An die Passung von Bolzen- und Muttergewinden sind folgende grundlegende Forderungen zu stellen:

1. Die Gewinde müssen zusammenschraubbar sein. Das Bolzengewinde muß mit allen seinen Abmessungen innerhalb, das Muttergewinde außerhalb des in den DIN-Tafeln angegebenen theoretischen Gewindeprofils bleiben; letzteres tritt an die Stelle der Nulllinie der Rundpassungen.

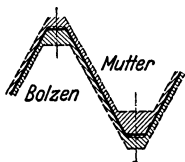


Abb. M 10. Lage der Toleranzen beim metrischen Gewinde.

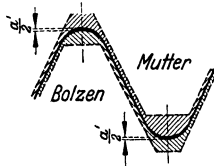


Abb. M 11. Lage der Toleranzen beim Whitworth-Gewinde.

2. Bolzen- und Muttergewinde sollen beim Anziehen des Gewindes in sämtlichen Flanken satt tragen. Die früher üblich gewesene Forderung,

<sup>1)</sup> Im Deutschen Reichs- und Preußischen Staatsanzeiger Nr. 283 vom 2. Dezember 1939 ist die Anordnung zur allgemeinen Einführung des metrischen Gewindes vom 30. November 1919 veröffentlicht. Die Anordnung lautet im Auszug:

§ 1. Schrauben, Muttern und Fassonteile (Dreh-, Preß- und Stanzteile) aller Art mit Innen- und Außengewinde bis einschließlich 10 mm Durchmesser jeder Art dürfen für den Inlandsbedarf nur mit metrischem Gewinde nach den DIN-Blättern 13 und 14 bzw. mit metrischem Feingewinde nach den DIN-Blättern 243, 517 bis 521 hergestellt werden.

Schrauben, Muttern und Fassonteile (Dreh-, Preß- und Stanzteile) aller Art mit Innen- und Außengewinde über 10 mm Durchmesser jeder Art sollen für den Inlandsbedarf möglichst mit metrischem Gewinde nach den DIN-Blättern 13 und 14 bzw. mit metrischem Feingewinde nach den DIN-Blättern 243, 516 bis 521 hergestellt werden.

Ausgenommen von den Vorschriften der Abs. 1 und 2 ist die Herstellung von einzelnen Schrauben, Muttern und Fassonteilen für den Reparaturbedarf.

§ 4. Die Anordnung tritt am 1. Oktober 1941 in Kraft, jedoch mit der Maßgabe, daß bereits vom 1. April 1941 an für die Neuanfertigung von Gewinden, die nicht zur Erfüllung laufender Aufträge hergestellt werden, die Vorschriften dieser Anordnung gelten.

daß ein Gewinde zügig gehen müsse, ist nicht gerechtfertigt. Abb. M 12 bis 15 zeigen, daß trotz Zügiggehen ein gutes Tragen der Flanken nicht vorhanden zu sein braucht. Ein gewisses Längsspiel ist für ein richtiges Tragen in den Flanken belanglos.

Ein Gewinde ist hinsichtlich der Paarungsmöglichkeit von Schraube und Mutter von folgenden 5 Bestimmungsstücken abhängig:

in erster Linie vom **Flankendurchmesser  $d_2$  bzw.  $D_2$** , vom **Flankenwinkel  $\alpha$**  und der **Steigung  $h$** ,

in zweiter Linie vom **Außendurchmesser  $d$  bzw.  $D$**  und vom **Kerndurchmesser  $d_1$  bzw.  $D_1$**  (vgl. Abb. S. 550, 553).

Der Flankendurchmesser  $d_2$  des Bolzens bzw.  $D_2$  der Mutter ist der quer zur Achse gemessene Abstand der Mitten zweier zum gleichen Gang gehöriger Flanken des scharf ausgeschnitten gedachten Profils.

Der Flankenwinkel  $\alpha$  ist die Summe der beiden Teilflankenwinkel  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$ , die als Winkel zwischen der Achsensenkrechten und je einer der beiden Flankengeraden bestimmt sind. Bei symmetrischem Profil sind die Teilflankenwinkel einander gleich  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha/2$ .

Die Steigung  $h$  ist der achsenparallel gemessene Abstand zweier Rechts- oder Linksflanken desselben Gewindeganges. Bei mehr- ( $n$ -) gängigen Gewinden ist der achsenparallel gemessene Abstand zweier aufeinanderfolgender Rechts- oder Linksflanken die Teilung ( $H/n$ ).

Der Außendurchmesser  $d$  des Bolzens und  $D$  der Mutter ist der Durchmesser des das Gewinde einhüllenden Zylinders.

Der Kerndurchmesser  $d_1$  des Bolzens und  $D_1$  der Mutter ist der Durchmesser des dem Gewinde einzuschreibenden Zylinders.

Die Höhe  $t$  des scharf ausgeschnittenen Profils, also ohne Abrundung oder Abflachung in den Spitzen und im Kern, bestimmt sich aus Steigung und Teilflankenwinkel:  $t = \frac{1}{2}h \cdot \text{ctg}\alpha/2$ .

Die Tiefe  $t_1$  des Gewindes ist der achsensenkrecht gemessene Abstand der äußersten und innersten Punkte des Gewindes, also mit Abrundung oder Abflachung:  $t_1 = \frac{1}{2}(d - d_1)$  bzw.  $t_1 = \frac{1}{2}(D - D_1)$ .

Die Tragtiefe  $t_2$  des Gewindes ist die achsensenkrecht gemessene Flankenüberdeckung:  $t_2 = \frac{1}{2}(d - d_1)$ .

Flankendurchmesser, Flankenwinkel und Steigung, die für die „Passung“ am wichtigsten sind, sind nicht unabhängig voneinander; dies ist für das Tolerieren und Messen der Gewinde von besonderer Bedeutung.

Außen- und Kerndurchmesser spielen für die Passung nur eine untergeordnete Rolle; notwendig ist ein gewisses Spiel zwischen Schraube und Mutter, damit ein Klemmen an den Spitzen unbedingt vermieden und eine gute Flankenanlage gesichert wird.



Abb. M 12.

 


Abb. M 13.

Für die gegenseitige Abhängigkeit von Flankendurchmesser, Flankenwinkel und Steigung zeigt Abb. M 12 bis 15 einige Beispiele. In Abb. M 12 haben Bolzen und Mutter den gleichen Flankendurchmesser, aber verschiedene Flankenwinkel; sie lassen sich nicht zusammenschrauben. In



Abb. M 13 ist der eine Gewindeteil mit größerem Flankenwinkel geschnitten als der andere; Bolzen und Mutter haben jedoch genügend verschiedene Flankendurchmesser, so daß sie sich zusammenschrauben lassen. In Abb. M 14 hat ein Teil schiefliegendes Profil; die Gewinde passen scheinbar dennoch zueinander, da die Flankendurchmesser wiederum genügend verschieden sind. In Abb. M 15 ist die Steigung von Bolzen und Mutter verschieden; die Gewinde lassen sich über eine gewisse Länge zusammenschrauben, wenn die Flankendurchmesser genügend verschieden sind.

 


Abb. M 14.

 


Abb. M 15.

Lassen sich Bolzen und Mutter trotz geringer durch die Fertigung bedingter Unterschiede gerade eben noch zusammenschrauben, so bedeutet das nicht, daß für beide Werkstücke die wahren Flankendurchmesser gleich sind, sondern es zeigt nur, daß ihre sog. wirksamen Flankendurchmesser übereinstimmen. Bezeichnet  $d_{2w}$  bzw.  $D_{2w}$  den wirksamen Flankendurchmesser von Bolzen bzw. Mutter,  $d_2$  bzw.  $D_2$  dagegen den wahren Flankendurchmesser und bedeuten  $f_1$  bzw.  $F_1$ , sowie  $f_2$  bzw.  $F_2$  die zum Ausgleich von Steigungs- und Winkel Fehlern notwendigen Zusatzbeträge des Flankendurchmessers, so ist:

$$d_{2w} = d_2 + (f_1 + f_2) \quad \text{und} \quad D_{2w} = D_2 - (F_1 + F_2).$$

( $f_1$  bzw.  $F_1 = \Delta h \cdot \text{ctg } \alpha/2$  und  $f_2$  bzw.  $F_2 = t_2 \frac{\Delta \alpha_1 + \Delta \alpha_2}{\sin \alpha}$  entsprechend DIN 2244, S. 4). Wird  $f_2$  bzw.  $F_2$  in  $\mu$  verlangt, so ist  $\Delta \alpha$  in Minuten einzusetzen und die rechte Seite der Gleichung mit 0,291 zu multiplizieren.

Die Bedingung der Einschraubbarkeit lautet:  $d_{2w} \leq D_{2w}$ .

Bolzen Gewinde mit Fehlern in Steigung oder Profil oder beiden zugleich bleiben einschraubbar, wenn der wahre Flankendurchmesser zum Ausgleich dieser Fehler gegenüber dem wirksamen Flankendurchmesser um ein entsprechendes Maß verkleinert ist:  $d_2 = d_{2w} - (f_1 + f_2)$ .

Muttergewinde mit Fehlern in Steigung oder Profil oder beiden zugleich bleiben aufschraubbar, wenn der wahre Flankendurchmesser zum Ausgleich dieser Fehler um ein entsprechendes Maß vergrößert ist:  $D_2 = D_{2w} + (F_1 + F_2)$ .

Das wirksame Spiel zwischen Bolzen und Mutter ist:

$$(D_{2w} - d_{2w}) = (\Delta D_2 - \Delta d_2) - (f_1 + f_2 + F_1 + F_2),$$

worin  $\Delta D_2$  und  $\Delta d_2$  die Abmaße von  $D_2$  und  $d_2$  gegen das im Normblatt angegebene theoretische Maß sind. (Es ist zu beachten, daß  $\Delta d_2$  nur negative, also nach innen liegende,  $\Delta D_2$  nur positive, also nach außen liegende Werte annimmt.)

Der Unterschied der Abweichungen der wahren Flankendurchmesser von den Flankendurchmessern des theoretischen Gewindes (erste Klammer in obiger Formel) würde das wirksame Spiel von Bolzen und Mutter darstellen, wenn es nicht durch die Einflüsse der Winkel- und Steigungsfehler von

Bolzen und Mutter eingeschränkt würde. Da  $\Delta D_2$  bzw.  $\Delta d_2$  alle Werte zwischen Null und dem oberen bzw. unteren Abmaß annehmen kann, ergibt sich, daß dieses für die Herstellung zur Verfügung stehende Toleranzfeld für den Flankendurchmesser durch Fehler in Steigung und Flankenwinkel nicht nur verengert, sondern daß bei fehlerhaftem Flankenwinkel und nicht einwandfreier Steigung dieses Spiel negativ werden kann. Damit das wirksame Spiel bei einwandfreier Steigung und einwandfreiem Flankendurchmesser unter keinen Umständen negativ wird, d. h. in Übermaß übergeht, muß also, von der gemeinsamen Nulllinie des theoretischen Profils aus gerechnet,  $\Delta d_2$  immer negativ und  $\Delta D_2$  immer positiv bleiben, wie es auch für die Werkstücke nach den Normen festgelegt ist.

Bolzen oder Muttern sind normgerecht, wenn sie mit genormten Gewinde-Grenzlehren überprüft, sich als toleranzhaltig erweisen. Es wird darauf verzichtet, bei den Bolzen und Muttern auch Steigung und Flankenwinkel gesondert zu tolerieren. Einzelfehler im Flankendurchmesser, in der Steigung und im Flankenwinkel werden bei der **Gut- und Ausschublehre** zahlenmäßig nicht erkannt. Es wird also nur gefordert, daß die Abweichungen des wahren Flankendurchmessers vom theoretischen Wert höchstens gleich dem zulässigen Abmaß der betreffenden Güteklasse und Durchmessergröße sind.

Die **Gutlehre** prüft den wirksamen Flankendurchmesser und damit die Zusammenschraubbarkeit.

Die **Ausschublehre** prüft den wahren Flankendurchmesser und damit die Sitzqualität.

Um die wirtschaftliche Fertigung der Gewinde zu erleichtern, wird für die wahren Flankendurchmesser  $d_2$  bzw.  $D_2$  eine gewisse Abweichung vom theoretischen Maß zugelassen. Die Größe des sich daraus ergebenden Spieles bei sonst fehlerfreiem Gewinde kennzeichnet die Qualität der Schraubenverbindung. Diese Abweichung äußert sich als größtes Spiel zwischen Bolzen und Mutter. Die geringe axiale und radiale Beweglichkeit hat auf das richtige Tragen in den Flanken, die Sicherheit und Festigkeit der Schraubenverbindungen keinen Einfluß. Zügiggehende Gewinde sind nach den Normenvorschriften um so weniger zu erwarten, je besser die Fertigung ist. Vorausgesetzt, ein Gewinde-Werkstück geht nicht über oder in die Ausschub-Gewindelehre, so sind die Genauigkeiten der Einzelbestimmungsstücke je für sich um so besser eingehalten, je mehr Spiel sich bei der Paarung mit der Gutlehre zeigt.

Da die Ansprüche der Praxis an die Güte und Genauigkeit der Schraubenverbindungen verschieden sind, sind wie bei den Rundpassungen auch hier verschiedene **Gütegrade**, genormt, unterschieden durch die für den Flankendurchmesser zugelassenen Toleranzen, ausgedrückt durch **Gewindepaßeinheiten** (GPE).

$$1 \text{ GPE (in } \mu) = 67 \sqrt{\text{Steigung}} \quad (\text{Steigung in mm}).$$

Festgelegt sind drei Gütegrade: fein, mittel, grob. Gütegrad „fein“ ist jedoch erst Vornorm. Gütegrad „mittel“ und „grob“ unterscheiden sich nur durch die Größe der Flankendurchmessertoleranz, während die Festlegungen für Außen- und Kerndurchmesser die gleichen sind. Beabsichtigt ist noch die Normung eines Gewindefestsitzes, der auf dem Grundsatz der Einheitsbohrung aufgebaut werden soll, d. h. bei gleicher Mutter soll der feste Sitz durch ein Übermaß der Schraube erreicht werden. Für einen **Gwindefestsitz**, wie er z. B. bei den Einschraubenden von

Stiftschrauben notwendig ist, konnten normenmäßige Festlegungen noch nicht getroffen werden. In der Praxis wird der gewünschte Sitz dadurch erreicht, daß das Ende des Bolzengewindes kegelig gehalten wird.

Es werden unterschieden:

Feinschrauben mit einer Flankendurchmessertoleranz von 1 GPE (Vornorm).

Mittelschrauben mit einer Flankendurchmessertoleranz von  $1\frac{1}{2}$  GPE für normale handelsübliche Schrauben, wie sie hauptsächlich als Blank-schrauben geliefert werden.

Grobschrauben mit einer Flankendurchmessertoleranz von  $2\frac{1}{2}$  GPE für Zwecke, bei denen es nicht auf große Genauigkeit ankommt.

**Mindestspitzenspiel:** Wie schon bemerkt, ist zur Vermeidung des Klemmens in den Spitzen, wodurch leicht ein gutes Passen vorgetäuscht werden könnte, ein Mindestspitzenspiel festgelegt. Erreicht wird es im Außendurchmesser beim Whitworth-Gewinde durch Verkleinerung der Schraube gegenüber dem theoretischen Maß  $a'$  (s. Abb. M 11 S. 529), beim metrischen Gewinde durch das Herstellungsverfahren und die Lehre. Das Spitzenspiel im Außendurchmesser ist weiter sichergestellt durch die Minustoleranzen für das gewalzte Schraubeneisen nach DIN 1613 und durch den für den Gewindebohrer festgelegten kleinsten Außendurchmesser, der größer ist als das Nennmaß des Schraubenbolzens.

Im Kerndurchmesser wird das Mindestspitzenspiel  $a'$  gesichert beim Whitworth-Gewinde dadurch, daß der kleinste Kerndurchmesser der Mutter größer gehalten ist als der theoretische Kerndurchmesser, beim metrischen Gewinde durch die Lehre und Herstellung. Der Gewindelehring ist im Kerndurchmesser abgeflacht ausgeführt mit dem Kleinstmaß der Mutter, so daß die Schraube mit gerundetem Grunde stets kleiner bleiben wird als der kleinste Mutterkerndurchmesser.

Ein Spiel im Kerndurchmesser beim Whitworth- und metrischen Gewinde ist dann an sich schon bedingt durch die Verwendung der Gewindekernlochbohrer (s. Abschnitt „Herstellen von Gewinde“), die stets größer sind als der kleinste Mutterkerndurchmesser.

Bezüglich des metrischen Gewindes ist noch zu bemerken, daß durch die Aufstellung von Toleranzen für Außen- und Kerndurchmesser das Spitzenspiel zwischen Kleinst- und Größtwerten schwanken kann und die in DIN 13 und 14 (s. S. 553 u. f.) für das Spitzenspiel enthaltenen Werte  $a$  praktisch jede Bedeutung verloren haben. Es ist deshalb beabsichtigt, diese Normen später international dahin zu ändern, daß ein für Schraube und Mutter gleiches Gewindeprofil im Außen- und Kerndurchmesser abgeflacht, mit den Maßen des jetzigen Schraubenaußen- und Mutterkerndurchmessers dargestellt und das durch das Herstellungsverfahren und durch die Lehre sich ergebende Spitzenspiel für die Übergangszeit durch gestrichelte Bögen ohne Angabe eines bestimmten Zahlenwertes angedeutet wird (s. Abb. M 16)

Beim Whitworth-Gewinde ist das theoretische Spitzenspiel nur noch beibehalten bei den Feingewinden (s. S. 551 und 552), wofür Toleranzen aber noch nicht festliegen.



Abb. M 16. Voraussichtliche internationale Darstellung des metrischen Gewindes.

Im Zusammenhang mit der Festlegung der Feingewindetoleranzen zeigte sich bei den Arbeiten des ISA-Komitees 2a die Notwendigkeit, einheitliche Formeln für die Feststellung der Flankendurchmessertoleranz bei allen Gewinden zu finden. Für den Gütegrad „mittel“ sind von Berndt derartige Formeln aufgestellt worden<sup>1)</sup>.

## II. Gewindelehren.

### Allgemeines.

Wie beim Messen glatter Rundpassungen wird auch bei den Gewinden die Prüfung durch ein ideales körperliches Gegenstück vorgenommen. Da ein Gewinde durch mehrere Bestimmungsgrößen festgelegt ist, muß bei der Prüfung nach dem als Taylorschen Grundsatz bekannten Verfahren vorgegangen werden. Es ist erforderlich,

1. auf der Gutseite sämtliche Bestimmungsstücke auf einmal zu prüfen, um überhaupt die Möglichkeit der Paarung zu untersuchen,

2. auf der Ausschlußseite die Einzelbestimmungsgrößen getrennt zu erfassen, um die Qualität des Sitzes (in der Deutschen Normung Gütegrad genannt) zu prüfen.

Läßt sich ein Gewindewerkstück (d. h. eine Mutter oder ein Bolzen) mit einem in sämtlichen Bestimmungsgrößen vollkommen idealen Gegenstück (also sozusagen einem theoretischen Gewinde) so paaren, daß das Gewindestück sich in oder auf dem idealen Gegenstück gerade eben von Hand bewegen läßt, ohne Spiel zu zeigen (sog. zügiger Gang des Gewindes), so bedeutet das durchaus nicht, daß für das Werkstück und für das ideale Gegenstück etwa die wahren Flankendurchmesser einander gleich sind, sondern nur, daß der sog. wirksame Flankendurchmesser des Gewindestückes mit dem Flankendurchmesser des idealen Gegenstückes übereinstimmt.

Bei der Abnahme wird der Bolzen mit einem Lehrring, heute meist mit einer Gewinderachenlehre, die Mutter mit einem Lehrdorn geprüft. Diese Lehren stellen sozusagen die idealen Gegenstücke dar; dies sind sie aber keineswegs, da mit der Herstellung zwangsläufig auch gewisse Fehler im wahren Flankendurchmesser, in Steigung und Flankenwinkel verbunden sind. Wenn sich eine Mutter oder ein Bolzen mit einer solchen Lehre so paaren läßt, daß sog. zügiger Gang auftritt (auch saugende Paarung genannt), so kann daraus nur geschlossen werden, daß der wirksame Flankendurchmesser von Bolzen oder Mutter mit dem wirksamen Flankendurchmesser der jeweiligen Lehre übereinstimmt; denn die Betrachtungen über das wirksame Flankenspiel von Mutter und Bolzen (s. S. 531) gelten sinngemäß auch für die Paarung von Werkstücken und Lehren.

Das für die Fertigung zur Verfügung stehende Toleranzfeld wird nicht nur von den Fehlern der Werkstücke in Flankenwinkel und Steigung eingeengt, sondern auch von den entsprechenden Fehlern der Lehren. Hieraus ergibt sich, daß die Lehren mit größtmöglicher Genauigkeit hergestellt und auch mit entsprechender Sorgfalt überprüft werden müssen. Es kann sonst vorkommen, daß ein Flankenwinkel- oder Steigungsfehler der Lehre durch einen Meßfehler verdeckt wird und eine Lehre noch als gut bezeichnet wird, die in Wirklichkeit das Toleranzfeld einengt und Schrauben und Muttern als unbrauchbar bezeichnen läßt, die in Wirklichkeit innerhalb der

<sup>1)</sup> Berndt: Werkst.-Techn. und Werkleiter 1936 S. 515 u. 1937 S. 44.

Toleranz liegen und verwendbar sind. Um den Rest des Toleranzfeldes möglichst groß zu machen, wäre es (wie oben bei den Werkstücken gezeigt) sinngemäß,  $\Delta D_2$  (für den Lehring) immer positiv und  $\Delta d_2'$  (für den Lehdorn) immer negativ zu wählen. In den Deutschen Normen ist dies nicht geschehen, um die vorhandenen Normalgewindelehren, die eine Plusminus-toleranz haben, als Grenzgewindelehren „Gut“ verwenden zu können. Die Herstellungsgenauigkeit der Gut-Lehren wird im Flankendurchmesser den Toleranzrest für die Fertigung also teils vergrößern, teils verringern. Praktisch spielt dies indessen für die Werkstücke keine entscheidende Rolle, da die Toleranzen der Lehren gegenüber denen der Werkstücke gering sind.

### 1. Prüfung der Mutter.

**Gutseite:** Dem Taylorschen Grundsatz entsprechend werden mit der Gutseitelehre sämtliche Bestimmungsstücke gleichzeitig erfaßt, um die Paarungsmöglichkeit zu untersuchen (die Gutlehre prüft den wirksamen Flankendurchmesser). Der Gewindelehdorn „Gut“ erhält im Flankendurchmesser das Maß jenes Bolzens, mit dem die zu prüfenden Muttern gerade noch gepaart werden sollen, d. h. im Flankendurchmesser das Kleinmaß der Mutter. Dasselbe gilt für den Außendurchmesser. Aus herstellungstechnischen Gründen und da der Kerndurchmesser der Mutter sich sehr gut mit Hilfe eines glatten Lehdornes prüfen läßt, wird der Gut-Gewindelehdorn im Kerndurchmesser freigearbeitet.

Der Gut-Gewindelehdorn, der in die Prüflinge eingeschraubt wird, unterliegt der Abnutzung. Er muß mit Prüflehren auf Gut und Ausschub, d. h. auf Abnutzung untersucht werden. Man benutzt dazu eine Rachenlehre mit im Kern- und Außendurchmesser freigearbeiteten und mit verkürzten Flanken versehenen Meßstücken, Abb. M 17. Diese Rachenlehre wird nach einer besonderen Einstellgewindelehre eingestellt. Diese ist im Kern- und Außendurchmesser freigearbeitet, besitzt aber keine verkürzten Flanken, um eine volle Anlage der Rachenlehren-Meßstücke zu sichern. Im allgemeinen ist es vorzuziehen, für die Untersuchung des Gut-Gewindelehdornes andere Hilfsmittel zu verwenden, über die noch berichtet wird.

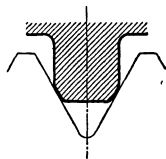


Abb. M 17.

**Ausschubseite:** Dem Taylorschen Grundsatz entsprechend werden die Bestimmungsstücke einzeln erfaßt. Es ist ausreichend, auf der Ausschubseite allein den wahren Flankendurchmesser zu prüfen. Als Lehre wird ein sog. Ausschub-Gewindelehdorn mit verkürzten Flanken<sup>1)</sup>, Abb. M 17, und nur wenigen Gängen benutzt<sup>2)</sup>. Der Kerndurchmesser wird unabhängig davon mit einem glatten Lehdorn geprüft. Das Größtmaß des Außendurchmessers der Mutter wird nicht untersucht, da ein geringfügiges Überschreiten für die Festigkeit der Schraubenverbindung und die Qualität des Sitzes ohne Bedeutung ist und andererseits die wahllose Austauschbarkeit auch nicht gefährden kann.

<sup>1)</sup> Der Zusatzbetrag des Flankendurchmessers, veranlaßt durch einen Fehler in der Steigung  $f_1$  bzw.  $F_1 = \Delta h \cdot \text{ctg } \alpha/2$  verringert sich mit der Einschraublänge des Gewindes.

<sup>2)</sup> Der Zusatzbetrag des Flankendurchmessers, veranlaßt durch einen Fehler im Flankenwinkel  $f_3$  bzw.  $F_3 = t_3 (\Delta \alpha_1 + \Delta \alpha_2) / \sin \alpha$  wird um so geringer, je kleiner die Flankenüberdeckung ist.

Da der Ausschuß-Gewindelehrdorn nur sehr selten eingeschraubt wird<sup>1)</sup>, unterliegt er der Abnutzung nicht in dem Maße wie ein Gut-Lehrdorn. Die Abnutzung ist daher nicht toleriert und eine Abnutzungslehre auf der Ausschußseite nicht vorgesehen.

## 2. Prüfung der Bolzen.

**Gutseite:** Auch hier wird nach dem Taylorschen Grundsatz die Summe der sämtlichen Fehler in ihrem Einfluß auf die Paarungsmöglichkeit, d. h. der sog. wirksame Flankendurchmesser untersucht. Die Gutlehre

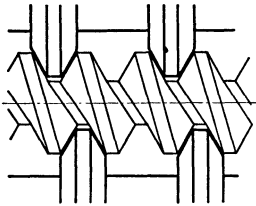


Abb. M 18.

(die Gut-Gewinderachenlehre oder der Gut Gewindelehring) erhält im Flankendurchmesser das Maß jener Mutter, mit der die zu prüfenden Bolzen gerade noch gepaart werden sollen; der Flankendurchmesser ist gleich dem vorgesehenen Größtmaß des Flankendurchmessers des Bolzens. Dasselbe gilt auch für den Kerndurchmesser. Wegen der herstellungstechnischen Schwierigkeiten wird das Größtmaß des Außendurchmessers nicht mit der Gut-Gewindelehre geprüft; der Außendurchmesser

der Gewindelehre wird freigearbeitet, Abb. M 18, und das Größtmaß des Außendurchmessers am Bolzen mit Hilfe einer glatten Rachenlehre geprüft. Dasselbe kann auch beim Kerndurchmesser mit einer Sonder-rachenlehre geschehen.

Für die Prüfung der Gutseite des Bolzengewindes hat sich heute die Gut-Gewinderachenlehre gegenüber dem Gut-Gewindelehring weitgehend durchgesetzt, obwohl mit ihr eine vollständige Formprüfung nicht erfolgt. Ihr richtiges Rachenmaß wird durch einen Einstell-Gewindelehrdorn eingestellt und geprüft, so daß sie als Maßübertragungsmittel von dem Einstelldorn auf den Prüfling dient. Da die Gutlehre, die ja den wirksamen Flankendurchmesser erfassen soll, mit vollen Flanken ausgerüstet ist, wird der Einstell-Gewindelehrdorn mit verkürzten Flanken (ähnlich dem Ausschuß-Lehrdorn) ausgeführt.

Teilweise erfolgt die Gutlehre noch mit dem Gut-Gewindelehring. Auch für die Prüfung dieser Lehre muß ein Abnahmegerät vorhanden sein. Der Hersteller benutzt hierzu einen sog. Paßdorn, der das theoretische Profil erhält und dessen eigene Herstellungsgenauigkeit gegenüber diesem Profil nach Minus liegt. (Dieser Paßdorn ist die Gutlehre für den Gewindelehring.) Die mit der Zeit zwangsweise eintretende Abnutzung des Gewindelehringes wird mit Hilfe eines sog. Abnutzungsprüfdornes (einer Ausschußlehre für den Gewindelehring) untersucht. Da die Abnutzung auf den immer zum Tragen kommenden Flanken des Lehringes am größten sein wird, prüft der Abnutzungsprüfdorn in erster Linie den Flankendurchmesser. Er hat verkürzte Flanken und nur wenige Gänge (s. Abb. M 17).

**Ausschußseite:** Dem Taylorschen Grundsatz entsprechend werden hier Einzelbestimmungen vorgenommen. Da bei der Gutseiteprüfung der sog. wirksame Flankendurchmesser untersucht wurde (d. h. also jener, der sich

<sup>1)</sup> Die Ansichten sind geteilt, ob sich der Ausschuß-Gewindelehrdorn nur einige Gänge oder weiter hineinschrauben lassen darf, wenn er nur auf der anderen Seite nicht hervortritt.

aus der Summe vom wahren Flankendurchmesser und den Einflüssen der Steigungs- und Flankenwinkelfehler zusammensetzt), so braucht für die Prüfung der Ausschubseite nur mehr der wahre Flankendurchmesser unter möglicher Ausschaltung der Steigungs- und Winkelfehlereinflüsse gemessen zu werden. Hierzu dient als Lehre eine sog. Ausschub-Gewinderachenlehre, Abb. M 19, deren Meßstücke mit verkürzten Flanken und nur wenigen Gängen versehen sind. Außendurchmesser und Kerndurchmesser, die unabhängig davon zu untersuchen sind, werden mit einer glatten Rachenlehre bzw. Sonderrachenlehre geprüft.

Auch die Ausschub-Gewinderachenlehre wird nach einem Einstellgewindedorn eingestellt; dieser ist im Kerndurchmesser freigearbeitet. Seine Flanken sind nicht verkürzt, um eine sichere Anlage des Flankenteils der Gewinderachenlehren-Meßstücke zu gewährleisten. Für die Kerndurchmesser-Rachenlehre ist ebenfalls eine Einstell-Lehre vorgesehen.

Die Lehren für die Gut- und Ausschubprüfung desselben Werkstückes werden für den Flankendurchmesser, den Kerndurchmesser und den Außendurchmesser zweckmäßig je zu einer Grenzlehre vereinigt, so daß die Prüfung der Bolzen auf Gut- und Ausschub durch je eine Gewindegrenzrachenlehre, eine Kerndurchmesser- und eine Außendurchmesser-Grenzrachenlehre erfolgen kann.

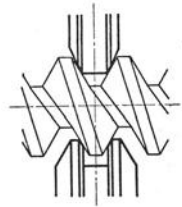


Abb. M 19.

### III. Messen von Gewinden und Gewindelehren.

Die laufende Überwachung der Richtigkeit der im Betrieb verwendeten Gewindelehren sowie der Prüfmittel (Einstell-Lehren, Paßdorne, Abnutzungsprüfdorne usw.) für diese Lehren ist für die Fertigung von besonderer Wichtigkeit. Die zulässige Abnutzungsgrenze der Lehren darf nicht überschritten werden.

Bei der Prüfung von Gewindewerkstücken wird, zumindest auf der Gutseite, mit den vorgeschriebenen Lehren mehr summarisch geprüft und im allgemeinen nur der wirksame Flankendurchmesser erfaßt. Nach den Normvorschriften ist bereits bei den Arbeitslehren die Einhaltung der Toleranzen der einzelnen Bestimmungsstücke, insbesondere Flankendurchmesser, Flankenwinkel und Steigung je für sich vorgeschrieben, ohne daß ein Fehlerausgleich wie bei den Werkstücken zugelassen ist.

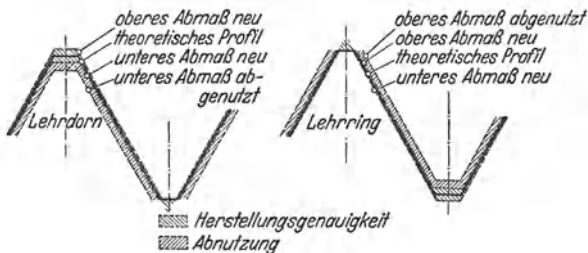


Abb. M 20 und 21. Lage der Herstellungsgenauigkeit und Abnutzung der Gutlehren für das metrische Gewinde.

Die Lage der Herstellungsgenauigkeit und der Abnutzung der Gutlehren für das metrische und das Whitworth-Gewinde zeigen die Abb. M 20, M 21 bzw. M 22, M 23.

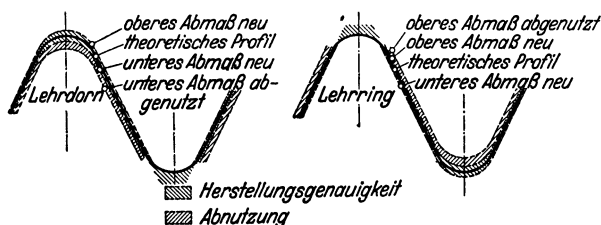


Abb. M 22 und 23. Lage der Herstellungsgenauigkeit und Abnutzung der Gutlehren für das Whitworth-Gewinde.

Die Herstellungstoleranzen für die Lehren sämtlicher Gütegrade einer Gewindegröße sind gleich. Für die Gewindelehndorne gelten nach DIN 2244 die folgenden Vorschriften:

Für  $d_2$

$$\text{zulässige Herstellungsgenauigkeit: } \pm \left( 2 + \frac{1}{\sin \alpha/2} + 0,03F \right) \mu,$$

für  $\alpha/2$

$$\text{zulässige Herstellungsgenauigkeit: } \pm \left( 6 + \frac{6}{L} \right) \text{ Bogenminuten,}$$

für  $h$

$$\text{zulässige Herstellungsgenauigkeit: } \pm \left( 3,5 + \frac{0,375}{\cos \alpha/2} + 0,03H \right) \mu,$$

für  $d$  und  $d_1$

$$\text{zulässige Herstellungsgenauigkeit: } \pm \left( 2 + \frac{1}{\sin \alpha/2} + 0,03F \right) \cdot 1,5 \mu.$$

Hierbei ist:  $F$  = Flankendurchmesser,  $H$  = Einschraublänge,  $L$  = Flankenlänge in mm.

Die Werte der Herstellungsgenauigkeiten für Flankendurchmesser, Flankenwinkel und Steigung sind je für sich einzuhalten. Die Angaben für Außen- und Kerndurchmesser gelten nur, soweit die Lehren an diesen Stellen nicht freigearbeitet sind.

Die Gutlehren sämtlicher Gütegrade stimmen überein. Bei den Ausschublehren sind die Abmaße für den Kern- und Außendurchmesser bei allen Gütegraden gleich, für den Flankendurchmesser sind sie je nach dem Gütegrad verschieden. Durch das vom Deutschen Normenausschuß aufgestellte Lehrensystem für die Gewindeprüfung sind selbstverständlich andere Möglichkeiten der Prüfung nicht unterbunden.

Das bisher am meisten in der Werkstatt verwendete Meßgerät zur Schraubenprüfung ist die **Gewindeschraublehre** mit Kegel und Kimme, Abb. M 24. Kegel und Kimme werden als Einsätze in zwei Arten ausgeführt.



Die übliche Form mit langen Flanken mißt nicht den wahren Flankendurchmesser, weil vorhandene Flankenwinkelfehler das Meßergebnis stark beeinflussen; reine Steigungsfehler machen sich hierbei nicht bemerkbar. Die Gewindeschraublehre mit normalen Einsätzen läßt sich als Ausschnitt aus einem Gut-Gewindelehrherring (oder als Gut-Gewinderachenlehre) auffassen; der wahre Flankendurchmesser wird nur erfaßt, wenn der Prüfling und die Einsätze genau den gleichen Flankenwinkel haben.

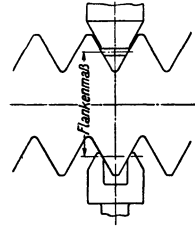


Abb. M 24.

Um eine Ausschußprüfung zu ermöglichen, werden auch Einsätze hergestellt, deren Flanken verkürzt ausgebildet sind. Die Gewindeschraublehre mit verkürzten Flanken stellt einen Ausschnitt aus einem Ausschußgewindelehrherring (oder eine Ausschuß-Gewinderachenlehre) mit nur einem Gewingegang dar. Sie dient zur Bestimmung des wahren Flankendurchmessers. Für jede Steigung ist ein besonderer Satz von Einsätzen erforderlich, die das Gewinde möglichst nur in der Flankenmitte berühren, um den Einfluß der Flankenwinkelfehler auf die Messung des Flankendurchmessers auszuschließen. Derartige Einsätze nützen sich dazu schnell ab.

Die Gewindeschraublehre dient bei der Lehrenprüfung zweckmäßig nur als Vergleichsgerät und Maßübertragungsmittel von einem Muster-Gewindelehrdorn auf den zu prüfenden Lehrdorn. Es ist stets darauf zu achten, daß die Meßeinsätze sich zwanglos entsprechend dem Steigungswinkel einstellen; dazu müssen sie leicht drehbar, aber spielfrei im Amboß und in der Spindel der Schraublehre sitzen. Bei größeren Flankendurchmessern verwendet man zweckmäßig Fühlhebel-Schraublehren, um der Gefahr einer verschiedenen Bügelaufweitung durch Schwankungen der Meßkraft zu entgehen. Außer den Meßeinsätzen für die Flankendurchmesser der verschiedenen Spitz- und Trapezgewinde sind z. B. auch Einsätze für die bequeme Messung von Kerndurchmessern erhältlich.

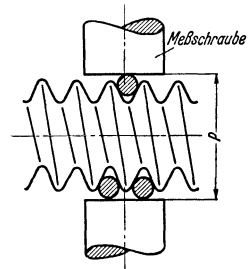


Abb. M 25.

Soll der wahre Flankendurchmesser ermittelt werden, so ist als für die Werkstatt geeignetes Meßverfahren die **Dreidrahtmethode**, Abb. M 25 (Berndt [3 bis 7]) zu empfehlen, die bei Werkstücken mit einer Schraublehre, bei Lehren jedoch mit einem Fühlhebelgerät und im Vergleich mit *Endmaßen* durchgeführt wird. Bei Verwendung sog. günstigster Drähte und Rechnung mit den Istmaßen der Prüflinge ist eine Ermittlung des wahren Flankendurchmessers mit hoher Genauigkeit möglich.

Bei diesem Meßverfahren werden auf der einen Seite des Gewindes in eine Lücke ein Draht und auf der anderen Seite in zwei benachbarten Lücken, nämlich rechts und links von dem der Lücke gegenüberliegenden Zahn (bei mehrgängigen Gewinden im gleichen Gang) je ein weiterer Draht eingelegt. Gemessen wird das Maß über die Mantelflächen der Drähte, das sog. Prüfmaß  $P$ , aus dem der Flankendurchmesser errechnet werden kann.

Für das Prüfmaß gilt bei Gewinden mit symmetrischem Profil folgender Zusammenhang mit den Bestimmungsstücken des Gewindes:

$$P = d_2 - h/2 \cdot \text{ctg } \alpha/2 + d_D \cdot (1 + 1/\sin \alpha/2) + \delta_1 \rightarrow \delta_K.$$

In dieser Formel für das Prüfmaß  $P$  bedeuten  $d_s$  den Flankendurchmesser,  $h$  die Steigung,  $\alpha/2$  den halben Flankenwinkel des Gewindes und  $d_D$  den Durchmesser<sup>1)</sup> der verwendeten Drähte.  $\delta_1$  ist ein erstes Korrektionsglied, das der Schiefelage des Drahtes im Gewindegang Rechnung trägt, und  $\delta_2$  ein zweites Korrektionsglied, das die Abplattung von Draht und Gewindeflanke unter dem Einfluß der Meßkraft berücksichtigt (Bochmann [8]). Beim Vergleich eines Prüfstückes mit einer Urlehre oder Vergleichslehre durch die Drei-drahtmethode wird bei gleicher Meßkraft die Abplattung der Drähte und der Gewindeflanke gleich groß sein, also keinen Einfluß auf die Vergleichsmessung haben.

In Tafel 15 sind die Prüfmaße  $P$  aufgeführt, die sich bei genau geschnittenen Gewinden (Sollwerte sind eingehalten) ergeben müßten. Um fehlerfreie Ergebnisse zu erhalten, ist zumindest bei Lehren die Rechnung mit den Istwerten sämtlicher in der Formel vorkommenden Größen erforderlich, was deren gesonderte genaue Bestimmung an der zu prüfenden Lehre voraussetzt.

Ein Fehler  $\Delta h$  in der Steigung des Gewindes gegenüber dem in die Formel eingesetzten Sollwert  $h$  macht sich als Fehler  $f_h$  des Flankendurchmessers bemerkbar. Er ist unabhängig vom Drahtdurchmesser; wird er nicht berücksichtigt, so ist mit einem Fehler  $f_h = 1/2 \Delta h \cdot \operatorname{ctg} \alpha/2$  zu rechnen.

Auch ein Fehler  $\Delta d_D$  des Drahtdurchmessers gegenüber dem in die Formel eingesetzten Wert  $d_D$  macht sich als Fehler  $f_D = -\Delta d_D(1 + 1/\sin \alpha/2)$  bemerkbar. Der Fehler  $f_{\alpha/2}$  im Flankendurchmesser, der sich durch eine Abweichung  $\Delta \alpha/2$  des Teilflankenwinkels  $\alpha/2$  gegenüber dem Sollwert dieses Winkels einstellt, errechnet sich zu:

$$f_{\alpha/2} = \Delta \alpha/2 \left( d_D - \frac{h}{2 \cos \alpha/2} \right) \frac{\cos \alpha/2}{\sin^2 \alpha/2}.$$

Von dem Einfluß des Fehlers des Flankenwinkels auf das Meßergebnis kann man frei werden, wenn Drähte vom sog. günstigsten Durchmesser verwendet werden; diese liegen in der Flankenmitte an, ihr Durchmesser ist  $d_0 = \frac{h}{2 \cos \alpha/2}$ . Das bedeutet, daß für jeden Flankenwinkel  $\alpha/2$  und jede Steigung  $h$  je ein Satz von drei besonderen Drähten  $d_0$  erforderlich ist. Drähte vom günstigsten Durchmesser für jedes einzelne Gewinde sind teuer und nicht allgemein im Gebrauch. Begnügt man sich, was für viele Zwecke ausreichend ist, mit einer Anlage innerhalb eines Achtels der Flankenlänge in der Mitte der Flanke, so kann eine Vielzahl verschiedener Gewinde mit ihren sämtlichen Steigungen mit einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Drahtdurchmessern, z. B. Normaldrahtreihe von Carl Zeiss, Tafel 15 (Günther [9]), gemessen werden.

Ist die genannte Bedingung der Anlage im mittleren Achtel der Flanke erfüllt,  $(1 - 1/10) d_0 < d_D < (1 + 1/10) d_0$ , so kann  $f_{\alpha/2}$  meist vernachlässigt werden; ist sie nicht erfüllt, so muß  $\alpha/2$  bestimmt und sein Istwert in die Prüfmaßformel eingesetzt werden. Die Verwendung des günstigsten Drahtes macht für die Prüfmaßberechnung in allen Fällen eine Bestimmung des Flankenwinkels überflüssig, nicht aber die Bestimmung der Steigung und des Drahtdurchmessers. Stehen sog. günstigste Drähte nicht zur Verfügung, so ist für genaueste Messungen auch bei Verwendung der Drähte der Normaldrahtreihe eine Bestimmung der Flankenwinkelabweichung vom Sollwert erforderlich, um durch Einsetzen der Istwerte in die Prüfmaßformel den Flankendurchmesserfehler von der Größe  $f_{\alpha/2}$  zu vermeiden. Bei unbeabsichtigt schiefgeschnittenem Gewinde gilt für  $\alpha/2 = 1/2(\alpha_1 + \alpha_2)$  und  $\Delta \alpha/2 = 1/2(\Delta \alpha_1 + \Delta \alpha_2) = 1/2 \Delta \alpha$ , wenn  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$  die Teilflankenwinkel bedeuten. Der Schiefelagefehler des Profils wird also nicht wirksam, sondern nur der Gesamtwinkelfehler. Der Fehler der Flankendurchmesserbestimmung ist dann ohne Berücksichtigung von Meßfehlern

$$\Delta d_s = 1/2 \Delta h \operatorname{ctg} \alpha/2 - \Delta d_D \left( 1 + \frac{1}{\sin \alpha/2} \right) + 1/2 \Delta \alpha (d_D - d_0) \frac{\cos \alpha/2}{\sin^2 \alpha/2}.$$

<sup>1)</sup> Sind die drei Drahtdurchmesser nicht gleich, so setze man  $d_D = 1/3 (d_{D1} + 1/2 (d_{D2} + d_{D3}))$ , wobei  $d_{D1}$  der Durchmesser des einzelnen Drahtes auf einer Seite und  $d_{D2}$  und  $d_{D3}$  die Durchmesser der Drähte des Drahtpaares auf der anderen Seite sind.

Für metrische Gewinde ( $\alpha/2 = 30^\circ$ ) gilt:

$$\Delta d_s = 0,866 \cdot \Delta h - 3 \cdot \Delta d_D + 0,0005 \cdot (d_D - d_0) \Delta \alpha$$

(der Winkelfehler  $\Delta \alpha$  ist in Minuten einzusetzen).

Eine Übereinstimmung von  $d_D$  und  $d_0$  ist nicht erforderlich, wenn mit dem wahren Flankenwinkel gerechnet wird; jedoch muß  $d_D$  genau bekannt sein, da  $\Delta d_D$  bei metrischem Gewinde bereits mit dem dreifachen Betrag in die Flankendurchmesser- bzw. Prüfmaßbestimmung eingeht.

Das Glied zur Korrektur der Schiefelage,  $\delta_1$ , kann im allgemeinen mit den Sollwerten der Bestimmungsstücke errechnet werden, ohne daß praktisch Fehler entstehen. Für dieses Korrektionsglied ist die Näherung  $\delta_1 = \frac{1}{2} d_D \frac{h^2}{\pi^2 d_s^2} \cos \alpha/2 \operatorname{ctg} \alpha/2$  in Gebrauch, die jedoch nur für geringe Steigungswinkel als gültig anzusehen ist.

Für größere Steigungswinkel, als sie den genormten eingängigen Gewinden entsprechen, also insbesondere bei mehrgängigen Gewinden, ist für dieses Korrektionsglied mit einer genaueren Formel zu rechnen:

$$\delta'_1 = \frac{1}{2} d_D \cdot \frac{h^2}{\pi^2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1}{E(E-F)}$$

Hierin bedeuten:  $E = d_s - \frac{h}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} + \frac{d_D}{\sin \alpha/2}$ ,  $F = d_D \sin \alpha/2$ .

Tafel 15. Gewindemessen nach der Dreidrahtmethode<sup>1)</sup>.

Bezeichnung mm bzw. Zoll	Draht- dmr. mm	Meß- kraft K=Null Prüf- maß P mm	Meß- kraft K=1 kg Verkür- zung $\delta_K$ $\mu$	Be- zeich- nung mm bzw. Zoll	Draht- dmr. mm	Meß- kraft K=Null Prüf- maß P mm	Meß- kraft K=1 kg Verkür- zung $\delta_K$ $\mu$	Be- zeich- nung mm bzw. Zoll	Draht- dmr. mm	Meß- kraft K=Null Prüf- maß P mm	Meß- kraft K=1 kg Verkür- zung $\delta_K$ $\mu$
1	0,17	1,133	4	12	1,1	12,650	2	68	4,0	70,910	1
1,2		1,332	4	14	1,35	15,021	2	72		74,909	1
1,4		1,456	4	16		17,021	2	76		78,909	1
1,7	0,22	1,831	3	18	1,65	19,164	2	80		82,909	1
2	0,25	2,145	3	20		21,163	2	84		86,909	1
2,3		2,444	3	22		23,163	1	89		91,908	1
2,6	0,29	2,789	3	24	2,05	25,606	1	94		96,908	1
3		3,113	3	27		28,605	1	99		101,908	1
3,5	0,335	3,596	3	30		30,848	1	104		106,908	1
4	0,455	4,305	3	33		33,848	1	109		111,908	1
(4,5)		4,730	2	36	2,55	37,591	1	114		116,908	1
5		5,153	2	39		40,590	1	119		121,908	1
(5,5)	0,53	5,727	2	42		42,832	1	124		126,908	1
6	0,62	6,346	2	45		45,832	1	129		131,908	1
(7)		7,345	2	48	3,2	50,025	1	134		136,908	1
8	0,725	8,282	2	52		54,024	1	139		141,907	1
(9)		9,282	2	56		57,267	1	144		146,907	1
10	0,895	10,414	2	60		61,267	1	149		151,907	1
(11)		11,413	2	64	4,0	66,910	1				
B. Whitworth-Gewinde DIN 11.											
$\frac{1}{4}$	0,725	6,616	2	$\frac{13}{8}$	2,55	36,226	1	$\frac{31}{2}$	5,05	92,382	1
$\frac{5}{16}$	0,895	8,515	2	$\frac{11}{2}$		39,401	1	$\frac{33}{4}$		97,690	1
$\frac{3}{8}$		9,820	2	$\frac{15}{8}$	3,2	43,280	1	4		104,040	1
$\frac{7}{16}$	1,1	11,694	2	$\frac{13}{4}$		46,454	1	$\frac{41}{4}$		109,801	1
$\frac{1}{2}$	1,35	13,589	2	$\frac{17}{8}$		48,725	1	$\frac{43}{2}$		116,151	1
$\frac{5}{8}$		16,456	2	$\frac{21}{4}$		51,899	1	$\frac{45}{4}$		121,858	1
$\frac{3}{4}$	1,65	20,211	2	$\frac{23}{4}$	4,0	59,655	1	5		128,207	1
$\frac{7}{8}$		22,935	1	$\frac{27}{8}$		66,004	1	$\frac{51}{4}$	6,35	137,970	1
1	2,05	26,811	1	$\frac{29}{4}$		70,902	1	$\frac{53}{4}$		144,319	1
$\frac{11}{8}$		29,260	1	3		77,252	1	$\frac{55}{4}$		149,895	1
$\frac{13}{4}$		32,435	1	$\frac{31}{4}$	5,05	86,032	1	6		156,246	1

<sup>1)</sup> Für andere Meßkräfte  $K'$  gilt für  $\delta_{K'}$  die Umrechnung:  $\delta_{K'} = \delta_K \cdot \sqrt[3]{K'/K}$ , wobei  $K$  die Meßkraft in kg bezeichnet.

Für  $n$ -gängiges Gewinde ( $H = n \cdot h$ ) gilt die Formel:  $\delta'_n = n^3 \cdot \delta'_1$ .  
Die Formel für das Prüfmaß lautet dann:

$$P = E + d_D + \delta'_n - \delta_2.$$

Für die Berechnung von  $P$  bei einer Meßkraft Null ( $\delta_2 = 0$ ) bedient man sich zweckmäßig des logarithmischen Rechenschemas Tafel 16. Sollte das Glied  $\delta'_n$  unerwartet groß werden, d. h. Werte von einigen Zehntelmillimetern überschreiten, so erscheint es empfehlenswert, mit einer exakten Formel zu rechnen, die in einer Arbeit von Tomlinson [13] abgeleitet ist; auf diese Arbeit geht auch die hier mitgeteilte Näherung zurück. Nach dem Rechenschema, das sich bei häufig wiederkehrenden Rechnungen noch vereinfachen läßt, wird zunächst der günstigste Draht  $d_0$  berechnet; der nächstgelegene (größere) Draht der Normaldrahtreihe  $d_D$  ist für die Messung zu verwenden; mit dessen Durchmesser wird die weitere Rechnung durchgeführt. Beim Aufschlagen des Logarithmus der Winkelfunktionen ( $\alpha/2$ ) werden sofort die Werte für  $\log \sin \alpha/2$ ,  $\log \cos \alpha/2$  und  $\log \operatorname{ctg} \alpha/2$  sowie die *kursiv* gesetzten Werte, da für alle Rechnungen gleich, in die entsprechenden Zeilen und Spalten eingetragen. Alles Weitere folgt aus dem Schema selbst.

Tafel 16. Prüfmaß-Berechnung (Beispiel). Gewinde: Tr. 26  $\times$  12 (2 gäng)

$n = 2$	$h = 6 \text{ mm}$	$d_2$	23,0000 mm	$\alpha/2 = 15^\circ$	$d_D = 3,20 \text{ mm}$
$\log h$	0,778151	$+ d_D/\sin \alpha/2$	12,3639 "	$E$	24,1677 mm
$\log 1/\cos \alpha/2$	0,015056	$- h/2 \operatorname{ctg} \alpha/2$	-11,1962 "	$d_D$	3,2000 "
$\log 0,5$	9,698970	$E$	24,1677 mm	$\delta_n$	0,1492 "
$\log d_0$	0,492177	$-F$	- 0,8282 "	$P$	27,5169 mm
$d_0$	3,1058 mm	$E - F$	23,3395 mm	Formeln: $P = E + d_D + \delta_n$ $E = d_2 + \frac{d_D}{\sin \alpha/2} - h/2 \operatorname{ctg} \alpha/2$ $F = d_D \cdot \sin \alpha/2$ $\delta_n = n^3 \cdot \delta_1 \quad \left  \quad d_0 = \frac{h}{2 \cos \alpha/2}$ $\delta_1 = \frac{d_D}{2} \cdot \frac{h^2}{\pi^2} \cdot \frac{\cos \alpha/2 \operatorname{ctg} \alpha/2}{E(E - F)}$	
$\log d_D$	0,505150	$\log E$	1,383236		
$\log \sin \alpha/2$	9,412996	$\log(E - F)$	1,368092		
$\log d_D/\sin \alpha/2$	1,092154	$\log E(E - F)$	2,751328		
$\log d_D \cdot \sin \alpha/2$	9,918146	$\log 1/E(E - F)$	7,248672		
$\log h$	0,778151	$\log \cos \alpha/2$	9,984944		
$\log \operatorname{ctg} \alpha/2$	0,571948	$\log \operatorname{ctg} \alpha/2$	0,571948		
$\log 0,5$	9,698970	$\log d_D$	0,505150		
$\log \frac{h}{2} \operatorname{ctg} \alpha/2$	1,049069	$2 \cdot \log h$	1,556302		
		$\log \frac{1}{2} \pi^2$	8,704670		
		$\log n^3$	0,602060		
		$\log \delta_n$	9,173746		
$n$	Gangzahl des Gewindes	$d_0$	Dmr. des günstigsten Drahtes		
$h$	Teilung des Gewindes	$d_D$	Dmr. des verwendeten Drahtes		
$\alpha/2$	Teilflankenwinkel	$d_2$	Flankendmr. des Gewindes		

Eine Mehrfachberührung des Drahtes im Gewindegang ist bei den gebräuchlichen Gewinden nicht zu befürchten. Sie braucht erst bei den steilgängigen Mehrfachgewinden untersucht zu werden (Günther und Zöllner [11]).

Für das genaue Messen des Flankenwinkels bedient man sich optischer Methoden. Auf den bekannten **Werkzeugmikroskopen** ist die Flankenwinkelmessung und bei Verwendung von Endmaßen auch die Steigungsmessung recht genau möglich. In Verbindung mit der Ermittlung der Ist-Werte der Bestimmungsstücke auf dem Werkstattmikroskop liefert die Dreidrahtmethode (bei Berücksichtigung aller Fehlermöglichkeiten) für den Flankendurchmesser Ergebnisse, die nur von der vollständigen optischen Vermessung auf dem Universal-Meßmikroskop an Zuverlässigkeit übertroffen werden.

Auf den Werkzeugmikroskopen werden die Gewinde nach dem sog. Schattenbildverfahren ausgemessen. Über die Handhabung dieser Geräte sind stets die Gebrauchsanweisungen der Lieferfirmen zu Rate zu ziehen, in denen auch Angaben über die erreichbaren Meßgenauigkeiten enthalten sind. Bei Körpern mit gekrümmten Begrenzungsflächen stimmt die optische Projektion im allgemeinen nicht mit der geometrischen Projektion überein. Ist jedoch die Krümmung der von den Lichtstrahlen gestreift Flächen annähernd bekannt, so kann durch die Wahl der richtigen Beleuchtungsöffnung (Wahl des günstigsten Blendendurchmessers) der Durchmesser von Zylindern oder der Flankendurchmesser von Gewinden praktisch fehlerfrei gemessen und auch die Korrektur der Flankenwinkelverzerrung zahlenmäßig angegeben werden. Für die verschiedenen Durchmesser können die zugehörigen Blendenöffnungen nur aus den optischen Daten der verwendeten Geräte errechnet werden; sie werden vom Erzeuger in Form von Zahlentafeln in den Gebrauchsanweisungen zu derartigen Geräten bekanntgegeben. Um Fehlmessungen zu vermeiden, ist dieser Erscheinung sorgfältige Beachtung zu schenken (Günther [10]).

Eine achsensenkrechte Projektion gibt nicht das Profilbild des Gewindes im Achsenschnitt; solange der Ständer des Mikroskopes senkrecht steht, ist es auch — trotz des Scharfstellens auf die Achsenschnittebene — nicht möglich, die beiden Flanken einer Gewindelücke oder eines Gewindegewindes gleichzeitig mit ausreichender Schärfe abzubilden. Es ist erforderlich, die Abbildung bei Neigung des Mikroskopständers in Richtung des mittleren Steigungswinkels  $\varphi$  vorzunehmen; die gleichzeitige Schärfe beider Gewindeflanken dient dabei als Kriterium für die richtige Neigung des Mikroskopes. Die Neigung des Ständers muß für die beiden Gewindegewindeseiten entgegengesetzt gleich sein; bei Durchmessermessungen ist also die Neigung des Mikroskopes während der Messung zu verändern. Der in der geneigten Stellung des Mikroskoparmes ermittelte Flankenwinkel  $\alpha'$  ist nicht der Winkel des Gewindeprofils im Achsenschnitt;  $\alpha$  errechnet sich erst gemäß der Formel:  $\operatorname{tg} \alpha' / 2 = \operatorname{tg} \alpha / 2 \cdot \cos \varphi$ . Für diese Messung verwendet man zweckmäßig ein „Winkelmeßokular“.

Die Verwendung der „Revolverokulare“ ermöglicht einen unmittelbaren Profilvergleich: Man vergleicht das Schattenbild des Gewindes mit den Gewinde-Normalprofilen auf der Strichplatte dieser Okulare, Abb. M 26. Die verschiedenen Normalprofile sind auf der um einen außerhalb des Gesichtsfeldes des Okulars gelegenen Punkt drehbaren Glasplatte so angebracht,

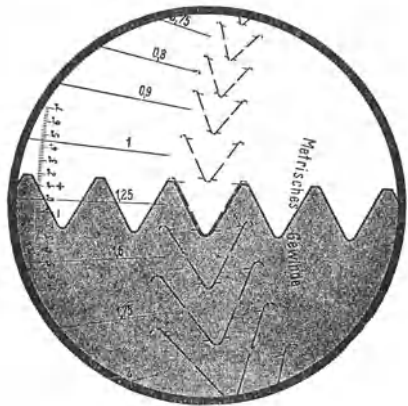


Abb. M 26.

gebracht, daß sie nacheinander und mit richtiger Lage zur Gewindeachse

in das Gesichtsfeld des Okulars gebracht werden können; Abweichungen in der Lage des Schattenbildes zum Normalprofil sind an einer Hilfsteilung im Gesichtsfeld des Okulars im Winkelmaß ablesbar. Diese Normalprofile dienen auch zur bequemen Ermittlung des Flankendurchmessers. Die Strichfigur, die der Steigung und der Profilform des Gewindes entspricht, wird nach Einstellen der vorgeschriebenen Blendenöffnung durch Verschieben von Längs- und Querschlitzen mit der Schattenkante so zur Deckung gebracht, daß die Strichstärken der Profilzeichnung auf der Revolverstrichplatte durch die Schattenkante des Gewindeprofils halbiert werden (erkennbar in den Unterbrechungen des Linienzuges des Strichprofils). Nunmehr verschiebt man den Querschlitzen (senkrecht zur Gewindeachse) nach symmetrischer Verschwenkung des Mikroskopständers so lange, bis auf der anderen Seite des Gewindes wiederum Schattenkante und Strichfigur im Okular in gleicher Weise zur Deckung kommen. Der Betrag dieser achsensenkrechten Verschiebung des Mikroskopes ist gleich dem Flankendurchmesser des Gewindes.

Sind bei Einstellung der Bezugsmarke der Strichplatte auf dem Nullpunkt der seitlichen Hilfsteilung im Okular, Abb. M 26, die Schattenkante und die Strichfigur einander nicht parallel, so ist entweder das Gewinde nicht genau ausgerichtet oder es hat einen Profil-Lagefehler (das Gewinde ist schief geschnitten). Diese Fehler lassen sich, entsprechend der Genauigkeit der Geräte, durch den Meßvorgang getrennt erfassen.

Auch das Messen der Steigung ist mit dem Revolverokular auf den Werkzeugmikroskopen durchführbar. Gegenüber der Bestimmung des Flankendurchmessers erfolgt nach der Einstellung des Schattenbildes auf die Strichfigur die meßbare Verschiebung um z. B. einen Gang hierbei parallel zur Gewindeachse (ohne Verschwenkung des Ständers). Zwecks Verringerung der Einstellfehler kann die Verschiebung auch über mehrere Gänge erfolgen; der Verschiebungsweg ist dann durch die Zahl der Gänge zu dividieren. Eine genaue Blendeneinstellung ist hierbei ebensowenig erforderlich wie die Halbierung der Striche der Normalprofile durch die Schattenkante, jedoch müssen alle Einstellungen einer Messung gleichartig durchgeführt werden.

Statt durch Profilvergleich mit den Strichfiguren des Revolverokulars können sämtliche Messungen im Schattenbild mit dem Strichkreuz des Revolverokulars oder des Winkelmeßokulars, das eine genauere Bestimmung des Flankenwinkels gestattet, durchgeführt werden. Hierbei ist jedoch jede Messung als Doppelmessung an den rechten und linken Flanken mit Mittelwertbildung erforderlich, um von Ausrichtefehlern freie Meßwerte zu erhalten. Die Blenden-Vorschriften sind beim Schattenbildverfahren für die Flankendurchmesser- und Flankenwinkelmessung stets zu beachten und die Korrektur der Winkelmessung nach den Vorschriften in den Gebrauchsanweisungen der Lieferfirmen unerläßlich.

Die genaueste Vermessung von Gewindelehren erfolgt auf dem **Universal-Meßmikroskop**. Dieses Gerät gestattet neben der Vermessung nach dem Schattenbildverfahren, wie es für die Werkzeugmikroskope beschrieben wurde, eine exakte Messung der Bestimmungsstücke des Gewindes im Achsenschnittverfahren. Bei diesem Verfahren werden genau in der Achsenebene des Gewindes „Meßschneiden“ an die Gewindeflanken angeschoben. Diese Schneiden tragen auf ihrer Oberseite parallel zur Berührungskante einen feinen Strich, auf den das Mikroskop eingestellt wird;

der Abstand des Striches von der Schneidenkante ist bei allen Schneiden bis auf  $0,5 \mu$  genau derselbe und wird im Gesichtsfeld des Winkelmeßokulars durch genau angebrachte Parallelstriche zum Fadenkreuz für die Messung ausgeschaltet.

Mit diesen Schneiden in Verbindung mit dem Winkelmeßokular kann man so messen, als ob der Achsenschnitt des Gewindes unmittelbar sichtbar wäre. Die Schneiden müssen dazu nicht nur genau hergestellt sein, sondern auch im Gebrauch auf Abnutzung überwacht und gefundene Abweichungen durch Rechnung berücksichtigt werden. Die einwandfreie Anlage der Schneiden ist für genaue Messungen Vorbedingung. Die Bestimmung des Flankendurchmessers durch Benutzung des senkrecht zur Achse beweglichen Querschlittens muß wegen etwaiger Ausrichtefehler des Gewindes nacheinander an zwei benachbarten (entgegengesetzt gerichteten) Flanken durchgeführt und das arithmetische Mittel aus beiden Messungen gebildet werden. Die Steigungsmessung erfolgt wiederum durch Verschiebung des Längsschlittens (um einen oder mehrere Gänge). Auch hier ist zum Vermeiden des Einflusses der Ausrichtefehler eine Doppelmessung erforderlich: Man ermittelt die Steigung einmal mit den Rechts- und einmal mit den Linksflanken und errechnet das Ergebnis als arithmetisches Mittel beider Messungen, wodurch der von Ausrichtefehlern freie Steigungswert erhalten wird. Schneidenfehler können hierbei ausgeschaltet werden, wenn eine und dieselbe Schneide nacheinander an den Gewindeflanken zur Anlage gebracht wird.

Die Bestimmung des Flankenwinkels mit dem Winkelmeßokular und Schneiden gibt unmittelbar den Profilwinkel im Achsenschnitt. Durch beidseitige Messung der Flankenneigung zur Achse kann der Schiefelagefehler des Gewindeprofils unabhängig vom Ausrichtefehler ermittelt werden.

Die mit diesen hochwertigen Geräten erreichbaren Meßgenauigkeiten findet man in den Druckschriften der Lieferfirmen. Man beachte jedoch, daß das Erreichen dieser Ergebnisse das Vertrautsein mit den Geräten, sorgfältigste Durchführung der Messung und die Ermittlung sämtlicher Korrekturen, aber auch eine ausreichende Oberflächengüte des Prüflings voraussetzt.

Über die Prüfung absichtlich schiefgeschnittener Gewinde, der **Gewinde mit unsymmetrischen Profil** berichtet das Sonderschrifttum. Für die Sägewinde weist Schmidt darauf hin, daß ein Flankendurchmesser im üblichen Sinne nicht vorhanden ist. Es wirken zwei Flanken zusammen, die für das Gewinde von verschiedener Bedeutung sind. Die schräger liegende Flanke stellt gegenüber der steilen Flanke nur eine Hilfsflanke dar. Von Wichtigkeit sind bei diesen Gewinden der Flankenwinkel der Steiflanke, die Steigung und der Außendurchmesser, der die Führung des Gewindes übernimmt. Die Drahtmethode ist bei unsymmetrischen Profilen gegenüber der Vermessung von symmetrischen Gewinden wohl nicht von der gleichen Bedeutung, da sie für die Messung eine Genauigkeit der schrägliegenden Flanke bedingt, die sonst nicht erforderlich ist. Für das Messen derartiger Gewinde sei daher nur auf das diesbezügliche Schrifttum verwiesen (Schmidt [12], Berndt [7]).

Für die **Prüfung von Innengewinden** kommt im allgemeinen nur die Lehrengemäß den Normenvorschlägen in Betracht, bei denen die Innenmessung vermieden und durch Passen nach einem Paßdorn (s. S. 535) ersetzt ist. Eine Einzelprüfung der Bestimmungsstücke des Innengewindes

ist nicht ohne weiteres möglich. Für die Bestimmung des Flankendurchmessers bedient man sich bei guter Genauigkeit eines Vergleichsverfahrens. Unter Verwendung von Kugeln als Meßstücke für die Maßübertragung ermittelt man die Abweichungen im Flankendurchmesser des Prüflings gegenüber einem Gewinde-, „Normal“ring oder gegen eine Einstell-Lehre; diese wird aus Endmaßen und sog. Kimmen-Endmaßen zu einem Gewindenormal zusammengesetzt. Ohne Bestimmung des Flankenwinkels kommt man hierbei wieder nur durch Verwendung der günstigsten Kugeldurchmesser zu fehlerfreien Ergebnissen (vgl. Dreidrahtmethode). Zum Messen selbst bedient man sich hier des Optimeters mit waagerechtem Ständer oder des Abbeschen Längenmessers gleicher Ausführung. Die Flankenwinkelmessung, die für genaue Messungen unerlässlich ist, erfolgt am besten an einem Abdruck (Berndt [1]) des Gewindes, während die Steigungsmessung auf mechanischen Meßmaschinen meist gut möglich ist. Die Berücksichtigung der Fehlereinflüsse erfolgt sinngemäß in gleicher Weise wie beim Messen von Lehrdornen mit dem Dreidrahtverfahren.

### Schrifttum.

1. Berndt, G.: Messung von Innengewinden an Abgüssen. *Werkzeugmasch.* 1929 S. 157.
2. Berndt, G., u. E. Bock: Ein neues Verfahren zur Messung von Innengewinden. *Z. Instrumentenkde.* 50 (1930) S. 375–384, 407–416.
3. Berndt, G.: Die Bestimmung des Flankendurchmessers nach der Dreidrahtmethode. *Z. Instrumentenkde.* 51 (1931) S. 560–574.
4. Berndt, G.: Gewinde-Messungen. Grundlagen und Definitionen für zylindrische Gewinde. *Arch. techn. Messen* 1932–T 52. V. 8321–1.
5. Berndt, G.: Bestimmung des Flankendurchmessers von Gewinden. *Masch.-Bau/ Betrieb XI* (1932) S. 133–138.
6. Berndt, G.: Die Bestimmung des Flankendurchmessers von Gewinden mit symmetrischem Profil nach der Dreidrahtmethode. *Z. Instrumentenkde.* 59 (1939) S. 439 bis 448.
7. Berndt, G.: Die Bestimmung des Flankendurchmessers von Gewinden mit unsymmetrischem Profil nach der Dreidrahtmethode. *Z. Instrumentenkde.* 60 (1940) S. 14 bis 22.
8. Bochmann, H.: Meßfehler durch Abplattung beim Gewindemessen. *Z. Instrumentenkde.* 49 (1929) S. 188–203.
9. Günther, N.: Analytisches Verfahren zur Ermittlung der günstigsten Meßdrähte für die sog. „Dreidrahtmethode“. *Z. Instrumentenkde.* 53 (1933) S. 373–379.
10. Günther, N.: Die mikroskopische Abbildung von Zylindern und Gewinden. *Z. Instrumentenkde.* 59 (1939) S. 315–321.
11. Günther, N., u. H. Zöllner: Die Messung der Flankendurchmesser mehrgängiger Gewinde mit drei Drähten. *Feinmech. u. Präz.* 1939 S. 129–131.
12. Schmidt, H.: Die Prüfung von Sägewinde. *Techn. Zbl. prakt. Metallbearb.* 49 (1939) S. 787–790.
13. Tomlinson, G. A.: Correction for rake in screw-thread measurement. *Proc. Instn. mech. Engrs., Lond.* 1927 S. 1031–1036.

Berndt, G.: Die deutschen Gewindetoleranzen. Berlin: Springer 1929.

Kress, K.: Messen und Prüfen von Gewinden. *Werkstattbuch* 65. Berlin: Springer 1938.



## E. Gewinde-Tafeln.

### Grenzmaße für Whitworth-Gewinde DIN 11 nach Fein-<sup>1)</sup> (f), Mittel- (m) und Grob- (g) toleranz.

(DIN 11, Beiblatt 2 u. 4 gekürzt.) Maße in mm.

#### Schraubenbolzen.

Nenn- durch- messer	Gang- zahl	Außendurchmesser			Kerndurchmesser			Flankendurchmesser			
		Größt- maß	Kleinstmaß		Größt- maß	Kleinstmaß		Größt- maß	Kleinstmaß		
			f	m		f	m		f	m	g
$\frac{1}{4}$	20	6,330	6,200	6,000	4,724	4,572	4,422	5,537	5,461	5,424	5,348
$\frac{5}{16}$	18	7,918	7,800	7,600	6,131	5,971	5,813	7,034	6,954	6,915	6,835
$\frac{3}{8}$	16	9,505	9,400	9,100	7,492	7,324	7,154	8,509	8,425	8,382	8,298
$\frac{7}{16}$	14	11,093	10,900	10,700	8,789	8,609	8,430	9,951	9,861	9,816	9,727
$\frac{1}{2}$	12	12,675	12,500	12,200	9,990	8,796	9,600	11,345	11,248	11,199	11,101
$\frac{5}{8}$	11	15,846	15,700	15,400	12,918	12,714	12,510	14,397	14,295	14,244	14,142
$\frac{3}{4}$	10	19,018	18,850	18,500	15,798	15,584	15,371	17,424	17,317	17,264	17,157
$\frac{7}{8}$	9	22,190	21,950	21,600	18,611	18,385	18,161	20,419	20,306	20,250	20,138
1	8	25,361	25,150	24,800	21,335	21,097	20,858	23,368	23,249	23,189	23,070
$1\frac{1}{8}$	7	28,529	28,350	27,900	23,299	23,673	23,419	26,253	26,125	26,062	25,934
$1\frac{1}{4}$	7	31,704	31,550	31,000	27,104	26,848	26,594	29,428	29,300	29,237	29,109
$1\frac{3}{8}$	6	34,873	34,650	34,100	29,505	29,229	28,953	32,215	32,077	32,008	31,870
$1\frac{1}{2}$	6	38,048	37,850	37,300	32,680	32,404	32,128	35,391	35,253	35,184	35,046
$1\frac{5}{8}$	5	41,214	41,050	40,300	34,771	34,469	34,166	38,024	37,873	37,797	37,646
$1\frac{3}{4}$	5	44,389	44,150	43,500	37,946	37,644	37,341	41,199	41,048	40,972	40,821
$1\frac{7}{8}$	$4\frac{1}{2}$	47,557	47,350	46,600	40,398	40,080	39,761	44,012	43,853	43,773	43,614
2	$4\frac{1}{2}$	50,732	50,500	49,800	43,573	43,255	42,936	47,187	47,028	46,948	46,789

#### Mutter.

Nenn- durch- messer	Gang- zahl	Außen- dmm. Kleinst- maß	Kerndurchmesser				Flankendurchmesser			
			Kleinstmaß		Größtmaß		Kleinst- maß	Größtmaß		
			f	m	f	m		f	m	g
$\frac{1}{4}$	20	6,350	4,820	4,744	5,104	5,224	5,537	5,613	5,650	5,726
$\frac{5}{16}$	18	7,938	6,231	6,151	6,531	6,661	7,034	7,114	7,153	7,233
$\frac{3}{8}$	16	9,525	7,596	7,512	7,912	8,052	8,509	8,593	8,636	8,720
$\frac{7}{16}$	14	11,113	8,899	8,809	9,229	9,379	9,951	10,041	10,086	10,175
$\frac{1}{2}$	12	12,700	10,112	10,015	10,460	10,610	11,345	11,442	11,491	11,589
$\frac{5}{8}$	11	15,876	13,050	12,948	13,428	13,598	14,397	14,499	14,550	14,652
$\frac{3}{4}$	10	19,051	15,938	15,831	16,348	16,538	17,424	17,531	17,584	17,691
$\frac{7}{8}$	9	22,226	18,760	18,647	19,201	19,411	20,419	20,532	20,588	20,700
1	8	25,401	21,494	21,375	21,965	22,185	23,368	23,487	23,547	23,666
$1\frac{1}{8}$	7	28,576	24,104	23,976	24,629	24,879	26,253	26,381	26,444	26,572
$1\frac{1}{4}$	7	31,751	27,279	27,151	27,804	28,054	29,428	29,556	29,619	29,747
$1\frac{3}{8}$	6	34,926	29,696	29,558	30,275	30,555	32,215	32,353	32,422	32,560
$1\frac{1}{2}$	6	38,101	32,871	32,733	33,450	33,730	35,391	35,529	35,598	35,736
$1\frac{5}{8}$	5	41,227	34,985	34,834	35,611	35,921	38,024	38,175	38,251	38,402
$1\frac{3}{4}$	5	44,452	38,160	38,009	38,786	39,096	41,199	41,350	41,426	41,577
$1\frac{7}{8}$	$4\frac{1}{2}$	47,627	40,627	40,468	41,308	41,648	44,012	44,171	44,251	44,410
2	$4\frac{1}{2}$	50,802	43,802	43,643	44,483	44,823	47,187	47,346	47,426	47,585

<sup>1)</sup> Gütegrad „Fein“ ist erst Vornorm.

# Grenzmaße für Metrische Gewinde DIN 13 und 14 nach Fein- (f), Mittel- (m) und Grob- (g) toleranz.

(DIN 13 u. 14, Beiblatt 2 u. 4 gekürzt.)

## Schraubenbolzen.

Maße in mm.

Nenn- durchmesser	Steigung	Außendurchmesser			Kerndurchmesser			Flankendurchmesser			
		Größt- maß		Kleinstmaß	Größt- maß		Kleinstmaß	Größt- maß	Kleinstmaß		
		f	m		f	m			f	m	g
1	0,25	1	0,950	—	0,676	0,608	—	0,838	0,804	—	—
1,2	0,25	1,2	1,150	—	0,876	0,808	—	1,038	1,004	—	—
1,4	0,3	1,4	1,350	—	1,010	0,936	—	1,205	1,168	—	—
1,7	0,35	1,7	1,650	—	1,246	1,166	—	1,473	1,433	—	—
2	0,4	2	1,950	1,900	1,480	1,396	1,310	1,740	1,698	1,676	—
2,3	0,4	2,3	2,250	2,200	1,780	1,696	1,610	2,040	1,998	1,976	—
2,6	0,45	2,6	2,550	2,500	2,016	1,926	1,837	2,308	2,263	2,241	—
3	0,5	3	2,950	2,890	2,350	2,256	2,161	2,675	2,628	2,604	—
3,5	0,6	3,5	3,420	3,380	2,720	2,616	2,522	3,110	3,058	3,032	—
4	0,7	4	3,920	3,870	3,090	2,978	2,866	3,545	3,489	3,461	—
4,5	0,75	4,5	4,420	4,360	3,526	3,410	3,294	4,013	3,955	3,926	—
5	0,8	4	4,920	4,700	3,960	3,840	3,720	4,480	4,420	4,390	4,330
5,5	0,9	5,5	5,420	5,150	4,330	4,202	4,076	4,915	4,815	4,820	4,756
6	1	6	5,920	5,650	4,700	4,566	4,431	5,350	5,283	5,249	5,182
7	1	7	6,900	6,650	5,700	5,566	5,431	6,350	6,283	6,249	6,182
8	1,25	8	7,900	7,600	6,376	6,226	6,077	7,188	7,113	7,076	7,001
9	1,25	9	8,900	8,600	7,376	7,226	7,077	8,188	8,113	8,076	8,001
10	1,5	10	9,900	9,600	8,052	7,888	7,724	9,026	8,944	8,903	8,821
11	1,5	11	10,900	10,600	9,052	8,888	8,724	10,026	9,944	9,903	9,821
12	1,75	12	11,900	11,500	9,726	9,550	9,371	10,863	10,775	10,730	10,641
14	2	14	13,900	13,500	11,402	11,212	11,023	12,701	12,606	12,559	12,464
16	2	16	15,900	15,500	13,402	13,212	13,023	14,701	14,606	14,559	14,464
18	2,5	18	17,900	17,500	14,752	14,540	14,328	16,376	16,270	16,217	16,111
20	2,5	20	19,850	19,500	16,752	16,540	16,328	18,376	18,270	18,217	18,111
22	2,5	22	21,850	21,500	18,752	18,540	18,328	20,376	20,270	20,217	20,111
24	3	24	23,850	23,400	20,102	19,870	19,638	22,051	21,935	21,877	21,761
27	3	27	26,850	26,400	23,102	22,870	22,638	25,051	24,935	24,877	24,761
30	3,5	30	29,850	29,300	25,454	25,204	24,953	27,727	27,602	27,539	27,414
33	3,5	33	32,850	32,200	28,454	28,204	27,953	30,727	30,602	30,539	30,414
36	4	36	35,850	35,200	30,804	30,536	30,268	33,402	33,268	33,201	33,067
39	4	39	38,850	38,200	33,804	33,536	33,268	36,402	36,268	36,201	36,067
42	4,5	42	41,850	41,000	36,154	35,870	35,586	39,077	38,935	38,864	38,722
45	4,5	45	44,850	44,000	39,154	38,870	38,586	42,077	41,935	41,864	41,722
48	5	48	47,850	47,000	41,504	41,204	40,904	44,752	44,602	44,527	44,377
52	5	52	51,800	51,000	45,504	45,204	44,904	48,752	48,602	48,527	48,377


# Grenzmaße für Metrische Gewinde DIN 13 und 14 nach Fein- (f), Mittel- (m) und Grob- (g) toleranz.

(DIN 13 u. 14, Beiblatt 2 u. 4 gekürzt.)

## Mutter.

Maße in mm.

Nenn- durch- messer	Stei- gung	Außen- durch- messer	Kerndurchmesser				Flankendurchmesser			
			Kleinst- maß	Kleinstmaß		Größtmaß		Kleinst- maß	Größtmaß	
		f m g		f	m g	f	m g		f m g	f
1	0,25	1	0,710	—	0,796	—	0,838	0,872	—	—
1,2	0,25	1,2	0,910	—	0,996	—	1,038	1,072	—	—
1,4	0,3	1,4	1,047	—	1,140	—	1,205	1,242	—	—
1,7	0,35	1,7	1,286	—	1,386	—	1,473	1,513	—	—
2	0,4	2	1,522	1,480	1,630	1,630	1,740	1,782	1,804	—
2,3	0,4	2,3	1,822	1,780	1,930	1,930	2,040	2,082	2,104	—
2,6	0,45	2,6	2,061	2,016	2,186	2,186	2,308	2,353	2,375	—
3	0,5	3	2,397	2,350	2,530	2,530	2,675	2,722	2,746	—
3,5	0,6	3,5	2,772	2,720	2,920	2,920	3,110	3,162	3,188	—
4	0,7	4	3,146	3,090	3,300	3,300	3,545	3,601	3,629	—
4,5	0,75	4,5	3,584	3,526	3,756	3,756	4,013	4,071	4,100	—
5	0,8	5	4,020	3,960	4,200	4,260	4,480	4,540	4,570	4,630
5,5	0,9	5,5	4,394	4,330	4,590	4,660	4,915	4,979	5,010	5,074
6	1	6	4,767	4,700	5,000	5,080	5,350	5,417	5,451	5,518
7	1	7	5,767	5,700	6,000	6,080	6,350	6,417	6,451	6,518
8	1,25	8	6,451	6,376	6,726	6,826	7,188	7,263	7,300	7,375
9	1,25	9	7,451	7,376	7,726	7,826	8,188	8,263	8,300	8,375
10	1,5	10	8,134	8,052	8,432	8,552	9,026	9,108	9,149	9,231
11	1,5	11	9,134	9,052	9,432	9,552	10,026	10,108	10,149	10,231
12	1,75	12	9,814	9,726	10,146	10,276	10,863	10,951	10,996	11,085
14	2	14	11,497	11,402	11,862	12,002	12,701	12,796	12,843	12,938
16	2	16	13,497	13,402	13,862	14,002	14,701	14,796	14,843	14,938
18	2,5	18	14,858	14,752	15,282	15,452	16,376	16,482	16,535	16,641
20	2,5	20	16,858	16,752	17,282	17,452	18,376	18,482	18,535	18,641
22	2,5	22	18,858	18,752	19,282	19,452	20,376	20,482	20,535	20,641
24	3	24	20,218	20,102	20,702	20,902	22,051	22,167	22,225	22,341
27	3	27	23,218	23,102	23,702	23,902	25,051	25,167	25,225	25,341
30	3,5	30	25,579	25,454	26,124	26,354	27,727	27,852	27,915	28,040
33	3,5	33	28,579	28,454	29,124	29,354	30,727	30,852	30,915	31,040
36	4	36	30,938	30,804	31,534	31,804	33,402	33,536	33,603	33,737
39	4	39	33,938	33,804	34,534	34,804	36,402	36,536	36,603	36,737
42	4,5	42	36,296	36,154	36,954	37,254	39,077	39,219	39,290	39,432
45	4,5	45	39,296	39,154	39,954	40,254	42,077	42,219	42,290	42,432
48	5	48	41,654	41,504	42,374	42,704	44,752	44,902	44,977	45,127
52	5	52	45,654	45,504	46,374	46,704	48,752	48,902	48,977	49,127

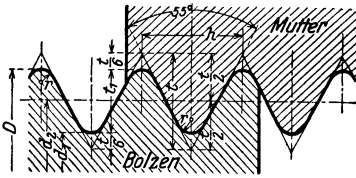

# Whitworth-Gewinde

nach DIN 11 (s. Anm. S. 529).

Dreieckshöhe	$t$	$0,96049 \cdot h$
Gewindetiefe	$t_1$	$0,64033 \cdot h$
Steigung ...	$h$	25,40095 : Gangzahl
Rundung ...	$r$	

D		Kern-durchmesser $d_1$	Gewinde-tiefe $t_1$	Flanken-durchmesser $d_2$	Steigung $h$	Gang auf 1"
"	mm					
1/4"	6,350	4,724	0,813	5,537	1,270	20
5/16"	7,938	6,131	0,904	7,034	1,411	18
3/8"	9,525	7,492	1,017	8,509	1,588	16
(7/16")	11,113	8,789	1,162	9,951	1,814	14
1/2"	12,700	9,990	1,355	11,345	2,117	12
5/8"	15,876	12,918	1,479	14,397	2,309	11
3/4"	19,051	15,798	1,627	17,424	2,540	10
7/8"	22,226	18,611	1,807	20,419	2,822	9
1"	25,401	21,335	2,033	23,368	3,175	8
1 1/8"	28,576	23,929	2,324	26,253	3,629	7
1 1/4"	31,751	27,104	2,324	29,428	3,629	7
1 3/8"	34,926	29,505	2,711	32,215	4,233	6
1 1/2"	38,101	32,680	2,711	35,391	4,233	6
1 5/8"	41,277	34,771	3,253	38,024	5,080	5
1 3/4"	44,452	37,946	3,253	41,199	5,080	5
(1 7/8")	47,627	40,398	3,614	44,012	5,645	4 1/2
2"	50,802	43,573	3,614	47,187	5,645	4 1/2
2 1/4"	57,152	49,020	4,066	53,086	6,350	4
2 1/2"	63,502	55,370	4,066	59,436	6,350	4
2 3/4"	69,853	60,558	4,647	65,205	7,257	3 1/2
3"	76,203	66,909	4,647	71,556	7,257	3 1/2
3 1/4"	82,553	72,544	5,005	77,548	7,816	3 1/4
3 1/2"	88,903	78,894	5,005	83,899	7,816	3 1/4
3 3/4"	95,254	84,410	5,422	89,832	8,467	3
4"	101,604	90,760	5,422	96,182	8,467	3
4 1/4"	107,954	96,639	5,657	102,297	8,835	2 7/8
4 1/2"	114,304	102,990	5,657	108,647	8,835	2 7/8
4 3/4"	120,655	108,825	5,915	114,740	9,237	2 5/4
5"	127,005	115,176	5,915	121,090	9,237	2 5/4
5 1/4"	133,355	120,963	6,196	127,159	9,677	2 5/8
5 1/2"	139,705	127,313	6,196	133,509	9,677	2 5/8
5 3/4"	146,055	133,043	6,506	139,549	10,160	2 1/2
6"	152,406	139,394	6,506	145,900	10,160	2 1/2

Nicht genormt, nur für die Übergangszeit:

1/16"	1,588	1,045	0,271	1,317	0,423	60
3/32"	2,381	1,704	0,339	2,042	0,529	48
1/8"	3,175	2,362	0,407	2,768	0,635	40
5/32"	3,969	2,952	0,508	3,461	0,794	32
3/16"	4,763	3,407	0,678	4,085	1,058	24
7/32"	5,556	4,201	0,678	4,878	1,058	24
9/16"	14,288	11,577	1,355	12,933	2,117	12
11/16"	17,463	14,506	1,479	15,985	2,309	11
13/16"	20,638	17,385	1,627	19,012	2,540	10
15/16"	23,813	20,199	1,807	22,006	2,822	9
2 1/8"	53,977	46,748	3,614	50,363	5,645	4 1/2
2 3/8"	60,327	52,195	4,066	56,261	6,350	4
2 5/8"	66,677	58,545	4,066	62,611	6,350	4
2 7/8"	73,028	63,734	4,647	68,381	7,257	3 1/2
3 1/8"	79,378	70,084	4,647	74,731	7,257	3 1/2
3 3/8"	85,728	75,718	5,005	80,723	7,816	3 1/4
3 5/8"	92,078	82,068	5,005	87,073	7,816	3 1/4
3 7/8"	98,429	87,585	5,422	93,007	8,467	3

Die eingeklammerten Gewinde sind möglichst zu vermeiden.

# Whitworth-Feingewinde I

nach DIN 239.

Gewindeform nach Abb. S. 550.

Gangzahl für alle Durchmesser 4 (Steigung = 6,3502).

Nenn-durch- messer mm	Bolzen		$d_2$ mm	Mutter		Nenn-durch- messer mm	Bolzen		$d_2$ mm	Mutter	
	$d$ mm	$d_1$ mm		$D$ mm	$D_1$ mm		$d$ mm	$d_1$ mm		$D$ mm	$D_1$ mm
56	55,060	47,868	51,934	56	48,808	224	223,060	215,868	219,934	224	216,808
60	59,060	51,868	55,934	60	52,808	229	228,060	220,868	224,934	229	221,808
64	63,060	55,868	59,934	64	56,808	234	233,060	225,868	229,934	234	226,808
68	67,060	59,868	63,934	68	60,808	239	238,060	230,868	234,934	239	231,808
72	71,060	63,868	67,934	72	64,808	244	243,060	235,868	239,934	244	236,808
76	75,060	67,868	71,934	76	68,808	249	248,060	240,868	244,934	249	241,808
80	79,060	71,868	75,934	80	72,808	254	253,060	245,868	249,934	254	246,808
84	83,060	75,868	79,934	84	76,808	259	258,060	250,868	254,934	259	251,808
89	88,060	80,868	84,934	89	81,808	264	263,060	255,868	259,934	264	256,808
94	93,060	85,868	89,934	94	86,808	269	268,060	260,868	264,934	269	261,808
99	98,060	90,868	94,934	99	91,808	274	273,060	265,868	269,934	274	266,808
104	103,060	95,868	99,934	104	96,808	279	278,060	270,868	274,934	279	271,808
109	108,060	100,868	104,934	109	101,808	284	283,060	275,868	279,934	284	276,808
114	113,060	105,868	109,934	114	106,808	289	288,060	280,868	284,934	289	281,808
119	118,060	110,868	114,934	119	111,808	294	293,060	285,868	289,934	294	286,808
124	123,060	115,868	119,934	124	116,808	299	298,060	290,868	294,934	299	291,808
129	128,060	120,868	124,934	129	121,808	309	308,060	300,868	304,934	309	301,808
134	133,060	125,868	129,934	134	126,808	319	318,060	310,868	314,934	319	311,808
139	138,060	130,868	134,934	139	131,808	329	328,060	320,868	324,934	329	321,808
144	143,060	135,868	139,934	144	136,808	339	338,060	330,868	334,934	339	331,808
149	148,060	140,868	144,934	149	141,808	349	348,060	340,868	344,934	349	341,808
154	153,060	145,868	149,934	154	146,808	359	358,060	350,868	354,934	359	351,808
159	158,060	150,868	154,934	159	151,808	369	368,060	360,868	364,934	369	361,808
164	163,060	155,868	159,934	164	156,808	379	378,060	370,868	374,934	379	371,808
169	168,060	160,868	164,934	169	161,808	389	388,060	380,868	384,934	389	381,808
174	173,060	165,868	169,934	174	166,808	399	398,060	390,868	394,934	399	391,808
179	178,060	170,868	174,934	179	171,808	409	408,060	400,868	404,934	409	401,808
184	183,060	175,868	179,934	184	176,808	419	418,060	410,868	414,934	419	411,808
189	188,060	180,868	184,934	189	181,808	429	428,060	420,868	424,934	429	421,808
194	193,060	185,868	189,934	194	186,808	439	438,060	430,868	434,934	439	431,808
199	198,060	190,868	194,934	199	191,808	449	448,060	440,868	444,934	449	441,808
204	203,060	195,868	199,934	204	196,808	459	458,060	450,868	454,934	459	451,808
209	208,060	200,868	204,934	209	201,808	469	468,060	460,868	464,934	469	461,808
214	213,060	205,868	209,934	214	206,808	479	478,060	470,868	474,934	479	471,808
219	218,060	210,868	214,934	219	211,808	489	488,060	480,868	484,934	489	481,808
						499	498,060	490,868	494,934	499	491,808

# Whitworth-Feingewinde 2

nach DIN 240.

Gewindeform nach Abb. S. 550.

Durchmesser . . . . . mm	20—33	36—52	56—189
Gangzahl . . . . .	10	8	6
Steigung . . . . . mm	2,5401	3,1751	4,2335

Nenn-durch-messer mm	Bolzen			Mutter		Nenn-durch-messer mm	Bolzen			Mutter	
	$d$ mm	$d_1$ mm	$d_2$ mm	$D$ mm	$D_1$ mm		$d$ mm	$d_1$ mm	$d_2$ mm	$D$ mm	$D_1$ mm
20	19,624	16,746	18,373	20	17,122	94	93,374	88,580	91,290	94	89,206
22	21,624	18,746	20,373	22	19,122	99	98,374	93,580	96,290	99	94,206
24	23,624	20,746	22,373	24	21,122	104	103,374	98,580	101,290	104	99,206
27	26,624	23,746	25,373	27	24,122	109	108,374	103,580	106,290	109	104,206
30	29,624	26,746	28,373	30	27,122	114	113,374	108,580	111,290	114	109,206
33	32,624	29,746	31,373	33	30,122	119	118,374	113,580	116,290	119	114,206
36	35,530	31,934	33,967	36	32,404	124	123,374	118,580	121,290	124	119,206
39	38,530	34,934	36,967	39	35,404	129	128,374	123,580	126,290	129	124,206
42	41,530	37,934	39,967	42	38,404	134	133,374	128,580	131,290	134	129,206
45	44,530	40,934	42,967	45	41,404	139	138,374	133,580	136,290	139	134,206
48	47,530	43,934	45,967	48	44,404	144	143,374	138,580	141,290	144	139,206
52	51,530	47,934	49,967	52	48,404	149	148,374	143,580	146,290	149	144,206
56	55,374	50,580	53,290	56	51,206	154	153,374	148,580	151,290	154	149,206
60	59,374	54,580	57,290	60	55,206	159	158,374	153,580	156,290	159	154,206
64	63,374	58,580	61,290	64	59,206	164	163,374	158,580	161,290	164	159,206
68	67,374	62,580	65,290	68	63,206	169	168,374	163,580	166,290	169	164,206
72	71,374	66,580	69,290	72	67,206	174	173,374	168,580	171,290	174	169,206
76	75,374	70,580	73,290	76	71,206	179	178,374	173,580	176,290	179	174,206
80	79,374	74,580	77,290	80	75,206	184	183,374	178,580	181,290	184	179,206
84	83,374	78,580	81,290	84	79,206	189	188,374	183,580	186,290	189	184,206
89	88,374	83,580	86,290	89	84,206						

# Metrisches Gewinde

nach DIN 13 und 14.

Bolzen			Mutter				
Gewinde- durch- messer $d$ mm	Kern- durch- messer $d_1$ mm	Kern- quer- schnitt $cm^2$	Flanken- durch- messer $d_2$ mm	Steigung $h$ mm	Ge- winde- tiefe $t_1$ mm	Gewinde- durch- messer $D$ mm	Kern- durch- messer $D_1$ mm
1	0,652	0,0033	0,838	0,25	0,174	1,024	0,676
1,2	0,852	0,0057	1,038	0,25	0,174	1,224	0,876
1,4	0,984	0,0076	1,205	0,3	0,208	1,426	1,010
1,7	1,214	0,0116	1,473	0,35	0,243	1,732	1,246
2	1,444	0,0164	1,740	0,4	0,278	2,036	1,480
2,3	1,744	0,0239	2,040	0,4	0,278	2,336	1,780
2,6	1,974	0,0306	2,308	0,45	0,313	2,642	2,016
3	2,306	0,0418	2,675	0,5	0,347	3,044	2,350
3,5	2,666	0,0558	3,110	0,6	0,417	3,554	2,720
4	3,028	0,072	3,545	0,7	0,486	4,062	3,090
(4,5)	3,458	0,094	4,013	0,75	0,521	4,568	3,526
5	3,888	0,119	4,480	0,8	0,556	5,072	3,960
(5,5)	4,250	0,142	4,915	0,9	0,625	5,580	4,330
6	4,610	0,167	5,350	1	0,695	6,090	4,700
(7)	5,610	0,247	6,350	1	0,695	7,090	5,700
8	6,264	0,308	7,188	1,25	0,868	8,112	6,376
(9)	7,264	0,414	8,188	1,25	0,868	9,112	7,376
10	7,916	0,492	9,026	1,5	1,042	10,136	8,052
(11)	8,916	0,624	10,026	1,5	1,042	11,136	9,052
12	9,570	0,718	10,863	1,75	1,215	12,156	9,726
14	11,222	0,989	12,701	2	1,389	14,180	11,402
16	13,222	1,373	14,701	2	1,389	16,180	13,402
(18)	14,528	1,657	16,376	2,5	1,736	18,224	14,752
20	16,528	2,145	18,376	2,5	1,736	20,224	16,752
22	18,528	2,696	20,376	2,5	1,736	22,224	18,752
24	19,832	3,089	22,051	3	2,084	24,270	20,102
27	22,832	4,094	25,051	3	2,084	27,270	23,102
30	25,138	4,963	27,727	3,5	2,431	30,316	25,454
33	28,138	6,218	30,727	3,5	2,431	33,316	28,454
36	30,444	7,279	33,402	4	2,778	36,360	30,804
39	33,444	8,785	36,402	4	2,778	39,360	33,804
42	35,750	10,04	39,077	4,5	3,125	42,404	36,154
45	38,750	11,79	42,077	4,5	3,125	45,404	39,154
48	41,054	13,23	44,752	5	3,473	48,450	41,504
52	45,054	15,94	48,752	5	3,473	52,450	45,504
56	48,360	18,37	52,428	5,5	3,820	56,496	48,856
60	52,360	21,53	56,428	5,5	3,820	60,496	52,856
64	55,666	24,34	60,103	6	4,167	64,54	56,206
68	59,666	27,96	64,103	6	4,167	68,54	60,206
72	63,666	31,83	68,103	6	4,167	72,54	64,206

Fortsetzung S. 554.

Bolzen			Flanken- durch- messer	Steigung	Ge- winde- tiefe	Mutter	
Gewinde- durch- messer	Kern- durch- messer	Kern- quer- schnitt				Gewinde- durch- messer	Kern- durch- messer
$d$	$d_1$	$cm^2$	$d_2$	$h$	$t_1$	$D$	$D_1$
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
76	67,666	35,96	72,103	6	4,167	76,54	68,206
80	71,666	40,34	76,103	6	4,167	80,54	72,206
84	75,666	44,96	80,103	6	4,167	84,54	76,206
89	80,666	51,10	85,103	6	4,167	89,54	81,206
94	85,666	57,64	90,103	6	4,167	94,54	86,206
99	90,666	64,56	95,103	6	4,167	99,54	91,206
104	95,666	71,88	100,103	6	4,167	104,54	96,206
109	100,666	79,59	105,103	6	4,167	109,54	101,206
114	105,666	87,69	110,103	6	4,167	114,54	106,206
119	110,666	96,18	115,103	6	4,167	119,54	111,206
124	115,666	105,07	120,103	6	4,167	124,54	116,206
129	120,666	114,35	125,103	6	4,167	129,54	121,206
134	125,666	124,04	130,103	6	4,167	134,54	126,206
139	130,666	134,09	135,103	6	4,167	139,54	131,206
144	135,666	144,10	140,103	6	4,167	144,54	136,206
149	140,666	155,40	145,103	6	4,167	149,54	141,206

Die Gewinde unter 6 mm und über 68 mm Durchmesser sind die deutsche Fortsetzung des im Jahre 1898 in Zürich für den Bereich von 6-80 mm Durchmesser festgelegten internationalen Systems (S. I.).

Die eingeklammerten Gewinde sind möglichst zu vermeiden.

### Metrisches Feingewinde 1<sup>1</sup>) nach DIN 241.

Steigung für alle Durchmesser 6 mm.

Bolzen		$d_2$	Mutter		Bolzen		$d_2$	Mutter	
$d$	$d_1$		$D$	$D_1$	$d$	$d_1$		$D$	$D_1$
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
154	145,666	150,103	154,540	146,206	279	270,666	275,103	279,540	271,206
159	150,666	155,103	159,540	151,206	284	275,666	280,103	284,540	276,206
164	155,666	160,103	164,540	156,206	289	280,666	285,103	289,540	281,206
169	160,666	165,103	169,540	161,206	294	285,666	290,103	294,540	286,206
174	165,666	170,103	174,540	166,206	299	290,666	295,103	299,540	291,206
179	170,666	175,103	179,540	171,206	309	300,666	305,103	309,540	301,206
184	175,666	180,103	184,540	176,206	319	310,666	315,103	319,540	311,206
189	180,666	185,103	189,540	181,206	329	320,666	325,103	329,540	321,206
194	185,666	190,103	194,540	186,206	339	330,666	335,103	339,540	331,206
199	190,666	195,103	199,540	191,206	349	340,666	345,103	349,540	341,206
204	195,666	200,103	204,540	196,206	359	350,666	355,103	359,540	351,206
209	200,666	205,103	209,540	201,206	369	360,666	365,103	369,540	361,206
214	205,666	210,103	214,540	206,206	379	370,666	375,103	379,540	371,206
219	210,666	215,103	219,540	211,206	389	380,666	385,103	389,540	381,206
224	215,666	220,103	224,540	216,206	399	390,666	395,103	399,540	391,206
229	220,666	225,103	229,540	221,206	409	400,666	405,103	409,540	401,206
234	225,666	230,103	234,540	226,206	419	410,666	415,103	419,540	411,206
239	230,666	235,103	239,540	231,206	429	420,666	425,103	429,540	421,206
244	235,666	240,103	244,540	236,206	439	430,666	435,103	439,540	431,206
249	240,666	245,103	249,540	241,206	449	440,666	445,103	449,540	441,206
254	245,666	250,103	254,540	246,206	459	450,666	455,103	459,540	451,206
259	250,666	255,103	259,540	251,206	469	460,666	465,103	469,540	461,206
264	255,666	260,103	264,540	256,206	479	470,666	475,103	479,540	471,206
269	260,666	265,103	269,540	261,206	489	480,666	485,103	489,540	481,206
274	265,666	270,103	274,540	266,206	499	490,666	495,103	499,540	491,206

1) Gewindeform wie für DIN 13 und 14 auf S. 553.



## Metrisches Feingewinde 2<sup>1)</sup> nach DIN 242.

Durchmesser . . . . . mm	24—33	36—52	56—189
Steigung . . . . . mm	2	3	4

Bolzen			Mutter		Bolzen			Mutter	
d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
24	21,222	22,701	24,180	21,402	99	93,444	96,402	99,360	93,804
27	24,222	25,701	27,180	24,402	104	98,444	101,402	104,360	98,804
30	27,222	28,701	30,180	27,402	109	103,444	106,402	109,360	103,804
33	30,222	31,701	33,180	30,402	114	108,444	111,402	114,360	108,804
36	31,832	34,051	36,270	32,102	119	113,444	116,402	119,360	113,804
39	34,832	37,051	39,270	35,102	124	118,444	121,402	124,360	118,804
42	37,832	40,051	42,270	38,102	129	123,444	126,402	129,360	123,804
45	40,832	43,051	45,270	41,102	134	128,444	131,402	134,360	128,804
48	43,832	46,051	48,270	44,102	139	133,444	136,402	139,360	133,804
52	47,832	50,051	52,270	48,102	144	138,444	141,402	144,360	138,804
56	50,444	53,402	56,360	50,804	149	143,444	146,402	149,360	143,804
60	54,444	57,402	60,360	54,804	154	148,444	151,402	154,360	148,804
64	58,444	61,402	64,360	58,804	159	153,444	156,402	159,360	153,804
68	62,444	65,402	68,360	62,804	164	158,444	161,402	164,360	158,804
72	66,444	69,402	72,360	66,804	169	163,444	166,402	169,360	163,804
76	70,444	73,402	76,360	70,804	174	168,444	171,402	174,360	168,804
80	74,444	77,402	80,360	74,804	179	173,444	176,402	179,360	173,804
84	78,444	81,402	84,360	78,804	184	178,444	181,402	184,360	178,804
89	83,444	86,402	89,360	83,804	189	183,444	186,402	189,360	183,804
94	88,444	91,402	94,360	88,804					

## Metrisches Feingewinde 3<sup>2)</sup> nach DIN 243.

Durchmesser . . . . . mm	1—2	2,3—2,6	3—4	4,5—5,5	6—8
Steigung . . . . . mm	0,20	0,25	0,35	0,5	0,75
Durchmesser . . . . . mm	9—11	12—52	53—100	102—190	192—300
Steigung . . . . . mm	1	1,5	2	3	4

Bolzen			Mutter		Bolzen			Mutter	
d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0,722	0,870	1,018	0,740	8	6,958	7,513	8,068	7,026
1,2	0,922	1,070	1,218	0,940	9	7,610	8,350	9,090	7,700
1,4	1,122	1,270	1,418	1,140	10	8,610	9,350	10,090	8,700
1,7	1,422	1,570	1,718	1,440	11	9,610	10,350	11,090	9,700
2	1,722	1,870	2,018	1,740	12	9,916	11,026	12,136	10,052
2,3	1,952	2,138	2,324	1,976	13	10,916	12,026	13,136	11,052
2,6	2,252	2,438	2,624	2,276	14	11,916	13,026	14,136	12,052
3	2,514	2,773	3,032	2,546	15	12,916	14,026	15,136	13,052
3,5	3,014	3,273	3,532	3,046	16	13,916	15,026	16,136	14,052
4	3,514	3,773	4,032	3,546	17	14,916	16,026	17,136	15,052
4,5	3,806	4,175	4,544	3,850	18 <sup>2)</sup>	15,916	17,026	18,136	16,052
5	4,306	4,675	5,044	4,350	19	16,916	18,026	19,136	17,052
5,5	4,806	5,175	5,544	4,850	20	17,916	19,026	20,136	18,052
6	4,958	5,513	6,068	5,026	21	18,916	20,026	21,136	19,052
7	5,958	6,513	7,068	6,026	22	19,916	21,026	22,136	20,052

<sup>1)</sup> Gewindeform wie für DIN 13 und 14 auf S. 553.

<sup>2)</sup> Zündkerzengewinde; Länge = 12 mm.

Fortsetzung S. 556.

### Metrisches Feingewinde 3.

Fortsetzung von S. 555.

Bolzen		$d_2$ mm	Mutter		Bolzen		$d_2$ mm	Mutter	
$d$ mm	$d_1$ mm		$D$ mm	$D_1$ mm	$d$ mm	$d_1$ mm		$D$ mm	$D_1$ mm
23	20,916	22,026	23,136	21,052	68	65,222	66,701	68,180	65,402
24	21,916	23,026	24,136	22,052	69	66,222	67,701	69,180	66,402
25	22,916	24,026	25,136	23,052	70	67,222	68,701	70,180	67,402
26	23,916	25,026	26,136	24,052	71	68,222	69,701	71,180	68,402
27	24,916	26,026	27,136	25,052	72	69,222	70,701	72,180	69,402
28	25,916	27,026	28,136	26,052	73	70,222	71,701	73,180	70,402
29	26,916	28,026	29,136	27,052	74	71,222	72,701	74,180	71,402
30	27,916	29,026	30,136	28,052	75	72,222	73,701	75,180	72,402
31	28,916	30,026	31,136	29,052	76	73,222	74,701	76,180	73,402
32	29,916	31,026	32,136	30,052	77	74,222	75,701	77,180	74,402
33	30,916	32,026	33,136	31,052	78	75,222	76,701	78,180	75,402
34	31,916	33,026	34,136	32,052	79	76,222	77,701	79,180	76,402
35	32,916	34,026	35,136	33,052	80	77,222	78,701	80,180	77,402
36	33,916	35,026	36,136	34,052	81	78,222	79,701	81,180	78,402
37	34,916	36,026	37,136	35,052	82	79,222	80,701	82,180	79,402
38	35,916	37,026	38,136	36,052	83	80,222	81,701	83,180	80,402
39	36,916	38,026	39,136	37,052	84	81,222	82,701	84,180	81,402
40	37,916	39,026	40,136	38,052	85	82,222	83,701	85,180	82,402
41	38,916	40,026	41,136	39,052	86	83,222	84,701	86,180	83,402
42	39,916	41,026	42,136	40,052	87	84,222	85,701	87,180	84,402
43	40,916	42,026	43,136	41,052	88	85,222	86,701	88,180	85,402
44	41,916	43,026	44,136	42,052	89	86,222	87,701	89,180	86,402
45	42,916	44,026	45,136	43,052	90	87,222	88,701	90,180	87,402
46	43,916	45,026	46,136	44,052	91	88,222	89,701	91,180	88,402
47	44,916	46,026	47,136	45,052	92	90,222	90,701	92,180	89,402
48	45,916	47,026	48,136	46,052	93	90,222	91,701	93,180	90,402
49	46,916	48,026	49,136	47,052	94	91,222	92,701	94,180	91,402
50	47,916	49,026	50,136	48,052	95	92,222	93,701	95,180	92,402
51	48,916	50,026	51,136	49,052	96	93,222	94,701	96,180	93,402
52	49,916	51,026	52,136	50,052	97	94,222	95,701	97,180	94,402
53	50,222	51,701	53,180	50,402	98	95,222	96,701	98,180	95,402
54	51,222	52,701	54,180	51,402	99	96,222	97,701	99,180	96,402
55	52,222	53,701	55,180	52,402	100	97,222	98,701	100,180	97,402
56	53,222	54,701	56,180	53,402	102	97,832	100,051	102,270	98,102
57	54,222	55,701	57,180	54,402	105	100,832	103,051	105,270	101,102
58	55,222	56,701	58,180	55,402	108	103,832	106,051	108,270	104,102
59	56,222	57,701	59,180	56,402	110	105,832	108,051	110,270	106,102
60	57,222	58,701	60,180	57,402	112	107,832	110,051	112,270	108,102
61	58,222	59,701	61,180	58,402	115	110,832	113,051	115,270	111,102
62	59,222	60,701	62,180	59,402	118	113,832	116,051	118,270	114,102
63	60,222	61,701	63,180	60,402	120	115,832	118,051	120,270	116,102
64	61,222	62,701	64,180	61,402	122	117,832	120,051	122,270	118,102
65	62,222	63,701	65,180	62,402	125	120,832	123,051	125,270	121,102
66	63,222	64,701	66,180	63,402	128	123,832	126,051	128,270	124,102
67	64,222	65,701	67,180	64,402	130	125,832	128,051	130,270	126,102

Fortsetzung S. 557.

### Metrisches Feingewinde 3.

Fortsetzung von S. 556.

Bolzen		$d_2$ mm	Mutter		Bolzen		$d_2$ mm	Mutter	
$d$ mm	$d_1$ mm		$D$ mm	$D_1$ mm	$d$ mm	$d_1$ mm		$D$ mm	$D_1$ mm
132	127,832	130,051	132,270	128,102	218	212,444	215,402	218,360	212,804
135	130,832	133,051	135,270	131,102	220	214,444	217,402	220,360	214,804
138	133,832	136,051	138,270	134,102	222	216,444	219,402	222,360	216,804
140	135,832	138,051	140,270	136,102	225	219,444	222,402	225,360	219,804
142	137,832	140,051	142,270	138,102	228	222,444	225,402	228,360	222,804
145	140,832	143,051	145,270	141,102	230	224,444	227,402	230,360	224,804
148	143,832	146,051	148,270	144,102	232	226,444	229,402	232,360	226,804
150	145,832	148,051	150,270	146,102	235	229,444	232,402	235,360	229,804
152	147,832	150,051	152,270	148,102	238	232,444	235,402	238,360	232,804
155	150,832	153,051	155,270	151,102	240	234,444	237,402	240,360	234,804
158	153,832	156,051	158,270	154,102	242	236,444	239,402	242,360	236,804
160	155,832	158,051	160,270	156,102	245	239,444	242,402	245,360	239,804
162	157,832	160,051	162,270	158,102	248	242,444	245,402	248,360	242,804
165	160,832	163,051	165,270	161,102	250	244,444	247,402	250,360	244,804
168	163,832	166,051	168,270	164,102	252	246,444	249,402	252,360	246,804
170	165,832	168,051	170,270	166,102	255	249,444	252,402	255,360	249,804
172	167,832	170,051	172,270	168,102	258	252,444	255,402	258,360	252,804
175	170,832	173,051	175,270	171,102	260	254,444	257,402	260,360	254,804
178	173,832	176,051	178,270	174,102	262	256,444	259,402	262,360	256,804
180	175,832	178,051	180,270	176,102	265	259,444	262,402	265,360	259,804
182	177,832	180,051	182,270	178,102	268	262,444	265,402	268,360	262,804
185	180,832	183,051	185,270	181,102	270	264,444	267,402	270,360	264,804
188	183,832	186,051	188,270	184,102	272	266,444	269,402	272,360	266,804
190	185,832	188,051	190,270	186,102	275	269,444	272,402	275,360	269,804
192	186,444	189,402	192,360	186,804	278	272,444	275,402	278,360	272,804
195	189,444	192,402	195,360	189,804	280	274,444	277,402	280,360	274,804
198	192,444	195,402	198,360	192,804	282	276,444	279,402	282,360	276,804
200	194,444	197,402	200,360	194,804	285	279,444	282,402	285,360	279,804
202	196,444	199,402	202,360	196,804	288	282,444	285,402	288,360	282,804
205	199,444	202,402	205,360	199,804	290	284,444	287,402	290,360	284,804
208	202,444	205,402	208,360	202,804	292	286,444	289,402	292,360	286,804
210	204,444	207,402	210,360	204,804	295	289,444	292,402	295,360	289,804
212	206,444	209,402	212,360	206,804	298	292,444	295,402	298,360	292,804
215	209,444	212,402	215,360	209,804	300	294,444	297,402	300,360	294,804

# Metrische Feingewinde 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Gewindeform wie DIN 13 und 14 S. 553.

Diese Feingewinde werden mit folgenden Bolzendurchmessern ( $d$ ) und Steigungen ( $h$ ) ausgeführt:


Metrisches Feingew. 4 DIN 516	Metrisches Feingew. 5 DIN 517	Metrisches Feingew. 6 DIN 518	Metrisches Feingew. 7 DIN 519	Metrisches Feingew. 8 DIN 520	Metrisches Feingew. 9 DIN 521
<b>Steigung <math>h =</math></b>					
1,5	1	0,75	0,50	0,35	0,25
<b>Bolzendurchmesser <math>d =</math></b>					
12 12,5 13	9 9,5 10	6 6,5 7	4,5 5 5,5	3 3,5 4	2,3 2,6 3
13,5 14 14,5	10,5 11 11,5	7,5 8 8,5	6 6,5 7	4,5 5 5,5	3,5 4 4,5
15 16 17	12 12,5 13	9 9,5 10	7,5 8 8,5	6 6,5 7	5 5,5 6
18 19 20	13,5 14 14,5	10,5 11 11,5	9 9,5 10	7,5 8 8,5	6,5 7 7,5
21 22 23	15 16 17	12 12,5 13	10,5 11 11,5	9 9,5 10	8 8,5 9
24 25 26	18 19 20	13,5 14 14,5	12 12,5 13	10,5 11 11,5	9,5 10 10,5
27 28 29	21 22 23	15 16 17	13,5 14 14,5	12 12,5 13	11 11,5 12
30 31 32	24 25 26	18 19 20	15 16 17	13,5 14 14,5	12,5 13 13,5
33 34 35	27 28 30	21 22 23	18 19 20	15 16 17	14 14,5 15
36 37 38	32 33 34	24 25 26	21 22 23	18 19 20	16 17 18
39 40 41	35 36 38	27 28 30	24 25 26	21 22 23	19 20 21
42 43 44	40 42 44	32 33 34	27 28 30	24 25 26	22
45 46 47	45 46 48	35 36 38	32 33 34	27 28 30	
48 49 50	50 52 55	40 42 44	35 36 38	32 33 34	
51 52 55	58 60 62	45 46 48	40 42 44	35 36 38	
58 60 62	65 68 70	50 52 55	45 46 48	40 42 44	
65 68 70	72 75 78	58 60 62	50 52 55	45 46 48	
72 75 78	80 82	65 68 70	58 60 62	50	
80 82 85		72 75 78	65 68 70		
88 90 92		80	72 75 78		
95 98 100			80		
105 110 115					
120 125 130					
135 140 145					
150 155 160					
165 170 175					
180 185 190					
195 200 210					
220 230 240					
250					

## Berechnung der Gewindedurchmesser.

Feingewinde ..... Nr.	4	5	6	7	8	9
Steigung $h$ .....	1,5	1	0,75	0,50	0,35	0,25
Außendurchm. d. Bolzens $d$	siehe obige Tafel					
Kerndurchm. d. Bolzens $d_1$	$d - 2,084$	$d - 1,390$	$d - 1,042$	$d - 0,694$	$d - 0,486$	$d - 0,348$
Außendurchm. d. Mutter $D$	$d + 0,136$	$d + 0,090$	$d + 0,068$	$d + 0,044$	$d + 0,032$	$d + 0,024$
Kerndurchm. d. Mutter $D_1$	$d - 1,948$	$d - 1,300$	$d - 0,974$	$d - 0,650$	$d - 0,454$	$d - 0,324$
Flankendurchmesser $d_a$ ..	$d - 0,974$	$d - 0,650$	$d - 0,487$	$d - 0,325$	$d - 0,227$	$d - 0,162$

# Trapezgewinde (nach DIN).

Aufbau des Gewindes.

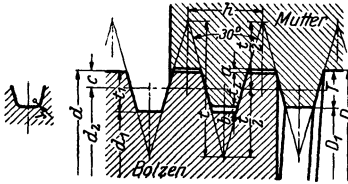

$$t = 1,866 \cdot h; \quad t_1 = 0,5 \cdot h + a;$$

$$t_2 = 0,5h + a - b; \quad T = 0,5h + 2a - b;$$

$$c = 0,25h.$$

Bolzen-Außendurchmesser =  $d$ ;  
 Bolzen-Kerndurchmesser =  $d_1 = d - 2t_1$ ;  
 Mutter-Außendurchmesser =  $D = d + 2a$ ;  
 Mutter-Kerndurchm. =  $D_1 = d - 2(T - a)$ ;  
 Flankendurchmesser für Bolzen und Mutter =  $d_2 = d - 0,5 \cdot h$ .

mm

Für Steigung $h$	Gewinde-tiefe $t_1$	Tragtiefe $t_2$	Spiel		Rundung $r^1)$	Gewinde-tiefe $T$
			$a$	$b$		
2	1,25	0,75	0,25	0,5	0,25	1,00
3	1,75	1,25	0,25	0,5	0,25	1,50
4	2,25	1,75	0,25	0,5	0,25	2,00
5	2,75	2	0,25	0,75	0,25	2,25
6	3,25	2,5	0,25	0,75	0,25	2,75
7	3,75	3	0,25	0,75	0,25	3,25
8	4,25	3,5	0,25	0,75	0,25	3,75
9	4,75	4	0,25	0,75	0,25	4,25
10	5,25	4,5	0,25	0,75	0,25	4,75
12	6,25	5,5	0,25	0,75	0,25	5,75
14	7,5	6	0,5	1,5	0,5	6,5
16	8,5	7	0,5	1,5	0,5	7,5
18	9,5	8	0,5	1,5	0,5	8,5
20	10,5	9	0,5	1,5	0,5	9,5
22	11,5	10	0,5	1,5	0,5	10,5
24	12,5	11	0,5	1,5	0,5	11,5
26	13,5	12	0,5	1,5	0,5	12,5
28	14,5	13	0,5	1,5	0,5	13,5
32	16,5	15	0,5	1,5	0,5	15,5
36	18,5	17	0,5	1,5	0,5	17,5
40	20,5	19	0,5	1,5	0,5	19,5
44	22,5	21	0,5	1,5	0,5	21,5
48	24,5	23	0,5	1,5	0,5	23,5

Das genormte Trapezgewinde wird mit folgenden Bolzen-Außendurchmessern (vgl. S. 560) ausgeführt:

10	12	14	16	18	100	105	110	115	120	125
20	22	24	26	28	130	135	140	145	150	155
30	32	(34)	36	(38)	160	165	170	175	180	185
40	(42)	44	46	48	190	195	200	210	220	230
50	52	55	(58)		240	250	260	270	280	290
60	62	65	(68)		300	320	340	360	380	
70	72	75	(78)		400	420	440	460	480	
80	(82)	85	(88)		500	520	540	560	580	
90	(92)	95	(98)		600	620	640			

<sup>1)</sup> Werden Trapezgewinde als Kraftgewinde verwendet, so ist das Gewindeprofil im Kern der Spindel mit dem Halbmesser  $r$  auszurunden.

Zwei-, drei- und mehrgängige Gewinde erhalten die zwei-, drei- oder mehrfache Steigung mit dem der einfachen Steigung entsprechenden Gewindeprofil.

# Trapezgewinde eingängig

nach DIN 103.

(Gewindeprofil siehe S. 559.)

Bolzen			Flanken- durchmesser	Steigung	Mutter		Bolzen			Flanken- durchmesser	Steigung	Mutter	
Gewinde- durchmesser	Kern- durchmesser	Kern- querschnitt			Gewinde- durchmesser	Kern- durchmesser	Gewinde- durchmesser	Kern- durchmesser	Kern- querschnitt			Gewinde- durchmesser	Kern- durchmesser
$d$	$d_1$	$cm^2$	$d_2$	$h$	$D$	$D_1$	$d$	$d_1$	$cm^2$	$d_2$	$h$	$D$	$D_1$
10	6,5	0,33	8,5	3	10,5	7,5	90	77,5	47,17	84	12	90,5	79
12	8,5	0,57	10,5	3	12,5	9,5	(92)	79,5	49,64	86	12	92,5	81
14	9,5	0,71	12	4	14,5	10,5	95	82,5	53,46	89	12	95,5	84
16	11,5	1,04	14	4	16,5	12,5	(98)	85,5	57,41	92	12	98,5	87
18	13,5	1,43	16	4	18,5	14,5	100	87,5	60,18	94	12	100,5	89
20	15,5	1,89	18	4	20,5	16,5	(105)	92,5	67,20	99	12	105,5	94
22	16,5	2,14	19,5	5	22,5	18	110	97,5	74,66	104	12	110,5	99
24	18,5	2,69	21,5	5	24,5	20	(115)	100	78,54	108	14	116	103
26	20,5	3,80	23,5	5	26,5	22	120	105	86,59	113	14	121	108
28	22,5	3,98	25,5	5	28,5	24	(125)	110	95,03	118	14	126	113
30	23,5	4,34	27	6	30,5	25	130	115	103,87	123	14	131	118
32	25,5	5,11	29	6	32,5	27	(135)	120	113,1	128	14	136	123
(34)	27,5	5,94	31	6	34,5	29	140	125	122,72	133	14	141	128
36	29,5	6,83	33	6	36,5	31	(145)	130	132,73	138	14	146	133
(38)	30,6	7,31	34,5	7	38,5	32	150	133	138,93	142	16	151	138
40	32,5	8,30	36,5	7	40,5	34	(155)	138	149,57	147	16	156	141
(42)	34,5	9,35	38,5	7	42,5	36	160	143	160,61	152	16	161	146
44	36,5	10,46	40,5	7	44,5	38	(165)	148	172,03	157	16	166	151
(46)	37,5	11,04	42	8	46,5	39	170	153	183,85	162	16	171	156
48	39,5	12,25	44	8	48,5	41	(175)	158	196,07	167	16	176	161
50	41,5	13,53	46	8	50,5	43	180	161	203,58	171	18	181	164
52	43,5	14,88	48	8	52,5	45	(185)	166	216,42	176	18	188	169
55	46,5	16,26	50,5	9	55,5	47	190	171	229,66	181	18	191	174
(58)	48,5	18,47	53,5	9	58,5	50	(195)	176	248,29	186	18	198	179
60	50,5	20,03	55,5	9	60,5	52	200	181	257,30	191	18	201	184
(62)	52,5	21,65	57,5	9	62,5	54	210	189	280,55	200	20	211	192
66	54,6	23,33	60	10	65,5	56	220	199	311,03	210	20	221	202
(68)	57,5	25,97	63	10	68,5	59	230	209	343,07	220	20	231	212
70	59,5	27,81	65	10	70,5	61	240	217	369,84	229	22	241	220
(72)	61,5	29,71	67	10	72,5	63	250	227	404,71	239	22	251	230
75	64,5	32,67	70	10	75,5	66	260	237	441,15	249	22	261	240
(78)	67,5	35,78	73	10	78,5	69	270	245	471,44	258	24	271	248
80	69,5	37,94	75	10	80,5	71	280	255	510,71	268	24	281	258
(82)	71,5	40,15	77	10	82,5	73	290	265	551,55	278	24	291	268
85	72,5	41,28	79	12	85,5	74	300	273	585,35	287	26	301	276
(88)	75,5	44,77	82	12	88,5	77							

## Trapezgewinde fein eingängig

nach DIN 378.

(Gewindeform und Berechnung siehe S. 559.)

Gewindedurchmesser $d$ mm	10—20	22—62	65—110	115—175
Steigung $h$ mm	2	3	4	6
Gewindedurchmesser $d$ mm	180—240	250—400	420—500	520—640
Steigung $h$ mm	8	12	18	24

## Trapezgewinde grob eingängig

nach DIN 379.

(Gewindeform und Berechnung siehe S. 559.)


Gewindedurchmesser $d$ mm	22—28	30—38	40—52	55—62	65—82
Steigung $h$ mm	8	10	12	14	16
Gewindedurchmesser $d$ mm	85—98	100—110	115—130	135—155	160—180
Steigung $h$ mm	18	20	22	24	28
Gewindedurchmesser $d$ mm	185—200	210—240	250—280	290—340	360—400
Steigung $h$ mm	32	36	40	44	48

Mehrgängige Trapezgewinde sind genormt in LON 290, zweigängig für Dampfstrahlpumpen; LON 291 dreigängig für Steuerschrauben.

## Bremsspindelgewinde für das Eisenbahnwesen<sup>1)</sup>

nach DIN 263.

Doppelgängiges Trapezgewinde.

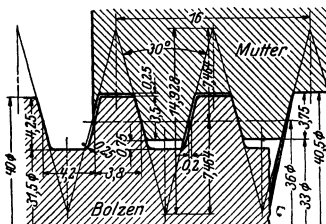

Kernquerschnitt: 7,79 cm<sup>2</sup>.

Das Gewindeprofil der Mutter entspricht dem Gewindeprofil eines eingängigen Trapezgewindes von 8 mm Steigung nach DIN 103, erhält aber als doppelgängiges Gewinde eine Steigung von  $2 \cdot 8 = 16$  mm.

Das Spindelgewinde erhält in Achsrichtung ein Flankenspiel von 0,2 mm.

Als Flankendurchmesser des zweigängigen Gewindes ist derjenige des eingängigen Gewindes mit gleichem Profil anzunehmen. Unter dieser Voraussetzung ist der

Flankendurchmesser der Mutter 36 mm und der

Flankendurchmesser des Bolzens 32,256 mm.


Für das Fräsen der Spindel und des Gewindebohrers kann der gleiche Fräser benutzt werden, wenn die Unterschiede im Flankendurchmesser des Muttergewindes und des Bolzens beim Fräsen durch tiefere oder höhere Einstellung des Fräasers zum Werkstück berücksichtigt werden.

<sup>1)</sup> Anerkannt durch Erlaß des Reichsverkehrsministers vom 9. Juli 1923. — E. VII. 72. D. 12923.

# Sägewinde

nach DIN.

Aufbau des Gewindes.

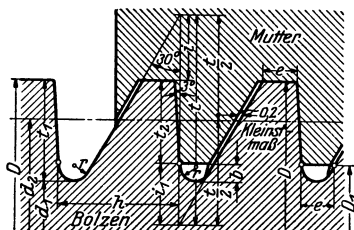

$$t = 1,73205 h; \quad i = 0,52507 h;$$

$$t_1 = t_2 + b; \quad t_1 = 0,45698 h;$$

$$t_2 = 0,75 h; \quad b = 0,11777 h;$$

$$e = 0,26384 h; \quad r = 0,12427 h;$$

Passung der Gewindedurchmesser von

Bolzen und Mutter: *sWL*;

Außendurchmesser des Bolzens =  $D$ ;

Außendurchmesser der Mutter =  $D$ ;

Kerndurchmesser des Bolzens  $d_1 = D - 2 t_1$ ;

Kerndurchmesser der Mutter  $D_1 = D - 2 t_2$ ;

Flankendurchmesser des Bolzens

= Flankendurchmesser der Mutter

$$= d_2 = D + 2 i - t = D - 0,68191 \cdot h.$$

Für Steigung	Gewindetiefe	Tragtiefe				Für Steigung	Gewindetiefe	Tragtiefe			
$h$	$t_1$	$t_2$	$e$	$b$	$r$	$h$	$t_1$	$t_2$	$e$	$b$	$r$
2	1,736	1,5	0,528	0,236	0,249	18	15,620	13,5	4,749	2,120	2,237
3	2,603	2,25	0,792	0,353	0,373	20	17,355	15	5,277	2,355	2,485
4	3,471	3	1,055	0,471	0,497	22	19,091	15,5	5,804	2,591	2,734
5	4,339	3,75	1,319	0,589	0,621	24	20,826	18	6,332	2,826	2,982
6	5,207	4,5	1,583	0,707	0,746	26	22,562	19,5	6,860	3,062	3,231
7	6,074	5,25	1,847	0,824	0,870	28	24,298	21	7,388	3,298	3,480
8	6,942	6	2,111	0,942	0,994	32	27,769	24	8,443	3,769	3,977
9	7,810	6,75	2,375	1,060	1,118	36	31,240	27	9,498	4,240	4,474
10	8,678	7,5	2,638	1,178	1,243	40	34,711	30	10,554	4,711	4,971
12	10,413	9	3,166	1,413	1,491	44	38,182	33	11,609	5,182	5,468
14	12,149	10,5	3,694	1,649	1,740	48	41,653	36	12,664	5,653	5,965
16	13,884	12	4,221	1,884	1,988						

Das Sägewinde wird mit den gleichen Durchmessern ausgeführt wie das DIN-Trapezgewinde (siehe S. 559 u. f.).

Zwei-, drei- und mehrgängige Gewinde erhalten die zwei-, drei- und mehrfache Steigung mit dem der einfachen Steigung entsprechenden Gewindeprofil.

**Sägewinde eingängig** nach DIN 513 siehe S. 563.

**Sägewinde eingängig fein** nach DIN 514 stimmt in den Steigungen und den zugehörigen Durchmesserbereichen mit dem Trapezgewinde eingängig fein überein (siehe S. 563).

**Sägewinde eingängig grob** nach DIN 515 stimmt in den Steigungen und den zugehörigen Durchmesserbereichen mit dem Trapezgewinde grob überein (siehe S. 559).



# Sägengewinde eingängig


nach DIN 513.

Gewindeform siehe S. 562.

Bolzen			Flanken- durchmesser	Steigung	Mutter		Bolzen			Flanken- durchmesser	Steigung	Mutter	
Gewinde- durchmesser	Kern- durchmesser	Kern- querschnitt			Gewinde- durchmesser	Kern- durchmesser	Gewinde- durchmesser	Kern- durchmesser	Kern- querschnitt			Gewinde- durchmesser	Kern- durchmesser
$D$	$d_1$	cm <sup>2</sup>	$d_2$	$h$	$D$	$D_1$	$D$	$d_1$	cm <sup>2</sup>	$d_2$	$h$	$D$	$D_1$
22	13,322	1,39	18,590	5	22	14,5	(98)	77,174	46,78	89,817	12	98	80
24	15,322	1,84	20,590	5	24	16,5	100	79,174	49,23	91,817	12	100	82
26	17,322	2,36	22,590	5	26	18,5	(105)	84,174	55,65	96,817	12	105	87
28	19,322	2,93	24,590	5	28	20,5	110	89,174	62,46	101,817	12	110	92
30	19,586	3,01	25,909	6	30	21	(115)	90,702	64,61	105,453	14	115	94
32	21,586	3,70	27,909	6	32	23	120	95,702	71,93	110,453	14	120	99
(34)	23,586	4,37	29,909	6	34	25	(125)	100,702	79,65	115,453	14	125	104
36	25,586	5,14	31,909	6	36	27	130	105,702	87,75	120,453	14	130	109
(38)	25,852	5,25	33,227	7	38	27,5	(135)	110,702	96,25	125,453	14	135	114
40	27,852	6,09	35,227	7	40	29,5	140	115,702	105,14	130,453	14	140	119
(42)	29,852	7,00	37,227	7	42	31,5	(145)	120,702	114,42	135,453	14	145	124
44	31,852	7,97	39,227	7	44	33,5	150	122,232	117,34	139,089	16	150	126
(46)	32,116	8,11	40,545	8	46	34	(155)	127,232	127,14	144,089	16	155	131
48	34,116	9,14	42,545	8	48	36	160	132,232	137,33	149,089	16	160	136
50	36,116	10,24	44,545	8	50	38	(165)	137,232	147,91	154,089	16	165	141
52	38,116	11,41	46,545	8	52	40	170	142,232	158,89	159,089	16	170	146
55	39,380	12,18	48,863	9	55	41,5	(175)	147,232	170,25	164,089	16	175	151
(58)	42,380	14,11	51,863	9	58	44,5	180	148,760	173,81	167,726	18	180	153
60	44,380	15,47	53,863	9	60	46,5	(185)	153,760	185,69	172,726	18	185	158
(62)	46,380	16,89	55,863	9	62	48,5	190	158,760	197,96	177,726	18	190	163
65	47,644	17,09	58,181	10	65	50	(195)	163,760	210,62	182,726	18	195	168
(68)	50,644	20,14	61,181	10	68	53	200	168,760	223,68	187,726	18	200	173
70	52,644	21,77	63,181	10	70	55	210	175,290	241,33	196,362	20	210	180
(72)	54,644	23,45	65,181	10	72	57	260	185,290	269,65	206,362	20	220	190
75	57,644	26,10	68,181	10	75	60	230	195,290	299,54	216,362	20	230	200
(78)	60,644	28,88	71,181	10	78	63	240	201,818	319,90	224,998	22	240	207
80	62,644	30,82	73,181	10	80	65	250	211,818	352,38	234,998	22	250	217
(82)	64,644	32,82	75,181	10	82	67	260	221,818	386,44	244,998	22	260	227
85	64,174	32,35	76,817	12	85	67	270	228,348	409,53	253,634	24	270	234
(88)	67,174	35,44	79,817	12	88	70	280	238,348	446,18	263,634	24	280	244
90	69,174	37,58	81,817	12	90	72	290	248,348	484,41	273,634	24	290	254
(92)	71,174	39,79	83,817	12	92	74	300	254,876	510,21	282,270	26	300	261
95	74,174	43,21	86,817	12	95	77							

# Gasflaschen-Ventile (DIN 477).

## Abmessungen der Anschlußstutzen.

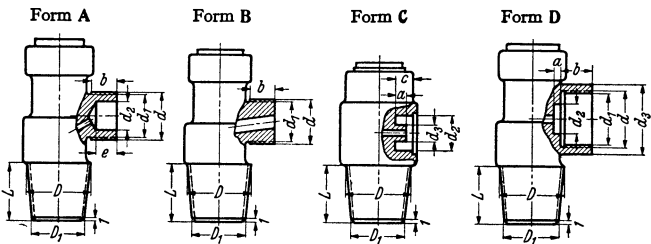

Gasflaschenanschluß. Kegel 3 : 25; das Gewinde ist senkrecht zum Kegelmantel zu schneiden. Whitworth-Form nach DIN 259.

Maße in mm.

Form	Gasart	Chemisches Zeichen	Seitenanschluß									
			Gewinde				b Kleinst- maß	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	e	a	c Größt- maß
			Aus- führung	d	d <sub>1</sub>	Gang- zahl auf 1"						
A	Chloräthyl . . .	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	Links- gewinde	21,800	19,476	14	11	13	13	—	10	—
	Wasserstoff ..	H					13					
	Blau-od.Ölgas Kohlenoxyd . .	— CO					13					
	A	Kohlensäure . .	CO <sub>2</sub>	Rechts- gewinde	21,800	19,476	—	11	13	—	—	—
		Ammoniak . . .	NH <sub>3</sub>					11				
		Stickstoff . . .	N					13				
		Schwefl.Säure . .	SO <sub>3</sub>					14				
Sauerstoff . . .		O	13									
Stickoxydul . .		N <sub>2</sub> O	11									
B	Chlor . . . . .	Cl	Rechts- gewinde 1"	25,401	21,335	8	13	—	—	—	—	
	Phosgen . . . . .	COCl <sub>2</sub>										
C	Acetylen . . . .	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	—	—	—	—	15,5	7,5	—	5	10	
D	Preßluft . . . . .	—	Rechts- gewinde R 3/8"	22,912 <sup>1)</sup>	20,857	14	15	13	Kl.- Maß 32	—	4	—

### Gasflaschenanschluß-Rechtsgewinde.

Form	Großes Ventil				Kleines Ventil			
	D	D <sub>1</sub>	L	Gangzahl auf 1"	D	D <sub>1</sub>	L	Gangzahl auf 1"
A, B, D	28,80	25,80	26	14	19,80	17,40	20	14
C	31,30	28,30						

<sup>1)</sup> Diese Gewinde stimmen überein mit dem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259 (S. 565).

Die fehlenden Maße sind freie Konstruktionsmaße.

# Whitworth-Rohrgewinde

nach DIN 259. (Gewindeform S. 550.)

Dieses vollaussgeschnittene Gewinde wird verwendet, wenn Dichthalten gefordert ist.

Steigung  $h = 25,40095 : z$ ,      Rundung  $r = 0,13733 \cdot h$ ,  
 Dreieckshöhe  $t = 0,96049 \cdot h$ ,      Gewindetiefe  $t_1 = 0,64033 \cdot h$ .


Ge- winde- bezeich- nung	Bolzen und Mutter						
	Gewinde- durch- messer <i>D</i>	Kern- durch- messer <i>d<sub>1</sub></i>	Ge- winde- tiefe <i>t<sub>1</sub></i>	Rundung <i>r</i>	Flanken- durch- messer <i>d<sub>2</sub></i>	Steigung <i>h</i>	Gangzahl auf 1 Zoll <i>z</i>
	Zoll <i>D</i>	mm	mm	mm	mm	mm	mm
R 1/8	9,729	8,567	0,581	0,125	9,148	0,907	28
R 1/4	13,158	11,446	0,856	0,184	12,302	1,337	19
R 3/8	16,663	14,951	0,856	0,184	15,807	1,337	19
R 1/2	20,956	18,632	1,162	0,249	19,794	1,814	14
R 5/8	22,912	20,588	1,162	0,249	21,750	1,814	14
R 3/4	26,442	24,119	1,162	0,249	25,281	1,814	14
R 7/8	30,202	27,878	1,162	0,249	29,040	1,814	14
R 1	33,250	30,293	1,479	0,317	31,771	2,309	11
R (1 1/8)	37,898	34,941	1,479	0,317	36,420	2,309	11
R 1 1/8	41,912	38,954	1,479	0,317	40,433	2,309	11
R (1 3/8)	44,325	41,367	1,479	0,317	42,846	2,309	11
R 1 3/8	47,805	44,847	1,479	0,317	46,326	2,309	11
R (1 5/8)	51,990	49,032	1,479	0,317	50,511	2,309	11
R 1 5/8	53,748	50,791	1,479	0,317	52,270	2,309	11
R 2	59,616	56,659	1,479	0,317	58,137	2,309	11
R 2 1/4	65,712	62,755	1,479	0,317	64,234	2,309	11
R (2 3/8)	69,400	66,443	1,479	0,317	67,921	2,309	11
R 2 3/8	75,187	72,230	1,479	0,317	73,708	2,309	11
R 2 3/4	81,537	78,580	1,479	0,317	80,058	2,309	11
R 3	87,887	84,930	1,479	0,317	86,409	2,309	11
R 3 1/4	93,984	91,026	1,479	0,317	92,505	2,309	11
R 3 1/2	100,334	97,376	1,479	0,317	98,855	2,309	11
R 3 3/4	106,684	103,727	1,479	0,317	105,205	2,309	11
R 4	113,034	110,077	1,479	0,317	111,556	2,309	11
R 4 1/2	125,735	122,777	1,479	0,317	124,256	2,309	11
R 5	138,435	135,478	1,479	0,317	136,957	2,309	11
R 5 1/2	151,136	148,178	1,479	0,317	149,657	2,309	11
R 6	163,836	160,879	1,479	0,317	162,357	2,309	11
R 7	189,237	185,984	1,627	0,349	187,611	2,540	10
R 8	214,638	211,385	1,627	0,349	213,012	2,540	10
R 9	240,039	236,786	1,627	0,349	238,412	2,540	10
R 10	265,440	262,187	1,627	0,349	263,813	2,540	10
R 11	290,841	286,775	2,033	0,436	288,808	3,175	8
R 12	316,242	312,176	2,033	0,436	314,209	3,175	8
R 13	347,485	343,419	2,033	0,436	345,452	3,175	8
R 14	372,886	368,820	2,033	0,436	370,853	3,175	8
R 15	398,287	394,221	2,033	0,436	396,254	3,175	8
R 16	423,688	419,622	2,033	0,436	421,655	3,175	8
R 17	449,089	445,023	2,033	0,436	447,056	3,175	8
R 18	474,490	470,424	2,033	0,436	472,457	3,175	8

Die Werte der Zahlentafel entsprechen (ausgenommen 1 1/8" und 2 3/8") der englischen Tafel „Report on British Standard Pipe Threads for Iron or Steel Pipes and Tubes, May 1918“, unter Zugrundelegung eines Umrechnungswertes von 25,40095 mm für 1" bei der deutschen Bezugstemperatur von 20° C.

Die eingeklammerten Werte werden für Kupferrohre mit hohem Druck verwendet und sind sonst möglichst zu vermeiden.

# Whitworth-Rohrgewinde für Fittingsanschlüsse. Nach DIN 2999.

(Gewindeform wie DIN 11, Seite 550.) Maße in mm.

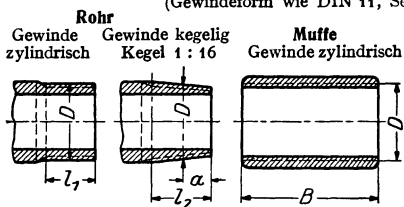

Gangzahl		Steigung	Gewinde-tiefe	Rundung
auf 1"	auf 127 mm			
28	140	0,907	0,581	0,125
19	95	1,337	0,856	0,184
14	70	1,814	1,162	0,249
11	55	2,309	1,479	0,317

Handelsübliche Nennweite		Gewinde								Muffe	Nennweite der zugehörigen Armaturen und Formstücke nach DIN 2008	
		Gewinde-durchmesser	Kern-durchmesser	Flan-ken-durchmesser	Gänge je 1 Zoll	zylindrisch		kegelig				Mindestlänge
						Nutz-bare Ge-winde-länge $l_1$	Größt-maß	Nutz-bare Ge-winde-länge $l_2$	Abstand des Gewinde-durchm. $D$ vom Rohrende $a$			
Zoll	mm <sup>1)</sup>	$D$	$d_1$	$d_2$	$x$	Größt-maß	Größt-maß	Größt-maß	Kleinst-maß	$B$		
$1/8$	5-10	9,729	8,567	9,148	28	8	10	5,5	4	20	6	
$1/4$	8-13	13,158	11,446	12,302	19	9	11	7	5	25	8	
$3/8$	12-17	16,663	14,951	15,807	19	11	13	8	6	30	10	
$1/2$	15-21	20,956	18,632	19,794	14	14	16	9	6	35	13	
$(5/8)$	16-23	22,912	20,588	21,750	14	14	16	9	6	35	16	
$3/4$	20-27	26,442	24,119	25,281	14	16	19	13	10	40	20	
$(7/8)$	24-31	30,202	27,878	29,040	14	16	19	13	10	40	—	
1	26-34	33,250	30,293	31,771	11	19	22	14	10	45	25	
$1 1/4$	33-42	41,912	38,954	40,433	11	21	25	17	13	50	32	
$1 1/2$	40-49	47,805	44,847	46,326	11	21	25	17	13	55	40	
$(1 3/4)$	45-55	53,748	50,791	52,270	11	24	28	20	16	60	—	
2	50-60	59,616	56,659	58,137	11	24	28	20	16	60	50	
$2 1/4$	60-70	65,712	62,755	64,234	11	27	32	23	18	65	60	
$2 1/2$	66-76	75,187	72,230	73,708	11	27	32	23	18	65	70	
$(2 3/4)$	72-82	81,537	78,580	80,058	11	30	35	26	21	70	—	
3	80-90	87,887	84,930	86,409	11	30	35	26	21	70	80	
$3 1/4$	90-102	100,334	97,376	98,855	11	32	38	28	22	80	90	
4	102-114	113,034	110,077	111,556	11	36	41	32	25	85	100	
$4 1/2$	115-127	125,735	122,777	124,256	11	36	41	32	25	85	110	
5	127-140	138,435	135,478	136,957	11	38	44	35	28	90	125	
$5 1/2$ *	—	151,136	148,178	149,657	11	40	48	39	32	100	140	
6	152-165	163,836	160,879	162,357	11	42	51	42	35	100	150	

Die eingeklammerten Größen sind möglichst zu vermeiden.

Die durch \* gekennzeichnete Größe ist in der Fittingsindustrie nicht gebräuchlich.

<sup>1)</sup> Die Angabe der Nennweite in zwei Millimeterzahlen ist besonders in Frankreich handelsüblich. Die erste Zahl entspricht ungefähr dem inneren, die zweite Zahl ungefähr dem äußeren Rohrdurchmesser, und zwar wird bezeichnet:

Egales Stück nach innerem und äußerem Rohrdurchmesser, z. B. 40-49 entsprechend  $1 1/4$ ''.

Reduziertes Stück dagegen nur nach innerem Rohrdurchmesser, z. B. 40-15; 26-15 entsprechend  $1 1/4$ ''- $1/2$ '';  $1$ ''- $1/2$ ''.

Die Werte  $l_1$  und  $a$  entsprechen der bisherigen Praxis.

<sup>2)</sup> Innerhalb der nutzbaren Gewindelänge sind alle Gewindgänge im Grunde und an der Spitze voll ausgeschnitten. Beim kegeligen Gewinde dürfen jedoch die beiden letzten Gewindgänge an den Gewindespitzen unvollkommen sein. Das Gewindeprofil des kegeligen Außengewindes ist senkrecht zum Kegelmantel zu schneiden.


Ganghöhe  $h = \frac{25,4}{z} \approx \frac{127}{z_1}$  beim zylindr. Gewinde parallel zur Rohrachse gemessen.

Die Muffe soll ohne merkliches Spiel auf das zylindrische Normal-Bolzwengewinde aufgeschraubt werden können.

Die Gewindelänge an Verbindungsstücken entspricht der Gewindelänge  $l_2$  des kegeligen Rohrgewindes, jedoch ist eine Gewindekürzung bis zu 15% zulässig.

# Rundgewinde (DIN 405)

für Zwecke der Feuerwehr und für Armaturen.

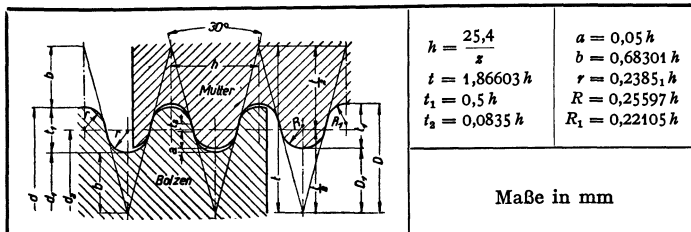

$$h = \frac{25,4}{z}$$

$$t = 1,86603 h$$

$$t_1 = 0,5 h$$

$$t_2 = 0,0835 h$$

$$a = 0,05 h$$

$$b = 0,68301 h$$

$$r = 0,2385_1 h$$

$$R = 0,25597 h$$

$$R_1 = 0,22105 h$$

Maße in mm

Gewinde- durchmesser	Gang- zahl auf 1 Zoll	Steigung	Gewinde- tiefe	Tragtiefe	Rundungen		
					Bolzen		Mutter
					$r$	$R$	$R_1$
7-12	10	2,540	1,270	0,212	0,606	0,650	0,561
14-38	8	3,175	1,588	0,265	0,757	0,813	0,702
40-100	6	4,233	2,117	0,353	1,010	1,084	0,936
105-200	4	6,350	3,175	0,530	1,515	1,625	1,404


Bolzen		Flan- ken- durch- messer	Mutter		Bolzen		Flan- ken- durch- messer	Mutter	
Ge- winde- durch- messer	Kern- durch- messer		Ge- winde- durch- messer	Kern- durch- messer	Ge- winde- durch- messer	Kern- durch- messer		Ge- winde- durch- messer	Kern- durch- messer
$d$	$d_1$	$d_2$	$D$	$D_1$	$d$	$d_1$	$d_2$	$D$	$D_1$
7	4,460	5,730	7,254	4,714	(72)	67,767	69,883	72,423	68,190
8	5,460	6,730	8,254	5,714	75	70,767	72,883	75,423	71,190
9	6,460	7,730	9,254	6,714	(78)	73,767	75,883	78,423	74,190
10	7,460	8,730	10,254	7,714	80	75,767	77,883	80,423	76,190
12	9,460	10,730	12,254	9,714	(82)	77,767	79,883	82,423	78,190
14	10,825	12,412	14,318	11,142	85	80,767	82,883	85,423	81,190
16	12,825	14,412	16,318	13,142	(88)	83,767	85,883	88,423	84,190
18	14,825	16,412	18,318	15,142	90	85,767	87,883	90,423	86,190
20	16,825	18,412	20,318	17,142	(92)	87,767	89,883	92,423	88,190
22	18,825	20,412	22,318	19,142	95	90,767	92,883	95,423	91,190
24	20,825	22,412	24,318	21,142	(98)	93,767	95,883	98,423	94,190
26	22,825	24,412	26,318	23,142	100	95,767	97,883	100,423	96,190
28	24,825	26,412	28,318	25,142	(105)	98,650	101,825	105,635	99,285
30	26,825	28,412	30,318	27,142	110	103,650	106,825	110,635	104,285
32	28,825	30,412	32,318	29,142	(115)	108,650	111,825	115,635	109,285
(34)	30,825	32,412	34,318	31,142	120	113,650	116,825	120,635	114,285
36	32,825	34,412	36,318	33,142	(125)	118,650	121,825	125,635	119,285
(38)	34,825	36,412	38,318	35,142	130	123,650	126,825	130,635	124,285
40	35,767	37,883	40,423	36,190	(135)	128,650	131,825	135,635	129,285
(42)	37,767	39,883	42,423	38,190	140	133,650	136,825	140,635	134,285
44	39,767	41,883	44,423	40,190	(145)	138,650	141,825	145,635	139,285
(46)	41,767	43,883	46,423	42,190	150	143,650	146,825	150,635	144,285
48	43,767	45,883	48,423	44,190	(155)	148,650	151,825	155,635	149,285
(50)	45,767	47,883	50,423	46,190	160	153,650	156,825	160,635	154,285
52	47,767	49,883	52,423	48,190	(165)	158,650	161,825	165,635	159,285
55	50,767	52,883	55,423	51,190	170	163,650	166,825	170,635	164,285
(58)	53,767	55,883	58,423	54,190	(175)	168,650	171,825	175,635	169,285
60	55,767	57,883	60,423	56,190	180	173,650	176,825	180,635	174,285
(62)	57,767	59,883	62,423	58,190	(185)	178,650	181,825	185,635	179,285
65	60,767	62,883	65,423	61,190	190	183,650	186,825	190,635	184,285
(68)	63,767	65,883	68,423	64,190	(195)	188,650	191,825	195,635	189,285
70	65,767	67,883	70,423	66,190	200	193,650	196,825	200,635	194,285

# Nippelgewinde nach VDE 420.

Maße in mm.

Gewindebezeichnung	Bolzen		Flankendurchmesser $d_2$	Gangzahl auf 1 Zoll $z$	Steigung $h$	Gewindetiefe $t_1$	Tragtiefe $t_2$	Rundung $r$	Mutter	
	Gewindedurchmesser $d$	Kerndurchmesser $d_1$							Gewindedurchmesser $D$	Kerndurchmesser $D_1$
M 10 × 1	10	8,610	9,350	25,4	1	0,695	0,650	0,06	10,090	8,700
M 13 × 1	13	11,610	12,350	25,4	1	0,695	0,650	0,06	13,090	11,700
M 16 × 1	16	14,610	15,350	25,4	1	0,695	0,650	0,06	16,090	14,700

Das Nippelgewinde entspricht dem Metrischen Feingewinde 5 nach DIN 517.

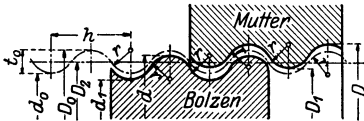

## Edison-Gewinde.

Gewindeform und Grenzmaße.

Nach VDE 400.

Maße in mm.

Gewindeform (Idealgewinde)									
Kurzzeichen	Benennung	Außendurchmesser $D_0$	Innendurchmesser $d_0$	Flankendurchmesser $D_2$	Gangzahl auf 1" $z$	Steigung $h$	Gewindetiefe $t_0$	Rundung $r$	Frühere Benennung
E 10	Edison-Gewinde 10	9,60	8,60	9,10	14	1,814	0,50	0,536	Zwerg-Edison
E 14	Edison-Gewinde 14	13,93	12,33	13,13	9	2,822	0,80	0,825	Mignon
E 27	Edison-Gewinde 27	26,60	24,30	25,45	7	3,629	1,15	1,00	Normal-Edison
E 33	Edison-Gewinde 33	33,10	30,50	31,80	6	4,233	1,30	1,19	Großes Edison
E 40	Edison-Gewinde 40	39,55	35,95	37,75	4	6,350	1,80	1,85	Goliath-Edison

## Grenzmaße des Bolzen- und Muttergewindes

Kurzzeichen	Bolzen				Mutter			
	Außendurchmesser $d$		Kerndurchmesser $d_1$		Außendurchmesser $D$		Kerndurchmesser $D_1$	
	Größtmaß	Kleinstdmaß	Größtmaß	Kleinstdmaß	Kleinstdmaß	Größtmaß	Kleinstdmaß	Größtmaß
E 10	9,57	9,40	8,57	8,40	9,63	9,80	8,63	8,80
E 14	13,90	13,70	12,30	12,10	13,96	14,16	12,36	12,56
E 27	26,55	26,20	24,25	23,90	26,65	27,00	24,35	24,70
E 33	33,05	32,65	30,45	30,05	33,15	33,55	30,55	30,95
E 40	39,50	39,05	35,90	35,45	39,60	40,05	36,00	36,45

## Rundgewinde für Gasschutzgeräte nach DIN 3182.

Kurzzeichen	Theoretische Werte					Gewindegrenzmaße							
	Gewindedurchmesser	Kerndurchmesser	Steigung	Gangzahl auf 1"	Rundung	Gewindetiefe	Bolzen		Mutter				
							Außendurchmesser $d$		Kerndurchmesser $d_1$	Außendurchmesser $D$		Kerndurchmesser $D_1$	
							Größtmaß	Kleinstdmaß		Größtmaß	Kleinstdmaß	Größtmaß	Kleinstdmaß
Rd ..	$d$	$d_1$	$h$		$r$	$t_1$	Größtmaß	Kleinstdmaß	Größtmaß	Kleinstdmaß	Größtmaß	Kleinstdmaß	
40 × 1/8"	40,00	38,40	3,629	7	1,225	0,8	40,000	39,700	38,400	40,160	38,860	38,560	
80 × 1/4"	80,00	75,20	8,467	3	2,467	2,4	80,000	79,500	75,200	80,500	76,200	75,700	
110 × 1/2"	110,00	105,20	8,467	3	2,467	2,4	110,000	109,500	105,200	110,500	106,200	105,700	


## Stahlpanzerrohr-Gewinde

nach DIN VDE 430. Gewindeform.

$$h = \frac{25,4}{z}; \quad r = 0,107 h;$$

$$t = 0,59587 h; \quad t_1 = 0,8 t = 0,4767 h.$$

Maße in mm.

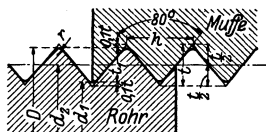

Kurzzeichen	Benennung	Außendurchmesser	Kerndurchmesser	Gewindetiefe	Run- dung	Flanken- durchmesser	Steig- ung	Gang- zahl auf 1''
		$D$	$d_1$	$t_1$	$r$	$d_2$	$h$	$z$
Pg 9	Panzerrohr-Gewinde 9	15,20	13,86	0,67	0,15	14,53	1,411	18
Pg 11	Panzerrohr-Gewinde 11	18,60	17,26	0,67	0,15	17,93	1,411	18
Pg 13,5	Panzerrohr-Gewinde 13,5	20,40	19,06	0,67	0,15	19,73	1,411	18
Pg 16	Panzerrohr-Gewinde 16	22,50	21,16	0,67	0,15	21,83	1,411	18
Pg 21	Panzerrohr-Gewinde 21	28,30	26,78	0,76	0,17	27,54	1,588	16
Pg 29	Panzerrohr-Gewinde 29	37,00	35,48	0,76	0,17	36,24	1,588	16
Pg 36	Panzerrohr-Gewinde 36	47,00	45,48	0,76	0,17	46,24	1,588	16
Pg 42	Panzerrohr-Gewinde 42	54,00	52,48	0,76	0,17	53,24	1,588	16

DIN VDE 430 enthält auch Grenzmaße für das Stahlpanzerrohr-Gewinde.

## Holzschrauben. Maße in mm.


Schaftstärke . . . . mm	1,35	1,5	1,65	1,85	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6
Deutsche Lehre, alte Nr.	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7
„ „ neue „	13	15	16	18	21	24	27	30	33	36
Englische „ . . . „	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Französische Lehre . . „	11	12	13	14	15	16	17	18	—	19
Spanische Lehre . . . „	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Österreichische Lehre „	14	16	18	20	22	25	28	31	34	38
Steigung der Gewinde mm	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Schlitzweite . . . . . „	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0
Schaftstärke . . . . mm	3,9	4,2	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0	
Deutsche Lehre, alte Nr.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
„ „ neue „	39	42	46	50	54	58	62	66	70	
Englische „ . . . „	8	9	10	11	12	13	14	16	17	
Französische Lehre . . „	20	—	21	22	—	23	—	24	25	
Spanische Lehre . . . „	20	—	21	22	—	23	—	24	—	
Österreichische Lehre „	—	42	46	50	55	60	—	65	70	
Steigung der Gewinde mm	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6	2,8	3,0	
Schlitzweite . . . . . „	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	
Schaftstärke . . . . mm	7,4	7,8	8,2	8,6	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	
Deutsche Lehre, alte Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	7/16	
„ „ neue „	74	78	82	86	90	95	100	105	110	
Englische „ . . . „	18	20	21	22	23	24	25	—	—	
Französische Lehre . . „	—	26	—	27	—	28	29	—	—	
Spanische Lehre . . . „	25	—	26	27	—	28	29	30	31	
Österreichische Lehre „	76	—	82	88	—	94	100	—	110	
Steigung der Gewinde mm	3,3	3,5	3,7	4,0	4,3	4,5	4,5	4,8	4,8	
Schlitzweite . . . . . „	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	

Die flachen Schraubenköpfe haben bei der deutschen Lehre einen Durchmesser von  $2 \times$  Schaftstärke + 1 mm, bei allen übrigen Lehren sowie bei sämtlichen Rund- und Linsenköpfen  $2 \times$  Schaftstärke.


Das Versenk der Flachköpfe bildet einen rechten Winkel.

Gewindetiefe =  $\frac{1}{6}$  Schaftstärke. Profiwinkel =  $50^\circ$ .


## Holzschrauben (DIN 95, 96, 97).

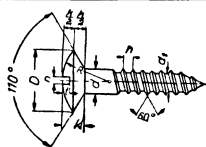

Linsensholzschrauben

 

Halbrundholzschrauben

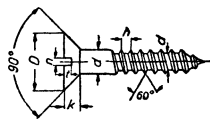

Senkholzschrauben

Maße in mm.


Gemeinsame Maße für DIN 95, 96, 97					Linsensholzschrauben DIN 95				Halbrundholzschrauben DIN 96				Senkholzschrauben DIN 97	
d	d <sub>1</sub>	h	D	n	k	t	p	R	k	t	R	R <sub>1</sub>	k	t
1,3	0,9	0,6	2,6	0,4	0,92	0,5	0,46	2,05	0,9	0,6	2	1	0,65	0,4
1,5	1,1	0,6	3	0,4	1,06	0,5	0,53	2,4	1,1	0,7	2,2	1,1	0,75	0,4
1,8	1,3	0,8	3,6	0,5	1,26	0,6	0,63	2,9	1,3	0,8	2,7	1,4	0,9	0,5
2,1	1,5	1	4,2	0,5	1,48	0,7	0,74	3,35	1,5	0,9	3,2	1,6	1,05	0,5
2,4	1,7	1,1	4,8	0,6	1,68	0,8	0,84	3,85	1,7	1,1	3,6	1,8	1,2	0,6
2,7	1,9	1,2	5,4	0,6	1,9	0,9	0,95	4,32	1,9	1,2	4	2	1,35	0,6
3	2,1	1,35	6	0,8	2,1	1	1,05	4,8	2,1	1,3	4,5	2,3	1,5	0,8
3,5	2,4	1,6	7	0,8	2,46	1,2	1,23	5,6	2,5	1,5	5,2	2,6	1,75	0,8
4	2,8	1,8	8	1	2,8	1,4	1,4	6,4	2,8	1,8	6	3	2	1
4,5	3,1	2	9	1	3,16	1,6	1,58	7,2	3,2	2	6,8	3,4	2,25	1
5	3,5	2,2	10	1,2	3,5	1,7	1,75	8	3,5	2,3	7,5	3,8	2,5	1,2
5,5	3,8	2,4	11	1,2	3,86	1,9	1,93	8,8	3,9	2,5	8,2	4,1	2,75	1,2
6	4,2	2,6	12	1,5	4,2	2,1	2,1	9,6	4,2	2,7	9	4,5	3	1,5
6,5	4,5	2,8	13	1,5	4,56	2,3	2,28	10,4	4,6	2,9	9,8	4,9	3,25	1,5
7	4,9	3,2	14	2	4,9	2,4	2,45	11,2	4,9	3	10,5	5,3	3,5	2
8	5,6	3,5	16	2	5,6	2,8	2,8	12,8	5,6	3,5	12	6	4	2
9	6,3	4	18	2,5	6,3	3,1	3,15	14,4	6,3	4	13,5	6,8	4,5	2,5
10	7	4,5	20	2,5	7	3,5	3,5	16	7	4,5	15	7,5	5	2,5

Von den Holzschrauben sind in den DIN 95, 96, 97 auch die Lagerlängen festgelegt.



## Trapezgewinde nach Zoll „Acme Standard“.

Form wie beim metrischen Trapezgewinde. Wird angefertigt entweder mit allen Abmessungen in engl. Zoll oder nur mit Steigung im Zollmaß und Durchmesser in Millimetern. Bezeichnungen wie beim metrischen Trapezgewinde.

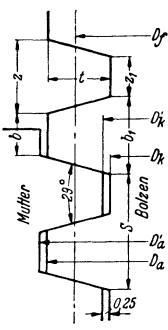		Da, Dk, Df, t, b, z <sub>1</sub> in engl. Zoll					
		Spindel		Gewindebohrer			
		Da	Da	Da'	Da + 0,02"		
Dk	Da - 2t	Dk'	Da + 0,02" - 2t				
Df	$Da - \frac{1}{2 \cdot \text{Ggzahl je Zoll}}$	Df	$Da - \frac{1}{2 \cdot \text{Ggzahl je Zoll}}$				
t	$\frac{1}{2 \cdot \text{Ggzahl je Zoll}} + 0,01''$	t	$\frac{1}{2 \cdot \text{Ggzahl je Zoll}} + 0,01''$				
b	$\frac{0,3707}{\text{Ggzahl je Zoll}}$	z <sub>1</sub>	$\frac{0,3707}{\text{Ggzahl je Zoll}} - 0,0052''$				
z <sub>1</sub>	$\frac{0,3707}{\text{Ggzahl je Zoll}} - 0,0052''$	b	$\frac{0,3707}{\text{Ggzahl je Zoll}}$				
Da, Dk, Df, t, b, z <sub>1</sub> in Millimeter							
		Spindel		Gewindebohrer			
		Da	Da	Da'	Da + 0,508 mm		
		Dk	D - 2t	Dk'	Da + 0,508 mm - 2t		
Df	$Da - \frac{12,7}{\text{Ggzahl je Zoll}}$	Df	$Da - \frac{12,7}{\text{Ggzahl je Zoll}}$				
t	$\frac{12,7}{\text{Ggzahl je Zoll}} + 0,254 \text{ mm}$	t	$\frac{12,7}{\text{Ggzahl je Zoll}} + 0,254 \text{ mm}$				
b	$\frac{9,416}{\text{Ggzahl je Zoll}}$	z'	$\frac{9,416}{\text{Ggzahl je Zoll}} - 0,1321 \text{ mm}$				
z <sub>1</sub>	$\frac{9,416}{\text{Ggzahl je Zoll}} - 0,1321 \text{ mm}$	b	$\frac{9,416}{\text{Ggzahl je Zoll}}$				
Gangzahl auf 1'' = $\frac{1''}{S}$		1	1 1/2	2	3	4	5
t =	{ engl. Zoll mm	0,5100 12,954	0,3850 9,779	0,2600 6,604	0,1767 4,488	0,1350 3,429	0,1100 2,794
b =	{ engl. Zoll mm	0,3707 9,416	0,2780 7,061	0,1853 4,707	0,1235 3,137	0,0927 2,355	0,0741 1,882
b <sub>1</sub> =	{ engl. Zoll mm	0,6345 16,116	0,4772 12,121	0,3199 8,215	0,2150 5,461	0,1625 4,127	0,1311 3,330
z =	{ engl. Zoll mm	0,6293 15,984	0,4720 11,989	0,3147 7,993	0,2093 5,329	0,1573 3,995	0,1259 3,198
z <sub>1</sub> =	{ engl. Zoll mm	0,3655 9,284	0,2728 6,929	0,1801 4,575	0,1183 3,005	0,0875 2,222	0,0689 1,750
Gangzahl auf 1'' = $\frac{1''}{S}$		6	7	8	9	10	
t =	{ engl. Zoll mm	0,0933 2,370	0,0814 2,067	0,0725 1,841	0,0655 1,664	0,0600 1,524	
b =	{ engl. Zoll mm	0,0618 1,570	0,0529 1,344	0,0463 1,176	0,0413 1,049	0,0371 0,942	
b <sub>1</sub> =	{ engl. Zoll mm	0,1101 2,797	0,0951 2,416	0,0839 2,131	0,0751 1,908	0,0681 1,730	
z =	{ engl. Zoll mm	0,1049 2,664	0,0899 2,283	0,0787 1,999	0,0699 1,775	0,0629 1,598	
z <sub>1</sub> =	{ engl. Zoll mm	0,0566 1,438	0,0478 1,214	0,0411 1,044	0,0361 0,916	0,0319 0,810	

Außen- und Kerndurchmesser des Mutterbohrers sind um 0,02 engl. Zoll (0,508 mm) größer als an der Spindel. Außerdem die Gewindebohrermaße b, z<sub>1</sub>, z, b<sub>1</sub> mit Spindelmaßen z<sub>1</sub>, b, b<sub>1</sub>, z vertauscht.

## Ducommun-Steinlen-Gewinde

für mechanische und optische Instrumente, aufgestellt 1873 von den Ducommun'schen Werkstätten (Heilmann, Ducommun & Steinlen) in Mülhausen i. E. Flankenwinkel 60°, Abflachung gleich S/10.

$D_a$ . . . mm	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
$S$ . . . mm	0,5	0,75	0,75	1	1,25	1,25	1,50	1,50	1,75	2
$D_k$ . . . „	2,33	3,00	4,00	4,67	5,33	6,33	7,00	8,00	9,67	12,33
$D_a$ . . . mm	18	20	23	25	28	30	32	35	38	40
$S$ . . . mm	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4
$D_k$ . . . „	14,67	16,67	19,00	21,00	24,00	25,33	27,33	29,67	31,67	34,68
$D_a$ . . . mm	45	48	50	55	60	65	70	75	80	
$S$ . . . mm	4,5	5	5	5	6	6	7	7	7	
$D_k$ . . . „	39,00	40,33	43,33	48,33	52,00	57,00	60,67	65,67	70,67	

## Karmarsch \*)-Gewinde

für mechanische und optische Instrumente. (Form wie Löwenherz.)

G = Gangzahl auf 10 mm Länge.

$D_a$ . . . mm	Grobes Gewinde					Feines Gewinde				
	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10
$G$ . . . . mm	12	10	9	8	6	24	20	18	16	12
$S$ . . . . „	0,834	1,0	1,111	1,25	1,667	0,417	0,50	0,556	0,625	0,834
$D_k$ . . . . „	2,749	3,5	4,333	6,13	7,5	3,37	4,25	5,16	7,06	8,75

\*) Karmarsch, Prof. der Technologie an der Techn. Hochschule in Hannover, geb. 1803 in Wien, gest. 1879 in Hannover.

## Metrisches Gewinde

des Vereins deutscher Ingenieure (nach Delisle<sup>1)</sup>).

(Form wie Löwenherz-Gewinde.)


Das von Delisle 1876 vorgeschlagene Gewinde wurde vom VDI 1888 in Breslau angenommen, zugunsten des vom Intern. Kongreß zur Vereinheitlichung der Gewinde, Zürich, 3. und 4. Okt. 1898, festgelegten S.I.-Gewindes fallen gelassen und ist kaum noch in Gebrauch.

Außendurchmesser . . . mm	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Steigung . . . . . mm	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2
Kerndurchmesser . . . „	4,5	5,35	6,2	7,05	7,9	9,6	11,3	13	14,7
Flankendurchmesser . . . „	5,25	6,1	7,1	7,95	8,95	10,8	12,65	14,5	16,35
Schlüsselweite . . . . . „	11	14	14	18	18	22	25	28	31
Außendurchmesser . . . mm	20	22	24	26	28	30	32	36	40
Steigung . . . . . mm	2,4	2,8	2,8	3,2	3,2	3,6	3,6	4,0	4,4
Kerndurchmesser . . . „	16,4	17,8	19,8	21,2	23,2	24,6	26,6	30	33,4
Flankendurchmesser . . . „	18,2	19,9	21,9	23,6	25,6	27,3	29,3	33	36,7
Schlüsselweite . . . . . „	34	37	40	43	46	49	52	58	64

<sup>1)</sup> Karl Delisle, Oberingenieur der badischen Staatseisenbahn, gest. 1909.

# Hamann<sup>1)</sup> - Patronengewinde

für mechanische und optische Instrumente  
sehr verbreitet gewesen.

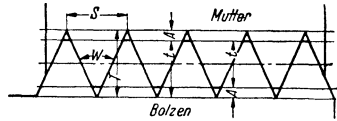

Gew.-Nr.	S mm	Gg. auf 1"	A mm	t mm	T mm	W	Beispiel für die Bezeichnung
1	3,907	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	0,29	3,902	4,192	50°	57,2 × 65 Gew. 1
2	3,092	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	0,27	3,045	3,315	50°	53,9 × 60 „ 2
3	2,739	9 <sup>3</sup> / <sub>11</sub>	0,25	2,687	2,937	50°	52,7 × 58 „ 3
4	1,953	13	0,22	1,873	2,093	50°	35,3 × 39 „ 4
5	1,546	16 <sup>3</sup> / <sub>7</sub>	0,195	1,463	1,658	50°	47,1 × 50 „ 5
6	1,270	20	0,175	1,187	1,362	50°	18,6 × 21 „ 6
7	1,154	22	0,155	1,082	1,237	50°	22 × 24 „ 7
8	0,976	26	0,135	0,911	1,046	50°	27,2 × 29 „ 8
9	0,873	29 <sup>1</sup> / <sub>13</sub>	0,115	0,820	0,935	50°	34,4 × 36 „ 9
10	0,705	36	0,085	0,670	0,755	50°	20,7 × 22 „ 10
11	0,635	40	0,065	0,443	0,508	64°	26,1 × 27 „ 11
12tf.	0,461	55	0,065	0,428	0,493	50°	12,1 × 13 „ 12tf.
12fl.	0,461	55	0,035	0,259	0,294	76°	17,5 × 18 „ 12fl.
13	0,288	88	0,035	0,273	0,308	50°	26 × 26,5 „ 13

<sup>1)</sup> Hamann, Maschinenfabrikant (Mechaniker-Drehbänke) in Berlin, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts.

## Uhrschrauben-Gewinde

der Systeme „Thury“<sup>1)</sup> und „British Association Standard Screw Threads“ (B. A.)  
(gebräuchlich gewesen für Instrumente und Uhren).

		$h = 1,1364 \cdot S; t = 0,6 \cdot S$ Abrundungen							
		B. A.		Thury		äußere (r)		innere (R)	
Nr. . . . .	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$D_a$ . . mm	6	5,3	4,7	4,1	3,6	3,2	2,8	2,5	2,2
$S$ . . . „	1	0,9	0,81	0,73	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43
$D_k$ . . . „	4,8	4,22	3,728	3,224	2,808	2,492	2,164	1,924	1,684
Nr. . . . .	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$D_a$ . . mm	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	0,9	0,79	0,7
$S$ . . . „	0,39	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
$D_k$ . . . „	1,432	1,28	1,128	0,964	0,9	0,724	0,648	0,562	0,496
Nr. . . . .	18	19	20	21	22	23	24	25	
$D_a$ . . mm	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,25	
$S$ . . . „	0,15	0,14	0,12	0,11	0,098	0,098	0,08	0,072	
$D_k$ . . . „	0,44	0,372	0,336	0,288	0,252	0,223	0,194	0,164	

<sup>1)</sup> Thury, Ingenieur, Universitätsprofessor in Genf, gest. am 17. Januar 1905.

# Neues Britisches Normal-Feingewinde.

(B.S.F. = British Standard Fine Screw Thread.)

	Außendurchmesser .	$D_a$	$D_k + 2t; D_f + t$							
	Kerndurchmesser .	$D_k$	$D_a - 2t; D_f - t$							
	Flankendurchmesser	$D_f$	$\frac{1}{2}(D_a + D_k); D_a - t$							
	Steigung . . . . .	$S$	25,4; Gangzahl auf 1''							
	Gewindetiefe . . . . .	$t$	$\frac{2}{3}h; 0,64033 \cdot S; 16,264 \cdot G$							
	Gangzahl . . . . .	$G$								
Dreieckshöhe . . . . .	$h$	0,96049 · S								
$D_a$ { engl. Zoll mm	$\frac{1}{4}$ 6,350	$\frac{5}{16}$ 7,938	$\frac{3}{8}$ 9,525	$\frac{7}{16}$ 11,113	$\frac{1}{2}$ 12,701	$\frac{9}{16}$ 14,288	$\frac{5}{8}$ 15,876	$\frac{11}{16}$ 17,463	$\frac{3}{4}$ 19,051	
$D_k$ . . . mm	5,099	6,457	7,899	9,305	10,668	12,254	13,552	15,139	16,341	
$G$ . . . . .	26	22	20	18	16	16	14	14	12	
$S$ . . . . . mm	0,977	1,156	1,270	1,411	1,588	1,588	1,814	1,814	2,117	
$D_a$ { engl. Zoll mm	$\frac{13}{16}$ 20,638	$\frac{7}{8}$ 22,225	$\frac{15}{16}$ 23,813	1 25,401	$1\frac{1}{8}$ 28,576	$1\frac{1}{4}$ 31,751	$1\frac{3}{8}$ 34,926	$1\frac{1}{2}$ 38,101	$1\frac{5}{8}$ 41,277	
$D_k$ . . . mm	17,928	19,267	20,855	22,147	24,962	28,137	30,860	34,035	37,211	
$G$ . . . . .	12	11	11	10	9	9	8	8	8	
$S$ . . . . . mm	2,117	2,309	2,309	2,540	2,822	2,822	3,175	3,175	3,175	
$D_a$ { engl. Zoll mm	$1\frac{3}{4}$ 44,452	$1\frac{7}{8}$ 47,627	2 50,802	$2\frac{1}{4}$ 57,152	$2\frac{1}{2}$ 63,502	$2\frac{3}{4}$ 69,853	3 76,203	$3\frac{1}{4}$ 82,55	$3\frac{1}{2}$ 88,90	
$D_k$ . . . mm	39,804	42,979	46,154	51,727	58,077	64,427	69,963	76,04	81,67	
$G$ . . . . .	7	7	7	6	6	6	5	5	$4\frac{1}{2}$	
$S$ . . . . . mm	3,629	3,629	3,629	4,233	4,233	4,233	5,080	5,080	5,645	
$D_a$ { engl. Zoll mm	$3\frac{3}{4}$ 95,25	4 101,60	$4\frac{1}{4}$ 107,95	$4\frac{1}{2}$ 114,30	$4\frac{3}{4}$ 120,65	5 127,00	$5\frac{1}{4}$ 133,35	$5\frac{1}{2}$ 139,70	$5\frac{3}{4}$ 146,05	6 152,40
$D_k$ . . . mm	88,02	94,37	99,83	106,18	112,52	118,87	124,06	130,41	136,76	
$G$ . . . . .	$4\frac{1}{8}$	$4\frac{1}{8}$	4	4	4	4	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	
$S$ . . . . . mm	5,645	5,645	6,350	6,350	6,350	6,350	7,257	7,257	7,257	

# Amerikanisches Feingewinde.

(A.S.M.E., aufgestellt von American Society of Mechanical Engineers 1907.)

Gewindeform wie beim U.S.St.-Gewinde (S. 577).

Außendurchmesser engl. Zoll	<b>0,060</b>	<b>0,073</b>	<b>0,086</b>	<b>0,099</b>	<b>0,112</b>	<b>0,125</b>	<b>0,138</b>
Außendurchmesser . . . mm	1,524	1,854	2,184	2,515	2,845	3,175	3,505
Gänge auf 1 engl. Zoll . . .	80	72	64	56	48	44	40
Kerndurchmesser . . . . . mm	1,112	1,397	1,669	1,925	2,156	2,426	2,680
Außendurchmesser engl. Zoll	<b>0,151</b>	<b>0,164</b>	<b>0,177</b>	<b>0,190</b>	<b>0,216</b>	<b>0,242</b>	<b>0,268</b>
Außendurchmesser . . . mm	3,835	4,166	4,496	4,826	5,486	6,147	6,807
Gänge auf 1 engl. Zoll . . .	36	36	32	30	28	24	22
Kerndurchmesser . . . . . mm	2,918	3,249	3,464	3,726	4,308	4,773	5,308
Außendurchmesser engl. Zoll	<b>0,294</b>	<b>0,320</b>	<b>0,346</b>	<b>0,372</b>	<b>0,398</b>	<b>0,424</b>	<b>0,450</b>
Außendurchmesser . . . mm	7,467	8,128	8,788	9,449	10,109	10,769	11,430
Gänge auf 1 engl. Zoll . . .	20	20	18	16	16	14	14
Kerndurchmesser . . . . . mm	5,816	6,477	6,954	7,386	8,047	8,412	9,073

## Engl. „C.E.I.“-Gewinde.

(Cycle Engineer Institution Thread.)

	Außendurchmesser . . .	$D_a$							
	Kerndurchmesser . . .	$D_k$	$D_a - 2t$						
	Flankendurchmesser . . .	$D_f$	$\frac{1}{2}(D_a + D_k)$ ; $D_a - t$						
	Steigung . . . . . mm	$S$	$25,4 : G$						
	Gewindetiefe . . . . .	$t$	$0,5327 \cdot S$						
	Rundung . . . . .		$\approx 0,1667 \cdot S$						
$D_a$ . . . . .	{ engl. Zoll mm	<b>0,056</b> 1,422	<b>0,064</b> 1,626	<b>0,072</b> 1,829	<b>0,080</b> 2,032	<b>0,092</b> 2,337	<b>0,104</b> 2,642	<b>0,125</b> 3,175	
$D_k$ . . . . . mm		0,965	1,190	1,393	1,596	1,854	2,028	2,499	
$D_f$ . . . . . mm		1,194	1,408	1,611	1,814	2,096	2,335	2,837	
$G$ . . . . .		62	62	62	62	56	44	40	
$S$ . . . . . mm		0,409	0,409	0,409	0,409	0,453	0,577	0,635	
$D_a$ . . . . .	{ engl. Zoll mm	<b>0,154</b> 3,912	<b>0,175</b> 4,445	<b>0,1875</b> 4,762	<b>0,250</b> 6,35	<b>0,266</b> 6,756	<b>0,281</b> 7,137	<b>0,3125</b> 7,937	
$D_k$ . . . . . mm		3,236	3,600	3,917	5,309	5,715	6,096	6,896	
$D_f$ . . . . . mm		3,574	4,023	4,340	5,830	6,236	6,617	7,417	
$G$ . . . . .		40	32	32	26	26	26	26	
$S$ . . . . . mm		0,635	0,794	0,794	0,977	0,977	0,977	0,977	
$D_a$ . . . . .	{ engl. Zoll mm	<b>0,375</b> 9,525	<b>0,5625</b> 14,287	<b>1,000</b> 25,4	<b>1,290</b> 32,766	<b>1,370</b> 34,797	<b>1,4375</b> 36,512	<b>1,5</b> 38,10	
$D_k$ . . . . . mm		8,484	12,934	24,359	31,639	33,670	35,385	36,973	
$D_f$ . . . . . mm		9,004	13,611	24,880	32,203	34,233	35,949	37,537	
$G$ . . . . .		26	20	26	24	24	24	24	
$S$ . . . . . mm		0,977	1,270	0,977	1,058	1,058	1,058	1,058	

## Französisches Gewinde.

(S.F. = System Français.) Gewindeform wie Sellers.

War in Frankreich vor Einführung des S.I.-Gewindes im Gebrauch; dort auch jetzt noch vielfach angewendet.

Nr. . . . .	0	—	1	—	2	—	3	—	—	4	—	—
$D_a$ . . . mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
$S$ . . . „	1	1	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3
$D_k$ . . . „	4,7	6,7	8,05	10,05	11,4	13,4	14,75	16,75	18,75	20,1	22,1	24,1
$D_f$ . . . „	5,35	7,35	9,02	11,02	12,7	14,7	16,37	18,37	20,37	22,05	24,05	26,05
Nr. . . . .	5	—	—	6	—	—	7	—	—	8	—	9
$D_a$ . . . mm	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56
$S$ . . . „	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
$D_k$ . . . „	25,45	27,45	29,45	30,8	32,8	34,8	36,15	38,15	40,15	41,5	43,5	48,85
$D_f$ . . . „	27,72	29,72	31,72	33,4	35,4	37,4	39,07	41,07	43,07	44,75	46,75	52,42
Nr. . . . .	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
$D_a$ . . . mm	64	72	80	88	96	106	116	126	136	148		
$S$ . . . „	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5		
$D_k$ . . . „	56,2	63,55	70,9	78,25	85,6	95,95	104,3	113,65	123	134,05		
$D_f$ . . . „	60,1	67,77	75,45	83,12	90,8	100,97	110,15	119,82	129,5	141,02		

## Löwenherz<sup>1)</sup> - Gewinde.

Feinmechanikergewinde, hauptsächlich in Deutschland und Österreich in Gebrauch gewesen. Ursprünglich Spitzgewinde, in der abgeflachten Form angenommen auf dem Kongreß zur Einführung einheitlicher Gewinde für Befestigungsschrauben in der Feinmechanik in München 1892. Jetzt durch das metrische Gewinde DIN 13 ersetzt. ( $53^{\circ}8'$  = Spitzenwinkel des in ein Quadrat eingeschriebenen gleichschenkligen Dreiecks.)

	Außendurchmesser . . . . .	$D_a$							
	Kerndurchmesser . . . . .	$D_k$	$D_a - 2t; D_a - 1,5 \cdot S$						
	Flankendurchmesser . . . . .	$D_f$	$\frac{1}{2}(D_a + D_k); D_a - 0,75 \cdot S$						
	Steigung = Dreieckshöhe . . . . .	$S = h$							
	Gewindetiefe . . . . .		$0,75 \cdot h; 0,75 \cdot S$						
Außendurchmesser . . . . . mm	1	1,2	1,4	1,7	2	2,3	2,6	3	3,5
Steigung . . . . . mm	0,25	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	0,5	0,6
Kerndurchmesser . . . . . „	0,625	0,825	0,95	1,175	1,4	1,7	1,925	2,25	2,6
Flankendurchmesser . . . . . „	0,812	1,012	1,175	1,437	1,700	2,000	2,262	2,625	3,050
Spiralbohrer . . . . . { Nr. mm	71 0,66	66 0,84	61 1	56 1,2	53 1,5	50 1,78	47 2	42 2,38	36 2,7
Schlüsselweite . . . . . mm	3	4	5	5	6	6	7	7	8
Außendurchmesser . . . . . mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10
Steigung . . . . . mm	0,7	0,75	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4
Kerndurchmesser . . . . . „	2,95	3,375	3,8	4,15	4,5	5,35	6,2	7,05	7,9
Flankendurchmesser . . . . . „	3,475	3,937	4,400	4,825	5,250	6,175	7,100	8,025	8,950
Spiralbohrer . . . . . { Nr. mm	31 3,1	29 3,5	23 3,9	18 4,3	14 4,6	— 5,5	E 6,4	— 7,25	P 8,2
Schlüsselweite . . . . . mm	8	10	10	12	12	14	14	17	17

<sup>1)</sup> Dr. Leop. Löwenherz, geb. 1847 zu Czarnikau in Posen, Abteilungs-Direktor der Phys.-Techn. Reichsanstalt in Charlottenburg, gest. 1892.

## Bodmer<sup>1)</sup> - Gewinde früher für mechanische und optische Instrumente.

	Außendurchmesser . . . . .	$D_a$										
	Kerndurchmesser . . . . .	$D_k$	$D_a - 2t; D_a - 1,42968 \cdot S$									
	Flankendurchmesser . . . . .	$D_f$	$\frac{1}{2}(D_a + D_k); D_a - t$									
	Steigung . . . . .	$S$										
	Gewindetiefe . . . . .	$t$	$\frac{1}{2} \cdot h; 0,71484 \cdot S$									
	Dreieckshöhe . . . . .	$h$	$1,07225 \cdot S$									
Gangzahl auf 25 mm	$G$											
$D_a$ . . mm	3,0	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11
$S$ . . mm	0,625	0,625	0,715	0,715	0,834	0,834	0,834	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25
$G$ . . .	40	40	35	35	30	30	30	25	25	20	20	20
$D_k$ . . mm	2,107	2,607	2,978	3,478	3,808	4,308	4,808	5,57	6,67	7,213	8,213	9,213
$D_a$ . . mm	12	13	14	15	16	18	20	22	24			
$S$ . . mm	1,471	1,471	1,724	1,724	2	2	2,5	2,5	2,78			
$G$ . . .	17	17	14,5	14,5	12,5	12,5	10	10	9			
$D_k$ . . mm	9,897	10,897	11,535	12,535	13,141	15,141	16,426	18,426	20,026			
$D_a$ . . mm	26	28	30	32	34	38	42	46	50			
$S$ . . mm	2,78	3,125	3,125	3,571	3,571	4,167	4,167	5	5			
$G$ . . .	9	8	8	7	7	6	6	5	5			
$D_k$ . . mm	22,026	23,532	25,532	26,895	28,895	32,043	36,043	38,852	42,852			


<sup>1)</sup> Bodmer, zuerst Mechaniker, später Artillerieoffizier, Fabrikleiter usw., geb. 1781 in Zürich, gest. 1864 in Zürich.

# U.S.St.-Gewinde (Sellers<sup>1</sup>)-Gewinde).

(United-States-Standard-System.)

Amerikanisches Normalgewinde.

Nach dem „Report of the Working Committee of the Sectional Committee on the Standardization and Unification of Screw Threads, organized under the rules of the American Engineering Standards Commission“ vom Mai 1924. Es sind 2 Gewinde (gleichen Profils), ein Grob- und ein Feingewinde aufgestellt, wovon das erste dem Sellers-Gewinde entspricht. Der Bolzen kann im Grunde und die Mutter im Außendurchmesser abgerundet sein; das Spitzenspiel im Außendurchmesser kann wegfallen. In nachfolgenden Tafeln sind nur die Bolzenabmessungen gebracht.

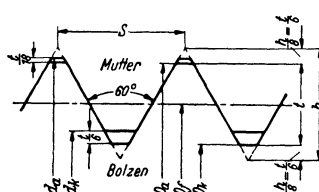							Außen- durchmesser	$D_a$	$d_a = D_a + \frac{1}{9}t$			
							Kern- durchmesser	$D_k$	$D_a - 2t$ ; $d_k = D_k + \frac{1}{3}t$			
							Flanken- durchmesser	$D_f$	$\frac{1}{2}(D_a + D_k)$ ; $D_a - t$			
							Steigung . . . .	$S$	1 Zoll ; Gangzahl			
							Gewindetiefe . .	$t$	$\frac{3}{8}h$ ; $0,649519 \cdot S$			
							Dreieckshöhe .	$h$	$0,866025 \cdot S$			
Be- zeich- nung	Grobgewinde					Feingewinde						
	$D_a$	$D_k$	$D_f$	Gang auf 1"	$S$	$t$	$D_a$	$D_k$	$D_f$	Gang auf 1"	$S$	$t$
Nr. 0	—	—	—	—	—	—	1,524	1,112	1,318	80	0,318	0,206
„ 1	1,854	1,338	1,596	64	0,397	0,258	1,854	1,395	1,625	72	0,353	0,229
„ 2	2,184	1,594	1,889	56	0,454	0,295	2,184	1,668	1,926	64	0,397	0,258
„ 3	2,515	1,827	2,171	48	0,529	0,344	2,515	1,925	2,220	56	0,454	0,295
„ 4	2,845	2,021	2,433	40	0,635	0,412	2,845	2,157	2,501	48	0,529	0,344
„ 5	3,175	2,351	2,763	40	0,635	0,412	3,175	2,425	2,800	44	0,577	0,375
„ 6	3,505	2,473	2,989	32	0,794	0,516	3,505	2,681	3,093	40	0,635	0,412
„ 8	4,166	3,134	3,650	32	0,794	0,516	4,166	3,250	3,708	36	0,706	0,458
„ 10	4,826	3,450	4,138	24	1,058	0,688	4,826	3,794	4,310	32	0,794	0,516
„ 12	5,486	4,110	4,798	24	1,058	0,688	5,486	4,308	4,897	28	0,907	0,589
$\frac{1}{16}$ ''	6,350	4,700	5,525	20	1,270	0,825	6,350	5,171	5,762	28	0,907	0,589
$\frac{3}{16}$ ''	7,938	6,104	7,021	18	1,411	0,917	7,938	6,562	7,250	24	1,058	0,688
$\frac{1}{8}$ ''	9,525	7,463	8,494	16	1,588	1,031	9,525	8,150	8,837	24	1,058	0,688
$\frac{7}{16}$ ''	11,113	8,755	9,934	14	1,814	1,179	11,113	9,463	10,288	20	1,270	0,825
$\frac{1}{2}$ ''	12,700	10,162	11,431	13	1,954	1,269	12,700	11,050	11,875	20	1,270	0,825
$\frac{5}{16}$ ''	14,288	11,538	12,913	12	2,117	1,375	14,288	12,454	13,371	18	1,411	0,917
$\frac{3}{8}$ ''	15,875	12,875	14,375	11	2,309	1,500	15,875	14,041	14,958	18	1,411	0,917
$\frac{7}{8}$ ''	19,050	15,750	17,400	10	2,540	1,650	19,050	16,988	18,019	16	1,588	1,031
1	22,225	18,559	20,392	9	2,822	1,833	22,225	19,867	21,046	14	1,814	1,179
$\frac{1}{16}$ ''	25,400	21,276	23,338	8	3,175	2,062	25,400	23,042	24,221	14	1,814	1,179
$\frac{1}{8}$ ''	28,575	23,861	26,218	7	3,629	2,357	28,575	25,825	27,200	12	2,117	1,375
$\frac{3}{16}$ ''	31,750	27,036	29,393	7	3,629	2,357	31,750	29,000	30,375	12	2,117	1,375
$\frac{1}{4}$ ''	38,100	32,600	35,350	6	4,234	2,750	38,100	35,350	36,725	12	2,117	1,375
$\frac{5}{16}$ ''	44,450	37,850	41,150	5	5,080	3,300						
2	50,800	43,468	47,134	$4\frac{1}{2}$	5,645	3,666						
$\frac{3}{8}$ ''	57,150	49,818	53,484	$4\frac{1}{2}$	5,645	3,666						
$\frac{1}{2}$ ''	63,500	55,250	59,375	4	6,350	4,125						
$\frac{5}{8}$ ''	69,850	61,600	65,725	4	6,350	4,125						
3	76,200	67,950	72,075	4	6,350	4,125						

<sup>1)</sup> William Sellers, Prof. am Stevens-Institut, Leiter der Kanadischen Niagara-Kraft-Gesellschaft, geb. 1827 in Philadelphia.

## Nähmaschinen-Gewinde früher Nähnorm 100.

Gewindeform wie U.S.St.-Gewinde (S. 576).

Außendurchm. in Zoll	Gänge auf 1"	Steigung mm	Bolzen		Bolzen u. Mutter Flankendurchm. mm	Mutter	
			Außendurchm. mm	Kerndurchm. mm		Außendurchm. mm	Kerndurchm. mm
$\frac{5}{64}$	64	0,397	1,984	1,468	1,726	2,013	1,554
$\frac{3}{32}$	100	0,254	2,381	2,051	2,215	2,399	2,106
$\frac{3}{32}$	56	0,4535	2,381	1,791	2,086	2,414	1,889
$\frac{1}{8}$	44	0,577	3,175	2,425	2,800	3,217	2,550
$\frac{9}{64}$	40	0,635	3,572	2,748	3,160	3,618	2,885
$\frac{11}{64}$	40	0,635	4,366	3,542	3,954	3,412	3,679
$\frac{3}{16}$	32	0,7958	4,763	4,731	4,247	4,820	4,903
$\frac{3}{16}$	28	0,907	4,763	3,591	4,177	4,828	3,786
$\frac{15}{64}$	28	0,907	5,953	4,781	5,367	6,018	4,976
$\frac{1}{4}$	40	0,635	6,350	5,526	5,938	6,396	5,663
$\frac{9}{32}$	20	1,270	7,144	5,494	6,319	7,236	5,769
$\frac{9}{32}$	28	0,907	7,144	5,972	6,558	7,209	6,167
$\frac{5}{16}$	18	1,411	7,938	6,104	7,021	8,040	6,410
$\frac{3}{8}$	28	0,907	9,525	8,353	8,939	9,590	8,548
$\frac{7}{16}$	28	0,907	11,113	9,941	10,527	11,178	10,136
$\frac{9}{16}$	20	1,270	14,288	12,638	13,463	14,380	12,913

## Fahrrad-Gewinde nach DIN FAFA 4.


Gewindeform wie das C.E.I.-Gewinde (S. 575).

Die Gewinde mit den Außendurchmessern 2,337, 6,350, 7,938, 9,525, 14,288, 25,400, 32,766, 34,798 stimmen mit den C.E.I.-Gewinden gleichen Durchmessers überein. Abweichend ist folgendes Gewinde:

Außendurchm.	Kerndurchm.	Flankendurchm.	Gangzahl	Steigung
2,032	1,548	1,790	56	0,454

## Schlauchventil-Gewinde früher DIN KrG 410.

Theoretische Werte:

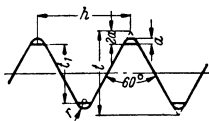


Gewindebezeichnung	$t = 0,866 \cdot h$	$t = 0,703 \cdot h$	$a = r = 0,054 \cdot h$
Vg 8	0,687	0,558	0,043
Vg 10	0,785	0,638	0,049
Vg 12	0,846	0,687	0,053

Gewindebezeichnung	Steigung $h$	Gangzahl auf 1 Zoll	Bolzen					
			Außendurchm.		Kerndurchm.		Flankendurchm.	
			Größtmaß	Kleinstmaß	Größtmaß	Kleinstmaß	Größtmaß	Kleinstmaß
Vg 8	0,794	32	7,747	7,620	6,630	6,503	7,232	7,105
Vg 10	0,907	28	10,338	10,211	9,063	8,936	9,749	9,622
Vg 12	0,977	26	12,243	12,091	10,869	10,717	11,608	11,456
Gewindebezeichnung	Steigung $h$	Gangzahl auf 1 Zoll	Mutter					
			Außendurchm.		Kerndurchm.		Flankendurchm.	
			Größtmaß	Kleinstmaß	Größtmaß	Kleinstmaß	Größtmaß	Kleinstmaß
Vg 8	0,794	32	8,062	7,935	6,945	6,818	7,460	7,333
Vg 10	0,907	28	10,665	10,538	9,388	9,261	9,977	9,850
Vg 12	0,977	26	12,601	12,449	11,227	11,075	11,862	11,710

Die Gewichte stimmen überein mit I.A.E. (Institution of Automobile Engineers), London, Data Sheet No. 100 v. Sept. 1923.




## Amerikanisches scharfes „V“-Gewinde.

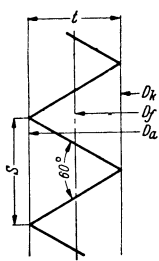		Außendurchmesser . .	$D_a$			
		Kerndurchmesser . .	$D_k$	$D_a - 2t; D_a - 1,73206 \cdot S$		
		Flankendurchmesser .	$D_f$	$D_a - t;$ $D_a - 0,86603 \cdot S$		
		Steigung . . . . .	$S$			
		Gewindetiefe . . . . .	$t$	$S \cdot 0,86603$		
		Gangzahl auf 1 Zoll englisch	$G$			
Außendurchmesser	Gangzahl	Steigung	Gewinde-	Kerndurch-	Flanken-	-
engl. Zoll	auf 1 engl. Zoll	mm	tiefe mm	messer mm	durch-	messer mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
$\frac{1}{4}$	20	1,27	1,10	4,15	5,25	6,35
$\frac{5}{16}$	18	1,41	1,22	5,50	6,72	7,94
$\frac{3}{8}$	16	1,59	1,37	6,78	8,15	9,52
$\frac{7}{16}$	14	1,81	1,57	7,97	9,54	11,11
$\frac{1}{2}$	12	2,12	1,83	9,04	10,87	12,70
$\frac{9}{16}$	12	2,12	1,83	10,63	12,46	14,29
$\frac{5}{8}$	11	2,31	2,00	11,87	13,87	15,87
$\frac{11}{16}$	11	2,31	2,00	13,46	15,46	17,46
$\frac{3}{4}$	10	2,54	2,20	14,65	16,85	19,05
$\frac{13}{16}$	10	2,54	2,20	16,24	18,44	20,64
$\frac{7}{8}$	9	2,82	2,44	17,34	19,78	22,22
$\frac{15}{16}$	9	2,82	2,44	18,93	21,37	23,81
1	8	3,17	2,75	19,90	22,65	25,40
$1\frac{1}{8}$	7	3,63	3,14	22,29	25,43	28,57
$1\frac{1}{4}$	7	3,63	3,14	25,47	28,61	31,75
$1\frac{3}{8}$	6	4,23	3,67	27,58	31,25	34,92
$1\frac{1}{2}$	6	4,23	3,67	30,76	34,43	38,10
$1\frac{5}{8}$	5	5,08	4,40	32,47	36,87	41,27
$1\frac{3}{4}$	5	5,08	4,40	35,65	40,50	44,45
$1\frac{7}{8}$	$4\frac{1}{2}$	5,64	4,89	37,84	42,73	47,62
2	$4\frac{1}{2}$	5,64	4,89	41,02	45,91	50,80
$2\frac{1}{8}$	$4\frac{1}{2}$	5,64	4,89	44,19	49,08	53,97
$2\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{2}$	5,64	4,89	47,37	52,26	57,15
$2\frac{3}{8}$	$4\frac{1}{2}$	5,64	4,89	50,54	55,43	60,32
$2\frac{1}{2}$	4	6,35	5,50	52,50	58,00	63,50
$2\frac{5}{8}$	4	6,35	5,50	55,67	61,17	66,67
$2\frac{3}{4}$	4	6,35	5,50	58,85	64,35	69,85
$2\frac{7}{8}$	4	6,35	5,50	62,04	67,52	73,02
3	$3\frac{1}{2}$	7,26	6,28	63,64	69,92	76,20
$3\frac{1}{8}$	$3\frac{1}{2}$	7,26	6,28	66,81	73,09	79,37
$3\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}$	7,26	6,28	69,99	76,27	82,55
$3\frac{3}{8}$	$3\frac{1}{4}$	7,82	6,77	72,18	78,95	85,72
$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{4}$	7,82	6,77	75,36	82,13	88,90
$3\frac{5}{8}$	$3\frac{1}{4}$	7,82	6,77	78,53	85,30	92,07
$3\frac{3}{4}$	3	8,47	7,33	80,59	87,92	95,25
$3\frac{7}{8}$	3	8,47	7,33	83,76	91,09	98,42
4	3	8,47	7,33	86,94	94,27	101,60

# Amerikanische Automobil-Schrauben.

(S.A.E.-Gewinde, aufgestellt von The Society of Automobile Engineers, U.S.A., Juni 1911.)

Profil wie  
U.S.St.-Gewinde  
(S. 577).

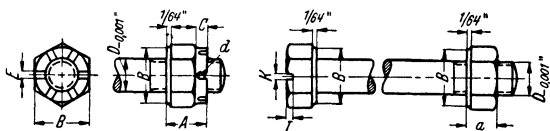

Gewindelänge = 1,5fache des Durchmessers.

Abflachung =  $\frac{1}{8}$  der Gewindeganghöhe =  $\frac{S}{8}$ .

<i>D</i> = Durchmesser . . . engl. Zoll	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{11}{16}$
<i>P</i> = Gangzahl . . auf 1 engl. Zoll	28	24	24	20	20	18	18	16
<i>A</i> = Kronmutterhöhe . . „ „	$\frac{9}{32}$	$\frac{21}{64}$	$\frac{13}{32}$	$\frac{29}{64}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{39}{64}$	$\frac{23}{32}$	$\frac{19}{64}$
<i>a</i> = Mutterhöhe . . . . „ „	$\frac{7}{32}$	$\frac{17}{64}$	$\frac{21}{64}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{31}{64}$	$\frac{25}{64}$	$\frac{19}{32}$
<i>B</i> = Schlüsselweite . . . . „ „	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{15}{16}$	1
<i>C</i> = Kronhöhe . . . . . „ „	$\frac{3}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
<i>E</i> = Kronschlitzbreite . . „ „	$\frac{5}{64}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{5}{32}$
<i>H</i> = Kopfhöhe . . . . . „ „	$\frac{3}{16}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{21}{64}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{15}{32}$	$\frac{23}{64}$
<i>I</i> = Schlitztiefe i. Kopf . „ „	$\frac{3}{32}$	$\frac{7}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
<i>K</i> = Schlitzbreite . . . . . „ „	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$
<i>d</i> = Splintstärke . . . . . „ „	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
<i>D</i> = Durchmesser . . . engl. Zoll	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	
<i>P</i> = Gangzahl . . auf 1 engl. Zoll	16	14	14	12	12	12	12	
<i>A</i> = Kronmutterhöhe . . „ „	$\frac{13}{16}$	$\frac{29}{32}$	1	$\frac{15}{32}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{13}{32}$	$1\frac{1}{2}$	
<i>a</i> = Mutterhöhe . . . . . „ „	$\frac{21}{32}$	$\frac{49}{64}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{63}{64}$	$1\frac{3}{32}$	$1\frac{13}{64}$	$1\frac{5}{16}$	
<i>B</i> = Schlüsselweite . . . . . „ „	$1\frac{1}{16}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{7}{16}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{13}{16}$	2	$2\frac{2}{16}$	
<i>C</i> = Kronhöhe . . . . . „ „	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$	
<i>E</i> = Kronschlitzbreite . . „ „	$\frac{5}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	
<i>H</i> = Kopfhöhe . . . . . „ „	$\frac{9}{16}$	$\frac{21}{32}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{27}{32}$	$1\frac{5}{16}$	$1\frac{1}{32}$	$1\frac{1}{8}$	
<i>I</i> = Schlitztiefe i. Kopf . „ „	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	
<i>K</i> = Schlitzbreite . . . . . „ „	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	
<i>d</i> = Splintstärke . . . . . „ „	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{64}$	$1\frac{1}{64}$	$1\frac{3}{64}$	$1\frac{3}{64}$	

Alle Köpfe und Muttern blank.

Für Schrauben und Muttern ist Stahl von mindestens 80 kg Bruchfestigkeit und einer zulässigen Beanspruchung auf Zug mit 50 kg zu verwenden.

Schaft, Kopf und Mutter bleiben weich, nur Kronmuttern werden gehärtet.

In Gußeisen, Bronze und Aluminium wird das U.S.-Gewinde verwendet.

## Eisengewindeschrauben.

(Gewindeform wie Whitworth nach Karl Bauer G. m. b. H., Cronenberg.)

Nr.	Außen-Dmr.	Kern-Dmr.	Flank-Dmr.	Steigung	Gangz. auf 1"	Nr.	Außen-Dmr.	Kern-Dmr.	Flank-Dmr.	Steigung	Gangz. auf 1"
3	2,65	1,836	2,243	0,635	40	14	6,30	4,632	5,466	1,303	19,5
4	2,90	2,086	2,493	0,635	40	15	6,70	5,032	5,866	1,303	19,5
5	3,15	2,336	2,743	0,635	40	16	7,05	5,192	6,121	1,451	17,5
6	3,45	2,310	2,880	0,891	28,5	17	7,50	5,642	6,571	1,451	17,5
7	3,85	2,710	3,280	0,891	28,5	18	7,90	6,042	6,971	1,451	17,5
8	4,20	3,060	3,630	0,891	28,5	19	8,30	6,442	7,371	1,451	17,5
9	4,60	3,366	3,983	0,963	26,354	20	8,70	6,666	7,683	1,588	16
10	4,90	3,666	4,283	0,963	26,354	21	9,00	6,966	7,983	1,588	16
11	5,20	3,966	4,583	0,963	26,354	22	9,50	7,466	8,483	1,588	16
12	5,60	4,366	4,983	0,963	26,354	23	10,00	7,966	8,983	1,588	16
13	5,90	4,232	5,066	1,303	19,5						

## Eisengewindeschrauben.

Die unterstrichenen Gangzahlen sind die gebräuchlichsten.

Nr. der Eisengewinde-Schraubenlehre	1	1 1/2	2	3	4	5	6	7	8	9
Durchm. { etwa engl. Zoll	1,70 <u>1/16</u>	1,97 <u>3/16</u>	2,14 <u>7/32</u>	2,47 <u>1/4</u>	2,81 <u>9/32</u>	3,14 <u>1/8</u>	3,52 <u>5/16</u>	3,81 <u>3/8</u>	4,14 <u>7/16</u>	4,48 <u>11/16</u>
Gänge auf 1 engl. Zoll . {	56 60 <u>64</u> 72	56	48 <u>56</u> 64	40 44 <u>48</u> 56	32 36 <u>40</u> 42 48	32 36 <u>40</u>	30 32 <u>40</u> 48	30 <u>32</u> 40	30 <u>32</u> 36 44	24 27 <u>28</u> 30 32
Nr. der Eisengewinde-Schraubenlehre	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Durchm. { etwa engl. Zoll	4,81 <u>3/16</u>	5,15 <u>13/32</u>	5,48 <u>7/16</u>	5,81 <u>15/16</u>	6,15 <u>15/16</u>	6,48 <u>1/4</u>	6,82 <u>17/32</u>	7,15 <u>9/16</u>	7,48 <u>19/16</u>	7,82 <u>5/8</u>
Gänge auf 1 engl. Zoll . {	24 28 <u>30</u> 32 36	24 28 <u>30</u>	20 24 <u>32</u>	20 22 <u>24</u> 32	18 20 <u>24</u>	18 20 <u>24</u>	16 18 <u>20</u>	16 18 <u>20</u>	16 18 <u>20</u>	16 18 <u>20</u>
Nr. der Eisengewinde-Schraubenlehre	20	21	22	23	24	25	26	28	30	
Durchm. { etwa engl. Zoll	8,15 <u>21/16</u>	8,50 <u>11/16</u>	8,82 <u>11/16</u>	9,15 <u>23/16</u>	9,49 <u>3/8</u>	9,80 <u>25/16</u>	10,16 <u>5/8</u>	10,83 <u>0,424</u>	11,5 <u>0,45</u>	
Gänge auf 1 engl. Zoll . {	16 18 <u>18</u>	18 <u>18</u>	16 18 <u>18</u>	16 <u>18</u>	14 16 <u>18</u>	16 <u>18</u>	16 14 <u>18</u>	14 16 <u>18</u>	14 16 <u>18</u>	

## Gewinde nach der Birmingham-Drahtlehre.

Nr. der Birmingham-Drahtlehre .	17	16	15	14	13	12
Durchmesser . . . . . mm	1,47	1,65	1,83	2,11	2,41	2,77
Gänge auf 1 engl. Zoll . . . . {	56 60 64	50 60 64	54 56 60 64	56 60 64	48 54 56	40 42 48 50 56
Nr. der Birmingham-Drahtlehre .	11	10	9	8	7	
Durchmesser . . . . . mm	3,5	3,40	3,76	4,19	4,57	
Gänge auf 1 engl. Zoll . . . . {	38 40 42 50 56	38 40 42	38	38 40	38	

## Deutsche Röhrengewinde.

Angenommen im Jahre 1903 vom Verein Deutscher Ingenieure, vom Verein deutscher Gas- und Wasserfachmänner, vom Verein deutscher Zentralheizungsindustrieller, vom Verband deutscher Röhrenwerke.

Durch DIN 259 (S. 565) ersetzt.

(Whitworth-Gewindeform.)

Lichter Rohrdurchmesser engl. Zoll " " " mm	$\frac{1}{4}$ 6,35	$\frac{3}{8}$ 9,525	$\frac{1}{2}$ 12,7	$\frac{5}{8}$ 15,875	$\frac{3}{4}$ 19,05
Anzahl der Gänge auf 1 engl. Zoll Äuß. Rohr- u. Gewindedurchm. mm	19 13	19 16,5	14 20,5	14 23	14 26,5
Kerndurchmesser . . . . . "	11,29	14,79	18,18	20,68	24,18
Flankenmaß . . . . . "	12,145	15,645	19,34	21,84	25,34
Lichter Rohrdurchmesser engl. Zoll " " " mm	1 25,4	$\frac{1\frac{1}{4}}$ 31,749	$\frac{1\frac{1}{2}}$ 38,099	$\frac{1\frac{3}{4}}$ 44,449	$\frac{2}{1}$ 50,799
Anzahl der Gänge auf 1 engl. Zoll Äuß. Rohr- u. Gewindedurchm. mm	11 33	11 42	11 48	11 52	11 59
Kerndurchmesser . . . . . "	30,04	39,04	45,04	49,04	56,04
Flankenmaß . . . . . "	31,52	40,52	46,52	50,52	57,52
Lichter Rohrdurchmesser engl. Zoll " " " mm	$\frac{2\frac{1}{4}}$ 57,149	$\frac{2\frac{1}{2}}$ 63,499	3 76,199	$\frac{3\frac{1}{2}}$ 88,898	4 101,6
Anzahl der Gänge auf 1 engl. Zoll Äuß. Rohr- u. Gewindedurchm. mm	11 70	11 76	11 89	11 101,5	11 114
Kerndurchmesser . . . . . "	67,04	73,04	86,04	98,54	111,04
Flankenmaß . . . . . "	68,52	74,52	87,52	100,02	112,52

**Anmerkung:** Das unabänderliche Maß des Rohres ist sein äußerer Durchmesser. Verschiedenheiten der Wandstärken werden durch Änderungen des inneren Durchmessers herbeigeführt. Die Bezeichnung nach der lichten Weite in engl. Zoll ist nur Handelsbezeichnung einer Rohrsorte. Das äußere Maß des Gewindes ist gleich dem äußeren Rohrdurchmesser.

## Röhrengewinde nach Sellers.


Flankenwinkel = 60°.

Diese Sellers-Tafel wird sehr häufig mit der Whitworth-Tafel verschmolzen, indem man die Außendurchmesser nach Sellers, die Gewindeform nach Whitworth ausführt.

Lichte Rohrweite . engl. Zoll " " " mm	$\frac{1}{8}$ 3,18	$\frac{1}{4}$ 6,35	$\frac{3}{8}$ 9,53	$\frac{1}{2}$ 12,7	$\frac{5}{8}$ 15,88	$\frac{3}{4}$ 19,05	$\frac{7}{8}$ 22,23
Gangzahl auf 1 engl. Zoll . . Außendurchmesser . . . mm	26 10,32	19 13,49	19 15,87	14 20,64	14 23,02	14 26,20	14 30,16
Kerndurchmesser . . . . . "	9,14	11,76	14,14	18,29	20,67	23,84	27,81
Lichte Rohrweite . engl. Zoll " " " mm	1 25,4	$\frac{1\frac{1}{8}}$ 28,58	$\frac{1\frac{1}{4}}$ 31,75	$\frac{1\frac{3}{8}}$ 34,93	$\frac{1\frac{1}{2}}$ 38,1	$\frac{1\frac{5}{8}}$ 41,28	$\frac{1\frac{3}{4}}$ 44,45
Gangzahl auf 1 engl. Zoll . . Außendurchmesser . . . mm	11 33,34	11 37,27	11 41,27	11 44,45	11 47,62	11 50,80	11 53,97
Kerndurchmesser . . . . . "	30,34	34,27	38,27	41,45	44,62	47,80	50,97
Lichte Rohrweite . engl. Zoll " " " mm	2 50,8	$\frac{2\frac{1}{4}}$ 57,15	$\frac{2\frac{1}{2}}$ 63,5	$\frac{2\frac{3}{4}}$ 69,85	3 76,2	$\frac{3\frac{1}{2}}$ 88,9	4 101,6
Gangzahl auf 1 engl. Zoll . . Außendurchmesser . . . mm	11 60,32	11 66,67	11 76,20	11 79,37	11 88,90	11 100,01	11 112,71
Kerndurchmesser . . . . . "	57,32	63,67	73,20	76,37	85,90	97,00	109,71


## Amerikanisches Rohrgewinde. American Standard Taper Pipe (ASTP).

Das ASTP-Gewinde ist das erweiterte Briggs-Gewinde und wurde 1919 genormt und von einer großen Reihe technischer Gesellschaften anerkannt. Flankenwinkel 60°, Abflachung  $\frac{1}{20}$  Dreieckshöhe, Kegel 1:16 (halber Kegelwinkel 1° 47' 22''), Gänge senkrecht zur Achse geschnitten.

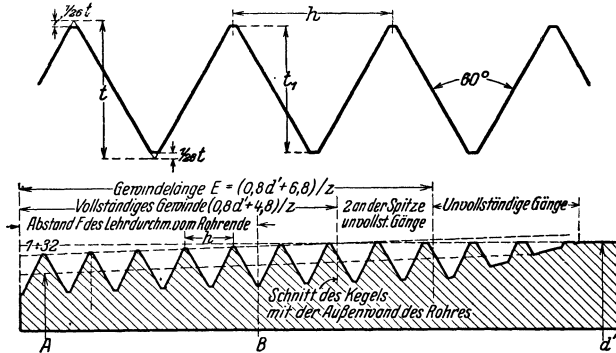

Nenn-durch-messer		Gangzahl auf		Steigung $h$	Außen-durch-messer $d'$	Flanken-durch-messer $B$ im Abstand $F$	Flanken-durch-messer $A$ am Rohrende	Gewinde-länge $E$	Ein-schraub-länge $F$
''	mm	1''	254 mm						
1/8	3	27	270	0,9408	10,287	9,519	9,233	6,700	4,572
1/4	6	18	180	1,4112	13,716	12,443	12,126	10,206	5,080
3/8	10	18	180	1,4112	17,145	15,926	15,545	10,358	6,096
1/2	13	14	140	1,8144	21,336	19,772	19,264	13,556	8,128
3/4	19	14	140	1,8144	26,670	25,117	24,579	13,861	8,611
1	25	11 1/2	115	2,2088	33,401	31,461	30,826	17,343	10,160
1 1/4	32	11 1/2	115	2,2088	42,164	40,218	39,551	17,953	10,668
1 1/2	38	11 1/2	115	2,2088	48,260	46,287	45,621	18,377	10,668
2	50	11 1/2	115	2,2088	60,325	58,325	57,633	19,215	11,075
2 1/2	64	8	80	3,1751	73,025	70,159	69,076	28,892	17,323
3	76	8	80	3,1751	88,900	86,068	84,852	30,480	19,456
3 1/4	90	8	80	3,1751	101,600	98,776	97,473	31,750	20,853
4	100	8	80	3,1751	114,300	111,433	110,093	33,020	21,438
4 1/2	113	8	80	3,1751	127,000	124,103	122,714	34,290	22,225
5	125	8	80	3,1751	141,300	138,412	136,925	35,720	23,800
6	150	8	80	3,1751	168,275	165,252	163,731	38,417	24,333
7	175	8	80	3,1751	193,675	190,560	188,972	40,957	25,400
8	200	8	80	3,1751	219,075	215,901	214,214	43,497	27,000
9	225	8	80	3,1751	244,475	241,249	239,455	46,037	28,702
10	250	8	80	3,1751	273,050	269,772	267,815	48,895	30,734
11	275	8	80	3,1751	298,450	295,133	293,093	51,435	32,639
12	300	8	80	3,1751	323,851	320,493	318,334	53,975	34,544
14	350	8	80	3,1751	355,600	352,365	349,886	57,150	39,675
15	375	8	80	3,1751	381,001	377,805	375,127	59,690	42,850
16	400	8	80	3,1751	406,401	403,245	400,368	62,230	46,025
17	425	8	80	3,1751	431,801	428,626	425,609	64,770	48,260
18	450	8	80	3,1751	457,201	454,026	450,851	67,310	50,800
20	500	8	80	3,1751	508,001	504,707	501,333	72,390	53,975
22	550	8	80	3,1751	558,810	555,388	551,816	77,470	57,150
24	600	8	80	3,1751	609,601	606,069	602,299	82,550	60,325
26	650	8	80	3,1751	660,401	656,750	652,781	87,630	63,500
28	700	8	80	3,1751	711,201	707,431	703,264	92,710	66,675
30	750	8	80	3,1751	762,001	758,112	753,764	97,790	69,850

## Kordelgewinde.

 

$r$  = Halbmesser der Abrundung;

$S$  = Steigung;

$$r = \frac{S}{4}.$$

Außendurchmesser mm	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Steigung . . . . . mm	2	2,5	3	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5
Kerndurchmesser . mm	8	9,5	11	12,5	13,5	15,5	17	19	20	22	23,5
Außendurchmesser mm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Steigung . . . . . mm	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7	7,5	7,5	8	
Kerndurchmesser . mm	25,5	26,5	28,5	30	32	33	35	38,5	36,5	40	

## Rohrgewinde für die Rohre der Feinmechanik.

Aufgestellt vom XVI. Deutschen Mechanikertag 1905.

Wandstärke mm	Ganghöhe mm	Gangtiefe mm	Wandstärke mm	Ganghöhe mm	Gangtiefe mm
0,50	0,4	0,300	1,00	0,7	0,525
0,75	0,5	0,375	1,25	0,8	0,600

Als Ganghöhe des auf ein Rohr zu schneidenden Gewindes ist diejenige Ganghöhe gewählt worden, welche in der Tafel über die Befestigungsschrauben (Löwenherz-Gewinde, S. 576) für denjenigen Durchmesser vorgeschrieben ist, der das Vierfache der Wandstärke des betreffenden Rohres beträgt.

## Messingrohrgewinde.

Messingrohre von  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{5}{8}$  und  $\frac{3}{4}$  engl. Zoll lichter Weite werden mit Gewinde, das 26 Umgänge auf 1 engl. Zoll besitzt, geschnitten; die Steigung beträgt demnach 0,98 mm. Der Flankenwinkel beträgt bei spitzem Gewinde  $62\frac{1}{2}^\circ$  und die Gewindetiefe 0,8 mm. Meistens werden die Gewinde mit  $60^\circ$  Flankenwinkel geschnitten.

Dampfarmaturen und Stehbolzen erhalten gewöhnlich ein Gewinde von 10 Gängen auf 1 Zoll, wenn der Gewindedurchmesser  $\geq 20$  mm.

## Gewinde-Bezeichnungen nach DIN 202.

A. Eingängige Rechtsgewinde.					
Art des eingängigen Rechtsgewindes	Zeichen vor der Maßzahl	Maßangabe	Beispiel	Für Gewinde nach DIN	
Whitworth-Gewinde	—	Außengewindedurchmesser in Zoll mit zugefügtem Zollzeichen	2"	11	
Whitworth-Feingewinde	W	Außengewindedurchmesser in Millimetern mal Steigung in Zoll	W 84 × 1/8"	239 und 240	
Whitworth-Rohrgewinde	R	Nennweite des Rohres in Zoll mit zugefügtem Zollzeichen	R 4"	259	
Metrisches Gewinde	M	Außengewindedurchmesser in Millimetern	M 80	13 und 14	
Metrisches Feingewinde	M	Außengewindedurchmesser in Millimetern mal Steigung in Millimetern	M 104 × 4	241, 242, 243, 516, 517, 518, 519, 520 u. 521	
Trapezgewinde	Tr	Außengewindedurchmesser in Millimetern mal Steigung in Millimetern	Tr 48 × 8	103, 378 und 379	
Rundgewinde	Rd	Außengewindedurchmesser in Millimetern mal Steigung in Zoll	Rd 40 × 1/8"	405	
Sägewinde	S	Außengewindedurchmesser in Millimetern mal Steigung in Millimetern	S 70 × 10	513, 514 und 515	
B. Links- und mehrgängige Gewinde.					
Bezeichnung des Zusatzes für	Abkürzung	Zeichenort	Beispiel	Für Gewinde	Gültig für
Gas- und dampfdicht	dicht	hinter der Gewindebezeichnung	M 20 dicht 2" dicht R 4" dicht	—	Metrisches Whitworth- und Whitworth-Rohrgewinde
Linksgewinde <sup>1)</sup>	links		W 104 × 1/8" links	W	alle Gewinde unter A
			M 80 links	M	
			R 4" links	R	
			Tr 48 × 8 links	Tr	
Mehrgängiges Gewinde rechts	(*) gäng)		2" (2gäng)	—	
			Tr 48 × 16 (2gäng)	Tr	
Mehrgängiges Gewinde links	(*) links gäng)		2" links (2gäng)	—	
			Tr 48 × 16 links (2gäng)	Tr	

\* ) Die Gangzahl ist von Fall zu Fall einzusetzen.

<sup>1)</sup> Bei Teilen, die mit Rechts- und mit Linksgewinde versehen sind, z. B. Stangenschlüssern, Eisenbahn-Kupplungsspindeln, ist auch hinter die Gewindebezeichnung des Rechtsgewindes das Wort „rechts“ zu setzen.

# Maschinenelemente.

## Berechnung der Schrauben.

	Beanspruchung nur auf Zug	Beanspruchung auf Zug u. Drehung
Tragfähigkeit $P$ . . . . . in kg =	$\frac{\pi \cdot d_1^2}{4} \cdot k$	$\frac{3}{4} \cdot \frac{\pi \cdot d_1^2}{4} \cdot k$
Notw. Kernquerschnitt $\cdot \frac{\pi \cdot d_1^2}{4}$ cm <sup>2</sup> = [ $d_1$ = Kerndurchmesser]	$\frac{P}{k}$	$\frac{4}{3} \cdot \frac{P}{k}$
Zulässige Beanspruchung $k$ in kg/cm <sup>2</sup> =	{ Kohlenstoff-Stahl 500 bis 700 Legierter Stahl 700 „ 1000	

### Zulässige Schraubenbelastungen in kg.

Whitworth-Gewinde						Metrisches Gewinde					
Nenn- durch- messer engl. Zoll	Kern- quer- schnitt cm <sup>2</sup>	Bei Beanspruchung auf Zug kg/cm <sup>2</sup>				Nenn- durch- messer mm	Kern- quer- schnitt cm <sup>2</sup>	Bei Beanspruchung auf Zug kg/cm <sup>2</sup>			
		500	600	700	800			500	600	700	800
1/4	0,18	90	105	125	140	5	0,12	60	70	85	95
3/8	0,44	220	265	310	355	10	0,49	245	295	345	395
1/2	0,78	390	470	550	630	12	0,72	360	430	500	575
5/8	1,31	655	785	920	1050	16	1,37	690	825	960	1100
3/4	1,96	980	1175	1370	1570	20	2,15	1075	1290	1500	1715
7/8	2,72	1360	1630	1905	2170	22	2,70	1350	1620	1890	2160
1	3,58	1790	2145	2500	2860	24	3,09	1550	1850	2160	2470
1 1/4	5,77	2890	3460	4040	4620	30	4,96	2480	2980	3470	3970
1 1/2	8,39	4190	5030	5870	6710	36	7,28	3640	4370	5100	5820
1 3/4	11,31	5660	6790	7920	9050	45	11,79	5900	7070	8250	9430
2	14,91	7460	8950	10440	11930	52	15,94	7970	9560	11160	12750
2 1/2	24,08	10040	14490	16860	19270	64	24,34	12170	14600	17040	19470
3	35,16	17580	21100	24610	28130	76	35,96	17980	21580	25170	28770
4	64,70	32350	38820	45290	51760	99	57,64	32280	38740	45190	51650

### Sinnbilder für Schrauben nach DIN 407.

Gewinde- durchmesser	1/4'' M 6	5/16'' M 8	3/8'' M 10	1/2''	5/8''	3/4''	7/8''	1''	1 1/8''	1 1/4''	1 3/8''	1 1/2''	1 5/8''	1 3/4''
Sinnbilder für Schrauben mit normalem Durchgangsloch für Eisenbau mm									Kreis mit Maßangabe z. B.					
	7	9	11	14	17	20	23	26	30	33	36	39	42	46
Für alle übrigen Durchgangslöcher				Kreis mit Maßangabe z. B.										
Sinnbilder für Gewindelöcher	Doppelkreis mit Maßangabe z. B.													



## Innensechskant-Schrauben.

Zylinderschrauben mit Innensechskant.

Nach DIN 912. Maße in mm.

Dmr.	Metrisch	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	1			
	Whitworth	( $\frac{1}{4}$ "')	( $\frac{5}{16}$ "')	( $\frac{3}{8}$ "')	$\frac{1}{2}$ "'	$\frac{5}{8}$ "'	$\frac{3}{4}$ "'	$\frac{7}{8}$ "'							
Kopfdurchm.		10	11	13	16	18	19	22	24	27	30	30	33	36	3
Sechskant Eckenmaß $\approx$		5,8	5,8	7	9,4	11,7	11,7	14	16,3	16,3	19,8	19,8	19,8	22	2
Sechskant Schlüsselmaß		5	5	6	8	10	10	12	14	14	17	17	17	19	1
Kopfhöhe		6	6,5	8	10	12	12,5	14	16	18	19	20	22	24	2
Gewindelänge		18	18	22	25	28	30	32	36	40	42	45	48	52	5
Bolzenlänge (ohne Kopf)	}	12	12	15	20	25	25	30	35	40	50	50	60	70	7
		15	15	20	25	30	30	35	40	50	60	60	70	80	8
		20	20	25	30	35	35	40	50	60	70	70	80	90	9
		25	25	30	35	40	40	50	60	70	80	80	90	100	10
		30	30	35	40	50	50	60	70	80	90	90	100	110	11
				40	50	60	60	70	80	90	100	100	110	120	12

Gewindestifte, Schaftschrauben mit Innensechskant und Kegellansatz

Nach DIN 913. Maße in mm.

Dmr.	Metrisch	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	
	Whitworth	( $\frac{1}{4}$ "')	( $\frac{5}{16}$ "')	( $\frac{3}{8}$ "')	$\frac{1}{2}$ "'	$\frac{5}{8}$ "'	$\frac{3}{4}$ "'	$\frac{7}{8}$ "'	1"			
Sechskant Eckenmaß $\approx$		3,5	4,7	5,8	7	7	9,4	11,7	11,7	14	14	
Schlüssel- maß	{	Kleinstmaß	3,02	4,02	5,02	6,02	6,02	8,04	10,04	10,04	12,04	12,04
		Größtmaß	3,05	4,05	5,05	6,05	6,05	8,1	10,1	10,1	12,1	12,1
Gewindelänge bei Schaftschrauben		18	22	25	28	32	36	40	45	48	52	
Gesamtlänge	}	8	10	12	15	20	25	25	30	35	40	
		10	12	15	20	25	30	30	35	40	45	
		12	15	20	25	30	35	35	40	45	50	
		15	20	25	30	35	40	40	45	50	55	
		20	25	30	35	40	45	45	50	55	60	
		25	30	35	40	45	50	50	55	60	70	
		30	35	35	45	50	55	55	60	70	80	
		35	35	40	45	55	60	60	70	80	90	
			40	45	50	60	70	80	90	100		
				50	55	70	80	90				

Gewindestifte, Schaftschrauben mit Innensechskant und Spitze DIN 914.

Gewindestifte, Schaftschrauben mit Innensechskant und Zapfen DIN 915.

Sechskantstiftschlüssel DIN 911.

# Durchgangslöcher für Schrauben.

Nach DIN 69. Maße in mm.

Für Gewinde- durchmesser		Durchgangsloch				Für Gewinde- durchmesser		Durchgangsloch			
Whit- worth	Me- trisch	gebohrt			grob 2	Whit- worth	Me- trisch	gebohrt			grob 2
		fein 1	fein 2	mittel				fein	mittel	grob 1	
	1	1,1	1,2	1,3		1"		26	28	30	31
	1,2	1,3	1,4	1,5			27	28	30	32	33
	1,4	1,5	1,5	1,8		1 1/8"		30	32	34	35
	1,7	1,8	2	2,1			30	31	33	35	36
	2	2,2	2,3	2,4		1 1/4"		33	35	37	38
	2,3	2,5	2,6	2,8			33	34	36	38	40
	2,6	2,8	3	3,1		1 3/8"		36	38	40	41
	3	3,2	3,5	3,6		1 1/2"		36	37	39	40
	3,5	3,7	4	4,2			36	40	42	44	45
	4	4,3	4,5	4,8		1 5/8"		39	40	42	44
	(4,5)	4,8	5	5,3		1 3/4"		42	43	45	48
	5	5,3	5,5	5,8			45	46	48	50	52
	(5,5)	5,8	6	6,4		(1 7/8")	48	50	52	54	56
	6	6,4	6,6	7		2"		53	55	58	60
(1/4")		6,7		7,4			52	54	56	60	62
	(7)	7,4	7,8	8		2 1/4"		56	58	62	65
(5/16")	8	8,4	9	9,5	10,5		60	62	65	70	72
	(9)	9,5	10	10,5	11,5	2 1/2"		66	68	72	75
(3/8")			mittel	←			64	66	70	74	76
	10	10,5	11,5		12,5		68	70	74	78	82
(7/16")	11	12	13		13	2 3/4"		72	74	78	82
	12	13	14		14		72	74	78	82	85
1/2"		13,5	15		15	3"	76	78	82	85	90
	14	15	16	grob 1	16		80	82	86	90	95
5/8"	16	17	18		18	3 1/4"		85	88		98
	18	19	20		19	3 1/2"	84	88	90		100
3/4"		20	22		20		89	92	95		105
	20	21	23		21	3 3/4"		93	95	102	105
7/8"	22	23	25		22		94	103	108		110
	24	25	27		23	4"		103	108		115
					24		99	105	108		115

fein 1: Feinmechanik und Fein-Werkzeugmaschinenbau.


fein 2: Feinmechanik (für Preßstoffe, Porzellan usw.).

mittel: allgemeiner Maschinenbau.

grob 1: Rohrleitungsbau.

grob 2: gegossene Löcher.

## Schlüsselweiten nach DIN 475.

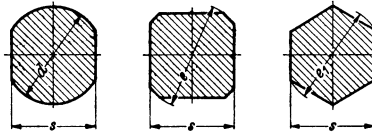

Schlüsselweite <i>s</i> mm	Zweikant <i>d</i> mm	Vierkant <i>e</i> mm	Sechskant $\approx e_1$ mm	Zugehörige Gewindedurchmesser		Schlüsselweite <i>s</i> mm	Sechskant $\approx e_1$ mm	Zugehörige Gewindedurchmesser	
				Zoll	mm			Zoll	mm
3	3,5	4	3,5	—	1	155	179	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	109
3,5	4	4,5	4,0	—	1,2 1,4	165	191	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	114
4	4,5	5	4,6	—	1,7	175	202	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	119
4,5	5	6	5,2	—	2	180	208	5	124
5	6	6,5	5,8	—	2,3	185	214	—	129
5,5	7	7	6,4	—	2,6	190	219	5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	134
6	7	8	6,9	—	3	200	231	5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	139
7	8	9	8,1	—	3,5	210	242	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	144 149
8	9	10	9,2	—	4	220	254	6	154
9	10	12	10,4	—	4,5 5	230	266	—	159
10	12	13	11,5	—	5,5	235	271	—	164
11	13	14	12,7	1/4	6 7	245	283	—	169 174
12 <sup>1)</sup>	14	16	13,8	—	—	255	294	—	179
14	16	18	16,2	5/16	8	265	306	—	184
17	19	22	19,6	3/8	9 10	270	312	—	189
19	22	25	21,9	7/16	11	280	323	—	194 199
22	25	28	25,4	1/2	12 14	290	335	—	204
24 <sup>1)</sup>	28	32	27,7	—	—	300	346	—	209
27	32	36	31,2	5/8	16	310	358	—	214 219
30 <sup>1)</sup>	35	40	34,6	—	—	320	370	—	224
32	38	42	36,9	3/4	18 20	330	381	—	229
36	42	48	41,6	7/8	22 24	340	393	—	234 239
41	48	52	47,3	1	27	350	404	—	244 249
46	52	60	53,1	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	30	365	421	—	254 259
50	58	65	57,7	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33	380	439	—	264 269
55	65	72	63,5	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	36	395	456	—	274 279
60	70	80	69,3	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	39	410	473	—	284 289
65	75	85	75,0	1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	42	425	491	—	294 299
70	82	92	80,8	1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	45	440	508	—	309
75	88	98	86,5	1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	48	455	525	—	319
80	92	105	92,4	2	52	470	543	—	329
85	98	112	98	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	56	480	554	—	339
90	105	118	104	—	60	495	572	—	349
95	110	125	110	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	64	510	589	—	359
100	115	132	116	—	68	525	606	—	369
105	122	138	121	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	72				
110	128	145	127	3	76				
115	132	152	133	—	80				
120	140	160	139	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	84				
130	150	170	150	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	89				
135	158	178	156	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	94				
145	168	190	167	4	99				
150	175	200	173	—	104				

<sup>1)</sup> Die Schlüsselweiten 12, 24 und 30 gelten für Verschraubungen, Armaturen usw.

Wird für Schrauben oder Muttern zwecks leichter Bauart oder geringsten Platzbedarfs Werkstoff von hoher Festigkeit, z. B. Bronze, Stahl od. dgl., verwendet, so

können für die angegebenen Gewinde auch kleinere Schlüsselweiten gewählt werden. Vierkante für Werkzeuge nach DIN 10 (S. 590).

# Vierkante für Werkzeuge

nach DIN 10.

Maße in mm.





 

 
 
 
 
 
 

 
Halsdurchmesser		Vierkant		Halsdurchmesser		Vierkant	
von	bis	Nenn- maß	Länge	von	bis	Nenn- maß	Länge
2,48	2,83	2,1	5	17,34	19,33	14,5	17
2,84	3,20	2,4	5	19,34	21,33	16	19
3,21	3,60	2,7	6	21,34	24,00	18	21
3,61	4,01	3	6	24,01	26,67	20	23
4,02	4,53	3,4	6	26,68	29,33	22	25
4,54	5,08	3,8	7	29,34	32,00	24	27
5,09	5,79	4,3	7	32,01	34,67	26	29
5,80	6,53	4,9	8	34,68	38,67	29	32
6,54	7,33	5,5	8	38,68	42,67	32	35
7,34	8,27	6,2	9	42,68	46,67	35	38
8,28	9,46	7	10	46,68	52,06	39	42
9,47	10,67	8	11	52,07	58,67	44	47
10,68	12,00	9	12	58,68	65,33	49	52
12,01	13,33	10	13	65,34	73,33	55	58
13,34	14,67	11	14	73,34	81,33	61	64
14,68	16,00	12	15	81,34	90,66	68	71
16,01	17,33	13	16	90,67	101,33	76	79

Liegt der Halsdurchmesser nicht durch die Art des Werkzeuges (Gewindebohrer, Reib-  
ahle usw.) fest, so ist er in die Nähe des Größtwertes der Halsdurchmesserstufe zu legen.

## Mindestspiel zwischen Vierkant und Windeisenloch.

Vierkant	Unteres Grenzmaß für das Windeisenloch	Oberes Grenzmaß für den Vierkant
2,1—3	Nennmaß + 0,03	ist das Nennmaß des Vierkants
3,4—5,5	„ + 0,04	
6,2—10	„ + 0,05	
11—18	„ + 0,06	
20—29	„ + 0,07	
32—49	„ + 0,08	
55—76	„ + 0,1	

## Niete (Übersicht).

Halbrundniete		Halb- versenkkniete	Senkniete	Linsen- senkniete
für Kesselbau DIN 123	für Eisenbau DIN 124			
				
Rohnietdurchmesser $d$ : 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43				
Halbrundniete	Halbrundniete mit großem Kopf	Senkniete		Senkniete mit großem Kopf
DIN 660	DIN 663	DIN 661		DIN 664
				
Rohnietdurchmesser $d$ : 1 1,2 1,4 1,7 2 2,3 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8 )				
Linsenniete	Linsenniete mit großem Kopf		Flachrundniete mit großem Kopf	
DIN 662	DIN 673		DIN 674	
				
Rohnietdurchmesser $d$ : 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,9 5,3 5,8 6,2 6,5 6,9 7,2 7,6 8 8,4				
Riemenniete	Sprengniete Ernst Heinkel Flugzeugwerke, Seestadt Rostock			
DIN 675	Zeitschr. „Aluminium“ 1939, S. 655; Zeitschr. „Werkstatt und Betrieb“ 1940, S. 21.			
			$a$ Sprengniet vor der Sprengung, $b$ Sprengniet nach der Sprengung, $s$ Sprengladung,	
* Rohniet- durchmesser $d$	Nietdurchmesser $d$			
2,5 2,8 3 3,2	2,6 mm für Blechstärken		2 bis 4 mm	
3,5 3,8 4 4,2	3 mm		2 „ 6 mm	
4,5 4,8 5 5,2	4 mm		2 „ 8 mm	
5,5 6 6,2 6,5	5 mm		3 „ 8 mm	
	6 mm		4 „ 10 mm	

# Sinnbilder für Niete bei Eisenkonstruktionen

(nach DIN 407).

Durchmesser des fertig geschlagenen Nietes		11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44			
Sinnbilder für beiderseits Halbrundköpfe														z.B.		
Sinnbilder für	Senkköpfe	oberer Kopf versenkt												z.B.		
		unterer Kopf versenkt													z.B.	
		beide Köpfe versenkt													z.B.	
	Linsensenkköpfe	oberer Kopf versenkt													z.B.	
		unterer Kopf versenkt													z.B.	
		beide Köpfe versenkt													z.B.	
	auf Montage zu schlagende Niete														z.B.	
			auf Montage zu bohrende Nietlöcher													z.B.
					Kreis mit Maßangabe											

Für geschlagene Niete unter 29 mm Durchmesser bis 14 mm Durchmesser ein schließlich kann an Stelle der Sinnbilder ebenfalls die Kennzeichnung durch einen Kreis mit Maßangabe treten.

 
Für geschlagene Niete unter 11 mm wird zur Kennzeichnung das + Zeichen wie für den 11 mm Niet verwendet und das Maß des geschlagenen Nietdurchmessers beigefügt, z. B. für den 9,5 mm geschlagenen Niet + 9,5.

In Konstruktionszeichnungen bis zum Maßstab 1 : 5 genügt für die Sinnbilder die Größe des Schaftdurchmessers; bei kleineren Maßstäben kann der Deutlichkeit halber die Größe des Kopfdurchmessers gewählt werden.

# Keile.

## Scheibenfedern

nach DIN 304 u. 122.



Die Scheibenfeder wird in die halbkreisförmige, mit dem entsprechenden Fräser hergestellte Nut leicht eingetrieben; Keil und Nutenfräser sind nach Normallehren hergestellt; daher leichte Auswechselbarkeit ohne Nacharbeit. Das zeitraubende Einpassen in die Nuten fällt weg.

Bei längeren Naben können zwei oder mehrere Keile hintereinander angewendet werden.

Die Feder soll nur bis zur Hälfte ihrer Breite aus der Welle hervorragen.

Die Vorteile gegenüber dem gewöhnlichen Federkeil sind:

1. Billige, genaue Keilverbindung, die keiner Nacharbeit bedarf und von angeleiteten Hilfsarbeitern leicht hergestellt werden kann.
2. Große Sicherheit, da die Scheibenfeder tiefer in die Welle hineinreicht und nicht herausgerissen werden kann; eine Schwächung der Welle konnte bei eingesetztem Keile bisher noch nie bemerkt werden. Wellenbrüche in der Keilnute sind noch nie vorgekommen.

$b \times h$	$l$	$D$	$d$	$t$	$t_1$	$b \times h$	$l$	$D$	$d$	$t$	$t_1$
1 × 1,4	3,82	4	3-4	0,9	$d+0,6$	8 × 11	27,35	28	28-38	9,5	$d+1,7$
1,5 × 1,4	3,82	4	4-5	0,9	$d+0,6$	6 × 13	31,43	32	22-28	11,4	$d+1,8$
1,5 × 2,6	6,76	7	4-5	2,1	$d+0,6$	7 × 13	31,43	32	—	—	—
2 × 2,6	6,76	7	5-7	1,8	$d+0,9$	8 × 13	31,43	32	28-38	11,5	$d+1,7$
2 × 3,7	9,66	10	5-7	2,9	$d+0,9$	7 × 15	37,15	38	—	—	—
2,5 × 3,7	9,66	10	7-9	2,9	$d+0,9$	8 × 15	37,15	38	28-38	13,5	$d+1,7$
3 × 3,7	9,66	10	9-13	2,5	$d+1,3$	9 × 15	37,15	38	—	—	—
2 × 5	12,65	13	5-7	4,2	$d+0,9$	7 × 16	43,08	45	—	—	—
3 × 5	12,65	13	9-13	3,8	$d+1,3$	8 × 16	43,08	45	28-38	14,5	$d+1,7$
4 × 5	12,65	13	13-17	3,8	$d+1,4$	9 × 16	43,08	45	—	—	—
3 × 6,5	15,72	16	9-13	5,3	$d+1,3$	10 × 16	43,08	45	38-48	14	$d+2,2$
4 × 6,5	15,72	16	13-17	5,3	$d+1,4$	8 × 17	50,83	55	28-38	15,5	$d+1,7$
5 × 6,5	15,72	16	17-22	4,9	$d+1,8$	9 × 17	50,83	55	—	—	—
3 × 7,5	18,57	19	9-13	6,3	$d+1,3$	10 × 17	50,83	55	38-48	15	$d+2,2$
4 × 7,5	18,57	19	13-17	6,3	$d+1,4$	11 × 17	50,83	55	—	—	—
5 × 7,5	18,57	19	17-22	5,9	$d+1,8$	9 × 19	59,13	65	—	—	—
4 × 9	21,63	22	13-17	7,8	$d+1,4$	10 × 19	59,13	65	38-48	17	$d+2,2$
5 × 9	21,63	22	17-22	7,4	$d+1,8$	11 × 19	59,13	65	—	—	—
6 × 9	21,63	22	22-28	7,4	$d+1,8$	12 × 19	59,13	65	48-58	16,5	$d+2,7$
5 × 10	24,49	25	17-22	8,4	$d+1,8$	9 × 24	73,32	80	—	—	—
6 × 10	24,49	25	22-28	8,4	$d+1,8$	10 × 24	73,32	80	38-48	22	$d+2,2$
7 × 10	24,49	25	—	—	—	11 × 24	73,32	80	—	—	—
6 × 11	27,35	28	22-28	9,4	$d+1,8$	12 × 24	73,32	80	48-58	21,5	$d+2,7$
7 × 11	27,35	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## Keilquerschnitte

nach den Festlegungen des Deutschen Normenausschusses.

Treib- u. Einlegekeile (DIN 490) Nasenkeile (DIN 493)	Hohlkeile (DIN 492) Nasenhohlkeile (DIN 495)	Flachkeile (DIN 491) Nasenflachkeile (DIN 494)	Für Wellen- durch- messer	Paßfedern und Gleitfedern für Werkzeug- maschinen und Werkzeuge, DIN 496, An- wendung DIN 138 und 144. Keilstahl zul. Abweichung: fein (bis 36 × 23) DIN 497, grob DIN 498					
				Quer- schnitte	Keilstahl-Abmaße (fein)				für Wellen- durch- messer
					für Breite		für Höhe		
mm	mm	mm	mm	mm	unteres mm	oberes mm	oberes mm	unteres mm	mm
									8
				2 × 2*					10 ... 13
				3 × 3	0	-0,18	+0,10	+0,05	
4 × 4			10 - 12	4 × 4					über 13 ... 17
5 × 5			über 12 - 17	5 × 5					„ 17 ... 22
6 × 6			„ 17 - 22	6 × 6*	0	-0,025	+0,15	+0,08	22
				6 × 6					über 22 ... 28
8 × 7	8 × 3	8 × 4	„ 22 - 30	7 × 7*					27
10 × 8	10 × 3,5	10 × 5	„ 30 - 38	8 × 7	0	-0,030	+0,20	+0,10	über 28 ... 38
12 × 8	12 × 3,5	12 × 5	„ 38 - 44	10 × 8					„ 38 ... 48
14 × 9	14 × 4	14 × 5	„ 44 - 50	12 × 8					„ 48 ... 58
16 × 10	16 × 5	16 × 6	„ 50 - 58	14 × 9					„ 58 ... 68
18 × 11	18 × 5	18 × 7	„ 58 - 68	16 × 10	0	-0,035	+0,20	+0,10	„ 68 ... 78
20 × 12	20 × 6	20 × 8	„ 68 - 78	18 × 11					„ 78 ... 88
24 × 14	24 × 7	24 × 9	„ 78 - 92	20 × 12					„ 88 ... 98
28 × 16	28 × 8	28 × 10	„ 92 - 110	24 × 14	0	-0,045	+0,25	+0,10	„ 98 ... 120
32 × 18	32 × 9	32 × 11	„ 110 - 130	28 × 17					„ 120 ... 150
36 × 20	36 × 10	36 × 13	„ 130 - 150	32 × 20					„ 150 ... 180
40 × 22		40 × 14	„ 150 - 170	36 × 23	0	-0,050	+0,30	+0,15	„ 180 ... 240
45 × 25		45 × 16	„ 170 - 200	40 × 26			+0,35		„ 240 ... 300
50 × 28		50 × 18	„ 200 - 230	45 × 28	+	+0,15	+0,30	+0,15	„ 300 ... 360
55 × 30			„ 230 - 260	50 × 32	0,35		+0,35		„ 360 ... 420
60 × 32			„ 260 - 290	60 × 38	+	+0,20	+0,35	+0,15	„ 420 ... 500
70 × 36			„ 290 - 330		0,40				
80 × 40			„ 330 - 380						
90 × 45			„ 380 - 440						
100 × 50			„ 440 - 500						
* Nur für Werkzeuge									

Die Keile (DIN 490 bis 495) erhalten einen Anzug 1 : 100; die angegebenen Maße gelten für den Querschnitt des eingepaßten Keiles beim Eintritt in die Nabe. Für das Einpassen erhalten die Keile bei der Herstellung eine Zugabe auf dem Rücken. Bei den Hohlkeilen ist die Höhe vom Scheitelpunkt der Welle ab gemessen.



## Schraubenfedern<sup>1)</sup>.

Schraubenfedern (s. Zahlentafel S. 596 und 597) sind auf Verdrehung, nicht auf Biegung, beansprucht. Die zulässige Belastung  $P_{\max}$  ist unabhängig von der Anzahl  $n$  der wirksamen Windungen.

Für Federn werden verwendet:

Gezogener, patentgehärteter Stahldraht, nach dem Wickeln nur noch gebläut oder

gezogener bzw. gewalzter Federstahl in Si-Mn-Qualität, der erst nach dem Wickeln warm behandelt wird.

Die Berechnung der Zug- und der Druckfedern ist die gleiche. Die Windungen der Zugfedern berühren sich meistens in unbelastetem Zustand oder liegen sogar mit einer gewissen Vorspannung aneinander. Druckfedern müssen mit so großer Steigung gewickelt sein, daß die gewünschte Belastung ohne gegenseitige Berührung der Windungen erreicht werden kann.

**Beispiel 1.** Für eine Druckfeder mit wenig wechselnder Beanspruchung sind

gegeben: $P_{\max} = 60 \text{ kg}$	gesucht: $d$
$P_{\min} = 55 \text{ kg}$	$n$
$L_{60} - L_{55} = 3 \text{ mm}$	$L_0$
$D_a = 35 \text{ bis } 40 \text{ mm}$	$L_{55}$
	$L_{60}$

**Lösung:** Aus der Zahlentafel, S. 596 und 597, ergibt sich bei  $D_a = 38 \text{ mm}$  durch Interpolation zwischen  $D_a = 35$  und  $40 \text{ mm}$  für  $P_{\max} = 60 \text{ kg}$  als interpoliert zwischen 65 und 56 kg ein Drahtdurchmesser von  $d = 5 \text{ mm}$  und eine Federung  $F_1 = 3,22 \text{ mm}$ . Die Federungen für die Belastungen 60 und 55 sowie für den Belastungsunterschied  $60 - 55 = 5 \text{ kg}$  errechnen sich bei

$$\begin{aligned}
 P = 60 \text{ kg} \dots\dots\dots F_1 &= 3,220 \text{ mm}, \\
 P = 55 \text{ kg} \dots\dots\dots F_1 &= 3,22 \frac{55}{60} = 2,952 \text{ mm}, \\
 P = 5 \text{ kg} \dots\dots\dots F_1 &= 3,22 \frac{5}{60} = 0,268 \text{ mm}.
 \end{aligned}$$

Verlangt wird für 5 kg Belastungsunterschied ein Federweg  $F = 3 \text{ mm}$ , also ist  $n \cdot 0,268 = 3$  oder  $n = 3/0,268 = 11,2 \approx 11$  wirksame Windungen.

Bei Vollbelastung sollen die Windungen noch einen kleinen Sicherheitszwischenraum von 0,5 mm haben, also ist die Steigung  $h_{60} = 5,5 \text{ mm}$  zu wählen. Es ergeben sich dann die Steigungen bei

$$\begin{aligned}
 P = 60 \text{ kg} \dots\dots\dots h_{60} &= 5,500 \text{ mm}, \\
 P = 55 \text{ kg} \dots\dots\dots h_{55} &= 5,5 + 0,268 = 5,768 \text{ mm}, \\
 P = 0 \text{ kg} \dots\dots\dots h_0 &= 5,5 + 3,220 = 8,720 \text{ mm}.
 \end{aligned}$$

Die Federlängen sind

$$\begin{aligned}
 L_0 &= (11 + 1) \cdot 8,72 = 104,64 \text{ mm}, \\
 L_{55} &= 104,64 - 11 \cdot 2,952 = 72,17 \text{ mm}, \\
 L_{60} &= 104,64 - 11 \cdot 3,220 = 69,22 \text{ mm}.
 \end{aligned}$$

<sup>1)</sup> Normenentwurf DIN E 2075, DIN-Mitteilungen 1933, Heft 3.

Werkstattblatt 63, 65 und 70, Carl Hanser Verlag, München 27: Schraubenfedern aus Rundstahl und Quadratstahl und Drehfedern aus Rundstahl.

## Schraubenfedern, 1 bis 20 mm Drahtdurchmesser, 10 bis 300 mm Außendurchmesser.

Außen- durch- messer $D_a$ in mm		Drahtdurchmesser $d$ in mm																		
		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	12	15	18	20	
10	1,75 1,23 1,43 1,83	6,3 0,73 5,1 1,12	15 0,48 12,5 0,76	33 0,34 26 0,55	61 0,25 47 0,31	104 0,18 79 0,31				196 0,30										
12	1,12 2,96 0,83	3,9 1,85 2,9	9,7 1,28 7,0	19,7 0,95 14,0	35 0,73 25	59 0,57 41	92 0,46 63	136 0,37 92	196 0,30 131		242 0,49 179	414 0,37 299								
15	1,12 2,96 0,83	3,9 1,85 2,9	9,7 1,28 7,0	19,7 0,95 14,0	35 0,73 25	59 0,57 41	92 0,46 63	136 0,37 92	196 0,30 131		242 0,49 179	414 0,37 299								
20	0,66 8,7	2,3 5,6	5,5 4,00	10,9 3,06	19,3 2,44	31 2,00	48 1,67	70 1,41	98 1,21		179 0,91	299 0,70	473 0,55							
25	0,54 12,8 0,46 17,5 0,40 23,1	1,86 8,2 1,59 11,4 1,37 15,0	4,5 5,9 3,8 8,2 3,3 10,9	8,9 4,57 7,6 6,4 6,5 8,5	15,7 3,68 13,3 5,2 11,5 6,9	25 3,04 21 4,30 18,5 5,8	39 2,56 32 3,64 28 4,90	56 2,18 47 3,13 40 4,24	79 1,89 65 2,72 56 3,71		143 1,45 117 2,12 100 2,90	234 0,92 192 1,38 163 2,35	366 0,74 298 1,14 252 1,94	545 0,61 630 0,95 524 1,36	785 0,50 1050 0,67 970 0,99					
30	0,36 29,3 0,32 36,4	1,22 19,1 1,09 23,8	2,9 14,0 2,6 17,4	5,8 10,9 5,2 13,7	10,1 8,9 9,0 11,2	16,3 7,5 14,5 9,4	25 6,4 22 8,0	35 5,5 31 7,0	49 4,84 44 6,1		87 3,84 77 4,87	143 3,12 125 3,99	218 2,59 192 3,34	318 2,17 393 2,83	449 1,86 715 1,82	822 1,38 1530 1,24	1766 0,91 1766 1,24			
45	0,27 53 0,23 72 0,20 94	0,91 34,6 0,78 47,4 0,68 62	2,2 25,5 1,85 34,2 1,61 46,0	4,3 20,0 3,6 27,6 3,2 36,4	7,4 16,4 6,3 22,7 5,5 30,0	11,9 13,8 10,1 19,2 8,8 25,3	18,0 11,9 15,3 16,5 13,3 21,8	26 10,4 22 14,4 19,0 19,2	36 9,2 30 12,8 26 17,0		63 7,3 53 10,3 46 13,8	103 6,1 85 8,6 74 11,5	155 5,1 130 7,3 114 9,8	224 4,37 188 6,3 161 8,5	314 3,79 262 5,4 225 7,4	565 2,91 468 4,24 400 5,8	1175 2,05 963 3,05 815 4,25	2180 1,48 1760 2,27 1478 3,23	3140 1,21 2520 1,90 2100 2,73	

90	0,18	0,60	1,43	2,8	4,9	7,8	11,7	16,7	23	40	0,5	1,71	1,71	5,7	4,35	3,81
	120	79	59	46,5	38,3	32,3	28,0	24,6	21,8	17,8	14,9	12,7	11,0	9,7	7,7	1120
100	0,16	0,54	1,28	2,5	4,4	7,0	10,5	15,0	21	36	59	88	126	623	4120	1571
	148	98	73	58	47,5	40,4	34,8	30,7	27,3	22,2	18,7	16,0	13,9	7,3	5,7	4,85
120		0,45	1,06	2,1	3,6	5,8	8,7	12,4	17,0	30	48	72	103	504	998	1257
		142	105	84	69	59	51	44,9	40,0	32,6	27,5	23,7	20,7	11,2	8,8	7,6
150		0,36	0,85	1,66	2,9	4,6	6,9	9,7	13,5	24	38	57	81	392	695	968
		223	166	132	109	93	81	71	64	52	44,2	38,1	33,4	18,4	14,8	12,4
200		0,64	0,64	1,24	2,2	3,4	5,1	7,3	10,1	17,5	28	42	60	286	504	698
		296	237	196	167	145	128	115	95	95	80	70	61	55	44,5	24,5
250			0,99	1,72	2,7	4,1	5,8	8,0	13,9	22	33	48	66	226	396	547
			372	308	263	229	203	181	150	150	128	111	98	56	45,4	40,0
300				1,43	2,3	3,4	4,8	6,7	11,6	18,4	28	39	54	186	325	449
				447	380	332	293	264	217	185	165	142	128	82	67	56

Obere Zahl: größte zulässige Belastung der Feder in kg

$$P_{\max} = \frac{\pi \cdot d^3 \cdot k_d}{16 \cdot r}$$

für zulässige Verdrehbeanspruchung  $k_d = 4000 \text{ kg/cm}^2$ .

Untere Zahl: Federung, d. h. Verlängerung bzw. Verkürzung einer Windung in mm ab Null unter der Belastung  $P_{\max}$

$$F_1 = \frac{64 \cdot r^3 \cdot P}{d^4 \cdot G} = \frac{4 \cdot r^3 \cdot \pi \cdot k_d}{d \cdot G}$$

für zulässige Verdrehbeanspruchung  $k_d = 4000 \text{ kg/cm}^2$  und Gleitmodul  $G = 830\,000 \text{ kg/cm}^2$ .

Bei sehr häufigem Belastungswechsel gehe man bis auf  $k_d = 2000 \text{ kg/cm}^2$  herunter.

Beispiel 2. Für eine Zugfeder wenig wechselnder Beanspruchung sind gegeben:

$P_{\max} = 40 \text{ kg}$	Windungen liegen	gesucht: $d$
$P_{\min} \approx 32 \text{ kg}$	in ungespanntem	$n$
$l_{40} - l_{32} = 10 \text{ mm}$	Zustand gerade	$L_0$
	dicht aneinander	$L_{32}$
$D_a = 20 \text{ mm}$		$L_{40}$

Lösung: Aus der Zahlentafel ergibt sich für  $D_a = 20 \text{ mm}$  und  $P_{\max} = 41 \text{ kg}$  ein Drahtdurchmesser  $d = 3,5 \text{ mm}$  und eine Federung  $F_1 = 1,18 \text{ mm}$ .

Die Federungen für die Belastungen 40 und 32 kg, sowie für den Belastungsunterschied  $40 - 32 = 8 \text{ kg}$  errechnen sich bei


$$P = 40 \text{ kg} \dots F_1 = 1,18 \frac{40}{41} = 1,151 \text{ mm},$$

$$P = 32 \text{ kg} \dots F_2 = 1,18 \frac{32}{41} = 0,921 \text{ mm},$$

$$P = 8 \text{ kg} \dots F_3 = 1,18 \frac{8}{41} = 0,230 \text{ mm}.$$

Verlangt wird für 8 kg Belastungsunterschied ein Federweg  $F = 10 \text{ mm}$ , also ist  $n = 0,231 = 10$  oder  $n = 10/0,231 = 43,2 \approx 44$  wirksame Windungen. Daraus ergeben sich folgende Federlängen:

$$\begin{aligned} L_0 &= 44 \cdot 3,5 + 1 \cdot 3,5 &&= 157,50 \text{ mm}, \\ L_{32} &= 157,50 + 44 \cdot 0,921 = 157,5 + 40,52 = 198,02 \text{ mm}, \\ L_{40} &= 157,50 + 44 \cdot 1,151 = 157,5 + 50,64 = 208,14 \text{ mm}. \end{aligned}$$

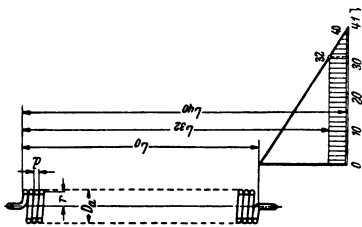

# Riemen und Rientriebe.

## A. Arten und Fertigung der Riemen.

### I. Lederriemen im allgemeinen.

Zu verwenden ist Rindleder von jungen Tieren, insbesondere von Ochsen, nicht etwa Stier- und Büffelleder. Außen ist die Narben- oder Haarseite, innen die Innen- oder Fleischseite. Die Lederschicht besteht aus verfilzten an der Haarseite etwas enger liegenden Faserbüscheln, die durch eine eiweißartige Kittmasse verbunden sind. Nach einer Vorbehandlung zum Entfernen von Haaren, Hornschicht, Leimfleisch usw. wird das Leder zur Haltbarmachung gegerbt, wodurch die Kittmasse entfernt wird.

Die einfachste Gerbung: Durch Einhängen der Haut in eine Glycerin-Wasserlösung und Trocknen in gespanntem Zustand erhält man die etwas durchscheinende sogenannte Rohhaut, die zu Nähriemen verwendet wird.

Am verbreitetsten ist die Grubengerbung, die aber sehr lange dauert. Daneben bestehen noch die Faßgerbung, die kürzere Zeit erfordert, und als kürzestes Verfahren die hydrodynamische Gerbung. Als Gerbstoffe (Lohe) dienen dabei verschiedene Rinden- und Holzarten, die dem Leder eine hellbraune Farbe verleihen.

Die Chromgerbung liefert ein elastisches, hochwertiges Leder von blaugrüner Farbe.

Auf das Gerben folgt die Fertigbehandlung, bei der der sogenannte Croupon gewaschen, gestreckt, gepreßt und geschmiert wird. Die Narbenseite wird mit hellem Tran und Leinöl, bei Chromleder mit Vaselineöl angestrichen. Die Fleischseite wird bei besseren Sorten kalt geschmiert und darf dann nicht mehr als 7 vH Fett enthalten. Warm gefettetes, im Faß geschmiertes

Leder darf bis 17 vH Fett enthalten, eingebranntes 15 bis 25 vH. Letzteres ist dunkel und wird in der Regel gebleicht. Höherer Fettgehalt ist für Treibriemenleder nicht zulässig. Zum Schluß werden die Kernstücke gebügelt, angefeuchtet und auf der Streckmaschine gestreckt, um die in den einzelnen Bahnen verschiedenen Dehnungseigenschaften auszugleichen.

Das beste Leder ist das Kernleder aus dem Rückenstück beiderseits der Rückenlinie. Die Flankenteile sind dicker, aber weniger fest und geben Riemen, die zum Krümmen neigen. Die Dicke schwankt zwischen 4 und 6 mm, bei Ochsenhäuten manchmal mehr. Hydrodynamisch gegerbtes Leder ist dünner. Das spez. Gewicht ist 0,8 bis 1,05. Lohgares Leder wird über 50° brüchig, während Chromleder bis 90° erwärmt werden darf.

Die Vorschriften für Lieferung und Bezeichnung von pflanzlich gegerbtem Treibriemenleder und daraus hergestellten Ledertreibriemen sind in RAL 066 A2 niedergelegt. Darin ist auch ein Musterfragebogen für die Bestellung eines Treibriemens enthalten.

Einfache Riemen können bis zu 500 und 600 mm, ausnahmsweise bis 1000 mm breit hergestellt werden. Bei Breiten über 600 mm werden besser Doppelriemen verwendet. Diese bestehen aus zwei mit den Fleischseiten aufeinander geleimten Lagen. Sie können beliebige Breiten erhalten; ausgeführt sind sie bis 1800 mm. Die üblichen Breiten nach DIN 111. So dann gibt es noch Dreifach- und Vierfachriemen bis zu einer Dicke von 20 mm. Zum Zusammensetzen werden die Enden der Bahnen zugeschärft

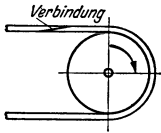


Abb. R 1. Richtige Richtung der Riemenstöße.

und aufeinandergeleimt oder gekittet, für feuchte Betriebe mit wasserfestem Kitt. Letztere werden außerdem imprägniert. Die Richtung der Stöße ist nach Abb. R 1 zu nehmen. Die Riemen können auch mit Pechdraht, Stahl- oder Kupferdraht oder Nähriemen genäht werden. Am gebräuchlichsten ist das Nähen mit Nähriemen, die auf der Laufseite in der Laufrichtung liegen müssen und nicht über die Riemenoberfläche hinausragen dürfen. Die fertigen Riemen werden auf einer Streck- und Einlaufmaschine behandelt.

Die Riemen sollen im Betrieb keinesfalls mit Kolophonium oder klebenden Haftmitteln behandelt werden, da der Schlupf auf der Scheibe für den Lauf wichtig ist. Sie sind sauber zu halten und nur mit Fett oder gutem Riemenwachs zu bestreichen.

## II. Sonder-Lederriemen.

Gliederriemen werden aus kurzen, hochkant gestellten Laschen zusammengesetzt und sind geeignet für kleine Scheiben, hohe Kräfte und kurze Achsabstände bei Geschwindigkeiten unter 10 m/s. Sie werden in Deutschland selten verwendet.

Rundriemen (für Nähmaschinen usw.) werden in Streifen geschnitten und zur Rundung durch eine Lochpfeife gezogen. Dickere Rundriemen werden meist aus Chromlederstreifen gerollt. Die Verbindung der Enden geschieht durch Klammern oder Pesenschlößchen.

Keilriemen aus Leder sind aus mehreren Lagen Chromleder zusammengesetzt und vernietet oder genäht. Heute werden meist Gummi-Keilriemen verwendet.

Bei Hochkantriemen werden einzelne Lederstreifen aus lohgerem oder Chromleder bis zu 20 mm Breite zu mehreren hochkant gestellt und verleimt und diese Bündel zu Riemen miteinander vernietet. Sie können bis 3 m Breite ausgeführt werden.

Tafel 1 über Hochkantriemen.

Riemendicke mm	Zulässige Belastung für 1 cm Riemenbreite kg	Kleinster zulässiger Scheibendurchmesser	
		lohgar mm	chromgar mm
12	14	300	200
15	16	600	400
18	20	800	600
20	22	1000	800

Die Festigkeit des Leders schwankt je nach der Lage des Stückes in der Haut und der Vorbehandlung in den Grenzen von 148 bis 460 kg/cm<sup>2</sup>, die Dehnungsziffer  $\alpha = 1/E$  von 1/700 bis 1/3500. Auch die Biegesteifigkeit ändert sich entsprechend  $\alpha$ , was bei der Auswahl des Riemens zu beachten ist. Die Streckgrenze schwankt in weiten Grenzen von etwa 65 bis 85 kg/cm<sup>2</sup>, bei Faßgerbung bis zu 210, bei hydrodynamischer Gerbung bis 245 kg/cm<sup>2</sup>.

## III. Geweberiemen (s. Betriebsblatt AWF 21).

Zu den Geweberiemen (Textilriemen) im engeren Sinne gehören gewebte Haarriemen, gewebte Baumwollriemen, Baumwolltuchriemen, geflochtene Baumwoll- und Hanfriemen, Seidenriemen aus Wild- oder Kunstseide, ge-

webte Hanfriemen und Hanfгурte. Im weiteren Sinne gehören noch Balata- und Gummiriemen dazu.

Bei Haarriemen besteht die Kette aus Kamelhaar oder Ziegenhaar und der Schuß aus Baumwolle; Festigkeit an der Streckgrenze 130 bis 180 kg/cm<sup>2</sup>, zulässige Spannung 22 bis 50 kg/cm<sup>2</sup>, meist nicht über 25 kg/cm<sup>2</sup>. Sie haben geringe Empfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Staub, Säuren, Dämpfe, Hitze usw. Bei Baumwollriemen bestehen Kette und Schuß aus Baumwolle; Festigkeit an der Streckgrenze bis 180 kg/cm<sup>2</sup>. Im übrigen haben sie ähnliche Eigenschaften wie die Haarriemen. Seidenriemen haben eine Kette aus Wild- oder Kunstseide und einen Schuß aus Baumwolle; hohe Festigkeit. Zulässige Spannung 60 bis 100 kg/cm<sup>2</sup>. Sie sind besonders geeignet für kleine Scheibendurchmesser und hohe Geschwindigkeit. Alle Geweberiemen können endlos hergestellt werden.

Balatariemen sind Baumwolltuchriemen, die mit Balata getränkt werden, das dabei auch als Klebmittel für die einzelnen Lagen und als Deckschicht dient. Zulässige Spannung 35 bis 70 kg/cm<sup>2</sup>. Balata ist wärmeempfindlich. Auch Gummiriemen können ähnlich hergestellt werden. Gewöhnlich bestehen sie aus einer Textileinlage, die von der Gummischicht wie von einer Appretur durchzogen wird, auf die dann noch eine Deckschicht aufvulkanisiert werden kann. Gummi wird bei 0° hart und über 60° weich, ist gegen Wasser, Säure und Dämpfe unempfindlich, wird aber von Öl angegriffen. Zulässige Spannung 30 bis 60 kg/cm<sup>2</sup>.

Schließlich können für kleine und kleinste Kräfte noch gedrehte Balatariemen, Guttaperchaschnüre und Darmsaiten verwendet werden. Bei letzteren macht die Schlußverbindung Schwierigkeiten; meist werden sie gespleißt.

Auch Geweberiemen dürfen nicht mit klebrigen Haftmitteln behandelt werden, sondern sind nur sauber zu halten und gegebenenfalls nachzutrinken.

Besteht die Gefahr von Staub- oder Gaszündungen, so sind die Riemen durch Tränken mit Glycerin oder Anbringen von Metallbürsten gegen Funkenbildung zu schützen.

Eine Besonderheit sind der Wemax-Trieb von A. Schütz und der Siegling-Adhäsionsbelag-Riemen der Fa. E. Siegling, bei denen auf der Laufseite eines Gewebe- bzw. Balatariemens ein Adhäsionsbelag, bei Siegling z. B. aus Chromleder, in Streifen aufgenietet ist und mit seiner höheren Reibung bei geringerer Vorspannung eine bessere Ausnutzung der Riemenfestigkeit gestattet.

#### IV. Keilriemen

haben trapezförmigen Querschnitt mit einem Keilwinkel von 25 bis 40°, am günstigsten von 34°. Sie werden meistens endlos auf den Markt gebracht.

Gummikeilriemen<sup>1)</sup> bestehen aus einer sogenannten Leistungslage aus einigen Lagen längsgestreckter Kordfäden in der Nähe der neutralen Faser. Der untere Teil, der beim Krümmen gestaucht und beim Strecken gedehnt wird, ist aus Gummi. Das Ganze wird von einer äußeren Schutzhülle aus Kordgewebe mit diagonal liegenden Fäden umgeben, Abb. R 2 und R 3. Die Herstellung geschieht auf Trommeln, deren Durchmesser der Riemenlänge entspricht. Sie haben eine große Biegewilligkeit um kleinste Scheiben, als

<sup>1)</sup> Werkst. u. Betr. 1938 Heft 17/18 u. 21/22.

deren kleinster Laufdurchmesser etwa die zehnfache Riemenhöhe üblich ist. Sie bleiben aber nicht winkeltreu, da der Keilwinkel beim Strecken größer und beim Biegen kleiner wird. Deshalb muß der Winkel der Rillen in den Scheiben bei kleineren Durchmessern bis zu etwa  $2^\circ$  vermindert werden. Bei einem neueren Herstellungsverfahren wird die Winkelveränderung vermieden.



Abb. R 2.

Abb. R 2 und R 3. Querschnitte von Gummi-Keilriemen.



Abb. R 3.

Abmessungen nach DIN 2215 (das Blatt wird neu bearbeitet) bewegen sich für das Verhältnis von oberer Breite zur Höhe in den Grenzen von  $6,5 \times 3,5$  bis  $38 \times 25$  mm. Der Keilwinkel beträgt  $38^\circ$ . Beim Roderwald-Zahnkeilriemen, Abb. R 4, ist der innen laufende Teil ausgefräst, um die Krümmung zu ermöglichen.

 


Abb. R 4. Roderwald-Zahnkeilriemen.

## V. Schlußverbindung

geschieht bei Lederriemen am besten durch Leimen oder Kitten, wodurch der Riemen

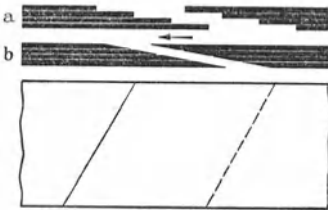


Abb. R 5. Verkitten von Balata- und Gummiriemen.

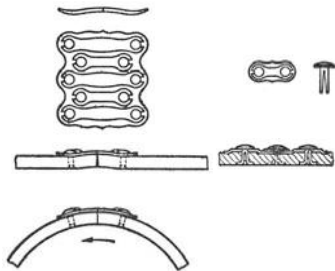


Abb. R 6.

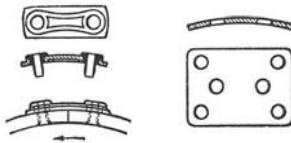


Abb. R 7.

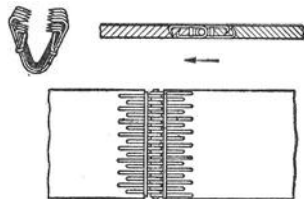


Abb. R 8.

 


Abb. R 9.



Abb. R 10.

Abb R 6 bis R 10. Riemenverbinder.

endlos wird, Abb. R 1. Balata- und Gummiriemen werden dadurch endlos gemacht, daß die Enden lagenweise schräg abgeschnitten und bei ersteren erwärmt und aufeinander gepreßt, bei letzteren aufeinander vulkanisiert werden, Abb. R 5. Eine weitere Verbindungsmöglichkeit ist das bereits erwähnte Nähen. Außerdem sind eine Reihe Verbinder auf dem Markt, die teils lösbar als Schösser, teils nicht lösbar als Verbinder sind, Abb. R 6 bis R 10. Die zulässige Nutzspannung sinkt bei ihrer Verwendung im Mittel auf 80 bis 90 vH der normalen Nutzspannung. Keilriemen werden fast durchweg endlos ausgeführt; nur beim Roderwald-Riemen, Abb. R 4, läßt sich das Schloß günstig anbringen.

## B. Spannungs- und Kraftverhältnisse im Riementrieb.

### I. Riemenbeanspruchung und Leistung.

Entsprechend der Erzeugung der Vorspannung unterscheidet man:

1. Den Eigengewichttrieb, bei dem die Vorspannung durch das Eigengewicht des Riemens erzeugt wird (große Triebe).

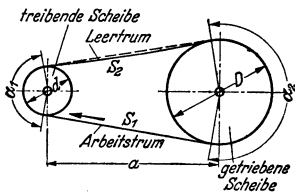


Abb. R 11.

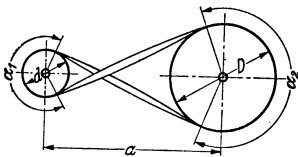


Abb. R 13.

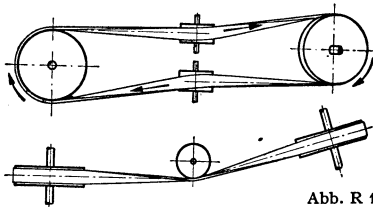


Abb. R 14.

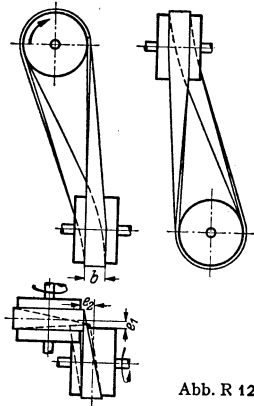


Abb. R 12.

Abb. R 11 bis R 14.  
Offener, halbgescränkter,  
gekreuzter Winkel- oder  
Leitrollen-Trieb.

2. Den Dehnungtrieb, bei dem die Vorspannung durch Wahl einer entsprechend kleineren Riemenlänge, durch Verstellen einer Welle oder auch durch selbsttätiges Spannen der einen Welle (Wippe) erzeugt wird (kleinere Triebe).

3. Den Spannrollentrieb mit selbsttätiger Spannrolle.

Andererseits ergibt sich nach der allgemeinen Anordnung folgende Einteilung:

1. Offener Trieb, Abb. R 11.
2. Halbgescränkter Trieb, Abb. R 12;



3. Gekreuzter Trieb, Abb. R 13.

4. Winkeltrieb oder Leitrollenrieb, Abb. R 14.

Die Umfangskraft wird von der treibenden auf die getriebene Scheibe durch das Arbeitstrum übertragen. Der leer zurücklaufende Bandteil heißt Leertrum. Das Arbeitstrum soll möglichst unten und das Leertrum oben liegen, Abb. R 11, um durch den Durchhang des Leertrums den umschlungenen Winkel auf den Scheiben zu vergrößern. Die auf den Scheiben aufliegenden Bandteile umschlingen diese auf dem Umschließungswinkel  $\alpha$ .

Der Riemen wird beim Auflaufen auf die Scheibe gekrümmt und beim Abflauen wieder gestreckt. Er wird also schwellend auf Biegung beansprucht. Die daraus entstehende Spannung läßt sich wegen des uneinheitlichen Gefüges des Riemens nicht genau berechnen. Sie ist ungefähr

$$\sigma_b = E \cdot \frac{s}{D} \text{ kg/cm}^2,$$

wobei  $E$  = Elastizitätsmodul in  $\text{kg/cm}^2$ ,

$s$  = Riemendicke in mm,

$D$  = Scheibendurchmesser in mm,

und zwar handelt es sich um eine Dauerbeanspruchung. Die Zahl der Biegungswechsel kann z. B. bei einer Holzhobelmaschine 40000 Wechsel je Stunde, bei einem Walzwerksantrieb dagegen nur 5700 Wechsel je Stunde betragen. Im ersteren Fall wird man einen biegsameren Riemen wählen müssen.

Beim Lauf um die Scheiben und im durchhängenden Trum des Eigengewichtstriebes erzeugt die Fliehkraft eine Fliehspannung  $\sigma_f$ , die folgendermaßen berechnet wird.

$v$  = Umfangsgeschwindigkeit m/s,

$n$  = Drehzahl U/min,

$\gamma$  = spez. Gewicht des Riemens (im Mittel  $\gamma = 1,0$ ),

$g$  = Erdbeschleunigung ( $g \approx 10$ ),

$v = \frac{\pi D n}{60}$  m/s (s. Linientafel Abb. R 15) <sup>1)</sup>.

$$\sigma_f = \frac{\gamma}{10g} \cdot v^2 = \frac{1,0}{10 \cdot 10} \cdot v^2 = \frac{v^2}{100} \text{ kg/cm}^2.$$

Ist  $f$  der Riemenquerschnitt in  $\text{cm}^2$ , so ist die gesamte Fliehkraft im Riemen

$$S_f = f \cdot \sigma_f \text{ kg.}$$

Ist  $S$  die volle Riemenkraft, so ist die nutzbare Riemenkraft

$$S' = S - S_f.$$

Es seien, Abb. R 11,

$S_1$  und  $S'_1$  die Kräfte im Arbeitstrum,

$S_2$  „  $S'_2$  „ „ „ „ Leertrum.

Dann ist nach Eytelwein

$$\frac{S'_1}{S'_2} = e^{\mu \alpha} = m \quad (\text{Linientafel für } e^{\mu \alpha} \text{ s. Abb. R 16}).$$

Der Unterschied beider Kräfte ist die übertragene Umfangskraft (Nutzkraft)

$$S'_1 - S'_2 = S_n \text{ kg.}$$

<sup>1)</sup> Die Drehzahlen und Scheibendurchmesser sind nach DIN 109, 111, 112 und 120 genormt.

Die zugehörige Nutzspannung ist

$$\sigma_n = \frac{S_n}{f} \text{ kg/cm}^2.$$

Die Summe der Kräfte ist die Achskraft

$$S'_1 + S'_2 = S_a \text{ kg}.$$

Das Verhältnis der Nutzkraft  $S_n$  zur Achskraft  $S_a$  ist der Durchzugsgrad  $\varphi$

$$\varphi = \frac{S_n}{S_a},$$

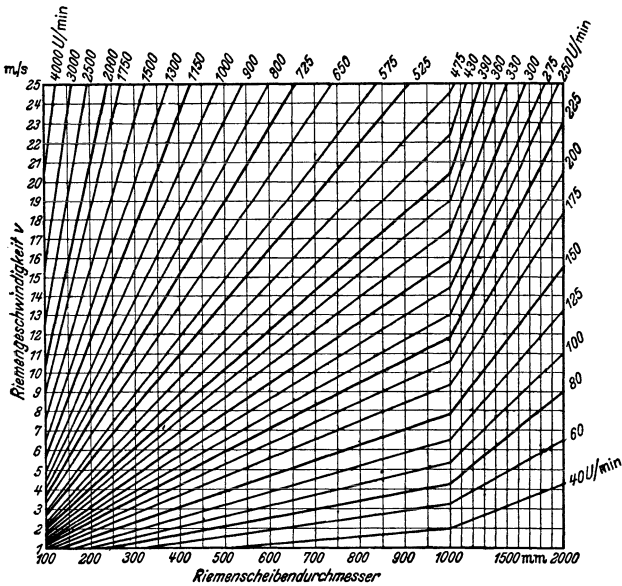


Abb. R 15. Linientafel für  $v = \pi \cdot D \cdot n / 60$ .

der ein kennzeichnender Wert für die Belastungsfähigkeit des Riementriets ist. Bei Anwendung der Eytelweinschen Formel ist

$$\varphi = \frac{m - 1}{m + 1}$$

und nähert sich asymptotisch dem Wert 1. Bei guten Anlagen wird  $\varphi = 0$  bis 0,7 erreicht, sonst rechnet man mit  $\varphi = 0,33$  bzw. mit  $S_a = 3 S_n$ .

Die zulässige Nutzspannung  $k_n$  in  $\text{kg/cm}^2$  Riemenquerschnitt ist abhängig von der zulässigen Höchstspannung, der Biegungsspannung und damit vom Riemenwerkstoff und dem Verhältnis der Riemen dicke zum Scheibendurchmesser, dem Umschlingungswinkel  $\alpha$  auf der kleinen Scheibe, der Reibungsziffer  $\mu$  und der Riemengeschwindigkeit  $v$ . Außerdem ist zu berücksichtigen, ob es sich um einen offenen, halbgekreuzten, gekreuzten

oder Leitrollenrieb, Abb. R 11 bis R 14, handelt. Entsprechend der Beziehung

$$N = \frac{P \cdot v}{75} \text{ PS} \quad \text{bzw.} \quad N_n = \frac{k_n \cdot v}{75} \text{ PS/cm}^2$$

läßt sich auch die zulässige Nutzleistung in PS/cm<sup>2</sup> Riemenquerschnitt angeben.

Die größten zulässigen Nutzspannungen sind bei  $v = 25$  bis 30 m/s und die größten zulässigen Nutzleistungen bei  $v = 35$  bis 40 m/s erreichbar.

Die Nutzspannungen bzw. Nutzleistungen können nach den Kurven auf Abb. R 17 und R 18 gewählt werden, die für den waagerechten Trieb mit einem Umschlingungswinkel von 180° und für beste Riemensorte (Kernleder-

Sonderriemen, kaltgeschmiert) aufgestellt sind. Für je 10° weniger als 180° ist der gefundene Wert um 3 vH zu vermindern, für die Riemensorten von geringerer Güte sind 8 bis 32 vH und für schräge und senkrechte Anordnung 10 bis 20 vH abzuziehen. In ähnlicher Weise sind halbgeschränkte und gekreuzte Triebe zu berücksichtigen.

Die Trumspannungen sind

$$\sigma'_1 = \frac{S'_1}{f} \text{ kg/cm}^2$$

im Arbeitstrum,

$$\sigma'_2 = \frac{S'_2}{f} \text{ kg/cm}^2$$

im Leertrum,

die größte Spannung  $\sigma_{max}$  tritt an der Stelle auf, an der das Arbeitstrum die kleine Scheibe trifft. Sie ist  $\sigma_{max} = \sigma_b + \sigma_f + \sigma'_1 \text{ kg/cm}^2$ .

Sie kann je nach dem Riemenwerkstoff in den Grenzen von 33 und 60 kg/cm<sup>2</sup> liegen.

In AWF 150 ist sie einheitlich = 33 kg/cm<sup>2</sup> festgesetzt worden, was die Annahme erfordert, daß der Elastizitätsmodul durchweg  $E = 300 \text{ kg/cm}^2$  beträgt.

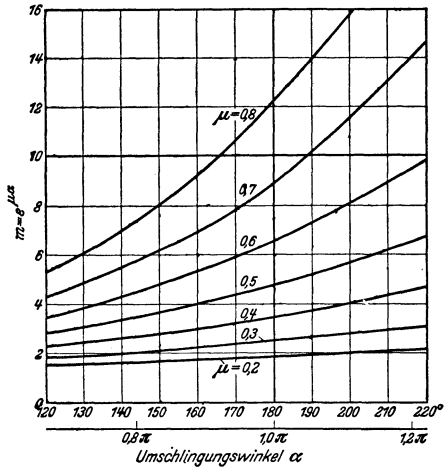


Abb. R 16. Linientafel für  $e^{\mu \alpha}$ .

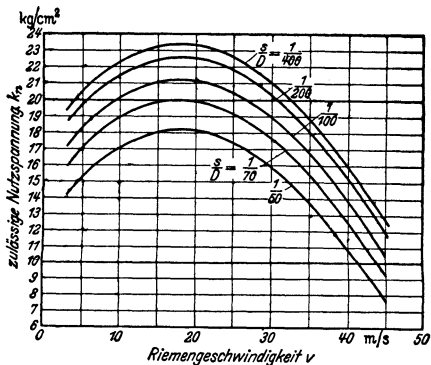


Abb. R 17. Zulässige Nutzspannung  $\alpha = 180^\circ$ .

Damit der Riemen im Betrieb richtig durchzieht, muß er mit einer entsprechenden Vorspannung aufgelegt werden. Nur dann gilt die Berechnung.

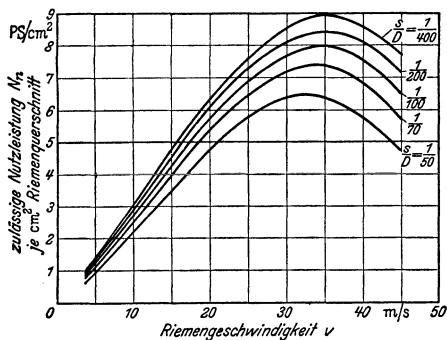


Abb. R 18. Zulässige Nutzleistung  $\alpha = 180^\circ$ .

Beim Spannwellentrieb mit fester Spannwellen gilt, da die Vorspannung durch die Fliehspannung vermindert wird:

$$\sigma_v = \sigma_m + \sigma_f = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} \text{ kg/cm}^2.$$

Beim Spannrollentrieb ergibt sich die Vorspannung zwangläufig aus der Spannrolleneinstellung. Schräge und senkrechte Anordnung erfordert eine Erhöhung der Vorspannung um 10 bis 20 vH.

Für Geweberiemen wird die gleiche Berechnungsweise wie für Lederriemen angewendet. Die zulässige Spannung ist jedoch von dem Werkstoff, der Reißfestigkeit, der Machart und der Tränkung des Geweberiemens abhängig und im Bedarfsfall bei der Lieferfirma zu erfragen. Die Geweberiemen werden vielfach dünner als die entsprechenden Lederriemen. Der Schlupf wird wegen der geringeren Dehnung der Riemen kleiner als bei Lederriemen.

## II. Schlupf.

Der Riemen hat im Arbeitstrum eine hohe Spannung und eine entsprechend große Dehnung, im Leertrum dagegen bei wesentlich geringerer Spannung eine kleine Dehnung. Beim Übergang über die getriebene Scheibe dehnt er sich also und beim Übergang über die treibende Scheibe zieht er sich zusammen. Durch diesen Vorgang kommt auf den Scheiben ein Schlupf, der sogenannte Dehnungsschlupf, zustande. Um diesen möglichst zu machen, müssen die Scheiben möglichst glatt sein, sonst leidet der Riemen. Bei Überlastung beginnt der Riemen im ganzen auf der Scheibe zu gleiten, um schließlich abzufallen; dieser Schlupf heißt Gleitschlupf. Mit Rücksicht auf die Lebensdauer des Riemens soll der Schlupf nicht über 2 vH betragen. Eine Erhöhung des Achsdrucks bewirkt eine Verminderung des Schlupfs. Nach AWF wird er im Mittel zu 1,2 vH der Riemengeschwindigkeit angenommen.

## III. Die Reibungsziffer

ist im wesentlichen vom Schlupf abhängig und wird damit zu einer Funktion der Riemengeschwindigkeit. Sie ist nach AWF 150 für Lederriemen

Dabei ist zu beachten, daß schräg oder senkrecht angeordnete Triebe eine höhere Vorspannung erfordern. Im übrigen ist die Art der Erzeugung der Vorspannung zu berücksichtigen.

Beim Eigengewichtstrieb und beim Trieb mit federnder Spannrolle ist sie gleich der mittleren Spannung

$$\begin{aligned} \sigma_v &= \sigma_m = \frac{\sigma'_1 + \sigma'_2}{2} \\ &= \frac{\sigma_n}{2} \cdot \frac{m+1}{m-1} \text{ kg/cm}^2. \end{aligned}$$

auf Eisenscheiben

$$\mu = 0,22 + 0,012 v.$$

Diese Formel liefert erfahrungsgemäß einen guten Wert.

Der sogenannte „Schütz-Kraftring“<sup>1)</sup> ist eine Bewehrung der kleineren Scheibe, bei Übersetzungen nahe 1 : 1 beider Scheiben, mit Lederringen, wodurch die Reibungsziffer und damit die übertragene Leistung erhöht ist.

#### IV. Der Wirkungsgrad

des Riemens allein ist von den Schlupfverlusten, Kraftverlusten und Luftreibungsverlusten abhängig. Die Schlupfverluste betragen bis 2 vH. Die Kraftverluste entstehen durch die Biegearbeit und bleiben im allgemeinen unter  $\frac{1}{3}$  vH. Die Luftreibungsverluste spielen erst bei  $v > 30$  m/s eine Rolle. Der Riemenwirkungsgrad beträgt demnach meist mehr als 98 vH.

Beim gesamten Trieb sind die Luftreibungsverluste der Riemenscheiben und die Lagerreibungsverluste zu beachten. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt demnach 96 bis 98 vH.

#### V. Die Übersetzung

soll möglichst nicht über 5 bzw. 1 : 5 betragen. Darüber hinaus ist der Einbau einer Spannrolle erforderlich. Bei Kraftringen sind ohne Spannrolle größere Übersetzungen möglich.

#### VI. Der Achsabstand

st beim offenen Trieb mindestens  $a = 2D$  bis  $4D$ ; bei  $a \geq 20$  m ist eine Spannrolle nötig. Beim halbgeschränkten Trieb ist die Riemenbreite maßgebend.  $a_{\min} \geq 20b$  nach Gehrken's bzw.  $a_{\min} = 10\sqrt{b \cdot D}$  nach Völkers. Beim gekreuzten Trieb ist  $a_{\min} = 20b$ .

Beim halbgeschränkten Trieb, Abb. R 12, ist außerdem die Stellung der Scheiben zueinander zu beachten. Die Scheiben müssen genau zylindrisch sein und die treibende Scheibe ist um etwa  $e_1 = 0,1$  bis  $0,2b$ , die getriebene um  $e_2 = 0,5$  bis  $0,6b$  gegen das Mittelkreuz zu verschieben.

#### VII. Die Riemenlänge<sup>2)</sup>

setzt sich aus den Teilen auf den beiden Scheiben und den Trumlängen zusammen. Nach Abb. R 19 und R 20 sind die Bandlängen auf den Scheiben

$$l_1 = \pi d \frac{\alpha_1}{360} \quad \text{und} \quad l_2 = \pi D \frac{\alpha_2}{360}.$$

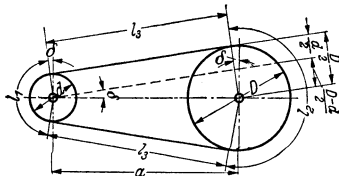


Abb. R 19.

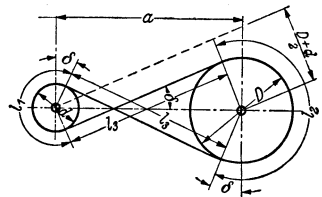


Abb. R 20.

Beim offenen Trieb ist

$$\alpha_1 = 180 - 2\delta \quad \text{und} \quad \alpha_2 = 180 + 2\delta,$$

$$\delta \text{ erhält man aus } \sin \delta = \frac{D - d}{2 \cdot a}.$$

<sup>1)</sup> Werkst.-Techn. u. Werkleiter 1935 Heft 13 S. 259.

<sup>2)</sup> Werkstattblatt 35, Beitrag zur Zeitschrift „Werkstatt und Betrieb“. Carl Hanser Verlag, München 27.

Damit wird

$$l_1 = \pi d \frac{180 - 2\delta}{360} \quad \text{und} \quad l_2 = \pi D \frac{180 + 2\delta}{360},$$

während beim gekreuzten Trieb

$$\alpha_1 = 180 + 2\delta \quad \text{und} \quad \alpha_2 = 180 + 2\delta$$

mit  $\delta$  aus  $\sin \delta = \frac{D+d}{2 \cdot a}$ , also

$$l_1 = \pi d \frac{180 + 2\delta}{360} \quad \text{und} \quad l_2 = \pi D \frac{180 + 2\delta}{360}.$$

Die Trumlängen sind beim offenen und beim gekreuzten Trieb

$$2l_3 = 2a \cos \delta.$$

Die gesamte Riemenlänge ist dann

1. beim offenen Trieb

$$L = l_1 + l_2 + 2l_3 = \pi d \frac{180 - 2\delta}{360} + \pi D \frac{180 + 2\delta}{360} + 2a \cos \delta$$

mit  $\delta$  aus  $\sin \delta = \frac{D-d}{2a}$ ;

2. beim gekreuzten Trieb

$$L = \pi(d+D) \frac{180 + 2\delta}{360} + 2a \cos \delta \quad \text{mit } \delta \text{ aus } \sin \delta = \frac{D+d}{2a};$$

3. beim halbgeschränkten Trieb wird

$$L = 2a + \pi D \frac{180 + \alpha}{360} + \pi d \frac{180 + \beta}{360} \quad \text{wobei } \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D}{2a} \quad \text{und} \quad \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{d}{2a};$$

4. beim Spannrollentrieb wird

$$L \approx \frac{L_o + L_g}{2}, \quad \text{wobei } L_o \text{ die Länge des offenen Triebes,}$$

$L_g$  die Länge des gekreuzten Triebes ist;

5. beim Winkeltrieb muß die Länge ausgemessen werden.

### C. Der Spannrollentrieb.

Bei großen Übersetzungen oder sehr kleinem Achsabstand wird der Umschlingungswinkel unter Umständen für die Kraftübertragung zu klein. In diesen Fällen kann er durch den Einbau einer Spannrolle vergrößert werden, wodurch das Spannungsverhältnis  $e^{\mu \alpha}$  günstiger wird. Bei sehr großen

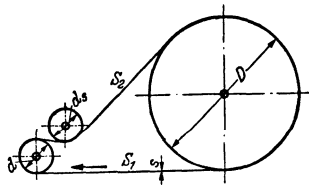


Abb. R 21. Anordnung von Spannrollen.

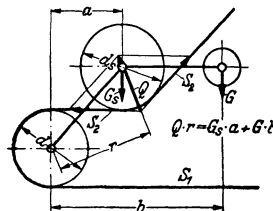


Abb. R 22. Zeichnerische Ermittlung der Belastung einer Spannrolle.

Achsabständen und stark wechselnden Belastungsverhältnissen tritt leicht ein Flattern des Riemens auf, das ebenfalls durch eine Spannrolle verhindert werden kann. Bei senkrechten oder stark schrägen Trieben löst sich der Riemen leicht von der unteren Scheibe ab. Um dies zu verhindern, muß der Achsdruck erhöht werden, was durch den Einbau einer Spannrolle ver-

mieden werden kann. Der Betrieb wird sicherer und der Riemen wird geschont.

Spannrollen werden grundsätzlich im Leertrum nahe an der kleinen Scheibe angebracht, Abb. R 21, und können durch ihr Eigengewicht wirken oder auch durch Gewichte oder Federn belastet werden (z. B. Sawa-Feder-spannrolle). Der Drehzapfen des Spannrollenhebels ist so anzuordnen, daß die Spannrolle bis auf das Arbeitstrum durchschwingen kann, das jedoch nicht berührt werden darf. Außerdem soll der Riemen möglichst nicht gegen den Drehzapfen laufen. Bei starken Stößen sind Schwingungsdämpfer einzubauen. Im übrigen sei auf das Betriebsblatt AWF 32 verwiesen.

Die Belastung der Spannrolle ergibt sich aus der Kraft im Leertrum. Sie wird am zweckmäßigsten zeichnerisch berechnet, Abb. R 22.

**Beispiel 1.** Offener Antrieb einer Fräsmaschine. Gegeben sind  
Schräge Anordnung

$$N = 7,6 \text{ PS}; \quad n_m = 1500 \text{ U/min}; \quad \text{Achsabstand } a \approx 600 \text{ mm.}$$

Es berechnen sich: Durchmesser der Motorscheibe  $d = 160 \text{ mm}$ ,  
Durchmesser der Antriebscheibe  $D = 360 \text{ mm}$ ,

$$n_1 = n_m \frac{d}{D} = 1500 \frac{0,16}{0,36} = 667 \text{ U/min.}$$

Übersetzung  $i = 2,25$ .

Riemenlänge  $L = \pi \cdot D \frac{180 + 2\delta}{360} + \pi \cdot d \frac{180 - 2\delta}{360} + 2a \cdot \cos \delta$ ,

$$\sin \delta = \frac{D - d}{2a} = \frac{360 - 160}{2 \cdot 600} = 0,167,$$

$$\delta = 9^\circ 36' = 9,6^\circ; \quad \cos \delta = 0,9861,$$

$$L = \pi \cdot 360 \frac{180 + 2 \cdot 9,6}{360} + \pi \cdot 160 \frac{180 - 2 \cdot 9,6}{360} + 2 \cdot 600 \cdot 0,986$$

$$= 625 + 224 + 1180 \approx 2030 \text{ mm.}$$

Riemengeschwindigkeit  $v = \frac{d \pi n_m}{60} = \frac{0,16 \cdot \pi \cdot 1500}{60} = 12,6 \text{ m/s.}$

Umschlingungswinkel

$$\text{geometrisch } \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2a} = 0,167, \quad \frac{\alpha}{2} = 80^\circ 24',$$

$$\alpha = 160^\circ 48', \quad \alpha = \frac{160,8}{180} \pi = 0,894 \pi.$$

Reibungsziffer  $\mu = 0,22 + 0,012v = 0,22 + 0,012 \cdot 12,6 = 0,371$ .

Spannungsverhältnis  $m = e^{\mu \alpha} = 2,72^{0,371 \cdot 0,894 \pi} = 2,835$ .

Nutzkraft  $S_n = \frac{75N}{v \cdot \eta} = \frac{75 \cdot 7,6}{12,6 \cdot 0,95} = 47,6 \text{ kg.}$

Freie Trumkraft im Arbeitstrum

$$S'_1 = S_n \frac{m}{m - 1} = 47,6 \frac{2,835}{1,835} = 73,5 \text{ kg.}$$

Freie Trumkraft im Leertrum

$$S_2 = \frac{S'_1}{m} = \frac{73,5}{2,835} = 25,9 \text{ kg.}$$

Riemen: Leder mit  $E = 300 \text{ kg/cm}^2$ ; Riemenstärke  $s = 4 \text{ mm}$ .

Spannungen:

Biegungsspannung  $\sigma_b = E \frac{s}{d} = 300 \frac{0,4}{16} = 7,5 \text{ kg/cm}^2$ .

Fliedspannung  $\sigma_f = \frac{v^2}{100} = \frac{12,6^2}{100} = 1,6 \text{ kg/cm}^2$ .

Nutzspannung aus Abb. R 17 bei  $s/d = 4/160 = 1/40$ ,  $v = 12,6 \text{ m/s}$  und  $\alpha = 160^\circ$   
 $k_n = 17 - 2 \cdot 0,03 \cdot 17 = 16 \text{ kg/cm}^2$ .

Riemenquerschnitt  $b \cdot s \cdot k_n = S_n$ ,

$$b = \frac{S_n}{s \cdot k_n} = \frac{47,6}{0,4 \cdot 16} = 7,4 \text{ cm};$$

wegen Schrägantrieb gewählt  $b = 8,5 \text{ cm}$  entsprechend DIN 111.

$$f = b \cdot s = 8,5 \cdot 0,4 = 3,4 \text{ cm}^2.$$

Freie Trumspannungen

$$\sigma'_1 = \frac{S'_1}{f} = \frac{73,5}{3,4} = 21 \text{ kg/cm}^2,$$

$$\sigma'_2 = \frac{S'_2}{f} = \frac{25,9}{3,4} = 7,5 \text{ kg/cm}^2.$$

Größte Gesamtspannung

$$\sigma_{\max} = \sigma_b + \sigma_f + \sigma'_1 = 7,5 + 1,6 + 22 = 30,1 \text{ kg/cm}^2.$$

Volle Trumkräfte

$$S_1 = S'_1 + S_f = 73,5 + 3,4 \cdot 1,6 = 78,9 \text{ kg},$$

$$S_2 = S'_2 + S_f = 25,9 + 5,4 = 31,3 \text{ kg}.$$

Achskraft im Betrieb

$$S_a \approx S'_1 + S'_2 = 73,5 + 25,9 \approx 100 \text{ kg},$$

$$\text{im Stillstand } S_a = \frac{S_1 + S_2}{\cos \delta} = \frac{78,9 + 31,3}{0,986} = 112 \text{ kg}.$$

Vorspannung

$$\sigma_v = \sigma_m + \sigma_f = \frac{\sigma'_1 + \sigma'_2}{2} + \sigma_f = \frac{21 + 7,5}{2} + 1,6 = 15,9 \text{ kg/cm}^2.$$

Durchzugsgrad

$$\varphi = \frac{S_n}{S_a} = \frac{47,6}{100} = 0,48.$$

**Beispiel 2.** Berechnung eines Spannrolletriebes. Für den Spannrollen-Antrieb einer Rundscheifmaschine, Abb. R 21, sind gegeben:

$$N_m = 15 \text{ kW},$$

$$n_m = 1500 \text{ U/min.}$$

Durchmesser der Motorriemenscheibe  $d = 200 \text{ mm}$ .

Durchmesser der Spannrolle  $d_s = 225 \text{ mm}$ .

Drehzahl der Maschinscheibe  $n_s = 300 \text{ U/min.}$

Riemendicke  $s \approx 4 \text{ mm}$ .

Achsabstand  $a = 1300 \text{ mm}$ .

Es berechnen sich:

Übersetzung  $i = 5$

Riemengeschwindigkeit  $v = \frac{n \cdot d \cdot \pi}{60} = \frac{1500 \cdot 0,2 \pi}{60} = 15,7 \text{ m/s}$ .

Ergibt aus Abb. R 18 für die Nutzleistungen für

$$s/d = 4/200 = 1/50 \text{ bei } \alpha_1 = 180^\circ$$

$$3,8 \text{ PS/cm}^2.$$

Riemenlänge  $L = 3450 \text{ mm}$ .

Die Riemenbreite

$$b = \frac{15 \cdot 1,36}{3,8 \cdot 0,4} = 13,4 \text{ cm} \approx 140 \text{ mm}.$$

Umschlingungswinkel  $\alpha = 225^\circ$ .

Reibungsziffer  $\mu = 0,22 + 0,012 \cdot v = 0,22 + 0,188 = 0,41$ .

Aus Abb. R 16 ergibt sich ein Spannungsverhältnis

$$m = e^{\mu \alpha} = 5,0.$$

Nutzkraft

$$S_n = \frac{75 \cdot N}{v \cdot \eta} = \frac{75 \cdot 1,36 \cdot 15}{15,7 \cdot 0,94} = 104 \text{ kg}.$$

Freie Trumkraft im Arbeitstrum

$$S'_1 = S_n \frac{m}{m-1} = 104 \cdot \frac{5}{4} = 130 \text{ kg}.$$

Freie Trumkraft im Leertrum

$$S'_2 = \frac{S'_1}{m} = \frac{130}{5} = 26 \text{ kg}.$$



Achskraft  $S_a = S'_1 + S'_2 = 130 + 26 = 156 \text{ kg}$ .

Spannungen:

a) Nutzspannung  $k_n$  aus Abb. R 17

$$k_n = 18,2 \text{ kg/cm}^2;$$

b) Biegungsspannung

$$\sigma_b = E \cdot \frac{s}{d} = 300 \cdot \frac{0,4}{20} = 6,0 \text{ kg/cm}^2;$$

c) Fließspannung

$$\sigma_f = \frac{v^2}{100} = \frac{15,7^2}{100} = 2,465 \text{ kg/cm}^2 \approx 2,5.$$

Riemenquerschnitt (s. auch früher)

$$b \cdot s \cdot k_n = S_n,$$

$$b = \frac{104}{0,4 \cdot 18,2} = 14,3 \approx 140 \text{ mm}.$$

Freie Trumspannung im Arbeitstrum

$$\sigma'_1 = \frac{S'_1}{b \cdot s} = \frac{130}{14 \cdot 0,4} = 23,2 \text{ kg/cm}^2.$$

Gesamtspannung

$$\sigma_{\max} = \sigma_b + \sigma_f + \sigma'_1 = 6,0 + 2,5 + 23,2 = 31,7 \text{ kg/cm}^2.$$

Biegungswechsel

$$F_b = \frac{v}{L} \cdot 3600 \cdot 3 = \frac{15,7 \cdot 3600 \cdot 3}{3,45} = 4920 \text{ Wechsel/h}.$$

Durchzugsgrad

$$\varphi = \frac{m-1}{m+1} = \frac{5-1}{5+1} = 0,67.$$

Bestimmung des Belastungsgewichtes  $G$  (Bezeichnung s. Abb. R 22)

$$S_a = 26 \text{ kg}.$$

Aus dem Kraftdreieck ergibt sich  $Q_r = 20 \text{ kg}$ .

Die Hebelarme aus der Zeichnung:  $a = 19 \text{ cm}$ ,

$$b = 40 \text{ cm},$$

$$c = 26,0 \text{ cm}.$$

Das Eigengewicht der Spannrolle einschließlich des Anteils der Bügel

$$G_s = 15 \text{ kg}.$$

Belastungsgewicht

$$G = \frac{Q_r - G_s \cdot a}{b} = \frac{20 \cdot 26,0 - 15 \cdot 19}{40} = 6,0 \text{ kg}.$$

## D. Ausrückbare Riementriebe, Wende- und Wechseltriebe.

### I. Ein- und Ausrücken, Wendetriebe.

Das Ein- und Ausrücken kann bei mittleren und kleineren Trieben mit Hilfe von Fest- und Losscheibe geschehen. Sitzen die Losscheiben auf der getriebenen Scheibe, so läuft der Riemen im Leerlauf mit, andernfalls steht er im ausgerückten Zustand still. Dann muß beim Einschalten die Losscheibe an die Festscheibe gedrückt und von dieser mitgenommen werden, damit der Riemen vorgeschoben werden kann.

Eine Umkehr der Drehrichtung wird durch eine Umkehrkupplung oder mit Hilfe eines offenen und eines gekreuzten Triebes bewerkstelligt.

### II. Wechseltriebe.

Zur Erzeugung eines Wechsels in der Übersetzung von Riementrieben kann man Kegelscheibenpaare und Stufenscheibenpaare benutzen

a) **Kegelscheiben** gestatten eine stufenlose Übersetzungsänderung, jedoch nur in engen Grenzen, da der Kegelwinkel nur klein sein kann.

Grundsätzlich anders arbeiten die stufenlos regelbaren Triebe mit je zwei axial gegeneinander verstellbaren Kegelscheibenpaaren, die im Abschnitt „Stufenlos regelbare Getriebe“ besonders behandelt sind.

**b) Für Stufenscheiben, die meistens mit zwei bis fünf Stufen ausgeführt werden, gelten folgende Bedingungen:**

1. Für alle Stufen soll die gleiche Riemenlänge passen. Das trifft bei gekreuzten Riemen mathematisch genau, bei offenen Riemen und Achsabständen  $a \geq 10(d_{\max} - d_{\min})$  praktisch genau zu, wenn die Summe der Durchmesser  $\sum (d + D)$  zueinander gehöriger Scheibenglieder auf allen Stufen die gleiche bleibt. Bei Achsabständen  $a < 10(d_{\max} - d_{\min})$  ist ein Ausgleich der Durchmesser oder des Riemens (Spannrolle) notwendig.

2. Bei der Verwendung von Stufenscheibenpaaren auf Vorgelege und Hauptantrieb der Maschine macht man meistens des gleichen Modelles wegen die Durchmesser auf der einen Scheibe gleich den Durchmessern auf der anderen Scheibe, Abb. R 23 a und b. Im Werkzeugmaschinenbau weicht man besonders bei Antrieben innerhalb der Maschine (z. B. Antrieb des Vorschubes) häufig von dieser Regel ab.

3. Das Verhältnis des kleinsten zum größten Stufendurchmesser einer Scheibe soll nicht größer sein als 1:2, damit der Unterschied in der vom Riemen übertragenen Leistung entsprechend der veränderten Riemengeschwindigkeit nicht zu groß wird. Der Regelbereich ist dann für den Fall gleicher Durchmesser auf treibender und getriebener Scheibe  $1:2^2 = 1:4$ .

4. Die Stufung der Drehzahlen der getriebenen Welle geschieht zweckmäßig nach einer geometrischen Reihe, und zwar am besten nach den Richtwerten der VDW oder des ISA (s. Abschnitt „Normdrehzahlen“). Der Sprung  $\varphi$  der Drehzahlen ist nach diesen Richtwerten genormt zu  $\varphi = 1,06; 1,12; 1,26; 1,41; 1,58$  und  $2,00$ . Von diesen Werten abweichende Sprünge errechnen sich nach den Angaben im Abschnitt „Drehzahl-Stufung“. Die Lastdrehzahlen für Transmissionen nach DIN 112 haben entsprechend dem Vordringen des Einzelantriebes an Bedeutung verloren.

Der Rechnungsgang für die Durchmesser der Stufen bei gegebener Drehzahlreihe  $n_1$  bis  $n_x$  der getriebenen Scheibe und der Drehzahl  $n_0$  der treibenden Scheibe ist folgender:

Bei gleichen Durchmessern der Stufen auf beiden Scheiben

1 a. Man nimmt die Durchmesser  $d_0 = D_0$  der mittleren Stufe für  $i = 1$  nach praktischen Erwägungen an, Abb. R 23 a und b.

Bei ungleichen Durchmessern der Stufen auf beiden Scheiben

1 b. Man nimmt den kleinsten im Getriebe auftretenden Durchmesser nach praktischen Erwägungen (Platzverhältnisse, Riemenstärke, Biegewechselzahl) an, z. B.  $d_1$  in Abb. R 23 c.

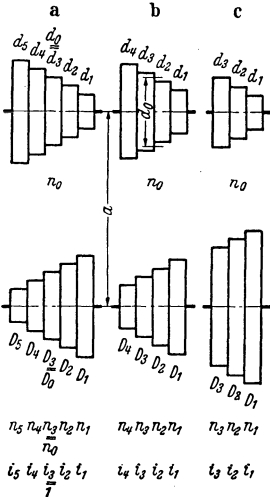


Abb. R 23 a bis c. Übersetzungen an Stufenscheibenpaaren.

2a. Man bildet den Wert

$$\sum (d + D) = d_0 + D_0.$$

2a. Man errechnet nach der Übersetzung  $i$  in der Stufe des gewählten kleinsten Durchmessers den dazugehörigen Durchmesser auf der anderen Scheibe, z. B. in Abb. R 23c.

$$D_1 = d_1 \cdot i$$

und bildet den Wert  $\sum (d + D)$ , z. B. in Abb. R 23c  $\sum (d + D) = d_1(1 + i)$ .

3. Man errechnet die Durchmesser der übrigen Stufen. Es ist

$$D_x = d_x \cdot i,$$

außerdem

$$d_x + D_x = \sum (d + D).$$

Aus diesen beiden Gleichungen errechnet sich

$$d_x = \sum (d + D) \cdot \frac{1}{1 + i_x},$$

$$D_x = \sum (d + D) \cdot \frac{i_x}{1 + i_x}$$

oder bequemer

$$D_x = \sum (d + D) - d_x.$$

**Beispiel 3.** Gegeben  $n_0 = 355$  U/min.

ISA-Reihe 20/3 ... 2800  
Abb. R 23a.

$$\begin{aligned} n_1 &= 180 \text{ U/min}; & i_1 &= 2; \\ n_2 &= 250 \text{ U/min}; & i_2 &= 1,41, \\ n_3 &= n_0 = 355 \text{ U/min}; & i_3 &= 1, \\ n_4 &= 500 \text{ U/min}; & i_4 &= 1,41^{-1}, \\ n_5 &= 710 \text{ U/min}; & i_5 &= 2^{-1}. \end{aligned}$$

(1a) Gewählt nach praktischen Erwägungen

$$\begin{aligned} d_0 &= D_0 = d_3 = D_3 = 300 \text{ mm}, \\ \sum (d + D) &= 600 \text{ mm}. \end{aligned} \quad (2a)$$

$$d_1 = 600 \cdot \frac{1}{1 + 2} = 200 \text{ mm} = D_4, \quad (3)$$

$$D_1 = 600 - 200 = 400 \text{ mm} = d_4,$$

$$d_2 = 600 \cdot \frac{1}{1 + 1,41} = 248 \text{ mm} = D_4,$$

$$D_2 = 600 - 248 = 352 \text{ mm} = d_4.$$

**Beispiel 4.** Gegeben  $n_0 = 355$  U/min;

ISA-Reihe R 20/4 ... 2800  
Abb. R 23b.

$$\begin{aligned} n_1 &= 180 \text{ U/min}; & i_1 &= 2, \\ n_2 &= 280 \text{ U/min}; & i_2 &= 1,26, \\ n_3 &= 450 \text{ U/min}; & i_3 &= 1,26^{-1}, \\ n_4 &= 710 \text{ U/min}; & i_4 &= 2^{-1}. \end{aligned}$$

(1b) Kleinster Durchmesser im Getriebe gewählt nach praktischen Erwägungen

$$d_1 = D_4 = 175 \text{ mm}.$$

(2b) Zugehöriger Stufendurchmesser

$$D_1 = 175 \cdot 2 = 350 \text{ mm} = d_4,$$

$$\sum (d + D) = 175 + 350 = 525 \text{ mm}.$$

$$d_2 = 525 \cdot \frac{1}{1 + 1,26} = 232 \text{ mm} = D_3, \quad (3)$$

$$D_2 = 525 - 232 = 293 \text{ mm} = d_4.$$

**Beispiel 5.** Gegeben  $n_0 = 1120$  U/min.  
 ISA-Reihe R 20/2  $n_1 = 280$  U/min;  $i_1 = 4$ ,  
 Abb. R 23c.  $n_2 = 355$  U/min;  $i_2 = 3,16$ ,  
 $n_3 = 450$  U/min;  $i_3 = 2,5$ .

(1b) Kleinster Durchmesser im ganzen Getriebe gewählt nach praktischen Erwägungen  
 $d_1 = 70$  mm.

(2b) Zugehöriger Stufendurchmesser

$$\begin{aligned}
 D_1 &= 70 \cdot 4 = 280 \text{ mm}, \\
 \sum (d + D) &= 70 + 280 = 350 \text{ mm}. \\
 d_2 &= 350 \frac{1}{1 + 3,16} = 84 \text{ mm}, \\
 D_2 &= 350 - 84 = 266 \text{ mm}, \\
 d_3 &= 350 \frac{1}{1 + 2,5} = 100 \text{ mm}, \\
 D_3 &= 350 - 100 = 250 \text{ mm}.
 \end{aligned} \tag{3}$$

Es sind Bestrebungen im Gang, auch die Durchmesser der Stufenscheiben, soweit sie für Normdrehzahlen in Frage kommen, zu normen. Siehe Buch Gernar: Die Getriebe für Normdrehzahlen. Tafel 2. Berlin: Julius Springer 1932.

### E. Der Gruppenantrieb.

Gruppen von Arbeitsmaschinen werden zusammengefaßt und von einem Triebwerksstrang angetrieben. Umlaufzahl je nach der Durchschnittsdrehzahl der anzutreibenden Maschinen  $n_1 = 150$  bis 500 U/min. Antrieb des Strangs vom Motor über Riementrieb oder mit Getriebemotor. Motordrehzahlen  $n_m = 750$  bis 1500 U/min. Abtrieb vom Strang zur Arbeitsmaschine mit einfachem Riementrieb (z. B. bei Einscheibenwerkzeugmaschinen) oder über Vorgelege, gegebenenfalls mit Stufenscheibe. Motor hat gleichbleibende Drehzahl und braucht nicht regelbar zu sein.

Da nicht alle Maschinen gleichzeitig mit Höchstleistung laufen, genügt meist ein Motor für die halbe Gesamtleistung; Über- und Unterbelastung gleichen sich aus. Übertragungs- und Leerlaufverluste sind zu beachten. Sie pflegen 15 bis 20 vH der Motorleistung zu betragen und können bis zu 40 vH ansteigen. Sie sind abhängig von der Ausführung der Lager, der Leerlaufscheiben und der Riemen und der Wartung der Anlage. Bei höheren Dauerleistungen ist eine besondere Nachrechnung erforderlich. Kurzzeitige Überlastungen des Motors sind zulässig. Wegen des Leistungsfaktors und Wirkungsgrades des Motors ist eine gute Durchschnittsbelastung des Triebwerksstranges erforderlich.

Die Zusammenstellung allzu vieler und ungleichartiger Maschinen ist zu vermeiden. Der Antriebsmotor ist möglichst in der Mitte des Wellenstranges anzubringen. Dadurch wird die Welle schwächer und die Anlage billiger. Gegebenenfalls lassen sich auch Kupplungen einbauen, die das Abschalten einer Seite möglich machen.

### F. Der Stahlbandantrieb.

Der Stahlbandantrieb wird selten angewendet. Er ist nur für große Leistungen und hohe Geschwindigkeiten bei großen Achsabständen (bis 100 m) geeignet. Das Band besteht aus englischem, gehärtetem, kaltgewalztem Holzkohlenstahl von 130 bis 150 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit mit einer Dicke von 0,03 bis 1,1 mm und einer Breite von 80 bis 250 mm. Die

Scheiben erhalten einen Korkbelag auf einer Papierunterlage, müssen genau zylindrisch sein, rund laufen und parallel liegen. Die Enden können genietet sein nach einer besonderen Nietart, werden aber meistens durch ein Schloß besonderer Bauart miteinander verbunden. Die Achsentfernung muß gut eingehalten werden. Der Schlupf ist gering und der Wirkungsgrad hoch (99 vH). Der zulässige Scheibendurchmesser steigt mit der Bandbreite,  $D_{\min} = 500$  mm. Wirtschaftliche Mindestgeschwindigkeit  $v_{\min} = 25$  m/s. Geschwindigkeit üblich bis 45 m/s. Bandlänge  $L \geq 0,75 \cdot v$ ,  $v$  in m/s. Zulässige Nutzspannung  $k_n = 600$  bis  $750$  kg/cm<sup>2</sup>. Achsdruck  $a = 3$  bis  $4 S_n$ . Geringste Nutzskraft  $S_{n\min} = 144$  kg. Untere Leistungsgrenze  $N_{\min} = 50$  PS. Die geringste Bandlänge  $L_{\min} = 19$  m gibt einen kleinsten Achsabstand  $a_{\min} \approx 7$  bis  $8$  m. Die Verwendung von Spannrollen ist nicht möglich.

Reicht ein Band zur Übertragung nicht aus, so können mehrere nebeneinander gelegt werden. Dann ist die zulässige Nutzspannung um 20 bis 25 vH zu vermindern.

Gegen Feuchtigkeit, Öl und Schmutz ist ein Anstrich mit Rostschutzlack, Abdecken oder Einschalen erforderlich.

**Beispiel.** Überschlägige Rechnung

$$N = 410 \text{ PS}, \quad v = 35 \text{ m/s}, \quad s = 0,05 \text{ cm}, \quad P = \frac{75 \cdot N}{v} = \frac{75 \cdot 410}{35} = 875 \text{ kg},$$

$$k_n = 700 \text{ kg/cm}^2, \quad P = b \cdot s \cdot k_n = 875 \text{ kg}, \quad b = \frac{P}{s \cdot k_n} = \frac{875}{0,05 \cdot 700} = 25 \text{ cm}.$$

Mit  $\sigma_b = 1300$  kg/cm<sup>2</sup> wird

$$D = \frac{E \cdot s}{\sigma_b} = \frac{2200000 \cdot 0,05}{1300} = 85 \text{ cm, gewählt } 900 \text{ mm}.$$

Bandlänge  $L = 0,75 \cdot v = 0,75 \cdot 35 = 26$  m.

Mit  $d = D = 900$  mm wird der Achsabstand

$$a = \frac{L - \pi \cdot D}{2} = \frac{26000 - \pi \cdot 900}{2} = 14413 \text{ mm}.$$

## G. Ausführung der Riemenscheiben.

Riemenscheiben bestehen aus Gußeisen, Stahl, Stahlblech, Leichtmetall oder Holz. Am gebräuchlichsten sind die Scheiben aus Gußeisen, sodann die aus Stahlblech und Holz.

**I. Gußeiserne Scheiben** bestehen aus dem Kranz, den Armen und der Nabe. Kleine Scheiben unter 200 mm Durchmesser haben einen vollen Boden. Die äußeren Abmessungen (Durchmesser und Breite) sind in DIN 111 festgelegt.

Die Armzahl beträgt

$$i = \frac{1}{8} \text{ bis } \frac{1}{7} \sqrt{D} \quad (D \text{ in mm})$$

und ist immer eine ganze Zahl.

Die Nabenstärke ist

$$D_n = 1,6 \text{ bis } 2d. \quad (d = \text{Bohrung})$$

Die Nabenlänge ist

$$L = \frac{1}{2} B \geq 1,5d.$$

Die Scheibenbreite muß sein

$$B = 1,4b + 1 \text{ cm}, \quad (b = \text{Riemenbreite})$$

bei halbgeschränkten Riemen  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{3}$  mehr, bei gekreuzten Riemen

$$B = 2b.$$

Die Scheiben sind ungeteilt oder geteilt; die Teilfuge geht stets durch die Arme. Scheiben über 400 mm Breite erhalten zwei Armsysteme.

In der normalen Ausführung ist die zulässige Umfangsgeschwindigkeit 20 bis 25 m/s. Darüber hinaus ist Sonderausführung erforderlich. Ungeteilte Scheiben werden mit Schiebesitz ausgeführt und mit Hohl-, Flach- oder Treibkeil befestigt. Geteilte Scheiben werden aufgeklemt und ohne Keil oder mit Flach- oder Treibkeil aufgesetzt (DIN 110).

**II. Stahlblechscheiben** werden aus dünnem Stahlblech gepreßt. Sie sind weniger fest als die Gußscheiben und haben infolgedessen auch nur eine geringere Übertragungsfähigkeit. Sie sind aber leicht und billig.

**III. Holzriemenscheiben** sind aus einzelnen Segmenten zusammengeleimt. Die Armkreuze sind eingesetzt. Eine Sonderausführung besteht ganz aus Sperrholz. Für feuchte Betriebe müssen sie mit Kaltleim geleimt sein und erhalten noch einen wasserfesten Anstrich. Ihre Güte ist nach den Lieferungsbedingungen DIN-RAL 423A verbürgt.

Die Bruchgrenze liegt bei guten Ausführungen über 90 m/s Umfangsgeschwindigkeit, so daß sie unbedenklich bis  $v = 30$  m/s benutzt werden können. Tafel 2 gibt die übertragbaren Leistungen.

Holzriemenscheiben werden ohne Keil auf die Welle aufgesetzt; notfalls erhalten sie zum Ausgleich der Bohrung Einlagen. Zur Erhöhung der Reibung auf der Welle kann Schmirgelleinen untergelegt werden.

Zur Führung des Riemens, der das Bestreben hat, nach dem größeren Durchmesser hin zu wandern, können die Scheiben mit gewölbter Lauffläche versehen werden. Die Wölbung ist in DIN 111 genormt. Gewölbt

**Tafel 2. Mit Holzriemenscheiben übertragbare Leistung.**

Scheibendurchmesser mm	Scheibenbreite mm	Umfangsgeschwindigkeit m/s	Leistung PS
150	100	10	4,0
		20	11
500	150	10	15
		20	33
		30	52
	250	10	19
		20	55
		30	86
800	200	10	22
		20	40
		30	76
	300	10	33
		20	60
		30	114
	400	10	44
		20	80
		30	152
1200	200	10	25
		20	55
		30	87
	300	10	37,5
		20	82,5
		30	130
	400	10	50
		20	110
		30	174

Tafel 3. Zusammenstellung der Formeln für Flachriementrieb.

Benennung	Bezeichnung	Berechnung																																									
Übertragbare Leistung PS	$N$	$\frac{S_n \cdot v \cdot \eta}{75}$ ; $\frac{k_n \cdot b \cdot s \cdot v \cdot \eta}{75}$																																									
Umfangskraft (Nutzkraft) ..... kg	$S_n$	$\frac{75 \cdot N}{v \cdot \eta}$ ; $k_n \cdot b \cdot s$																																									
Durchmesser der kl. Scheibe ..... m	$d$	$\frac{60 \cdot v}{\pi \cdot n}$ ; möglichst $> 50$ s	} s. Tafel Abb. R 15																																								
Drehzahl der kl. Scheibe ..... min	$n$	$\frac{60 \cdot v}{\pi \cdot d}$																																									
Umfangsgeschwindigk. m/s	$v$	$\frac{\pi d n}{60}$																																									
Riemenbreite ..... cm	$b$	$\frac{S_n}{s \cdot k_n}$																																									
Riendicke ..... mm	$s$	einfacher Riemen 4 bis 6 mm } doppelter „ 8 „ 10 mm } Lederriemen dreifacher „ 12 „ 15 mm } vierfacher „ 16 „ 20 mm } 4 bis 20 mm Haar-, Baumwoll-, Balata- und Gummiflockriemen 2,5 „ 7 mm Seidenriemen																																									
Zulässige Gesamtspannung ..... kg/cm <sup>2</sup>	$\sigma_{\max}$	durchschnittlich 33 (Erfahrungswert für Lederriemen, nach AWF 150)																																									
Achsabstand .....	$a$	$\geq 2D$ beim offenen Trieb $\geq 20b$ bzw. $\geq 10\sqrt{b \cdot D}$ beim halbeschränkten Trieb $\geq 20b$ beim gekreuzten Trieb																																									
Scheibenbreite ..... mm	$B$	Nach DIN 111 entsprechend Riemenbreite $b$ : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><math>b</math></td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td><math>B</math></td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>140</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td><math>b</math></td> <td>170</td> <td>200</td> <td>230</td> <td>260</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td><math>B</math></td> <td>200</td> <td>230</td> <td>260</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> <td>500</td> <td>600</td> </tr> </table>	$b$	30	40	50	60	70	85	100	120	140	$B$	40	50	60	70	85	100	120	140	170	$b$	170	200	230	260	300	350	400	450	550	$B$	200	230	260	300	350	400	450	500	600	
$b$	30	40	50	60	70	85	100	120	140																																		
$B$	40	50	60	70	85	100	120	140	170																																		
$b$	170	200	230	260	300	350	400	450	550																																		
$B$	200	230	260	300	350	400	450	500	600																																		
Durchmesser für Triebwerkswellen ..... mm	$d$	Nach DIN 114: 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500																																									

wird die getriebene Scheibe, bei hohen Riemengeschwindigkeiten unter Umständen auch die treibende Scheibe.

**IV. Losscheiben** laufen auf einer Leerlaufbüchse, die auf die Welle aufgeklemmt und mit Fett oder Öl geschmiert wird oder mit Kugellagern ausgerüstet ist.

**V. Stufenscheiben** werden in der Regel in einem Stück gegossen.

**VI. Spannrollen<sup>1)</sup>** können einseitig und doppelseitig gelagert werden und sitzen in der Regel auf einem festen Zapfen. Größere Spannrollen können auch mit umlaufender Achse ausgeführt werden. Bei Ausführung mit Gleitlager ist eine gut arbeitende Umlaufschmierung notwendig.

**VII. Riemenleitrollen** werden als Deckenriemenleiter und Wandriemenleiter ausgeführt, und zwar so, daß die Rollen nach allen Richtungen verstellbar sind.

**VIII. Riemenschalter** dienen zur Verschiebung des Riemens auf Los- und Festscheibe. Der Riemen wird von einer Gabel erfaßt, die seitlich verschoben wird. Für das Umlegen der Riemen auf Stufenscheiben gibt es besondere Riemenumleger.

## H. Der Keilriementrieb.

### I. Berechnung der Keilriementriebe.

Für den Keilriemen gelten die gleichen Gesetze der Bandtriebe wie beim Riementrieb. Es ist wieder

$$S_1 = S_2 \cdot e^{\mu \alpha}.$$

An Stelle der Reibungsziffer  $\mu$  wird jedoch zur Berücksichtigung der Keilwirkung die ideelle Reibungsziffer  $\mu'$  eingeführt, die etwa

$$\mu' = \frac{\mu}{\sin \frac{\gamma}{2}}$$

ist, wenn  $\gamma$  der Keilwinkel ist. Sie ist festgestellt zu  $\mu' = 1,0$  bis  $2,0$  für Leder- und Gliederkeilriemen und  $\mu' = 2,5$  bis  $3,5$  für Gummikeilriemen. Der übliche Keilwinkel ist  $\gamma = 38^\circ$ . Wegen der Keilwirkung ist ein kleinerer Umschlingungswinkel möglich als beim Flachriemen. Im Normblatt DIN E 2216 (Entwurf 1) ist als kleinster zulässiger Winkel  $70^\circ$  festgelegt. Dadurch ist ein sehr kurzer Achsabstand möglich, normal ist  $a \approx D$ . Damit lassen sich Übersetzungen bis  $1/15$  leicht herstellen. Über  $1/10$  werden sie allerdings meist zu teuer.

Die Riemengeschwindigkeit ist möglichst hoch zu wählen, doch nicht über  $25$  m/s. Mit wachsender Geschwindigkeit wird die übertragene Umfangskraft geringer und die Biegewechselzahl  $w$  steigt. Diese soll nicht mehr als  $40$  Wechsel je Sekunde betragen.

$$w = \frac{2v}{L_m} \leq 40/s,$$

wobei  $L_m$  = mittlere Riemenlänge ist. Wird die Biegewechselzahl zu hoch, muß man im Interesse der Lebensdauer des Riemens die Riemengeschwindigkeit verringern.

<sup>1)</sup> AWF-Betriebsblatt 32 „Spannrollen“.



## II. Profile der Keilriemen.

Die nach der bestehenden DIN 2215 genormten Profile sind in Tafel 4 angegeben.

Die Profile der Scheiben (Abb. R 24) sind so festgelegt, daß der Riemen mit der oberen Scheibenkante abschneidet. Entsprechend der Winkeländerung des Riemens beim Umlagen um kleinere Scheiben ist der Kantenwinkel nach der Scheibengröße mit den Größen  $38^\circ$ ,  $36^\circ$ ,  $34^\circ$ ,  $32^\circ$  abgestuft. Vorschläge für verstellbare Keilriemenscheiben zur leichteren Anpassung an die Keilriemenlängen sind bereits gemacht, aber noch nicht ausgeführt.

Die Abstufung der mittleren Längen für die endlosen Keilriemen sind in DIN 2215 (Neuentwurf) ebenfalls festgelegt. Sie sind abhängig vom Querschnitt. Gemessen wird die Innenlänge  $L_i$ ; die mittlere Länge  $L_m$  ist um  $\pi \cdot s$  größer.

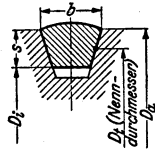


Abb. R 24.  
Keilriemen.

Die zulässige übertragbare Leistung ist von der Riemengeschwindigkeit abhängig; sie ist in Abb. R 25 für einen Umschlingungswinkel von  $\alpha = 180^\circ$  aufgetragen.

Ist der Winkel kleiner, so ist mit einem entsprechenden Minderungsfaktor  $f$  zu multiplizieren. Außerdem ist die Betriebsart zu berücksichtigen.

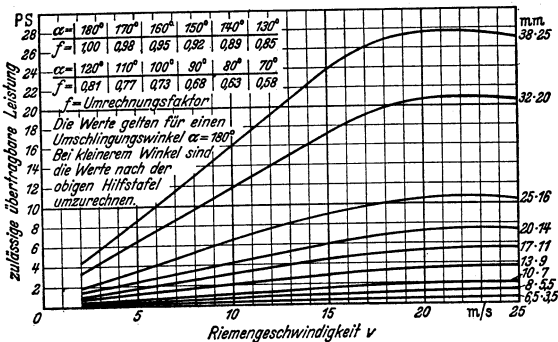


Abb. R 25. Übertragbare Leistung von Gummi-Keilriemen.

tigen. Es sind folgende Sicherheitszuschläge bzw. Sicherheitsfaktoren  $q$  erforderlich:

- Klasse I: Stoßfreier Betrieb, leichter Anlauf .....  $q = 1,15$  bis  $1,20$
- „ II: Mäßige Stöße, mäßiges Anzugsmoment ....  $q = 1,30$  „  $1,50$
- „ III: Größeres Anzugsmoment, größere Stöße ...  $q = 1,50$  „  $1,75$
- „ IV: Starke Stöße, große Anzugsmomente, große Massenbeschleunigung, häufiger Drehrichtungswechsel .....  $q = 1,75$  „  $2,0$

Als kleinster zulässiger Scheibendurchmesser kann die zehnfache Riemenhöhe angenommen werden. Nach den Firmenangaben stimmt dieser Wert nur für das Profil  $22 \times 16$ . Bei den kleineren Profilen wird er bis zu  $50 \text{ vH}$  unterschritten und bei den größeren bis zu  $100 \text{ vH}$  überschritten. Es ist

zweckmäßig, ihn, entsprechend dem Vorgehen der Fa. Flender, von der Betriebsdauer abhängig zu machen und im Normalfall nicht so klein zu wählen (s. Keilriementafel). Bei größerem Durchmesser ist die Lebensdauer höher.

Da die Gummikeilriemen in Ausführung und Länge sehr genau ausfallen, können auch mehrere Riemen gut auf einer Scheibe laufen. Die hohe Elastizität bewirkt außerdem einen Ausgleich.

Tafel 4. Profil der Keilriemen nach DIN 2215.

Alte Normprofile $b \times s$ in mm, Abb. R 24									
6,5 × 3,5	8 × 5,5	10 × 7	13 × 9	17 × 11	20 × 14	22 × 16	25 × 16	32 × 20	38 × 25
Bisher gelieferte Innenlängen $L_1$ in mm									
250 bis 600	400	400	500	600	800	1000	1000	1900	5000
	1100	2500	3200	12000	12000	15000	15000	15000	
Zulässige $\frac{\text{normale}}{\text{kleinste}}$ Scheibendurchmesser in mm nach Sawa und Breitbach									
30	45	68	86	114	150	199	274	300	455
16	30	53	66	89	120	159	184	230	375

Tafel 5. Genormte Scheibendurchmesser  $D_T$ , Abb. R 24.  
(Nenndurchmesser)

30	40	50	63	71	80	90	100	112	125	140
160	180	200	225	250	280	320	360	400	450	500
560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800

Die Scheiben werden mit bis zu 12 bis 15 Rillen geliefert.

Der Wirkungsgrad beträgt 93 bis 98 vH, ist aber stark vom Biegewert  $s/D$  abhängig.

### III. Berechnungsbeispiele.

#### Beispiel I. Antrieb einer Drehbank.

Leistung  $N = 5,45$  PS.

Motordrehzahl  $n_0 = 1430$  U/min.

Maschinendrehzahl  $n_1 = 400$  U/min.

Große Scheibe, außen, vorläufig geschätzt  $D_a \approx 500$  mm,

Achsabstand " "  $a \approx 500$  mm.

Ungefäher Außendurchmesser der Motorscheibe

$$d_0 = D_a \frac{n_1}{n_0} = 500 \cdot \frac{400}{1430} = 139 \text{ mm.}$$

Riemengeschwindigkeit

$$v = \frac{d \cdot \pi \cdot n_0}{60} = \frac{0,139 \cdot \pi \cdot 1430}{60} = 10,45 \text{ m/s.}$$

Umschlingungswinkel

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2a} = \frac{500 - 139}{2 \cdot 500} = 0,361,$$

$$\alpha = 136^\circ.$$

Minderungsfaktor für  $140^\circ$  ist  $f = 0,89$ .

Sicherheitsfaktor für Klasse II  $q = 1,3$ .

Wirkungsgrad des Keilriemens  $\eta_r = 0,95$ .

Tatsächliche Riemenleistung  $N_r = N \cdot \frac{q}{f \cdot \eta_r} = \frac{5,45 \cdot 1,3}{0,89 \cdot 0,95} = 8,5$  PS.

Gewähltes Riemenprofil  $17 \times 11$  mm.

Zulässige übertragbare Leistung je Riemen  $N_n = 3$  PS (nach Tafel Abb. R 25).

$$\text{Anzahl der Riemen } Z = \frac{N_r}{N_n} = \frac{8,5}{3} = 3.$$

Nennendurchmesser der großen Scheibe  $D_T = D - s = 500 - 11 = 489$  mm.

$$\text{„ der Motorscheibe } d_T = D_T \cdot \frac{n_1}{n_0} = 489 \frac{400}{1430} = 137 \text{ mm.}$$

Ausgeführt werden die beiden Normdurchmesser  $D_T = 500$  und  $d_T = 140$  mm.

$$\text{Riemenlänge } L_m = \pi D_T \frac{180 + 2\delta}{360} + \pi d_T \frac{180 - 2\delta}{360} + 2a \cos \delta,$$

$$\sin \delta = \frac{D_T - d_T}{2a} = \frac{500 - 140}{2 \cdot 500} = 0,360, \quad \delta = 21,2^\circ, \quad \cos \delta = 0,953.$$

$$L_m = \pi \cdot 500 \frac{180 + 2 \cdot 21,2}{360} + \pi \cdot 140 \frac{180 - 2 \cdot 21,2}{360} + 2 \cdot 500 \cdot 0,953.$$

$$L_m = 970 + 170 + 933 = 2073 \text{ mm.}$$

Innenlänge  $L_i = L_m - \pi \cdot s = 2073 - \pi \cdot 11 = 2073 - 35 \approx 2040$  mm.

Biegewechsel  $w = \frac{2v}{L_m} = \frac{2 \cdot 10,45}{20,50} \approx 1$  je Sekunde, also durchaus zulässig.

**Beispiel 2.** Antrieb einer Kurbelwellendrehbank.

$$N = 50 \text{ PS, } n_0 = 1430 \text{ U/min, } n = 1250 \text{ U/min.}$$

Großer Scheibendurchmesser  $\approx 300$  mm.

Achsabstand  $\approx 450$  mm.

$$\text{Außendurchmesser der Motorscheibe } d = 300 \cdot \frac{1250}{1430} = 260 \text{ mm.}$$

$$\text{Riemengeschwindigkeit } v = \frac{0,260 \cdot \pi \cdot 1430}{60} = 19,5 \text{ m/s.}$$

Gewähltes Profil  $25 \times 16$  mm.

Nennendurchmesser  $D_T = 300 - 16 = 284$  mm  $\approx 280$  mm Normdurchmesser,

$$d_T = 260 - 16 = 244 \text{ mm} \approx 250 \text{ mm} \quad \text{„}$$

$$\text{Umschlingungswinkel } \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{280 - 250}{2 \cdot 300} = \frac{30}{600} = 0,05 \quad \alpha \approx 170^\circ.$$

$$\text{Wahre Riemengeschwindigkeit } v = \frac{0,250 \cdot \pi \cdot 1430}{60} = 19 \text{ m/s.}$$

Minderungsfaktor  $f = 0,98$ .

Sicherheitszuschlag gemäß Klasse II  $q = 1,3$ .

Wirkungsgrad  $\eta_r = 0,95$ .

$$\text{Riemenleistung } N_r = \frac{50 \cdot 1,3}{0,95 \cdot 0,98} = 70 \text{ PS.}$$

Zulässige übertragbare Leistung je Riemen  $N_n = 10,5$  PS (nach Tafel Abb. R 25)

$$\text{Anzahl der Riemen } Z = \frac{70}{10,5} = 7.$$

$$\text{Riemenlänge } L_m \approx 2 \frac{\pi \cdot 265}{2} + 2 \cdot 450 \approx 1730 \text{ mm.}$$

Innenlänge  $L_i \approx 1730 - \pi \cdot 16 = 1730 - 50 \approx 1680$  mm.

## Stufenlos regelbare Getriebe.

Stufenlose Regelung von Drehzahlen, Vorschüben und Vorschubgeschwindigkeiten gestattet in allen Fällen innerhalb des Gesamtbereiches der Maschine das Einstellen der günstigsten Arbeitsgeschwindigkeit. Die mögliche Verstellung während des Arbeitens ohne Stillsetzen der Maschine erlaubt besonders bei sich änderndem Durchmesser, z. B. beim Plandrehen, das Gleichhalten der Bedingungen und damit Schonung der Werkzeuge. Die nachstehenden Ausführungen gelten vorwiegend für die stufenlose Regelung von Werkzeugmaschinen.

### A. Stufenlos regelbare mechanische Getriebe

formen kreisende wieder in kreisende Bewegung um. Unter der Zahl der verschiedenen Bauarten sind zur Zeit am bekanntesten die Getriebe mit je einem Paar kegelligen Scheiben auf der treibenden und auf der getriebenen Welle und einem Übertragungsmittel zwischen beiden; außerdem das PK-Getriebe mit einem treibenden Voll- und einem getriebenen Hohlkegel.

Die Getriebe werden als anbaufertige, in sich geschlossene Getriebekasten und auch als Einbauteile zu organischen Einbau in Werkzeugmaschinen usw. geliefert.

#### I. Stufenlos regelbare Getriebe mit Kegelscheibenpaaren.

Die wirksamen Durchmesser der Kegelscheibenpaare werden dadurch geändert, daß die Scheiben des einen Paares einander genähert (Vergrößern des wirksamen Durchmessers) und gleichzeitig die des anderen Paares voneinander entfernt werden (Verkleinern des wirksamen Durchmessers). Die Übersetzungen liegen meistens von  $i = 1$  aus gleich viel ins Langsame und ins Schnelle. Das Verstellen des Getriebes kann vielfach nur während des Leer- oder Lastlaufes, nicht aber während des Stillstandes geschehen.

Der Regelbereich ist je nach Bauart und Größe 1:5 bis 1:12 und mehr. Durch Anbau von Planetengetrieben ist eine Erweiterung des Regelbereiches in manchen Fällen möglich. Besonders bei größeren Regelbereichen ist die übertragbare Leistung nicht immer gleichbleibend.

Die nachstehend genannten Getriebe unterscheiden sich durch die Art des Übertragungsmittels zwischen den Kegelscheibenpaaren:

a) **Wüfel-Getriebe**<sup>1)</sup>. Übertragungsmittel zwei auf zwei Paar Kegelscheiben hintereinander geschaltete Gummikeilriemen üblicher Abmessungen.

b) **Flender-Variator**<sup>2)</sup>. Übertragungsmittel mit keilförmig an den Enden abgeschrägten Leisten auf Innenseite bewehrter Flachriemen.

c) **PIV-Trieb A**<sup>3)</sup>. Übertragungsmittel Sonder-Gliederkette mit querbeweglichen Lamellen. Kegelscheiben mit radial verlaufenden Zähnen, Formscluß zwischen Kette und Scheiben sich selbst bildend. (PIV = Positive Infinitely variable).

d) **PIV-Trieb R** (Bauart Maurer)<sup>3)</sup>. Übertragungsmittel Gliederkette mit längsachsig eingebauten Stahlrollenpaaren. Reibungsscluß zwischen Kette

<sup>1)</sup> Firmenschrift „Wüfel-Regelgetriebe“.

<sup>2)</sup> Firmenschrift „Variator DRP“.

<sup>3)</sup> Preger: Stufenlos regelbare Kettengertriebe an Werkzeugmaschinen, Werkst.-Techn. u. Werksl. 1936 Heft 4 S. 68. — Preger: Stufenlos regelbare Kettengertriebe in Werkzeugmaschinen. Werkst. u. Betrieb 1938 Heft 9/10 S. 117; Heft 11/12 S. 154; Heft 13/14 S. 182.

und Scheiben; auch für senkrecht stehende Wellen brauchbar; Verstellung auch im Stillstand möglich.

e) **Heynau-Trieb**<sup>1)</sup>. Übertragungsmittel kräftiger Stahling; auch für senkrechte Wellen möglich.

## II. Stufenlos regelbare Getriebe mit Reibkegel.

Das EL-Getriebe<sup>2)</sup> besteht aus einem treibenden Kegel von etwas weniger als 180° Kegelwinkel auf dem Stumpf der Motorwelle und einem dagegen gedrückten getriebenen Ring aus Gewebepreßstoff mit anschließender schräg verzahnter Stirnradübersetzung. Zur Veränderung der Abtriebsdrehzahl wird der Motor mitsamt dem treibenden Kegel quer zur Achse des Abtriebsringes verschoben. Die Anpreßkraft zwischen Kegel und Ring wird durch Feder und den Seitenschub der Schrägverzahnung erzeugt. Regelbereich bis 1:6,8. In waagerechter und senkrechter Lage verwendbar.

Der Pryn-Köhl-Trieb, abgekürzt **PK-Trieb**<sup>3)</sup>, arbeitet mit einem treibenden, längs verschiebbaren kleineren Vollkegel unmittelbar in einen getriebenen, quer auf einer Schwinge ausweichenden größeren Hohlkegel. Kräftige Untersetzung im Getriebe selbst. Auch für senkrechte Wellen möglich. Verstellung auch im Stillstand, Umsteuern auf Rechts- und Linkslauf möglich.

## B. Stufenlos regelbare Flüssigkeitsgetriebe<sup>4)</sup>

formen kreisende in kreisende, selten bogenförmige, hin- und hergehende Bewegung um. An Werkzeugmaschinen findet man nur die statischen Flüssigkeitsgetriebe (Kolben- und Kapselwerke), nicht aber die dynamischen Flüssigkeitsgetriebe (Kreiselmaschinen).

Die Flüssigkeitsgetriebe bestehen aus einer Ölpumpe und einem Ölmotor mit dazwischen geschalteten Ölleitungen, Steuerorganen, Sicherheitseinrichtungen, Entlüftungen usw. Die Pumpe läuft mit gleichbleibender Drehzahl und Drehrichtung, der Ölmotor mit bis auf Null herunter stufenlos regelbaren Dreh- bzw. Hubzahlen und erforderlichenfalles mit umkehrbarer Drehrichtung.

Die Regelung kann geschehen:

Durch Änderung der dem Ölmotor zugeführten Druckölmenge (Pumpenregelung, Drosselregelung, Primärregelung, Regelung mit gleichbleibendem Drehmoment bzw. gleichbleibender Durchzugskraft) oder

durch Änderung der Schluckmenge, d. i. Druckölmenge je Umdrehung des Ölmotors (Motorregelung, Sekundärregelung, Regelung mit gleichbleibender Leistung). Häufig wird in den niederen Drehzahlbereichen bzw. Hubbereichen die Pumpenregelung, daran anschließend die Motorregelung angewendet.

Als Pumpen dienen für unveränderliche Fördermengen Zahnradpumpen. Regelung durch Drosseln zwischen Pumpe und Flüssigkeitsmotor; für kleine Leistungen, z. B. Vorschub an Schleifmaschinen.

<sup>1)</sup> Firmenschrift Hans Heynau, Leipzig C1: „Der H-Trieb“ ZVDI 1935. 23. 2. Werkzeugmaschine 1935. 28. 2.

<sup>2)</sup> Firmenschrift „Stufenlose Getriebe EL“, Rich. Hofheinz, Haan (Rhld.).

<sup>3)</sup> Werkst. u. Betrieb 1939 Heft 3/4 S. 34.

<sup>4)</sup> Preger: Flüssigkeitsgetriebe an spangebenden Werkzeugmaschinen. VDI-Verlag 1932.

Als Pumpen dienen für veränderliche Fördermengen Enor-Triebe, Kapselwerk mit äußerer Beaufschlagung, Böhringer-Sturm-Getriebe. Kapselwerk mit innerer Beaufschlagung.

Lauf-Thoma-Getriebe, Jahns-Getriebe, Pittler-Getriebe. Kolbenwerk mit radialen Zylindern und innerer Beaufschlagung.

Oil-Gear-Getriebe. Kolbenwerk mit innerer Beaufschlagung.

Thoma-Getriebe, Jahns-Getriebe, Pittler-Getriebe, mit achsparallelen Kolben in drehbarem Zylindergehäuse.

Wüfel-Getriebe, außen beaufschlagte radiale Kolben.

Die Regelung geschieht bei Enor, Böhringer-Sturm, Lauf-Thoma (Jahns, Pittler) durch Verstellen der Exzentrizität des Gehäuses, bei Oil-Gear durch Verstellen der Exzentrizität des Zylinderkörpers, bei Thoma (Jahns, Pittler) durch Neigen des Zylinderkörpers, bei Wüfel durch Verstellen des fünfseitigen Prismas in der Mitte der Kolben. In allen Fällen ist die Regelung von Plus nach Minus (Umkehr der Förderrichtung ohne Änderung der Drehrichtung der Pumpe) durch Null hindurch (Exzentrizität bzw. Neigung = Null) möglich.

Als Flüssigkeitsmotoren dienen bei der Umsetzung von kreisender in kreisende Bewegung die genannten Pumpen mit regelbarer Fördermenge, in diesem Falle mit regelbarer Schluckmenge. Meistens ist das Modell des Flüssigkeitsmotors größer als das der Pumpe. Regelung der Schluckmenge in gleicher Weise durch Änderung der Exzentrizität bzw. Neigung des Gehäuses.

Flüssigkeitsgetriebe können Antriebs-Elektromotor, Ölpumpe und Öl-motor als Vorbaugetriebe in einem Aggregat vereinigt haben oder es können die verschiedenen Bestandteile an verschiedenen Stellen der Werkzeugmaschine räumlich voneinander getrennt eingebaut sein.

Als Flüssigkeits-Motor beim Umsetzen kreisender in geradlinig hin- und hergehende Bewegung dienen Zylinder und Kolben mit einseitiger oder mit durchgehender Kolbenstange.

Vorteile der Flüssigkeitsgetriebe ist neben der bequemen Regelbarkeit in großem Regelbereich die Möglichkeit des bequemen Anschlusses anderer druckölbetätigter Einrichtungen, z. B. für Einspannen der Werkstücke, für Schaltungen, Ein- und Ausrücken, Schnellverstellungen, selbsttätige Steuerungen usw.

### **C. Stufenlos regelbare elektrische Getriebe,**

Gleichstrom-Regelmotoren und Leonard-Trieb sind im Abschnitt „Aus dem Gebiet der Elektrotechnik, Absatz G, Elektrischer Antrieb für Werkzeugmaschinen“, S. 109 bis 112, behandelt.

## Wellenkupplungen<sup>1)</sup>).

Schrifttum <sup>1)</sup> bis <sup>25)</sup> auf S. 633.

### A. Feste Kupplungen<sup>11) 12) 16) 22)</sup>.

Schalen- oder Scheiben-Kupplungen, deren Teile meist durch Schrauben verbunden werden, zur festen Verbindung von zwei aneinanderstoßenden Wellenenden. Das Drehmoment soll schon durch die Reibung allein aufgenommen werden, so daß die Gesamtanpreßkraft = Umfangskraft geteilt durch Reibwert sein muß. Normen: DIN 115, 116, 758, 759, 760.

### B. Nachgiebige Kupplungen, Ausgleichkupplungen<sup>2)</sup> <sup>11) 12) 18-23) 35)</sup>,

dienen zur Aufnahme von Unterschieden in der Höhenlage, Längslage und Neigung der Wellen oder zur drehfedernden Aufnahme und Dämpfung von Drehstößen und zur Verlagerung der kritischen Drehzahl. Notwendig ist Berechnung der Zwischenglieder auf Flächenpressung, aufzunehmende Federarbeit und Biegebeanspruchung.

Ausführung meist als Scheibenkupplungen mit federnden Zwischengliedern, z. B. Abb. K 1, auch Kreuzgelenke und Zahnkupplungen.

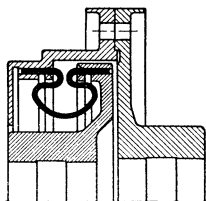


Abb. K 1. Nachgiebige Voith - Maurer - Kupplung mit Drahtfedern.

### C. Schaltkupplungen<sup>1) 10)</sup>.

#### I. Schaltung im Stillstand.

Zur Verbindung und Trennung zweier Wellen im Stillstand sind Klauenkupplungen, Stift-, Zahn-, Springkeil- und Ziehkeil-Kupplungen geeignet. Berechnung auf Flächenpressung und Verschleiß an den Schiebflächen.

#### II. Schaltung in Bewegung.

Bei langsamer, überholender oder umkehrender Bewegung sind noch Kupplungen nach I verwendbar; sonst Reibungs-Kupplungen <sup>11-17) 22-26) 30-34)</sup>. Sie können als Schalt- (Abb. K 2 und K 3), Wende-, Richtungs-, Rutsch- (Abb. K 4) und Anlauf-Kupplungen (Abb. K 5) gebaut sein.

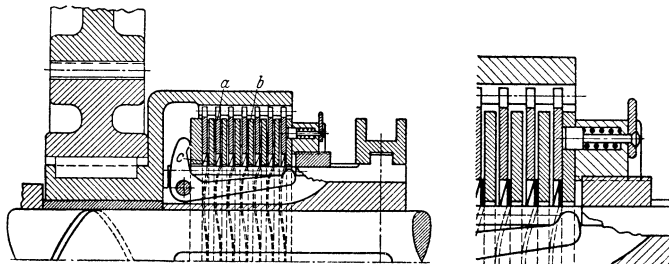
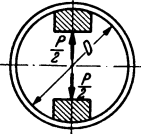
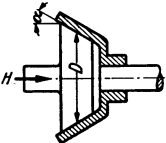
 
 





Abb. K 2. Lamellen-Schaltkupplung<sup>26)</sup> Stromag.

a Außen verzahnte Lamellen, b innen verzahnte Lamellen, c zwischen a und b gelegte gewellte Abdruck-Federringe.

a) Bauart nach Tafel 1 als Backen-, Band-, Kegel-, Scheiben- oder Füllstoff-Kupplung; Reibwerte usw. nach Tafel 2.

Tafel 1. Reibungs-

Nr.	Kupplungsart		Umfangs-Reibkraft $U$ in kg	Schaltarbeit $Sch = H \cdot h \cdot \eta$ bei 1 mm Lüftweg
1	Backen-K.		$\mu \cdot P_N$ [= 0,35 · $P_N$ ]	$U \cdot l / \mu$ [= 0,286 · $U$ ]
2	Kegel-K. $H = P_N \cdot \sin \alpha$		$\mu \cdot H / \sin \alpha$ [ $\approx 1,0 \cdot H$ für $\alpha = \varrho$ ]	"
3	Scheiben-K. Lamellen-K. $H = P/i$		$\mu \cdot H \cdot i$ [= 0,35 · $H \cdot i$ ]	"
4	Füllstoff-K. $H = P/i$ (s. Abb. K 4)		$\mu \cdot H \cdot i$ [= 0,35 · $H \cdot i$ ]	"
5	Band-K. in Drehrichtung angezogen		$(e^{\mu \cdot \alpha} - 1) \cdot H$ [ $\approx 4 \cdot H$ ]	$\frac{U \cdot l \cdot \alpha}{e^{\mu \cdot \alpha} - 1}$ [= 0,118 · $U$ ]
6	Band-K. gegen Drehrichtung angezogen		$\frac{e^{\mu \cdot \alpha} - 1}{e^{\mu \cdot \alpha}} \cdot H$ [ $\approx 0,8 \cdot H$ ]	$\frac{U \cdot e^{\mu \cdot \alpha}}{e^{\mu \cdot \alpha} - 1} \cdot l \cdot \alpha$ [= 0,59 · $U$ ]
7	Summen-Band-K.		$\frac{e^{\mu \cdot \alpha} - 1}{e^{\mu \cdot \alpha} + 1} \cdot H$ [ $\approx 0,67 \cdot H$ ]	$\frac{U \cdot e^{\mu \cdot \alpha} + 1}{2(e^{\mu \cdot \alpha} - 1)} \cdot l \cdot \alpha$ [= 0,35 · $U$ ]



upplungen.

Flächenpressung $p_{max}$	Verschleißbare Reibstoff- menge $Q$	Erläuterungen
$\frac{U}{f_N \cdot \mu}$ $[\approx 2 \cdot U/D \cdot B]$ für 90°-Backen	$f_N \cdot s$ $[\approx 1,4 \cdot D \cdot B \cdot s]$	$P_N$ Anpreßkraft senkrecht zum Belag in kg $l$ Lüftweg " " " in cm $H$ Schaltkraft " " " in kg $h$ Weg der Schaltkraft " " " in cm $\eta$ Wirkungsgrad der Kraftübertragung $f_N$ wirksame Belagfläche in cm <sup>2</sup> senkrecht zu $P_N$
$\frac{U}{\pi \cdot D \cdot B \cdot \mu}$ $[\approx 0,91 \cdot U/D \cdot B]$	$\pi \cdot D \cdot B \cdot s$	$p$ Flächenpressung {Eingeklammerte Werte $\mu$ Reibwert n.Taf.2} gelten für $\mu = 0,35$ $D$ mittlerer Durchm. der Reibfläche in cm $M_R = U \cdot D/2$ übertrag. Reibmoment in cmkg $B$ wirksame Breite der Reibflächen in cm $i$ Anzahl der Reibflächen $s$ zulässige Abnutzung in der Dicke in cm $tg \varrho = \mu$
$\frac{U}{\pi \cdot D \cdot B \cdot \mu \cdot i}$ $[\approx 0,91 \cdot U/D \cdot B \cdot i]$	$\pi \cdot D \cdot B \cdot s \cdot i$	
$\frac{U}{\pi \cdot D \cdot B \cdot \mu}$ $[\approx 0,91 \cdot U/D \cdot B]$	$\pi \cdot D \cdot B \cdot s$	$H$ Schaltkraft in Richtung d. Stößels in kg $d$ Durchmesser des Stößels in cm $i = 4 D \cdot B/d^2$
$\frac{2 \cdot U \cdot e^{\mu \cdot \alpha}}{(e^{\mu \cdot \alpha} - 1) D \cdot B}$ $[\approx 2,5 \cdot U/D \cdot B]$	$\frac{\alpha (e^{\mu \cdot \alpha} + 1) D \cdot B \cdot s}{4 \cdot e^{\mu \cdot \alpha}}$ $[\approx 1,4 \cdot D \cdot B \cdot s]$	$e^{\mu \cdot \alpha}$ siehe Abschnitt „Riemen und Riemen- triebe“ Abb. R 16, S. 605.
<p style="text-align: center;">"</p>	<p style="text-align: center;">"</p>	Eingeklammerte Werte gelten für $\alpha = 270^\circ$ $= 1,5 \pi$ und für $\mu = 0,35$
<p style="text-align: center;">"</p>	<p style="text-align: center;">"</p>	$h = h_1 = h_2$ $H = H_1 + H_2$

Die Kupplungen Nr. 1 bis 4 erfordern theoretisch bei gleichem Reibmoment, Reibdurchmesser, Reibwert und Lüftweg an der Reibfläche die gleiche Schaltarbeit, obwohl die Schaltkraft  $H$  verschieden ist. Erst durch

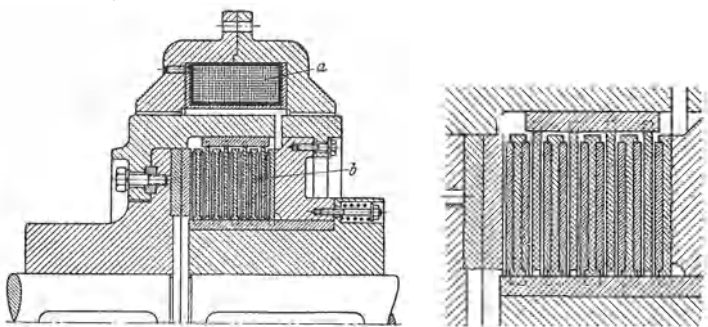


Abb. K 3. Magnet-Schaltkupplung, Bamag.  
a Magnetspule, b außen und innen verzahnte Lamellen mit Reibbelag.

Mithilfe der Reibkraft selbst zum Anziehen der Kupplung (Servo-Wirkung), wie bei der Kupplung Nr. 5 (Schlingband- oder Spreizring-Kupplung) wird

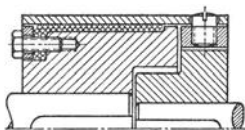


Abb. K 4. Niemann-Rutschkupplung\*) mit Stahlkugel-Schmierstoff-Füllung.



Abb. K 5. Pulvis-Anlaufkupplung<sup>10a</sup>) mit Füllung aus graphitertem Stahlsand.

auch die notwendige Schaltarbeit geringer. Bei der Kegelpkupplung Nr. 2 ist die notwendige Schaltkraft  $H$  fast unabhängig vom Reibwert  $\mu$  (abgesehen vom Schwanken des Reibwertes beim Lauf), wenn man zur Vermeidung der Selbsthemmung im Kegel den Neigungswinkel  $\alpha \geq \varrho_{\max}$  hält. Die Füllstoffkupplung, Nr. 4 und Abb. K 4, mit Fett-Kugelfüllung ist für lange Rutschzeiten bei geringem Verschleiß geeignet.

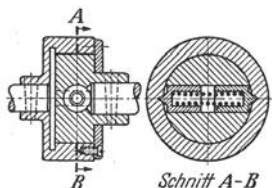


Abb. K 6. Einfache Rutschkupplung<sup>10</sup>) mit federbelasteten Schrägflächen.

b) Geringe Schaltarbeit durch größeren Reibdurchmesser  $D$ , größeren Reibwert  $\mu$ , größere Servo-Wirkung (auch Vorkupplung zum Anziehen der Hauptkupplung) und Verringerung des Schaltweges  $l$  durch gleichmäßiges Lüften der ganzen Reibfläche, durch Vermeidung von Totgang im Gestänge (starre Glieder, spielfreie Gelenke oder Vorspannfeder) und durch Verringerung des Verschleißes.

c) **Gleichmäßiges Reibmoment:** Hierfür entweder den Reibwert und die Anpreßkraft stetig halten durch üppige Abmessungen, geringe Wärmeschwankungen, gleichmäßige Schmierung, geeignete Belag- und Kupplungsart oder bei schwankendem Reibwert durch die steigende Reibkraft die Anpreßkraft entsprechend verringern (Dynamometer). Selbsthemmung an den Reibflächen vermeiden!

d) **Kleinste Baumaße** sind für die Kupplungen Nr. 2, 3, 4 erreichbar, wenn die Erwärmung unbedeutend ist.

e) **Einfluß des Reibwertes.** Bei schwankendem Reibwert schwankt das Reibmoment bei Nr. 1 bis 4 gleichmäßig mit, bei Nr. 5 mehr und bei Nr. 6 weniger als  $\mu$ .

f) **Einfluß der Drehrichtung.** In jeder Drehrichtung gleich stark wirken Nr. 1 bis 4 und 7, nicht aber Nr. 5 und 6 (Richtwirkung).

g) **Wärmeabfuhr** durch Außenluft ist bei Nr. 3 schlechter als bei den übrigen.

h) **Lebensdauer des Reibbelags** erhöhen durch Schmierer der Reibflächen (Verschleiß sinkt mehr als  $\mu$ !), durch Glatthalten der Reibflächen und Wahl verschleißfester Werkstoffes, durch Herabsetzen der Temperatur mittels besserer Wärmeabfuhr, größerer Kühlfläche, Kühlrippen und künstlicher Kühlung (Luft, Öl, Wasser), durch Verkürzung des Reibwegs und größere Verschleißfläche.

Lebensdauer des Belags<sup>8)</sup>:  $L = Q/N_R \cdot q$  in Betriebsstunden; die verschleißbare Belagmenge  $Q = s \cdot f_N$  in  $\text{cm}^3$ , s. Tafel 1; der spezifische Ver-

Tafel 2. Reibwerte für verschiedene Reibstoffe.

Reibstoffe	Reibwert $\mu$			Zul. Temp.		Zul. Flächen pressung $p$ in $\text{kg/cm}^2$
	trocken	gefettet	geölt	kurz	Dauer	
<b>Gruppe a:</b>						
Baumwollgewebe m. Kunstharz auf St, Stg und Ge	0,65-0,4		0,2-0,1	150°	100°	0,5-12
Asbestgewebe mit Kunstharz .....	0,5 -0,3		0,2-0,1	300°	200°	0,5-20
Asbest mit Kunstharz hydraulisch gepreßt .....	0,4 -0,2		0,15-0,1	500°	250°	0,5-100
Metallwolle mit Buna-Bindung .....	0,65-0,45			300°	200°	0,5-60
<b>Gruppe b:</b>						
Pappelholz auf Ge .....	0,35-0,2	0,2	0,1	160°	100°	
„ „ St .....	0,55-0,25	0,25-0,15		160°	100°	
Leder auf Metall .....	0,6 -0,3	0,25	0,15			je nach $v$
Kork auf Metall .....	0,35	0,3				
<b>Gruppe c:</b>						
Bronze auf Bronze oder Ge	0,2	0,15				
Ge auf Ge .....	0,15-0,25	0,1-0,05	0,1-0,02			
Stahlband auf Ge .....	0,15-0,18	0,1				
Gehärteter Stahl auf gehärteten Stahl .....	0,1		0,0-30,1			7-30

Die Reibwerte sind noch von Temperatur, Geschwindigkeit und Schmierung abhängig<sup>10 b)</sup>. Für den Verschleiß kann bei den  $\alpha$ -Reibstoffen bei Trockenlauf etwa  $q = 0,1 - 0,3 \text{ cm}^3/\text{PSh}$  und bei Ölschmierung ungefähr  $1/4$  davon gerechnet werden<sup>9)</sup>). Der Verschleiß nimmt oberhalb der Grenztemperatur und bei etwas angerauchter Gegenfläche stark zu.

schleiß  $q$  in  $\text{cm}^3/\text{Psh}$  nach Anmerkung der Tafel 2; die Reibleistung  $N_R$  in PS siehe Absatz o.

**j) Wartung** erleichtern durch leicht zugängliche und eindeutige Nachstellung von Anpreßkraft und Lüftweg, durch Federglied in der Kraftübertragung (Verschleißausgleich) und durch lange Lebensdauer und leichten Ersatz des Reibstoffs.

**k) Bedienung der Kupplung** (Belastung, Entlastung) kann einseitig durch Federkraft und im übrigen durch Hand oder Fuß und bei großen

Tafel 3. Schaltzeug und Kraftübertragung.

<p>Verbindungen zwischen Schalmuffe und Schalthebel</p>	
<p>Anpreßkraft <math>P</math> axial Muffe entlastet, wenn Totpunkt-Stellung erreicht</p>	
<p>Ölsteuerung</p>	
<p>Schaltstange</p>	
<p>Anpreßkraft <math>P</math> radial Muffe bzw. Schaltstange entlastet, wenn Totpunkt-Stellung erreicht</p>	
<p>Anpreßkraft tangential</p>	

Kräften durch Magnet, Preßluft, Drucköl und in Sonderfällen durch die Drehrichtung (Überholkupplung) oder durch Fliehkraft (Anlaufkupplung) erfolgen. Für die eingeschaltete Kupplung soll das Stellzeug entlastet sein (Selbsthemmung). Selbsthemmung erhöht die Schaltarbeit.

**l) Schaltzeug** (Tafel 3) zur Übertragung der Schaltbewegung auf die umlaufende Kupplung dient bei Hebelschaltung die Schaltmuffe mit Schaltgabel oder bei Hohlwelle die Schaltstange. Diese pressen über Winkelhebel, Kniehebel, Schraubhebel, Spreizhebel oder Schrägflächen als Kraftübersetzung die Reibflächen zusammen. Bei Preßluft<sup>17)</sup> und Drucköl<sup>21)</sup> <sup>35)</sup> erfolgt die Kraftzuführung über Gleitdichtungen durch die Welle und bei Magnetbedienung<sup>15)</sup> <sup>33)</sup> über Schleifringe.

**m) Gang der Berechnung.** Gegeben sind:

1. Beharrungsmoment  $M_H$  in mkg, notfalls aus der im Beharrungszustand zu übertragenden Leistung  $N$  (in PS) zu errechnen:  $M_H = 716 \frac{N}{n}$ .

2. Beschleunigungsmoment  $M_B$  in mkg, zu berechnen nach der in der Beschleunigungszeit  $t_B$  (in Sekund.) aufzuwendenden kinetischen Energie  $KE$  für das zu beschleunigende Massenträgheitsmoment  $J$ . Es ist für einen Vollzylinder vom Durchmesser  $D$ , der Länge  $l$  (in m) und dem spez. Gew.  $\gamma$ :

$$J = 10 \cdot D^4 \cdot l \cdot \gamma,$$

$$KE = J \cdot n^2 / 182,$$

$$M_B = 19,1 \cdot KE / n \cdot t_B.$$

Daraus sind zu errechnen:

3. Das zu übertragende Reib-Moment  $M_R = M_H + M_B$ .

4. Umfangskraft  $U = M_R \cdot 2/D$ .

5. Anpreßdruck  $P_N$  bzw. Schaltkraft  $H$  nach Tafel 1.

6. Schaltarbeit  $Sch = P_N \cdot l = H \cdot h \cdot \eta$ , wobei der Lüftweg  $l$  senkrecht zur Reibfläche einschließlich totem Gang zu rechnen ist.  $l = 0,2$  bis  $2,0$  mm.

Bedienungskraft oder Schaltkraft:

$H \leq 12$  kg bei Handbedienung,  $H \leq 50$  kg bei Fußbedienung.

Bedienungs- oder Schaltweg:

$h \leq 0,80$  m bei Handbedienung,  $h \leq 0,18$  m bei Fußbedienung.

**n) Belastungswerte.** Flächenpressung  $p = P_N / f_N = 0,8$  bis  $10$  kg/cm<sup>2</sup> je nach Erwärmung und Verschleiß;  $p \cdot \mu \cdot v = 10$  bis  $30$  je nach Schaltzahl und Erwärmung; Umfangsgeschwindigkeit  $v$  in m/s während des Beharrungszustandes am Durchmesser  $D$ .

**o) Erwärmung.** 1. Bei Luftkühlung<sup>10b)</sup>: Übertemp.  $t^\circ = 632 N_R / F \cdot \alpha$  in ° Cels.; wobei die Reibleistung über die Betriebsstunde  $N_R = A \cdot Z / 270000$  in PS; die Reibarbeit je Schaltung  $A = M_R \cdot n \cdot t_B / 19,1$  in mkg;  $Z$  = Schaltzahl je Std.;  $F$  = gesamte für die Kühlung vollwirksame Oberfläche in m<sup>2</sup>; die Wärmeübergangszahl  $\alpha$  in kcal/m<sup>2</sup>std° abhängig von der Umfangsgeschwindigkeit  $u$  der Scheibe (Luftgeschwindigkeit). Nach Versuchen mit Trommelbremsen<sup>7)</sup>.

$\alpha =$	4,5	23,6	39	51	62	72
$u =$	0	5	10	15	20	25 m/s

Die zulässige Grenztemperatur s. Tafel 2.

2. Bei künstlicher Kühlung ist die abzuführende Kühlmenge

$$K = \frac{632 \cdot N_R}{t_a - t_e} C \text{ in kg/h;}$$

spezif. Wärme des Öls  $C \approx 0,4$ ;  $t_a, t_e =$  Ausgangs-, Eingangstemperatur in  $^{\circ}C$ .

p) **Lebensdauer** (siehe Absatz h).

### D. Sicherheitskupplungen.

Zur Begrenzung des Drehmomentes eignen sich Brechbolzen, federbelastete Schrägflächen, die bei Überlastung ausklinken, Abb. K 6, und Reibkupplungen, z. B. Abb. K 4. Bei diesen schwankt das Rutschmoment mit dem Reibwert  $\mu$  (Temperatur). Die Rutschbewegung kann auch zur Signalegebung, zum Entlasten der Kupplung oder zur Stillsetzung des Antriebs herangezogen werden. Auch die Anlaufkupplungen  $F$  sind meist als Rutschkupplungen geeignet.

### E. Überholkupplung (Richtungskupplung)<sup>16) 34)</sup>,

Klinkengesperre (Uhlhorn-Kupplung), Reibgesperre (Freilauf), Schraubensandkupplungen oder sonstige Reibkupplungen mit Gewindeanzug durch die Umfangskraft bei der Richtungs-umkehr oder Überholbewegung.

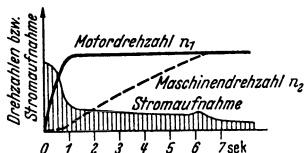
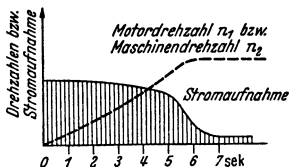


Abb. K 7. Anlauf-Schaubild für Kurzschlußmotor ohne und mit Pulvis-Kupplung.

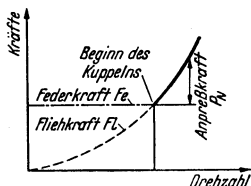


Abb. K 8. Anpreßkraft an Fliehkraft-Kupplungen, z. B. Abb. K 9, in Abhängigkeit von der Drehzahl.

### F. Anlaufkupplung<sup>27) 28) 29) 32)</sup>

für den unbelasteten Anlauf von Kurzschlußmotoren und allmähliche Mitnahme der Arbeitsmaschine sind Fliehkraftkupplungen (Pulvis, Abb. K 5, K 7 und K 6, Metalluk, Albo-Knorr, AEG.). Die Anpreßkraft  $P_N$  steigt nach Überwindung der Federkraft  $F_e$  durch die Fliehkraft  $F_l$  steil mit der Drehzahl an, Abb. K 8.

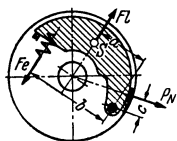


Abb. K 9. Schema Fliehkraft-Kupplung.

Berechnung nach Abb. K 9. Die Umfangsreibkraft  $U = P_N \cdot \mu = \frac{F_l \cdot a - F_e \cdot b}{C} \mu$ . Die Fliehkraft  $F_l = m \cdot r \cdot \omega^2 = m v^2 / r$ ;  $F_e =$  jeweilige Federkraft.

## G. Augenblickskupplungen

sind meist gesteuerte Gesperre, Drehkeil- oder Springkeil- oder Vielzahnkupplungen.

### Schrifttum.

1. v. Ende, E.: Wellenkupplungen und Wellenschalter. Berlin: Springer 1931.
2. Altmann, Fr. G.: Drehfedernde Kupplungen. Z. VDI 1936 S. 245.
3. Ehrhardt, A.: Verschleiß von Reibscheiben in Mehrscheibenkupplungen. Z. VDI 1936 S. 1231 — Diss. Stuttgart 1934.
4. Gehle, H.: Schraubenbandreibungskupplung. Werkst.-Techn. 1934 S. 308.
5. Gehle, H.: Schraubenbandkupplungen. Z. Masch.-Bau 1927 S. 407.
6. DKP. 646573 und 664235.
7. Niemann, G.: Die Erwärmung von Brems scheiben. Fördertechn. 1938 S. 361.
8. Niemann, G.: Über Reibungsbremsen. Berichtsheft Fachtagung f. Maschinenelemente. VDI-Verlag 1936.
9. Preger, E.: Neuere Getriebe an Werkzeugmaschinen. Z. VDI 1933 S. 125.
10. Preger, E.: Einfache Rutschkupplung. Werkzeugmasch. 1936 S. 174.
- 10a. Pulvis-Anlaufkupplung. Werkst. u. Betr. 1935 Heft 7/8 S. 113.
- 10b. Kutzbach K.: Die Prüfung von mech. Bremsen und Bremsbelägen. Z. VDI 1933 S. 443.

### Firmenschriften.

11. H. Desch, Hüsten-Ruhr.
12. Eisenwerk Wülfel, Hannover-Wülfel.
13. Lohmann & Stolterfort AG., Witten-Ruhr
14. Fr. G. Niebuhr, Breslau-Deutsch Lissa.
15. Vogel & Schlegel, Dresden 27.
16. Bamag-Meguín AG., Berlin.
17. Jordan-Bremsen Ges., Berlin-Neukölln.
18. A. Breitbach, Wuppertal-Barmen.
19. Malmedy & Co., Düsseldorf.
20. Köhler & Bovenkamp, Wuppertal-Barmen.
21. Zahnradfabrik Augsburg, vorm. I. Renk, Augsburg.
22. A. Fr. Flender & Co., Bochoit.
23. I. M. Voith, Heidenheim.
24. O. Ortlinghaus Söhne, Remscheid.
25. Benn, Radebeul-Oberlöbnitz.
26. Stromag, Schlotmann & Co., Dortmund.
27. Metalluk, Bamberg.
28. Knorr Bremse, Berlin-Lichtenberg.
29. A. Schütz, Wien.
30. PIV-Antrieb-Werner Reimers KG., Bad Homburg v. d. Höhe.
31. Vulkan GmbH., Dortmund.
32. AEG, Berlin.
33. Bamag, Dessau, Werk Eisenach.
34. Peniger Maschinenfabrik, Penig
35. Demag AG., Duisburg.

# Zahnräder.

## A. Grundlagen.

Die Verzahnung auf den sich berührenden Grundkörpern ermöglicht eine zwangsläufige und schlupffreie Bewegungs- und Kraftübertragung zwischen zwei Wellen. Hierbei bleibt die Übersetzung  $i = \text{Drehzahl } n_1 / \text{Drehzahl } n_2$  gleich (Kreisräder) oder wechselt gesetzmäßig (Ellipsenräder). Man verbindet parallele Wellen durch Stirntriebe, sich schneidende Wellen durch Kegeltriebe, sich kreuzende Wellen durch Schraubentriebe, Schneckentriebe oder Hyperbeltriebe.

Stirn- und Kegeltriebe wälzen sich im Teilkreis (Wälzkreis) ohne Gleiten aufeinander ab, während bei Schrauben- und Schneckentrieben die Zähne noch längs aufeinander gleiten. Verschleiß und Wirkungsgrad werden dadurch beeinflusst.

 


Abb. Z 1 a und b. Profile für Zykloiden- und Evolventen-Verzahnung.

### I. Normale Zahnform.

**a) Die Zahnform** ist festgesetzt:

1. durch die Flankenlinie, Abb. Z 3,
2. durch das Zahnprofil, Abb. Z 1.

1. Flankenlinie. Je nach ihrem Verlauf, Abb. Z 2 a bis l, liegt Gerad-, Schräg-, Pfeil-, Kreisbogen- oder Spiralverzahnung usw. vor.

2. Das Zahnprofil ist festgelegt

durch das Flankenprofil (Zykloide oder Evolvente, Abb. Z 1),


durch die Teilung auf dem Teilkreis (Wälzkreis)  $t = m \cdot \pi = \pi \cdot d/z$ , durch die Zahndicke  $\hat{s} = t/2$ , durch die Kopfhöhe  $h_k = m$  und die Fußhöhe  $h_f \approx 1,16 \cdot m$ , Abb. Z 3.

3. Flankenprofil. Zu jeder beliebigen Zahnflanke läßt sich eine Gegenflanke erzeugen, indem man durch die erste als Werkzeug die Gegenflanke beim Abwälzen ausarbeiten läßt. Es fragt sich nur, ob sie vorteilhaft herzustellen und zu verwenden ist.

**b) Das Zykloidenprofil** entsteht als Radlinie durch Abrollen eines außerhalb des Teilkreises liegenden Rollkreises auf dem Teilkreis (Zahnkopf) und durch Abrollen eines zweiten, innerhalb des Teilkreises liegenden Rollkreises auf dem Teilkreis (Zahnfuß). Der erhabene gewölbte Zahnkopf arbeitet mit dem hohl gewölbten Zahnfuß des Gegenzahnes zusammen, Abb. Z 1 a. Das Fußprofil wird eine Gerade, wenn der Rollkreisdurchmesser gleich  $0,5 \times$  Teilkreisdurchmesser ist. Das Zykloidenprofil ermöglicht kleine Zähnezahlen ohne Unterschnitt für das Ritzel. Es ergibt günstige Walzenpressung und günstige Gleitverhältnisse, aber die hohlen Fußflächen sind nicht mit geraden Schneidflanken herstellbar. Der Achsabstand muß genau eingehalten werden, um periodische Fehler zu vermeiden. Es wird daher nur in der Uhrenindustrie, bei Zahnstangenwinden und Triebstockverzahnung (Punktverzahnung) angewendet.

**c) Das Evolventenprofil** wird durch den Endpunkt einer Geraden (Erzeugende) erzeugt, die sich auf einem Grundkreis abwälzt, der kleiner als der Teilkreis gewählt wird, Abb. Z 4 bis 6. Die entstehenden Zahnflanken sind ballig gegeneinander gewölbt, Abb. Z 1 b und Z 4, so daß die Walzenpressung größer als bei der Zykloidenverzahnung wird. Die Evolventen-Zahnstange, Abb. Z 5, zeigt gerade, schräg liegende Zahnflanken und wird



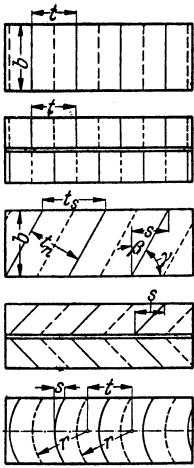

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
k

Zu Abb. Z 2a bis l.

- a Geradzähne
- b Stufenzähne
- c Schrägzähne
- $\beta$ -Schrägungswinkel
- $\gamma$ -Steigungswinkel (rechtssteigend)
- d Pfeilzähne
- e Kreisbogenzähne

- f Geradzähne
- g Schrägzähne (rechtssteigend)
- h Spiralzähne (rechtssteigend)
- i Evolventenzähne (linksteigend)
- k Kreisbogenzähne (linksteigend)
- l Böttgerverzahnung

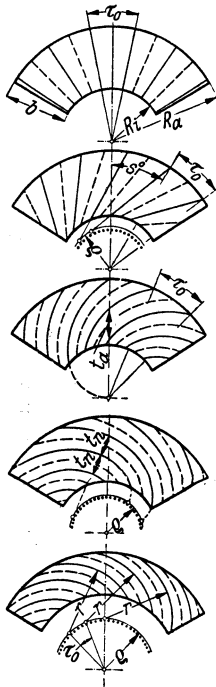


Abb. Z 2 a bis l. Form der Flankenlinien.

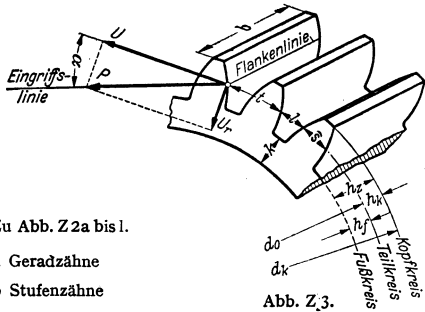


Abb. Z 3.

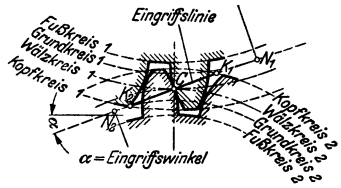


Abb. Z 4. Außenverzahnung.



Abb. Z 5. Zahnstange. Eingriffsstrecke. Überdeckungsgrad.



Abb. Z 6. Innenverzahnung.

mit Vorteil als Werkzeug verwendet. Ein Fehler im Achsenabstand ist ohne Einfluß auf den genauen Zahneingriff. Die Bedingung der Allgemeinverzahnung (Eingriffslinie steht im Wälzpunkt auf beiden Flanken senkrecht) ist erfüllt, so daß die mit derselben Zahnstange als Werkzeug hergestellten Räder verschiedener Größe zusammenlaufen können (Satzräder). Für geringe

Zähnezahl ist Schrägverzahnung oder Sonderverzahnung notwendig, um Unterschnitt zu vermeiden.

**d) Eingriffswinkel.** Mit größerem Eingriffswinkel  $\alpha$ , Abb. Z 3 und Z 4, vergrößert sich der Zahndruck, der Achs- und Lagerdruck und verringert sich die Mindestzähnezahl, der Überdeckungsgrad, die relative Gleitgeschwindigkeit und die Biegebeanspruchung des Zahnes. Genormt ist in Deutschland  $\alpha = 20^\circ$  (DIN 867), aber auch  $15^\circ$  (Werkzeugmaschinenbau) und  $14\frac{1}{2}^\circ$  (England und USA.) sind in Gebrauch.

**e) Der Wälzpunkt,** Abb. Z 4, ist der gemeinsame Berührungspunkt der Wälzkreise.

**f) Eingriffslinie.** Auf dieser wandert beim Abwälzen der gemeinsame Berührungspunkt der Zahnflanken, und zwar bei der Zykloidenverzahnung auf dem Rollkreis und bei der Evolventenverzahnung auf der gemeinsamen Tangente an die Grundkreise durch den Wälzpunkt, Abb. Z 4.

**g) Die Eingriffstrecke,** Abb. Z 4, ist das wirklich für den Eingriff ausgenutzte Stück der Eingriffslinie. Die Eingriffslänge  $\gamma$  ist der auf dem Teilkreis gemessene Drehweg, wenn ein Zahn die Eingriffstrecke durchläuft.

**h) Der Überdeckungsgrad** oder die Eingriffsdauer  $\varepsilon = \text{Eingriffslänge } \gamma / \text{Teilung } t$  muß größer als 1 sein. Je größer  $\varepsilon$ , desto ruhiger der Lauf. Für Geradverzahnung ist  $\varepsilon_g = \text{Eingriffstrecke} / (\cos \alpha \cdot t)$ , für Schrägverzahnung ist  $\varepsilon_s = \varepsilon_g + b \cdot \sin \beta / (m_n \cdot \pi)$ .

**i) Unterschnitt** entsteht bei kleinen Zähnezahlen durch die Kopfflanke des Gegenrades (des Werkzeuges), wenn  $K_2$ , Abb. Z 4, außerhalb von  $N_1 - N_2$  liegt. Abhilfe durch größere Zähnezahl, also kleinere Teilung, Schrägverzahnung, Profilverziehung oder größeren Eingriffswinkel. Die Grenzzähnezahl oder Mindestzähnezahl, für die noch kein Unterschnitt eintritt, ist  $z_g = 2 / \sin^2 \alpha = 17$  (30) für normale  $20^\circ$  ( $15^\circ$ ) Geradverzahnung für Schrägverzahnung  $z_{\min} = z_g \cdot \cos^3 \beta$ ,

**k) Zahngleiten.** Teilt man den Zahnkopf in gleiche Teilstrecken, so arbeitet mit jeder Teilstrecke eine bestimmte Strecke des Gegenzahnes (Zahnfuß) zusammen. Der Unterschied zwischen Teilstrecke und Gegenstrecke ist die Gleitstrecke, und das Verhältnis Gleitstrecke zu Teilstrecke das spezifische Gleiten. Ein Gleiten, also eine Abnutzung, tritt nur außerhalb und innerhalb des Teilkreises auf, am Teilkreis selbst nur Druck und dadurch Grübchenbildung.

**l) Innenverzahnung.** Hohlräder, Abb. Z 6, ergeben gegenüber der Außenverzahnung (Vollräder) einen besseren Überdeckungsgrad, geräuschärmeren Lauf, günstigere Walzenpressung und geringeren Platzbedarf. Herstellung und Lagerung des Hohlrades beachten!

**m) Wirkungsgrad**  $\eta = \text{abgeführte Leistung} / \text{zugeführte Leistung}$ . Bei bester Ausführung mit Wälzlagern (Gleitlagern) und günstiger Schmierung ist bei Stirn- oder Kegelhädern für ein Räderpaar  $\eta = 0,98$  bis  $0,99$ , bei Kegelhädern  $0,97$  erreichbar. Bei abgenutzter Verzahnung bis  $15$  vH weniger<sup>1) 2) 3)</sup>.

**n) Übersetzung** (größer als 1)  $i = d_2/d_1 = z_2/z_1 = n_1/n_2$  mit  $d_1, z_1$  und  $n_1$  als Teilkreisdurchmesser, Zähnezahl und Drehzahl des Ritzels und  $d_2, z_2, n_2$  als Teilkreisdurchmesser, Zähnezahl und Drehzahl des Rades.

<sup>1)</sup> Rikli: Über die Messung von Zahnradverlusten. Z. VDI 1911 S. 1435.

<sup>2)</sup> Kutzbach: Reibung und Abnutzung von Zahnradern. Z. VDI 1926 S. 999.

<sup>3)</sup> Cranz u. Kammerer: Versuche mit Zahnradern von Straßenbahnwagen. München Berlin 1923, Verl. Oldenbourg.

**o) Abmessungen.** Modul  $m = t/\pi$ ;  $t =$  Teilung; Kopfkreisdurchmesser  $d_k = d + 2 \cdot h_k$ ; Fußkreisdurchmesser  $d_f = d - 2 \cdot h_f$ ; Kopfhöhe  $h_k = m$ ; Fußhöhe  $h_f \approx 1,16 \cdot m$ ; Kopfspiel  $h_r - h_k \approx 0,166 \cdot m$ ; Achsabstand oder Mittenabstand  $a = 0,5(d + D) = 0,5(z + Z)m$ . Der Teilkreisdurchmesser  $d_0 = m \cdot z$  wird in Berechnungen meist einfach mit  $d$  bezeichnet.

**p) Kräfte.** Umfangskraft im Teilkreis  $U = 2M/d$  mit  $M = 71620 N/n$  = Drehmoment in cmkg und Leistung  $N$  in PS; Zahnkraft (senkrecht zur Zahnfläche)  $P = U/\cos \alpha$  bei gerader Evolventenverzahnung.

**q) Normen.** DIN 867 (Zahnform); 868 (Begriffe); 869 (Bestellung); 870 (Profilverschiebung); 780 (Modulreihe).

Modulreihe nach DIN 780:

0,3 (0,35), 0,4 (0,45), 0,5 (0,55), 0,6 (0,65), 0,7, 0,8, 0,9,

1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.

### Zahnform nach DIN 867

Zahnstangenprofil als Bezugsprofil (mit Gegenprofil).

Im Profil sind die Flanken Geraden (Evolventenverzahnung), im Raume Ebenen.

Eingriffswinkel  $\alpha = 20^\circ$  (= halber Flankenwinkel).

Gemeinsame Zahnhöhe  $h = 2 \cdot m$  ( $m =$  Modul = Durchmessererteilung).

In der Profilmittellinie  $MM$  (bei Flankenspiel 0)

Zahndicke = Zahnücke =  $t/2$  ( $t =$  Umfangsteilung).

Die Kopfspielrundung beginnt dort, wo das Gegenprofil aufhört (Form der Rundung abhängig vom Herstellungsverfahren).

Kopfspiel  $S_k = 0,1 \cdot m$  bis  $0,3 \cdot m$  (abhängig vom Herstellungsverfahren und von Sonderbedürfnissen).

Für Flankenspiel und Flankeneintrittspiel ist Normung bzw. Angabe der Passung vorbehalten.

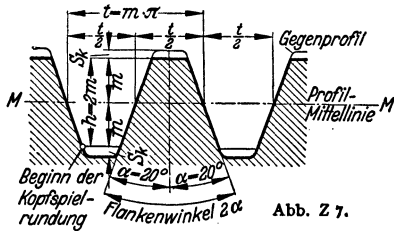


Abb. Z 7.

Tafel 1. Beziehungen für Stirnräder genormter Verzahnung.

Benennung	Ritzel		Rad	
	Kurzzeichen	gleich	Kurzzeichen	gleich
Drehzahl je Minute . . . . .	$n_1$	$i n_2 = n_2 \cdot \frac{z_2}{z_1}$	$n_2$	$\frac{n_1}{i} = n_1 \cdot \frac{z_1}{z_2}$
Zähnezahl . . . . .	$z_1$	$\frac{z_2}{i} = z_2 \cdot \frac{n_2}{n_1} = \frac{d_{01}}{m}$	$z_2$	$i z_1 = z_1 \cdot \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{02}}{m}$
Übersetzungsverhältnis . .	$i$	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_{02}}{d_{01}}$		
Teilung . . . . . in mm	$t$	$m \cdot \pi = \hat{s} + \hat{l}$		

Zahlentafel 1 (Fortsetzung).

Benennung	Ritzel		Rad	
	Kurzzeichen	gleich	Kurzzeichen	gleich
Eingriffstrecke . . . . .	$g$	ausgenützte Strecke der Eingriffslinie		
Eingriffslänge . . . . .	$\gamma$	Drehweg auf Teilkreis für einen Zahneingriff. Für Gerad-Verzahnung $\gamma = g/\cos \alpha$		
Überdeckungsgrad . . . . .	$\varepsilon$	$\varepsilon = \frac{\gamma}{t}$		
Zahndicke . . . . . in mm	$\hat{s}$	$\hat{s} = \hat{l} = \frac{t}{2}$ , wenn kein Flankenspiel vorhanden, also bei genau bearbeiteten Rädern; bei unbearbeiteten Rädern $\hat{l} > \hat{s}$		
Zahnlücke . . . . . „ „	$\hat{l}$			
Modul . . . . . „ „	$m$	$\frac{t}{\pi} = \frac{d_{01}}{z_1} = \frac{d_{02}}{z_2}$		
Zahnhöhe . . . . . „ „	$h_z$	$2\frac{1}{2}m = h_k + h_f$		
Kopfhöhe . . . . . „ „	$h_k$	$m$		
Fußhöhe . . . . . „ „	$h_f$	$h_k + S_k = 1,16m$		
Kopfspiel . . . . . „ „	$S_k$	$0,16m$		
Gemeinsame Zahnhöhe . „ „	$h$	$2m$ ; siehe DIN 867 (S. 637)		
Eingriffswinkel . . . . . °	$\alpha$	$20^\circ$ , bisher $15^\circ$		
Teilkreisdurchmesser . „ mm	$d_{01}$	$m \cdot z_1$	$d_{02}$	$m \cdot z_2$
Kopfkreisdurchmesser . „ „	$d_{k1}$	$d_{01} + 2m = m(z_1 + 2)$	$d_{k2}$	$d_{02} + 2m = m(z_2 + 2)$
Achsenabstand . . . . . „ „	$a$	$\frac{d_{01} + d_{02}}{2} = m \frac{z_1 + z_2}{2}$		
Zahnbreite . . . . . „ „	$b$			
Kranzstärke . . . . . „ „	$k$	mindestens $1,6 \cdot m$		
Umfangsgeschwindigkeit im Teilkreise . . . . . m/s	$v$	$\frac{d_{01} \cdot \pi \cdot n_1}{60000} = \frac{d_{02} \cdot \pi \cdot n_2}{60000}$		
Umfangskraft . . . . . „ kg	$U$	$\frac{M_1 \cdot 2}{d_{01}} = \frac{75 N_1}{v} = c \cdot b \cdot t$ ; $d_{01}$ , $b$ und $t$ in cm		
Leistung . . . . . „ PS	$N_1$	$\frac{U \cdot v}{75} = \frac{N_2}{\eta}$	$N_2$	$\eta N_1$
Drehmoment . . . . . cmkg	$M_1$	$71620 \frac{N_1}{n_1}$	$M_2$	$i \cdot M_1$
Wirkungsgrad des Getriebes .	$\eta$	$\frac{N_2}{N_1} = \eta_i \cdot \eta_w = 0,92$ bis $0,98$ f. unbearbeitete bis bearb. u. gut geschmierte R.		
„ der Lagerung .	$\eta_i$			
„ „ Wälzung .	$\eta_w$			
Walzenpressung . . . kg/cm <sup>2</sup>	$k$	$\frac{3,12 \cdot U}{b \cdot d_1} \cdot \frac{i \pm 1}{i}$ f. für $20^\circ$ -Verz. $b$ und $d_1$ in cm		
Biegebeanspruchung . „	$\sigma$	$U \cdot q/(b \cdot m)$ ; $b$ und $m$ in cm		
$c$ -Wert . . . . . „	$c$	$U/(b \cdot t)$ ; $b$ und $t$ in cm		

## Diametral- und Circular-pitch.

In Ländern des englischen Maßsystems werden Zahnräder nach Diametral- oder nach Circular-pitch berechnet.

Mit Diametral-pitch  $Dp$  bezeichnet man die Anzahl Zahnteilungen auf 1 Zoll Länge des Teilkreisdurchmessers, mit Circular-pitch dagegen die Länge einer Zahnteilung in Zoll auf dem Teilkreis gemessen.

\* Tafel 2. Pitch-Formeln. (Alle Maße in engl. Zoll.)

Gesucht	Bezeichnung	Gleichung
Diametral-pitch .....	$D_p$	$D_p = \frac{z}{d_o} = \frac{z+2}{d_k} = \frac{3,1416}{C_p}$
Circular-pitch (in engl. Zoll im Bogen gemessen) .....	$C_p$	$C_p = \frac{3,1416 \cdot d_o}{z} = \frac{3,1416 \cdot d_k}{z+2} = \frac{3,1416}{D_p}$
Kopfkreisdurchmesser des Rades .....	$d_k$	$d_k = \frac{z+2}{D_p} = \frac{(z+2) C_p}{3,1416} = d_o + 2 \cdot h_k$
Teilkreisdurchmesser .....	$d_o$	$d_o = \frac{z}{D_p} = \frac{z \cdot C_p}{3,1416}$
Zähnezahl .....	$z$	$Z = d_k \cdot D_p - 2 = d_o \cdot D_p$
Zahnücke (im Bogen gemessen) .....	$\hat{l}$	$l = \frac{1,5708}{D_p} = \frac{C_p}{2}$
Zahndicke (im Bogen gemessen) .....	$\hat{s}$	$e = \frac{1,5708}{D_p} = \frac{C_p}{2}$
Zahnhöhe .....	$h_z$	$h_z = \frac{2,1571}{D_p} = 0,6897 \cdot C_p$
Zahnkopfhöhe .....	$h_k$	$h_k = \frac{d_k}{z+2} = \frac{d_o}{z} = \frac{1}{D_p} = 0,3183 \cdot C_p$
Zahnfußhöhe .....	$h_f$	$h_f = \frac{1,1571}{D_p} = 0,3714 \cdot C_p$
Achsenabstand zweier Räder mit Zähnezahlen $z_1$ und $z_2$	$a$	$a = \frac{z_1 + z_2}{2 \cdot D_p} = \frac{(z_1 + z_2) \cdot C_p}{6,2832}$

$$\text{Diametral-pitch } Dp = \frac{3,14}{Cp} = \frac{25,4}{m}; \quad \text{Circular-pitch } Cp = \frac{3,14}{Dp} = \frac{m}{8,09};$$

$$\text{Modul } m = \frac{25,4}{Dp} = 8,09 \cdot Cp.$$

Tafel 3. Diametral-pitch.

Diametral-pitch ...	1	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	2	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Modul .....	25,4	20,32	16,93	14,51	12,7	11,29	10,16
Teilung .....	79,8	63,84	53,19	45,58	39,9	35,47	31,92
Diametral-pitch ...	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4	5	6	7
Modul .....	9,23	8,47	7,26	6,35	5,08	4,23	3,63
Teilung .....	29	26,61	22,81	19,95	15,96	13,29	11,40
Diametral-pitch ...	8	9	10	11	12	14	16
Modul .....	3,17	2,82	2,54	2,31	2,12	1,81	1,59
Teilung .....	9,96	8,86	7,98	7,26	6,66	5,69	5
Diametral-pitch ...	18	20	22	24	26	28	
Modul .....	1,41	1,27	1,15	1,06	0,98	0,91	
Teilung .....	4,43	3,99	3,61	3,33	3,08	2,86	

Tafel 4. Circular-pitch.

Circular-pitch .....	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$
Modul .....	0,505	1,01	1,51	2,02	2,52	3,03	3,53
Teilung .....	1,586	3,17	4,74	6,35	7,92	9,52	11,09
Circular-pitch .....	$\frac{1}{8}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{13}{16}$	$\frac{7}{8}$
Modul .....	4,04	4,54	5,05	5,56	6,06	6,57	7,08
Teilung .....	12,69	14,26	15,87	17,47	19,04	20,63	22,24
Circular-pitch .....	$\frac{15}{16}$	1	$\frac{11}{16}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{13}{16}$	$\frac{11}{4}$	$\frac{15}{8}$
Modul .....	7,55	8,09	8,59	9,10	9,60	10,11	10,62
Teilung .....	23,81	25,42	26,99	28,59	30,16	31,76	33,36
Circular-pitch .....	$\frac{13}{8}$	$\frac{17}{16}$	$\frac{11}{4}$	$\frac{15}{8}$	$\frac{13}{4}$	$\frac{17}{8}$	2
Modul .....	11,12	11,62	12,13	13,14	14,15	15,17	16,18
Teilung .....	34,93	36,49	38,11	41,28	44,45	47,66	50,83

Beispiel für Diametral- und Circular-pitch. Ein Rad hat 30 Zähne und 5" Teilkreis-  
 durchmesser  $D_p = \frac{30}{5} = 6''$ ;  $C_p = \frac{3,14}{6} = 0,523''$ ;  $d_k = \frac{30 + 2}{6} = 5,333''$ .

## II. Sonder-Verzahnung

zum Vermeiden von Unterschnitt bei kleiner Zähnezahl.<sup>1) 2) 3)</sup>

a) **Profilverschiebung**<sup>3) 4) 5) 6) 7)</sup>. Die Profilmittellinie (Zahndicke = Zahnücke) liegt nicht mehr auf dem Wälzkreis. Die Zahnstange als Bezugsprofil wird bei der Zahnradherstellung vom Wälzkreis um  $h = x \cdot m$  abgerückt, Abb. Z 8 und Z 9, wobei meistens  $x = 0,25$  oder  $0,5$  oder  $0,75$  ist. Die notwendige Abrückung zur Vermeidung von Unterschnitt beträgt für die  $20^\circ$ -Verzahnung  $h = (14 - z)m/17$ ; für  $15^\circ$ -Verzahnung  $h = (25 - z)m/30$ .

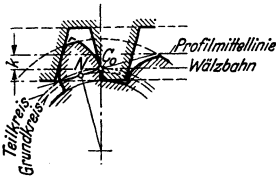


Abb. Z 8. Profilverschiebung  $h$  für  $z_1: z_1 = \infty$  (Zahnstange).  $h = x \cdot m$  (gezeichnet  $x = 0,65$ ).

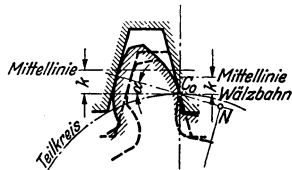


Abb. Z 9. Profilverschiebung  $h$ , rechts für  $z_1: z_1 = 1$ , links für  $z_1: z_1 = 8$ ; gestrichelt eingezeichnet unterschrittene Zahnform ohne Profilverschiebung.

V-Null-Getriebe: Die Profilverschiebung ist für Ritzel und Rad gleich groß, aber entgegengesetzt, so daß der Achsabstand sich nicht ändert.

V-Getriebe: Die Profilverschiebung für Ritzel und Rad hebt sich nicht auf; der Achsabstand und der Eingriffswinkel ändern sich.

### b) Profilverschiebung und Änderung des Eingriffswinkels.

Hierbei ist V-Null-Getriebe und V-Getriebe möglich<sup>8)</sup>.

<sup>1)</sup> Schiebel: Zahnräder. I. Teil. Berlin: Springer 1930.

<sup>2)</sup> Buckingham-Olah: Stirnräder mit geraden Zähnen. Berlin: Springer 1932.

<sup>3)</sup> Kutzbach: DIN 870.

<sup>4)</sup> Lasche: Elektrischer Antrieb mittels Zahnradübersetzung. Z. VDI 1899 S. 1492.

<sup>5)</sup> Jung: Betrieb 1919 S. 104.

<sup>6)</sup> Kutzbach: Grundlagen und Fortschritte der Zahnradherzeugung. Berlin: VDI-Verlag 1925.

<sup>7)</sup> Trier: Die Zahnformen der Zahnräder. Werkstattbuch 47. Berlin: Springer 1939.

<sup>8)</sup> Plesing: Verzahnung mit belieb. Eingriffswinkel. Z. VDI 1910 S. 1682.

### c) Änderung des Eingriffswinkels allein<sup>1)</sup>.

Vergrößerte Eingriffswinkel ergeben günstigere Unterschnitts-Verhältnisse.

### III. Schrägverzahnung, Abb. Z 2 c und d.

Die Zähne stehen um den Winkel  $\beta$  schräg zur Achse ( $\beta \approx 10^\circ \dots 20^\circ$ ). Maßgebend für die Herstellung und Berechnung ist der Modul im Normal-schnitt  $m_n = d \cos \beta / z$  und die rechnerische Zähnezah  $z_n = z / \cos^3 \beta$ ; maßgebend für den Durchmesser und die wirkliche Zähnezah  $z$  ist der Modul im Stirnschnitt  $m_s = d / z = m_n / \cos \beta$ , der meist unrund ausfällt. Im Gegensatz zur Geradverzahnung wandert der Zahneingriff über die Zahnbreite; der Überdeckungsgrad wird größer:  $\epsilon_s = \epsilon_g + b \sin \beta / (m_n \cdot \pi)$ , der Lauf ruhiger, der Zahn biegezugfester, die zulässige Belastung größer, die Mindestzähnezah  $z_{min} = z_g \cdot \cos^3 \beta$  kleiner, so daß durch Vergrößerung des Schrägungswinkels auch bei sehr kleiner Zähnezah noch Unterschnitt vermieden werden kann. Man beachte aber den entstehenden Achsschub  $A = U \cdot \operatorname{tg} \beta$  und die besonderen Anforderungen an Herstellung, Lagerung und Genauigkeit. Bei Pfeil- und Bogenverzahnung, Abb. Z 2 d und e, ergeben sich ähnliche Vorteile ohne Achsschub. Berechnung s. S. 651.

### IV. Schraubenräder.

Läßt man Stirnräder mit Schrägverzahnung und mit gleicher Normalteilung, aber verschiedenen Schrägungswinkeln  $\beta$  miteinander laufen, Abb. Z 10 a und b, so müssen die Achsen im Winkel  $\delta = \beta_1 + \beta_2$  zueinanderstehen. Die Zähne gleiten aufeinander und berühren sich nur in einem Punkte. Ihre Übersetzung wird  $i = n_1/n_2 = z_2/z_1 = d_2 \cdot \cos \beta_2 / d_1 \cdot \cos \beta_1$

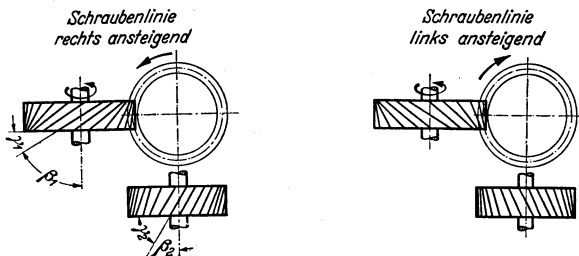


Abb. Z 10 a. Schraubenlinie rechts ansteigend. Abb. Z 10 b. Schraubenlinie links ansteigend

und ist also nicht nur von den Durchmessern, sondern auch von den Schrägungswinkeln abhängig. Für gleiche Durchmesser und für Kreuzungswinkel der Achsen  $\delta = 90^\circ$  ergeben sich Übersetzungen und Schrägungswinkel nach Tafel 5.

Der Wirkungsgrad der Verzahnung  $\eta_e = \frac{1 - \mu \cdot \operatorname{tg} \beta_2}{1 + \mu \cdot \operatorname{tg} \beta_1}$  ist vom Reibwert  $\mu = \operatorname{tg} \rho$  und vom Schrägungswinkel  $\beta$  abhängig; daher möglichst  $\beta_1$  (treibendes Rad) größer als  $\beta_2$  (getriebenes Rad) wählen. Bei gegebenem Achsenwinkel wird  $\eta_e$  am größten für  $\beta_1 = \frac{\delta + \rho}{2}$ . Der Verschleiß begrenzt die übertragbare Leistung. Beachte auch den Achsialschub. Berechnung und Beziehungen Tafel 6.

<sup>1)</sup> Die Maagzahnäder usw. Schweizerische Bauzeitung 1917 Nr. 12.

Tafel 5. Übersetzung und Schrägungswinkel an Schraubentrieben.

Übersetzung $i = \frac{n_1}{n_2} = \operatorname{tg} \beta_1$	Schrägungswinkel	
	des treibenden Rades $\beta_1$	des getriebenen Rades $\beta_2$
1	45°	45°
1 <sup>1/2</sup>	56° 19'	33° 41'
2	63° 26'	26° 34'
2 <sup>1/2</sup>	68° 42'	21° 48'
3	71° 34'	18° 26'
3 <sup>1/2</sup>	74° 3'	15° 57'
4	75° 58'	14° 2'
4 <sup>1/2</sup>	77° 28'	12° 32'
5	78° 41'	11° 19'
6	80° 32'	9° 28'

Tafel 6. Beziehungen für Schraubenräder genormter Verzahnung.

Benennung	Treibendes Rad		Getriebenes Rad	
	Kurzzeichen	gleich	Kurzzeichen	gleich
Drehzahl je Minute . . . . .	$n_1$	$i \cdot n_2 = n_1 \cdot \frac{z_2}{z_1}$	$n_2$	$\frac{n_1}{i} = n_2 \cdot \frac{z_1}{z_2}$
Zähnezahl . . . . .	$z_1$	$\frac{z_2}{i} = z_1 \cdot \frac{n_2}{n_1} = \frac{d_{01}}{m_{s1}}$	$z_2$	$i \cdot z_1 = z_2 \cdot \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{02}}{m_{s2}}$
Übersetzungsverhältnis . . .	$i$	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_{02}}{d_{01}} \cdot \cos \beta_2$ ; für $\delta = 90^\circ$ und $d_{01} = d_{02}$ ist $i = \operatorname{tg} \beta_1$		
Normalteilung . . . . in mm	$t_n$	$m_n \cdot \pi = t_{s1} \cdot \cos \beta_1 = t_{s2} \cdot \cos \beta_2$		
Modul der Normalteilung „ „	$m_n$	$\frac{t_n}{\pi} = \frac{d_{01}}{z_1} \cdot \cos \beta_1 = \frac{d_{02}}{z_2} \cdot \cos \beta_2 = m_{s1} \cdot \cos \beta_1$ ; $= m_{s2} \cdot \cos \beta_2 = m$ (DIN 780)		
Zahnhöhe . . . . . „ „	$h_z$	$2 \frac{1}{2} \cdot m_n = h_k + h_f$		
Kopfhöhe . . . . . „ „	$h_k$	$m_n$		
Fußhöhe . . . . . „ „	$h_f$	$1 \frac{1}{2} \cdot m_n = h_k + S_k$		
Kopfspiel . . . . . „ „	$S_k$	$\frac{1}{2} m_n$		
Gemeinsame Zahnhöhe „ „	$h$	$2 m_n$ ; siehe DIN 867 (S. 637)		
Teilkreisdurchmesser . . „ „	$d_{01}$	$m_{s1} \cdot z_1$	$d_{02}$	$m_{s2} \cdot z_2$
Kopfkreisdurchmesser . . „ „	$d_{k1}$	$d_{01} + 2 m_n$	$d_{k2}$	$d_{02} + 2 m_n$
Achsenabstand . . . . . „ „	$a$	$0,5 (d_{01} + d_{02})$		
Radbreite . . . . . „ „	$b$	gewöhnlich $10 \cdot m$		
Eingriffswinkel . . . . . „ °	$\alpha$	20° nach DIN 867		
Achsenwinkel . . . . . „ °	$\delta$	$\beta_1 + \beta_2$		
Schrägungswinkel . . . . „ °	$\beta_1$	$\beta_1 \geq \beta_2$	$\beta_2$	$\cos \beta_1 = \frac{m_n \cdot z_1}{d_{01}} = \frac{m_n}{m_{s1}}$
Steigungswinkel . . . . „ °	$\gamma_1$	$90 - \beta_1$	$\gamma_2$	$90 - \beta_2$
Umfangsgeschwindigkeit im Teilkreis . . . . . „ m/s	$v_1$	$\frac{d_{01} \cdot \pi \cdot n_1}{60\,000}$	$v_2$	$\frac{d_{02} \cdot \pi \cdot n_2}{60\,000}$
Gleitgeschwindigkeit . . „ „	$v_g$	$\frac{v_1}{\cos \beta_2} \cdot \sin \delta = \frac{v_2}{\cos \beta_1} \cdot \sin \delta$		



Tafel. 6 (Fortsetzung).

Benennung	Treibendes Rad		Getriebenes Rad	
	Kurzzeichen	gleich	Kurzzeichen	gleich
Wirkungsgrad der Schraubung	$\eta_s$	$\frac{1 - \mu \cdot \operatorname{tg} \beta_2}{1 + \mu \cdot \operatorname{tg} \beta_1} = \frac{\cos \beta_1 \cdot \cos (\beta_2 + \varrho)}{\cos \beta_2 \cdot \cos (\beta_1 - \varrho)}$		
Gesamtwirkungsgrad	$\eta$	$\eta_1 \cdot \eta_w \cdot \eta_s = 0,92 \div 0,96 \cdot \eta_s$		
Wertziffer für die Werkstoffbeanspruchung in $\text{kg/cm}^2$	$c$	$U_1 / (b \cdot t_n)$		
Stirnteilung . . . . ., mm	$t_{s1}$	$\frac{t_n}{\cos \beta_1} = m_{s1} \cdot \pi$	$t_{s2}$	$\frac{t_n}{\cos \beta_2} = m_{s2} \cdot \pi$
Modul der Stirnteilung . . ., „	$m_{s1}$	$\frac{t_{s1}}{\pi} = \frac{m_n}{\cos \beta_1}$	$m_{s2}$	$\frac{t_{s2}}{\pi} = \frac{m_n}{\cos \beta_2}$
Umfangskraft . . . . ., kg	$U_1$	$\eta_1 \frac{75 N_1}{v_1} \approx \frac{75 N_1}{v_1}$ ; $c \cdot b \cdot t_n$ ( $b$ und $t_n$ in cm)	$U_2$	$\frac{75 N_2}{\eta_1 \cdot v_2} \approx \frac{75 N_2}{v_2}$
Leistung . . . . ., PS	$N_1$	$\approx \frac{U_1 \cdot v_1}{75}$ ; $\frac{N_2}{\eta}$	$N_2$	$\eta \cdot N_1$
Axialschub . . . . ., kg	$A_1$	$U_1 \cdot \operatorname{tg} \beta_1$ für $\delta = 0^\circ$ ; sonst $U_1 \cdot \operatorname{tg}(\beta_1 - \varrho)$	$A_2$	$U_2 \cdot \operatorname{tg} \beta_2$ für $\delta = 0^\circ$ ; sonst $U_2 \cdot \operatorname{tg}(\beta_2 + \varrho)$
Reibungszahl . . . . .	$\mu$	$\operatorname{tg} \varrho$ ; bei guter Schmierung ist $\mu \approx 0,1$ und		
Reibungswinkel . . . in °	$\varrho$	$\varrho = 5^\circ 45'$		

## B. Berechnung und Bemessung der Verzahnung von Stirn- und Schraubenrädern.

**I. Stirnräder mit geraden Zähnen** sollen heute vor allem auf Walzenpressung und Lebensdauer neben der bisher üblichen Berechnung auf Biegebeanspruchung (oder Belastungswert  $c$ ) berechnet werden. Berechnungsbeispiel s. S. 650, Bezeichnungen und Beziehungen s. S. 637 u. 638.

**a) Die Walzenpressung<sup>1)</sup>**  $k$  in  $\text{kg/cm}^2$  zwischen den Zahnflanken bestimmt die Abmessungen des Ritzels:

$$k = \frac{P}{b \cdot 2 \varrho} \quad \frac{1}{\varrho} = \frac{1}{\varrho_1} \pm \frac{1}{\varrho_2}$$

Hierbei ist  $P$  die Normalkraft an der Berührungsstelle der Zahnflanken in kg,  $b$  die wirksame Zahnbreite in cm,  $\varrho_1$  und  $\varrho_2$  die Krümmungshalbmesser der Flanken in cm, Minuszeichen bei Innenverzahnung.

Für Evolvernten-Stirnräder mit Eingriffswinkel  $\alpha$  ist im Wälzpunkt (Ausgangspunkt der Grübchenbildung)

$$P = U / \cos \alpha; \quad \varrho_1 = \frac{d_1}{2} \cdot \sin \alpha; \quad \varrho_2 = \frac{d_1 \cdot i}{2} \cdot \sin \alpha,$$

<sup>1)</sup> Die Walzenpressung  $k$  läßt sich auf die Hertzsche Pressung  $p$  zurückführen:  $k = 2,86 p^3/E$ . Bei Paarung verschiedener Werkstoffe mit den Elastizitätsmodulen  $E_1$  und  $E_2$  ist  $E = 2 \cdot E_1 \cdot E_2 / (E_1 + E_2)$ .

also für 20°-Verzahnung  $k = 3,12 \frac{U}{b \cdot d_1} \cdot \frac{i \pm 1}{i}$ ,

für 15°-Verzahnung  $k = 4,00 \frac{U}{b \cdot d_1} \cdot \frac{i \pm 1}{i}$ ,

oder notwendige Abmessung des Ritzels

für 20°-Verzahnung  $b \cdot d_1^2 = 6,25 \frac{M_1}{k_{zul}} \cdot \frac{i \pm 1}{i}$ ,

für 15°-Verzahnung  $b \cdot d_1^2 = 8,00 \frac{M_1}{k_{zul}} \cdot \frac{i \pm 1}{i}$ .

Hierin bedeutet: (Minuszeichen bei Innenverzahnung)

$U$  = die wirkliche Umfangskraft im Teilkreis in kg

$d_1$  = den Teilkreisdurchmesser des Ritzels in cm

$i = n_1/n_2$  die Übersetzung

$M_1 = U \cdot d_1/2 = 71620 N/n_1$  Drehmoment am Ritzel in kgcm

$N$  = die übertragene Leistung in PS

$k_{zul} = k_{5000} \cdot \varphi$  ist nach Tafel 7 und 8 sowohl für das Ritzel ( $n_1$ ), als auch das Rad ( $n_2$ ) nachzuprüfen.

Zulässige Walzenpressung  $k_{zul}$  in kg/cm<sup>2</sup> ist nach den heute vorliegenden Erfahrungen erheblich abhängig vom Zahnwerkstoff (Brinellhärte, Elastizitätsmodul, Kalthärtung), von der geplanten Lebensdauer und den obwaltenden Betriebsumständen (gleichmäßige Flankenanlage, Zustand der Schmierung, Verzahnungsfehler, dynamische Zusatzkräfte). Niemann<sup>1)</sup> setzt mit Rücksicht auf Lebensdauer, Grübchenbildung und Reibverschleiß durch Walzenpressung:

$$k_{zul} = k_{5000} \cdot \varphi$$

nach Tafel 7 und 8, wobei durch die Wahl der rechnerischen Lebensdauer ähnlich wie bei Wälzlagern jeder Betriebszustand berücksichtigt werden kann. Die Walzenpressung ist für Ritzel und Rad gleich groß.

Die Walzenpressung  $k$  läßt sich auf die Hertzsche Pressung  $p$  zurückführen:  $k = 2,86 p^2/E$ , wobei

$$E = 2 E_1 \cdot E_2 / (E_1 + E_2)$$

und  $E_1$  und  $E_2$  die Elastizitätsmodule der Zahn-Werkstoffe sind.

Die **rechnerische Lebensdauer**  $h$  in Betriebsstunden bei Vollast ist als Erfahrungswert dem Verwendungsfall des Getriebes anzupassen. Sie wird durch Nachrechnung bewährter Getriebe unter ähnlichen Betriebsumständen gewonnen. Bezogen auf die Nennleistung bewährter Getriebe beträgt  $h = 40000$  bis  $150000$  Stunden für dauernd vollbelastete Getriebe, z. B. Turbinengetriebe.

<sup>1)</sup> Siehe Niemann: Walzenpressung und Grübchenbildung bei Zahnrädern. Fachtagung für Maschinenelemente 1938, VDI-Verlag, Berlin 1940 (hier weiteres Schrifttum). Zahnräder auf Walzenpressung und Lebensdauer berechnet. Werkst. u. Betr. Heft 3/4 (1938) S. 29 und Heft 21/22 S. 294. — Andere Ansätze für  $k_{zul}$  siehe Buckingham-Olah: Stirnräder mit geraden Zähnen. Berlin: Springer 1932. — Hofer: Die zulässige Zahnradbeanspruchung. Werkstattstechnik (1931) S. 128. — Wissmann: Berechnung und Konstruktion von Zahnrädern. Dissertation Techn. Hochsch. Berlin 1930. — Karas: Dauerfestigkeit von Laufflächen gegenüber Grübchenbildung. VDI-Zeitschrift 1941, S. 341.

Tafel 7.  $k_{5000}$ -Werte in kg/cm<sup>2</sup>

für die angegebenen Werkstoffe in Paarung mit Stahl oder Stahlguß. Bei Paarung mit Gußeisen sind die 1,5fachen Werte zu nehmen.

Zahn-Werkstoff	Brinell- härte $H$ kg/mm <sup>2</sup>	Drehzahlen $n_1$ bzw. $n_2$ von Ritzel bzw. Gegenrad												
		10	25	50	100	250	500	750	1000	1500	2500	5000		
Ge 18. 91 .....	170	32	24	19	15	11	8,8	7,7						
Ge 26. 91 .....	220	60	44	35	28	21	16,5	14,4	13	11,5				
St 42. 11.; Stg 52. 81	125	35	26	20	16	12	9,5	8,3	7,5	6,6	5,6			
St 50. 11.....	153	52	38	31	24	18	14	12	11	9,8	8,3	6,6		
St 60. 11.....	180	73	53	42	34	25	20	17	16	14	11	9,1		
St 70. 11.....	208	97	71	57	45	33	26	23	21	18	15	12		
Si-Mn-St 75-80.....	230		87	69	55	41	32	28	26	22	19	15		
Si-Mn-St 85-90.....	264			89	70	52	41	36	33	28	24	19		
VCN 35 .....	450				210	155	123	107	98	85	72	56		
Einsatzstahl gehärtet ...	600				374	276	219	190	174	152	128	100		

Tafel 8.  $\varphi$ -Werte zum Umrechnen der  $k_{5000}$ -Werte aus Tafel 7 in eine andere Lebensdauer  $h$ .  $k = k_{5000} \cdot \varphi$ .

$h$ in Betriebsst.	150	312	625	1200	2500	5000	10000	40000	80000	150000	300000
$\varphi$ .....	3,2	2,5	2	1,6	1,25	1	0,8	0,5	0,4	0,32	0,256

$h = 500$  bis  $5000$  Stunden für nur zeitweise vollbelastete Getriebe, z. B. Schaltgetriebe an Werkzeugmaschinen und Kraftwagen, Getriebe an Hebezeugen und Flugzeugen,

$h = 50$  bis  $100$  Stunden für seltenen Handantrieb, z. B. Zahnstangenwinden.

Die **wirkliche Lebensdauer** wird hierbei ein vielfaches der rechnerischen Lebensdauer  $h$ , wenn die Vollbelastung nur zeitweise auftritt und die sonstigen Betriebsumstände (Vermeiden von Stößen und Zahnfehlern, gleichmäßige Flankenanlage, Kalthärtung, Gleitverhalten, Schmierung und Erwärmung) günstig sind. Bei ungünstigen Betriebsverhältnissen wird sie entsprechend kürzer.

**b) Der Modul  $m$ <sup>1)</sup>** (in der Rechnung in cm) ist nach unten durch die Biegebeanspruchung des Zahnes (s. Punkt c) und ferner durch die Güte der Lagerung (Zahneck-Bruchgefahr) nach Tafel 9 begrenzt, nach oben durch die Mindestzähnezahl  $z_{\min}$  nach Tafel 10 auf

$$m \geq \frac{U \cdot q}{b \cdot \sigma} \geq m_{\min} \leq \frac{d_1}{z_{1 \min}}$$

**c) Die Biegebeanspruchung** ist für Ritzel und für Rad (verschiedene Zähnezahl und verschiedener Werkstoff) nachzuprüfen.

Für geradverzahnte Stirnräder mit üblicher Evolventenverzahnung ist  $\sigma = \frac{U \cdot q}{b \cdot m}$  mit Umfangskraft  $U = 2 M_1 / d_1$  in kg, Zahnbreite  $b$  in cm,

Modul  $m$  in cm und  $q$  nach Tafel 11. Da die  $q$ -Werte nach Wissmann<sup>1)</sup> die Druck- und Biegespannungen an der Druckseite des Zahnes erfassen, erfahrungsgemäß aber der Bruch eines Zahnes an der Zugseite einsetzt, wo die Spannung geringer ist, enthält unsere Rechnung eine zusätzliche Sicherheit und bei größerem Überdeckungsgrad noch eine weitere Sicherheit, weil der Angriff der Kraft an der Spitze des Zahnes angenommen wurde. Einen Anhalt für zulässige  $\sigma$ -Werte gibt Tafel 12.

<sup>1)</sup> K. Wißmann: Berechnung und Konstruktion von Zahnrädern usw. Diss. T. H. Berlin, 1930.

Tafel 9. Kleinster Modul für verschiedene Verhältnisse.

	Lagerung	Mindest- $m$ ( $m_{\min}$ )
Stirnräder mit geschnittenen Zähnen	Wälzlager oder vorzügliche Gleitlager auf starrem Unterbau bei steifen Wellen .....	$b/30$
	Gute Lagerung in Getriebekästen u. ähnl. Fälle	$b/25$
	Lagerung auf Eisenkonstruktionen, Trägern und dergleichen .....	$b/15$
Stirnräder mit sauber gegossenen Zähnen .....		$b/10$

Tafel 10. Kleinste Zähnezah des Ritzels  $Z_{1\min}$  für 20°-Verzahnung.

Betriebsart	Mindestzähnezah des Ritzels
Räder mit großen Geschwindigkeiten bei erheblichen Kräften (Motorvorlege) .....	16 ( $\epsilon > 1,5$ )
Räder mit mittleren Geschwindigkeiten .....	12
Räder mit geringen Geschwindigkeiten oder geringen Kräften (möglichst nur für untergeordnete Zwecke) .....	10
Mindestzähnesumme bei Außenverzahnungen .....	$Z_1 + Z_2$
Mindestzähnezah des Rades bei Innenverzahnungen....	$= 24 (\epsilon > 1)$ $Z_{2\min} = \text{Zähnezah des Ritzels} + 10$

Tafel 11.  $q$ -Werte zur Berechnung der Biegebeanspruchung (Modul  $m$  in cm).

Außen- verzahnung	Zähnez. $z$	12	13	14	15	16	17	18	21	24	28	34	40	50	65	80	100	$\infty$	
	$q$ für 20° $q$ für 15°		4,6 5,38	4,35 5,22	4,1 5,07	3,9 4,93	3,75 4,8	3,6 4,68	3,5 4,37	3,3 4,13	3,2 3,9	3,1 3,7	3,0 3,5	2,9 3,5	2,8 3,4	2,7 3,27	2,6 3,18	2,5 3,1	2,5 2,8
Innen- verzahnung	Zähnez. $z$											24	30	38	50	70	100	200	$\infty$
	$q$ für 20° $q$ für 15°											1,8 1,77	1,9 1,86	2,0 1,94	2,1 2,1	2,2 2,22	2,3 2,32	2,4 2,5	2,5 2,8

Tafel 12 Zulässige Biegebeanspruchung  $\sigma$  in  $\text{kg/cm}^2$  am Zahnfuß.

Bei Stoßbelastung und Zahneck-Belastung zu verringern, für kurze Lebensdauer zu erhöhen.

Werkstoffe	Zugfestig- keit $\sigma_B$ in $\text{kg/mm}^2$	Biegebean- spruchung $\sigma$ in $\text{kg/cm}^2$	Werkstoffe	Zugfestig- keit $\sigma_B$ in $\text{kg/mm}^2$	Biegebean- spruchung $\sigma$ in $\text{kg/cm}^2$
Ge 18-91 .....	mind. 18	350... 450	VCN 35 .....	75...105	1800...2000
Ge 22-91 .....	mind. 22	450... 550	EN 15 .....	65... 85	1400...2000
Ge 26-91 .....	mind. 26	550... 650	ECN 35 .....	90...120	2400...3600
Ge mit Stahlzusatz..	30... 40	600... 700	EC 80.....	85...110	1900... 3000
Stg 45-81 .....	mind. 45	650... 750	EC 100.....	110...145	2200...3400
Stg 52-81 .....	mind. 52	750... 900	Phosphor-Bronze ...	30... 44	700... 800
St 42-11 .....	42... 50	750... 950	Deltametall .....	35... 60	800...1000
St 50-11 .....	50... 60	850...1100	Turbax .....		410
St 60-11 .....	60... 70	1000...1250	Novotext .....		310
St 70-11 .....	70... 85	1200...1400	Lignofol Z .....		440
Si-Mn-Stahl 75-80 ..	75... 80	1400...1600	Resitex .....		300
Si-Mn-Stahl 85-90 ..	85... 90	1600...1800	Weißbuche.....		200

**d) Belastungswert  $c$ .** Die früher übliche Berechnungsweise  $U = c \cdot b \cdot t$  mit  $b$  und  $t$  in cm wird heute noch als Überschlagsrechnung oder hilfsweise verwendet, wenn  $k_{zul}$  nicht bekannt. Dabei ist:

$$c = \frac{\sigma}{14} \cdot \frac{10}{10 + v} \text{ bis } \frac{\sigma}{14} \cdot \frac{3}{3 + v};$$

für schwerste Betriebe ist der 0,6fache Wert in Rechnung zu setzen. Für Kunstharzpreßstoffe einschließlich Hartgewebe und Kunstharzpreßholz ist  $c$  auch noch vom Modul und der Zahnzahl des betreffenden Rades wegen der Erwärmung und des Verschleißes abhängig. Die Versuchswerte, Abb. Z 11, können als Anhalt dienen<sup>1)</sup>.

**e) Erwärmung<sup>2)</sup>.** Für das gefährdete Zahnrad, also meist das Ritzel, soll bei Drehzahlen  $n > 1000$  U/min sein:

$$d_1 \cdot b \geq 10 \cdot N_r = 10 \cdot q \cdot N,$$

wobei 
$$q \approx \frac{i \pm 1}{7 \cdot z_1 \cdot i}.$$

$d_1$  und  $b$  in cm,  $N_r$  Reibleistung der Verzahnung und  $N$  übertragene Leistung in PS,  $i$  Übersetzung  $z_2/z_1$  oder  $z_1/z_2$  (der größere Wert ist zu nehmen), Pluszeichen bei Außen-, Minuszeichen bei Innenverzahnung. Bei mehrfachem Zahneingriff, z. B. Zwischenrädern, ist  $N_r$  für jeden Zahneingriff zu ermitteln und beide Werte zu addieren.

Beispiel: für  $i = 70/14$  soll sein bei Außenverzahnung  $d_1 \cdot b \geq N/8,16$ , bei Innenverzahnung  $d_1 \cdot b \geq N/12,2$ .

**f) Sonstige Abmessungen.**  $d_1 = m \cdot z_1$ ;  $d_2 = i \cdot d_1$ ; die Zahnkopfhöhe bei Außenverzahnung  $h_k = m$  und bei Innenverzahnung wie folgt:

Zähnezahl	20—22	23—26	27—31	32—39	40—51	52—74	75—130	üb. 130
Kopfhöhe	0,60 m	0,65 m	0,70 m	0,75 m	0,80 m	0,85 m	0,90 m	0,95 m

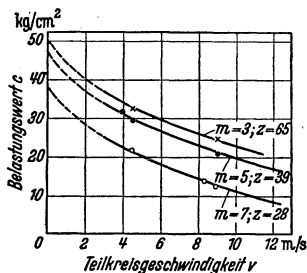


Abb. Z 11.  $c$ -Werte für Hartgewebe und Preßholz nach Versuchen von Prof. Opitz, Technische Hochschule Aachen, 1941.

<sup>1)</sup> Nach Versuchen von Prof. Opitz unterscheiden sich verschiedene Preßstoffe für Zahnäder bei Schmierung kaum in ihrem Verhalten gegenüber dem Verschleiß. Bei Trockenlauf verhält sich Kunstharzpreßholz günstiger als Hartgewebe. Die mechanischen Festigkeitswerte liegen nach Untersuchungen von Prof. Ulrich für Preßholz bei größerem Modul günstiger als für Hartgewebe. Prof. Röhrs stellt ein wesentlich höheres Quellen des Kunstharzpreßholzes gegenüber dem Hartgewebe, sowie beim Preßholz gewisse Analogien zwischen dem Verschleiß und der Quellung fest. Der VDI-Fachausschuß für Kunst- und Preßstoffe, Arbeitsgruppe Zahnäder, Obmann Dr.-Ing. Altmann, setzt Untersuchungen an Stirnrädern fort und nimmt solche an Schneckenrädern auf. Versuchsergebnisse werden in der Zeitschrift Kunststoffe veröffentlicht.


<sup>2)</sup> Nach der Wärmestau-Formel von Hofer für hochwertigere Evolventenverzahnung bei guter Kühlung. Mitteilung der Zahnradfabrik Friedrichshafen vom 15. 4. 1941.

Abb. Z 12. Leitertafel zur Berechnung von Stirnrädern mit 20°-Evolventen-Verzahnung auf Walzenpressung und Lebensdauer.

Umrechnung auf andere Winkel nach folgender Hilfstafel

Für andere Eingriffswinkel sind die Werte  $b d^3$  mit dem Faktor  $\alpha$  malzunehmen.

Eingriffswinkel . . . . .	12,5°	15°	17,5°	20°	25°	30°
Faktor $\alpha$ . . . . .	1,52	1,29	1,12	1	0,84	0,74

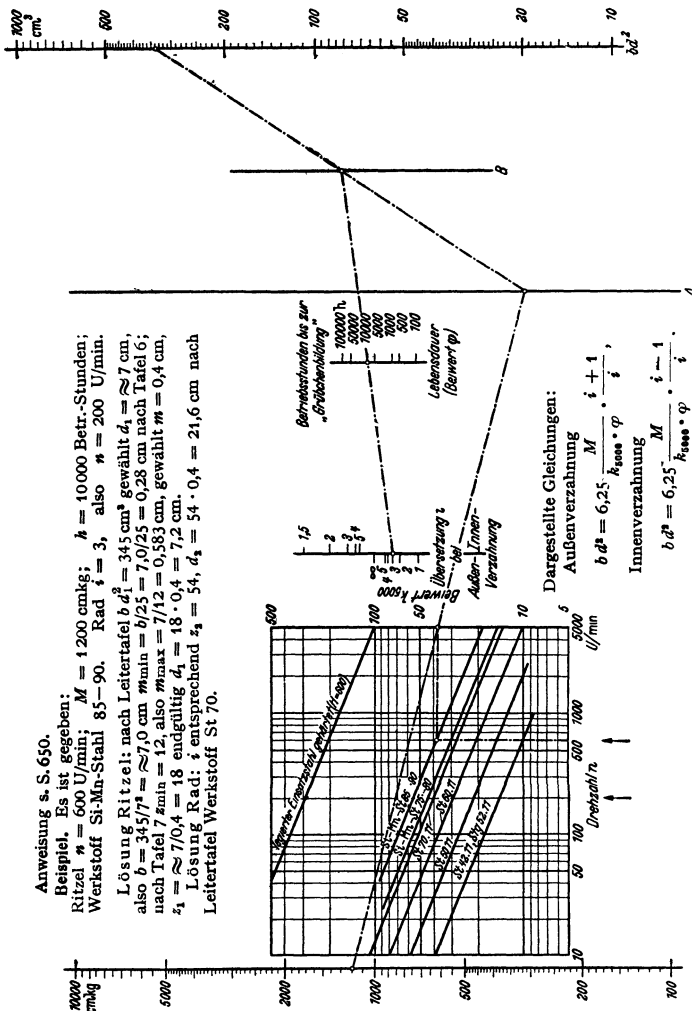

Anweisung s. S. 650.

Beispiel. Es ist gegeben:

Ritzel  $n = 600$  U/min;  $M = 1200$  cmkg;  $h = 10000$  Betr.-Stunden;  
Werkstoff Si-Mn-Stahl 85-90. Rad  $i = 3$ , also  $n = 200$  U/min.

Lösung Ritzel: nach Leitertafel  $b d_1^3 = 345$  cm<sup>3</sup> gewählt  $d_1 = \approx 7$  cm,  
also  $b = 345/7^3 = \approx 7,0$  cm.  $m_{\min} = b/25 = 7,0/25 = 0,28$  cm nach Tafel 6;  
nach Tafel 7  $m_{\min} = 12$ , also  $m_{\max} = 7/12 = 0,583$  cm, gewählt  $m = 0,4$  cm,  
 $z_1 = \approx 7/0,4 = 18$  endgültig  $d_1 = 18 \cdot 0,4 = 7,2$  cm.

Lösung Rad:  $i$  entsprechend  $z_2 = 54$ ,  $d_2 = 54 \cdot 0,4 = 21,6$  cm nach  
Leitertafel Werkstoff St 70.

Behrungsstunden bis zur  
"Brüchigkeit"

100000 h  
50000  
10000  
5000  
1000  
500  
100

Lebensdauer  
(Bewert  $\varphi$ )

1,5  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

Bewert  $K_{5000}$

Übertragung:  
Äußen-Innen-  
Verzahnung

Dargestellte Gleichungen:  
Äußenverzahnung


$b d^3 = 6,25 \cdot \frac{M}{i + 1} \cdot \frac{1}{i}$

Innenverzahnung

$b d^3 = 6,25 \cdot \frac{M}{K_{5000} \cdot \varphi} \cdot \frac{1}{i}$

Abb. Z 13. Leitertafel zur Nachrechnung der Biegebeanspruchung im Zahn bei 15°- und 20°-Evolventenverzahnung.

Dargestellte Gleichung:  $\sigma = \frac{U}{b \cdot m} \cdot q$ .

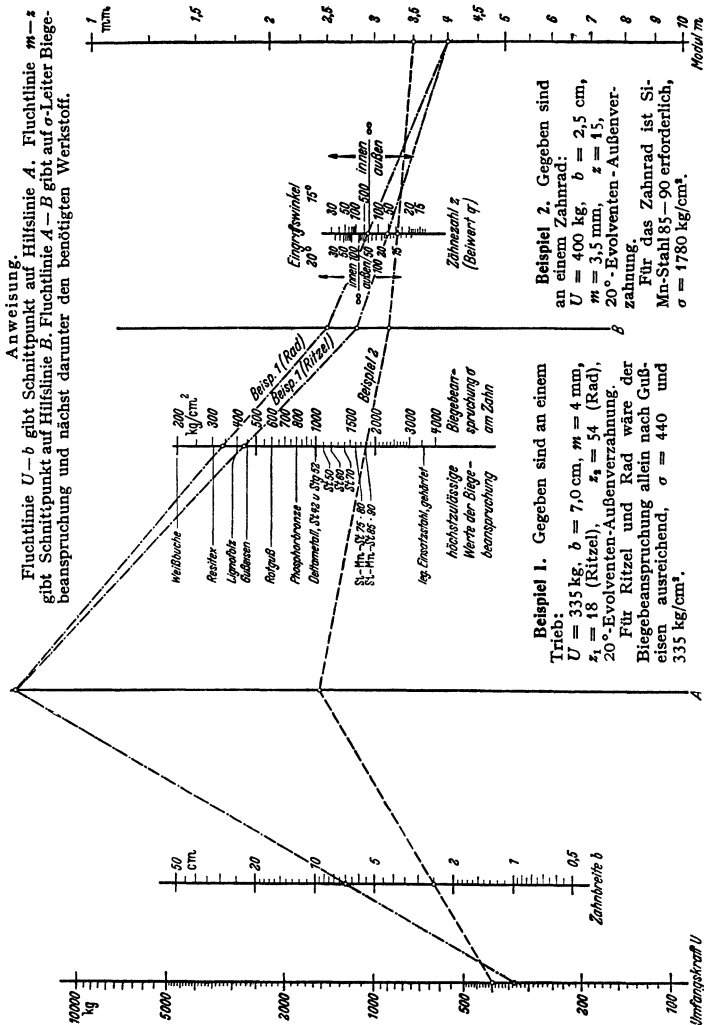

**g) Die Schmierung<sup>1)</sup>** ist abhängig von der Umfangsgeschwindigkeit. Einen Anhalt hierfür gibt die nachstehende Übersicht.

$v$ in m/s	bis 0,8	0,8—4	4—12	über 12
Schmierung	Staufferfett	Staufferfett, Tauchschnierung ( $U/\text{min}$ groß)	Tauchschnierung	Spritzschmierung

### h) Beispiel.

Stirnradgetriebe mit 20°-Verzahnung, in Getriebekasten, mit Wälzlagerung für Dauerleistung und eine Lebensdauer von  $h = 40000$  Betriebsstunden;  $N = 25$  PS;  $i = n_1/n_2 = 960/160 = 6$ ;  $M_1 = 1865$  cmkg; Werkstoff für Ritzel Si-Mn-Stahl 85 bis 90 kg/mm Festigkeit.

1. Berechnung auf Walzenpressung und Lebensdauer.

Ritzel  $h = \varphi \cdot k_{5000} = 0,5 \cdot 33 = 16,5$  (Tafel 8 und 7),

$$b \cdot d_1^2 = 6,25 \frac{M}{k} \frac{i+1}{i} = 6,25 \frac{1865}{16,5} \frac{6+1}{6} = \approx 825 \text{ cm}^2 \text{ (B Ia).}$$

Entsprechend dem Wellendurchmesser gewählt  $d_1 = 9$  cm, also

$$b = \frac{b \cdot d_1^2}{d_1^2} = \frac{825}{81} = 10,5 \text{ cm.}$$

(Für Innenverzahnung würde sein  $b \cdot d_1^2 = 6,25 \cdot \frac{1865}{16,5} \cdot \frac{6-1}{6} = 590$  cm und  $b = 590/81 = 7,5$  cm anstatt 10,5 cm.)

Kleinster Modul  $m_{\min} = b/30 = 10,5/30 = \approx 0,35$  cm (Tafel 9).

Kleinste Zähnezahl  $z = 16$  (Tafel 7).

Größter Modul  $m_{\max} = d_1/z_{\min} = 9/16 = 0,56$  cm (B Ib).

Gewählt zur Ausführung  $m = 0,45$  cm = 4,5 mm (DIN 780).

Daraus  $z_1 = d_1/m = 9/0,45 = 20$ .

Rad  $n_2 = 160$  U/min; wie oben  $k_{5000} = 33$ . Dafür reicht nach Tafel 7 St 60 aus.

$$d_2 = d_1 \cdot i = 9 \cdot 6 = 54 \text{ cm,}$$

$$z_2 = z_1 \cdot i = 20 \cdot 6 = 120.$$

Anweisung zu Abb. Z 12, S. 648.

1. Ritzel. Schnittpunkt  $n$ -Ordinate mit Werkstoffkennlinie gibt waagrecht nach rechts projiziert Beiwert  $k_{5000}$ ,

Fluchtlinie  $M - k_{5000}$  gibt Schnittpunkt auf Hilfslinie A,

Fluchtlinie  $i - h$  gibt Schnittpunkt auf Hilfslinie B,

Fluchtlinie  $A - B$  gibt Wert  $b d_1^2$ .

Teilkreisdurchmesser  $d_1$  nach praktischen Erwägungen (Wellendurchmesser) zu wählen; daraus und aus  $b d_1^2$  ist  $b$  zu berechnen.

Kleinster Modul  $m_{\min}$  ... nach Tafel 9 } S. 646.  
Kleinste Zähnezahl  $z_{\min}$  ... nach Tafel 10 }

$$\text{Größter Modul } m_{\max} = \frac{d_1}{z_{\min}}.$$

Endgültiger Modul zwischen  $m_{\min}$  und  $m_{\max}$  zu wählen.

$$\text{Endgültige Zähnezahl } z = \frac{d_1}{m}.$$

2. Rad.  $m$  und  $z$  nach Ritzel und Übersetzung  $i$ .  $k_{5000}$  des Ritzels waagrecht nach links auf Ordinate Rad-Drehzahl projiziert gibt Werkstoff nach nächsthöherer Schräge.

<sup>1)</sup> K. Wißmann: Diss. H. T. Berlin 1930. Berechnung und Konstruktion von Zahnradern usw. S. auch Abschnitt „Schmiermittel“.



## 2. Nachrechnung auf Bieungsbeanspruchung.

$$U = \frac{M}{d/2} = \frac{1865}{4,5} = 414 \text{ kg.}$$

Ritzel  $z = 20$ , Außenverzahnung  $20^\circ$ , nach Tafel 11. Beiwert  $q = 3,3$

$$\sigma = \frac{U \cdot q}{b \cdot m} = \frac{414 \cdot 3,3}{10,5 \cdot 0,45} = 290,$$

nach Tafel 12 für Si-Mn-Stahl auch höher zulässig.

Rad  $z = 120$ , Außenverzahnung  $20^\circ$ , nach Tafel 11. Beiwert  $q = 2,5$

$$\sigma = \frac{U \cdot q}{b \cdot m} = \frac{414 \cdot 2,5}{10,5 \cdot 0,45} = 220,$$

nach Tafel 12 für St 60 auch wesentlich höher zulässig.

**1) Zeichnerische Lösung.** Die Formeln des Abschnittes B I sind in den Leitertafeln, Abb. Z 12 und Z 13, ausgewertet<sup>1)</sup>.

## II. Stirnräder mit Schräg-, Pfeil- oder Bogenverzahnung.

Die Abmessungen  $bd_1^2$  werden für Geradverzahnung errechnet und mit 0,75—0,85 (je nach Schrägungswinkel) malgenommen, da die auftretende Walzenpressung durch die Schrägung auf etwa 75—85 vH der Geradverzahnung gleicher Abmessung sinkt.

Die Biegebeanspruchung ist nach S. 646, Tafel 11 und 12, für den gewählten Modul  $m_n$  mit dem  $q$ -Wert =  $0,7 \cdot q$  gemäß Tafel 11 und für die Zähnezah  $z_n = z/\cos^3\beta$  nachzuprüfen; ebenso die Mindestzähnezah nach Tafel 10 für  $z_{1n} = z_1 \cdot \cos^3\beta$  und der Mindestmodul für  $m_n$  nach Tafel 9.

Mit  $m_n$  und  $\beta$  wird dann der Stirnmodul  $m_s$ , die Zähnezah  $z_1$  und der endgültige Durchmesser  $d_1$  nach  $m_s = m_n/\cos\beta = d_1/z_1$  festgelegt.

So würde das Getriebe im Beispiel S. 650 mit Schrägverzahnung etwa 25/0,8 = 31,5 PS statt 25 PS bei gleicher Lebensdauer übertragen können.

## III. Schraubenräder.

Bezeichnungen und Beziehungen S. 641 bis 643. Bemessung nach Verschleiß. Die Umfangskraft  $U_1$  ist  $= c \cdot b \cdot t_n = 75 N_1/v_1$ ; die Breite

$$b \approx 10 \cdot m_n \text{ und damit der Modul im Normalschnitt } m_n = \sqrt{\frac{U_1}{10 \cdot \pi \cdot c}}.$$

Für Stahl auf Bronze ist  $c$  in Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit  $v_g = v_1/\cos\beta_2$ , wobei  $v_1 = d_1 \cdot \pi \cdot n_1/60$  die Umfangsgeschwindigkeit von Rad 1 ist.

$c =$	22	17	14	12	10	9	8	7	kg/cm <sup>2</sup>
$v_g =$	1	2	3	4	5	6	7	8	m/s

**Beispiel.** Leistung  $N_1 = 3$  PS;  $n_1 = 350$ , Achsenwinkel  $\delta = 90^\circ$ ;  $i = 2$ . Triebrichtung wechselnd, daher  $\beta_1 = \delta/2 = 45^\circ$  gewählt.

$d_1 = 200$  mm gewählt,  $v_1 = 0,2 \cdot \pi \cdot 350/60 = 3,66$  m/s.  $U_1 = 75 \cdot \sqrt[3]{3,36} = 61,5$  kg;  $v_g = 3,66/0,707 = 5,15$  m/s;  $c = 10$  kg/cm<sup>2</sup> für Stahl auf Bronze und  $v_g = 5$  m/s;

danach  $m_n = \sqrt{\frac{61,5}{10 \cdot \pi \cdot 10}} = 0,442$  cm = 4,42 mm; gewählt  $m_n = 4,5$  mm;

$m_s = m_n/\cos\beta = 4,5/0,707 = 6,28$  mm;  $z_1 = d_1/m_s = 200/6,28 = 31,8$ ; gewählt  $z_1 = 32$ ;  $d_1$  genau  $= m_s \cdot z_1 = 201$  mm;  $b = 10 \cdot 4,5 = 45$  mm;  $d_2 = i \cdot d_1 \cdot \cos\beta_1/\cos\beta_2 = 2 \cdot 201 = 402$  mm;

$$\eta_s = \frac{1 - 0,1 \cdot 1}{1 + 0,1 \cdot 1} = 0,817 \text{ mit } \mu = 0,1.$$

<sup>1)</sup> Die Tafeln sind in Größe DIN A 3 als Lichtpause vom Herausgeber zu beziehen.

## C. Kegelräder.

### I. Grundlagen.

Kegelräder übertragen Drehmomente zwischen sich schneidenden Achsen. Der Winkel zwischen den Achsen heißt  $\delta$ . Er kann in üblichen Ausführungen alle Werte zwischen 0 und  $180^\circ$  annehmen; negative Werte treten bei Innen-Kegeltrieben auf, Abb. Z 20 bis Z 23. Als Grenzfall erhält man bei  $\delta = 180^\circ$  das Planrad, das der Zahnstange bei Stirnrädern entspricht und als Erzeugende der Verzahnung aufgefaßt werden kann. Man kann sich nach Abb. Z 14 vorstellen, daß die Verzahnung des Planrades nach oben in das Ritzel, nach unten in das Rad eingewalzt wird. Das Planrad ist also maßgebend für die Ausbildung der Verzahnung an Kegelrädern.

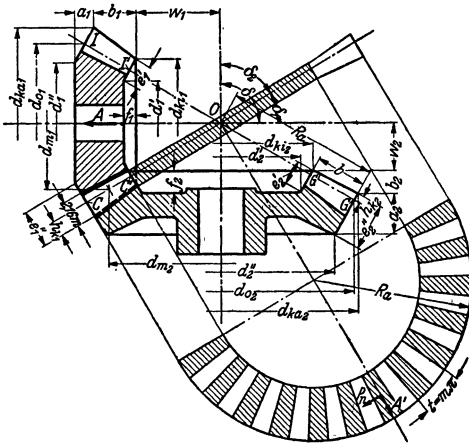


Abb. Z 14. Gerad verzahntes Kegelradpaar mit eingezeichnetem Planrad.

Nach dem Verlauf der Flankenlinien über die Breite des Planrades unterscheidet man nach Abb. Z 2f bis l einerseits Geradzähne, andererseits Schräg-, Spiral-, Evolventen-, Kreisbogen- und Hypozykloidenzähne. Beide Gruppen verhalten sich zueinander wie Stirnräder mit geraden Zähnen zu solchen mit schrägen Zähnen. Abb. Z 14 und Z 16 zeigen die zwei verschiedenen Ausführungen für den Längsverlauf der Zahnflanken.

In Richtung der Zahnhöhe, d. h. senkrecht zur Planradebene vom Zahnfuß zum Zahnkopf, wird die Verzahnung näherungsweise als diejenige eines Stirnrades betrachtet, dessen Teilkreisdurchmesser von der Mantellinie  $OC$ , Abb. Z 15, des „Ergänzungskegels“ mit der Spitze in  $O_1$  gebildet wird. Bei einem Teilkreisdurchmesser  $d_{o1}$  des Kegelrades ergibt sich für den Teilkreis-

halbmesser  $\varrho_1$  des zu betrachtenden Stirnrades  $\varrho_1 = \frac{d_{o1}}{2 \cdot \cos \delta_1}$ . Zähnezahl

(wird meistens eine unrunde Zahl sein), Teilung und damit auch die Flankenform sowie die Eingriffsdauer dieses gedachten Stirnrades gilt auch für das zu ihm gehörige Kegelrad.

## II. Kegelräder mit Geradzähnen

finden sich weit verbreitet als die älteste Form, Abb. Z 14 und Z 15. Die Linien auf den Flanken laufen nach der Kegelspitze  $O$  im Schnittpunkt der Achsen. Dadurch ergibt sich ein nach innen keilförmig schmaler und niedriger werdender Zahn.

**a) Berechnung.** Beim Entwurf eines Kegelradpaares mit Geradzahnung sind unter Einhaltung der geforderten Übersetzung  $i$  die Zähnezahlen  $z_1$  und  $z_2$  so hoch zu wählen, als es der vorhandene Platz zuläßt. Die Mindestzähnezahl  $z_{\min}$  (s. Tafel 7) ist auch hier einzuhalten. Ebenso wird der Zahnmodul zuerst vorläufig angenommen und nach Festlegen des mittleren Durchmessers  $d_{m_1}$  auf Walzenpresung, Lebensdauer und Festigkeit (s. Abschnitt B) nachgeprüft.

Die gesamte Zahnhöhe ist außen  $2,166 \cdot m$ . Die Zahnkopfhöhe nimmt man allgemein zu  $1,0 \cdot m$ , die Zahnfußhöhe  $1,166 \cdot m$ . Erfolgt jedoch die Herstellung der Verzahnung im Abwälzverfahren, so treten bei kleinen Zähnezahlen die Profilverschiebungen wie bei Stirnrädern (s. Abschnitt A II a) ein. Für die Größe der Verschiebung ist jedoch die Zähnezahl auf dem Ergänzungskegel  $z_{n1} = \frac{z_1}{\cos \delta_1}$  und  $z_{n2} = \frac{z_2}{\cos \delta_2}$  zu beachten.

Die Zahnkopfhöhe am Rad wird nach der allein üblichen Ausführung als V-Null-Getriebe (s. Abschnitt A II a) stets um den Wert gekürzt, um den die Zahnkopfhöhe des Ritzels die Größe  $m$  überschreitet, so daß die Bedingung  $h_{k1} + h_{k2} = 2m$  erfüllt ist.

Sämtliche Abmessungen der Kegelräder sind aus Tafel 13 zu entnehmen. Die Breite  $b$  der Verzahnung soll nur halb so groß sein wie an Stirnrädern gleicher Lagerung. Die Nabe des Rades ist im Durchmesser etwa doppelt so groß wie die Bohrung auszuführen. Die Nabe auf dem fliegend angeordneten Kegelrad, meistens also auf dem Ritzel, soll kurz gehalten sein.

**b) Das Aufzeichnen des Kegelradpaares** nach Abb. Z 14 geschieht in nachstehender Reihenfolge:

Radachsen im gegebenen Achswinkel zeichnen.

Teilkegel  $IOC$  und  $COG$  mit den errechneten Teilkreisdurchmessern  $d_{o_1}$  und  $d_{o_2}$  zeichnen.

Von  $I, C$  und  $G$  die Zahnbreite  $b$  auf den Mantellinien der Teilkegel nach innen zu abgetragen, ergibt die Punkte  $I', C'$  und  $G'$ .

In  $I$  und  $I', C$  und  $C', G$  und  $G'$  Senkrechte auf Mantellinien  $OI, OC$  und  $OG$  errichten.

Auf den Senkrechten in  $I, C$  und  $G$  Zahnkopfhöhe und Zahnfußhöhe von  $I, C$  und  $G$  aus abtragen und Zahnkopf- bzw. Zahnfuß-Begrenzungslinien zwischen den Senkrechten in Richtung  $O$  zeichnen.

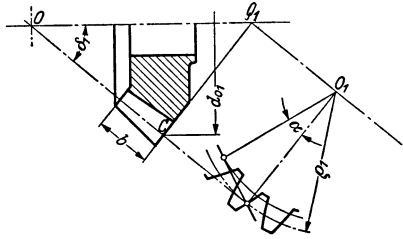


Abb. Z 15. Geradzahnunges Kegelrad und Verzahnung des Ergänzungskegels.

Tafel 13. Formeln, Rechnungsgang und Zahlenbeispiel für das Berechnen geradzahnarter Kegelräder.

Benennung	Bezeichnungen siehe Abb. Z 14, Ritzel-Index 1 Rad-Index 2	Formel	Ritzel	Rad
Teilkegelwinkel	$\delta_1; \delta_2$	Achswinkel $\delta = 90^\circ$ $\operatorname{tg} \delta_1 = z_1/z_2$	$\operatorname{tg} \delta_1 = \frac{16}{64}$	$\delta_2 = 90 - 14^\circ 2' = 75^\circ 58'$
	allgemein $\delta_1 + \delta_2 = \delta$	Achswinkel $\delta > 90^\circ$ $\operatorname{ctg} \delta_1 = \frac{z_2}{z_1 \cdot \sin(180 - \delta)}$ $- \operatorname{ctg}(180 - \delta)$	—	—
		Achswinkel $\delta < 90^\circ$ $\operatorname{ctg} \delta_1 = \frac{z_2}{z_1 \cdot \sin \delta} + \operatorname{ctg} \delta$	—	—
		$d_{o1} = m \cdot z_1$	$d_{o1} = 5 \cdot 16 = 80 \text{ mm}$	$d_{o2} = 5 \cdot 64 = 320 \text{ mm}$
Teilkreisdurchmesser	$d_{o1}; d_{o2}$			
Ergänz.-Zähnezahl	$z_{n1}; z_{n2}$	$z_{n1} = \frac{z_1}{\cos \delta_1}$	$z_{n1} = \frac{16}{\cos 14^\circ 2'} \approx 16,5$	$z_{n2} = \frac{64}{\cos 75^\circ 58'} = 264$
Zahnkopfhöhe	$h_{k1}; h_{k2}$ (Abb. Z 8 u. Z 9, S. 640)	$h_{k1} = m + k;$ $h_{k2} = 2m - h_{k1}$	$h_{k1} = 5 + \frac{25 - 16,5}{30} \cdot 5 = 6,4 \text{ mm}$	$h_{k2} = 2 \cdot 5 - 6,4 = 3,6 \text{ mm}$
Kopfspiel	$S_k$	0,16 m		0,8 mm
Zahnußhöhe	$h_{f1}; h_{f2}$	$f_1 = 2m - h_{k1} + S_k$ $f_2 = 2m - h_{k2} + S_k$	$f_1 = 10 - 6,4 + 0,8 = 4,4 \text{ mm}$	$f_2 = 10 - 3,6 + 0,8 = 7,2 \text{ mm}$
Pianradhalbmesser	$R_a$	$R_a = \frac{d_{o1}}{2 \cdot \sin \delta_1}$		$R_a = \frac{80}{2 \cdot \sin 14^\circ 2'} = 165 \text{ mm}$
Teilmantelbreite	$b$	$b \leq \frac{1}{3} R_a$		$b = \frac{165}{3} = 55 \text{ mm}$

Mittl. Durchmesser Jetzt Modul nachprüfen!	$d_{m1}$	$d_{m1} = d_{01} - b \cdot \sin \delta_1$	$d_{m1} = 80 - 55 \cdot \sin 14^\circ 2' = 66,68 \text{ mm}$	
Kopfkegelwinkel	$\delta_{k1}$	$\delta_{k1} = \delta_1 + k_1$ , wobei	$\text{tg } \delta_{k1} = \frac{6,4}{165}$ $\delta_{k1} = 2^\circ 13'$	$\text{tg } \delta_{k2} = \frac{3,6}{165}$ $\delta_{k2} = 1^\circ 15'$
	$\delta_{k2}$	$\text{tg } \delta_{k1} = \frac{h_{k1}}{R_a}$	$\delta_{k1} = 14^\circ 2' + 2^\circ 13' = 16^\circ 15'$	$\delta_{k2} = 75^\circ 58' + 1^\circ 15' = 77^\circ 13'$
Fußkegelwinkel	$\delta_{f1}$	$\text{tg } \delta_{f1} = \frac{f_1}{R_a}$	$\text{tg } \delta_{f2} = \frac{2,24}{165} = 0^\circ 47'$	$\text{tg } \delta_{f2} = \frac{5,04}{165} = 1^\circ 45'$
	$\delta_{f2}$	$\text{tg } \delta_{f2} = \frac{f_2}{R_a}$		
Kopfaußendurchmesser	$d_{ka1}; d_{ka2}$	$d_{ka1} = d_{01} + 2 h_{k1} \cdot \cos \delta_1$	$d_{ka1} = 80 + 2 \cdot 6,4 \cdot 0,970 = 92,4 \text{ mm}$	$d_{ka2} = 320 + 2 \cdot 3,6 \cdot 0,242 = 321,7 \text{ mm}$
Kopfinnendurchmesser	$d_{ki1}; d_{ki2}$	$d_{ki1} \approx d_{ka1} - 2 b \cdot \sin \delta_{k1}$	$d_{ki1} = 92,4 - 2 \cdot 55 \cdot 0,2798 = 61,60 \text{ mm}$	$d_{ki2} = 321,7 - 2 \cdot 55 \cdot 0,975 = 214,4 \text{ mm}$
Kranzstärke außen " innen	$e_1''$ $e_1'$	wählbar	15 mm 12 mm	18 mm 12 mm
	$d_1''; d_2''$	$d_1'' = d_{ka1} - 2 e_1'' \cdot \cos \delta_1$	$d_1'' = 92,4 - 2 \cdot 15 \cdot 0,97 = 63,3 \text{ mm}$	$d_2'' = 321,7 - 2 \cdot 18 \cdot 0,242 = 312,99 \text{ mm}$
Kranz-Innendurchmesser	$d_1'; d_2'$	$d_1' = d_{ki1} - 2 e_1' \cdot \cos \delta_1$	$d_1' = 61,60 - 2 \cdot 12 \cdot 0,97 = 38,3 \text{ mm}$	$d_2' = 214,4 - 2 \cdot 12 \cdot 0,242 = 208,59 \text{ mm}$
Breitenprojektion	$b_1; b_2$	$b_1 \approx b \cdot \cos \delta_{k1}$	$b_1 = 55 \cdot 0,975 = 53,6 \text{ mm}$	$b_2 = 55 \cdot 0,2798 = 15,38 \text{ mm}$
Außenkranzprojektion	$a_1; a_2$	$a_1 = e_1' \cdot \sin \delta_1$	$a_1 = 15 \cdot 0,242 = 3,63 \text{ mm}$	$a_2 = 18 \cdot 0,97 = 17,48 \text{ mm}$
Innenkranzprojektion	$f_1; f_2$	$f_1 = e_1' \cdot \sin \delta_1$	$f_1 = 12 \cdot 0,242 = 2,91 \text{ mm}$	$f_2 = 12 \cdot 0,97 = 11,63 \text{ mm}$
Kopfkegelhöhe	$w_1; w_2$	$w_1 = \frac{d_{ki1}}{2} \cdot \text{ctg } \delta_{k1}$	$w_1 = \frac{61,6}{2} \cdot 3,431 = 105,7 \text{ mm}$	$w_2 = \frac{214,4}{2} \cdot 0,2268 = 24,3 \text{ mm}$

**c) Herstellung.** Eine richtige Zahnform für die Geradverzahnung kann nur durch Hobeln erzeugt werden, indem das Werkzeug an der Zahnflanke entlang in Richtung auf die Kegelspitze geführt wird.

Im Form-Hobelverfahren auf Formhobelmaschinen sorgen Zahn-schablonen, die in entsprechender Vergrößerung die Zahnform nach der Ergänzungszähnezahl des zu schneidenden Rades erhalten, für die richtige Führung des spitz ausgebildeten Hobelstabes.

Im Wälzverfahren nach Bilgram (Maschine von Reinecker, Chemnitz) arbeitet nach dem Durchhobeln einer vorläufigen Lücke je Zahn ein geradflankiger rechter und darauf ein geradflankiger linker Hobelstahl, während durch Abrollen von Stahlbändern auf einem Rollbogen das Werkstück sich auf dem Planrad abwälzt; beim Rücklauf des Hobelstabes wird von Zahn zu Zahn geteilt. Bei der Herstellung auf den selbsttätigen Kegelrad-Hobelmaschinen, Bauart Heidenreich & Harbeck, arbeiten gleichzeitig ein rechter und ein linker geradflankiger Hobelstahl ins Volle, wobei die Abrollung lediglich durch Wechselräder erreicht wird.

Mit Formfräsern ist die Herstellung von geradverzahnten Kegelrädern nur behelfsmäßig möglich. Die Fräserform entspricht der Flankenform an der Außenseite; nach innen zu wird die Flanke jedoch fehlerhaft, da der Fräser sich ja nicht der Verjüngung des Zahnprofils anpassen kann. Der Fräser muß außerdem schmäler sein als Modulfräser für Stirnräder, da er durch die schmalere Lücke an der Innenseite hindurchtreten muß. Die Rechts- und Linksflanken der Zähne müssen daher einzeln bearbeitet werden. Bei Einzelfertigung und für langsam laufende Räder wird das Formfräsverfahren auch heute noch angewendet, da es auf jeder Universalfräsmaschine mit Teilkopf ausführbar ist. Auch hier ist derjenige Modulfräser zu wählen, der durch die Ergänzungszähnezahl bestimmt ist. Die größtzulässige Fräserbreite im Teilkegel bestimmt sich zu

$$x_{\min} = \frac{t}{2} \cdot \frac{R_a - b}{R_a}$$
 Also im Zahlenbeispiel der Tafel 13 ist für das

Ritzel ein Fräser passend zu 16,5 Zähnen, für das Rad entsprechend  $z_{n_2} = 254$  ein Zahnstangenfräser zu wählen. Der Fräserzahn darf im Teilkreis höchstens  $x = \frac{5\pi}{2} \cdot \frac{165 - 55}{165} = 5,24$  mm breit sein.

**d) Eigenschaften der Kegelräder.** Die Kegelräder mit Geradverzahnung sind in der Herstellung sowohl hinsichtlich der Genauigkeit als auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit den Stirnrädern unterlegen. Durch die Keilform der Zähne in der Längsrichtung neigen die Räder zum Klemmen. Dies ist besonders nachteilig, weil durch die notwendige fliegende Lagerung des Ritzels die Verbiegungen der Welle größer sind als bei Stirnrädern. Die Kegelradgetriebe mit dieser Verzahnung erfordern daher sehr sorgfältigen Einbau. Sie erreichen jedoch auch dann nicht die Leistungen und die Geräuschlosigkeit der Stirnräder.

### III. Kegelräder mit Schrägzähnen.

Bei Schrägzähnen, Abb. Z 2 g, berühren die Flanken einen Kreis, der kleiner als der Innenkreis ist. Die Lücke bleibt jedoch keilförmig. Schrägzähne ergeben — wie solche bei Stirnrädern — einen allmählich über die Zahnbreite erfolgenden Aus- und Eintritt des Zahnes beim Eingriff, der sich auf die Laufruhe günstig auswirkt. Die Verzahnung kann durch eine

drehende Zusatzbewegung des Werkstückes beim Hobeln auf den Maschinen nach Bilgram wie geradzahnte Kegelräder hergestellt werden.

#### IV. Kegelräder mit gekrümmten Flankenlinien (Spiralkegelräder).

**a) Allgemeines.** Die den geradzahnten Kegelrädern anhaftenden Mängel haben zur Entwicklung von Kegelrädern mit gekrümmten Flankenlinien geführt. Bei ihnen läuft stets die hohle Flanke des einen Rades mit der erhabenen Flanke des anderen zusammen. Die Bogenform bietet größere Bruchfestigkeit, verlängerte Eingriffsdauer bei einem Eingriff, der allmählich über die Zahnbreite erfolgt, und damit wesentlich geräuschärmeren Lauf.

**b) Mathematische Kurvenform der Flanken<sup>1)</sup>.** Welchem mathematischen Gesetz die Flanken in ihrem Verlauf über die Zahnbreite gehorchen, ist durch die Art der Herstellung bedingt. Es sind u. a. mathematisch be-

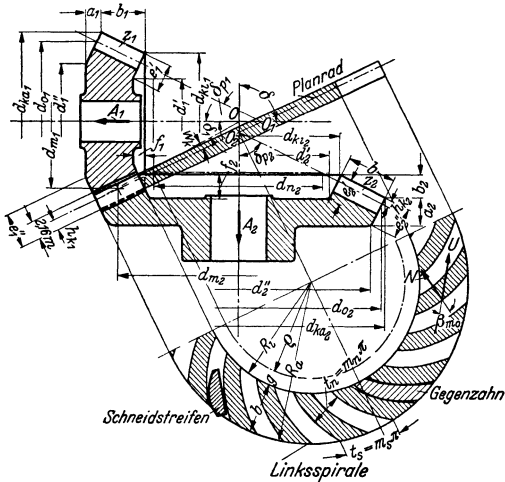


Abb. Z 16. Kegelradpaar mit Evolventenzähnen (Palloid) und eingezeichnetem Planrad.

kannte Spiralen (Abb. Z 2h), z. B. archimedische oder logarithmische, ferner Evolventenzähne nach Abb. Z 21, die den Vorteil eines gleichbleibenden Abstandes  $t_n$  über die ganze Breite hin haben, Kreisbogenzähne, Abb. Z 2k (nach Böttcher, Maschine von Gleason), sowie Hypozykloidenzähne, Abb. Z 2l (nach Böttcher, Maschine von Reinecker), die nach Art einer Pfeilverzahnung keinen wesentlichen Achsdruck ergeben, und andere versucht worden.

In größerem Umfange durchgesetzt haben sich bisher jedoch nur zwei Verfahren, und zwar die Kreisbogenzähne nach Böttcher (Gleason-Maschine) und die Palloidzähne nach der Erfindung von Schicht und Preis, ausgeführt von der Firma W. Ferd. Klingenberg Söhne, Hückeswagen, die von einer Evolventenform hergeleitet werden können. Diesen beiden Verfahren ist eine verschiedene Krümmung der Flanken gemeinsam,

<sup>1)</sup> Werkstatttechnik und Werksleiter 1935 Heft 9 S. 173.

und zwar sind an Rad und Ritzel die erhabenen Flankenseiten flacher als die hohlen (Abb. Z 16). Bei der Kreisbogenverzahnung ergibt sich die verschiedene Krümmung der Flanken einfach dadurch, daß der trapezförmige schneidende Stahl sich in einem Messerkopf auf einem Kreisbogen bewegt, der von sich aus der inneren Flanke einen kleineren, der äußeren einen größeren Krümmungshalbmesser gibt.

### c) Die Palloidverzahnung.

1. Eigenschaften der Palloidverzahnung. Zur Erleichterung der Vorstellung kann man bei der Palloidverzahnung von der Evolventenkurve ausgehen. Wie bei den letzteren, benutzt man dann als Rechenunterlage einen Grundkreis  $d_n = m \cdot z$ . Der innere Begrenzungskreis erhält einen um  $2g$  größeren Durchmesser. Während die Evolventenzähne jedoch überall

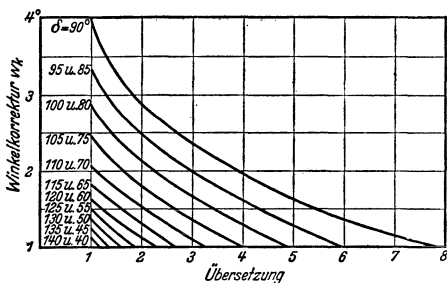


Abb. Z 17. Winkelkorrektur  $w_k$  für verschiedene Achswinkel  $\delta$ .

gleich stark sind, werden bei der Palloidverzahnung die Zähne in der Mitte des Kranzes stärker gehalten als an den beiden Enden. Die Flanken tragen daher nicht auf der vollen Zahnbreite. Infolgedessen erhalten die Zähne die Möglichkeit, bei den unvermeidlichen elastischen Verformungen der Welle und der Lagerung nachzugeben. Das Klemmen der Zähne wird auf diese Weise wirksam verhindert. Die Räder mit dieser Verzahnung sind leicht einzubauen und nutzen sich nicht mehr ab als Stirnräder. Die Zahnhöhe ist über die ganze Breite hin gleichbleibend.

Eigentümlich ist der Palloidverzahnung ferner die „Winkelkorrektur“. Das heißt, durch eine geringe Verkleinerung des Ritzelwinkels  $\delta_1$  um den Winkel  $w_k$ , Abb. Z 17, fallen die Kegelspitzen von Rad und Ritzel nicht mehr zusammen. Die korrigierte Kegelspitze  $O_1$  des Ritzels liegt über den Achsen-schnittpunkt  $O$  weiter hinaus und die korrigierte Kegelspitze  $O_2$  des Rades näher am Rad.

Wie bei allen Schrägverzahnungen, ist auch hier zwischen Normalmodul  $m_n$  und Normalteilung  $t_n$  senkrecht zu der Längsrichtung der Zahnflanken und Stirnmodul  $m_s$  und Stirnteilung  $t_s$  in Richtung des Umfanges zu unter-

Tafel 14. Werte  $g$  für den Abstand des inneren Randes der Verzahnung vom Grundkreis auf dem Planrad.

Normalmodul $m_n$ .... mm	1	1,25*	1,5	1,75*	2	2,25*	2,5	2,75*	3	3,25*
Abstand $g$ ..... mm	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6
Normalmodul $m_n$ .... mm	3,5	3,75*	4	4,25*	4,5	5	5,5	6	6,5	7
Abstand $g$ ..... mm	6,5	6,5	7	7	7,5	8	8,5	9	10	11

Die mit \* gekennzeichneten Module sind nur ausnahmsweise zu verwenden.



scheiden. Auf den Grundkreisen mit den Durchmessern  $d_{n1}$  bzw.  $d_{n2}$  würden Stirn- und Normalteilung übereinstimmen.

2. Entwurf und Berechnung eines Palloid-Kegelradpaars geht genau so vor sich wie bei Geradzähnen. Unter Einhaltung der geforderten Übersetzung  $i = z_2/z_1$  sind die Zähnezahlen wählbar. Entsprechend dem Charakter als Getriebe mit schrägen Zähnen sind wesentlich niedrigere Zähnezahlen (im allgemeinen bis zu 6, nach Sonderberechnung<sup>1)</sup> bis herab zu 4 Zähnen) möglich. Für höchste Ansprüche an Geräuschlosigkeit sind Zähnezahlen zu wählen, die ineinander nicht aufgehen, um auf diese Weise periodische Schwingungen zu vermeiden, für etwa  $i = 4$  z. B.  $z_1/z_2 = 8/33$  statt  $8/32$ .

Der Normalmodul  $m_n$  ist aus der Tafel 14 obere Zeile zunächst anzunehmen und nach Bestimmung der Hauptabmessungen nachzuprüfen. Die Berechnung der letzteren erfolgt nach Tafel 15, oberer Teil, die Drehmaße nach Tafel 15, unterer Teil. Die Korrekturtafeln, Abb. Z 17, gelten für den Eingriffswinkel  $\alpha = 20^\circ$ , weil die Palloidverzahnung im Maschinenbau überwiegend mit diesem Winkel ausgeführt wird. Es sind jedoch auch Eingriffswinkel von  $17\frac{1}{2}^\circ$  und  $22\frac{1}{2}^\circ$  nach Sonderberechnungen ausführbar. Die beigelegten Unterlagen gelten für Zähnezahlen des Planrades von 25 an, nur nach Sonderberechnung sind solche bis herab zu 15 ausführbar.

3. Die Herstellung<sup>2)</sup> der Palloidverzahnung erfolgt in einem Abwälzfräsverfahren, das mit dem Tangentialfräsverfahren für Schneckenräder auf den Maschinen von Pfauter vergleichbar ist. Der Fräser verschraubt sich mit dem zu verzahnenden Rohling, wobei seine Zähne die theoretisch richtigen Zahnflanken ausschneiden. Während der Fräser bei Schneckenrädern geradlinig im Sinne der Erzeugungszahnstange über den Rohling geführt wird, um dabei die Zahnflanken in Breite und Tiefe unter Bildung der Flanken zu zerspanen, erfolgt zu demselben Zweck bei dem Verfahren nach Klingelberg für Kegelräder eine Schwenkung des Fräasers auf dem Planrad um dessen Mitte (nach dem Pfeil Abb. Z 18).

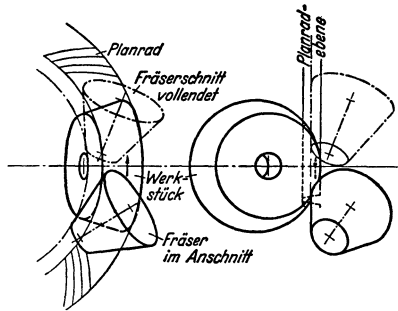


Abb. Z 18. Herstellung der Palloidverzahnung.

Der Rohling wird so eingestellt, daß ihn der Fräser mit seiner Mantellinie berührt; dann wird die Drehung der Planscheibe eingeschaltet, und diese senkt nun den Fräser in den Rohling, in Länge und Tiefe die Zahnflanke bildend.

Beim Schneiden von Evolventen wird ein kegelförmiger Fräser verwendet, dessen Durchmesser also von einem zum anderen Ende linear wächst. Nach Abb. Z 16 ergibt jeder Fräserzahn einen unsymmetrischen Schnittstreifen<sup>3)</sup>, der für die hohle und erhabene Flanke geeignet ist. Bei dem Palloidfräser nimmt der Durchmesser erst langsamer und dann schneller

<sup>1)</sup> Zu beziehen von W. Ferd. Klingelberg Söhne, Remscheid-Berghausen.

<sup>2)</sup> Werkstattstechnik und Werksleiter 1938, S. 213.

<sup>3)</sup> Werkstattstechnik und Werksleiter 1936, S. 361.

Tafel 15. Formeln, Rechnungsgang und Zahlenbeispiel für das Berechnen palloid-verzahrter Kegelräder.

Benennung	Bezeichnungen siehe Abb. Z 16 Ritzel-Index 1 Rad-Index 2	Formel	Zahlenbeispiel für $N = 25$ PS; $i = n_1/n_2 = 1000/250$ U/min = 4, $\delta = 90^\circ$ ; Eingriffswinkel $\alpha = 20^\circ$ . Gewählt $z_1/z_2 = 8/32$ ; $m_n = 5$
Teilkegelwinkel (nur Hilfsgröße) siehe auch Abb. Z 20	$\delta_{n1} \delta_{n2}$	Für $\delta = 90^\circ$ $\text{ctg } \delta_{n1} = \frac{z_2}{z_1}$ , für $\delta > 90^\circ$ $\text{ctg } \delta_{n1} = \frac{z_2}{z_1 \cdot \sin(180^\circ - \delta)} - \text{ctg}(180^\circ - \delta)$ für $\delta < 90^\circ$ $\text{ctg } \delta_{n1} = \frac{z_2}{z_1 \cdot \sin \delta} + \text{ctg } \delta$	$\text{ctg } \delta_{n1} = \frac{32}{8} = 4$ ; $\delta_{n1} = 14^\circ 02'$
siehe auch Abb. Z 21			
Korrigierte Kegelwinkel	$\delta_{p1} \delta_{p2}$	$\delta_{p1} = \delta_{n1} - w/b$ , wobei $w/b$ nach Abb. Z 17 auf halbe oder ganze Grade zu runden $\delta_{p2} = \delta - \delta_{p1}$	$\delta_{p1} = 14^\circ 02' - 2^\circ = \approx 12^\circ$ $\delta_{p2} = 90^\circ - 12^\circ = 78^\circ$
Zähnezahl des Planrades	$z_p$	$z_p = \frac{z_2}{\sin \delta_{p2}}$	$z_p = \frac{32}{0,97815} = 32,7148$
Grundkreisradius des Planrades	$\varrho$	$\varrho = 1/4 z_p \cdot m_n$	$\varrho = \frac{32,7148}{2} \cdot 5 = 81,79$ mm
Innenradius des Planrades	$R_i$	$R_i = \varrho + g$ , wobei $g$ nach Tafel 14	$R_i = 81,79 + 8 = 89,79$ mm
Breite der Verzahnung	$b$	$b = \frac{R_i}{2,5}$ , aber $< 10 m_n$	$b = \frac{89,79}{2,5} = \approx 35$ mm
Außenradius des Planrades	$R_a$	$R_a = R_i + b$	$R_a = 89,79 + 35 = 124,79$ mm

Teilkreisdurchmesser und Stirnmodul außen	$d_{0a}; d_{0s}$ $m_s$	$d_{0a} = 2 R_a \cdot \sin \delta_p / 2$ $m_s = \frac{d_{0a}}{z_s}$ $d_{0s} = m_s \cdot z_s$	$d_{0a} = 249,574 \cdot \sin 78^\circ$ $= 249,574 \cdot 0,97815$ $= \approx 244 \text{ mm}$ $m_s = \frac{244}{32} = 7,625 \text{ mm}$
Mittlerer Ritzeldurchmesser	$d_{m1}$	$d_{m1} = d_{0a} - b \cdot \sin \delta_p / 1$	$d_{m1} = 61 - 35 \cdot 0,20791 = \approx 54 \text{ mm}$
Nach Festlegung dieser Hauptmaße erfolgt die Nachprüfung des gewählten Normalmoduls $m_n$ auf Festigkeit nach Absatz B I c			
Zahnkopfhöhe	$h_{k1}$ $h_{k2}$	$h_{k1} = h_1 \cdot m_n - f$ , wobei $h_1$ und $f$ nach Tafel 16 u. 17 $h_{k2} = 2 m - h_{k1}$ jedoch $h_{k1} \geq m \leq h_{k2}$	$h_{k2} = 2 \cdot 5 - 5,2 = 4,8 \text{ mm}$
Kopfaußendurchmesser	$d_{ka1}; d_{ka2}$	$d_{ka} = d_0 + 2 h_k \cdot \cos \delta_p$	$d_{ka1} = 61 + 2 \cdot 5,2 \cdot 0,978 = 71,18 \text{ mm}$ $d_{ka2} = 244 + 2 \cdot 4,8 \cdot 0,2079 = 246 \text{ mm}$
Kopfinnendurchmesser	$d_{ki1}; d_{ki2}$	$d_{ki} = d_{ka} - 2 b \cdot \sin \delta_p$	$d_{ki1} = 71,18 - 2 \cdot 35 \cdot 0,2079 = 56,62 \text{ mm}$ $d_{ki2} = 246 - 2 \cdot 35 \cdot 0,978 = 177,52 \text{ mm}$
Kranzstärke außen " innen	$e'_1; e'_2$ $e_1; e_2$	wählbar	18 mm 12 mm
Kranz-Außendurchmesser	$d'_1; d'_2$	$d'' = d_{ka} - 2 e'' \cos \delta_p$	$d''_1 = 71,18 - 2 \cdot 15 \cdot 0,978 = 41,84 \text{ mm}$ $d''_2 = 248 - 2 \cdot 18 \cdot 0,2079 = 240,52 \text{ mm}$
Kranz-Innendurchmesser	$d'_1; d'_2$	$d' = d_{ki} - 2 e' \cdot \cos \delta_p$	$d'_1 = 56,62 - 2 \cdot 12 \cdot 0,978 = 33,12 \text{ mm}$ $d'_2 = 177,52 - 2 \cdot 12 \cdot 0,2079 = 172,54 \text{ mm}$
Breitenprojektion	$b_1; b_2$	$b_1 = b \cdot \cos \delta_p$	$b_1 = 35 \cdot 0,978 = 34,2 \text{ mm}$ $b_2 = 35 \cdot 0,2079 = 7,27 \text{ mm}$
Außenkranzprojektion	$a_1; a_2$	$a = e'' \cdot \sin \delta_p$	$a_1 = 15 \cdot 0,2079 = 3,12 \text{ mm}$ $a_2 = 18 \cdot 0,978 = 17,6 \text{ mm}$
Innenkranzprojektion	$f_1; f_2$	$f = e' \cdot \sin \delta_p$	$f_1 = 12 \cdot 0,2079 = 2,49 \text{ mm}$ $f_2 = 12 \cdot 0,978 = 11,74 \text{ mm}$

Tafel 16. Werte  $h_1$  für Eingriffswinkel  $\alpha = 20^\circ$  <sup>1)</sup> zum Errechnen der Zahnkopfhöhe am Ritzel an Palloidverzahnungen nach der

$$\text{Formel } h_{k_1} = h_1 m - f.$$

Ist  $x_1 > 13$ , so ist stets  $h_{k_1} = m = h_{k_2}$  zu setzen.

	$x_1 = 6$	7	8	9	10	11	12	13
$x_2 = 15$	$h_1 = 1,45$	1,38	1,31	1,23	1,15	1,07	1,00	1,00
16	1,45	1,38	1,31	1,23	1,15	1,08	1,00	1,00
17	1,46	1,39	1,32	1,24	1,16	1,09	1,00	1,00
18	1,46	1,39	1,32	1,24	1,17	1,10	1,01	1,00
19	1,46	1,39	1,32	1,25	1,18	1,10	1,02	1,00
20	1,46	1,39	1,32	1,25	1,18	1,11	1,03	1,00
21	1,46	1,39	1,33	1,26	1,18	1,11	1,04	1,00
22	1,46	1,40	1,33	1,26	1,19	1,12	1,04	1,00
23	1,46	1,40	1,33	1,26	1,19	1,12	1,05	1,00
24	1,46	1,40	1,33	1,26	1,20	1,13	1,06	1,00
25	1,46	1,40	1,33	1,27	1,20	1,13	1,06	1,00
26	1,46	1,40	1,34	1,27	1,20	1,14	1,06	1,00
27	1,46	1,40	1,34	1,27	1,21	1,14	1,07	1,00
28	1,46	1,40	1,34	1,27	1,21	1,14	1,07	1,00
29	1,46	1,40	1,34	1,27	1,21	1,14	1,07	1,00
30	1,47	1,40	1,34	1,28	1,21	1,15	1,08	1,01
35	1,47	1,40	1,34	1,28	1,22	1,15	1,09	1,02
40	1,47	1,41	1,34	1,28	1,22	1,16	1,09	1,03
45	1,47	1,41	1,35	1,28	1,22	1,16	1,10	1,04
50	1,47	1,41	1,35	1,29	1,23	1,16	1,10	1,04
55	1,47	1,41	1,35	1,29	1,23	1,17	1,10	1,04
60	1,47	1,41	1,35	1,29	1,23	1,17	1,11	1,05
65	1,47	1,41	1,35	1,29	1,23	1,17	1,11	1,05
75	1,47	1,41	1,36	1,29	1,23	1,17	1,11	1,05
100	1,48	1,42	1,36	1,30	1,24	1,18	1,12	1,06

Tafel 17. Differenzwerte in Millimeter. „f“ in obiger Formel für  $h_{k_1}$ .

Zahnbreite + Abstand	Kegelwinkel $\delta_{p1}$											
	$b + g$ in mm	5°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	25°
6	0,08	0,10	0,14	0,18	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,29	0,29	0,33
8	0,10	0,13	0,19	0,24	0,28	0,31	0,33	0,36	0,38	0,39	0,39	0,45
10	0,13	0,16	0,23	0,29	0,34	0,38	0,41	0,45	0,47	0,48	0,48	0,55
12	0,16	0,20	0,28	0,35	0,41	0,46	0,50	0,53	0,56	0,59	0,59	0,66
14	0,19	0,23	0,33	0,41	0,48	0,54	0,58	0,62	0,66	0,69	0,69	0,78
16	0,21	0,26	0,38	0,47	0,55	0,62	0,66	0,71	0,75	0,79	0,79	0,89
18	0,24	0,30	0,42	0,53	0,62	0,69	0,75	0,80	0,85	0,89	0,89	1,01
20	0,27	0,33	0,47	0,59	0,69	0,77	0,83	0,89	0,94	0,98	0,98	1,11
25	0,34	0,41	0,59	0,74	0,87	0,96	1,04	1,12	1,18	1,23	1,23	1,39
30	0,40	0,49	0,71	0,89	1,04	1,15	1,24	1,34	1,41	1,48	1,48	1,67
35	0,47	0,58	0,83	1,03	1,21	1,35	1,45	1,56	1,65	1,73	1,73	1,96
40	0,53	0,66	0,94	1,18	1,38	1,54	1,66	1,78	1,88	1,97	1,97	2,22
45	0,60	0,74	1,06	1,33	1,65	1,73	1,87	2,00	2,11	2,22	2,22	2,50
50	0,67	0,82	1,18	1,47	1,72	1,92	2,07	2,22	2,34	2,46	2,46	2,78
55	0,74	0,91	1,30	1,62	1,90	2,11	2,28	2,45	2,58	2,71	2,71	3,06
60	0,80	0,99	1,41	1,77	2,07	2,30	2,48	2,67	2,81	2,95	2,95	3,33
65	0,87	1,07	1,53	1,92	2,25	2,50	2,69	2,39	3,05	3,20	3,20	3,61
70	0,93	1,15	1,64	2,07	2,42	2,70	2,90	3,11	3,28	3,44	3,44	3,88
75	1,00	1,24	1,76	2,20	2,58	2,88	3,11	3,34	3,52	3,68	3,68	4,17

<sup>1)</sup> Für Eingriffswinkel  $22\frac{1}{2}^\circ$  und  $17\frac{1}{2}^\circ$  zu beziehen von der Firma W. Ferd. Klingelberg Söhne, Remscheid.

zu; seine Form kann daher als kegelig-hyperbolisch bezeichnet werden. Bei ihm sind die Fräserzähne in der Mitte dünner als an den Enden, damit die geschnittenen Radzähne, wie erwähnt, in der Mitte dicker werden. In dem ganzen Verfahren sind nur Kreisbewegungen vorhanden, die technisch leicht ausführbar sind und daher auch ein genaues Erzeugnis sichern und die Herstellung wirtschaftlich machen. Für höchste Ansprüche werden die Räder nach dem Fräsen und Härten noch auf Läppautomaten behandelt, indem die miteinander im Laufe kämmenden Räder bei gleichzeitiger Ausführung von Zusatzbewegungen unter Belastung zusammenlaufen. Soweit eine Wärmebehandlung erforderlich ist, erfolgt das Abschrecken beim Härten am besten auf Härtemaschinen, die zu großen Härteverzug durch entsprechende Einspannung verhindern.

### V. Prüfen von Kegelrädern.

Die Prüfung von Kegelrädern erfolgt zweckmäßig auf Zweiflankenprüfgeräten, wie sie auch für Stirnräder verwendet werden (s. Abschnitt „Messen der Zahnräder“). Nach allen praktischen Erfahrungen ergeben Räder mit guten Diagrammen auch ruhigen Lauf. Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel zur Prüfung sind die Tragbilder,

Abb. Z 19, wo richtige Tragbilder z. B. für die Palloidverzahnung schraffiert eingezeichnet sind. Die tragende Zone soll beim unbelasteten Trieb nach außen, dem größeren Durchmesser zu liegen, am Ritzel (treibende Flanke ist hohl) mit der Spitze nach dem Zahnkopf zu, am Rad (getriebene Flanke ist erhaben) nach dem Zahnfuß zu. Können sich, wie bei bergab fahrenden Kraftwagen, treibendes und getriebenes Rad vertauschen, so muß auf der jetzt schiebenden Flanke des Rades die Spitze des Tragbildes dem Kopf zu, auf der Flanke des jetzt geschobenen Ritzels nach dem Fuß zu gerichtet sein.

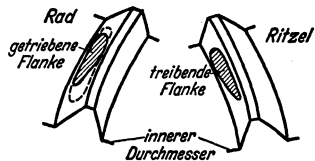


Abb. Z 19. Tragbilder an Kegelrädern bei Palloidverzahnung.

Richtig gefräste Räder vorausgesetzt, muß sich beim Einbau durch Verschieben des Ritzels das richtige Tragbild einstellen lassen. Es ist bei der Palloidverzahnung eine Eigenschaft von grundlegender Wichtigkeit, daß sich die Tragbilder unter Belastung verbreitern, deren Umrisse in Abb. Z 19 gestrichelt sind. Dadurch erreichen die Räder mit Palloidverzahnung ihre hohe Lebensdauer. Ein nur an den Enden liegendes Tragbild führt bei allen Verzahnungen zu Brüchen.

Richtig gefräste Räder vorausgesetzt, muß sich beim Einbau durch Verschieben des Ritzels das richtige Tragbild einstellen lassen. Es ist bei der Palloidverzahnung eine Eigenschaft von grundlegender Wichtigkeit, daß sich die Tragbilder unter Belastung verbreitern, deren Umrisse in Abb. Z 19 gestrichelt sind. Dadurch erreichen die Räder mit Palloidverzahnung ihre hohe Lebensdauer. Ein nur an den Enden liegendes Tragbild führt bei allen Verzahnungen zu Brüchen.

### VI. Ausführungen von Kegeltrieben.

An Ausführungen sind neben den Getrieben mit rechtwinkligen Achsen auch solche mit stumpfen, Abb. Z 20, und spitzem Achswinkel, Abb. Z 21, sowohl mit Gerad- wie auch mit Palloidverzahnung (letztere gezeichnet) ausführbar. Eine Sonderform ist der Planradantrieb, Abb. Z 22, bei dem das Tellerrad eine ebene Scheibe bildet. Innenkegelradgetriebe, Abb. Z 23, sind unter Beschränkung auf kleine Achswinkel des Tellerrades in Palloidverzahnung ausführbar, da sie sich dann auf den Fall des Planrades zurückführen lassen.

Abb. Z 26 zeigt einen Doppelkegeltrieb in Palloidverzahnung, dessen Ausführung durch die Winkelkorrektur (Abb. Z 17) möglich ist. Auf einem Kegel-

rad  $c$  laufen die Räder  $a$  und  $b$  mit untereinander verschiedenen Zähnezahlen. Das erste Getriebe zwischen Rad  $a$  und  $c$  ist ohne Winkelkorrektur ausgeführt, an Rad  $b$  ist der Kegelwinkel durch Winkelkorrektur so verkleinert, daß er zu Rad  $c$  paßt. Dieser doppelte Kegelradtrieb hat also schon bis zu einem gewissen Grade die Eigenschaft von Satzrädern.

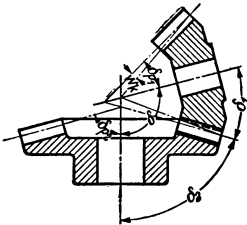


Abb. Z 20. Kegelradpaar mit stumpfem Achswinkel  $\delta$ . Berechnung nach Tafel 13 bzw. 15.

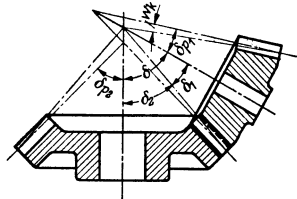


Abb. Z 21. Kegelradpaar mit spitzem Achswinkel  $\delta$ . Berechnung nach Tafel 13 bzw. 15.

 


Abb. Z 22. Planradtrieb nach Sonderberechnung (Klingelberg).

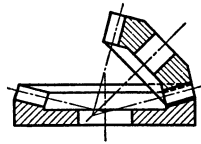


Abb. Z 23. Innenkegeltrieb nach Sonderberechnung (Klingelberg).

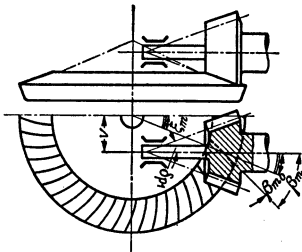


Abb. Z 24. Kegelschneckentrieb (versetzte Achsen) nach Sonderberechnung (Klingelberg).

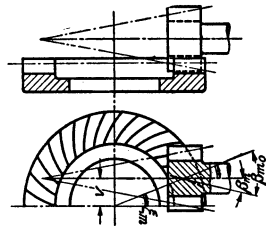


Abb. Z 25. Kegelstirtrieb (versetzte Achsen) nach Sonderberechnung (Klingelberg).

Abb. Z 20 bis 25. Sonderausführungen von Kegelrädern (gezeichnet für Palloidverzahnung).

Durch die Palloidverzahnung ist auch die Herstellung von Kegelschraubgetrieben nach Sonderberechnung wirtschaftlich möglich geworden. Die zugehörigen Räder können auf den Abwälzautomaten ohne weiteres gleich wirtschaftlich geschnitten werden wie gewöhnliche Kegelräder. Die Möglichkeit der Achsversetzung erhöht die Freiheit in der räumlichen Anordnung ganz erheblich. Da außerdem die Achsen um den Abstand  $v$ , Abb. Z 24 und Z 25, aneinander vorbeigeführt sind, kann man das Ritzel beiderseits lagern und Durchfederungen fast ganz vermeiden.

In den Verzahnungseigenschaften sind die Kegelschraubgetriebe als Übergang vom Kegelrad zur Schnecke aufzufassen. Wie bei den letzteren tritt auch hier zu dem Gleiten in Richtung der Zahnhöhe ein Gleiten in Längsrichtung der Flanken. Die aus der Überlagerung von Höhen- und Längsleitung entstehende resultierende Gleitung ändert sich nach Größe und Richtung sehr viel weniger. Die Bewegungen im Lagerspiel wechseln weniger, und deswegen laufen diese Triebe in vielen Fällen geräuschloser. Es muß aber ein Sonderschmieröl verwendet werden, das die Wirkung des erhöhten Gleitens ausgleicht.

Erfolgt die Achsversetzung in der Spiralrichtung, so erhält man ein Kegelschneckengetriebe, Abb. Z 24, im älteren Schrifttum als Hyperboloidgetriebe bezeichnet. Am Ritzel vergrößert sich, wie ersichtlich, der Spiralwinkel  $\beta_{m_0}$  in der Kranzmitte um den Winkel  $\xi_m$  (also ist  $\beta_m = \beta_{m_0} + \xi_m$ ), der zwischen der Achse des Ritzels und dem Fahrstrahl der Längskurve gebildet wird, auf den Winkelwert  $\beta_m$ . Diese größere Zahnschräge bewirkt zwar eine Erhöhung des Achsdruckes, aber auch eine günstige Verlängerung der Eingriffdauer. Außerdem erhält man im Sinne der allgemeinen Beziehung für Schrägzahn-

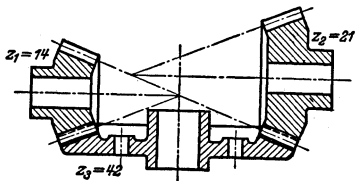


Abb. Z 26. Doppelter Kegelradtrieb.

räder  $d_o = m_n \cdot z / \cos \beta$  (s. Abb. 2 c und d) eine Vergrößerung des Ritzeldurchmessers, die namentlich bei kleinen Ritzelzähnezahlen für große Übersetzungen noch eine kräftige Ritzelwelle zuläßt. Auch der Kegelwinkel wird größer. In der Form dieser Kegelschraubgetriebe haben die achsversetzten Getriebe gerade für höchste Ansprüche, z. B. im Hinterachsenantrieb von Kraftwagen, Eingang gefunden.

Bei einer Achsversetzung entgegen der Spiralrichtung ergibt sich ein Kegelstirngetriebe, Abb. Z 25. Hier verkleinert sich der wirksame Spiralwinkel auf  $\beta_m = \beta_{m_0} - \xi_m$ . Eingriffdauer, Durchmesser und Kegelwinkel werden kleiner. In Verbindung mit einer entsprechend gewählten Winkelkorrektur kann infolgedessen bei großem Übersetzungsverhältnis das Ritzel zylindrische Form erhalten, während das Tellerrad als Planscheibe ausgeführt werden kann. Diese Getriebe zeichnen sich in der Herstellung der Rohlinge somit durch ganz besondere Einfachheit aus.

## VII. Nachrechnung der Kegelräder auf Grund ihrer Belastung.

Die Kegelräder sind in ihren Hauptabmessungen vorwiegend geometrisch bestimmt, Tafel 13 und 15, und müssen noch auf Walzenpressung, Lebensdauer und Bieigungsbeanspruchung nachgeprüft werden; ferner ist der Achsdruck zu ermitteln.

### a) Geradverzahnte Räder.

1. Walzenpressung und Lebensdauer. Es ist die Umfangskraft

$$U = \frac{N \cdot 75}{v} \text{ in kg,} \quad \text{wobei} \quad v = \frac{d_m \cdot \pi \cdot n}{60} \text{ in m/s.}$$

Setzt man in der Gleichung für die Walzenpressung der Stirnräder (s. Absatz B I a) den mittleren Ritzeldurchmesser  $d_{m1}$  und das Drehmoment am Ritzel  $M_1 = \frac{1}{2} d_{m1} \cdot U$  ein, so ergibt sich:

$$k = 4,0 \frac{U}{b \cdot d_{m1}} \cdot \frac{i+1}{i} \text{ für } 15^\circ\text{-Verzahnung,}$$

$$k = 3,125 \frac{U}{b \cdot d_{m1}} \cdot \frac{i+1}{i} \text{ für } 20^\circ\text{-Verzahnung.}$$

Diese Werte müssen unter denen der Tafeln 6 und 7 bleiben.

2. Biegungsbeanspruchung. Der mittlere Modul auf der Kranzbreite  $b$  ist

$$m_m = \frac{R_a - b/2}{R_a} \cdot m.$$

Man kann meistens durchschnittlich setzen

$$b = 1/3 \cdot R_a.$$

Dann ist

$$m_m = \approx 0,8 \cdot m,$$

also ist die Biegebeanspruchung

$$\sigma = \frac{U \cdot q}{0,8 \cdot m \cdot b} \text{ in kg/cm}^2,$$

wobei für  $q$  in Tafel 11 die Ergänzungszähnezahl (s. Abb. Z 15)  $z_{n1}$  bzw.  $z_{n2}$  und für  $U$  der größte, manchmal beim Anfahren infolge der Beschleunigungskräfte auftretende Wert zu nehmen ist. Die für  $\sigma$  errechneten Werte müssen unter denen in Tafel 12 angegebenen zulässigen bleiben.

3. Achsdruck ist bei Geradverzahnung stets so gerichtet, daß die Räder von der Kegelspitze fortgedrückt werden. Er ist

$$A_1 = U \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \delta_1 \text{ für das Ritzel,}$$

$$A_2 = U \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \delta_2 \text{ für das Rad.}$$

Beispiel nach Tafel 13, dazu Werkstoffe Ritzel St 60, Rad Gußeisen 26.91, Lebensdauer  $k = 25000$  Betriebsstunden.

$$v = \frac{0,06668 \cdot \pi \cdot 1000}{60} = 3,49 \text{ m/s,}$$

$$U = \frac{4 \cdot 75}{3,49} = 86 \text{ kg,}$$

$$k = 4 \cdot \frac{86}{5,5 \cdot 6,668} \cdot \frac{4+1}{4} = 11,6 \text{ kg/cm}^2.$$

Nach Tafel 7 und 8 wäre für das Ritzel  $k = 0,65 \cdot 16 \cdot 1,5 = 15,60 \text{ kg/cm}^2$  zulässig.

$$\sigma = \frac{86}{0,8 \cdot 0,5 \cdot 5,5} = 39 \text{ kg/cm}^2.$$

Nach Tafel 12 wäre  $\sigma = 1250 \text{ kg/cm}^2$  zulässig.

Für das Rad aus Gußeisen mit 250 U/min ist  $k = 0,65 \cdot 21 = 13,6$  und  $\sigma = 550 \text{ kg/cm}^2$  zulässig.

$$A_1 = 86 \cdot \operatorname{tg} 15^\circ \cdot \sin 14^\circ 02' = 6 \text{ kg,}$$

$$A_2 = 86 \cdot \operatorname{tg} 15^\circ \cdot \sin 75^\circ 58' = 23 \text{ kg.}$$

## b) Palloid-Räder.

1. Walzenpressung und Lebensdauer. Die auftretenden  $k$ -Werte werden wie bei geradverzahnnten Kegelrädern berechnet. Zulässig sind bei kleinen Zähnezahlen und Zahnbreiten dieselben Werte wie in den Tafeln 7



und 8. In den meisten Fällen ist jedoch ein höherer  $k$ -Wert zulässig, weil die Verzahnung die Eingriffsdauer  $\varepsilon = 2$  überschreitet. Für verschiedene Übersetzungsverhältnisse und Zahnzahlen des Ritzels ist aus Abb. Z 27 ersichtlich, bei welcher Mindestbreite  $b_m$  dies der Fall ist. Wird  $b_m$  erreicht oder überschritten, können  $k$ -Werte zugelassen werden, die 50% höher sind als die in Tafel 7 und 8 für Stirnräder angegebenen.

2. Biegungsbeanspruchung. In die bei geradzahnraden Rädern genannten Formeln ist der Normalmodul  $m_n$  einzusetzen, also ist

$$\sigma = \frac{U \cdot q}{m_n \cdot b} \text{ in kg/cm}^2.$$

Für die  $q$ -Werte ist auch hier die Ergänzungszahnezahl einzusetzen (Spiralwinkel  $\beta_m$  nach Abb. Z 28)

$$z_{n1} = \frac{z_1}{\cos^3 \beta_m \cdot \cos \delta_{p1}},$$

$$z_{n2} = \frac{z_2}{\cos^3 \beta_m \cdot \cos \delta_{p2}}$$

Bei Erreichen der Mindestbreite nach Tafel 14 können die  $\sigma$ -Werte das 1,8fache der nach Tafel 12 für Stirnräder zulässigen Werte betragen.

3. Achsdruck hängt neben dem Flankenwinkel  $\alpha$  und dem Kegelwinkel  $\delta_p$ , auch noch von dem mittleren Spiralwinkel  $\beta_{m0}$ , Abb. Z 28, ab.

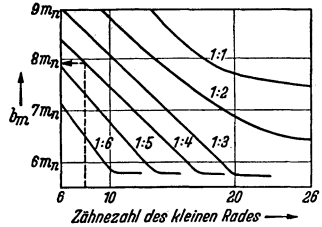


Abb. Z 27. Mindestbreite  $b_m$  für eine Eingriffsdauer  $\varepsilon = 2$  an Palloidverzahnung,  $\alpha = 20^\circ$ .

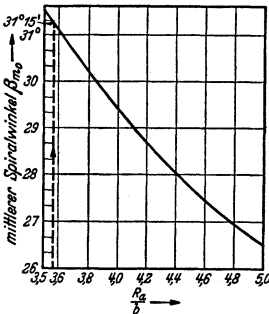


Abb. Z 28. Werte für mittleren Spiralwinkel  $\beta_{m0}$  an Palloidverzahnung.

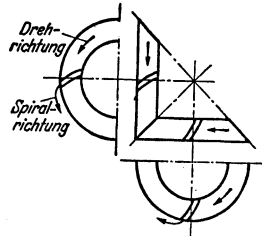


Abb. Z 29. Drehrichtung und Spiralrichtung gleich.

Je nach der Drehrichtung des Rades, bezogen auf die Spiralrichtung der Zähne, sind zwei Fälle möglich:

Dreh- und Spiralrichtung gleich nach Abb. Z 29:

$$A_1 = U \left( \operatorname{tg} \alpha \frac{\sin \delta_{p1}}{\cos \beta_{m0}} + \operatorname{tg} \beta_{m0} \cdot \cos \delta_{p1} \right) \text{ für Ritzel,}$$

$$A_2 = U \left( \operatorname{tg} \alpha \frac{\sin \delta_{p2}}{\cos \beta_{m0}} - \operatorname{tg} \beta_{m0} \cdot \cos \delta_{p2} \right) \text{ für Rad.}$$

Dreh- und Spiralrichtung einander entgegengesetzt:

$$A_1 = U \left( \operatorname{tg} \alpha \frac{\sin \delta_{p1}}{\cos \beta_{m0}} - \operatorname{tg} \beta_{m0} \cdot \cos \delta_{p1} \right) \text{ für Ritzel,}$$

$$A_2 = U \left( \operatorname{tg} \alpha \frac{\sin \delta_{p2}}{\cos \beta_{m0}} + \operatorname{tg} \beta_{m0} \cdot \cos \delta_{p2} \right) \text{ für Rad.}$$

Positives Endergebnis bedeutet einen Achsdruck von der Kegelspitze weg, negative Endergebnisse auf die Kegelspitze zu.

**4. Beispiel** nach Tafel 15, dazu Werkstoff für Ritzel und Rad Einsatzstahl, Lebensdauer  $k = 10000$  Betriebsstunden.

$$v = \frac{0,054 \cdot \pi \cdot 1000}{60} = 2,83 \text{ m/s,}$$

$$U = \frac{25 \cdot 75}{2,83} = 663 \text{ kg,}$$

$$k = 3,125 \frac{663}{3,5 \cdot 5,4} \frac{4 + 1}{4} = 137.$$

Nach Tafel 7 und 8 wäre  $k = 0,8 \cdot 174 = 139 \text{ kg/cm}^3$  zulässig.

Eine Erhöhung des  $k$ -Wertes aus der Tafel ist nicht zulässig, da die Verzahnungsbreite  $b = 35 \text{ mm} = 7 \cdot m_n$  beträgt, während sie nach Abb. Z 27  $b_m = 7,9 m_n$  betragen müßte.

Auch die Biegungsspannung beim Anlaufen darf nur den Wert nach Tafel 12, also  $\sigma_{m0} = 3600 \text{ kg/cm}^2$  betragen. Dem würde bei  $q = 4,35$  für  $x_{n1} = \frac{8}{\cos^3 31^\circ 15' \cdot \cos 12^\circ} = \approx 13$  entsprechen, wenn

$$Ra/b = 125/35 = 3,57 \text{ und}$$

$$\beta_{m0} = 31^\circ 15' \text{ (in Abb. Z 28 eingezeichnet),}$$

$$U = \frac{3600 \cdot 0,5 \cdot 3,5}{4,35} = 1460 \text{ kg.}$$

Beim Anlauf darf also die Umfangskraft mehr als doppelt so groß werden.

$$A_1 = U \left( \operatorname{tg} 20^\circ \frac{\sin 12^\circ}{\cos 31^\circ 15'} + \operatorname{tg} 31^\circ 15' \cdot \cos 12^\circ \right) \\ = 663 \cdot 0,683 = + 454 \text{ kg,}$$

$$A_2 = U \left( \operatorname{tg} 20^\circ \frac{\sin 78^\circ}{\cos 31^\circ 15'} - \operatorname{tg} 31^\circ 15' \cdot \cos 78^\circ \right) \\ = 663 \cdot 0,29 = + 192 \text{ kg.}$$

## Schrifttum über Kegelräder.

### Bücher.

Preger-Lindner: Fräsmaschinen, Schleifmaschinen, Verzahnmaschinen. Leipzig 1939: Verlag Jänecke.

Krumme: Klingenberg-Palloid-Spiralkegelräder. Berlin 1941: Springer.

### Zeitschriften.

Wallichs u. Blaise: Die wirtschaftliche Kegelradbearbeitung im fortlaufenden Abwals-Schraubfräsverfahren. Z. VDI 1927, S. 255.

Dr. Königer: Kegelräder mit nicht geraden Zähnen. Werkstatttechnik 1935, S. 173 und S. 404.

Dr. Lindner: Die Entwicklung in der Erzeugung von Spiralkegelrädern mittels Abwalsfräsern. Werkstatttechnik 1936, S. 361.

Krumme: Ein Beitrag zur Ausbildung der Lager für Spiralkegelräder. Werkzeugmaschine 1939, Heft 13.

Krumme: Grundlagen der geometrischen Berechnung von Palloid-Spiralkegelrädern. Z. VDI 1938, S. 347.

## D. Messen der Zahnräder.

Das Prüfen der Zahnräder ist grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten möglich:

I. Durch Einzelfehlermessungen.

II. Durch Gesamtfehlerprüfungen (Abrollprüfungen).

Das Messen einzelner Bestimmungsgrößen der Zahnräder ist besonders bei ihrer Herstellung zur Überwachung der Einstellung und des richtigen Arbeitens der Verzahnungsmaschinen erforderlich. Gesamtfehlerprüfungen sind notwendig für die Abnahme bei großen Stückzahlen, wo Einzelfehlermessungen zu zeitraubend wären.

### I. Einzelfehler, Begriffe, Messungen und Meßgeräte.

#### a) Allgemeines.

Das normale Evolventenstirnrad mit geraden oder schrägen Zähnen (Schraubenrad) ist hinsichtlich seiner Verzahnung bestimmt durch folgende fünf Angaben:

1. Zähnezahl  $z$ .
2. Modul  $m$  (bei Schrägzahnrädern Stirnmodul  $m_s$  bzw. Normalmodul  $m_n$ ).
3. Eingriffswinkel  $\alpha$  (bei Schrägzahnrädern Stirneingriffswinkel  $\alpha_s$  bzw. Normaleingriffswinkel  $\alpha_n$ ).
4. Zahndicke  $\hat{s}$  bzw. vorgeschriebenes Flankenspiel  $S_f$  bei der Paarung zweier Räder.
5. Schrägungswinkel  $\beta$  ( $\beta = 0$  beim Geradzahn-Stirnrad).

Dazu kommt bei profilverschobenen Rädern noch der Profilverschiebungsfaktor  $x$  (s. DIN 870).

Aus Modul und Zähnezahl ergibt sich der Teilkreis des Rades als fehlerfreie, reine Rechnungsgröße: Der Teilkreis eines Zahnrades ist — eine für alle Messungen grundsätzlich wichtige Festlegung — der Kreis mit dem Durchmesser  $d_0 = m \cdot z$  (bei Schrägzahnrädern:

$d_0 = m_s \cdot z = \frac{m_n}{\cos \beta} \cdot z$ ), dessen Mittelpunkt auf der Radachse liegt (Radachse = Führungachse des Rades, Achse der Radbohrung).

Der Teilkreis kann also keine Fehler haben und nicht gemessen werden.

Die Verzahnung eines Evolventenstirnrades kann folgende Einzelfehler haben<sup>1)</sup>:

1. Zahnformfehler einschließlich Eingriffswinkelfehler,
2. Teilungsfehler,
3. Zahndickenfehler,
4. Rundlauffehler,
5. Zahnrichtungsfehler.

#### b) Zahnformfehler und seine Messung.

Der gesamte Zahnformfehler  $F_f$  ist die volle innerhalb des Flankenprüfbereiches<sup>2)</sup> vorhandene Abweichung der Zahnflanke von der Evolvente des (zur Radachse mittigen) Soll-Grundkreises.

Der Zahnformfehler kann entstehen:

1. durch unregelmäßigen und von der reinen Evolvente abweichenden Verlauf der Zahnflanke;

<sup>1)</sup> Die im folgenden verwendeten Fehlerbegriffe und -bezeichnungen entsprechen denen des Merkblattes „Stirnradfehler“, herausgegeben von der Fachgruppe Werkzeugmaschinen, zu beziehen durch den Beuth-Vertrieb G. m. b. H.

<sup>2)</sup> Bereich der Flanken, innerhalb dessen die Zahnform toleriert wird.

2. durch zu großen, zu kleinen oder außermittigen Grundkreis der Verzahnung, wobei die Zahnflanke eine Evolvente dieses falschen Grundkreises ist.

Praktisch sind in der Regel beide Anteile zugleich vorhanden. Oft wird unter dem Zahnformfehler nur die Abweichung von der reinen Evolvente (1) verstanden, und der vom Größenfehler des Grundkreises herrührende Fehleranteil (2) als Eingriffswinkelfehler aufgefaßt. Gemäß der Beziehung:  $d_g = d_0 \cdot \cos \alpha$ , Abb. Z 30, ergibt sich der

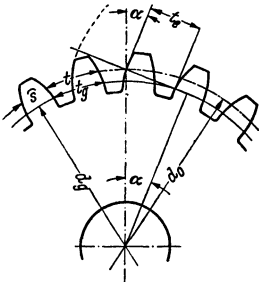


Abb. Z 30. Meßgrößen am Zahnrad.

Ist-Eingriffswinkel aus:  $\cos \alpha_{\text{ist}} = \frac{d_{g \text{ ist}}}{d_0}$ .

Der Unterschied  $\alpha_{\text{ist}} - \alpha_{\text{soll}} =$  Eingriffswinkelfehler  $f_\alpha$  wird in Winkelminuten angegeben.

### c) Prüfung der Zahnform.

**1. Grundgedanke der Prüfgeräte.** Ein an die zu prüfende Zahnflanke gelegter Taster wird auf einer genauen Evolvente des Soll-Grundkreises des Rades geführt und die von ihm aufgenommene Abweichung der Zahnflanke von dieser Soll-Evolvente über ein Hebelwerk vergrößert aufgezeichnet.

### 2. Geräte mit festen Grundkreisscheiben.

Bei den einfacheren Geräten (Klingenberg, Maag, Mahr u. a.) wird die Evolventenbewegung des Tasters zum Rad durch Abwälzen eines geraden Lineals an einer mit dem Rad fest verbundenen Scheibe mit dem Durchmesser des Soll-Grundkreises des Rades bewirkt, Abb. Z 31. Die genau über der Linealkante liegende Tastkuppe

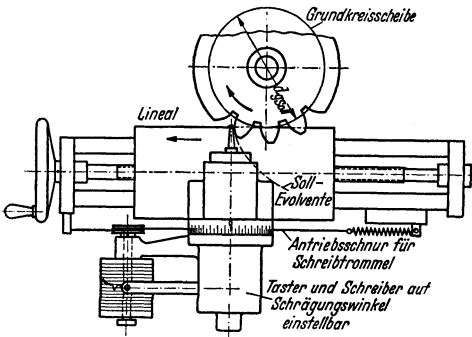


Abb. Z 31. Schema eines Evolventen-Prüfgerätes mit Grundkreisscheibe (Bauart Klingenberg).

des Tasthebels (diese Lage muß von Zeit zu Zeit nachgeprüft werden) beschreibt dabei eine Evolvente des Soll-Grundkreises in bezug auf das Rad. Die Abweichungen der Zahnflanke von dieser Soll-Evolvente werden vergrößert auf dem Diagrammpapier über dem abgewälzten Grundkreisbogen als Abszisse aufgeschrieben. Beim Klingenberg-Gerät ist

noch eine Übersetzung zwischen Wälzweg und Schreibpapierweg vorhanden, so daß die Diagrammlänge  $= 2 \times$  Wälzweg (günstig besonders bei kleinen Teilungen) ist.

Wenn die Zahnflanke eine genaue Evolvente des Soll-Grundkreises ist, dann ist die aufgezeichnete Prüfkurve eine gerade Linie in Richtung

der Schlittenverschiebung, da kein Schreibhebelausschlag erfolgt, Abb. Z 32a.

Wenn die Zahnflanke eine Evolvente eines zu kleinen oder zu großen Grundkreises ist (d. h. Eingriffswinkel zu groß oder zu klein), dann ist das Prüfbild praktisch ebenfalls eine gerade, aber zur Schlittenverschiebung mehr oder weniger geneigte Linie, Abb. Z 32b und c. Bei Abweichung der Prüfkurve und damit der Zahnflanke zum Zahninneren hin (aus Richtung des Schreibhebelausschlages beim Überfahren der Kopfkante leicht feststellbar) ist der Grundkreis zu klein, umgekehrt zu groß.

Außermittigkeit des Grundkreises und damit der Verzahnung zur Radachse bewirkt ebenfalls Schräglage der Prüfkurve. Bei unregelmäßigen und rauen Zahnflanken erhält man zackige Prüfkurven, Abb. Z 32d; Schräglage der ausgleichenden Geraden durch die Prüfkurve zeigt auch hier, daß Grundkreis (Eingriffswinkel) nicht stimmt, bzw. Schlag vorhanden ist.

Berechnung des Grundkreises-Scheibendurchmessers:

Für Stirnräder mit geraden Zähnen ist:

$$d_g = d_0 \cdot \cos \alpha = m \cdot z \cdot \cos \alpha.$$

Für Stirnräder mit schrägen Zähnen ist:

$$d_g = d_0 \cdot \cos \alpha_n = m_n \cdot z \cdot \cos \alpha_n = \frac{m_n \cdot z}{\sqrt{\tan^2 \alpha_n + \cos^2 \beta}}.$$

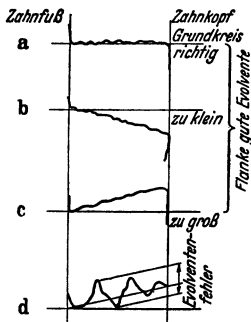


Abb. Z 32a bis d.

Die Abweichung des Ist-Grundkreisdurchmessers vom Sollwert ist aus der Schräglage der Prüfkurve bzw. der ausgleichenden Geraden berechenbar. Es ist (Abb. Z 33)

$$f_g = d_{g \text{ ist}} - d_{g \text{ soll}} = d_{g \text{ soll}} \cdot \frac{a \cdot v_b}{b \cdot v_a} \cdot 1000 \mu.$$

Hierin ist:  $d_{g \text{ soll}}$  = Soll-Grundkreisdurchmesser = Durchmesser der Grundkreisscheibe

 


Abb. Z 33.

in mm;  $a$  aus den Prüfbildern zu einem beliebig zu wählenden  $b$  in mm abzugreifen (Abb. Z 33; mit Rücksicht auf Schlag Mittel aus den Prüfbildern mehrerer am Radumfang gleichmäßig verteilter Flanken nehmen):

$$v_a = \text{Vergrößerungs-Maßstab für den Fehler,}$$

$$v_b = \text{„ „ „ „ Wälzweg.}$$

Bei z. B. einer Strecke  $b = 50$  mm:

für ein Gerät mit  $v_a = 350$ ,  $v_b = 2$  (Klingelnberg) wird

$$f_g = 0,114 \cdot a \cdot d_{g \text{ soll}} \mu,$$

für das Maag-Gerät mit  $v_a = 350$ ,  $v_b = 1$  wird  $f_g = d_{g \text{ soll}} \cdot \frac{a}{17,5} \mu.$

Die Formeln gelten für Räder mit geraden und schrägen Zähnen, wenn die Abweichungen in einer zur Achse senkrechten Ebene (Stirnebene)

gemessen werden. Wird aber bei Schrägzahnrädern die Abweichung in der Ebene senkrecht zur Flanke (Normalebene) gemessen (durch Einstellung des Meßtasters auf den Schrägungswinkel  $\beta$ ), dann ist an Stelle von  $a$  in die Formel für  $f_g$  der Wert  $a/\cos\beta$  einzusetzen.

Der Eingriffswinkelfehler  $f_\alpha$  ist in Winkelminuten aus  $f_g$  nach folgenden Näherungsgleichungen (hinreichend genau für Abweichungen bis zu 30 Minuten) errechenbar:

$$\text{Für } \alpha = 20^\circ \text{ wird: } f_\alpha \approx -10 \cdot \frac{f_g}{d_0} \text{ } \nless \text{ min,}$$

$$\text{für } \alpha = 15^\circ \text{ wird: } f_\alpha \approx -13,3 \cdot \frac{f_g}{d_0} \text{ } \nless \text{ min } (f_g \text{ in } \mu, d_0 \text{ in mm einsetzen}).$$

Durch Einsetzen des Wertes von  $f_g$  aus der Flankenprüfung in diese Näherungsformeln erhält man unter Berücksichtigung von  $\frac{d_{g \text{ soll}}}{d_0} = \cos \alpha$  unmittelbar den Eingriffswinkelfehler aus den dort ermittelten Werten  $a$  und  $b$ .

$$\text{Für } \alpha = 20^\circ \text{ wird } f_\alpha \approx -9550 \cdot \frac{a \cdot v_b}{b \cdot v_a} \text{ } \nless \text{ min,}$$

$$\text{für } \alpha = 15^\circ \text{ wird } f_\alpha \approx -12800 \cdot \frac{a \cdot v_b}{b \cdot v_a} \text{ } \nless \text{ min.}$$

Für  $b = 50$  mm wird bei einem Gerät wie oben ( $v_a = 350$ ,  $v_b = 2$ ):

$$\text{für } \alpha = 20^\circ \text{ } f_\alpha \approx -1,09 \cdot a \text{ } \nless \text{ min,}$$

$$\text{für } \alpha = 15^\circ \text{ } f_\alpha \approx -1,46 \cdot a \text{ } \nless \text{ min.}$$

Für Schrägzahnräder beachte hinsichtlich  $a$  das oben zu  $f_g$  Gesagte.  $f_\alpha$  bezieht sich bei ihnen auf den Stirneingriffswinkel  $\alpha_s$ .

Diese Auswertung des Evolventendiagrammes ist natürlich nur zulässig, wenn die Grundkreisscheibe den richtigen Durchmesser hat und das Gerät einwandfrei arbeitet (richtige Lage und Form des Tasters, kein Schlupf zwischen Lineal und Scheibe).

**Beispiel.** Prüfung eines Stirnrades mit geraden Zähnen mit  $s = 40$ ,  $m = 3$ ,  $\alpha = 20^\circ$ . Meßgerät mit  $v_a = 350$ ,  $v_b = 2$  (Klingelberg).

Grundkreis-Scheibendurchmesser  $d_{g \text{ soll}} = 3 \cdot 40 \cdot 0,93969 = 112,764$  mm.

Aus den Prüfbildern von vier um je  $90^\circ$  versetzten Rechtsflanken sei im Mittel entnommen zu  $b = 50$  mm,  $a = +8$  mm

$$f_{gR} = +0,114 \cdot 8 \cdot 112,8 = +103 \mu,$$

$$f_{\alpha R} = -1,09 \cdot 8 \approx -9 \nless \text{ min.}$$

Für die Linksflanken sei gefunden:  $a = -3$  mm

$$f_{gL} = -0,114 \cdot 3 \cdot 112,8 = -39 \mu,$$

$$f_{\alpha L} = +1,09 \cdot 3 \approx +3 \nless \text{ min.}$$

**3. Geräte mit einstellbarem Grundkreis.** Bei den Zahnflankenprüfgeräten der Firmen Zeiss, Abb. Z 34, und Mahr sind keine Grundkreisscheiben erforderlich, da diese Geräte eine stufenlose Einstellung des Grundkreises ermöglichen. Beim Zeiss-Gerät erteilt ein im Geräteunterteil eingebauter Schlitten über zwei Wälzbänder einem Grundkreissegment mit dem Halbmesser  $R_g$  eine seiner Verschiebung entsprechende Drehung um den Mittelpunkt  $M$ . Eine Bewegungsübertragung durch Steuerlineale bewirkt, daß zwischen dem Weg  $s$  des Fühlhebeltasters  $T$  auf dem Meßwagen

und dem Weg  $S$  des Antriebschlittens bei jeder Einstellung des Meßschlittens die Beziehung besteht:

$$\frac{s}{S} = \frac{r_g}{R_g}$$

Der Fühlhebeltaster  $I$  beschreibt daher in bezug auf ein mit der Grundkreisachse gekuppeltes Rad eine Evolvente des jeweils eingestellten Grund-

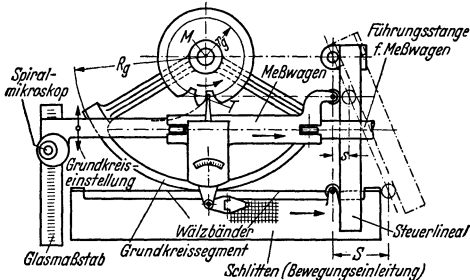


Abb. Z 34. Schema des Evolventen-Prüfgerätes von Zeiss.

kreises mit dem Halbmesser  $r_g$  und zeigt, an die Zahnflanke des Rades an gestellt, unmittelbar in 500facher Vergrößerung die Abweichung der Zahnflanke von dieser Evolvente an. Die Grundkreiseinstellung ist an eingebautem Glasmaßstab mittels Spiralmikroskop auf  $1 \mu$  ablesbar. Durch mit Folgezeiger gekuppelten Schreibstift kann die Abweichung der Zahnform über dem abgewickelten Grundkreisbogen aufgezeichnet werden. Bei der neueren Ausführung des Gerätes von Zeiss steuert der die Flanke abtastende Fühlhebel ein elektrisches Schreibgerät, das die Abweichungen der Zahnform unmittelbar 1000fach vergrößert aufschreibt. Die Aufzeichnung kann je nach Wahl über dem einfachen Grundkreisbogen ( $v_b = 1$ ) über dem im Maßstab 1,5:1 oder noch stärker vergrößerten Grundkreisbogen ( $v_b = 1,5$  oder größer) oder auch über der im Maßstab 4:1 vergrößerten Flankenlänge selbst erfolgen. Für die Prüfung ihrer Geräte liefert Zeiss Prüfgrundzylinder mit Wälzbändern bzw. Wälzlinealen, die deren genaue Überwachung ermöglichen.

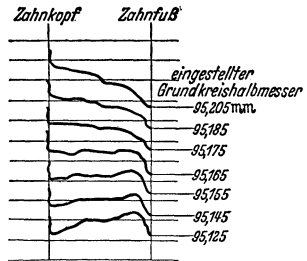


Abb. Z 35. Flankenprüfbilder mit verschiedenen Grundkreiseinstellungen auf Zeiss-Evolventen-Prüfgerät.

Bei dem Gerät von Mahr wird die stufenlose Einstellung des Grundkreises in ähnlicher Weise wie beim Zeiss-Gerät über ein Steuerlineal von einem Wälzschlitten mit Wälzsegment und Wälzbändern abgeleitet.

Die Geräte mit einstellbarem Grundkreis ermöglichen dessen unmittelbare Bestimmung. Man sucht durch allmähliches Verstellen den Grundkreishalbmesser, bei dem die ausgleichende Gerade durch die aufgezeichnete Prüfkurve waagrecht liegt. Der dann eingestellte Grundkreis ist der wirkliche Grundkreis des Rades und seine Durchmesser-Abweichung vom Soll-

wert der Grundkreisfehler  $f_g$  der betreffenden Flanke (s. oben). Durch Bildung des Mittels aus den Messungen von mehreren am Rad gleichmäßig verteilten Flanken ist auch hier der Einfluß des Schlages auszugleichen. Abb. Z 35 zeigt Prüfbilder der gleichen Zahnflanke, autgenommen mit dem Zahnflankenprüfgerät von Zeiss bei verschiedenen Grundkreiseinstellungen. Je nach der Oberflächegüte der Flanken kann der Grundkreishalbmesser mit dem Zeiss-Gerät mit einer Genauigkeit bis zu  $\pm 5 \mu$  ermittelt werden.

#### d) Teilungsfehler.

Die Teilungsfehler eines Zahnrades sind die Abweichungen seiner Teilungen von ihrem Sollwert. Praktisch werden dagegen meist die Abweichungen der aufeinanderfolgenden Teilungen voneinander als Teilungsfehler bezeichnet. Diese für die Teilgenauigkeit des Zahnrades sehr kennzeichnende und wesentlich einfacher als der eigentliche Teilungsfehler zu messende Größe sollte aber zur Vermeidung von Irrtümern entsprechend der Festlegung des oben erwähnten Merkblattes stets als Teilungssprung oder Ungleichmäßigkeit der Teilung bezeichnet werden.

Bei Evolventenzahnrädern sind zu unterscheiden:

##### 1. Teilkreis-Teilungsfehler.

$\alpha$ ) Der **Einzel-Teilfehler**  $f_t$  der Teilkreisteilung ist der Unterschied zwischen dem Istwert einer einzelnen auf dem zur Radachse mittigen Teilkreis gemessenen Teilung und ihrem

$$\text{Sollwert } t = \frac{d_0 \cdot \pi}{z}.$$

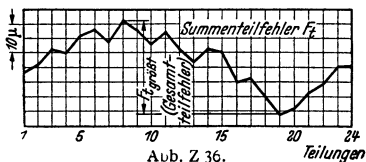


Abb. Z 36.

$\beta$ ) Der **Summen-Teilfehler**  $F_t$  der Teilkreisteilung ist der Unterschied der Summe von  $n$  aufeinanderfolgenden Teilkreisteilungen von ihrem Sollwert  $n \cdot t$ .

Die Auftragung des Summenteilfehlers eines Zahnrades wird mitunter als Fehlerbewegungsschaubild und die Ausschlagweite dieses Schaubildes, der größte zwischen irgend

zwei Zähnen des Rades vorhandene Summenteilfehler, als Gesamteilfehler des Rades bezeichnet, Abb. Z 36. Außermittigkeit (Schlag) der Verzahnung zur Radachse wirkt sich als periodischer Fehler der Teilkreisteilung aus. Einzel- und Summenteilfehler verlaufen nach sinoiden Kurven. Der durch eine Außermittigkeit  $e$  verursachte größte Summenteilfehler zwischen zwei am Rad sich gegenüberliegenden Zähnen hat die Größe  $2e$ , der größte Einzelteilfehler die Größe  $\frac{2\pi \cdot e}{z}$ .

##### 2. Eingriffs-Teilungsfehler.

Die Eingriffsteilung  $t_e$  ist die Entfernung paralleler Tangenten bzw. Tangentialebenen, die an zwei aufeinanderfolgende gleichgerichtete Flanken des Zahnrades angelegt sind, Abb. Z 30. Der Eingriffs-Teilungsfehler  $f_e$  einer einzelnen Teilung ist der Unterschied zwischen ihrem Istwert und ihrem Sollwert. Der mittlere Eingriffs-Teilungsfehler  $f_{e,m}$  ist der Unterschied zwischen dem Mittelwert der Eingriffsteilungen aller Rechts- bzw. Linksflanken des Rades und dem Sollwert.



Der Sollwert der Eingriffsteilung beim Stirnrad mit geraden Zähnen ist  $t_e = m \cdot \pi \cdot \cos \alpha$ . Beim Schräg Zahnrad wird die Normal-Eingriffsteilung mit dem Sollwert  $t_{en} = m_n \cdot \pi \cdot \cos \alpha_n$  gemessen. Bei genau evolventischen Zahnflanken ist die Eingriffsteilung  $t_e$  auf allen Eingriffslinien gleichbleibend (Grundeigenschaft der Evolventenverzahnung) und gleich der Grundkreisteilung  $t_g$  (Grundkreisbogen zwischen den Anfangspunkten der die Zahnflanken bildenden Evolventen, Abb. Z 30).

Bei guter Evolvente kann aus der gemessenen mittleren Eingriffsteilung  $t_{em}$  der Grundkreisfehler  $f_g$  und der Eingriffswinkelfehler  $f_\alpha$  errechnet werden, da in diesem Falle

$$z \cdot t_{em} = z \cdot t_g = \pi \cdot d_g \quad \text{und} \quad \cos \alpha_{1st} = \frac{t_{em}}{m \cdot \pi}$$

ist. Beim Geradzahnrad gilt für den Grundkreisfehler mit  $f_{em} =$  mittlerem Eingriffs-Teilungsfehler:

$$f_g = \frac{z \cdot f_{em}}{\pi};$$

für den Eingriffs-Winkelfehler gelten die Näherungsformeln:

$$\text{bei } \alpha = 20^\circ \dots f_\alpha \approx -\frac{3,2 \cdot f_{em}}{m} \text{ } \nlessgtr \text{ min}$$

und bei  $\alpha = 15^\circ \dots f_\alpha \approx -\frac{4,2 \cdot f_{em}}{m} \text{ } \nlessgtr \text{ min}$  ( $f_{em}$  ist in  $\mu$  einzusetzen).

Diese Formeln sind bis zu Abweichungen von  $30'$  auf etwa  $1'$  genau.

Mittels dieser Beziehung kann notwendigenfalls eine Zahnformprüfung durch die Absolutmessung der Eingriffsteilung nachgeprüft werden und umgekehrt.

Beim Schräg Zahnrad ist unter der gleichen Voraussetzung die Grundkreisteilung  $t_g$  gleich der Eingriffsteilung im Stirnschnitt  $t_{es} = \frac{t_{en}}{\cos \beta_g}$

( $\beta_g =$  Schrägungswinkel am Grundzylinder und zu errechnen aus:  $\text{tg } \beta_g = \text{tg } \beta \cdot \cos \alpha_s$ , oder  $\sin \beta_g = \sin \beta \cdot \cos \alpha_n$ ).

Es gilt also für die Mittelwerte:

$$t_g = \frac{\pi \cdot d_g}{z} = \frac{t_{en}}{\cos \beta_g}.$$

Wenn zwei von den drei Größen  $d_g$ ,  $t_{en}$  oder  $\beta_g$  bekannt oder gemessen sind, dann ist nach dieser Beziehung die dritte erchenbar, also z. B. der Schrägungswinkel nach einer Messung von Zahnform und Eingriffsteilung.

Abweichungen der Zahnflanken von der Evolvente an den vom Meßgerät berührten Stellen gehen in die gemessene Eingriffsteilung ein; bei sehr unregelmäßigen Flanken verliert ihre Messung daher ihren Sinn. Eine Außermittigkeit (*Schlag*) der Verzahnung dagegen beeinflusst die Eingriffsteilung weder in ihrer Größe noch in der Gleichmäßigkeit, da sie bezugsfrei gemessen wird. Die Teilungssprünge zeigen sich — aber nur bei gut evolventischer Zahnform — in der Eingriffsteilung etwa in gleicher Größe wie in der Teilungsteilung, da sich die beiden Teilungen größtmäßig nur durch den Cosinus des Eingriffswinkels ( $0,94$  bei  $\alpha = 20^\circ$ ) unterscheiden. Eine große Gleichmäßigkeit der Eingriffsteilung ist eine im Herstellverfahren begründete besondere Eigenschaft von mit mehrschneidigen Werkzeugen im Wälzverfahren erzeugten Zahnradern. Fehler der Teilungsteilung der Maschinen und zum Teil auch Teilfehler der Werkzeuge gehen

in die Gleichmäßigkeit der Eingriffsteilung in dieser Weise hergestellter Zahnräder meßbar kaum ein, sondern nur in deren Teilkreisteilung und Zahnform. Die Eingriffs-Teilungsmessung hat für die Beurteilung der Teilungsgleichmäßigkeit solcher Räder keinen Sinn und ist dafür in erster Linie bei geschliffenen Zahnrädern geeignet.

Die Absolutmessung der Eingriffsteilung zur Beurteilung des Eingriffswinkels kann aber selbstverständlich für alle Räder mit guter Zahnform herangezogen werden.

### e) Messung der Teilung.

Bei der Teilkreisteilung wird praktisch meist nur die Ungleichmäßigkeit gemessen. In Sonderfällen, wie bei Werkzeugen (Schneidräder), Rädern für genaue Winkelübertragungen bei Meß- und Richtgeräten, Teilträdern von Maschinen usw. muß auch der Summenteilfehler gemessen werden.

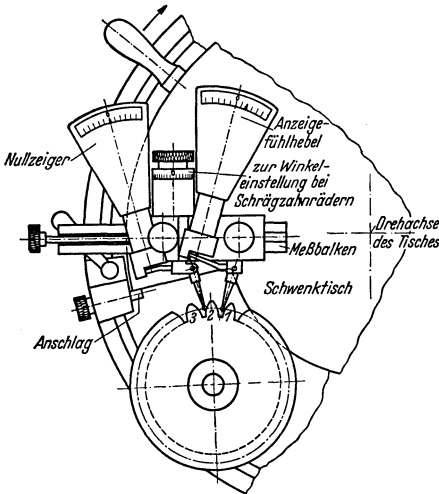


Abb. Z 37. Teilungs-Ungleichmäßigkeitsmessung mit Klingelnberg-Gerät.

auf Null gestellt. Dann wird der Tisch mit dem Meßbalken herausgeschwenkt, das Rad um eine Teilung weiter geteilt und der Meßbalken wieder herangebracht. Nach Verdrehen des Rades, bis der Nullzeiger-Fühlhebel wieder Null zeigt, wird die Abweichung der zweiten Teilung von der ersten an anderen Fühlhebel abgelesen und so fort. Die Taster sollen ungefähr am Teilkreis anliegen und der Ausschlag des Winkelhebels zum Ablesefühlhebel etwa tangential zum Teilkreis erfolgen. Eine Auftragung der Meßwerte ergibt ein gutes Bild über den Teilungsverlauf. Nach dem Schema des Beispiels Tafel 18 kann auch der Summenteilfehler errechnet und aufgetragen werden (Abb. Z 36), jedoch ist bei nicht sehr glatten Flanken Vorsicht geboten, da die Fehler der vielen Einzelmessungen sich ungünstig addieren können. Andere nach gleichem Verfahren arbeitende Geräte stützen sich auf den Zahnköpfen bzw. im Zahngrund (Abb. Z 38) ab. Nullzeiger-Fühlhebel sind dabei oft durch einen festen Anschlag ersetzt. Nachteil: Etwaiger Schlag des mit der Verzahnung oft nicht laufenden Kopf- und Fußkreises geht in die Messung ein, Fälschung der Messung durch ungleiche Meßkraft beim Ansetzen des Gerätes.

**2. Die Messung des Summen-Teilungsfehlers** erfolgt am sichersten als Winkelmessung mit Theodolit und Kollimator (Abb. Z 39, Anordnung von Zeiss).

Das zu messende Zahnrad wird auf einem Drehtisch aufgenommen und der Theodolit daraufgesetzt. Eine Flanke des Rades wird an einen ausschwenkbaren Fühlhebelanschlag

**1. Die Messung der Ungleichmäßigkeit der Teilkreis-Teilung** erfolgt mit Geräten nach Art der Abb. Z 37. Der Meßbalken mit den auf die beiden Fühlhebel wirkenden, an die Zahnflanken anzustellenden Winkelastern sitzt auf einem ausschwenkbaren Meßtisch, der in Meßstellung an einem festen Anschlag unter Gewichtszug anliegt (s. auch Abb. Z 53).

Bei Einstellung an einer beliebigen ersten Teilung des Rades werden beide Fühlhebel

angelegt und der Fühlhebel durch entsprechendes Drehen des Tisches auf Null gestellt. Das Fernrohr des Theodoliten wird auf eine optisch ins Unendliche verlegte Zielmarke (Kollimator) ausgerichtet. Nach Weiterdrehen des Drehtisches mit dem Rad und dem Theodoliten um genau eine oder mehrere Teilungen (durch Fühlhebelanschlag überwacht) wird das Fernrohr zurückgeschwenkt und die Zielmarke wieder eingefangen. Der Drehwinkel wird am nicht mit zurückgedrehten Teilkreis des Theodoliten abgelesen. Auf diese Art sind sämtliche Winkelteilungen (auch an Teilscheiben usw.) sowohl in bezug auf den Einzelteilfehler als auch auf den Summenteilfehler mit gleicher Genauigkeit meßbar. Die Meßunsicherheit beträgt etwa  $\pm 2,5 \mu$  bei einem Rad mit 500 mm Dmr. Die Messung ist auch an auf der Verzahnmaschine aufgespannten Rädern ausführbar.

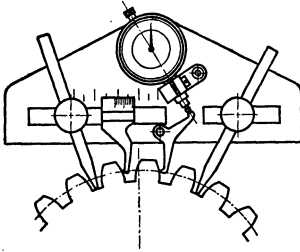


Abb. Z 38. Teilungsprüfgerät von Mahr.

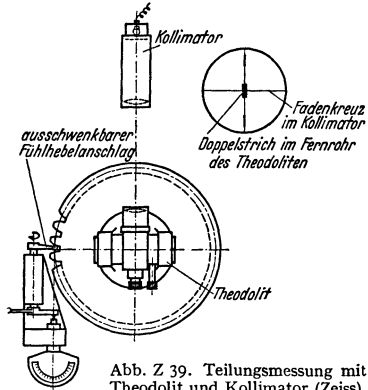


Abb. Z 39. Teilungsmessung mit Theodolit und Kollimator (Zeiss).

Tafel 18. Beispiel für das Errechnen der Summenteilfehler aus der Ungleichmäßigkeitsmessung.

Teilung Nr.	Meßwert $\mu$	Einzelteilfehler = Meßwert - Mittelwert		Summen- teilfehler $\mu$
		$\mu$	$\mu$	
1	0	-2	-2	-2
2	+5	+3	+1	+1
3	+7	+5	+6	+6
4	+1	-1	+5	+5
5	+8	+6	+11	+11
....				
20	+4	+2	-14	-14
21	+7	+5	-9	-9
22	+5	+3	-6	-6
23	+8	+6	0	0
24	+2	0	0	0
Summe: +48		Mittelwert: $\frac{+48}{24} = +2$		

3. Die Messung der Eingriffsteilung erfolgt auf dem Standgerät von Zeiss mittels paralleler Schneiden, Abb. Z 40.

Die Schneide  $S_1$  legt sich unter dem Gewichtszug an eine Flanke des durch die Kugelrast festgehaltenen Rades. Die an der leicht längsverschieblichen Meßstange befestigte Schneide  $S_2$  wird durch die Feder an die benachbarte Flanke gedrückt. Der Fühlhebel zeigt jeweils die Abweichungen der einzelnen Teilungen gegenüber einer beliebig gewählten Anfangsteilung in  $\mu$  an. Zum Weiterdrehen des Rades wird der Meßwagen nach vorn herausgezogen, der durch eine Feder selbsttätig wieder an den Anschlag zurückläuft. Zum Messen des Absolutwertes von  $t_e$  und damit des Eingriff-Teilungsfehlers  $f_e$  wird eine Einstell-Lehre geliefert, mit der der Abstand der Meßschneiden vor Beginn der Messung auf den Sollwert von  $t_e$  eingestellt werden kann.

Messung mit Handmeßgeräten von Krupp, Abb. Z 41, Maag, Mahr.

Wirkungsweise: Durch den Stützfinger  $S$  gehalten, legt sich beim Aufsetzen des Gerätes auf einen Zahn die ebene Anlagefläche  $A$  gegen eine Flanke. Beim Durchschwenken des Gerätes zeigt der Fühlhebel  $F$  einen Umkehrpunkt, der dem kürzesten Abstand der Flanken 1 und 2 auf der Eingriffslinie (= Eingriffsteilung) entspricht. Durch

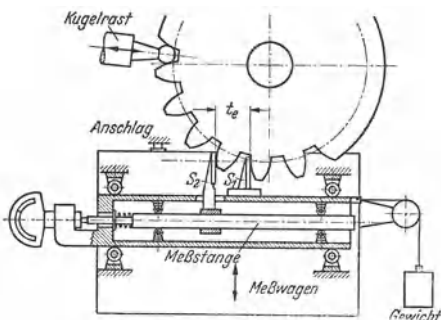


Abb. Z 40. Eingriffsteilungsmessung mit Zeiss-Zahnradprüfgerät.

Verstellen von Finger  $S$  ist die Messung auf verschiedenen Eingriffslinien möglich. Gleichbleiben der Meßwerte ist dabei Zeichen einer guten Evolvente. Die Geräte sind nach Einstellblockmassen, Abb. Z 42, auf die Soll-Eingriffsteilung einstellbar, so daß unmittelbar der Eingriffsteilungsfehler  $f_e$  meßbar ist, aus dessen mittlerem Wert nach den oben gegebenen Formeln leicht der Eingriffswinkelfehler errechnet werden kann. Die Meßunsicherheit in bezug auf die Gleichmäßigkeit von Zahn zu Zahn ist bei gut evolventischen Flanken mit etwa  $\pm 1 \mu$ , in bezug auf das Absolutmaß mit etwa  $\pm 2 \mu$  anzusetzen.

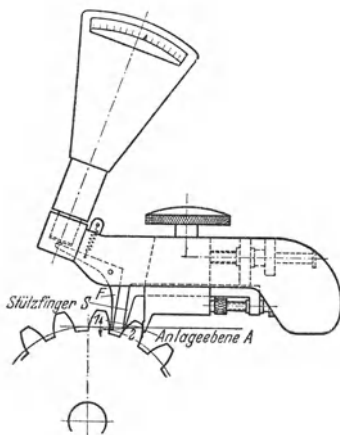


Abb. Z 41. Hand-Eingriffsteilungsprüfgerät von Krupp.

Die Geräte sind nach Einstellblockmassen, Abb. Z 42, auf die Soll-Eingriffsteilung einstellbar, so daß unmittelbar der Eingriffsteilungsfehler  $f_e$  meßbar ist, aus dessen mittlerem Wert nach den oben gegebenen Formeln leicht der Eingriffswinkelfehler errechnet werden kann.

Die Geräte sind nach Einstellblockmassen, Abb. Z 42, auf die Soll-Eingriffsteilung einstellbar, so daß unmittelbar der Eingriffsteilungsfehler  $f_e$  meßbar ist, aus dessen mittlerem Wert nach den oben gegebenen Formeln leicht der Eingriffswinkelfehler errechnet werden kann.

#### f) Zahndicke und ihre Messung.

**I. Allgemeines.** Die Zahndicke  $\hat{s}$  ist bei Geradzahnradern der Bogen des Teilkreises zwischen den beiden Flanken des Zahnes, Abb. Z 30, bei Schrägzahnradern der Bogen der zum Zahnverlauf senkrechten Schraubenlinie auf dem Teilzylinder zwischen den beiden Flanken des Zahnes (Normalzahndicke  $\hat{s}_n$ ).

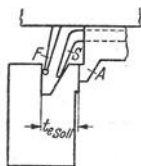


Abb. Z 42. Einstellblockmaß für Eingriffsteilungsprüfgeräte.

Das Nennmaß der Zahndicke ist bei der Normverzahnung:

$$\text{an Geradzahnradern: } \frac{t}{2} \pm (2x \cdot m \cdot \operatorname{tg} \alpha),$$

$$\text{an Schrägzahnradern: } \frac{t_n}{2} \pm (2x \cdot m_n \cdot \operatorname{tg} \alpha_n),$$

wobei das eingeklammerte Glied für korrigierte Zahnräder gilt;  $x$  = Profilverschiebungsfaktor. Soll bei Paarung der Räder ein Flankenspiel  $S_f$  (kleinster Abstand der unbelasteten Flanken des Räderpaares im Betrieb) eingehalten werden, dann müssen die Zähne beider Räder bei normalem Betriebsachsenabstand um je  $\delta\hat{s} = \frac{S_f}{2 \cos \alpha}$  bzw.  $\delta\hat{s}_n = \frac{S_f}{2 \cos \alpha_n}$  dünner geschnitten werden als für spielfreien Gang<sup>1)</sup> bzw. es muß die Summe der  $\delta\hat{s}$  beider Räder gleich  $S_f/\cos \alpha_{(m)}$  sein. Daher werden für die Zahndicke in der Regel zwei negative Abmaße gegeben, damit das vorgeschriebene Flankenspiel bei dem üblicherweise nur plus-tolerierten Achsenabstand eingehalten wird.

Die Zahndicke und Zahnlückenweite der einzelnen Zähne werden ebenso wie die Teilkreisteilung durch eine Außermittigkeit der Verzahnung (Schlag) beeinflusst; d. h. die auf dem Teilkreis gemessene (sog. wirksame) Zahndicke verläuft bei schlagender Verzahnung periodisch. Außerdem sind unregelmäßige bzw. ebenfalls periodische Schwankungen der Zahndicke infolge der Teilungsfehler der Rechts- und Linksflanken vorhanden.

Von der Zahndicke der einzelnen Zähne ist die mittlere Zahndicke bzw. das mittlere Zahndickenabmaß als Mittelwert aller Zähne am Rad zu unterscheiden. Die Zahndicke der einzelnen Zähne muß mit Bezug auf die Radachse bzw. einen mit ihr laufenden Kreis gemessen werden. Sie muß am stärksten und schwächsten Zahn innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen liegen. Für die mittlere Zahndicke, die besonders für Maschineneinstellung gebraucht wird, sind einfachere bezugsfreie Meßverfahren möglich.

## 2. Meßverfahren und Geräte zum Messen der Zahndicke.

$\alpha$ ) Zahnmeß-Schiebelehre, Abb. Z 43. Messung der Zahndickensehne  $\bar{s}$  vom Zahnkopf aus.

Für Geradzahnräder ist:

$$\bar{s} = d_a \cdot \sin \frac{\sigma}{2} \quad \text{und} \quad q = m + \frac{d_a}{2} \left( 1 - \cos \frac{\sigma}{2} \right) \pm (m \cdot x),$$

worin

$$\frac{\sigma}{2} = \frac{\pi}{2z} \pm \left( \frac{2x \operatorname{tg} \alpha}{z} \right) \quad (\text{in Bogenmaß}).$$

Für nicht profilverschobene Räder ( $x = 0$ ) wird:

$$\sigma/2 = \pi/2z = 90^\circ/z.$$

Für Schrägzahnräder ist an Stelle von  $z$  und  $d_a$  mit der ideellen Zähnezahl  $z_i = \frac{z}{\cos^3 \beta}$  und dem ideellen Durchmesser  $d_i = m_n \cdot z_i$  des Normalschnittes zu rechnen. Für sie gilt also:

Normalzahndickensehne  $\bar{s}_n = d_i \cdot \sin \sigma_i/2$  und  $q = m_n + \frac{d_i}{2} \left( 1 - \cos \frac{\sigma_i}{2} \right) \pm (m_n \cdot x)$ ,

worin

$$\frac{\sigma_i}{2} = \frac{\pi}{2z_i} \pm \left( \frac{2x \operatorname{tg} \alpha_n}{z_i} \right).$$

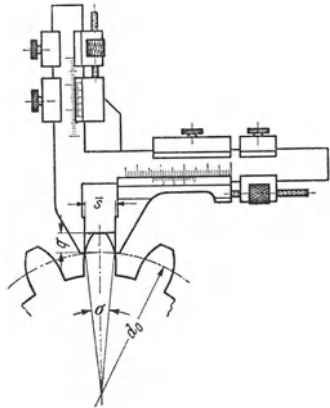


Abb. Z 43. Zahnmeß-Schiebelehre.

<sup>1)</sup> Für Null-Getriebe; für V-Getriebe (siehe Abschnitt „Zahnräder“ Seite 640) ist fallweise besondere Berechnung erforderlich.

Nach Einstellung des Modulschiebers auf das errechnete  $q$  wird das Maß der Zahndickensehne bei Berührung der Flanken durch die Meßkanten abgelesen. Der Unterschied gegen die errechnete Zahndickensehne ist genügend genau = Zahndickenabmaß  $\delta \bar{s}_n$  bzw.  $\delta \bar{s}_n$ .

Beispiel für Schräg Zahnrad:

$$z = 12, \quad m_n = 5, \quad \beta = 25^\circ, \quad \text{keine Profilverschiebung } (\alpha = 0).$$

$$z_i = \frac{12}{\cos^3 25^\circ} = 16,119,$$

$$d_i = 5 \cdot 16,119 = 80,595 \text{ mm},$$

$$\sigma_i/2 = \frac{90^\circ}{16,119} = 5^\circ 35',$$

$$\bar{s}_n = 80,595 \cdot \sin 5^\circ 35' = 7,84 \text{ mm},$$

$$q = 5 + \frac{80,595}{2} (1 - \cos 5^\circ 35') = 5,19 \text{ mm}.$$

Gemessen:  $\bar{s}_n = 7,73$  mm, daher Zahndickenabmaß:

$$\delta \bar{s}_n = 7,73 - 7,84 = -0,11 \text{ mm}.$$

Nach dem gleichen Verfahren mißt die Zahnmeß-Schraublehre mit optischer Ablesung von Zeiss. Die Ablesung dieser Geräte von 0,02 mm ist für genaue Räder nicht mehr ausreichend; die Messung wird durch falsches Maß und Schlag des Kopfkreises gefälscht. Desgleichen können abgenutzte Meßkanten das Ergebnis stark fälschen.

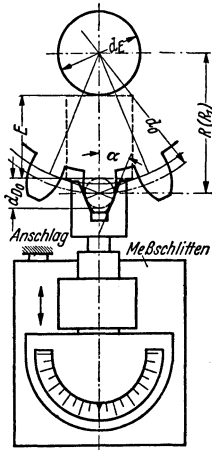


Abb. Z 44. Zahndickenmessung mit Kimme.

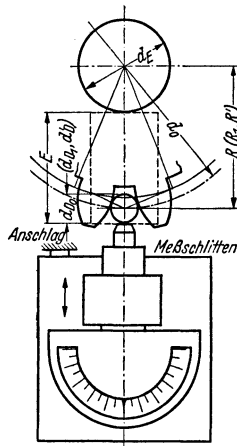


Abb. Z 45. Zahndickenmessung mit Meßdorn.

$\beta$ ) Die Gleichmäßigkeit der Zahndicke wird auf dem Standmeßgerät von Zeiss, Abb. Z 40, durch zwei am Teilkreis anliegende kleine Kugeln an Stelle der Schneiden gemessen, wozu der Gewichtszug umgekehrt wird. Über Ausbildung dieses Meßverfahrens für die Absolutmessung der Zahndicke s. Schrifttum Nr. 3 und 17. Andere einfache Meßgeräte für die Gleichmäßigkeit der Zahndicken stützen sich auf dem Kopf- bzw. Fußkreis des Rades ab.

$\gamma$ ) Kimmenförmiges Meßstück zur mittelbaren Messung der Zahndicke, Abb. Z 44. (Der Fühlhebel kann hier und bei Abb. Z 45 bei geringeren

Genauigkeitsansprüchen durch eine Meßuhr ersetzt werden.) Die verwendete Kimme entspricht der Lücke der Bezug Zahnstange mit dem halben Flankenwinkel = Eingriffswinkel des zu messenden Rades ( $\alpha$  bzw.  $\alpha_n$ ).

Die Ausgangs-Einstellung der Kimme in bezug auf die Radachse erfolgt durch Einstellorne und Endmaße zweckmäßig so, daß ihre Lückenweite im Abstand des Teilkreis-Halbmessers von der Radachse gleich dem Nennmaß der Zahndicke des Rades ist. Der zweckmäßigste Durchmesser des Einstellornes für die Kimme ist:

$$d_{D_0} = \frac{m \cdot \pi \cdot \cos \alpha}{2} \left( = \frac{t_e}{2} \right) \text{ für Geradzahnräder (siehe Tafel 19)}$$

bzw.

$$d_{D_0} = \frac{m_n \cdot \pi \cdot \cos \alpha_n}{2} \left( = \frac{t_{e n}}{2} \right) \text{ für Schrägzahnräder,}$$

da dann das Einstellmaß der Dornmitte  $R = d_0/2 \pm (x \cdot m$  bzw.  $x \cdot m_n$  bei profilverschobenen Rädern) = Teilkreis-Halbmesser ( $\pm$  Profilverschiebung) wird. Bei anderem Dorndurchmesser wird umständlichere Berechnung nötig. Der Meßschlitten mit Fühl-

hebel und Kimme wird durch Endmaße:  $E = \frac{d_0 - (d_E + d_{D_0})}{2} \pm (x \cdot m_{(n)})$  so eingestellt, daß der Fühlhebel einen bestimmten zu merkenden Ausschlag zeigt. Dann wird das Rad zwischen die Spitzen gesetzt und die Fühlhebelausschläge beim Aufsetzen der Kimme auf die einzelnen Zähne abgelesen. (Bei Schrägzahnrädern muß die Kimme drehbar sein.) Ist  $\delta R$  die Abweichung des Ausschlages am Zahn gegen den Ausschlag bei der Einstellung, dann errechnet sich das Zahndickenabmaß zu:

$$\delta \hat{s}_{(n)} = 2 \cdot \delta R \cdot \operatorname{tg} \alpha_{(n)}.$$

Für  $\alpha_{(n)} = 15^\circ$  wird  $\delta \hat{s}_{(n)} = 0,54 \cdot \delta R$ ,

für  $\alpha_{(n)} = 20^\circ$  wird  $\delta \hat{s}_{(n)} = 0,73 \cdot \delta R$ .

Muß an Stelle des Dornes mit dem Durchmesser  $d_{D_0}$  ein vorhandener Dorn mit dem abweichenden Durchmesser  $d_{D_1}$  verwendet werden, dann wird das Einstellmaß:

$$R_1 = \frac{d_0}{2} + \frac{d_{D_0} - d_{D_1}}{2 \cdot \sin \alpha_{(n)}} \pm (x \cdot m_{(n)})$$

Tafel 19.

und das Endmaß:

$$E = R_1 - \frac{d_E + d_{D_1}}{2}.$$

δ) Eingelegter Dorn oder Kugel zur mittelbaren Messung der Lückenweite, Abb. Z 45. Anstatt der Zahndicke kann auch die Lückenweite gemessen werden, da (mittleres) Zahndickenabmaß = (mittlerem) Zahn-lückenabmaß mit entgegengesetztem Vorzeichen ist. Der verwendete Meßdorn soll die Flanken in Teilkreisnähe berühren, damit Fehler des Eingriffswinkels das Meßergebnis möglichst wenig beeinflussen.

Der zweckmäßigste Dorndurchmesser ist der, bei dem der Dornmittelpunkt beim Nennmaß der Zahndicke auf dem Teilkreis liegt, Abb. Z 45. Der Durchmesser dieses Dornes, der etwas unterhalb des Teilkreises berührt, entspricht dem des Einstellornes bei der Messung mit Kimme (Tafel 19).

Vorteile dieses Dornes: Einfaches Einstellmaß für die Dornmitte  $R = d_0/2$ ; für alle Zähnezahlen eines Moduls ist nur ein Dorn nötig, während genau im Teilkreis berührende Dorne für jede Zähnezahl einen anderen Durchmesser haben müssen; bequeme Umrechnung der Fühlhebelaesung auf Zahndickenabmaß.

Modul	Günstigster Meßdorndurchmesser	
	$d_{D_0} = \frac{m \pi \cos \alpha}{2} \left( = \frac{t_e}{2} \right)$	
	für $\alpha = 15^\circ$ mm	für $\alpha = 20^\circ$ mm
1	1,517	1,476
1,25	1,897	1,845
1,5	2,276	2,214
1,75	2,655	2,583
2	3,035	2,952
2,25	3,414	3,321
2,5	3,793	3,690
2,75	4,173	4,059
3	4,552	4,428
3,25	4,931	4,797
3,5	5,310	5,166
3,75	5,690	5,535
4	6,069	5,904
4,5	6,828	6,642
5	7,586	7,380
6	9,104	8,856
7	10,621	10,332
8	12,138	11,809
9	13,655	13,285
10	15,173	14,761

Die Ausgangseinstellung des Fühlhebels erfolgt bei normalen (nicht profilverschobenen) Rädern durch Endmaß:  $E = \frac{d_0 + d_{D_0} - d_E}{2}$  und die Umrechnung des Unterschiedes seiner Anzeige am Rad gegen die Ausgangseinstellung auf Zahnlückenabmaß gemäß Formel:

$$\delta \hat{l}_{(n)} = -2 \cdot \delta R \cdot \operatorname{tg} \alpha_{(n)} \quad (\text{siehe auch } \gamma).$$

Für Schrägzahnräder wird an Stelle des Dornes besser eine Kugel verwendet.

Wenn kein Dorn bzw. Kugel mit Durchmesser  $d_{D_0}$  zur Verfügung steht und ein vor-handener Dorn mit Durchmesser  $d_{D_1}$  verwendet werden muß, dann Errechnung der Ein-stellmaße wie folgt:

Für das Geradzahnrad: 
$$R_1 = \frac{d_0 \cdot \cos \alpha}{2 \cos \alpha_1},$$

wofür  $\alpha_1$  zu bestimmen aus:

$$ev \alpha = ev \alpha + \frac{d_{D_1}}{d_0 \cdot \cos \alpha} - \frac{\pi}{2z} \pm \left( \frac{2x \cdot \operatorname{tg} \alpha}{z} \right),$$

Hierin ist  $ev \alpha = \operatorname{tg} \alpha - \alpha$  ( $\alpha$  im Bogenmaß) die sogenannte Evolventenfunktion von  $\alpha$ .

Es ist z. B.  $ev 20^\circ = \operatorname{tg} 20^\circ - \frac{\pi}{180^\circ} = 0,014904$ . Der Wert  $ev \alpha$  kann zum Winkel  $\alpha$  aus dem Schrifttum vorhandener Tafeln (s. S. 692, Nr. 2 und 5) entnommen werden und umgekehrt.

Einstellendmaß  $E_1$ : 
$$E_1 = R_1 + \frac{d_{D_1} - d_E}{2}.$$

Umrechnung der Fühlhebelanzeige:

$$\delta \hat{l} = -2 \cdot \delta R_1 \frac{\sin \alpha_1}{\cos \alpha}.$$

Für das Schrägzahnrad:

$$R_1 = \frac{d_0 \cdot \cos \alpha_s}{2 \cos \alpha_{s1}},$$

Tafel 20. Zahnweiten für  $\alpha = 15^\circ$ , Modul 1.

Für spielfreie Gerad-Zahnräder ( $\hat{s} = t/2$ ).

Zahnezahl des Rades	Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen	Zahnweite $w_1$ für Modul 1	Zahnezahl des Rades	Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen	Zahnweite $w_1$ für Modul 1	Zahnezahl des Rades	Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen	Zahnweite $w_1$ für Modul 1	Zahnezahl der Räder	Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen	Zahnweite $w_1$ für Modul 1
12	2	4,6231	35	3	7,7943	57	5	13,9940	79	7	20,1938
13	2	4,6290	36	3	7,8002	58	5	14,0000	80	7	20,1998
14	2	4,6350				59	5	14,0059	81	7	20,2057
15	2	4,6409	37	4	10,8407	60	5	14,0119	82	7	20,2116
16	2	4,6469	38	4	10,8466				83	7	20,2176
17	2	4,6528	39	4	10,8526	61	6	17,0523	84	7	20,2235
18	2	4,6587	40	4	10,8585	62	6	17,0583			
19	2	4,6647	41	4	10,8645	63	6	17,0642	85	8	23,2640
20	2	4,6706	42	4	10,8704	64	6	17,0702	86	8	23,2699
21	2	4,6766	43	4	10,8763	65	6	17,0761	87	8	23,2759
22	2	4,6825	44	4	10,8823	66	6	17,0820	88	8	23,2818
23	2	4,6884	45	4	10,8882	67	6	17,0880	89	8	23,2878
24	2	4,6944	46	4	10,8942	68	6	17,0939	90	8	23,2937
			47	4	10,9001	69	6	17,0999	91	8	23,2996
25	3	7,7349	48	4	10,9060	70	6	17,1058	92	8	23,3056
26	3	7,7408				71	6	17,1117	93	8	23,3115
27	3	7,7467	49	5	13,9465	72	6	17,1177	94	8	23,3175
28	3	7,7527	50	5	13,9525				95	8	23,3234
29	3	7,7586	51	5	13,9584	73	7	20,1582	96	8	23,3293
30	3	7,7646	52	5	13,9643	74	7	20,1641			
31	3	7,7705	53	5	13,9703	75	7	20,1701	97	9	26,3698
32	3	7,7764	54	5	13,9762	76	7	20,1760	98	9	26,3758
33	3	7,7824	55	5	13,9822	77	7	20,1819	99	9	26,3817
34	3	7,7883	56	5	13,9881	78	7	20,1879	100	9	26,3876



Tafel 21. Zahnweiten für  $\alpha = 20^\circ$ , Modul 1.

Für spielfreie Gerad-Zahnräder ( $\hat{s} = t/2$ ).

Zähnezahl des Rades	Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen	Zahnweite $w_1$ für Modul 1	Zähnezahl des Rades	Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen	Zahnweite $w_1$ für Modul 1	Zähnezahl des Rades	Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen	Zahnweite $w_1$ für Modul 1	Zähnezahl des Rades	Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen	Zahnweite $w_1$ für Modul 1
9	2	4,5542	32	4	10,7806	55	7	19,9591	78	9	26,1855
10	2	4,5683	33	4	10,7946	56	7	19,9732	79	9	26,1995
11	2	4,5823	34	4	10,8086	57	7	19,9872	80	9	26,2135
12	2	4,5963	35	4	10,8226	58	7	20,0012	81	9	26,2275
13	2	4,6103	36	4	10,8367	59	7	20,0152			
14	2	4,6243				60	7	20,0292	82	10	29,1937
15	2	4,6383	37	5	13,8028	61	7	20,0432	83	10	29,2077
16	2	4,6523	38	5	13,8168	62	7	20,0572	84	10	29,2217
17	2	4,6663	39	5	13,8308	63	7	20,0712	85	10	29,2357
18	2	4,6803	40	5	13,8448				86	10	29,2497
			41	5	13,8588	64	8	23,0373	87	10	29,2637
			42	5	13,8728	65	8	23,0513	88	10	29,2777
19	3	7,6464	43	5	13,8868	66	8	23,0653	89	10	29,2917
20	3	7,6604	44	5	13,9008	67	8	23,0793	90	10	29,3057
21	3	7,6744	45	5	13,9148	68	8	23,0933	91	11	32,2719
22	3	7,6884				69	8	23,1074	92	11	32,2859
23	3	7,7025				70	8	23,1214	93	11	32,2999
24	3	7,7165	46	6	16,8810	71	8	23,1354	94	11	32,3139
25	3	7,7305	47	6	16,8950	72	8	23,1494	95	11	32,3279
26	3	7,7445	48	6	16,9090				96	11	32,3419
27	3	7,7585	49	6	16,9230	73	9	26,1155	97	11	32,3559
			50	6	16,9370	74	9	26,1295	98	11	32,3699
28	4	10,7246	51	6	16,9510	75	9	26,1435	99	11	32,3839
29	4	10,7386	52	6	16,9650	76	9	26,1575			
30	4	10,7526	53	6	16,9790						
31	4	10,7666	54	6	16,9930	77	9	26,1715	100	12	35,3500

wofür zu bestimmen Stirneingriffswinkel  $\alpha_s$  aus:  $\text{tg } \alpha_s = \text{tg } \alpha_n / \cos \beta$  und  $\alpha_{s_1}$  aus:

$$ev \alpha_{s_1} = ev \alpha_s + \frac{d_{D_1}}{m_n \cdot z \cdot \cos \alpha_n} - \frac{\pi}{2z} \pm \left( \frac{2x \cdot \text{tg } \alpha_n}{z} \right).$$

Umrechnung des Fühlhebelauschlages:

$$\delta \hat{l}_n = -2 \delta R_1 \cdot \frac{\sin \alpha_{s_1} \cdot \cos \beta}{\cos \alpha_s}.$$

Beispiel für Schrägzahnrad:  $z = 12$ ,  $m_n = 5$ ,  $\alpha_n = 20^\circ$ ,  $\beta = 25^\circ$ .

Keine Profilverschiebung ( $x = 0$ ).

Vorhandene Meßkugel habe Durchmesser  $d_{D_1} = 7,500$  mm,  
vorhandener Einstellhorn habe Durchmesser  $d_E = 30,020$  mm.

$$d_0 = \frac{m_n \cdot z}{\cos \beta} = \frac{5 \cdot 12}{\cos 25^\circ} = 66,202 \text{ mm},$$

$$\text{tg } \alpha_s = \frac{\text{tg } 20^\circ}{\cos 25^\circ}, \quad \alpha_s = 21^\circ 52,8', \quad ev \alpha_s = 0,019714,$$

$$ev \alpha_{s_1} = 0,019714 + \frac{7,500}{5 \cdot 12 \cdot \cos 20^\circ} - \frac{\pi}{2 \cdot 12} = 0,021835, \quad \alpha_{s_1} = 22^\circ 36,4'.$$

$$R_1 = \frac{66,202 \cdot \cos 21^\circ 52,8'}{2 \cdot \cos 22^\circ 36,4'} = 33,273 \text{ mm}.$$

Einstellmaß:  $E = 33,273 + \frac{7,500 - 30,020}{2} = 22,013$  mm. Gemessen:  $\delta R = -155 \mu$ .

Zahnlückenmaß:  $\delta \hat{l}_n = - \left( -2 \cdot 155 \cdot \frac{\sin 22^\circ 36,4'}{\cos 21^\circ 52,8'} \cdot \cos 25^\circ \right) = 310 \cdot 0,375 = 116 \mu$ .  
( $= -\delta \hat{s}_n$ )

Bei Verwendung des Dornes mit Durchmesser  $d_{D_0}$  (s. oben) gilt für profilverschobene Gerad- und Schrägzahnräder:

$$e v \alpha_{(s)} = e v \alpha_{(s)} \pm \frac{2x \cdot \operatorname{tg} \alpha_{(s)}}{z}$$

$R_1$ ,  $E_1$  und  $\delta \hat{l}$  sind damit aus den vorstehenden Gleichungen zu errechnen.

Der Durchmesser des Dornes, der beim Nennmaß der Zahndicke die Flanken genau am Teilkreis berührt, ist:

Für das Geradzahnrاد:

$$d'_D = d_0 \cdot \frac{\sin \psi}{\cos \alpha'}, \quad \text{worin } \psi = \frac{\pi}{2z} - \left( \pm \frac{2x \cdot \operatorname{tg} \alpha}{z} \right) \quad \text{und } \alpha' = \alpha + \psi.$$

Für das Schrägzahnrاد:

$$d'_D = d_0 \cdot \frac{\sin \psi}{\cos \alpha'_s} \cdot \cos \beta_g, \quad \text{worin } \psi = \frac{\pi}{2z} - \left( \pm \frac{2x \cdot \operatorname{tg} \alpha_n}{z} \right), \quad \alpha'_s = \alpha_s + \psi,$$

$$\beta_g \text{ aus } \sin \beta_g = \sin \beta \cdot \cos \alpha_n.$$

Zur Berechnung der Einstellmaße  $R'$  und  $E'$  sowie zur Umrechnung auf  $\delta \hat{l}$  sind  $d'_D$  und  $\alpha'_{(s)}$  in die vorangehenden Formeln an Stelle von  $d_{D_1}$  und  $\alpha_{(s)}$  einzusetzen.

Meßverfahren  $\beta$ ) bis  $\delta$ ) gehen sämtlich von der Radachse aus, sind also geeignet zur Bestimmung des Zahndicken- bzw. -lückenabmaßes einzelner Zähne.

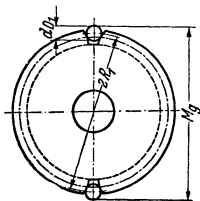


Abb. Z 46.

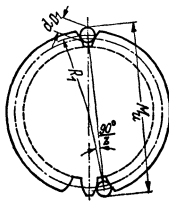


Abb. Z 47.

e) In gegenüberliegende Lücken eingelegte Meßdorne, Abb. Z 46 und 47, ergeben ein bezugsfreies Maß, in das die Abmaße zweier Zahnflanken eingehen.

Der Meßwert  $M$  berechnet sich für das Geradzahnrاد bei Verwendung eines Meßdornes mit Durchmesser  $d_{D_0}$  bzw.  $d_{D_1}$  (Abb. Z 46/47):

bei Rad mit gerader Zähnezahl zu:  $M_g = d_0 + d_{D_0}$  bzw.  $2R_1 + d_{D_1}$ ,

bei Rad mit ungerader Zähnezahl zu:  $M_u = d_0 \cdot \cos(90^\circ/z) + d_{D_0}$  bzw.  $2R_1 \cdot \cos(90^\circ/z) + d_{D_1}$ .

$R_1$  ist gemäß  $\delta$ ) zu berechnen.

Für die Umrechnung der Meßwerte auf das Zahnflankenabmaß gelten die Beziehungen:

$$\delta \hat{l}_g = -\delta M_g \cdot \operatorname{tg} \alpha \quad \text{bzw.} \quad -\delta M_g \cdot \frac{\sin \alpha_1}{\cos \alpha} \quad \text{bei gerader Zähnezahl}$$

$$\text{und } \delta \hat{l}_u = -\delta M_u \cdot \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos(90^\circ/z)} \quad \text{bzw.} \quad -\delta M_u \cdot \frac{\sin \alpha_1}{\cos \alpha \cdot \cos(90^\circ/z)}$$

bei ungerader Zähnezahl für die Dorne  $d_{D_0}$  bzw.  $d_{D_1}$ .

Diese Messung läßt sich auch auf der Verzahnmaschine durchführen. Um das mittlere Abmaß zu bekommen, nimmt man das Mittel aus mehreren Messungen über verschiedene Durchmesser. Für Schrägzahnräder ist sie unsicher, da Dorne in der Lücke wackeln und Kugeln schlecht zu halten sind.

ζ) Messen der Zahnweite über mehrere Zähne, Abb. Z 48 und 49, ist ein bequemes werkstattmäßiges Meßverfahren für das auf der Maschine aufgespannte Rad; es gibt ebenfalls ein bezugsfreies Maß der Zahndicke.

Das Maß  $W$ , Abb. Z 48, ist für Stirnräder mit geraden Zähnen mit dem Nennmaß der Zahndicke:

$$W = m \cdot \cos \alpha \cdot [(z' - 0,5) \pi + z \cdot e v \alpha] \pm (2x \cdot m \cdot \sin \alpha),$$

worin  $z'$  = Zahl der Zähne zwischen den Meßflächen und  $ev\alpha = \operatorname{tg}\alpha - \alpha$  (s. Schrifttum 2. u. 5.).

Damit die Meßflächen die Flanken in Teilkreisnähe berühren, ist  $z'$  zu bestimmen aus:

$$z' = z \cdot \frac{\alpha^\circ}{180^\circ} + 0,5,$$

d. i. für  $\alpha = 15^\circ$ :  $z' = z/12 + 0,5$  }  
 für  $\alpha = 20^\circ$ :  $z' = z/9 + 0,5$  } Es ist die nächstliegende ganze Zahl zu nehmen.

Ist  $\delta W$  der Unterschied zwischen dem Meßwert und dem errechneten  $W$ , dann ist das Zahndickenabmaß  $\delta \hat{s} = \frac{\delta W}{\cos \alpha}$ . Das Flankenspiel zweier Räder, die beide das Abmaß  $\frac{\delta W}{\cos \alpha}$  haben, ist unmittelbar  $S_f = 2 \cdot \delta W$ . Da in die gemessene Zahnweite außer der Zahndicke auch mehrere Teilungen mit ihren Fehlern eingehen, ist an mehreren am Radumfang verteilten Stellen zu messen und das Mittel zu nehmen.

Für normale (nicht profilverschobene) Geradzahnräder sind in den Tafeln 20 und 21 die Zahnweiten für Modul 1 und die Zähnezahlen bis 100 für  $\alpha = 20^\circ$  und  $15^\circ$  gegeben. Für andere Teilungen ist mit dem Modul zu multiplizieren. Bei profilverschobenen Rädern ist  $\pm 2x \cdot m \cdot \sin \alpha$  zu den Tafelwerten hinzuzufügen. Die Tafelwerte enthalten kein Zahndickenabmaß.

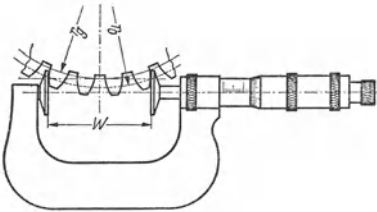


Abb. Z 48. Zahnweiten-Schraublehre.

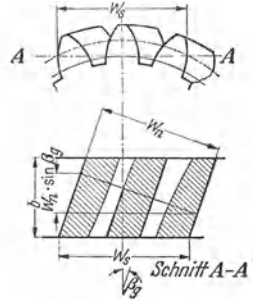


Abb. Z 49. Zahnweiten-Messung am Schräg Zahnrad.

Für Schräg Zahnräder ist die Messung ebenfalls ausführbar, aber senkrecht zum Zahnverlauf, Abb. Z 49. Es ist beim Schräg Zahnrad:

$$W_n = m_n \cdot \cos \alpha_n \cdot [(z' - 0,5)\pi + s \cdot ev\alpha_s] \pm (2x \cdot m_n \cdot \sin \alpha_n),$$

$$ev\alpha_s = \operatorname{tg} \alpha_s - \alpha_s. \quad (\text{s. S. 682 und 692 Schrifttum Nr. 2 und 5}).$$

$\alpha_s$  aus:  $\operatorname{tg} \alpha_s = \operatorname{tg} \alpha_n / \cos \beta$ . Die Zahl  $z'$  der Zähne zwischen den Meßschnäbeln ist zu berechnen aus

$$z' = \frac{z}{\cos^2 \beta} \cdot \frac{\alpha_n^\circ}{180^\circ} + 0,5 \quad (\text{nächstliegende ganze Zahl zu nehmen}).$$

Die Messung ist nur möglich, wenn die Radbreite  $b > W_n \cdot \sin \beta$ , d. h. ungefähr  $b > W_n \cdot \sin \beta$ . Das (Normal-) Zahndickenabmaß ist aus der Meßwertabweichung  $\delta W_n$  nach Formel:  $\delta \hat{s}_n = \delta W_n / \cos \alpha_n$  zu errechnen. Das Flankenspiel zweier Räder mit diesem Abmaß ist auch hier unmittelbar  $S_f = 2 \delta W_n$ .

Beispiel für Schräg Zahnrad:  $Z = 12$ ,  $m_n = 5$ ,  $\alpha_n = 20^\circ$ ,  $\beta = 25^\circ$ .

Keine Profilverschiebung ( $x = 0$ ).

Es ist:  $\alpha_s = 21^\circ 52,8'$  } (s. Beispiel S. 683).  
 $ev\alpha_s = 0,019714$  }

$$\text{Meßzähnezahl: } z' = \frac{12}{\cos^2 25^\circ} \cdot \frac{20^\circ}{180^\circ} + 0,5 \approx 2.$$

$$W_n = 5 \cdot \cos 20^\circ [(2 - 0,5)\pi + 12 \cdot 0,019714] = 23,253 \text{ mm.}$$

$$\text{Gemessen: } W_{ng} = 23,150 \text{ mm; } \delta \hat{s}_n = \frac{23150 - 23253}{\cos 20^\circ} = -110 \mu.$$

Die Messung wird mit Feinmeßschraublehren, Abb. Z 48, ausgeführt, die mit Tellern zum Einführen in die Zahnlücken versehen sind; sie kann bei entsprechenden Stückzahlen auch mit Grensrachenlehren erfolgen.

### g) Rundlauffehler.

Der Rundlauffehler eines Zahnrades ist der Umfangsschlag seiner Verzahnung, gemessen in den Zahnlücken in Teilkreisnähe. Die Festlegung schließt neben dem reinen Achsfehler (Außermittigkeit) auch einen durch die Ungleichmäßigkeit der Lückenweiten verursachten Anteil ein.

Die Prüfung des Rundlaufes erfolgt wie die unter e  $\delta$ ) beschriebene Messung der Zahnlückenweite. Es wird die radiale Verschiebung in die Zahnlücken eingeführter Meßrollen, Kugeln oder auch kegelförmiger Meßstücke gemessen, nur ist bei reiner Rundlaufprüfung keine bestimmte Einstellung des Meßstückes zur Radachse erforderlich. Zur Vermeidung von Meßdifferenzen sollen auch die bei der Rundlaufmessung verwendeten Meßkörper die Flanken immer in Teilkreisnähe berühren. Über Rundlaufmessung durch Abrollgeräte s. weiter unten.

### h) Zahnrichtungsfehler $f_{\beta}$ .

Der Zahnrichtungsfehler  $f_{\beta}$  ist die Abweichung des Zahnlängsverlaufes von seiner Sollrichtung auf dem Teilzylinder. Die Sollrichtung des Zahnverlaufes ist bei Geradzahnradern gegeben durch die Mantellinie des Teilzylinders, bei Schrägzahnradern durch die unter dem Schrägungswinkel  $\beta$  gegen die Mantellinie geneigte Tangente des Teilzylinders. Als Zahnrichtungsfehler wirken sich aus: kegelig sich verjüngende, schräge oder windschiefe (taumelnde) Zähne bei Geradzahnradern, falsche Zahnschräge bei Schrägzahnradern usw.

Die Prüfung des Zahnrichtungsfehlers ist bei Geradzahnradern einfach möglich durch Abfahren der Flanke längs der Achse mit einem Fühlhebel (z. B. auf einer guten Drehbank, zwischen deren Spitzen das Rad auf Dorn aufgenommen ist; Spitzenlinie vorher prüfen). Bei Schrägzahnradern verschiedene Möglichkeiten: 1. Abfahren der Flankenlinie durch einen Fühlhebel, der mit Bezug auf das Rad auf einer Schraubenlinie der Sollsteigung geführt wird. Geräte dieser Art befinden sich in der Entwicklung. 2. Abfahren der geradlinigen Erzeugenden der Zahnflanken (Tangente an den Grundzylinder unter dem Schrägungswinkel  $\beta_0$ ). Ein Gerät nach diesem Verfahren ist von der Zahnradfabrik Friedrichshafen entwickelt worden. Im Meßergebnis dieses Gerätes wirkt sich auch ein etwaiger Grundkreisfehler aus (s. auch unter c 2). Die einfachste praktische Prüfung ist bis heute das Antuschieren der Flanken und die Beurteilung des Flankenstragens beim Abrollen der Räder gegeneinander oder gegen ein Meisterrad, sie ergibt aber natürlich keine Zahlenwerte.

## II. Gesamtfehler, Messungen und Meßgeräte.

Die Gesamtfehler-Messung eines Zahnrades ist nur möglich durch einen den betriebsmäßigen Verhältnissen möglichst weitgehend entsprechenden Abrollvorgang mit einem genauen Lehr- oder Meisterrad bzw. einer Meisterzahnstange. Es können auch die beiden Räder eines zusammengehörigen Paares miteinander abgerollt werden; doch gibt die Prüfung dann keinen Aufschluß über die Fehler des einzelnen Rades. Für den Austauschbau kommt nur eine Prüfung mit Meisterrädern in Frage. Die verwendeten Prüfgeräte sind:

- Einflanken-Abrollprüfgeräte und
- Zweiflanken-Abrollprüfgeräte.

### a) Einflanken-Abrollprüfgeräte

messen die Drehwinkelübertragungsfehler des Zahnrades. Bei der einfachen Bauart von Saurer (Abb. Z 50) wird durch ein Paar Reibscheiben  $R_1$  und  $R_2$  vom Teilkreisdurchmesser des Meisterrades und des Prüflings, die reibungsschlüssig aneinander abwälzen, ein fehlerfreies Vergleichsgetriebe zum Räderpaar Meisterrad—Prüfling gebildet. Das Meisterrad ist mit der Reibscheibe  $R_1$  fest verbunden und gemeinsam auf der auf einem Zapfen  $a$  drehbaren Büchse  $b$  befestigt. Der Prüfling sitzt auf einem zweiten Zapfen  $c$ , der in der unabhängig von ihm gelagerten Büchse  $d$  läuft, die die Reibscheibe  $R_2$  trägt. Stahlband  $e$  überträgt auf das Schreibgerät die Drehung der Reibscheibe  $R_2$ , während Stahlband  $f$  die mehr oder weniger ungleichmäßige Drehung des Prüflings überträgt. Der Schreiber  $h$  schreibt die Vor- oder Nacheilung des Prüflings gegenüber dem durch die Reibscheiben ver-

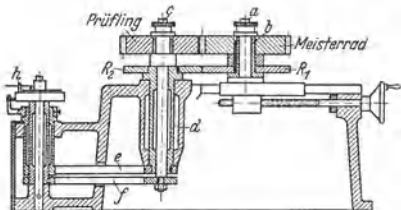


Abb. Z 50. Schema des Einflanken-Abrollprüfgerätes von Saurer.

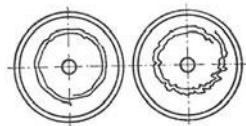


Abb. Z 51a und b.

körpertem Idealgetriebe auf. Zu jedem anderen Teilkreisdurchmesser des Prüflings bzw. des Meisterrades sind andere Reibscheiben erforderlich. In das Meßergebnis geht die Summe aller Fehler des Rades in ihrer vollen betriebsmäßigen Auswirkung ein, da die Räder einerseits beim Soll-Achsenabstand (Summe der Teilkreishalbmesser) wälzen und andererseits entsprechend dem betriebsmäßigen Zustand jeweils nur mit einer Flanke der Zähne aneinanderliegen. Die Prüfung ist also theoretisch einwandfrei. Es werden beide Flanken getrennt geprüft.

Im Diagramm Abb. Z 51 a und b zeigen sich Teilungsfehler durch Zacken und unregelmäßige Sprünge; regelmäßige Zacken von ähnlicher Form deuten in der Regel auf Eingriffswinkelfehler bzw. gleichartige Zahnformfehler an allen Flanken. Rundlauffehler sowie periodische Teilungsfehler ergeben außermittige Diagramme. Schließt sich das Diagramm nicht, dann stimmen die Rollscheibendurchmesser nicht genau; es wird eine Spirale geschrieben, die alle Einzelfehler gut zeigt, die periodischen aber nicht so gut erkennen läßt.

Neuere zum Teil noch in der Entwicklung befindliche Einflanken-Prüfgeräte ermöglichen durch entsprechend ausgebildete Reibungsgetriebe die stufenlose Einstellung des Übersetzungsverhältnisses zwischen Meisterrad und Prüfling (großes Saurer-Gerät, Omega-Gerät der ZF. Friedrichshafen, Mahr-Gerät), so daß bei ihnen keine Reibscheiben gebraucht werden. Einflanken-Abrollgeräte sind bisher nur wenige im Gebrauch, da sie gegenüber den einfacheren Zweiflanken-Geräten (s. unten) zu empfindlich sind.

## b) Zweiflanken-Abrollprüfgeräte

messen die Schwankungen des Achsabstandes bei spielfreiem Gang der Räder. Bei der einen Bauart (Parkson, Mahr, Maag, Fellows), Abb. Z 52, sitzt der Prüfling ortsfest aber drehbar auf einem Zapfen (bzw. zwischen Spitzen), während das Meisterrad ebenfalls drehbar auf einem in Wälzlagerung leicht beweglichen schwimmenden Schlitten sitzt. Durch eine Feder wird dieser Schlitten mit dem Meisterrad so gegen den Prüfling ge-

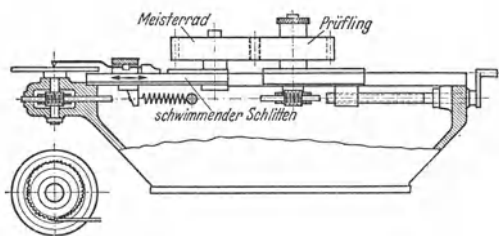


Abb. Z 52. Schema des Zweiflanken-Abrollprüfgerätes von Mahr.

drückt, daß die Zähne spielfrei ineinandergreifen. Es liegen somit bei der Prüfung beide Flanken des Prüflings an denen des Meisterrades an. Der Prüfling wird gedreht und nimmt das Meisterrad mit; entsprechend den Fehlern der Verzahnung des Prüflings führt der schwimmende Schlitten kleine Verschiebungen aus, die die Änderungen des Achsabstandes bei spielfreiem Gang von Prüfling und Meisterrad darstellen. Diese Änderungen

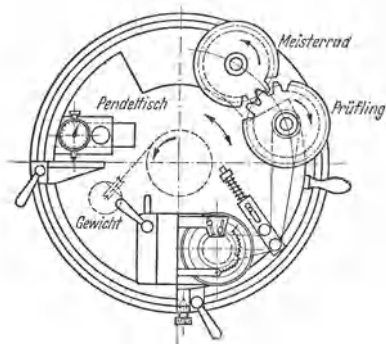


Abb. Z 53. Schema des Zweiflanken-Abrollprüfgerätes von Klingenberg.

können entweder unmittelbar an einer gegen den schwimmenden Schlitten angestellten Meßuhr abgelesen werden, oder sie werden auf einem mit der Drehung des Prüflings irgendwie gekuppelten runden oder streifenförmigen Diagrammpapier (100 bis 250fach vergrößert) aufgeschrieben. Bei der anderen Bauart (Klingenberg), Abb. Z 53, sitzt der Prüfling auf einem pendelnden Tisch, dem durch Gewichtszug ein Drehmoment erteilt wird, das den Prüfling in das Meisterrad drückt. Hier werden die der Achsabstandsschwankung entsprechenden Pendel-

wege des Tisches von einer Meßuhr angezeigt bzw. auf einem Diagrammpapier aufgeschrieben.

In das Meßergebnis gehen bei dieser Art der Prüfung ebenfalls anteilig alle Fehler des Zahnrades ein (Abb. Z 54 a bis c). In voller Größe zeigt sich die Außermittigkeit der Verzahnung ( $\approx$  Rundlauffehler) in der außer-mittigen Lage des Kreisdiagrammes bzw. im sinoiden Verlauf des Längs-

diagrammes. Der Zahnformfehler äußert sich in einem mehr oder weniger unruhigen zackigen oder welligen Verlauf des Diagrammes; besonders kennzeichnend zeigt sich der Eingriffswinkelfehler mit scharfen, bei jedem Zahneingriff wiederkehrenden Zacken<sup>1)</sup>. Teilungsfehler, soweit sie sich in einer Ungleichmäßigkeit der Zahndicken bzw. Zahn- lücken auswirken, ergeben unregelmäßige vom durchschnittlichen Verlauf sich abhebende Zacken in der Kurve.

Über die wahre Größe der einzelnen Fehler kann mit Ausnahme der Außermittigkeit auf Grund des Diagrammes wenig Genaueres ausgesagt werden; die Zweiflanken-Abrollprüfung wird daher zahlenmäßig zumeist nu. für die Ermittlung des Rundlauffehlers benutzt und das Diagramm im übrigen mehr oder weniger subjektiv beurteilt; in Fällen, wo gröbere Unregelmäßigkeiten im Diagramm das Vorhandensein von groben Einzelfehlern anzeigen, wird durch die Prüfung durch entsprechende Einzelfehlermessungen ergänzt. Bei bekannter Zahndicke des Meisterrades kann, wenn vor Beginn der Abrollprüfung der Soll-Achsenabstand  $a = \frac{m_{(n)}(z_1 + z_2)}{2}$

(bei profilverschobenen Getrieben nach besonderer Berechnung) am besten mit Hilfe

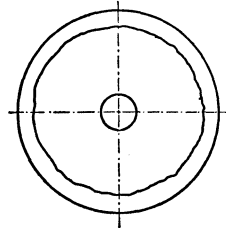


Abb. Z 54 a.

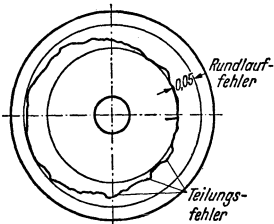


Abb. Z 54 b.

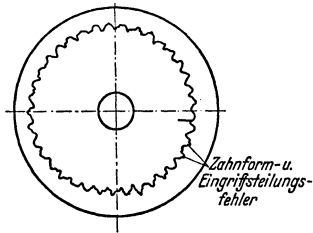


Abb. Z 54 c.

Abb. Z 54 a bis c.

von Endmaßen eingestellt wird, aus der Achsenabstandsänderung gegenüber dem Soll-Achsenabstand beim Abrollen des Prüflings dessen Zahn- dickenabmaß  $\delta \hat{s}$  errechnet werden. Es ist in diesem Falle:

$$\delta \hat{s}_{(n)} = 2 \cdot \delta a \cdot \operatorname{tg} \alpha_{(n)} - \delta s_M,$$

wobei

$\delta a$  die Achsenabstandsänderung (Ist-Achsenabstand — Soll-Achsenabstand),  
 $\delta s_M$  das Zahndickenabmaß des Meisterrades,  
 $\alpha_{(n)}$  der (Normal-) Eingriffswinkel.

<sup>1)</sup> Ähnliche scharfe Zacken treten in der Abrollkurve dann auf, wenn infolge zu großer (z. B. nicht vollständig ausgeschliffener) Fußrundung bzw. zu geringer Zahndicke von Prüfling und Meisterrad die Zähne des Meisterrades in der Fußrundung bzw. im Zahn- grund des Prüflings aufsetzen.

Das Flankenspiel beim Soll-Achsenabstand eines Räderpaares, das gegenüber diesem beim Abrollen eine Verminderung des Achsabstandes  $\delta a$  aufweist, ist:

$$S_f = 2 \delta a \cdot \sin \alpha_{(n)} .$$

An Stelle eines Meisterrades mit Evolventenzähnen wird auch ein Kugel-, bei Rädern mit geraden Zähnen besser ein Zylinderkranz verwendet<sup>1)</sup>. Die Messung ist in diesem Falle eine reine Rundlaufmessung; sie kann nach Anfangseinstellung des Gerätes auf einen bestimmten Ausgangs-Achsenabstand, der unter Berücksichtigung der verwendeten Meßrollen zu errechnen ist (Formeln s. unter e 2  $\delta$ ), auch zugleich zur Bestimmung des Zahndickenmaßes benutzt werden. Das Abrolldiagramm ist in diesem Falle eine Kurve mit soviel Ausschlägen, wie das Rad Zähne hat. Die außermittige Lage des durch die Höchstausschläge gelegten Kreises gibt den Rundlauffehler; unregelmäßige, verschieden große Ausschläge deuten auf Teilfehler.

Die Zweiflanken-Abrollprüfung mit Meisterrädern entspricht nicht vollkommen der Forderung einer betriebsmäßigen Prüfung, da beim betriebsmäßigen Lauf der Räder stets nur eine Flanke des Zahnes an der Gegenflanke des anderen Rades anliegt. Es gehen bei ihr in das Meßergebnis stets zugleich die Fehler beider Flanken ein, die im Betriebe nicht zusammenwirken. Sie ermöglicht infolgedessen keine Aussage darüber, welche Flanken des geprüften Rades, die Rechts-, die Linksflanken oder beide fehlerbehaftet sind. In Fällen, bei denen es nur auf die Güte der einen Flanke ankommt, wird sie unter Umständen an sich gut verwendbare Räder ausschließen. Dagegen ist sie, soweit es sich nicht um Räder höchster Genauigkeit handelt, für die Abnahme in der Werkstatt die einfachste und schnellste Art der Prüfung von Zahnradern. Wenn das Zweiflanken-Abrolldiagramm in Ordnung ist, dann darf daraus mit ziemlicher Sicherheit auf eine geometrisch einwandfreie Verzahnung geschlossen werden.

Schwierigkeiten bietet z. Z. für die Abrollprüfungen noch die Beschaffung der erforderlichen Meisterräder, deren Genauigkeit an sich die der mit ihnen zu prüfenden Räder um ein Mehrfaches übertreffen müßte. Dieser Forderung kann entsprochen werden, solange es sich bei den zu prüfenden Rädern nicht um solche ebenfalls höchster Genauigkeit handelt. Bei letzteren muß man sich damit begnügen, daß das Meisterrad äußerstens etwa doppelt so genau ist wie der Prüfling. Über ein Gerät, das an Stelle eines Meisterrades eine aus zwei Hälften zusammengesetzte Zahnstange benutzt, deren gegenseitige Verschiebung beim Durchwälzen gemessen wird, siehe Schrifttum Nr. 14.

### c) Abhör- und Laufprüfung.

Eine weitere Art der Gesamtfehler-Prüfung der Zahnradpaare besteht darin, daß die betriebsmäßig miteinander laufenden Räderpaare in einen Laufprüfstand eingebaut werden, in dem man sie im Leerlauf und unter Last laufen läßt und das Geräusch entweder (meist) durch einfaches Abhören oder auch durch Schallmeßeinrichtungen prüft, sowie das Tragbild der Flanken beurteilt.

### III. Messung der Kegelräder.

Die Gleichmäßigkeit sowie der Summenfehler der Kreisteilung, die Gleichmäßigkeit der Zahndicken und -Lückenweiten und der Rundlauf

<sup>1)</sup> Hierfür auch besondere Abrollgeräte entwickelt: Zarameter der Fa. Reicherter-Eßlingen.



können bei Kegelrädern mit den gleichen oder ähnlichen Geräten gemessen werden wie bei Stirnrädern. Für die Prüfung der Zahnform der Kegelräder sind bisher keine einwandfreien Geräte am Markt.

Von größter Wichtigkeit ist bei Kegelrädern auch die Kontrolle der Flankenrichtung. Alle Flankenlinien eines geradzahnten Kegelrades müssen sich in ihrer Verlängerung in der Teilkegelspitze des Rades schneiden. Dies wird geprüft durch Anlegen eines Haarlineals an die Flanken, das an seinem Ende auf einer Kugel in der Teilkegelspitze angelenkt ist, oder durch Einlegen schwach kegelliger oder zylindrischer Nadeln in die Zahn- lücken, die sich mit ihren Spitzen in einem Punkt treffen müssen. Diese Prüfverfahren ergeben natürlich keine Zahlenwerte und sind, zum minde- stens das zweite, mehr oder weniger unzuverlässig.

Auch die Ein- und Zweiflanken-Abrollprüfung wird bei Kegelrädern aus- geführt. Für die Einflanken-Geräte ist bisher nur eine Bauart vor- handen, die mit Reibscheiben arbeitet (Saurer). Die mit schwimmendem Schlitten arbeitenden Stirnrad-Zweiflanken-Geräte haben für Kegel- räder als Zusatzaufnahme meist nur einen Winkelbock, Abb. Z 55,

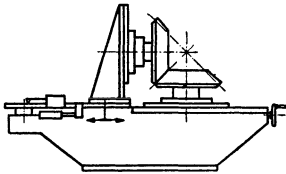


Abb. Z 55. Kegelrad-Zweiflanken-  
Abrollprüfung mit Mahr-Gerät.

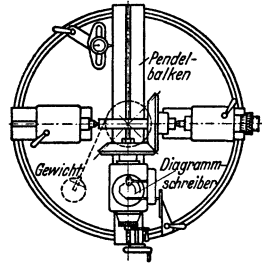


Abb. Z 56. Kegelrad-Zweiflanken-  
Abrollprüfgerät von Klingen-  
berg.

während das nach dem Pendelprüfverfahren arbeitende Gerät, Abb. Z 56, das für Kegelräder besonders durchgebildet wurde, das eine Rad um die gemeinsame Teilkegelspitze pendeln läßt. Diese Anordnung ist mit der Natur der Kegelradverzahnung, da bei der Pendelung um die Teilkegelspitze die volle Flankenanlage erhalten bleibt, besser verträglich und der Anordnung mit dem schwimmenden Schlitten vorzuziehen, bei der sich bei spielfreiem Lauf die Teilkegelspitzen niemals decken und die Flanken nie voll tragen können. Mehr noch als bei Stirnrädern bereitet bei Kegelrädern die Beschaffung genauer Meisterräder Schwierigkeiten; dazu kommt, daß bei einem Kegelrad infolge der unvermeidlichen Ver- lagerung der Räder beim Lauf die Abrollprüfung im nichtbelasteten Zu- stande ohnehin unsicher ist.

Als sicherstes Prüfverfahren für Kegelräder hat sich bisher noch die Beurteilung des Tragbildes der antuschierten Flanken nach paarweisem Lauf unter Belastung, s. Abb. Z 19, erwiesen, wobei zugleich die günstigste gegenseitige Einbaustellung ermittelt und durch geeignete Maßnahmen für den betriebsmäßigen Einbau festgelegt werden kann.

## IV. Prüfung feinmechanischer Zahnräder.

Zahnräder für feinmechanische Geräte, Uhren usw., an die wegen ihrer Kleinheit mit mechanischen Meßmitteln nicht mehr heranzukommen ist, sind nur noch mit optischen Mitteln, am besten durch Projektion und Vergleich der projizierten Zahnform mit einer Zeichnung in entsprechendem Maßstab prüfbar.

### Schrifttum.

#### I. Bücher und Normen.

1. Berndt, Prof. Dr. G.: Zahnradmessungen. Erfurt: Gebr. Richter 1925.
2. Buckingham-Olah: Stirnräder mit geraden Zähnen<sup>1)</sup>. Berlin: Springer 1932.
3. Bürger, K.: Beiträge zur Messung von Stirnrädern mit geraden Evolventenzähnen. Diss. Techn. Hochsch. Dresden 1935.
4. Berndt, Prof. Dr. G.: Grundlagen für die Messung von Stirnrädern mit gerader Evolventenverzahnung. Berlin: Springer 1938.
5. Peters, Prof. Dr. J.: Sechsstellige Werte der Kreis- und Evolventenfunktionen<sup>1)</sup>. Berlin u. Bonn: Ferd. Dümmler 1937.
6. DINorm-Blätter 868 bis 870.
7. Merkblatt „Stirnradfehler“. Herausgegeben von der Fachgruppe Werkzeugmaschinen (Ausschuß für Verzahnmaschinen). Jan. 1939. Berlin: Beuth-Vertrieb.

#### II. Aufsätze.

8. Wildhaber, E.: Measuring tooth thickness of involute gears. Amer. Mach. Bd. 59 (1923/24) S. 551 u. 587.
9. Steinle, A.: Neue Zahnradprüfgeräte. Werkst.-Techn. Bd. 21 (1927) S. 153.
10. Olah, G.: Die Grundgesetze des Abwälzfräasers und ein neues Gerät zu seiner Prüfung. Werkst.-Techn. Bd. 28 (1934) S. 361.
11. Berndt, Prof. Dr. G.: Beiträge zur Messung von Stirnrädern mit Evolventenzähnen. Werkst.-Techn. u. Werksl. Bd. 29 (1935) S. 373 (Auszug aus 3).
12. Fieseler, A.: Ein neues Meßgerät für Wälzfräser. Werkst.-Techn. u. Werksl. Bd. 29 (1935) S. 276.
13. Bock, R.: Fehlerprüfung bei Zahnrädern. Z. VDI Bd. 81 (1937) S. 267.
14. Nieberding, Dr. O.: Das Prüfen von Zahnrädern mit zahnstangenartigen Meßkörpern. Masch.-Bau/Betr. Bd. 16 (1937) S. 465.
15. Vogel, Dr. W.: Neuartige kopfkreisfreie Zahndickenmessungen für Schrägzahnräder und Evolventenschnellen. Werkzeugmasch. Bd. 31 (1937) S. 253.
16. Bürger, Dr. K.: Zur Messung des Summenteilfehlers an Zahnrädern und Teilscheiben. Werkst.-Techn. u. Werksl. Bd. 31 (1937) S. 406.
17. Bürger, Dr. K.: Zur Praxis der Zahndicken- und Lückenweite-Meßverfahren für Evolventen-Stirnräder. Werkst.-Techn. u. Werksl. Bd. 32 (1938) S. 169.
18. Krumme, W.: Wie prüft man Zahnräder wirtschaftlich? Werkstatt und Betrieb 1938. Heft 9/10. S. 125.
19. Bagh, P.: Die ideelle Zähnezahln eines Schrägzahnrades und ihre Anwendung bei der Zahndickenmessung an Schrägzahnrädern. Feinmech. u. Präz. H. 24 (1939) S. 311.
20. Bürger, Dr. K.: Meister-Zahnräder als Normale für die Abrollprüfung. Werkst.-Techn. u. Werksl. 1940, H. 24, S. 427.

#### III. Druckschriften von Firmen.

W. Ferd. Klingelberg Söhne, Remscheid.; Friedrich Krupp A.-G., Essen; Ernst Leitz, Wetzlar; Max Maag A.-G., Zürich; Carl Mahr, Eßlingen; Adolph Saurer A.-G., Arbon; Carl Zeiss, Jena.

<sup>1)</sup> Die Evolventenfunktion  $tg\alpha - \alpha$  wird hier als  $i\#v\alpha$  bezeichnet.

## E. Herstellung von Verzahnungen.

### I. Einteilung der Verzahnungsverfahren.

Man unterscheidet:

**a) Formverfahren.** Das Profil des Werkzeuges und das Profil des zu bearbeitenden Zahnes sind einander kongruent. Das Werkstück steht beim Spanabheben still.

**b) Wälzverfahren.** Das Zahnprofil wird durch eine Abrollbewegung zwischen dem Werkzeug (oder einer, durch das Werkzeug verkörperten Planverzahnung) und dem herzustellenden Rad erzeugt.

Für diese Einteilung ist die Art der Profilerzeugung bestimmend. Eine zweite, ebenfalls allgemein gebräuchliche Gliederung erfolgt unter dem Gesichtswinkel der Arbeitsfolge, nach der die einzelnen Zähne eines Rades hergestellt werden. Danach unterscheidet man:

a) Teilverfahren. Schneid- und Schaltbewegungen wechseln miteinander ab. Es wird entweder nach dem vollständigen Ausarbeiten einer jeden Zahnücke weiterschaltet; oder das Weiterschalten erfolgt nach einem jedesmaligen Durchgang der Werkzeugschneiden durch eine Zahnücke. Im ersten Fall wird die Teilvorrichtung weniger oft beansprucht, weil sie für jeden Zahn nur einmal zu schalten braucht; im zweiten Fall wird eine etwaige Abnutzung des Werkzeuges über sämtliche Zähne des Rades ausgleichend verteilt.

b) Pausenloses Verfahren. Es erfolgt eine ununterbrochene Spanabnahme bis zur Fertigstellung sämtlicher Zähne eines Rades. Werkzeug und Werkstück bewegen sich wie zwei kämmende Zahnräder oder wie Schnecke und Schneckenrad.

Grundsätzlich können beide Arten der Profilerzeugung, nämlich das Formverfahren und das Wälzverfahren mit beiden Arten der Bearbeitungsfolge: dem Teilverfahren und dem pausenlosen Verfahren verbunden werden. Praktisch kommen beide Verbindungen auch beim Wälzverfahren vor, während bei dem praktisch ausgeführten Formverfahren das Werkstück stets durch Teilschalten absatzweise gedreht wird.

Die in Tafel 1 und 2 zusammengestellten Verzahnungsverfahren sind nach Form- und Wälzverfahren gegliedert. Die Arbeitsfolge (Teilverfahren oder pausenloses Verfahren) ist in Klammern angegeben.

### II. Hobeln, Stoßen, Fräsen.

**a) Stirnverzahnungen mit geraden und schrägen Zähnen, Schnecken- und Pfeilverzahnungen (Tafel 1).**

Hat der zu verzahnende Körper zwei oder mehr dicht nebeneinander liegende Zahnkränze, so bietet das Wälzstoßen den Vorteil, daß die Räder aus einem Stück hergestellt werden können, während beim Wälzfräsen wegen ungenügenden Auslaufes für den Fräser mehrteilige Radsätze oder genügend großer Abstand zwischen den Zahnkränzen erforderlich sind. Für Räder mit Zahnteilungen größer als Modul 8 scheidet das Wälzstoßen aus.

Die höchste Leistung wird in der Regel beim Wälzfräsen erreicht. Werden höhere Genauigkeitsanforderungen gestellt, so ist beim Wälzfräsen besonderer Wert auf das Werkzeug zu legen (möglichst große Fräserdurchmesser, kräftigste Fräsdorne, einwandfreie Kupplung mit dem Dorn, Kontrollbunde und vor allem profilgeschliffene Flanken am Fräser). Werden die Räder

gestoßen, so kommt es vor allem auf die Arbeitsgenauigkeit der Wälzstoßmaschine an, insbesondere auf guten Rundlauf des Aufspannzapfens für das Stoßrad und des Aufspanndornes, z. B. am Aufspannzapfen einer Wälzstoßmaschine bis 1000 mm Durchmesser der Tischaufspannfläche größter zulässiger Rundlauffehler  $\pm 5 \mu$ , am Aufspanndorn einer Wälzstoß- und Wälzfräsmaschine je nach Länge 5 bis 25  $\mu$ .

Stirnräder mit Schrägzähnen können notfalls ohne Ausgleichgetriebe auf Wälzfräsmaschinen verzahnt werden, wenn man die Teilwechsellräder nach der Formel

$$\frac{tr \cdot tr}{gtr \cdot gtr} = \frac{C}{z} \cdot \frac{H/s}{(H/s - 1)}$$

und die Steigung  $H$  des Schrägzahnrades nach der Formel

$$H = \frac{z \cdot m_n}{\sin \beta}$$

berechnet, Abb. H 1 und H 2. Hierbei ist  $tr$  = Zähnezah der treibenden,  $gtr$  = Zähnezah der getriebenen Wechsellräder,  $C$  = Maschinenkonstante,  $s$  = Vorschub je Umdrehung,  $z$  = Zähnezah des zu fräsierenden Rades,

$m_n$  = Normalmodul,  $\beta$  = Schrägungswinkel.

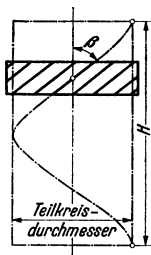


Abb. H 1. Schrägungswinkel  $\beta$  und Steigung  $H$  bei einem Schrägzahnrade.

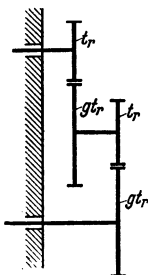


Abb. H 2. Anordnung der treibenden ( $tr$ ) und getriebenen ( $gtr$ ) Wechsellräder beim Fräsen eines Schrägzahnrades ohne Ausgleichgetriebe.

**b) Kegelräder mit geraden und schrägen Zähnen** (Tafel 2) werden durch Hobeln hergestellt auf Verzahnmaschinen der Firmen Reinecker, Heidenreich & Harbeck und Gleason. Bei der Reinecker Maschine (Bilgram-Verfahren) wird die Wälzbewegung von dem zu verzahnenden Rad, bei den anderen Maschinen vom Werkzeug-Planrad ausgeführt.

**c) Kegelräder mit gebogenen Zähnen.** Praktisch angewandte Verfahren sind das

Kreisbogen-Messerkopf-Verfahren von Gleason, bei dem Schneidarbeit und Schaltbewegungen miteinander abwechseln und das Wälzschraub-Verfahren von Klingelberg, nach dem evolventenartige Zahnlangskurven (Palloiden) mittels eines schneckenförmigen Fräses in einem fortlaufenden Arbeitsgang erzeugt werden (Einzelheiten des Verfahrens s. S. 659).

Bei der Herstellung von Spiral-Kegelrädern ist besondere Sorgfalt auf eine richtige Zahnanlage zu legen, die durch Tuschieren der Flanken und nachträgliches Abrollen im sogenannten Tragbild, Abb. 219, S. 663 sichtbar wird. Das Tragbild darf sich nicht bis zu den Kanten des Zahnes erstrecken, da sonst ein Zerstören der Zahnoberfläche durch Kantenpressung zu befürchten ist und ein wesentliches Merkmal dieser Verzahnungsart, nämlich ihre Verlagerungsfähigkeit, verlorengeht.

### III. Härten.

Hochbeanspruchte Zahnräder werden gehärtet und dann geschliffen oder geläppt (gebräuchliche Verfahren: Vergüten, Einsetzen und Nitrieren). Vor

zugsweise verwendet man Einsatzstähle, weil diese nach der Wärmebehandlung einen zähen Kern von hoher Festigkeit und eine harte Randzone haben. Der zähe Kern ist geeignet, die z. B. beim Schalten von Getrieberädern auftretenden Schläge bruchssicher aufzunehmen, während die harte Einsatzschicht den Zahnflanken die notwendige Verschleißfestigkeit gibt. In der Reihenfertigung taucht man die glühenden Räder nicht freihängend in Öl, sondern bringt sie zwischen ihrer Form entsprechende Matrizen unter Druck mit dem Kühllöl in Berührung. Für diesen Zweck sind den Härteverzug möglichst klein haltende Maschinen entwickelt worden, so z. B. die nach dem Preßstromverfahren arbeitende Klingelberg-Härtemaschine<sup>1</sup>). (Näheres darüber im Anhang.)

#### IV. Schaben, Schleifen, Läppen (Tafel 1).

Maschinell geschabt werden Zahnflanken von Rädern aus Vergütungsstählen, und zwar wird in vergütetem Zustand geschabt. Das Schabewerkzeug ist entweder eine Zahnstange (Lorenz-Michigan-Zahnflanken-Schabemaschine) oder ein Zahnrad (Schabemaschinen von Hurth und Lorenz). Die Flanken der Schabewerkzeuge haben eine große Zahl von Schabekanten, die durch das Einarbeiten feiner Nuten gebildet und bei eintretender Abnutzung durch Nachschleifen des Profils geschärft werden.

 

 
 
 
Vorteilhaft ist auch das Schaben der Zahnflanken von Schneckenrädern mittels einer Schabeschnecke, deren Abmessungen mit den Abmessungen der Getriebeschnecke übereinstimmen (Vorteile: Unabhängigkeit von dem Abnutzungszustand des Schneckenradfräsers, gute Zahnanlage, glatte Flanken).

Zu der Frage „Schleifen oder Läppen“ ist zu sagen, daß beim Schleifen die gewollte Zahnform zwangsläufig entsteht und selbst grobe Genauigkeitsfehler infolge von Härteverzügen und schlechter Vorarbeit ausgemerzt werden können. Beim Läppen ist die Werkstoffabnahme sehr gering und eine Zwangsläufigkeit der Profilgebung besteht nicht. Die Oberfläche wird poliert, nebenbei werden kleinere Fehler ausgeglichen. Die Werkstoffabnahme beträgt dabei im Durchschnitt je Flanke 20 bis 30  $\mu$ ; nur in dieser Größenordnung kann also der Fehlerausgleich liegen.





Man wird schleifen, wenn die Genauigkeitsfehler so groß sind, daß eine erhebliche Werkstoffabnahme notwendig wird; man wird läppen, wenn die Genauigkeitsfehler vor der Werkstoffabnahme durch den Läppvorgang so klein sind, daß sie nach Verbesserung der Oberfläche in zulässigen Grenzen liegen. Man wird schleifen und läppen, wenn man neben großer Genauigkeit auch Wert auf eine glatte Oberfläche legt.

Beim Läppen werden den unter Anwendung eines flüssigen Schleifmittels paarweise abrollenden Rädern Zusatzbewegungen erteilt, die bei der Läppmaschine Fritz Werner AG für Stirnräder in einer axialen Hubbewegung eines Rades und einer radialen Hubbewegung des Gegenrades bestehen. Die Schwingungsläppmaschine Klingelberg für Stirn-, Schrauben- und Kegelräder macht die Zahnräder gegen Einbaufehler, Achsverlagerungen und Durchbiegungen der Wellen durch eine Taumelbewegung der Läppspindeln unempfindlich. Der Anwendungsbereich beider Verfahren ist Tafel 1 zu entnehmen.

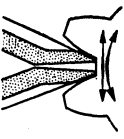

<p>Formschleif-Verfahren mit nach einer Evolvente profilierter Schleifscheibe von etwa 200 bis 250 mm Durchmesser für Stirnverzahnungen mit geraden und schrägen Zähnen (Teilverfahren).</p>	
<p><b>Bauart:</b> Minerva bzw. Zahnradfabrik Friedrichshafen..... Schmid &amp; Schaudt KG (Unger)</p>	<p><b>Anwendungsbereich:</b> Bis Räder von etwa 350 mm Durchmesser " " " 300 mm Durchmesser, größter Modul 4,5</p>
<p>Wälzschleif-Verfahren mit zwei Tellerscheiben von etwa 200 bis 250 mm Durchmesser für Stirnverzahnungen mit geraden und schrägen Zähnen (Teilverfahren).</p>	
<p><b>Bauart:</b> Maag (Die Scheibe schleift nur mit ihrem Rand)..... Wotan- u. Zimmermannwerke (Die Scheibe ist an ihrem Umfang mit Aussparungen versehen, sie schleift mit einer breiten Fläche).....</p>	<p><b>Anwendungsbereich:</b> Größter Raddurchmesser 1030 mm, größter Modul 20 " " " 600 mm, " " 15, kleinster Modul 2</p>
<p>Wälzschleif-Verfahren mit Doppelkegelscheibe von 200 bis 350 mm Durchmesser für Stirnverzahnungen mit geraden und schrägen Zähnen (Teilverfahren).</p>	
<p><b>Bauart:</b> Deutsche Niles-Werke..... Hermann Kolb.....</p>	<p><b>Anwendungsbereich:</b> Größter Raddurchmesser 1200 mm, größter Modul 15, kleinster Modul 4,5 " " " 8, " " 1,5</p>
<p>Dreifach-Läppverfahren für Stirnverzahnungen mit geraden und schrägen Zähnen.</p>	
<p><b>Bauart:</b> Fritz Werner A.-G.....</p>	<p><b>Anwendungsbereich:</b> 40 bis 200 mm Achsabstand, 120 mm kleinster Teilkreis-Durchmesser bei Innenrädern, 250 mm größter Außendurchmesser.</p>
<p>Schwingungs-Läppverfahren für Stirnverzahnungen mit geraden und schrägen Zähnen.</p>	
<p><b>Bauart:</b> Klingelberg.....</p>	<p><b>Anwendungsbereich:</b> Kleinster Radaußendurchmesser 36 mm, größter Radaußendurchmesser 360 mm Anmerkung: Nach diesem Verfahren werden auch Kegeiräder geläppt, je nach Übersetzungsverhältnis: kleinster Radaußendmr. 30 mm, größter Radaußendmr. 540 mm</p>

Tafel 2. Die gebräuchlichsten Verfahren zur Herstellung von Kegelrädern.
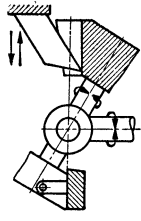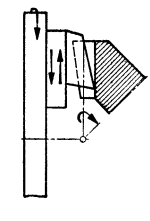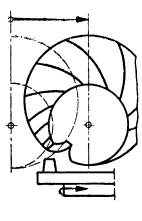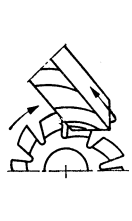
<p>Wälzhobel-Verfahren mit sich abwälzendem Werkstück (Bilgram-Verfahren) mit Prismenstahl für Kegelräder mit geraden und schrägen Zähnen (Teilverfahren).</p> <p>Bauart: Reinecker .....</p> <p>Anwendungsbereich: Größter Raddurchmesser je nach Übersetzung bis 1100 mm, größter Stirnmodul 16</p>	
<p>Wälzhobel-Verfahren mit sich abwälzenden Prismenstählen (zumeist Teilverfahren) für Kegelräder mit geraden und schrägen Zähnen und in Sonderausführung für Kegelräder mit in der Längsrichtung schwach gekrümmten Zähnen (pausenloses Verfahren).</p> <p>Bauart: Heidenreich &amp; Harbeck... Gleason Works .....</p> <p>Anwendungsbereich: Größter Raddurchmesser je nach Übersetzung bis 750 mm, größter Stirnmodul 20 " " " " 2250 mm, " " 25</p>	
<p>Wälzfräs-Verfahren mit Messerkopf (Teilverfahren) für Kegelräder mit in der Längsrichtung kreisbogenförmig gekrümmten Zähnen.</p> <p>Bauart: Gleason Works .....</p> <p>Anwendungsbereich: Größter Raddurchmesser je nach Übersetzung bis 800 mm, größter Stirnmodul 15</p>	
<p>Wälzfräs-Verfahren mit Schneckenfräser (pausenloses Verfahren) für Kegelräder mit in der Längsrichtung nach evolventenförmigen Kurven (Palloiden) gekrümmten Zähnen.</p> <p>Bauart: Klingenberg .....</p> <p>Anwendungsbereich: Größter Raddurchmesser je nach Übersetzung bis 840 mm, größter Stirnmodul 15</p>	

Angaben über den Anwendungsbereich gebräuchlicher Kegelrad-Läpp-Verfahren siehe Abschnitt „Läppen“ in Tafel 1.



Tafel 3. Richtwerte für Arbeitsgeschwindigkeiten beim Fräsen von Zahnrädern.

Werkstoff	Vorfäsen ohne Wälzen		Wälzfräsen <sup>1)</sup>	
	Schnittgeschwindigkeit $v$ in m/min.	Vorschubgeschwindigkeit $s'$ in m/min.	Schnittgeschwindigkeit $v$ in m/min.	Vorschubgeschwindigkeit $s'$ in mm je Werkstückumdrehung
Gußeisen .....	12–15	60–80	16–24	0,5–4 <sup>2)</sup>
Stahl bis etwa 60 kg/mm <sup>2</sup> ...	15–20	50–70	25–35	0,5–4
Stahl über 60 kg/mm <sup>2</sup> ECN bzw. ECMO .....	12–15	35–50	20–30	0,5–4
Bronze .....	20–25	80–100	25–50	0,5–4
Kunstharz-Preßstoffe .....			25–40	0,5–4

Tafel 4. Richtwerte für die Arbeitsgeschwindigkeiten beim Wälzstoßen mit Schneidrad.

Werkstoff	Schnittgeschwindigkeit des Stößels $v$ in m/min.	Schlicht-Vorschub in mm/Hub <sup>3)</sup>
Chromnickelstahl bzw. Chrommolybdänstahl .....	12	
Gußeisen .....	14	0,2 bis 0,25
St 38 · 11 bis St 70 · 11 .....	22–16	0,2 bis 0,25
Bronze, Rotguß .....	30	

Tafel 5. Bearbeitungszugabe an vorgearbeiteten Zahnrädern für die Fertigbearbeitung.

Modul	Zugabe je Flanke in mm	
	Für das Fertigfräsen	Für das Schleifen
2 – 2,5 .....	0,2	0,06...0,1
2,5–3 .....	0,25	0,06...0,1
3 – 3,5 .....	0,3	0,06...0,1
3,5–4 .....	0,4	0,08...0,12
4 – 5 .....	0,5	0,10...0,14
5 – 6 .....	0,6	0,12...0,16
6 – 7 .....	0,7	0,15...0,20
7 – 9 .....	0,9	0,20...0,25
9 – 11 .....	1	0,25...0,30
11 – 12 .....	1	0,30...0,35

Werkstoffabnahme beim Läppen je Flanke etwa 0,02 bis 0,03 mm, Werkstoffabnahme beim Schaben je Flanke etwa 0,1 mm.

<sup>1)</sup> Nach dem Handbuch „Pfauder-Wälzfräsen“, im Buchhandel durch Springer, Berlin W 9.

<sup>2)</sup> Die Vorschubgeschwindigkeit ist wesentlich von der geforderten Oberflächenbeschaffenheit und Genauigkeit der Zahnflanken bestimmt. Bei kleineren Modulen geht man mit dem Vorschub herunter bis 0,5 mm/U. Die angegebenen Vorschubgrößen gelten für die Richtung des Zahnverlaufes, sie müssen deshalb für Schraubenräder mit größerem Schrägungswinkel für die Richtung der Werkstückachse umgerechnet werden.

<sup>3)</sup> Der angegebene Vorschub gilt für den am Teilkreis abzuwälzenden Umfang des Werkstückes oder des Werkzeuges bei 95 mm Schneidrad-Durchmesser. Er ist bei kleinerem Werkzeugdurchmesser höher, bei größerem Werkzeugdurchmesser kleiner.

## Schrifttum.

### I. Bücher.

- Kutzbach, K.: Grundlagen und neuere Fortschritte der Zahnradherzeugung. Berlin 1925.  
Buckingham-Olah: Stirnräder mit geraden Zähnen. Berlin 1932.  
Schiebel, A.: Zahnräder. 3. Aufl. I. Teil. Berlin 1930; II. und III. Teil, bearbeitet von R. Königer. Berlin 1934.  
Pfauter: Wälzfräsen. Berlin 1933.  
Krumme, W.: Klingenberg-Palloid-Spiralkegelräder, ihre Berechnung, ihre Herstellung und ihr Einbau. Berlin 1941.  
Hofmann, F.: Gleason-Spiralkegelräder. Berlin 1939.  
Trier, H.: Die Zahnformen der Zahnräder. Werkstattbücher 47. Berlin 1939.

### II. Aufsätze.

- Kutzbach, K.: Vom Wesen und Werden des Pfauter-Verfahrens. Z. VDI Bd. 71 (1927) S. 73.  
Maag, M.: Die Herstellung und Prüfung der Maag-Zahnräder. Z. VDI Bd. 71 (1927) S. 509.  
Glaaser, K.: Das Fräsen von Verzahnungen an zylindrischen Körpern. Masch.-Bau/Betr. Bd. 9 (1930) S. 533. — Die Instandhaltung der Wälzfräser zum Schneiden von Verzahnungen. Masch.-Bau/Betr. Bd. 10 (1931) S. 321.  
Jackowski, H.: Kann man die Laufeigenschaften der Zahnräder durch das Scharfschleifen der Abwälzfräser beeinflussen? Werkst.-Techn. Bd. 27 (1933) S. 351 u. 374.  
Pohl, F.: Verfahren und Maschinen zum Läppen der Zahnräder. Werkst.-Techn. u. Werksl. Bd. 29 (1935) S. 333. — Zahnrad-schabmaschinen. Werkst.-Techn. u. Werksl. Bd. 29 (1935) S. 436.  
Wommelsdorf, F.: Das Läppen der Zahnräder. Werkst.-Techn. u. Werksl. Bd. 31 (1937) S. 25.  
Bock, R.: Zahnrad-Bearbeitungsmaschinen. Z. VDI Bd. 81 (1937) S. 341.  
Krumme, W.: Erfahrungen im maschinellen Härten von Zahnradern. Werkst. u. Betr. Bd. 74 (1941) S. 69.  
Umfangreiche Schrifttumsübersicht: Aus dem Schrifttum über Zahnradherstellung J. Wawretzko u. R. Bock, Masch.-Bau/Betr. Bd. 13 (1934) S. 161 und Bd. 14 (1935) S. 391.

## Schneckengetriebe.

Schneckengetriebe sind Schraubgetriebe und dienen zur Bewegungsübertragung zwischen sich kreuzenden Achsen. Sie werden zwar fast nur für rechtwinklige Achsenkreuzungen ausgeführt, sind aber auch für andere Kreuzungswinkel möglich. Sie gestatten große Übersetzungen in einer einzigen Getriebeeinheit unterzubringen.

Die Flanken der Schnecken sind durch Verschraubung einer Geraden um die Schneckenachse erzeugte Schraubenflächen. Je nach Lage der erzeugenden Geraden zur Schneckenachse ergeben sich verschiedene Schneckenformen.

Schneidet die Gerade die Schneckenachse unter einem Winkel  $90^\circ - \alpha$ , dann hat der Achsschnitt der Schnecke geradflankiges Zahnstangenprofil mit dem Flankenwinkel  $2\alpha$  (Abb. Schn 1). Der Schnitt der Flanken senkrecht zur Schneckenachse ist eine archimedische Spirale (daher Bezeichnung dieser Schneckenform als archimedische oder Spiralschnecke). Das zu dieser Schnecke gehörige Schneckenrad hat nur in der die Schneckenachse enthaltenden Mittelebene Evolventenprofile (mit dem Eingriffswinkel  $\alpha$ ), während die Profile in seitlichen Parallelebenen von der Evolvente abweichen.

Geht die erzeugende Gerade nicht durch die Schneckenachse, sondern kreuzt sie diese im Abstande  $a$  unter einem Winkel  $\varphi$ , verschraubt sie sich also an einem Kehlzylinder mit dem Durchmesser  $2a$ , dann entstehen Schnecken, deren Flanken im Achsschnitt gewölbt sind, während die Erzeugende

enthaltende Tangentialschnitte zum Kehlzylinder gerade sind. In dem Sonderfall, wo die erzeugende Gerade zugleich Tangente an die Schraubenlinie auf dem Kehlzylinder ist (d. h.  $a = \frac{h \cdot \operatorname{tg} \varphi}{2\pi}$ , wobei  $h$  = Steigung der Schnecke), ist die entstehende Schnecke eine sogenannte Evolventenschnecke (Brownsche Schnecke). Der Schnitt ihrer Flanken senkrecht zur Schneckenachse ergibt gewöhnliche Evolventen des Grundkreises mit dem Halbmesser  $r_g = a$ ; die Evolventenschnecke ist also ihrer geometrischen Form nach ein Evolventen-Schrägzahnrad mit kleiner Zähnezahl und großem Schrägungswinkel und als solches zu berechnen. Das Profil des zugehörigen Schneckenrades in der Radmittelebene ist schwach hohl gewölbt.

Ist die Erzeugende nicht Tangente der Kehlzylinder-Schraubenlinie (d. h.  $a \neq \frac{h \cdot \operatorname{tg} \varphi}{2\pi}$ ), dann sind die Schneckenflanken offene Schraubenflächen, deren Stirnschnitte verlängerte oder verkürzte Evolventen sind. Es entstehen dann verlängerte oder verkürzte Evolventenschnecken.

Sonderformen sind die sowohl mit geradflankigem als auch mit gewölbttem Achsschnitt ausgeführten, den Radkörper im Längsschnitt umfassenden Globoid-Schnecken.

Schneckengetriebe eignen sich für die Übertragung größerer Leistungen zwischen gekreuzten Achsen besser als Schraubenräder, da sie zwischen den Flanken von Schnecke und Rad Linienberührung an Stelle der Punktberührung bei Schraubenrädern haben. Sie können daher größere Kräfte mit geringeren Flächenpressungen und entsprechend verminderter Abnutzung übertragen. Wegen des großen Anteiles an gleitender Reibung haben Schneckengetriebe insbesondere bei großen Übersetzungen ungünstigere Wirkungsgrade als Rädergetriebe mit parallelen Achsen. Der Wirkungsgrad wächst mit zunehmendem Steigungswinkel der Schnecke

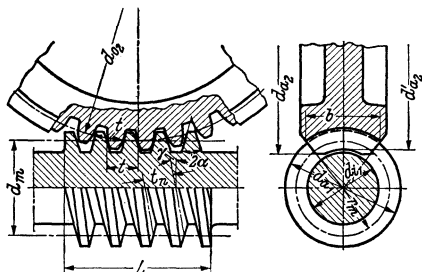


Abb. Schn 1 und Schn 2. Abmessungen und Bezeichnungen am Schneckengetriebe.

und erreicht etwa bei  $45^\circ$  seinen Größtwert. Mehrgängige Schnecken mit großer Steigung und kleinem Durchmesser haben daher bessere Wirkungsgrade (ausgeführt bis zu  $30^\circ$  Steigungswinkel bei archimedischen Schnecken, bis zu  $45^\circ$  bei Evolventenschnecken, wobei Wirkungsgrade bis zu 97 vH erreichbar). Getriebe mit kleinen Steigungswinkeln sind bei Umkehrung des Antriebes (Rad auf Schnecke treibend) selbsthemmend.

Bei stark belasteten Getrieben ist für die Abführung der entstehenden Reibungswärme Sorge zu tragen (Kühlrippen am Gehäuse, Gebläse auf Schneckenwelle u. ä.). Das verwendete Öl muß bei der Betriebstemperatur zähe genug sein. Die Lager von Schnecke und Rad müssen zur Vermeidung gegenseitiger Verlagerungen durch elastische Formänderungen und Abnutzung kräftig bemessen werden, da sich der Eingriff bei der Verlagerung außerordentlich verschlechtert. Wälzlagerungen sind zweckmäßig. Seitliche Einstellbarkeit des Schneckenrades ermöglicht das Erreichen der richtigen Eingriffslage; bei Globoidschnecken muß auch die Schnecke axial eingestellt werden können. Eine radiale Zustellung der Schnecke zum Rad zwecks Ausgleichs eines Spieles verschlechtert sehr den Eingriff und sollte vermieden werden.

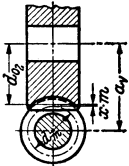


Abb. Schn 3.  
Schneckenradform  
bei kleiner Zähnezahl.

Der halbe Flankenwinkel  $\alpha$  im geradflankigen Achs- bzw. Normalschnitt wird meist zu  $15^\circ$  (seltener, aber für größere Steigungswinkel vorzuziehen  $\alpha = 20^\circ$ ) gewählt. Bei kleinen Zähnezahlen des Schneckenrades tritt eine Unterschneidung der Radzähne ein, die eine ungünstige Verkleinerung des Eingriffsfeldes nach sich zieht. Zur Vermeidung der Unterschneidung ist eine Profilabrückung erforderlich, deren Größe sich nach der Zähnezahl des Rades richtet.

Für durchschnittliche Verhältnisse können die Abmessungen der zylindrischen Schneckengetriebe mit geradem Achs- bzw. Normalschnitt etwa gemäß den Berechnungstafeln auf S. 703 und 704 (vgl. auch Abb. Schn 1 bis 3) errechnet werden, wenn sie nicht durch vorhandene Werkzeuge von vornherein festgelegt sind (s. u.). Für Grenzfälle (große Steigungswinkel, sehr kleine Radzähnezahlen) sind genaue Untersuchungen der Eingriffsverhältnisse notwendig.

Die Schnecke wird mit Rücksicht auf die hohe Verschleißbeanspruchung meist aus Stahl hergestellt und bei genauen hoch belasteten Getrieben gehärtet und geschliffen. Das Rad bzw. der Radkranz wird je nach der Beanspruchung aus hochwertigem Gußeisen, Phosphorbronze oder für höchste besonders stoßweise Belastungen aus Aluminiumbronze hergestellt. Neuerdings werden mit gutem Erfolg auch Leichtmetalllegierungen verwendet. Damit sie ein möglichst dichtes Gefüge erhalten, werden die Radkränze vielfach im Schleudergußverfahren hergestellt.

Die Herstellung der Schnecken erfolgt entweder durch Ausdrehen auf der Drehbank, bei schweren Schnecken nach vorherigem Vorfräsen der Gänge mit Finger- oder Scheibenfräsern oder nur durch Vordrehen bzw. Fräsen mit anschließendem Härten und Schleifen. Bei Verwendung eines Stahles mit geraden Schneidkanten entstehen je nach seiner Anstellung die verschiedenen oben beschriebenen Schneckenformen. Für die Erzeugung einer Schnecke mit geradem Achsschnitt gelten dieselben Bedingungen wie beim Schneiden eines Trapezgewindes (siehe Abschnitt „Herstellen von Gewinde“). Die Evolventenschnecke kann auch als Schräg Zahn-Stirnrاد durch Wälzfräsen oder -stoßen hergestellt werden. Sie hat

## Berechnung des Schneckengetriebes, Abb. Schn 1 bis 3.

### I. Schnecke.

Berechnungsgröße	Kurzzeichen	Formel
Gangzahl	$z_1$	
Axialteilung mm	$t$	$t = m \cdot \pi = h/z_1$
Modul (im Achsschnitt) mm	$m$	$m = t/\pi$
Flankenwinkel	$2\alpha$	meist $\alpha = 15^\circ$ , für größere Steigungswinkel besser $\alpha = 20^\circ$
Steigung mm	$h$	$h = z_1 \cdot t = z_1 \cdot m \cdot \pi$
Mittlerer Schneckenhalbmesser mm	$r_m$	Zu wählen für volle Schnecken: $r_m \approx m \cdot (1,4 + 2\sqrt{z_1})$ für aufgesetzte Schnecken: $r_m \approx m \cdot (5,3 + z_1/10)$ für $z_1 \leq 5$
Steigungswinkel (am mittl. Halbmesser $r_m$ )	$\gamma$	$\operatorname{tg} \gamma = \frac{h}{2\pi \cdot r_m} = \frac{z_1 \cdot m}{2r_m}$ (bis zu $30^\circ$ )
Normalteilung mm	$t_n$	$t_n = t \cdot \cos \gamma$
Normalmodul mm	$m_n$	$m_n = t_n/\pi = (t/\pi) \cdot \cos \gamma = m \cdot \cos \gamma$
Außendurchmesser mm	$d_{a1}$	Für $\gamma = 20^\circ \dots d_{a1} = 2(r_m + m)$ „ $\gamma > 20^\circ \dots d_{a1} = 2(r_m + m_n)$
Grunddurchmesser mm	$d_{i1}$	Für $\gamma = 20^\circ \dots d_{i1} = 2(r_m - 1,17 \cdot m)$ „ $\gamma > 20^\circ \dots d_{i1} = 2(r_m - 1,17 \cdot m_n)$
Schneckenlänge mm	$L$	Zu wählen $L \approx 2(1 + \sqrt{z_1}) \cdot m$
Umfangsgeschwindigkeit m/s	$v_1$	$v_1 = \frac{\pi \cdot m \cdot n_1}{9550}$
Gleitgeschwindigkeit m/s	$v_g$	$v_g = v_1/\cos \gamma$ . Bei Guß-Schneckenrädern nicht über 3 m/s, bei Bronzerädern bis zu 10 m/s und darüber

### II. Schneckenrad.

Berechnungsgröße	Kurzzeichen	Formel
Übersetzung	$i$	$i = n_1/n_2$
Zähnezahl	$z_2$	$z_2 = i \cdot z_1$
Teilung mm	$t$	$t = m \cdot \pi$
Modul mm	$m$	$m = t/\pi = d_{02}/z_2$
Teilkreisdurchmesser mm	$d_{02}$	$d_{02} = z_2 \cdot t/\pi = m \cdot z_2$
Außendurchmesser in Radmittelebene mm	$d'_{a2}$	Für $\gamma \leq 20^\circ \dots d'_{a2} = d_{02} + 2m + (2x \cdot m)$ „ $\gamma > 20^\circ \dots d'_{a2} = d_{02} + 2m_n + (2x \cdot m)$
Profilabrückung mm	$x \cdot m$	Bei $\alpha = 15^\circ$ für $z_2 < 30$ : $x \cdot m = (1 - z_2/30)m$ „ $\alpha = 20^\circ$ „ $z_2 < 17$ : $x \cdot m = (1 - z_2/17)m$
Größter Radaußendurchmesser mm	$d_{a2}$	$d_{a2} \approx d'_{a2} + 3m$ bzw. für $\gamma > 20^\circ$ $d_{a2} \approx d_{02} + 3m_n$
Breite im Zahngrund mm	$b$	$b = 6m$ bis $8m$ (kleinere Werte bei kleinem $r_m$ )
Umfangsgeschwindigkeit m/s	$v_2$	$v_2 = \frac{d_{02} \cdot n_2}{19100} = \frac{h \cdot n_1}{60000}$

### III. Leistungs- und Festigkeitsrechnung.

Berechnungsgröße	Kurzzeichen	Formel
Leistung an der Radwelle PS	$N_2$	$N_2 = \frac{P_2 \cdot v_2}{75} = \frac{M_{d_2} \cdot n_2}{71620}$
Drehmoment an der Radwelle kgcm	$M_{d_2}$	$M_{d_2} = \frac{71620 \cdot N_2}{n_2} = \frac{P_2 \cdot d_{o_2}}{2}$
Umfangskraft des Rades $\approx$ Zahnkraft kg	$P_2$	$P_2 = \frac{75 \cdot N_2}{v_2} = \frac{2 M_{d_2}}{d_{o_2}} = c \cdot b \cdot t$
Kennzahl für Zahnbelastung	$c$	Zulässig für kurzzeitig laufende Getriebe mit Rad aus Gußeisen ..... $c \approx 20$ bis $30 \text{ kg/cm}^2$ „ „ Phosphorbronze .. $c \approx 30$ „ $40 \text{ kg/cm}^2$ „ „ Aluminiumbronze. $c \approx 40$ „ $50 \text{ kg/cm}^2$ Für Dauerbetrieb kann etwa gesetzt werden: bei Rädern aus Gußeisen ... $c \approx \frac{40}{1 + v_2/2}$ „ „ „ Bronze..... $c \approx \frac{60}{1 + v_2/2}$
Reibungszahl	$\mu$	$\mu = 0,02$ bis $0,15$ und darüber; kleinster Wert nur für Stahl auf Bronze bei bester Ausführung u. Schmierung
Reibungswinkel	$\varrho$	$\text{tg } \varrho = \mu$
Wirkungsgrad	$\eta$	$\eta = \frac{\text{tg } \gamma}{\text{tg } (\gamma + \varrho)}$ (ohne Lagerreibung) Selbsthemmung ist vorhanden, wenn $\eta \leq 50 \text{ vH.}$ d. h. $\gamma \leq \varrho$ (z. B. bei $\mu = 0,1$ für $\gamma \leq 5^\circ 45'$ ). Bei Getrieben in Fahrstühlen und Hebezeugen ist wegen der Erschütterungen $\text{tg } \gamma < 1/12$ , d. h. $\gamma < 4^\circ 40'$ zu nehmen, wobei $\eta \leq 0,4$ wird
Antriebsdrehmoment an der Schneckenwelle kgcm	$M_{d_1}$	$M_{d_1} = P_2 \cdot r_m \frac{h + 2\pi \cdot r_m \cdot \mu}{2\pi \cdot r_m - \mu \cdot h} (1 + \varphi)$ Zuschlag für Lagerreibung $\varphi = 0,02$ bis $0,1$ ; kleinster Wert nur für Wälzlager und beste Schmierungsverhältnisse
Modul mm	$m$	Für überschlägliche Berechnung setzt man $b \approx 2,5 \cdot t$ , dann wird: $m \approx 4,3 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_{d_2}}{c \cdot z_2}}$

den Vorzug, daß sie mit geradlinig profilierten (ebenen oder kegelförmigen) Schleifscheiben einwandfrei schleifbar ist, während beim Schleifen im Achsschnitt geradflankiger Schnecken mit finger- oder kegelförmigen Schleifscheiben Profilverzerrungen entstehen, die um so größer sind, je größer der Schleifscheibendurchmesser und der Steigungswinkel der Schnecke sind. Mit im Normalschnitt angestelltem geradflankigem Stahl geschnittene Schnecken sind meist verlängerte Evolventenschnecken (herstellungsmäßig bequemste Form).

Die Schneckenräder werden durch Wälzfräsen mit einem jeweils der Form der Schnecke entsprechenden Wälzfräser (oder bei Einzelfertigung auch mit einem Schlagzahn) verzahnt. Der Fräser unterscheidet sich von der Schnecke nur durch die etwas größere Zahnhöhe zur Erzeugung des erforderlichen Kopfspiels. Nur, wenn Schnecke und Fräser einander genau

entsprechen, und wenn die Schnecke nachher im Getriebe genau in der Stellung eingebaut wird, die der Fräser gegenüber dem Rad bei der Bearbeitung einnahm, ist ein einwandfreier Eingriff von Schnecke und Rad möglich. Aus dieser Bedingung folgt einerseits, daß der Achsabstand und die Lage der Schnecke zur Radmittelebene beim Einbau genau eingehalten werden müssen, und andererseits daß Schneckengetriebe mit richtigem Eingriff überhaupt nur dann zu erhalten sind, wenn die Form der Schnecke dem jeweiligen Anschliffzustand des das zugehörige Rad erzeugenden Wälzfräasers angepaßt wird. Zu diesem Zwecke ist die Schnecken Schleifmaschine von Klingenberg mit Meßeinrichtungen versehen, die es ermöglichen, den gewissermaßen als Lehre vor dem Schleifen der Schnecke in die Maschine aufgenommenen Fräser abzutasten und seine Maße auf die zu schleifende Schnecke zu übertragen.

Austauschbarkeit ist nur innerhalb der Reihe der im gleichen Scharfschliffzustand des Fräasers erzeugten Schneckenräder vorhanden. Es ist daher zweckmäßig, einen besonderen Schlichtfräser zu verwenden, der, da er nur einen kleinen Span zu nehmen hat, selten nachgeschliffen zu werden braucht.

### Berechnungsbeispiel.

Es sei ein Schneckengetriebe zu entwerfen für eine Dauerleistung von  $N_2 = 10$  PS an der Radwelle und eine Übersetzung  $i = n_1/n_2 = 750/60 = 12,5$ .

Mit Rücksicht auf den Wirkungsgrad werde eine dreigängige Schnecke gewählt, also:  $z_1 = 3$  und demnach  $z_2 = 3 \cdot 12,5 = 37,5 \approx 38$ . Das Drehmoment an der Radwelle ist:

$$M_{d2} = \frac{71\,620 \cdot 10}{60} \approx 11\,900 \text{ kgcm.}$$

Es werde zunächst ein zulässiger  $c$ -Wert von  $20 \text{ kg/cm}^2$  und eine Zahnbreite von  $2,5 \cdot t$  zugrunde gelegt. Damit wird überschläglich:

$$m \approx 4,3 \cdot \sqrt[3]{\frac{11\,900}{20 \cdot 38}} = 10,8 \text{ mm; gewählt: } m = 11 \text{ mm.}$$

Mit diesem  $m$  wird der Schneckenhalbmesser:

$$r_m = 11 (1,4 + 2 \sqrt[3]{3}) = 53,5 \text{ mm, gewählt: } r_m = 54 \text{ mm.}$$

Der Steigungswinkel wird aus:

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{3 \cdot 11}{2 \cdot 54} = 0,306, \quad \gamma = 17^\circ.$$

Die Umfangsgeschwindigkeit der Schnecke ist:

$$v_1 = \frac{54 \cdot 750}{9550} = 4,24 \text{ m/s.}$$

Die Gleitgeschwindigkeit:

$$v_g = \frac{4,24}{\cos 17^\circ} = \frac{4,24}{0,95\,630} = 4,434 \text{ m/s.}$$

Für dieses  $v_g$  ist für Dauerbetrieb bei einem Rad aus Bronze ein  $c$ -Wert von etwa  $\frac{60}{1 + 4,29/2} \approx 19 \text{ kg/cm}^2$  zulässig. Der unter Zugrundelegung des  $c$ -Wertes von  $20 \text{ kg/cm}^2$  er-

mittelte Modul  $m = 11$  reicht somit aus, wenn der Radkranz aus Bronze gemacht werden kann.

(Soll das Rad aus Gußeisen hergestellt werden, dann wäre bei  $v_g = 4,29 \text{ m/s}$  nur ein  $c$ -Wert von etwa  $\frac{40}{1 + 4,3/2} = 12,7 \text{ kg/cm}^2$  zulässig. Mit diesem  $c$ -Wert ergäbe sich:

$m = 4,3 \cdot \sqrt[3]{\frac{11\,900}{12,7 \cdot 38}} = 12,5$ . Es wäre also für das gußeiserne Schneckenrad ein Modul von  $m = 13 \text{ mm}$  auszuführen.)

Der Wirkungsgrad (ohne Lagerreibung) ergibt sich mit  $\rho = 3^\circ$  ( $\mu = 0,05$ ) zu:

$$\eta = \frac{\operatorname{tg} 17^\circ}{\operatorname{tg} (17^\circ + 3^\circ)} \approx 84 \text{ vH.}$$

Die weiteren Abmessungen von Schnecke und Rad können mit Hilfe der angegebenen Formeln leicht gefunden werden. Nach Festlegung aller Abmessungen ist nochmals die Beanspruchung nachzuprüfen.

## Schrifttum über Schneckengetriebe.

Ernst: Eingriffsverhältnisse der Schneckengetriebe. Berlin: Springer 1904 — Z. VDI 1900 S. 1229 u.f. — Lindner: Globoidschnecken. Z. VDI 1902 S. 644. — Wolff: Über die Erzielung günstiger Eingriffsverhältnisse an Schneckenrieben. Diss. Techn. Hochsch. Aachen 1923. — Gruson, R.: Untersuchung von Schneckengetrieben. Diss. Techn. Hochsch. Berlin 1926. — Maschmeier: Untersuchungen an Zylinder- und Globoidschneckenrieben. Diss. Techn. Hochsch. Berlin 1930. — Altmann: Schraubengetriebe. Berlin: VDI-Verlag 1932. — Pfauter: Wälzfräsen. Berlin: Springer 1933. — Vogel: Eingriffsgesetze und analytische Berechnungsgrundlagen des zylindrischen Schneckenriebes mit geradflankigem Achsschnitt. Berlin: VDI-Verlag 1933. — Kutzbach: Abschnitt „Schraubgetriebe“ in Die Hütte, des Ingenieurs Taschenbuch. — Schiebel: Zahnräder. Dritter Teil. Berlin: Springer 1934 (hier zahlreiche weitere Schrifttumsangaben). — Königer: Das Werkzeug zum Schneiden beliebiger Schraubenregel- flächen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter Bd. 32 (1938) S. 485.

## Kettengetriebe.

Kettengetriebe finden im Maschinenbau Verwendung, wenn die Wellenentfernungen für Zahnradgetriebe zu groß sind. Kettengetriebe sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Wärme, müssen jedoch für die zu übertragenden Kräfte reichlich bemessen werden, um Längungen der Kette und damit unruhigen Gang zu vermeiden. Bei sachgemäßer Durchbildung, sorgfältigem Zusammenbau und gewissenhafter Wartung der Triebe sind Wirkungsgrade bis 95 vH und mehr zu erreichen.

Die Ketten werden ausgebildet als Gelenk- oder Zahnketten.

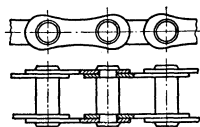


Abb. K 1. Gallsche Kette.

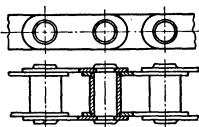


Abb. K 2. Treibkette.

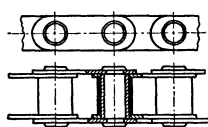


Abb. K 3. Rollenkette.

Gelenkketten, Abb. K 1 bis K 3, bestehen aus Laschen, die durch außen vernietete oder versplintete Bolzen zusammengehalten werden. Die Gallschen Ketten, Abb. K 1, eignen sich nur zur Übertragung geringer Kräfte, da in den Laschenbohrungen erhebliche Flächenpressungen und damit starke Abnutzungen auftreten; sie werden vor allem als Lastketten im Kranbau benutzt.

Für Kettengetriebe zweckmäßiger sind sogenannte Treibketten, Abb. K 2, bei denen die Laschen abwechselnd mit den Bolzen und besonderen Büchsen vernietet sind, wodurch die Flächenpressung auf eine größere Auflagefläche verteilt und dadurch herabgesetzt wird. Bei den Rollenketten, Abb. K 3, sind über die Büchsen noch gehärtete Rollen gezogen; hierdurch wird die Lebensdauer der Ketten weiter erhöht. Derartige Ketten werden bei Motorantrieben von Werkzeugmaschinen, bei Kraftmaschinen zum Antrieb der Steuerwellen und in der Fördertechnik verwandt. Zur Übertragung höherer Leistungen (z. B. bei Gruppenantrieben von Werkzeugmaschinen) werden häufig auch Mehrfach-Rollenketten, die gute Laufeigenschaften haben, herangezogen.

Für die ausgedehnten Verwendungszwecke des Förderwesens ist eine Reihe von Sonderbauarten, wie Blockketten, Stahlbolzenketten, zerlegbare Gelenkketten usw. im Gebrauch. Sie werden von den Kettenfabriken in zahlreichen Formen und Größen hergestellt und gestatten mittels besonderer Ansätze das Anbringen von Tragblechen, Kratzern, Bechern usw.



Zahnketten, Abb. K 4, haben gezahnte Laschen, die sich in die entsprechend geformten Zahnlücken der Kettenräder einlegen. Sie lassen sich in verschiedenen Breiten herstellen und zeichnen sich infolge ihrer guten Auflageverhältnisse auch bei hohen Geschwindigkeiten durch geräuschlosen Lauf aus. Die Führung erfolgt durch besondere Führungslaschen, die sich entweder an den Außenseiten der Kette (Seitenführung) oder in Kettenmitte (Mittenführung) befinden. Infolge ihrer günstigen Laufeigenschaften, die auch bei Abnutzung der Bolzen erhalten bleiben, finden Zahnketten häufig Verwendung, so z. B. im Kraftwagenbau, bei Transmissionsantrieben und Gruppenantrieben von Arbeitsmaschinen.

Gut laufende Kettengetriebe bedingen einwandfreie Kettenräder. Ihre Zahnformen sind daher unter Zugrundelegung der Kettenabmessungen sorgfältig zu ermitteln. Ebenso sorgfältig ist die Bearbeitung vorzunehmen, da Teilungsfehler ruckweisen Lauf und vorzeitigen Verschleiß zur Folge haben. Grundsätzlich sollen nach Abb. K 5 die Bolzen der Gelenkketten auf dem Grund der Zahnlücken aufliegen, die Laschen hingegen dürfen am Radkörper keine Auflage finden.

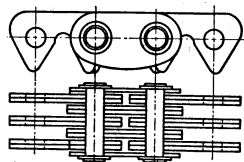


Abb. K 4. Zahnkette.

Die Zahnflanken sind, wie aus den Eingriffsverhältnissen, Abb. K 5, folgt, als Kreisbogen mit dem Radius  $r_1 = t - \frac{b}{2}$  und die Zahnköpfe mit  $r_2 = 2t - \frac{b}{2}$  auszubilden. Zur Sicherung eines guten Eingriffs werden letztere meist stärker gekrümmt; aus dem gleichen Grunde werden auch die Zähne seitlich zugespitzt.

Zahnkettenräder, Abb. K 7, erhalten zweckmäßig Flankenwinkel von  $\alpha = 75^\circ$  bei Ketten kleinerer und von  $\alpha = 60^\circ$  bei solchen größerer Teilung.

Bei dem Entwurf von Kettengetrieben ist zu beachten:

**Gallsche Ketten** sind bis etwa 0,3 m/s und Treibketten bis etwa 3 m/s Laufgeschwindigkeit verwendbar.

**Rollenketten** eignen sich für Übersetzungen bis 1:7 bei Geschwindigkeiten von 3 bis 5 m/s. Die Zähnezahl der Kettenräder soll möglichst groß gewählt werden und nicht kleiner als 12 sein, da mit abnehmendem Rad-durchmesser der Drehwinkel der Kette beim Auf- und Ablaufen größer wird und ihr Verschleiß durch innere Reibung steigt. Der Wellenabstand des Getriebes soll mindestens das  $1\frac{1}{2}$ -fache vom Durchmesser des großen Rades betragen, jedoch nicht mehr als 3 bis 4 m. Bei Mehrfach-Rollenketten sind Geschwindigkeiten von 5 m/s und mehr zulässig.

Die im Förderwesen verwendeten Sonderketten laufen mit kleinen Geschwindigkeiten von 0,15 bis 0,6 (bis 1,0) m/s.

**Zahnketten** sind für Übersetzungen bis 1:6,5, ausnahmsweise bis 1:8, bei Geschwindigkeiten von 4 bis 7 m/s anwendbar. Die Zähnezahl der Kettenräder soll 17 nicht unterschreiten. Der Wellenabstand des Getriebes sei nicht kleiner als das  $1\frac{1}{2}$ -fache vom Durchmesser des großen Rades und nicht größer als 4 bis 6 m.

Waagerechte oder flach geneigte Anordnung der Kettentriebe ist anzustreben, wobei die Lager stets in unmittelbare Nähe der Kettenräder zu setzen sind. Lotrechte Antriebe soll man tunlichst vermeiden, da sich Längenänderungen der Kette hierbei stärker bemerkbar machen. Zur

Regelung des Kettendurchhanges sind die Wellenentfernungen um 1 bis 2 Teilungen nachstellbar einzurichten, anderenfalls müssen besondere einstellbare Spannräder angebracht werden. Um eine gleichmäßige Kettenabnutzung zu erreichen, erhält das kleine Rad eine ungerade, das große eine gerade Zähnezahl. Mit zunehmendem Wellenabstand wächst die Lebensdauer der Kette, da jedes Glied in längeren Zeitabständen zum Eingriff kommt; kurze Triebe verlangen daher stärkere Ketten. Sind Kraftstöße zu erwarten, so ist der Zahnkranz des treibenden Rades mit der Nabe federnd zu verbinden; auch Schwungmassen werden zum Ausgleich von Stößen herangezogen.

Die Getriebe sind möglichst gegen Staub zu schützen und zur Erhöhung der Lebensdauer mit einwandfreien Schmiervorrichtungen zu versehen (Tropföler oder besser Ölbad). In staubigen Betrieben oder im Freien empfiehlt sich Einkapseln der Getriebe, was außerdem einen sparsamen Schmiermittelverbrauch zur Folge hat, da das abgeschleuderte Öl der Kette wieder zugeführt wird. Stark verschmutzte Ketten müssen von Zeit zu Zeit mit Petroleum oder Benzin gereinigt und dann im heißen Ölbad neu eingefettet werden.

Bei der Bemessung der Kettengetriebe sind die Betriebsbedingungen sorgfältig zu berücksichtigen. Plötzliches Einschalten und Kraftstöße, staubgefüllte Luft, ungenauer Einbau, Unvollkommenheiten der Kette und mangelhafte Schmierung setzen die höchstzulässige Beanspruchung ganz bedeutend herab. Maßgebend für die Wahl der Ketten ist grundsätzlich die Flächenpressung in den Bolzen, die deshalb stets nachgeprüft werden muß. Die Betriebsbelastung der Kette soll höchstens  $\frac{1}{5}$  bis  $\frac{1}{6}$  der Bruchbelastung betragen. Die Berechnung der Radabmessungen ist aus den nachstehenden Angaben abzuleiten.

Die Kettenlänge wird, wenn die Durchmesser der Räder und der Achsenabstand gegeben sind, wie die Riemenlänge beim offenen Riementrieb berechnet, wobei zu beachten ist, daß statt der Riemenscheibendurchmesser die Teilkreisdurchmesser der Räder zu setzen sind. Der halbe Teilkreisdurchmesser ist gleich dem Abstände von Mitte Kettenbolzen bis Radmitte. Die Kettenlänge selbst muß immer ein ganzzahliges Vielfaches der Ketten-*t*eilung sein. Die Teilung *t* ist eine Sehnenteilung.

Hinweise für die Wahl der Werkstoffe:

für Ketten ..... Laschen: St 50.11, St 60.11, St C 25.61;  
 Sonder-Kettenglieder: Temperguß;  
 Bolzen: St 60.11, St C 16.61;  
 Büchsen: St 60.11, St C 16.61;  
 für Kettenräder .... Ge 14.91, Stg 45.81, St 60.11.

Anhaltswerte für zulässige Beanspruchungen:

Flächenpressung .....	150 bis 350 (bis 450) kg/cm <sup>2</sup> ;
Zug .....	400 „ 600 kg/cm <sup>2</sup> ;
Biegung .....	600 „ 900 kg/cm <sup>2</sup> .

Bei Dauerbetrieb und schnellem Lauf sind diese Werte herabzusetzen. Beim Zusammenbau ist sorgfältig zu beachten, daß die Wellen genau waagrecht und zueinander parallel liegen, und daß ferner die Kettenräder genau fluchten. Ungenauer Einbau führt unvermeidlich zu Betriebsstörungen und schnellem Verschleiß. Die Kette darf nicht zu stark gespannt werden, da sie selbst und die Lager hierdurch übermäßig beansprucht werden. Sie darf andererseits auch nicht schlagen. Ihr Durchgang soll etwa das 0,8fache der Teilung betragen. Seitliche Führung der Kette nach Abb. K 8.

**Genormt sind:**

Stahlbolzenketten.....	DIN 654
Zerlegbare Gelenkketten....	DIN 686
Rollenketten, Abmessungen u. Bruchlasten.....	DIN Kr 3231
Kettenräder .....	
Zahnform der Kettenräder (Entwurf) .....	
Gallkette, schwer (Entwurf) .	DIN 691
Gallkette, leicht (Entwurf) .	DIN 692
Endglieder für Gallkette, schwer (Entwurf) .....	DIN 693
Hülsenkette (Entwurf) .....	DIN 694
Becherwerke, Kettenenden, Kettenbügel, kurze Teilung (Entwurf) .....	DIN 744
Becherwerke, Kettenenden,	

Kettenbügel, lange Teilung (Entwurf) .....	DIN 745
Laschenketten für Kettenbahnen .....	DIN Berg 2251
Schöpfbecher-Doppelglieder	DIN Berg 2201
Entwässerungsbecher-Doppelglieder, Übersicht .....	DIN Berg 2202
Vollbecher-Doppelglieder, Übersicht .....	DIN Berg 2203
Le seaband-Doppelglieder, Übersicht .....	DIN Berg 2204
Stückkohlenband-Doppelglieder, Übersicht .....	DIN Berg 2205
Kastenband-Doppelglieder Übersicht .....	DIN Berg 2207
Einzelteile .....	DIN Berg 2210

Die Druckschriften der Kettenfabriken enthalten Angaben über die auf dem Markt erhältlichen Ketten- und Kettenräder-Bauarten.

**Rollenkettenrad mit Abwälzfräser**

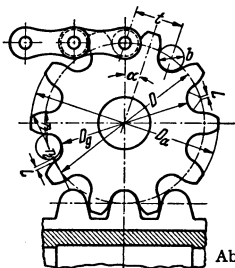


Abb. K 5.

Außendurchmesser  $D_a = D + b$   
 Grundkreisdurchmesser  $D_g = D - b$   
 Teilkreisdurchmesser  $D = t : \sin \alpha$   
 Zähnezahl des Rades  $z$   
 $\alpha = 180^\circ : z$   
 Lückenspiel  $L = 0,1 \text{ bis } 0,2 b$

**Blockkettenrad mit Formfräser**

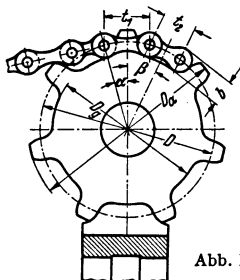


Abb. K 6.

Außendurchmesser  $D_a = D + b$   
 Grundkreisdurchmesser  $D_g = D - b$   
 Teilkreisdurchmesser  $D = t_1 : \sin \alpha$   
 Zähnezahl des Rades  $z$   
 $\beta = 180^\circ : z$   
 $\text{tg } \alpha = \sin \beta : \left( \frac{t_2}{t_1} + \cos \beta \right)$

**Zahnkettenrad mit Formfräser**


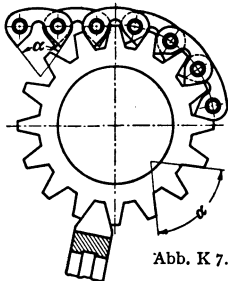


Abb. K 7.

Flankenwinkel  $\alpha = 60^\circ \text{ oder } 75^\circ$

**Führung der Zahnkette**

 

Mittlenführung

 


Abb. K 8.

Seitenführung

# Einiges über Werkzeugmaschinen.

## Stufung von Drehzahlen und Vorschüben.

Mit ganz wenig Ausnahmen (z. B. Klinkengesperren für Vorschübe an Hobel- und Stoßmaschinen) stuft man Drehzahlen und Vorschübe an Werkzeugmaschinen nach geometrischen Reihen. Das sind solche, in denen jedes folgende Glied durch Multiplikation des vorhergehenden mit dem innerhalb der vorliegenden Reihe stets gleich bleibenden Faktor „Stufensprung“  $\varphi$  entsteht. Es ist dann:

$$n_1 = \quad = n_1 \cdot \varphi^0,$$

$$n_2 = n_1 \cdot \varphi = n_1 \cdot \varphi^1,$$

$$n_3 = n_2 \cdot \varphi = n_1 \cdot \varphi^2,$$

$$n_4 = n_3 \cdot \varphi = n_1 \cdot \varphi^3,$$

allgemein 
$$n_x = n_{x-1} \cdot \varphi = n_1 \cdot \varphi^{x-1}.$$

Logarithmisch ausgedrückt lautet dieselbe Gleichung:

$$\log n_x = \log n_1 + (x - 1) \log \varphi,$$

woraus 
$$\log \varphi = \frac{\log n_x - \log n_1}{x - 1} \quad \text{oder} \quad = \frac{\log n_x/n_1}{x - 1}.$$

Geometrische Reihen geben in logarithmischer Teilung (Rechenschieber oder logarithmisches Koordinatenpapier) gleiche Abstände, nämlich  $\varphi$  bzw.  $\log \varphi$ .

Die in der Praxis zu lösende Aufgabe besteht meistens darin, zu einem Anfangsglied  $n_1$  und einem Endglied  $n_x$  die dazwischen liegenden Glieder  $n_2$  bis  $n_{x-1}$ , sowie den Stufensprung  $\varphi$  zu finden. Das kann rechnerisch oder bequemer zeichnerisch geschehen. Es kommt im Grunde genommen darauf hinaus, den Zwischenraum zwischen den Logarithmen der Glieder  $n_1$  und  $n_x$  in  $x - 1$  gleiche Teile zu teilen.

### Rechnerisches Bestimmen der Zwischenglieder.

Der Gang der Rechnung ist aus nachstehendem durchgeführtem Beispiel zu erkennen.

Beispiel: Gegeben  $n_1 = 120$  U/min,

$n_9 = 1600$  U/min,

Gesucht  $n_2$  bis  $n_8$ .

Lösung: 
$$\log \varphi = \frac{\log 1600 - \log 120}{9 - 1},$$

$$\log 1600 = 3,2041$$

$$- \log 120 = \underline{2,0792}$$

$$\log \varphi = 1,1249 : 8 = 0,1406$$

$$\varphi = 1,382.$$

Die Errechnung der Zwischenwerte  $n_2$  bis  $n_{x-1}$  soll nicht auf dem Rechenschieber durch mehrfach hintereinander erfolgendes Multiplizieren geschehen, weil die unvermeidlichen wiederholten Rundungen gegen Schluß der Reihe zu große Fehler entstehen lassen könnten. Man rechnet zweckmäßig log-

arithmisch weiter, nachdem man doch schon die Logarithmentafel zur Hand nehmen mußte.

$$\begin{aligned}
 \log n_1 &= 2,0792 = \log 120 \\
 + \log \varphi &= \underline{0,1406} \\
 = \log n_2 &= 2,2198 = \log 165,9 \\
 + \log \varphi &= \underline{0,1406} \\
 = \log n_3 &= 2,3604 = \log 229,3 \\
 + \log \varphi &= \underline{0,1406} \\
 = \log n_4 &= 2,5010 = \log 317,0 \\
 + \log \varphi &= \underline{0,1406} \\
 = \log n_5 &= 2,6416 = \log 438,1 \\
 + \log \varphi &= \underline{0,1406} \\
 = \log n_6 &= 2,7822 = \log 605,6 \\
 + \log \varphi &= \underline{0,1406} \\
 = \log n_7 &= 2,9228 = \log 837,1 \\
 + \log \varphi &= \underline{0,1406} \\
 = \log n_8 &= 3,0634 = \log 1157 \\
 + \log \varphi &= \underline{0,1406} \\
 = \log n_9 &= 3,2040 = \log 1600 \text{ (Kontrolle)}.
 \end{aligned}$$

### Zeichnerisches Bestimmen der Zwischenglieder.

Man trägt auf logarithmischem Papier (Carl Schleicher & Schüll, Düren) die beiden gegebenen Endglieder der geometrischen Reihe ein oder überträgt von der logarithmischen Teilung des Rechenschiebers die beiden gegebenen Endglieder auf einen Streifen Papier. Dann teilt man die Strecke zwischen den Endgliedern in  $x - 1$  gleiche Teile. Die Teilpunkte entsprechen den gesuchten Zwischengliedern.

Beispiel: Gegeben  $n_1 = 120$  U/min,  
 $n_9 = 1600$  U/min.  
 Gesucht  $n_2$  bis  $n_8$ .

Lösung auf logarithmischem Papier: Abb. St 1 a und b:

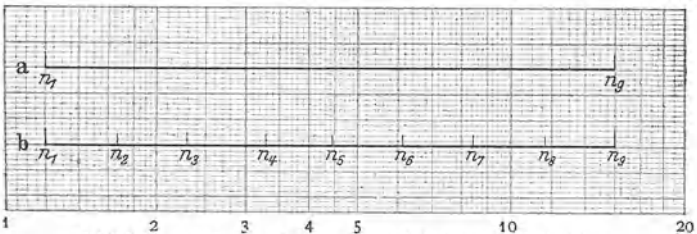


Abb. St 1 a und b. Bestimmen geometrisch gestufter Drehzahlen.

a. Auftragen von  $n_1$  und  $n_9$ . Abstand auf Logarithmenpapier Nr. 376<sup>1/2</sup> von Carl Schleicher & Schüll in Naturgröße mit dem Maßstab gemessen  $\log n_9/n_1 = 112,5$  mm.

b. Auf dem Rechenschieber errechnet:

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{8} 112,5 = 14,1 \text{ mm}, & \frac{5}{8} 112,5 = 70,3 \text{ mm}, \\ \frac{2}{8} 112,5 = 28,1 \text{ mm}, & \frac{6}{8} 112,5 = 84,4 \text{ mm}, \\ \frac{3}{8} 112,5 = 42,2 \text{ mm}, & \frac{7}{8} 112,5 = 98,5 \text{ mm}, \\ \frac{4}{8} 112,5 = 56,3 \text{ mm}, & \frac{8}{8} 112,5 = 112,5 \text{ mm (Kontrolle)}. \end{array}$$

Diese Teilpunkte auftragen und an ihnen ablesen:

$$\begin{array}{lll} n_1 = 120 \text{ U/min}, & n_4 = 317 \text{ U/min}, & n_7 = 840 \text{ U/min}, \\ n_2 = 166 \text{ U/min}, & n_5 = 438 \text{ U/min}, & n_8 = 1160 \text{ U/min}, \\ n_3 = 230 \text{ U/min}, & n_6 = 606 \text{ U/min}, & n_9 = 1600 \text{ U/min. —} \end{array}$$

Lösung mit dem Rechenschieber allein kann in Ermanglung von logarithmischem Papier vorgenommen werden, indem man die Teilung auf der aus dem Schieber herausgezogenen Zunge auf einen Streifen Papier überträgt und dann wie oben verfährt. Es ist Ansichtssache, ob man die obere oder die untere Teilung der Zunge verwendet.

### Normungszahlen DIN 323.

Die Normungszahlen nach DIN 323 sind geometrisch gestufte, jedoch der Bequemlichkeit wegen gerundete und in der Stufung wieder ausgeglichene Zahlenreihen, die sich den Ziffern nach in jedem Dezimalbereiche wiederholen. Es sind vier Reihen genormt, die den Bereich von  $10^x$  zu  $10^{x+1}$  in 40, 20, 10 oder 5 Stufensprüngen  $\varphi$  überbrücken. Demnach sind die Stufensprünge bei der

$$\begin{array}{l} 40\text{er Reihe } \varphi = \sqrt[40]{10} = 1,0593 = \approx 1,06, \\ 20\text{er Reihe } \varphi = \sqrt[20]{10} = 1,1220 = \approx 1,12, \\ 10\text{er Reihe } \varphi = \sqrt[10]{10} = 1,2589 = \approx 1,26, \\ 5\text{er Reihe } \varphi = \sqrt[5]{10} = 1,5849 = \approx 1,58. \end{array}$$

Die Normungszahlen sollen für die Aufstellung von Reihen konstruktiver Abmessungen, wie Anschlußmaße, Durchmesser oder Längen von Erzeugnissen gleicher Art, aber steigender Größe verwendet werden.

Die 20er, 10er und 5er Reihe entstehen aus der jeweils vorhergehenden Reihe durch Überspringen eines Gliedes. Für Normungszwecke sollen möglichst keine anderen Auswahlen aus der 40er Reihe vorgenommen werden, als in DIN 323 getroffen sind. Es ist jedoch statthaft, von einer Reihe der Normungszahlen zu einer benachbarten überzugehen. Für Drehzahlen sind andere Auswahlen getroffen; für Vorschübe an Werkzeugmaschinen sind solche noch geplant. Die Normungszahlen DIN 323 sind wegen ihres zwingend logischen Aufbaues international anerkannt.

Die Mantissen des Briggschen Logarithmus steigen in der 40er Reihe um je  $0,025 = \frac{1}{40}$ , in den anderen Reihen um je  $0,050 = \frac{1}{20}$ ;  $0,100 = \frac{1}{10}$  und  $0,200 = \frac{1}{5}$ . Die genauen Ziffern der Normungszahlen sind in der vorletzten Spalte angegeben.

Jedes Glied ist das geometrische Mittel zwischen zwei Gliedern, die in der gleichen Reihe gleich weit nach vor- und nach rückwärts liegen, z. B.  $3,55^3 = 2,8 \cdot 4,5$  (20er Reihe).

### Normungszahlen DIN 323.

40er Reihe	20er Reihe	10er Reihe	5er Reihe	40er Reihe	20er Reihe	10er Reihe	5er Reihe	40er Reihe	20er Reihe	10er Reihe	5er Reihe	Genauere Werte	Man-tisse
1	1	1	1	10	10	10	10	100	100	100	100	10 000	000
1,06				10,6				106				10 593	025
1,12	1,12			11,2	11,2			112	112			11 220	050
1,18				11,8				118				11 885	075
1,25	1,25	1,25		12,5	12,5	12,5		125	125	125		12 589	100
1,32				13,2				132				13 335	125
1,4	1,4			14	14			140	140			14 125	150
1,5				15				150				14 962	175
1,6	1,6	1,6	1,0	16	16	16	16	160	160	160	160	15 849	200
1,7				17				170				16 788	225
1,8	1,8			18	18			180	180			17 783	250
1,9				19				190				18 836	275
2	2	2		20	20	20		200	200	200		19 953	300
2,12				21,2				212				21 135	325
2,24	2,24			22,4	22,4			224	224			22 387	350
2,36				23,6				236				23 714	375
2,5	2,5	2,5	2,5	25	25	25	25	250	250	250	250	25 119	400
2,65				26,5				265				26 607	425
2,8	2,8			28	28			280	280			28 184	450
3				30				300				29 854	475
3,15	3,15	3,15		31,5	31,5	31,5		315	315	315		31 623	500
3,35				33,5				335				33 497	525
3,55	3,55			35,5	35,5			355	355			35 481	550
3,75				37,5				375				37 584	575
4	4	4	4	40	40	40	40	400	400	400	400	39 811	600
4,25				42,5				425				42 170	625
4,5	4,5			45	45			450	450			44 668	650
4,75				47,5				475				47 315	675
5	5	5		50	50	50		500	500	500		50 119	700
5,3				53				530				53 088	725
5,6	5,6			56	56			560	560			56 234	750
6				60				600				59 566	775
6,3	6,3	6,3	6,3	63	63	63	63	630	630	630	630	63 096	800
6,7				67				670				66 834	825
7,1	7,1			71	71			710	710			70 795	850
7,5				75				750				74 989	875
8	8	8		80	80	80		800	800	800		79 433	900
8,5				85				850				84 140	925
9	9			90	90			900	900			89 125	950
9,5				95				950				94 406	975

Normungszahlen über 1000 sind durch Vervielfachen der Zahlen zwischen 100 und 1000 mit 10, 100 usw. zu bilden, Normungszahlen unter 1 entsprechend durch Teilen der Zahlen zwischen 1 und 10 durch 10, 100 usw.

## Leerlauf-Drehzahlen nach VDW<sup>1)</sup>.

Die Richtwerte für Leerlaufdrehzahlen an Werkzeugmaschinen und Getrieben nach VDW sind nicht endgültig als Dinorm herausgekommen; sie waren vor etwa 10 Jahren aufgestellt und aus der 40er Reihe der Normungszahlen DIN 323, ebenfalls in geometrischer Stufung, so ausgewählt, daß die synchronen Drehzahlen der Drehstrommotoren in möglichst vielen der so gebildeten Reihen enthalten sind, um den Verhältnissen bei der unmittelbaren Kupplung mit Elektromotoren gerecht zu werden.

<sup>1)</sup> RKW/AWF-Schrift 66/239 „Wesen und Auswirkung der Drehzahlnormung“. Leipzig: Verlag B. G. Teubner. Bestellnummer 12051, 3,00 RM.

### Nenn-drehzahl-Reihen für Vollast

DIN 323 R 20 (R 40)	R 20 Grundreihe	R 20/2 (... 2800) Hauptreihe	R 20/4 (... 1400)	R 20/4 (... 2800)	R 20/3 (... 2800)	R 20/6 (... 2800)	R 20 Grundreihe	R 20/2 (... 2800) Hauptreihe
	1,12	1,26	1,58	1,58	1,41	2,0	1,12	1,26
10	10						100	
(10,6)								
11,2	11,2	11,2		11,2	11,2	11,2	112	112
(11,8)								
12,5	12,5						125	
(13,2)								
14	14	14	14				140	140
(15)								
16	16				16		160	
(17)								
18	18	18		18			180	180
(19)								
20	20						200	
(21,2)								
22,4	22,4	22,4	22,4		22,4	22,4	224	224
(23,6)								
25	25						250	
(26,5)								
28	28	28		28			280	280
(30)								
31,5	31,5				31,5		315	
(33,5)								
35,5	35,5	35,5	35,5				355	355
(37,5)								
40	40						400	
(42,5)								
45	45	45		45	45	45	450	450
(47,5)								
50	50						500	
(53)								
56	56	56	56				560	560
(60)								
63	63				63		630	
(67)								
71	71	71		71			710	710
(75)								
80	80						800	
(85)								
90	90	90	90		90	90	900	900
(95)								

Fettgedruckte Zahlen sind die annähernden Vollast-



Bis zum Erscheinen der ISA-Empfehlungen für Nenn-Drehzahlreihen haben die Leerlaufdrehzahlen nach VDW den Werkzeugmaschinenbau maßgebend beeinflusst. Als Nachteil wurde immer wieder empfunden, daß der Drehzahlabfall bis zu den Drehzahlen bei mittlerer und bei voller Belastung je nach den vorhandenen Übertragungsmitteln (Schlupf oder Motoren, Schlupf einfacher oder mehrfacher Riementriebe) immer nur mit ziemlich großer Toleranz erfaßbar sind. Man half sich dadurch, daß man einen Durchschnittswert von 6% Abfall annahm, so daß die Lastdrehzahlen als die jeweils nächst niedrigere Zahl in der Reihe 1,06 angesehen werden konnte. Für die Vorkalkulation blieb die erhoffte Vereinfachung in der Berechnung der Maschinenzeiten aus.

### nach ISA-Empfehlung 1938.

R 20/4 (... 1400)	R 20/4 (... 2800)	R 20/3 (... 2800)	R 20/6 (... 2800)	R 20 Grundreihe	R 20/2 (... 2800) Hauptreihe	R 20/4 (... 1400)	R 20/4 (... 2800)	R 20/3 (... 2800)	R 20/6 (... 2800)
1,58	1,58	1,41	2,0	1,12	1,26	1,58	1,58	1,41	2,0
	112	125		1000			1120	1000	
140				1120	1120				
				1250			1120		
				1400	1400	1400		1400	1400
				1600					
	180	180	180	1800	1800		1800		
				2000				2000	
224				2240	2240				
		250		2500					
	280			2800	2800		2800	2800	2800
355		355	355						
	450								
		500							
560									
	710	710	710						
900									

Drehzahlen der Drehstrom-Elektromotoren.

## Schnell-Drehzahlen und Schnell-Frequenzen

nach Prof. Dr.-Ing. O. Kienzle, Berlin.

DIN 323	2800 R 20/6	4250 R 40/12	Schnell- frequenz Hz	Polzahl <sup>1)</sup> Frequenz- wandler bei n =		2800 R 20/6	4250 R 40/12	Schnell- frequenz Hz	Polzahl <sup>1)</sup> Frequenz- wandler bei n =	
				1500	3000				1500	3000
				U/min	U/min				U/min	U/min
2800	2800		50							
3000										
3150										
3350							33 500	600	22	
3550										
3750										
4000										
4250		4250	75	2						
4500					45000			800	30	
4750										
5000										
5300										
5600	5600		100	4	2					
6000										
6300										
6700										
7100										
7500										
8000										
8500		8500	150	8	4					
9000										
9500										
10000										
10600										
11200	11200		200	12	6					
11800										
12500										
13200										
14000										
15000										
16000										
17000		17000	300	20	10					
18000										
19000										
20000										
21200										
22400	22400		400		14					
23600										
25000										
26500										

<sup>1)</sup> Polzahlen gelten für Gegenfeld-Frequenzwandler.

### Neendrehzahl-Reihen für Vollast nach ISA (s. S. 714 und 715).

Die Vollastdrehzahlen nach ISA sind auf der Internationalen Normentagung Berlin, Juni 1938, festgelegt worden; sie stimmen mit den Normungszahlen DIN 323 überein. Die Beziehung zu den Synchrondrehzahlen der Drehstrommotoren (3000, 1500 usw.) ist dadurch hergestellt, daß die entsprechenden Normdrehzahlen (2800, 1400 usw.) um rd. 6 vH unter jenen liegen, so daß die höchsten praktisch vorkommenden Drehzahlabfälle berücksichtigt sind.

Als Grundreihe ist die Reihe R 20 mit dem Stufensprung  $\sqrt[20]{10} = 1,12$  gewählt. Aus ihr entstehen durch Auswahl jedes 2., 3., 4. und 6. Gliedes die Reihen mit den Stufensprüngen 1,26; 1,41; 1,58 und 2,0.

Die Bezeichnung bezieht sich auf das jeweils aus der Grundreihe R 20 ausgezählte Glied; z. B. bedeutet R 20/4, daß jeweils das vierte Glied der Grundreihe für diese Reihe R 20/4 gewählt wurde. End- oder Anfangsglied der Reihen sollen genannt werden (... 2800), weil auch andere Auswahlen mit gleichem Stufensprung möglich wären und für die zwei Reihen mit dem Stufensprung  $\varphi = 1,58$  eine Unterscheidung notwendig ist.

Die Nenndrehzahlen verstehen sich mit einer elektrischen Toleranz von  $\pm 2,5\%$  vH und einer mechanischen Toleranz (Abweichungen der ausgeführten Zahnradübersetzung vom Sollwert, Riemenschlupf usw.) von  $\pm 2\%$  vH, also einer Gesamt toleranz von  $\pm 4,5$  bis  $-2\%$  vH. Diese Toleranz ist auf den Genauwert der Nenndrehzahl (s. vorletzte Spalte der Normungszahlen DIN 323 S. 713) zu beziehen, nicht auf den gerundeten Wert der Zahlen tabelle. In den meisten Fällen wird die Spindel etwas schneller laufen als das Maschinenschild angibt, auf dem in Zukunft die Nennwerte angegeben werden sollen. Diese Tatsache wird sich bei der Vorgabezeit für Maschinenarbeiten günstig für den bedienenden Arbeiter auswirken.

Vorschübe sind nach den Reihen R 20, R 10 und R 5 zu stufen. Kurvenvorschübe sollten ebenfalls genormt werden.

### **Schnelldrehzahlen und Schnellfrequenzen.**

Einen Anschluß an die Nenndrehzahlen nach ISA bilden die Schnelldrehzahlen bzw. Schnellfrequenzen nach dem Vorschlag von Prof. Kienzle. Diese Lastdrehzahlen schließen sich an den Wert 2800 mit dem Stufensprung  $\varphi = 2$  und an den Wert  $4250 = (1 + 2/3) \cdot 2800$  gleichfalls mit dem Stufensprung  $\varphi = 2$  an. Der Ausgangswert 2800 ist in der Reihe R 20, der Ausgangswert 4250 nur in der 40er Reihe DIN 323 enthalten. Deswegen sind die Reihen mit 2800 R/6 und 4250 R 40/12 benannt.

### **Schrifttum.**

Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1937 Heft 10.

Kienzle: Internationale Vereinheitlichung der Normungszahlen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1938 Heft 19.

Melcher: Internationale Normvorschläge für die Drehzahlen der Arbeitsspindeln. Maschinenbau-DIN-Mitt. 1938 Heft 15/16 S. 435. Bericht des ISA-Komitees 39, Werkzeugmaschinen.

Irtenkauß: Die Vorschubnormung bei den spanabhebenden Werkzeugmaschinen. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1939 S. 25.

Irtenkauß: Die Normungszahlen und ihre Anwendung bei der Gestaltung von Dreh- und Revolverdrehbänken. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1940 S. 1.

Kienzle: Geometrische Vorschubstufung bei Werkzeugmaschinen mit hin- und hergehender Hauptbewegung. Werkst.-Techn. u. Werksleiter 1940 S. 265.

Beinert u. Birett: Hohe Drehzahlen durch Schnellfrequenzantrieb. Berlin 1940, Springer, Werkstattbuch 84.

### **Logarithmische Drehzahlbilder.**

Das Netz der Drehzahlbilder ist einfach logarithmisch. Die Wellen eines Getriebes zeichnet man als waagerechte Linien in beliebigem Abstand in der Reihenfolge des Kraftflusses; auf ihnen erscheinen in logarithmischem Maßstab eingetragen die Drehzahlen der betreffenden Welle. Bei geometrisch gestuften Drehzahlen ergeben sich, wie im Abschnitt „Stufung von Drehzahlen und Vorschüben“ gesagt, gleiche Abstände, und es genügt zum Zeichnen des Drehzahlbildes einfaches kariertes Papier.

Wenn die Art der Stufung noch nicht festliegt oder noch nicht erkannt ist, z. B. beim Untersuchen fertig vorliegender Getriebe, verwendet man einfach-logarithmisches Papier (Nr. 376 $\frac{1}{2}$  von Carl Schleicher & Schüll) und

trägt auf jeder Waagerechten die errechneten Drehzahlen ein, die die durch diese Gerade dargestellte Welle oder Spindel machen kann, z. B. Abb. Db 8.

Die Verbindungslinien zwischen den Drehzahlen zweier Wellen, Abb. Db 1 bis 3, stellen dann jeweils eine zwischen diesen Wellen bestehende Übersetzung dar, die durch Zahnräder, Schneckentriebe, Ketten, Riemen, Reibungsräder usw. gebildet sein kann. Eine Feldbreite bedeutet jeweils eine

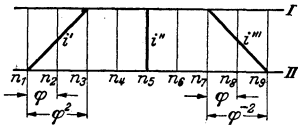


Abb. Db 1. Log. Drehzahlbild für verschiedene Übersetzungen:  $i' = \varphi^3$  Übersetzung ins Langsame;  $i'' = \varphi^0 = 1$  Übersetzung gleich auf gleich;  $i''' = \varphi^{-2}$  Übersetzung ins Schnelle.

 


Abb. Db 2. Log. Drehzahlbild eines stufenlos regelbaren Getriebes.

 


Abb. Db 3. Log. Drehzahlbild eines symmetrisch gestuften Getriebes (Stufenscheibenpaar).

Übersetzung  $i = \varphi$ . Falls man, was sehr zu empfehlen ist, auch für die Zwischenwellen nur genormte Drehzahlen zuläßt, sind die Übersetzungen stets Potenzen der genormten Stufensprünge, die man aus der ein für allemal aufgestellten nachstehenden Zahlentafel ablesen kann<sup>1)</sup>.

### Potenzen genormter Stufensprünge.

$\varphi$	$\varphi^2$	$\varphi^3$	$\varphi^4$	$\varphi^5$	$\varphi^6$	$\varphi^7$	$\varphi^8$
1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51
1,26	1,59	2,00	2,51	3,16	3,98	5,01	6,31
1,58	2,51	3,98	6,31	10,0			
1,41	2,0	2,83	4,0	5,66	8,0		
2,0	4,0	8,0					

Zum Entwurf neuer Getriebe geben die logarithmischen Drehzahlbilder das denkbar beste und schnellste Mittel, alle möglichen verschiedenen Lösungen in wenigen Minuten aufzuzeichnen und gegeneinander abzuwägen, Abb. Db 4 bis 6. Bei der Untersuchung vorhandener Getriebe sind auf einen Blick die sämtlichen Übersetzungen zu übersehen und kritisch zu durchleuchten, Abb. Db 7 und 8.

Bei Antrieb durch polumschaltbare Motoren, z. B. Abb. Db 9 und 10, teilt man sich die Drehzahlen der Hauptspindel in Gruppen ein (in Wirklichkeit mit verschiedenen Farben, in Abb. Db 10 mit Kreuzen und Kreisen), die sich wie die Drehzahlen des polumschaltbaren Motors verhalten, z. B. in Abb. Db 10:

$$(140, 180, 224) : (280, 355, 450) = 1:2,$$

$$(280, 355, 450) : (560, 710, 900) = 1:2,$$

$$(560, 710, 900) : (1120, 1400, 1800) = 1:2.$$

Es ergeben sich dann zwei gleiche Teil-Drehzahlbilder (in Wirklichkeit in verschiedenen Farben, in Abb. Db 10 ausgezogen und gestrichelt), die parallel zueinander um den Sprung der Motordrehzahlen versetzt sind.

<sup>1)</sup> In dem Buch Dr.-Ing. Ruthard Germar: Die Getriebe für Normdrehzahlen (Berlin: Springer 1932) sind u. a. für diese „Normübersetzungen“ eine Auswahl von Zähnezahlen für Zahnräderpaare mit den Abweichungen vom mathematisch richtigen Wert in Tafelform gegeben. — Sonstiges Schrifttum über logarithmische Drehzahlbilder: Die Werkzeugmaschine 1932, Heft 16, S. 295 und Heft 17, S. 319. — Werkstatt und Betrieb 1938, Heft 21/22, S. 281.

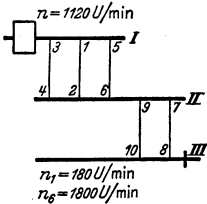


Abb. Db 4. Vereinfachte Darstellung eines Räderkastens mit  $3 \times 2$  Drehzahlen der Hauptspindel. I, II, III Wellen bzw. Spindel. 1, 3, 5, 8, 10 nicht verschiebbare Zahnräder. 4-2-6 und 7-9 Schieberräderblöcke.

 


Abb. Db 7. Vereinfachte Darstellung eines Drehbank-Hauptantriebes (Heyligenstaedt) mit stufenloser Regelung. I Motorwelle,  $n = 1450$  U/min, Wendegetriebe zwischen I und II nicht gezeichnet. II und III Zwischenwellen. IV Hülse gesondert um VI gelagert. V Vorgelege, seitlich ausrückbar. VI Drehspindel. 1-2 Zahnräder  $i = 1,2$ . 3-4 PIV-Getriebe, Regelbereich etwa 1:7. 5-6 fünffacher Keilriementrieb  $i = 2,7$ . 7-8 Zahnräder  $i = 2$ . 9-10 Zahnräder  $i = 4$ . 11 Vielzahnkupplung zu IV und VI mit Ausrückung 8-9 verbunden.

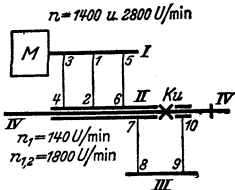


Abb. Db 9. Vereinfachte Darstellung eines Räderkastens mit Antrieb durch polumschaltbaren Motor.

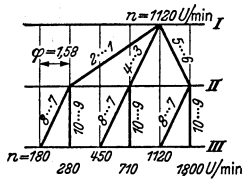


Abb. Db 5:  $i_{1-2} = 1,58^2$ ;  $i_{3-4} = 1,58$ ;  $i_{5-6} = 1,58^{-1}$ ;  $i_{7-8} = 1,58$ ;  $i_{9-10} = 1$ .

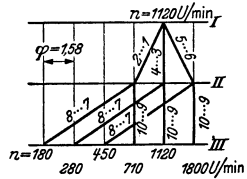


Abb. Db 6:  $i_{1-2} = 1,58$ ;  $i_{3-4} = 1$ ;  $i_{5-6} = 1,58^{-1}$ ;  $i_{7-8} = 1,58^2$ ;  $i_{9-10} = 1$ .

Abb. Db 5 und 6. Zwei verschiedene Lösungen zum Räderkasten, Abb. Db 4, in log. Drehzahlbildern.

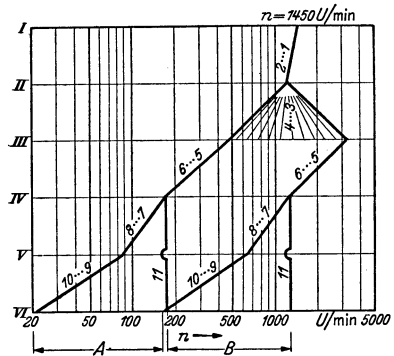


Abb. Db 8. Log. Drehzahlbild zu Abb. Db 7. Drehzahlbereich A ...  $n = 21$  bis 148 U/min; Drehzahlbereich B ...  $n = 169$  bis 1184 U/min.

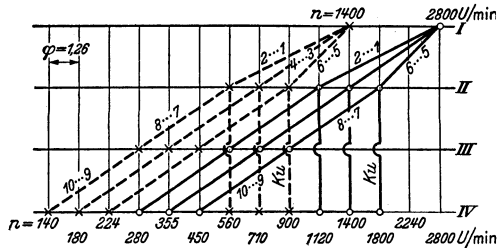


Abb. Db 10. Logarithmisches Drehzahlbild zu Abb. Db 9.  $i_{1-2} = 1,26^4 = 2,51$ ;  $i_{3-4} = 1,26^2 = 2,0$ ;  $i_{5-6} = 1,26^2 = 1,58$ ;  $i_{7-8} = 1,26^2 = 2,0$ ;  $i_{9-10} = 1,26^2 = 2,0$ .

## Befestigungsflansche von elektrischen Maschinen


(nach DIN Entwurf 1 42943, Ersatz für DIN VDE 2942 bzw. endgültige ISA-Empfehlung 1938) Masch.-Bau/Der Betrieb 20 (1941) Heft 4, S. 188/189 (N 40/41).

Diese Tafel gilt nicht nur für Elektromotoren zum Antrieb von Werkzeugmaschinen, sondern auch für alle anderen Anwendungsgebiete, ausgenommen die Automobilindustrie. Die geklammerten Größen  $A = 115$  und  $165$  mm sind in DIN E 42943 nicht mehr enthalten.

<sup>1)</sup> Die Passungsangabe gilt nur bis  $B = 450$  mm, weil die ISA-Passungsnormen nur bis 500 mm Nenn Durchmesser vorliegen.

<sup>2)</sup> Gemäß Sonderreihe nach ISA-Komitee 2 b.

<sup>3)</sup> Für den Werkzeugmaschinenbau ist in den metrischen Ländern nur metrisches Gewinde zulässig.

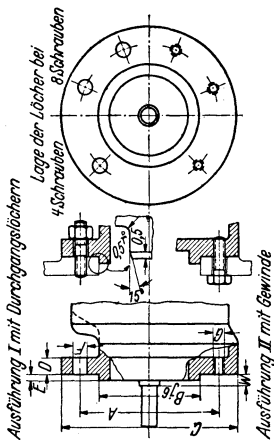

Nr. DIN E 42943	Motor		Leistung in PS	A Größe	B $\frac{H7}{j7}$	C $\approx$	D	E	F <sup>3)</sup>	G Metr.	Whitw. <sup>3)</sup>	Anzahl der Schrauben	W	Aus- führung I II
	Drehmoment Watt/n	Leistungs- in PS												
1	0,0125	$\frac{1}{80}$	7	55	40	70	7	2,5	5,8	M 5	—	4	0	II
2	0,0307	$\frac{1}{8}$	7	65	50	80	7	2,5	5,8	M 5	—	4	0	II
3; 4	0,0613; 0,0833	$\frac{1}{8}; \frac{1}{6}$	8	75	60	90	8	2,5	5,8	M 5	—	4	0	II
5; 6	0,124; 0,167	$\frac{1}{4}; \frac{1}{5}$	8	85	70	105	8	2,5	7,4	M 6	—	4	0	II
7	0,247	$\frac{3}{8}$	8	100	80	120	8	3	7,4	M 6	—	4	0	II
8; 9	0,367; 0,5	$\frac{3}{4}; 1$	10	(115)	95	140	10	3	9,5	M 8	$\frac{5}{16}$	4	5	II
10; 15	0,733; 3,7	$\frac{1}{2}; 7\frac{1}{2}$	12	130	110	160	10	3,5	9,5	M 8	$\frac{3}{8}$	4	8	II
16; 17	5; 7,33	10; 15	16	(165)	180	200	12	3,5	11,5	M 10	$\frac{1}{2}$	4	8	II
18; 19	(9,2); 11	(12 $\frac{1}{2}$ ); 15	16	215	230	300	16	4	14	M 12	$\frac{1}{2}$	4	8	II
20; 21	(13); 15	(17 $\frac{1}{2}$ ); 20	20	265	250	350	20	4	14	M 12	$\frac{1}{2}$	4	8	II
22; 23	(18,4); 22	25; 30	22	300	250	350	20	5	18	M 16	$\frac{5}{8}$	4	8	I
24; 25	30; 40	40; 55	25	400	350	450	22	5	18	M 16	$\frac{5}{8}$	8	8	I
26; 27	50; 66,7	68	25	500	450	550	22	5	18	M 16	$\frac{5}{8}$	8	8	I
28; 31	85; 167	87; 136	30	600	550	660	25	6	22	M 20	$\frac{3}{4}$	8	10	I
32; 34	209; 320	170; 280	32	740	680	800	25	6	22	M 20	$\frac{3}{4}$	8	10	I
			32	940	880	1000	30	6	25	M 20	$\frac{3}{4}$	8	10	I
			32	1080	1000	1150	32	6	28	M 24	1	8	10	I

# Organisatorische Werkstattfragen.

## Arbeitsvorbereitung.

In des Wortes weitester Bedeutung gehören zur Arbeitsvorbereitung sämtliche auf einen Arbeitsauftrag Bezug nehmenden Maßnahmen bis zu dessen Inangriffnahme durch den ausführenden Arbeiter. Häufig wird jedoch die Tätigkeit des Konstrukteurs nicht mit in den Begriff der Arbeitsvorbereitung aufgenommen, weil das Konstruktionsbüro nicht immer auf bestimmte Arbeitsaufträge hinarbeitet. In Betrieben der Einzelfertigung wird das Konstruktionsbüro meistens jeden einzelnen Auftrag besonders zu bearbeiten haben, in Betrieben der Reihenfertigung und Massenfertigung ist die Tätigkeit des Konstruktionsbüros einmal abgeschlossen und wiederholt sich nicht bei jedem erneuten Auftrag. Der nachstehende Überblick beschränkt sich auf diejenigen Maßnahmen, die nach beendeten Entwurfsarbeiten den vielleicht erst viel später auslaufenden Arbeitsauftrag „werkstattreif“ machen sollen.

Um einen Arbeitsauftrag als werkstattreif bezeichnen zu können, müssen zu Beginn seiner Ausführung bereit liegen:

Ausgeschriebener Arbeitsauftrag.

Gebrauchsfertige Werkstattzeichnungen (Lichtpausen).

Stückliste.

Werkstoff bzw. zu bearbeitende oder einzubauende Werkstücke.

Betriebsmittel, Arbeitsplatz (Belegungsplan, Terminplan).

Bearbeitungs-, Spann- und Meßgeräte, Vorrichtungen.

Hilfswerkzeuge und Hilfsstoffe.

Arbeitsunterweisung (soweit erforderlich).

Lohn- und Akkordscheine.

Das rechtzeitige Bereitstellen der notwendigen Belege, Stoffe und Betriebsmittel geschieht vielfach in vom eigentlichen Betriebsbüro abgetrennten Arbeitsvorbereitungsbüros oder kurz Arbeitsbüros. Lohn- und Akkordscheine werden ihrer besonderen Bedeutung wegen häufig in einem gesonderten Vorkalkulationsbüro ausgestellt. Trotz beachtlicher Aufwendungen lohnt sich ein vernünftig aufgezogenes Arbeits- und Vorkalkulationsbüro stets durch das Einsparen und Verstopfen zahlreicher Verlustquellen, die sonst unbeachtet bleiben würden.

## Schrifttum.

AWF-Schrift 209, Arbeitsvorbereitung, Zeichnung und Stückliste. B. G. Teubner, Leipzig.  
AWF-Schrift 224, Arbeitsvorbereitung, Richtlinien für Auftragsvorbereitung. B. G. Teubner, Leipzig.

AWF-Schrift 225, Arbeitsvorbereitung, Zeitstudien. B. G. Teubner, Leipzig.

AWF-Schrift 225 T, Verluste in der Fertigung. B. G. Teubner, Leipzig.

AWF-Schrift 238, Termine, Festsetzung und Überwachung. B. G. Teubner, Leipzig.

AWF-Schrift 247, Fertigungsvorbereitung. Springer, Berlin W 9.

AWF-Vordrucke für Arbeitsunterweisungen. Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin SW 68.

## Werkstattvorkalkulation.

### A. Zweck und Ziel.

In der Metallindustrie wendet man fast ausschließlich, soweit nicht in besonderen Fällen im Zeitlohn (Stundenlohn) gearbeitet wird, den Stücklohn, d. h. die Vorgabe der für einen bestimmten Arbeitsauftrag zu vergütende Zeit nach den Richtlinien des Refa (Reichsausschuß für Arbeitsstudien, gegründet 1923) an. Das Refa-Verfahren ist keineswegs nur für

die Metallindustrie benutzbar, sondern wird in steigendem Maße auf die verschiedensten anderen Fertigungsweige übertragen.

Das Refa-Verfahren hat folgende Ziele:

1. Messung von Arbeitszeiten unter gerechter Berücksichtigung des Einflusses aller Begleitumstände bezüglich des schaffenden Menschen, des benutzten Betriebsmittels (Werkplatz, Maschine, Werkzeug) und des verbzw. bearbeiteten Werkstoffes in engster Zusammenarbeit und Fühlung mit der ausführenden Werkstatt (Arbeitsstudien als notwendige und wichtigste Grundlage aller Refa-Arbeit).

2. Schaffung von Unterlagen auf Grund kritisch gesichteter, gegeneinander ausgewogener Bearbeitungs-, Förder- und Liege-Zeiten für eine möglichst einfach zu handhabende, gerechte und leicht verständliche Werkstatt-Vorkalkulation zum Zweck der Entlohnung, des Belegungsplanes für die verschiedenen Arbeitsplätze, des Terminplanes usw. (Refa-Unterlagen, Zahlen- und Linientafeln, Berechnungsformeln).

3. Benutzen der bei den Arbeitsstudien anfallenden Beobachtungsergebnisse über Zeiten, Unvollkommenheiten, Möglichkeiten zur Besserung der Arbeitsbedingungen und Steigerung der Wirtschaftlichkeit (Rationalisierung mechanisch und organisatorisch).

Heute bedeutet das Refa-Verfahren wesentlich mehr als nur das Abstoppen von Zeiten oder vielleicht das einseitige scharfe Herunterdrücken von Vorgabezeiten. Das Refa-Verfahren durchleuchtet den ganzen Betrieb an Hand der vorgenommenen Arbeitsstudien und schafft richtig angewendet nach allen Richtungen hin gesunde Verhältnisse im Arbeitsverfahren, in der Arbeit und ihrer Entlohnung.

## B. Zeitbegriffe.

Für die in der Metallindustrie am meisten vorkommenden Arbeitsaufträge zur Fertigung einer bestimmten Anzahl von Werkstücken ist die Unterteilung nach folgenden Zeitbegriffen vom Refa aufgestellt worden:

Arbeitszeit  $T_z$  (früher Gesamtzeit der Fertigung), planmäßig notwendige Zeit für die Erledigung eines Arbeitsauftrages.

Rüstzeit  $t_r$  (früher Einrichtezeit  $t_e$ ), planmäßig notwendige Zeit für die Vorbereitung von Arbeitsvorgang, Arbeiter, Arbeitsplatz, Betriebsmittel, Werkstücken und für die Rückversetzung in den normalen früheren Zustand (Aufrüsten und Abrüsten); tritt je Arbeitsauftrag unabhängig von dessen Umfang nur einmal auf.

Stückzeit  $t_{st}$ , planmäßig notwendige Zeit für die Bearbeitung bzw. Fertigstellung eines Werkstückes; tritt je Arbeitsauftrag so oft auf, als Werkstücke verarbeitet werden.

Stückfolgezeit  $t_{stf}$ , planmäßig verfließende Zeit vom Beginn einer bis zur nächsten Stückzeit.

Fall a: Stückzeiten folgen sich ohne Pausen und ohne Überschneiden (in der Metallindustrie der am häufigsten auftretende Fall).

Fall b: Zwischen den Stückzeiten planmäßige Zwischenzeiten  $t_z$  (z. B. Anwärmen beim Schmieden).

Fall c: Stückzeiten überschneiden sich; Zwischenzeit gleichsam negativ (z. B. Spannen eines Werkstückes während der Bearbeitung des vorhergehenden, Mehrspindel-Automat).

Rüstgrundzeit  $t_{rg}$  und Grundzeit  $t_g$ , Anteile an Rüst- und Stückzeiten, die in einem gesetzmäßigen Zusammenhang mit Art und Umfang



des Arbeitsauftrages stehen und auf Grund von Schätzungen, gesammelten Erfahrungswerten oder Formeln ermittelt oder aus Gebrauchstabellen abgelesen werden.

Verlustzeiten  $t_v$ , Anteile an Rüstzeit und an Stückzeit, die in keinem oder keinem genügend einfachen Zusammenhang mit Art und Umfang des Arbeitsauftrages stehen, unregelmäßig über Tage und Wochen verteilt auftreten und in Form eines Prozentzuschlages zur Rüstgrundzeit und Grundzeit verrechnet werden. Höhe des Verlustzeit-Prozentzuschlages ist individuell jedem Betrieb, jeder Betriebsabteilung, u. U. sogar jedem einzelnen Arbeitsplatz entsprechend verschieden.

Verlustzeiten sind

1. grundsätzlich abzugelten, wenn sie immer wieder auftreten und in absehbarer Zeit nicht abgestellt werden können, eine Behinderung der Arbeit mit sich bringen und dem Arbeiter gerechterweise vergütet werden müssen;

2. von Fall zu Fall abzugelten, wenn sie nur vereinzelt unvorhergesehen auftreten, eine Behinderung der Arbeit mit sich bringen und dem Arbeiter gerechterweise vergütet werden müssen;

3. grundsätzlich nicht abzugelten, wenn sie keine Behinderung der Arbeit mit sich bringen oder gerechterweise dem Arbeiter nicht zu vergüten sind.

Hauptzeiten  $t_h$  (je nach Art der Arbeit Maschinen- oder Handzeiten), während derer ein Fortschritt im Sinne des Arbeitsauftrages (Formveränderung, Lageänderung, Zustandsänderung) am Werkstück entsteht. Bei jedem Werkstück regelmäßig wiederkehrend.

Nebenzeiten  $t_n$  (fast stets nur Handzeiten), regelmäßig wiederkehrende Zeiten für Hilfsverrichtungen (Auf- und Abspannen, Anstellen und Messen, Maschine bedienen, Leerwege, Be- und Entladen von Fördermitteln usw.).

Maschinenzeiten sind nur solche, die an Arbeitsmaschinen mit nicht vom Arbeiter beeinflussbaren (vom Schalten auf andere Drehzahlen, Vorschübe, Tischgeschwindigkeiten und Vorschubgeschwindigkeiten abgesehen) Drehzahlen, Hubzahlen und Vorschüben auftreten. In diesen Fällen bestimmt die Maschine allein die Arbeitsgeschwindigkeit bzw. die gebrauchte Zeit.

Handzeiten treten bei allen reinen Handarbeiten auf, aber auch an solchen Arbeitsmaschinen, deren Arbeitsgeschwindigkeiten vom Arbeiter weitgehend beeinflusst werden können (z. B. Bohren mit Handvorschub, stufenlose Regelung von Dreh- und Hubzahlen und Vorschüben).

### C. Ermittlung von Zeiten.

Maschinenzeiten lassen sich vielfach auf Grund mathematischer Formeln berechnen, deren einzelne Werte (Drehzahlen, Hubzahlen, Vorschübe und Vorschubgeschwindigkeiten) auf Grund eigener Feststellungen einzusetzen sind. In einer Reihe von Fällen rechnet man auch nach Durchschnittswerten für die Größen, AWF-Rechentafel 701 A, und erhält Zeitwerte, die vom wahren Wert abweichen, deren Abweichungen sich aber vielfach gegeneinander aufheben.

Handzeiten, Nebenzeiten und Rüstzeiten lassen sich nicht nach Formeln berechnen. Sie sind durch eigene Arbeitsstudien zu ermitteln. Es muß davor gewarnt werden, fremde Werte ungeprüft zu übernehmen, weil die Arbeitsverhältnisse in jedem Betriebe andere sind.

Die aus Arbeitsstudien ermittelten Werte sind nicht unmittelbar für den Betrieb verwendbar, sondern müssen erst noch nach den verschiedenen Bezugsgrößen (Längen, Breiten, Dicken, Durchmesser, sonstige Abmessun-

gen, Gewichte, Anlieferungszustände, Ablieferungszustände, Genauigkeiten, Werkstoffen, Schwierigkeitsgraden usw.) geordnet, in Kurven oder Kurvenscharen zusammengestellt und gegeneinander ausgewogen werden. Diese berechtigten Linientafeln kann man den Stückzeitrechnern (Vorkalkulatoren) unmittelbar zum Gebrauch übergeben; besser ist aber vielleicht wegen des sichereren Ablesens, nach den Linientafeln Zahlentafeln zum täglichen Gebrauch aufstellen.

Verlustzeiten sollen, so schwer es auch fallen mag, nach selbst ermittelten Prozentsätzen zugeschlagen werden. Es ist unsinnig, auf an sich richtige, vielleicht nach kniffligen Verfahren auf Bruchteilen von Minuten ermittelte Grundzeiten frei geschätzte oder von anderen Betrieben ungeprüft übernommene Verlustzeitzuschläge zu machen.

### D. Aufbau der Stückkalkulation.

Die Art des Aufbaues der Stückzeit-Vorrechnung ist aus den beiden nachstehenden Beispielen erkennbar.

**Beispiel 1.** Aufbau einer Arbeitszeitermittlung für  $z = 28$  Stück, Fall a.

Rüstzeit: Rüstgrundzeit nach Gebrauchstafel .....	$t_{rg} = 14,0$ min
Rüstverlustzeit für den betreffenden Betrieb nach eigenen Ermittlungen 12 vH .....	$t_{rv} = 1,7$ „
Rüstzeit .....	$t_r = 15,7$ min
	gerundet $t_r = 16$ min
Stückzeit: Summe der Hauptzeiten nach Rechnung oder nach Gebrauchstafeln .....	$t_h = 5,2$ min
Summe der Nebenzeiten nach Gebrauchstafeln .....	$t_n = 2,9$ „
Grundzeit .....	$t_g = 8,1$ min
Verlustzeit für den betreffenden Betrieb wie oben 12 vH .....	$t_v = 1,0$ „
Stückzeit .....	$t_{st} = 9,1$ min
Arbeitszeit: $1 \cdot t_r = 1 \cdot 16 = 16,0$ min	
$+ z \cdot t_{st} = 28 \cdot 9,1 = 254,8$ „	
Arbeitszeit $T_z = 270,8$ min	
gerundet $T_z = 271$ min.	

**Beispiel 2.** Aufbau einer Arbeitszeitermittlung für  $z = 2000$  Stück, Fall c. Bohren von Löchern unter Benutzung eines Schwenktisches.

Rüstzeit: Wie in Beispiel 1, jedoch einschließlich 18 vH Verlustzeitzuschlag .....	gerundet $t_r = 28$ min
Stückfolgezeit:	
Aufnehmen und Einspannen des Werkstückes .	0,28 min
Lösen, Schwenken, Festspannen des Schwenktisches .....	0,06 min
Vorschub einrücken, Bohren, Wiederhochziehen der Spindel .....	0,65 min
Lösen, Schwenken, Festspannen des Schwenktisches .....	0,06 min
Ausspannen und Ablegen des Werkstückes ....	0,14 min
Stückfolgegrundzeit .....	$t_{stfg} = 0,71$ min
Verlustzeit wie oben 18 vH .....	$t_v = 0,13$ „
Stückfolgezeit .....	$t_{stf} = 0,84$ min
Nicht in Rechnung zu ziehende Zeit .....	$t_z = 0,48$ min.
Arbeitszeit: $1 \cdot t_r = 1 \cdot 28 = 28,00$ min	
$+ z \cdot t_{stf} = 2000 \cdot 0,84 = 1680,00$ „	
$+ 1 \cdot t_z = 1 \cdot 0,48 = 0,48$ „	
Arbeitszeit .....	$T_z = 1708,48$ min
gerundet $T_z = 1710$ min.	

### E. Zeitmeßgeräte.

Als Meßgeräte für die bei Arbeitsstudien aufzunehmenden Zeiten stehen zur Verfügung:

Stoppuhren, empfohlen nach den Richtlinien des AWF, mit einem oder mit zwei Zeigern und Einteilung des Zifferblattes in 100 Zentiminuten anstatt in 60 Sekunden. Die Uhren unterscheiden sich von den beim Sport gebräuchlichen dadurch, daß der Zeiger beim Druck auf die Krone anhält und beim nächsten Druck weiterläuft, anstatt zurückzuspringen. Das Zurückspringen auf Null wird durch eine zweite Druckstelle ausgelöst. Anwesenheit des Zeitnehmers zum Betätigen der Uhr (Stoppen) und zum Aufschreiben der genommenen Zeiten notwendig.

Poppelreuter Arbeits-Schauuhr schreibt Linienzüge auf durch Uhrwerk gleichmäßig bewegten Papierstreifen. Zeitnehmer hat nurmehr das Gerät zu bedienen, schriftliche Arbeiten sind ihm abgenommen. Der Zeitnehmer kann sich der Beobachtung des Arbeitsvorganges mehr widmen.

Peiseler-Diagnostiker schreibt völlig selbsttätig Linienzüge auf durch Uhrwerk gleichmäßig bewegten Papierstreifen, wenn er durch Schnurzug oder Hebelwerk an die Werkzeugmaschine angeschlossen ist. Anwesenheit des Zeitnehmers dann also nur gelegentlich zur Ingangsetzung und vorübergehenden Beobachtung notwendig. Für Daueraufnahmen über lange Zeiträume geeignet. Nebenbei ist auch Handbetätigung für solche Fälle, in denen ein Anschluß an eine Arbeitsmaschine nicht in Frage kommt, möglich.

## **F. Vorbereitung und Durchführung der Arbeitsstudie.**

Zeitaufnahmen sollen sich auf möglichst viele Werkstücke erstrecken. Wenn möglich, sollte man Zeitaufnahmen an verschiedenen Tageszeiten wiederholen, um verschiedene körperliche und seelische Verfassungen des ausführenden Arbeiters berücksichtigen zu können.

Arbeitsunterteilung und sonstige Angaben sollen in der Regel schon vor Beginn der Zeitaufnahme fertig vorliegen. Fühlungnahme mit der Werkstatt über anzuwendende Arbeitsfolge, Werkzeuge, Drehzahlen, Vorschübe, Bearbeitungslängen, Spanneinrichtungen usw., notfalls Vorversuche sind ratsam, damit die vorbereiteten Angaben mit der praktischen Ausführung während der Zeitaufnahme übereinstimmen; anderenfalls ist die Zeitaufnahme, besonders bei kurzen Teilzeiten, nicht durchführbar. Nur bei Einzelfertigung mit langen Einzelzeiten, allenfalls auch bei längeren, nicht im voraus in allen Einzelheiten festlegbaren Rüstzeiten, ist ein Festlegen der Unterteilungen, also ein Eintrag in den Beobachtungsbogen während der Zeitaufnahme selbst zulässig.

Zeitaufnahmen an nicht genügend eingearbeiteten Leuten sollen nicht für Arbeitszeitermittlungen zur Herausgabe von Akkorden verwendet werden.

Zeitaufnahmen mit der Stoppuhr in der Tasche sind grundsätzlich unzulässig.

Während der Zeitaufnahme sind zu prüfen und zu beurteilen:

Arbeitsgeschwindigkeiten (Schnittgeschwindigkeiten, Vorschübe, Geschwindigkeiten beim Ausüben von Handarbeiten und Griffen, Überlegungen, Fleiß, Willigkeit, Geschicklichkeit usw.).

Anstrengung (Muskeln, Sinnesorgane, Geist).

Arbeitsbedingungen (unbequeme Körperhaltung, unzweckmäßige Lagen der Werkstücke und Betriebsmittel, Hitze, Kälte, Staub, Nässe, behindernde Kleidung usw.).

Ermüdung vor und während der Zeitaufnahme.

Erholungspausen (Dauer, Zahl, Grund).

Sonstige Unterbrechungen (Art, Dauer, Grund).

Für Stoppuhr-Aufnahmen sind die AWF-Beobachtungsbögen zu empfehlen. Der Eintrag kann in Fortschrittszeiten bei durchlaufender Uhr oder bei genügender Übung des Zeitnehmers sofort in Einzelzeiten bei jedesmaligem Anhalten und Neuanspringenlassen der Stoppuhr geschehen.

### G. Auswerten der Zeitaufnahmen.

Für das Auswerten sind knifflige, dem Arbeiter unverständliche Verfahren abzulehnen. In Deutschland sind nur mehr in Gebrauch die Mittelwert- und die Zentralwert-Methode. Die verschiedenen Minima-Methoden können heute vom Refa nicht mehr empfohlen werden.

Man ermittelt zu jeder Arbeitsunterteilung den Mittel- oder den Zentralwert (letzteren erst von mindestens 10 Einzelwerten ab) und addiert die Mittelwerte zu einer Gesamtzeit. Reine Maschinenzeiten sind unabhängig von der Bewertung der Arbeitsgeschwindigkeit unverändert zu belassen; Handzeiten sind der Bewertung entsprechend umzuwerten (Leistungsausgleich). Einzelabweichung = Einzelmittelwert durch Einzelkleinstwert sollen in der Metallindustrie nicht über 1,3 sein, ebenso soll der Schwankungsfaktor = Summe Mittelwerte Handzeiten durch Summe Kleinstwerte Handzeiten diesen Betrag nicht überschreiten. Höhere Einzelabweichungen und Schwankungsfaktoren lassen auf ein unrythmisches noch unausgeglichenes Arbeiten schließen und deuten auf Verbesserungsmöglichkeiten hin. Bei sehr kleinen Zeiten kann die Einzelabweichung höhere Werte annehmen. Die Auswerteverfahren sind für mit der Stoppuhr und auch für mit Zeitschreibern gemachten Zeitaufnahmen gleich gut verwendbar.

Wichtig ist es, die umgewerteten Zeiten für Arbeitsunterteilungen sinn gemäß zu sammeln, um aus ihnen ohne neue Zeitaufnahmen Arbeitszeiten für andere Arbeiten zusammensetzen zu können.

Die gemessenen Zeiten und die auch ohne Zeitaufnahme vom Arbeiter gebrauchten Zeiten sind mit früheren Zeiten für die gleiche Arbeit durch eine Art Statistik immer wieder zu vergleichen, um ihre Richtigkeit zu bestätigen oder die Notwendigkeit ihrer Richtigstellung zu erkennen.

### H. Allgemeine Bemerkungen.

Im Laufe der Zeit muß man dazu kommen, für häufiger wiederkehrende Werkstücke gleicher Art, aber verschiedener Größe Tafeln zu schaffen, aus denen man die gesamte Stückzeit für einen Arbeitsgang in einer einzigen Zahl ablesen kann.

Vielfach ist noch als Überbleibsel aus Tarifverträgen früherer Zeit ein Unterschied zwischen Zeitminuten und Akkordminuten üblich (z. B. Rede-weise „Der Arbeiter verdient 75 Minuten in der Stunde“). Diese Verwässerung scharf erfaßter Zeiten ist unlogisch und abzulehnen. Es steht zu erwarten, daß dieser Unterschied mehr und mehr außer Gebrauch kommt.

### Schrifttum.

Zweites Refa-Buch und Refa-Schriften. Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin SW 68.  
Bramesfeld u. Graf: Leitfaden für das Arbeitsstudium. VDI-Verlag, Berlin NW 7.  
AWF-Betriebsblatt „Stoppuhren“. } Beuth-Vertrieb  
AWF-Rechentafel 704 A, für die Bestimmung von Maschinenzeiten. } GmbH,  
AWF-Beobachtungsbögen und sonstige Vordrucke. } Berlin SW 68.  
AWF 225, Grundlagen der Arbeitsvorbereitung, Zeitstudien. B. G. Teubner, Leipzig.  
Peiseler: Richtige Akkorde. Springer-Verlag Berlin W 9.  
Preger: Gebrauchstafeln in der Vorkalkulation. Werkst. u. Betr. 1937 Heft 5/6 u. 7/8.  
Peiseler: Praktische und billige Zeit- und Arbeitsstudien mit Hilfe des Diagnostikers.  
Werkst. u. Betr. 1937 Heft 1/2.

# Industrielle Selbstkostenrechnung.

## A. Gliederung und Grundbegriffe des Rechnungswesens.

Die Verordnung über Buchhaltungs-Richtlinien vom 11. 9. 1937 sieht folgende Gliederung des Rechnungswesens vor: Buchhaltung, Kalkulation, Statistik und Wirtschaftsplan; also einerseits Buchhaltung und Wirtschaftsplan als Zeit- oder Periodenrechnung der Vergangenheit bzw. der Zukunft, und andererseits Kalkulation, d. h. Stück- oder Objektsrechnung entweder als Vor- oder als Nachrechnung und Statistik als nachträgliche Vergleichsrechnung.

Die Grundbegriffe seien an Hand der Gegenüberstellung Zeit- und Stückrechnung erläutert nach der Weise der Kölner Schule, deren Begriffssystem sich auch in der Praxis durchgesetzt hat.

**I. Verbrauch** ist jede Art betrieblichen Güterverzehr ohne Rücksicht darauf, ob dieser bezahlt wurde, später oder nie bezahlt wird.

a) Aufwand ist der Verbrauch in der Zeiteinheit, also je Jahr, Monat usw. und somit ein Ausdruck der Buchhaltung, sofern er im nachhinein erfaßt wird, und ein solcher des Wirtschaftsplanes als Verbrauchsvorschau.

b) Kosten stellen den Verbrauch je Leistungseinheit dar, sind also ein Ausdruck der Kalkulation. In diesem Sinne haben wir zu unterscheiden zwischen:

1. direkten, besser direkt verrechenbaren Kosten oder Maß- oder Einzelkosten, früher auch produktive Kosten genannt, wie z. B. Einzel- oder Fertigungslohn und -Material und

 
2. indirekten, besser indirekt verrechenbaren Kosten, auch Gemein-, Zuschlags- oder Unkosten, wie z. B. Gehälter, Hilfslöhne, Raumkosten usw.

Es ist klar, daß ein großer Teil dieses Güterverzehr sowohl in der Buchhaltung als auch in der Kalkulation verrechnet wird, wie z. B. Fertigungslöhne und Gehälter; insofern sprechen wir von Grundkosten bzw. Zweckaufwand. Darüber hinaus gibt es aber auch einen Güterverzehr, der ausschließlich in der Kalkulation und ausschließlich in Buchhaltung verrechnet wird. Diesen nennen wir

c) neutralen Aufwand, d. h. Verzehr, der nur in der Buchhaltung, nicht aber in der Kalkulation erscheint, z. B. Stiftungen, besondere Werbungskosten, Ausgaben für Ehrentitel usw. und

d) Zusatzkosten, soweit dieser Verzehr nur in der Kalkulation erscheint, z. B. Unternehmerlohn, Zinsen für Eigenkapital (nur bei nicht öffentlichen Aufträgen, denn nach der Verordnung vom 15. 11. 1938 sollen diese bei öffentlichen Aufträgen aus dem Gewinn gedeckt werden) u. dgl.

Es entsteht dadurch das Bild der sich teilweise überdeckenden Balken:



**II. Leistung** ist das Ergebnis betrieblicher Tätigkeit oder ist die Summe der durch betriebliche Arbeit erzeugten Güter (= Bedürfnis-Befriedigungsmittel).

**III. Erlös** ist Entgelt für abgegebene Leistungen:

a) leistungsbedingter Erlös ist Entgelt für betriebliche Leistung (Erzeugnisse, Dienstleistungen usw.),

b) neutraler Erlös ist Entgelt für nicht aus dem Betrieb hervor-gebrachte Leistung, z. B. Erlös aus Verkauf von Effekten bei einer Maschinenfabrik.

**IV. Ertrag** ist derjenige Produktionswert des Betriebes, dem von seiten des Marktes der Erlös entspricht. Wir haben folgende vier Fälle zu unterscheiden:

- a) Erlös = 0; d. h. es wurde nichts abgesetzt, weshalb Ertrag = Leistung.
- b) Erlös = Leistung; d. h. es wurde alles abgesetzt; Ertrag = Erlös.
- c) Erlös < Leistung; Ertrag = Erlös zuzüglich nicht verkaufte Leistung.
- d) Erlös > Leistung; Ertrag = Erlös abzüglich Leistungen aus dem Vor-  
monat.

**V. Erfolg** ist der Unterschied zwischen Aufwand und Ertrag, also buch-  
haltungsmäßig aus dem Verlust- und Gewinnkonto gesehen, wobei noch zu  
unterscheiden ist zwischen Betriebs- und Unternehmungserfolg. Letzterer ist  
gleich dem Betriebserfolg zuzüglich neutralem Ertrag und neutralem Aufwand.  
In der Kalkulation sprechen wir in dieser Hinsicht von dem Stückerfolg.

Auch hinsichtlich der Bewertung unterscheiden sich die beiden Haupt-  
zweige des Rechnungswesens grundsätzlich. Die Buchhaltung bewertet zum  
Anschaffungswert (Grundsatz der nominellen Kapitalerhaltung), um  
Rentabilitätsvergleiche (d. h. Vergleich von Gewinn zu Kapital) von Jahr  
zu Jahr vornehmen zu können, während die Kalkulation beherrscht wird  
von dem Grundsatz der realen Kapitalerhaltung, und deshalb zum Zeit-  
wert bewerten muß. Auf diese Weise soll verhindert werden, den Betrieb,  
wie das in der Inflation infolge falscher Bewertung geschah, durch die  
Umsatztätigkeit langsam auszuverkaufen.

Das gilt jedoch nicht für öffentliche Aufträge; denn offenbar aus Grün-  
den der Preisprüfung und Preisstabilität ist in der Verordnung „Leitsätze  
für die Preisermittlung auf Grund der Selbstkosten bei Leistungen für  
öffentliche Auftraggeber“ (LSÖ.) vom 15. 11. 1938 unter Nr. 29 bestimmt:  
„Die verbrauchsbedingten Anlage-Abschreibungen sind unabhängig von  
bilanzmäßigen (ordentlichen und außerordentlichen) und steuerlichen Ab-  
schreibungen zu errechnen auf Grund der nachgewiesenen Anschaffungs-  
preise oder in Ermangelung . . .“<sup>1)</sup>.

**VI. Sonstige Einteilung der Kosten.** a) Nach der Abhängigkeit der  
Gesamtkosten vom Beschäftigungsgrad sind zu unterscheiden<sup>2)</sup>, wobei  
wir unter Beschäftigungsgrad verstehen das Verhältnis von tatsächlicher  
Betriebsleistung (Fertigungsmenge) zur kapazitiven Leistung:

1. feste (fixe) Kosten, ganz oder fast unabhängig vom Beschäftigungs-  
grad, z. B. Zinsen, Abschreibungen, Beamtengehälter;

2. bewegliche Kosten, abhängig vom Beschäftigungsgrad, und zwar  
proportionale Kosten, ganz oder fast verhältnismäßig mit Beschäftigungs-  
grad fallend oder steigend, z. B. Fertigungs- und Hilfslohne, Antriebs-  
stromkosten,

überproportionale (progressive) Kosten, stärker ansteigend als der Be-  
schäftigungsgrad, z. B. Überstunden, erhöhte Werbung,

unterproportionale (degressive) Kosten, weniger stark ansteigend als der  
Beschäftigungsgrad, z. B. Ausgaben für den Beamtenstab, Beleuchtung der  
Werkstatt usw. kommen am meisten vor.

<sup>1)</sup> Näheres siehe auch W. Weigmann: Selbstkostenerrechnung und Preisbildung in der Industrie. Leipzig 1939, S. 4 u. f.

<sup>2)</sup> Schmalenbach: Selbstkostenrechnung und Preispolitik, 6. Aufl. Leipzig 1934.

Feste Kosten sind meistens Kosten der Betriebsbereitschaft und auch Stillstandskosten. Bei Unterbeschäftigung tritt meistens Unterproportionalität, bei Überbeschäftigung Überproportionalität der Kosten ein. Durch Mechanisierung treten z. B. an Stelle proportionaler Kosten, wie Fertigungslöhne, feste Kosten, wie Zinsen, Abschreibungen usw., die auch bei Stillstand des Betriebes anfallen.

b) Im Grundplan der Selbstkostenrechnung unterscheidet das Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit (RKW):

1. Kostenarten = was wird aufgewendet? (Löhne, Werkstoffe).
2. Kostenstellen = wo wird dieser Aufwand gemacht? (Dreherei, Fräseerei).
3. Kostenträger = wer trägt die Kosten? (Welcher Auftrag, welches Erzeugnis).

c) Der Auschuß für industrielles Rechnungswesen (Afir) beim VDI unterscheidet:

individuelle Kosten, die im Betrieb tatsächlich entstandenen Kosten; objektive Kosten gleich individuelle Kosten + Unternehmerlohn bei Personalgesellschaften + Risikoprämie + Zins für Eigenkapital.

d) Zeit- und Mengenkosten, die nach dem Gesichtspunkt zu trennen sind, ob die betreffende Kostenart unabhängig (Zeitkosten, wie Zinsen, Abschreibungen, also nur von der Zeit abhängig) oder abhängig (Mengenkosten) vom Beschäftigungsgrad, d. h. der erzeugten Menge, ist.

## B. Grundzüge der Kalkulation<sup>1)</sup>.

### I. Hauptzwecke der Kalkulation.

a) Preisstellung, d. h. also Ermittlung des Angebotspreises auf Grund der voraussichtlich entstehenden Kosten (Vorkalkulation), die wiederum durch die tatsächlich entstandenen Kosten (Nachkalkulation) kontrolliert werden müssen.

b) Kontrolle der Betriebsgebarung im Hinblick auf den Einfluß des Beschäftigungsgrades, der Fertigungsarten, des Standortes usw. innerbetrieblich, d. h. von Monat zu Monat, meist aber auch zwischenbetrieblich, um die Lage gegenüber anderen Betrieben und die eigene Wirtschaftlichkeit besser beurteilen zu können.

c) Liefern von Unterlagen für die Wertansätze der Halb- und Fertigerzeugnisse in der Buchhaltung, z. B. beim Jahresabschluß oder für die Bewertung des Eigenverbrauchs, ferner auch die Grundlagen der Bemessung zwischenbetrieblicher Werksverrechnungspreise bei Konzernen usw.

### II. Kalkulationsverfahren.

#### a) Divisionskalkulation.

Vorausgesetzt ist, daß in einem Betrieb nur ein Erzeugnis hergestellt wird oder zum mindesten innerlich verwandte Erzeugnisse, oder daß man den Betrieb in so viel Einzelzellen (Kostenstellen) auflösen kann, daß in diesen wiederum nur je ein Erzeugnis hergestellt wird. Z. B. stellt Günther Wagner, Hannover, außerordentlich zahlreiche verschiedene Bürobedarfsartikel her, doch läßt sich die Fertigung kalkulatorisch so trennen, daß auf einer Kostenstelle immer nur gleichartige Erzeugnisse hergestellt und auch abgerechnet werden können.

**I. Reine Divisionskalkulation.** Bei der reinen Divisionskalkulation als Vorkalkulation werden die voraussichtlichen Aufwendungen eines Monats

<sup>1)</sup> Näheres siehe Weigmann: Selbstkostenerrechnung; a. a. O.

durch die voraussichtliche Erzeugungsmenge dividiert. Diese Sollkosten zuzüglich Gewinnzuschlag geben den Angebotspreis.

Für die Zwecke der Betriebskontrolle in Form der Nachkalkulation werden dann gewöhnlich die während eines Monats entstandenen Kosten (Aufwendungen) dividiert durch die tatsächliche Leistungsmenge.

Ein Vergleich dieser Istkosten mit denjenigen vergangener Monate ist natürlich nur dann stichhaltig, wenn der Betrieb keine besonders hohen festen Gesamtkosten hat oder wenn der Beschäftigungsgrad sich selbst bei hohen festen Kosten von Monat zu Monat nicht bedeutend geändert hat.

**2. Kapazitäts-Kostenrechnung.** Sind die soeben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, so muß man Aufwendungen und Leistungen trennen in

vom Beschäftigungsgrad abhängigen Aufwand (Mengenkosten) und diesen durch die tatsächliche Erzeugungsmenge dividieren und in

vom Beschäftigungsgrad unabhängige Aufwendungen (Zeitkosten) und diese durch die kapazitive Leistungsmenge dividieren; denn die Zeitkosten sind im großen und ganzen bedingt durch das Leistungsvermögen (Kapazität), mit dem der Betrieb erstellt ist; es müssen also auch hier Ursache und Wirkung immer richtig gekoppelt werden, wenn die Kontrolle zu richtigen Urteilen kommen soll. Dies gilt vor allem auch bei der richtigen Bemessung der Leistung. So wäre es völlig falsch, Förderkosten nach den verfahrenen Kilometern zu überwachen, wenn dauernd verschiedene Gewichte befördert werden müssen; der Divisor muß dann t/km lauten.

**3. Divisionskalkulation mit Kostenfaktor<sup>1)</sup>.** Werden in einem Betriebe verschiedene, aber doch innerlich verwandte Erzeugnisse hergestellt, z. B. Bleche verschiedener Art, so wendet man am zweckmäßigsten die Divisionskalkulation mit Kostenfaktoren an.

**Vereinfachtes Beispiel.** Eine Maschinenfabrik stellt drei verschiedene Erzeugnisse her, deren Kosten sich nach den angestellten Berechnungen verhalten wie 1:1,5:2. Die Erzeugungsmengen in einem bestimmten Monat betragen 5, 15 und 10 Stück bei einem Gesamtaufwand von 47 500 RM. So kostet das Stück:

Erzeugnis	Kostenfaktor	Erzeugte Menge	Verrechnete Menge	Gesamtkosten	Stückkosten
I	1	5	$1 \times 5 = 5$	$5 \times 1000 = 5000$	$5000 : 5 = 1000$
II	1,5	15	$1,5 \times 15 = 22,5$	$22,5 \times 1000 = 22500$	$22500 : 15 = 1500$
III	2,0	10	$2 \times 10 = 20$	$20 \times 1000 = 20000$	$20000 : 10 = 2000$
			47,5	47 500.	

$47\,500 : 47,5 = 1000$  RM je Rechnungseinheit.

Die Kostenfaktoren müssen entweder auf Grund technischer Unterlagen oder Versuche oder aus der Erfahrung, nicht aber auf Grund der Marktpreise festgestellt werden.

Auf diese Art können auch Kuppelerzeugnisse kalkuliert werden, d. h. also Erzeugnisse, die bei der Erzeugung eines anderen Erzeugnisses zwangsläufig anfallen, wie z. B. in der chemischen Industrie, oder man wendet das sog. Subtraktionsverfahren an, welches z. B. bei Gaswerken allgemein üblich ist, d. h. man zieht den Erlös für Koks von den Gesamtentstehungskosten ab und dividiert den Rest durch die Leistungsmenge.

## b) Zuschlagskalkulation.

**1. Allgemeines.** Werden in einem Betrieb mehrere und unter sich ganz verschiedenartige Erzeugnisse gefertigt, so muß man die Zuschlagskalku-

<sup>1)</sup> Vgl. Geldmacher: Wirtschaftskunde, Leipzig: Teubner 1927; und Grundplan der Selbstkostenrechnung des RKW.



lation anwenden, d. h. die Kosten müssen getrennt werden in Einzelkosten, d. h. solche, die unmittelbar auf den Kostenträger (Betriebsauftrag) verrechnet werden können, und in Gemeinkosten, d. h. solche, die sich nur mittelbar, also zuschlagsmäßig, verrechnen lassen.

In der Vorkalkulation (Soll-Verbrauchsrechnung) ist der Gang dann so, daß

1. das Fertigungsmaterial, d. h. der in jedem Erzeugnis steckende Materialwert auf Grund der Zeichnungen bestimmt und bewertet wird;

2. die Fertigungszeit und damit der Fertigungslohn (zweckmäßig nach Refa, s. Abschnitt „Werkstatt-Vorkalkulation“) errechnet wird;

3. alle übrigen, die sog. Gemeinkosten als Zuschläge nach Hundertteilen des Fertigungslohnes oder als von der Zeit abhängige Zuschläge verrechnet werden.

In der Nachkalkulation wird der Istverbrauch durch die betriebsauftragsnummernweise gesammelten Belege in sinngemäß gleicher Weise festgestellt.

Es ist klar, daß die Kalkulation um so genauer wird, je verzweigter die Grundlagen und je proportionaler Kostenanfall und Grundlagen<sup>1)</sup> sind. Die Richtigkeit des Vornhundertersatzes muß die Nachkalkulation beweisen, indem von Monat zu Monat die entstandenen Aufwendungen der Grundlagen (Material und Lohn) und entstandene Gemeinkosten einander gegenübergestellt werden; m. a. W. die Vorkalkulation arbeitet bei allen Methoden im laufenden Monat immer mit den Zuschlagsätzen des Vormonats. Entscheidend für die Wahl der Methode sind jedoch Überlegungen über Wirtschaftlichkeit, d. h. die Kalkulationsgenauigkeit muß im Einklang stehen mit dem Aufwand für das gewählte Verfahren.

**2. Stummatische vereinfachte Zuschlagskalkulation.** Die Gemeinkosten werden als ein einziger Prozentsatz zugeschlagen, und zwar entweder zum Fertigungsmaterial oder zum Fertigungslohn oder zu beiden.

Daß sich trotz verschiedener Grundlagen, aber bei entsprechendem, richtigem Hundertzuschlag immer die gleichen Selbstkosten errechnen, zeigt folgende Zusammenstellung:

	I.	II.	III.
Fertigungs-Material .....	100,00 RM	100,00 RM	100,00 RM
Fertigungs-Löhne .....	66,50 „	66,50 „	66,50 „
Gemeinkosten: 33,3 vH auf Material .....	33,50 „		
50 vH auf Löhne .....		33,50 „	
20 vH auf Material + Löhne .....			33,50 „
<b>Selbstkosten .....</b>	<b>200,00 RM</b>	<b>200,00 RM</b>	<b>200,00 RM</b>

Verfahren I bei material-intensiven Betrieben richtig, z. B. Ziegeleien, Gießereien.

Verfahren II bei lohn-intensiven Betrieben richtig, z. B. Maschinenfabriken, feinmechanische Fertigung.

Verfahren III bei material- und lohn-intensiven Betrieben richtig, z. B. optische Industrie.

Aus der Höhe des Hundertersatzes für den Gemeinkostenzuschlag kann man auf den Grad der Mechanisierung des betreffenden Betriebes schließen, wie die nachstehende Auswahl<sup>2)</sup> zeigt:

	Fertigungs-Material	Fertigungs-Lohn	Gemeinkosten	vH	Gemeinkost./Lohn
Eisenblechwaren .....	25 vH	25 vH	50 vH	100	200 vH
Elektr. Meßinstrumente .....	20	18	62	100	345
Elektr. Installationsbedarf .....	50	10	40	100	400

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Rummel: Grundlagen der Selbstkostenrechnung. Düsseldorf 1934.

<sup>2)</sup> Nach Weigmann: Grundlagen des Betriebsvergleiches. Stuttgart 1932.

	Fertigungs- Material	Fertigungs- Lohn	Gemein- kosten	vH	Gemein- kost./Lohn
Baumwollgewebe .....	50—60	10—15	40—25	100	400—165
Naturseide .....	54	30	16	100	53
Graphisches Gewerbe .....	20	35	45	100	128
Kraftwagen .....	68	10	22	100	220
Wurstkonserven .....	60	5	35	100	700
Margarine.....	61,5	2,0	36,5	100	1820

**3. Verfeinerte Kalkulation.** Der Gang der weiteren Verfeinerung soll an der Kalkulation einer Schlosserei dargestellt werden. Im Monat Januar sei der Verbrauch im ganzen gewesen:

für Material.....	200,00 RM
„ Löhne .....	400,00 „
„ Gemeinkosten .....	390,00 „ also 98 vH des Lohnes
	<u>990,00 RM</u>

Die Vorkalkulation im laufenden Monat Februar lautet dann:

	für ein Schweiß- stück	für ein Schmiede- stück mit Lufthammer
Fertigungsmaterial laut Zeichnung .....	10,00 RM	25,00 RM
Fertigungslohn nach Refa .....	30,00 „	10,00 „
98 vH Gemeinkostenzuschlag auf Fe.-Lohn....	28,00 „	9,80 „
Selbstkosten .....	<u>68,00 RM</u>	<u>44,80 RM</u>

Diese errechneten Selbstkosten können nicht richtig sein, weil das Schweißstück im Fertigungsgang nicht über den Lufthammer läuft und umgekehrt. Deswegen muß das Kalkulationsverfahren bei so stark verschiedenen Fertigungsverfahren verfeinert werden.

Erste Verfeinerung: Verfahrenszuschlag. Zum mindesten muß unterschieden werden zwischen Zuschlägen für Handwerkstätten und Zuschlägen für Maschinenwerkstätten<sup>1)</sup>, denn beide haben einen ganz verschiedenen Gemeinkostenanteil zu tragen, was folgende Zusammenstellung in Fortführung der obigen beweisen möge:

<b>Monat Januar:</b> Material-Verbrauch.....	200,00 RM	
Handarbeitslöhne .....	300,00 „	
Maschinenarbeitslöhne ....	100,00 „	
Gemeinkosten für Maschinenwerk- statt (Lufthammer) .....	150,00 RM	150,00:100,00 = 150 vH
Gemeinkosten für Handwerkstatt (Werkzeuge, Schweißeinrichtung) .	30,00 „	30,00:300,00 = 10 vH
Sonstige Gemeinkosten .....	210,00 „	210,00:(300+100) = 52,5 vH
Zusammen .....	<u>990,00 RM</u>	

Im Monat Februar wird kalkuliert:

	Schweißstück	Schmiedestück
Fertigungs-Material .....	10,00 RM	25,00 RM
Fertigungs-Löhne nach Refa .....	30,00 „	10,00 „
Verfahrensgemeinkosten .....	3,00 „	150 vH 15,00 „
Sonstige Gemeinkosten .....	52,5 vH auf 30,00 RM	52,5 vH auf 10,00 RM
	<u>15,75 „</u>	<u>5,25 „</u>
	58,75 RM	55,25 RM

Zweite Verfeinerung: Verfahrens- und Materialzuschlag. Haben die verschiedenen zu kalkulierenden Erzeugnisse verschiedene hohen Materialanteil, so müssen die im Vormonat entstandenen Aufwendungen wie folgt getrennt werden:

<sup>1)</sup> Vgl. Verordnung über die Preisermittlung auf Grund der Selbstkosten bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber vom 15. 11. 1938, Absatz Nr. 20/1.

Materialverbrauch .....	200,00 RM		
Materialgemeinkosten für Lagerung, Verschnitt, Zurichtung, Verzinsung .....	75,00	„	= 75,00:200,00 = 37,5 vH
Handarbeitslöhne .....	300,00	„	
Maschinenarbeitslöhne .....	100,00	„	
Gemeinkosten für Maschinen .....	150,00 RM		150,00:100,00 = 150 vH
„ „ Handwerkstatt .....	30,00	„	30,00:300,00 = 10 vH
Sonstige Gemeinkosten .....	135,00	„	135,00:400,00 = 33,7 vH
	<u>315,00 RM</u>	<u>315,00</u>	
Zusammen .....	990,00 RM		

Die Vorkalkulation ergibt dann:

	Schweißstück	Schmiedestück
Fertigungsmaterial .....	10,00 RM	25,00 RM
Materialgemeinkosten .....	37,5 vH 3,75	37,5 vH 9,40
Fertigungslohn .....	30,00	10,00
Verfahrensgemeinkosten .....	10,0 vH 3,00	150 vH 15,00
Sonstige Gemeinkosten .....	33,7 vH 10,00	33,7 vH 3,40
	<u>56,75 RM</u>	<u>62,80 RM</u>

Dritte Verfeinerung: Kostenstellen-Rechnung. Laufen die einzelnen Kostenträger (Erzeugnisse) nicht einheitlich durch den gesamten Betrieb, sondern bedingt ihre Verschiedenartigkeit, daß sie nur einzelne und zum Teil ganz verschiedene Werkstätten (Kostenstellen) durchlaufen, so müssen für diese Stellen verschiedener Arbeitsverfahren getrennte Zuschläge errechnet werden. Dies geschieht durch die sog. Kostenumlegung, bei welcher wiederum die Aufwendungen des Vormonats für die Zwecke der Vorkalkulation des laufenden Monats aufgeteilt werden (nach der eingangs angeführten Verordnung Betriebsabrechnungsbogen genannt), nach von Monat zu Monat gleichbleibenden Gesichtspunkten, d. h.:

die Stelleneinzelkosten nach Belegen wie Materialscheine, Hilfslohnscheine usw.,

die Stellengemeinkosten nach Schlüsseln wie Investitionswerte, Heizungskosten nach cbm, Förderkosten nach t·km, Beleuchtungskosten nach angeschlossenen kW usw.<sup>1)</sup>.

Wird nicht nach gleichen Gesichtspunkten von Monat zu Monat umgelegt, sondern willkürlich, dann kann man keine Betriebskontrolle durch Vergleich der Höhe der Zuschlagssätze auf den einzelnen Kostenstellen betreiben.

Die Angebotskalkulation im Monat Februar sieht dann folgendermaßen aus:

Einzel- oder Fertigungsmaterial des Betriebsauftrages (B.A.) Nr. X ...	
+ 10 vH Materialzuschlag .....	
+ Einzel-Lohn der Dreherei des B. A. Nr. X .....	
+ 200 vH Gemeinkostenzuschlag für Drehearbeit .....	
+ Weitere Einzellöhne und Gemeinkosten, sog. letzter Kostenstellen für B. A. X .....	
+ Einzellöhne der Montage des B. A. Nr. X .....	
+ 100 vH Gemeinkostenzuschlag der Montage .....	
	<hr/>
	Herstellkosten des B. A. Nr. X
+ Vertriebsgemeinkosten-Zuschlag 10 vH auf die Herstellkosten des B. A. Nr. X .....	
	<hr/>
	Selbstkosten des B. A. Nr. X
+ Sonderkosten der Fertigung des B. A. Nr. X .....	
+ Sonderkosten des Vertriebs des B. A. Nr. X .....	
+ vH Gewinnzuschlag auf die Selbstkosten .....	
	<hr/>
	Angebotspreis des B. A. Nr. X

<sup>1)</sup> Näheres siehe Fr. Henzel: Erfassung und Verrechnung der Gemeinkosten. Berlin-Wien 1931.



Allgemeingültige Werte für die Zuschlagsätze der einzelnen Kostenstellen lassen sich nicht angeben, da diese abhängig sind:

1. von der Fertigungsart;
2. von der Zusammensetzung, Bewertung und Alter des betreffenden Maschinenparkes und
3. von der ganz individuellen Abgrenzung der einzelnen Kostenstellen eines Betriebes unter sich.

So gibt z. B. Jos. Nertinger<sup>1)</sup> an, daß diese Gemeinkostenzuschläge auf den Einzellohn betragen in:

Schmiede .....	113 vH	Montage .....	54 vH
Dreherei .....	213 vH	Schreinerei .....	65 vH
Schlosserei .....	77 vH	Malerei .....	31 vH

Laut RKW-Veröffentlichung Nr. 9 betragen diese Zuschläge für eine Maschinenfabrik mit Einzelfertigung:

Sägerei und Abstecherei.....	135,48 vH	Bohrerei .....	259,03 vH
Schmiede .....	176,23 vH	Härterei .....	107,33 vH
Glüherei .....	153,72 vH	Schleiferei .....	157,06 vH
Dreherei .....	230,62 vH	Teilschlosserei .....	247,50 vH
Fräserei und Hobelei .....	268,15 vH	Zusammenbau .....	138,68 vH
		Prüfstelle .....	99,68 vH

Es bleibt also dem einzelnen Betrieb nichts anderes übrig, als für die Zwecke der Kalkulation und Betriebskontrolle die entstandenen Gemeinkosten von Monat zu Monat umzulegen und danach die Betriebspolitik zu betreiben.

Vierte Verfeinerung: Platzkostenrechnung. Sind die Werkstätten wie Dreherei, Fräserei, Hobelei usw. so unorganisch aufgebaut, daß selbst diese Teilbetriebe nicht als Einheit angesehen werden können, dann muß eine solche Kostenstelle und unter Umständen der ganze Betrieb kalkulatorisch in einzelne Arbeitsplätze aufgelöst werden; d. h. es werden soweit irgend möglich alle Gemeinkosten, so z. B. Zinsen, Abschreibung, Raum-, Instandhaltungs- und Antriebskosten usw. auf jeden einzelnen Arbeitsplatz umgelegt. Die Endsumme wird dann dividiert durch die Normalausnutzungszeit der Maschine (nicht wirkliche Nutzungszeit, wie viele meinen), wodurch man die sog. Stundenziffer erhält. Das Verfahren wurde aus der Papierindustrie, wo es schon Jahre zuvor angewendet wurde, auf die Maschinenindustrie übertragen und allgemeingültig von Kritzler<sup>2)</sup> dargestellt.

**Beispiel.** Eine Werkzeugmaschine von 30000 RM Anschaffungswert sei zur Zeit auf 10000 RM Restwert abgeschrieben.

Die Gemeinkosten für diesen Arbeitsplatz ergeben sich für das laufende Jahr wie folgt:

Abschreibung 10 vH vom Restwert .....	1000,00 RM	
Verzinsung 5 vH vom Anschaffungswert .....	1500,00 "	
Gebäudesteuern .....	100,00 "	
	2600,00 RM	2600,00 RM
Raumkosten (Licht, Heizung) .....	250,00 "	
Unterhaltung .....	850,00 "	1100,00 "
Strom für Antrieb .....	650,00 "	
Werkzeuge .....	250,00 "	900,00 "
Anteilige allgemeine Gemeinkosten (Meister, Arbeitsvorbereitung) .....		500,00 "
		5100,00 RM

<sup>1)</sup> Die Berechnung der Selbstkosten an ausgewählten Beispielen der Praxis. Stuttgart 1937 S. 22.

<sup>2)</sup> Kritzler: Platzkostenrechnung im Dienste der Betriebskontrolle und Preiskalkulation. Berlin 1928.

Normal-Betriebsstunden seien 1500 Std. im Jahr Gemeinkostensatz  
 5100:1500 ..... = 3,90 RM/Std.  
 Wirkliche Nutzungszeit war 1000 Std. im Jahr, also Gemeinkostensatz  
 5100:1000 ..... = 5,10 RM/Std.

Es wäre also falsch, in die Angebotspreis-Verrechnung 5,10 RM einzukalkulieren; dagegen wäre es richtig im Sinn des in Abschnitt III beschriebenen Verfahrens Nr. 1 (S. 737), mit einem Stundensatz von 3,40 RM zu rechnen, gleichviel wie hoch die tatsächliche (Unter-)Beschäftigung ist. Für die Zwecke der Betriebskontrolle ist das Verfahren allerdings nicht anwendbar; dafür müßte bei Unterbeschäftigung die Kapazitätskostenrechnung angewendet werden.

Um Anreiz zu geben, möglichst viel Arbeit auf teure Arbeitsplätze hinzulenken, muß man unbedingt mit der Normalausnutzungszeit rechnen, denn sonst bleiben die großen teuren Werkzeugmaschinen ungenützt. Nachstehendes Beispiel soll zeigen, daß der Stundensatz für die Normalnutzungszeit günstiger ist als für die wirkliche Nutzungszeit.

Rummel<sup>1)</sup> zeigte am nachstehendem Beispiel aus der Praxis, wie durch das Lohnzuschlagsverfahren für ein und denselben Auftrag 15 vH zu niedrige Selbstkosten errechnet werden gegenüber der Rechnung auf Zeitgrundlage:

### I. Lohnzuschlagsverfahren.

Arbeitsgang	Vorgabezeit	Lohnzeit	Tariflohn für Akkordarbeiter	Lohnsumme	Unkostenzuschlag in		Σ RM	
	Min	h	Pfg/Min		vH	RM		
Schweißen .....	1520	—	1,43	21,74	164	35,65	57,39	
Horizontalbohren ...	675	—	1,38	9,32	98	9,13	18,45	
Hobeln .....	600	—	1,35	8,10	98	7,94	16,04	
Drehen .....	170	—	1,38	2,35	98	2,30	4,65	
Schlossern .....	—	4 1/2	82,50	3,71	47	1,74	5,45	
			Std.lohn					
Selbstkosten							101,98	

### II. Auf Zeitgrundlage.

Kostenstelle	Vorgabezeit		Platzkosten RM/h	Gesamtkosten RM
	Min	h		
Schweißerei .....	1520	25,3	2,81	71,09
Bohrmaschinen .....	675	11,2	1,51	16,91
Mittl. Hobelbänke .....	600	10,0	1,69	16,90
Große Drehbänke .....	170	2,8	2,31	6,47
Schlosserei .....	4 1/2 Lohnstunden		1,31	5,90
Selbstkosten				117,27

Es ist ohne weiteres klar, daß die Platzkostenrechnung das genaueste Verfahren darstellt; leider ist es aber auch das teuerste. Wie schon erwähnt, darf in einem Betrieb nur immer das Kalkulationsverfahren angewandt werden, welches für eine gegebene Betriebsgröße zugleich auch das wirtschaftlichste ist<sup>2)</sup>.

Damit nun die Betriebe aber doch nicht im Dunkeln tappen, denn selbst bei einem Vergleich der eigenen Kostenumlegungsergebnisse von Monat zu Monat ist dies dadurch möglich, daß Schlendrian mit Schlendrian verglichen wird, ist es notwendig, daß zwischenbetriebliche Vergleiche durch-

<sup>1)</sup> Grundlagen der Selbstkostenrechnung. Düsseldorf 1934 S. 92.

<sup>2)</sup> Näheres siehe: Weigmann: Selbstkostenrechnung; a. a. O., S. 44 u. f.

geführt werden. Um diese hat sich ganz besonders der Verein Deutscher Maschinenbauanstalten (VDMA) jetzt Wirtschaftsgruppe Maschinenbau<sup>1)</sup> unter Schulz-Mehrin seit einem Jahrzehnt verdient gemacht. Trotz dieser langjährigen Erfahrungen stecken im Betriebsvergleich noch so viel ungelöste Fragen, daß hier nur auf das einschlägige Schrifttum verwiesen werden kann<sup>2)</sup>.

### III. Kalkulation und Preispolitik.

Die Preispolitik hat den Zweck, nach Möglichkeit die Vollbeschäftigung des Betriebes zu sichern. Deshalb muß der Betrieb bei verminderter Kaufkraft der Verbraucher unter seinen Gesteuerungskosten und bei übernormaler Kaufkraft zu stark überhöhten Preisen anbieten, denn beides, Unter- wie Überbeschäftigung ist dem Betrieb gleich unerwünscht. Auf alle Fälle ist es falsch, einfach nur zu den Preisen der Wettbewerber anzubieten, sondern es ist heute notwendiger denn je, selber planvolle Preispolitik zu betreiben. (vgl. hierzu die Verordnung vom 8. 8. 1939 über die Grundsätze zur Bildung... und die Preisbindungsverordnung vom 12. 12. 1940). Diese Preispolitik kann in folgenden Arten des Vorgehens bestehen:

1. Unabhängig von der tatsächlichen Beschäftigung bietet man stets zu dem Preis an, der der Vollbeschäftigung entspricht (Vorgehen der Wirtschaftsgruppe Maschinenbau). Es werden dadurch natürlich Preisschwankungen weitgehend vermieden, die Wirkung der Regelung des Beschäftigungsgrades ist aber im Vergleich zu den beiden nachfolgenden Arten ziemlich schwach.

2. Man bietet zum „Proportionalen Satz“ oder zu den Grenzkosten an, weil diese bei Unterbeschäftigung unter und bei Überbeschäftigung über den tatsächlichen Gesteuerungskosten liegen<sup>3)</sup>.

3. Man verrechnet auf die Leistungen so viel Prozent der tatsächlich entstandenen Kosten, als der Beschäftigungsgrad, ausgedrückt in vH, ausmacht, was die gleiche Wirkung des Vorgehens unter Punkt 2 hat (sog. Nordamerikanische Methode).

Bezüglich der rechnerischen Durchführung dieser drei Verfahren und den Zusammenhang zwischen Kalkulation und Buchhaltung sei auf das Schrifttum verwiesen<sup>4)</sup>.

Wichtige Verordnungen und Erlasse über das Rechnungswesen:

Spinnstoffgesetz vom 6. 12. 1935, RGBl. I, S. 1411; dazu 1. Durchführungsverordnung vom 6. 1. 1936, RGBl. I, S. 4; 2. Durchführungsverordnung vom 14. 7. 1936, RGBl. I, S. 553/562; 3. Durchführungsverordnung vom 29. 9. 1936, RGBl. I, S. 852; 4. Durchführungsverordnung vom 5. 7. 1938, RGBl. I, S. 883.

Verordnung zur Preisbildung in der Spinnstoffwirtschaft vom 9. 12. 1937, RGBl. I, S. 1350.

Lederpreisverordnung vom 29. 4. 1934, RGBl. I, S. 553ff. und vom 18. 8. 1938, RGBl. I, S. 909.

<sup>1)</sup> Betriebswissenschaftliche Schriften des VDMA.

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu die Bücher von: Weigmann 1932, 1939, Mund 1933, Schnettler 1933, Hauck 1933 und Thoms im Handwörterbuch der Betriebswirtschaft 1939.

<sup>3)</sup> Vgl. Schmalenbach: Selbstkostenrechnung und Preispolitik, 6. Aufl. Leipzig 1934.

<sup>4)</sup> W. Weigmann: Moderne Fabrikbuchhaltung mit besonderer Berücksichtigung der kalkulatorischen (Betriebs-) Buchhaltung und des Aktienrechts 3. Aufl. Leipzig 1940. — W. Weigmann: Buchführung und Bilanz unter besonderer Berücksichtigung der Verordnungen zur Ordnung der Wirtschaft. Leipzig 1938.

Erlaß des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers vom 12. 11. 1936. II. Pr. 72258/36. IV. 33301/36 betreff. Zusammenarbeit mit der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und ihr Verhältnis zu marktregelnden Verbänden. Ministerialblatt für Wirtschaft 1936, S. 265 ff.

Preisstopverordnung vom 26. 11. 1936, RGBl. I, S. 955.

Verordnung über die Preisbildung für ausländische Waren vom 15. 7. 1937, RGBl. I, S. 881. Verordnung betr. Grundsätze für Buchhaltungslinien vom 11. 11. 1937, Ministerialblatt für Wirtschaft, S. 239 ff.

Verordnung über die Bildung allgemeiner Tarifpreise für die Versorgung mit elektrischer Energie (Tarifordnung für elektrische Energie) vom 25. 7. 1938, RGBl. I, S. 915 ff.

Verordnung über die Preisermittlung auf Grund der Selbstkosten bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber vom 15. 11. 1938, RGBl. I, S. 1632 und die Leitsätze dazu (LSÖ.).

Richtlinien für die Preisbildung bei öffentlichen Aufträgen (RPÖ.) vom 15. 11. 1938, Mitt.-Bl. Nr. 39, S. 1 des Reichskommissars f. d. Preisbildung.

Preisbildung bei öffentlichen Aufträgen vom 24. 11. 1938, Mitt.-Bl. Nr. 39, S. 9 des Reichskommissars f. d. Preisbildung.

Allgemeine Grundsätze der Kostenrechnung vom 16. 1. 1939, Ministerialblatt für Wirtschaft vom 21. 1. 1939, Nr. 2, S. 15 ff. zitiert als Kostenrechnungsgrundsätze.

## Verschiedenes.

### Einätzen von Schriften in Metall.

Die mit Schrift zu versehende Fläche ist mit Benzin oder Terpentin von etwa anhaftendem Fette zu reinigen. Je glatter und blanker die Fläche ist, desto besser fällt die Ätzung aus.

Die gereinigte Fläche wird mit einem Ätzgrunde überdeckt, der aus feinstem Asphalt und gelbem Bienenwachs besteht. Diese werden in etwa gleichen Teilen zusammengesmolzen unter Zusatz von Terpentin, bis die Masse in kaltem Zustande streichfähig ist (Vorsicht, da sehr feuergefährlich). Neigt der Ätzgrund zum Abspringen, so enthält er zuviel Asphalt; bleibt er zu weich, so ist zu viel Wachs zugesetzt. Die Erhärtung des aufgebrachtten Ätzgrundes kann durch kaltes Wasser (Eintauchen oder Übergießen) beschleunigt werden. Wird von dem Zusatz von Terpeninöl Abstand genommen, so erstarrt die Masse beim Erkalten und muß zum Gebrauch mit etwas Terpentin oder Benzin zur Lösung gebracht werden. Das Auftragen muß mit einem Pinsel sehr gleichmäßig erfolgen.

In den Ätzgrund wird mit Hilfe einer nicht zu spitzen Reißnadel die Schrift so eingeritzt, daß das blanke Metall sichtbar ist. Schattenstriche werden durch mehrmaliges Nachfahren erzielt. Sehr gut eignen sich für die Beschriftung auch die nach Schablonen mit Hilfe eines Pantographen arbeitenden Graviermaschinen, in die an Stelle des Fräasers ein Stahlstift eingesetzt wird.

Um ein Abfließen der Ätzflüssigkeit zu verhindern, wird die zu behandelnde Fläche mit einem Rande aus Wachs oder Plastilin umgeben.

Als Ätzflüssigkeit sind zu empfehlen:

Salpetersäure rein oder mit geringem Wasserzusatz oder  
Quecksilbersublimat mit Wasser in einer Flasche angesetzt.

Es kann so lange Wasser nachgefüllt werden, als ungelöstes Sublimat am Boden der Flasche ist.

Das Aufbringen der Ätzflüssigkeit geschieht vorteilhaft mit einem Tropfglas. Die nötige Wirkungsdauer hängt von der Härte des Metalles und der Art und Verdünnung der angewendeten Flüssigkeit ab. Sublimat z. B. ätzt weichen Stahl genügend tief in etwa  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Stunde, harten Stahl in etwa der doppelten Zeit. Salpetersäure beansprucht ungefähr die halbe Zeit. Der Grad der Einwirkung kann an der Menge der losgelösten Metallteilchen beurteilt werden. Während des Ätzens sich bildende Gasblasen sind durch einen weichen Gegenstand (Federfahne) zu entfernen, wobei eine Verletzung des Ätzgrundes zu vermeiden ist.

Nach Beendigung der Ätzung wird der Ätzgrund mit Terpeninöl abgewaschen.



# **Atemschutz gegen Staub, Industriegase, einschließlich Rauch und Nebel.**

Es werden benutzt:

## **1. Luft- bzw. Sauerstoffschutzgeräte.**

- a) Frischluft-Saugschlauchgeräte,
- b) Frischluft-Druckschlauchgeräte<sup>1)</sup>,
- c) Sauerstoff-Schutzgeräte ohne Luftregeneration,
- d) Sauerstoff-Schutzgeräte mit Luftregeneration (Kreislaufgeräte).

## **2. Filtergeräte.**

- a) Staubmasken,
  - b) Gasmasken mit Filtereinsatz gegen Industriegase,
  - c) Gasmasken mit Filterbüchsen gegen Industriegase,
  - d) Gasmasken mit Filtereinsatz gegen Kampfstoffe,
  - e) Gasmasken mit Filterbüchse gegen Industriegase und Kampfstoffe.
- c), d) und e) bieten auch Schutz gegen Rauch und Nebel (Schwebestoffe).

Die Geräte nach 1 a) und b) sind unabhängig vom Sauerstoffgehalt der Umluft und Höhe der Gaskonzentration, aber abhängig von einer Frischluftbasis und Entfernung vom Arbeitsort. [Für Geräte nach a) 15 m, für Geräte nach b) 200 m, Pumpgeräte bis 40 m.]

Geräte nach 1 c) und d) sind unabhängig vom Sauerstoffgehalt der Umluft, freitragbar, aber zeitbegrenzt.

Filtergeräte nach 2 a) bieten ausschließlich Schutz gegen Staub und sind abhängig von Umluft.

Geräte nach 2 b) sind abhängig vom Sauerstoffgehalt der Umluft, mindestens 15 % Sauerstoffgehalt erforderlich. Sie sind nicht zu verwenden in schlecht ventilierten Räumen, in Kellern, Brunnen, Kanälen, Tanks, Kesseln, Gasometern, unter Trümmern usw.

Näheres über Typen von Luft- bzw. Sauerstoff-Schutzgeräten sowie über Filtergeräte siehe Druckschriften der Dräger-Werke, Lübeck, sowie der Auergesellschaft, Berlin N 65.

Über die Filtereinsätze bzw. über deren Schutz gegenüber den verschiedenen Industriegasen bzw. Dämpfen siehe nachstehende Tafel.

---

<sup>1)</sup> Injektorschlauchgeräte (Druckluft) und Blasebalg oder Pumpgeräte.

## Filterschutz gegen Industriegase und Dämpfe: Welche Filter schützen?

Gegen:	schützt Type	Filter: Kennfarbe	Bemerkungen	
Aceton .....	A	Braun	T-Gas, Schädlingsbekämpfung	
Acrolein .....	A	Braun		
Äthylalkohol .....	A	Braun		
Äthylenoxyd .....	T	Braun-grün		
Äther .....	A	Braun		
Ameisensäure .....	A	Braun		
Ammoniak .....	K	Grün		{ höchster Schutz bei Fehlen anderer Gase
Anilin .....	A	Braun		
Arsenwasserstoff .....	O	Gelb-grün		{ höchster Schutz bei Fehlen anderer Gase
Benzin .....	A	Braun		
Benzol .....	A	Braun		
Blausäure .....	G	Blau		
Bleirauch .....	D	Grau-gelb		
Brom .....	B	Grau		
Chlor .....	B	Grau		
Cyklon B .....	J	Blau-braun	Schädlingsbekämpfung	
Essigsäure .....	A	Braun		
Ester .....	A	Braun		
Formaldehyd .....	A	Braun		
Halogenwasserstoffsäuren (Salzsäure, Bromwasserstoffsäure, Fluorwasserstoffsäure) ...	B	Grau		
Kohlenwasserstoffe und deren Hologenabkömmlinge „Lösungsmittel“	A	Braun		
Metalldämpfe u. -rauche	D	Grau-gelb		
Methylalkohol .....	A	Braun		
Nitroverbindungen .....	B	Grau		
Phosgen .....	B	Grau		
Quecksilberdämpfe .....	460	Grau		
Salpetersäure usw. ....	B	Grau		
Saure Gase .....	B	Grau		
Schwefelkohlenstoff .....	A	Braun		
Schwefeldioxyd .....	E	Gelb		
Schwefeltrioxyd .....	455	Grau		
Schwefelwasserstoff .....	L	Gelb-rot		
Schweflige Säure .....	E	Gelb		
Staub, auch kolloid. ..	D	Grün-gelb		
Tetrachlorkohlenstoff ..	A	Braun		
Toluol .....	A	Braun		
Trichloräthylen .....	A	Braun		

### Allgemeine Bemerkungen:

Für Luftschutz nur S-Filter behördlich vorgeschrieben! **Gegen Kohlenoxyd auch Leuchtgas schützt S-Filter nicht!! Hier Sonderfilter!!** Das Filter der Volksgasmaske schützt ebenfalls nicht gegen Kohlenoxyd Leuchtgas und Kohlensäure!! **Alle Filter nützen nur, wenn genügend Luft (Sauerstoff) vorhanden!! Sonst Sauerstoffgeräte!!**

Gegen Brandgase (Reizstoffe in Brandgasen) schützt Filter B (Grau), doch nicht gegen Kohlenoxyd!! **Gegen Kohlensäure (CO<sub>2</sub>) schützt kein Filter!! Hier nur Sauerstoff- oder Frischluft- bzw. Preßluftgeräte!!**

## Papierformate nach DIN 476.

	Format- klasse	Reihe A Vorzugreihe mm	Reihe B mm	Reihe C mm
<p style="text-align: center;"><b>Bezeichnungsbeispiel.</b></p> <p>Das Format 210×297, Klasse 4 der Vorzugsreihe A, heißt</p> <p style="text-align: center;"><b>Format A 4.</b></p> <p>Die Abmessungen gelten als Größtmaße; Toleranzen sind nach unten zu legen und auf das äußerste zu beschränken.</p> <p>Als <b>Fertigformate</b> für alle <b>unabhängigen</b> Papiergrößen, wie Zeichnungen, Akten, Geschäftspapiere, Betriebsvordrucke, Karteikarten, Werbsachen, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, gelten die</p> <p style="text-align: center;"><b>Formate der A-Reihe.</b></p> <p>Einzelheiten sind folgenden Normblättern zu entnehmen:</p> <p><b>DIN 198 Papierformate</b> — Anwendungen der A-Reihe.</p> <p><b>DIN 676 Geschäftsbrief</b> — Format A 4.</p> <p><b>DIN 682 Rahmen für Bilder und Tafeln.</b></p> <p><b>DIN 820 Normblatt</b> — Abmessungen und Ausgestaltung.</p> <p><b>DIN 823 Zeichnungen</b> — Formate, Maßstäbe.</p> <p><b>DIN 824 Zeichnungen</b> — Falten auf A 4 für Ordner.</p> <p><b>DIN 825 Schildformate.</b></p> <p><b>DIN 826 Zeitschriften</b> — Format A 4, Satzspiegel, Druckstockbreite.</p> <p><b>DIN 827 Papier (Normalpapier)</b> — Stoff, Festigkeit, Verwendung.</p> <p><b>DIN 829 Buchformate.</b></p> <p>Für <b>abhängige</b> Papiergrößen, wie Briefhüllen, Ordner, Mappen, gelten die</p> <p style="text-align: center;"><b>Formate der Zusatzreihen B und C,</b></p> <p>Einzelheiten sind folgenden Normblättern zu entnehmen:</p> <p><b>DIN 678 Briefhüllenformate.</b></p> <p><b>DIN 680 Fensterbriefhüllen.</b></p> <p><b>DIN 828 Mikrophotographische Bilder.</b></p> <p><b>DIN 829 Buchformate.</b></p>	0	841 × 1189	1000 × 1414	917 × 1297
	1	594 × 841	707 × 1000	648 × 917
	2	420 × 594	500 × 707	458 × 648
	3	297 × 420	353 × 500	324 × 458
	4	210 × 297	250 × 353	229 × 324
	5	148 × 210	176 × 250	162 × 229
	6	105 × 148	125 × 176	114 × 162
	7	74 × 105	88 × 125	81 × 114
	8	52 × 74	62 × 88	57 × 81
	9	37 × 52	44 × 62	
	10	26 × 37	31 × 44	
	11	18 × 26	22 × 31	
	12	13 × 18	15 × 22	

# Alphabete.

Normschrift (s. DIN 16, 17, 1451).

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

*a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z*

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

Russisch.	Griechisch.	Morse.
A a <i>a a</i>	A α <i>a Alpha</i>	a ·—
Б б <i>b bje</i>	B β <i>b Beta</i>	ā ···—
В в <i>w wje</i>	Γ γ <i>g Gamma</i>	b ····
Г г <i>g (auch h)</i> <i>gje</i>	Δ δ <i>d Delta</i>	c —·—·
Д д <i>d dje</i>	E ε (kurz) <i>e Epsilon</i>	d ···
Е е <i>je je</i>	Z ζ <i>ds (z) Zeta</i>	e ·
Ж ж <i>sch Schiwete</i>	H η (lang) <i>e Eta</i>	f ···—
З з (weich) <i>s sje</i>	Θ θ <i>th Theta</i>	g —·—·
И и <i>i i</i>	I ι <i>i Iota</i>	h ····
Й й <i>i i</i>	K κ <i>k Kappa</i>	ch ———
К к <i>k ka</i>	Λ λ <i>l Lambda</i>	i ··
Л л <i>l el</i>	M μ <i>m Mü</i>	j ···—
М м <i>m em</i>	N ν <i>n Nü</i>	k —·—·
Н н <i>n en</i>	Ξ ξ <i>ks (x) Ksi</i>	l ····
О о <i>o o</i>	O o (kurz) <i>o Omikron</i>	m ———
П п <i>p pje</i>	Π π <i>p Pi</i>	n —·
Р р <i>r er</i>	Ρ ϱ <i>r Rho</i>	o ———
С с (scharf) <i>ss ess</i>	Σ σ ς <i>s Sigma</i>	ö ———·
Т т <i>t tje</i>	T τ <i>t Tau</i>	p ···—
У у <i>u u</i>	Υ υ <i>ü Ypsilon</i>	q ———·
Ф ф <i>f ef</i>	Φ φ <i>f (ph) Phi</i>	r ····
Х х <i>ch cha</i>	X χ <i>ch Chi</i>	s ····
Ц ц <i>z ze</i>	Ψ ψ <i>ps Psi</i>	t —
Ч ч <i>tsch tsche</i>	Ω ω (lang) <i>o Omega</i>	u ···—
Ш ш <i>sch scha</i>		ü ···—
Щ щ <i>schtsch schtscha</i>		v ···—
Ъ ъ <i>stumm jerr</i> (hartes Zeichen)		w ———
Ы ы (kurz) <i>ü jerrüj</i>		x ···—
Ь ь <i>stumm jerj</i> (weiches Zeichen)		y ———·
Э э <i>e e</i>		z ···—
Ю ю <i>ju ju</i>		1 ···—
Я я <i>ja ja</i>		2 ···—
		3 ···—
		4 ···—
		5 ···—
		6 ···—
		7 ···—
		8 ···—
		9 ···—
		0 ———
		· ····
		, ···—
		; ———·
		? ···—
		! ———

## Sachverzeichnis.

### A

Abbescher Längenmesser 492.  
Abbott 493.  
Abhör- und Laufprüfung 690.  
Abkürzungen der Gewindebezeichnungen 585.  
  der metr. Maße 57.  
Ableseunsicherheit 475.  
Abmaß, Definition 497.  
  Nennabmaß DIN und ISA 502 ff.  
Abnahmelehren 514.  
Abnutzung und Härte 312.  
  von Lehren 512, 513.  
Abschmelzschweißung 324.  
Abschrecken 268.  
Absolutes Maßsystem 67.  
Abwälzverfahren 693.  
Acrylate 242.  
AEG-Kupplung 632.  
Albo-Knorr-Kupplung 632.  
Alphabete, DIN, griechisch, russisch, Morse 742.  
Altern 269.  
Altgrad und Neugrad 53.  
Aluminium 200 ff.  
  -bleche, Gewichte 177.  
  Draht und Rohr, Gewichte 168.  
  -legierungen 200 ff.  
  Wärmebehandlung 280.  
Ampere 105.  
Anlassen 269.  
  — von Schnellstahl 270.  
Anlaßfarben 274.  
Anlaßöfen 268.  
Anlaßtemperatur, Kontrolle 270.  
Anlauffarben 270.  
Anlaufkupplung 632.  
Anschieben 479.  
Anschlüsse, an Gasflaschen, Kennfarben 318.  
Anschnitt, Reibahlen 371.  
Ansprechwert 475.  
Ansprenge 479.  
Anstriche 291.  
Anstrichstoffe, bituminöse 292.  
Antriebe, elektrische, Werkzeugmaschinen 109.  
Anzeigebereich 475.  
Anziehungskraft 80.  
Arbeit  
  Definition 67.  
  Bezeichnungen 74.  
Arbeitslehren 512.  
Arbeitsstudie 625.  
Arbeitsvorbereitung 721.

Arbeitszeit 625, 722.  
Arcatomschweißung (Schutzgasschweißung) 322.  
Archimedische Schnecke 701.  
Astralon 241.  
Atmosphäre 80.  
Atemschutz 739.  
Atomgewichte 148.  
Atrament-Verfahren 287.  
Ätzen 738.  
Aufbauschneide 341.  
Aufsteckdorne für Fräser 396.  
Aufsteckreibahle 374.  
Aufstecksenker 369.  
Aufwand 727.  
Augenblickskupplung 633.  
Ausdehnung durch die Wärme 131.  
Ausgießen des Innengewindes 537.  
Ausgleich-Gewinde 396.  
Aushärten von Aluminiumlegierungen 280.  
Außenräumen 444.  
Ausspitzen, Spiralbohrer 358.  
Austenit 186.  
Auswuchten 423.  
Autogenscheiden, Brennschneiden 319.  
Autogenschweißung, Gasschmelzschweißung 317.  
Automaten, Meißel 350.  
Automatenlegierungen 205.  
Azetylen-Entwickler 318.

### B

Balatarriemen 600.  
Bamag-Kupplung 628.  
Bar 80, 81.  
Barometer 81.  
BAU = British Assoc. Unit 105.  
Baumann-Steinrück, Schlaghärteprüfer 307.  
Baumwollriemen 599.  
Baustähle 183.  
Baustahl  
  Einsatzstahl 183, 275.  
  Nitrierhärten 277.  
  Vergüten 278.  
  Wärmebehandlung 265, 274, 279.  
  s. a. Werkzeugstahl.  
Bauwerke, zulässige Belastungen 92.  
Beanspruchung, wechselnde 94.  
Bearbeitbarkeit und Härte 312.  
Bearbeiten mit Hartmetall 260.  
Bearbeitung von Leichtmetallen 339.  
  von Preßstoffen 234.  
Befestigungsflansche 720.  
Beilegeringe 393.

Beizen  
   Leichtmetalle 289, 291.  
 Belastungen  
   Bauwerke 92.  
   von Schrauben 586.  
 Beleuchtung 120.  
 Beleuchtungsstärke 116.  
 Benennung technisch wichtiger Stoffe 145.  
 Berichtigung 474.  
 Beschäftigungsgrad 728.  
 Beschleunigung 50, 67, 73, 80.  
 Beschriftung  
   der DIN-Lehren 499.  
   der ISA-Lehren 514.  
 Betriebstemperatur 56.  
 Bezeichnungen 72 ff.  
 Bezugstemperatur 56, 473.  
 Bichromatbeize 289.  
 Bildwerfer 491.  
 Bilgram-Kegelradhobeln 656.  
 Bimsstein 437.  
 Bindung, Schleifscheiben 419.  
 Blattfedern, Dauerfestigkeit 100.  
 Bleche 172 ff.  
 Blechlehren 175 ff.  
 Blei 193.  
   -legierungen 193.  
   -Spritzgußlegierungen 193.  
 Blockketten 709.  
 Böhlerit 257, 338.  
 Böhlinger-Sturm-Getriebe 624.  
 Böttcher 657.  
 Bogenhöhen für Halbmesser  $r=1$  34.  
 Bogenlängen für Halbmesser  $r=1$  34.  
 Bogenlampen 118.  
 Bogenspanndicke 332.  
 Bogenverzahnung 651.  
 Bohren 355 ff.  
   mit Hartmetall 261.  
 Bohren, Schnittgeschwindigkeiten u. Vor-  
   schübe 366.  
 Bohrer  
   Spiral- 356.  
   Spitz- 355.  
 Bohrköpfe 375.  
 Bohrstanzen 375.  
 Bohrwerkzeuge 364.  
 Bonder-Verfahren 287.  
 Breitflachstahl, Maßabweichungen 167.  
 Brenner 319.  
 Brenngase 144.  
 Brennschneiden (Autogenschneiden) 319.  
 Brennstoffe 140, 142, 144.  
   Heizwert 141.  
 Brinell-Härte 305.  
 Brinellmeter 309.  
 Bronze 193.  
 Bronzelack 293.  
 Brown & Sharpe-Kegel 527.  
 Brownsche Schnecke 701.  
 Bruchfestigkeit 83.  
 Brünieren 287.  
 Bruttotonnengehalt 71.  
 Buckelschweißung 324.  
 Buna 237, 255.

## C

C-Werte für Kunststoffe 647.  
 Celsius 123.  
 CGS-System 67.  
 Chemische Benennung techn. wichtiger  
   Stoffe 145.  
 Chromoxyd 437.  
 Chromstähle 192.  
 Circular-Pitch 639.  
 Compar 484.  
 Cosinus 30.  
 Cotangens 32.  
 Coulomb 106.

## D

Dächer, Belastung 92.  
 Dampfrohre 169.  
 Dämpfe 153.  
 Dauerfestigkeit 94, 96.  
 Dehnung 82.  
 Diadur 257.  
 Diamant  
   Drehen 353.  
   Schneidenwinkel 435.  
   -werkzeuge 434.  
 Diamanten 339.  
 Diamantine 437.  
 Diametral-Pitch 639.  
 Dichte 56.  
 Didymglas 122.  
 Differentialgewinde 396.  
 Differentialteilen 405.  
 Diffusionsverfahren 286.  
 DIN-Passungssystem 495.  
 DIN-ISA-Gesamtübersicht 502 ff.  
 Dissousgas, Flaschengas 318.  
 Division, abgekürzte 53.  
 Divisionskalkulation 729, 730.  
 Dorne für Fräser 392.  
 Dosenlibelle 487.  
 Draht  
   Gewichte 167, 168.  
   und Blechlehren 175 ff.  
   -seile, Gewichte und Bruchfestigkeit 179.  
   Strombelastung 107.  
 Drall, Spiralbohrer 356.  
 Drehbank 340, 344.  
 Drehbarkeitsziffern, Leichtmetallsorten  
   343.  
 Drehen 332 ff.  
   Diamant 353.  
   Kühlen und Schmieren 341.  
   mit Hartmetall 259.  
   Leistung 346.  
   Normen 354.  
   Schnittgeschwindigkeit 334, 338, 342.  
   Schnittwinkel 259, 347.  
   Spanquerschnitt 332.  
   Standzeit 334.  
   Werkzeugverschleiß 339.  
 Drehkeil-Kupplung 633.  
 Drehmeißel 347, 348.  
   Form 350.  
   Schnittwinkel 259, 347.  
 Drehmoment 67.  
 Drehstrom, Motore 110.  
 Drehwerkzeuge, Verschiedenes 354.

Drehzahlbilder, logarithmische 717.  
 Drehzahlen  
 Leerlauf- 714.  
 Stufung 710.  
 Dreidrahtmethode 539.  
 Dreiecksberechnung 40.  
 Druck 80.  
 Bezeichnungen 73.  
 Druckminder-Ventile (Reduzierventile)  
 319.  
 Düsen, Messung 486.  
 Durchgangslöcher, Schrauben 588.  
 Durosokop 307.  
 Dyn 67.

## E

$e$  = Basis der nat. Logarithmen 50.  
 $e^{\mu \alpha}$  603.  
 Ebenheit 476.  
 Edelmetalle 181, 218.  
 Einflanken-Abrollprüfgerät 687.  
 Eingriffsteilung 674.  
 Eingriffsteilungs-Messung 677.  
 Eingriffswinkel, -Linie, -Strecke 636.  
 Einheiten, Kurzzeichen 78.  
 Einheitsbohrung 496 ff., 503.  
 Einheitswelle 495 ff., 506.  
 Einsatzhärten 275.  
 Einsatzmittel 275.  
 Einsatzstahl 183, 275.  
 Einstellwinkel zum Fräserfräsen 412 ff.  
 Einzahnreibahle 374.  
 Eisen 182.  
 Eisenkarbid 185.  
 EL-Getriebe 623.  
 Elastizitätsmaß 67.  
 Elastizitätsgrenze 82.  
 Elastizitätsmodul 82.  
 Elastizitätszahlen 91.  
 Elektrotechnik 105 ff.  
 Bezeichnungen 76.  
 Elektrische Freileitungen 204.  
 Elektrizitätsmenge, elektrostatische 67.  
 Elektro-Compar 485.  
 Elektroden 321.  
 Elektromotore 109 ff.  
 Ellipse 45.  
 Ellipsoid 47.  
 Eloxal-Verfahren 290.  
 Eltas-Lehre 485.  
 Emaillack 293.  
 Emissionsvermögen 137.  
 Empfindlichkeit 475.  
 Energie  
 Bezeichnungen 74.  
 Maßeinheiten 79.  
 Endmaße 479, 480.  
 Endmaßhalter 482.  
 Engler-Viskosimeter 299.  
 Enor-Trieb 624.  
 Entfetten 284.  
 Entrostet 284.  
 Entwickler-Azetylen 318.  
 Entzundern 284.  
 Erdbeschleunigung 50, 80.  
 Erfolg 728.  
 Erg 67.  
 Erlös 728.

Ertrag 728.  
 Eulersche Formeln 84.  
 Evolventenprofil 634.  
 Evolventen-Prüfgerät  
 Klingenberg 670.  
 Zeiss 673.  
 Evolventenschnecke 701.  
 Eytelwein ( $e^{\mu \alpha}$ ) 603.

## F

Faden 70.  
 Fahrenheit 123.  
 Faktoren und Primzahlen 22.  
 Fallhärteprüfung 309.  
 Farad 106.  
 Fase, Bohrer 357.  
 Farbkennzeichen  
 Passungslehren 499, 514.  
 Federn  
 Scheiben- 593.  
 Schrauben- 595, 596.  
 Fehler 474.  
 Fehlergrenzen  
 Endmaße 480.  
 Platten 494.  
 Schieblehren 481.  
 Schraublehren 481.  
 Stahlleiale 494.  
 Strichmaßstäbe 480.  
 Tuschierleiale 494.  
 Feinbleche 177.  
 Gewichtstafeln 177.  
 Feinblech- und Drahtlehren 175, 176.  
 Feinstbohren 432.  
 Feinstdrehen 432.  
 Feingewinde  
 metr. 520 ff.  
 Whitw. 518.  
 Feinmechanische Zahnräder, Prüfung 692  
 Feinmeßprojektoren 491.  
 Feinstbearbeitung 432.  
 Leichtmetalle 342.  
 Werkzeugmaschinen 432.  
 Werkzeugschneiden 433.  
 Feintaster 484, 488.  
 Feinziehschleifen 439.  
 Feld  
 elektr., Bezeichnungen 77.  
 magnetisches, Bezeichnungen 75.  
 Feldstärke, magnetische 67.  
 Fellow, Zahnräder 688.  
 Ferrit 186.  
 Festigkeitslehre 82.  
 Festigkeitszahlen 91.  
 der Hölzer 93.  
 Festmaßlehren 493.  
 Fette 298.  
 Feuerungen, Luftüberschuß 141.  
 Filtergeräte 739.  
 Flachgewinde, Gewindestahl 456.  
 Flachlehren 501.  
 Flachstahl, Gewicht 161 ff.  
 Fläche, Bezeichnungen 67.  
 Flächenberechnung 43.  
 Flächeninhalte 86.  
 Flächenmaße 57.  
 Flammpunkt 299.  
 Flankendurchmesser 530.

Flankenschraublehre 539.  
 Flankenwinkel 530.  
 Flansche, Befestigungs- 720.  
 Flaschengas (Dissousgas) 318.  
 Flender-Variator 622.  
 Fliehkraftkupplung 632.  
 Fließgrenze 82.  
 Fluchttafel 37.  
 Flüssigkeitsgetriebe 623.  
 Flußmittel 319.  
 Flußstahlrohre 169.  
 Formate, Papier 741.  
 Formelzeichen 54.  
 Formgebung (Kerbwirkung) 97.  
 Formmeißel 351.  
 Fräsdorn 392.  
     Zwischenringe 393.  
 Fräsdornkegel 397.  
 Fräsen 377 ff.  
     von Drallwindungen 406.  
     Einstellwinkel 412 ff.  
     Fräskräfte 380.  
     Fräsvorgang 377.  
     Gewinde- 460.  
     Gleichlauf- 381.  
     mit Hartmetall 259.  
     Schnittgeschwindigkeiten 382.  
     Schruppen und Schlichten 380.  
     Spanmenge 379.  
     von spiraligen Kurvenscheiben 407.  
     von Zähnen 693.  
 Fräser  
     Auswahl 383.  
     Aufsteckdorne 396.  
     Befestigung 393 ff.  
     — durch Mitnehmer 394.  
     Bohrung 384, 394.  
     Drehsinn 387.  
     Gestaltung 383.  
     Herstellung 391.  
     hinterdrehte Fräser 390.  
     Hinterschliff, Einstellmaße 403.  
     Kräfte 380.  
     Kreissägen 389, 417.  
     Messerköpfe 388.  
     Nuten 394.  
     Richtlinien für Auswahl 384.  
     Satzfräser 389.  
     Schärfen 398.  
     Schafffräser 388.  
     Scheibenfräser 389.  
     Schneidenwinkel 384.  
     Schnittbedingungen 380.  
     Spiralsteigung 392.  
     Stirnfräser 388.  
     Verzahnung 394.  
     Walzenfräser 387.  
     Zähnezahlen 384.  
 Fräsmaschine, Antriebsleistung 378.  
 Frässpindelnasen 397.  
 Freihub 476.  
 Freileitungen, elektrische 204.  
 Fühlhebel-Schraublehre 490.  
 Fühluhr 484.  
 Funkenprobe 315.  
 Furnierholz 222.  
 Fuß 66, 68.  
     und Zoll = Millimeter 63.

## G

g = Beschleunigung durch die Schwere  
     50, 67, 73, 80.  
 Gallsche Kette 707.  
 Galvanische Überzüge 285, 288, 290.  
 Gase, Litergewicht 153.  
 Gasflaschen, Anschlußstutzen 564.  
 Gasflaschenventil-Gewinde 564.  
 Gasgewinde, s. Gewindearten, Rohrgew.  
 Gaskonstante 79.  
 Gasmaske 739.  
 Gasrohre 169.  
 Gasschmelzschweißung 317, 319.  
 Gefrierpunkte s. Schmelzpunkte.  
 Gefüge  
     Schleifscheiben 419.  
     Werkzeugstahl 185 ff.  
 Gerbung 598.  
 Gesamtfehler, Zahnräder 686.  
 Geschwindigkeit 67.  
 Getriebe, stufenlos regelbare 623.  
 Geweberiemen 599.  
 Gewehrlaufbohrer 365.  
 Gewichte  
     Aluminium (Draht, Rohr) 168.  
     Atom- 148.  
     Berechnung eines Gußstückes nach  
         seinem Modell 154.  
     Bleche 173, 177.  
     Draht 167, 168.  
     Drahtseile 179.  
     Stahl (Flach-, Quadrat-, Sechskant-,  
         Rund-) 156 ff., 161 ff.  
     geschichteter Stoffe 154.  
     Hanfseile 179.  
     Kupferdraht 168.  
     Ladegewicht von Güterwagen 155.  
     Litergewicht von Gasen 153.  
     Messingrohre 170.  
     Metallplatten 171.  
     Rohre 169.  
     Seile 179.  
     Schnellstahl 159, 160.  
     Spezifisches Gewicht 149, 150.  
     Umrechnung englisch (amerikanisch)  
         in kg 65.  
     und Maße verschiedener Länder 68 ff.  
 Gewichtsgesetz 56.  
 Gewinde 529 ff.  
     Bezeichnungen 585.  
     Bohrer 446.  
     Durchmesser-Berechnung 558.  
     Fräsen 460.  
     — von Kurzgewinde 461.  
     — — Langgewinde 460.  
     Grenzmaße 547 ff.  
     Kernloch 449.  
     Kernlochbohrer 449.  
     -messen 529 ff.  
     -passungen 529.  
     -rollen 464.  
     -schleifen 467.  
     -schneiden auf der Drehbank 452.  
     -Schneideisen 459.  
     -Schneidkopf 459.  
     Schneiden von Flachgewinde 453.  
     — — Spitzgewinde 452.  
     — — steilgängigem Gewinde 454.



Gewinde  
 -schneiden, Wechselläder 466.  
 -stahl 451 ff.  
 -walzen 462.

Gewindearten  
 Amerikanisches Feingewinde ASME 574.  
 — Rohrgewinde ASTP 583.  
 — scharfes V-Gewinde 579.  
 Birmingham-Drahtlehre 581.  
 Bremsspindelgewinde DIN 263 561.  
 Britisches Normal-Feingewinde BSF 574.  
 Bodmer-Gewinde 576.  
 Ducommun-Steinlen-Gewinde 572.  
 Edison-Gewinde VDE 420 568.  
 Eisengewindeschrauben 581.  
 Englisches C.E.I.-Gewinde 575.  
 Fahrrad-Gewinde 578.  
 Französisches Gewinde S.F. 575.  
 Gasflaschen-Ventile 564.  
 Hamann-Patronen-Gewinde 573.  
 Holzschrauben 569, 570.  
 Karmarsch-Gewinde 572.  
 Kordelgewinde 584.  
 Löwenberz-Gewinde 576.  
 Messingrohrgewinde 584.  
 Metrisch VDI (S.I.) 572.  
 Metrisches DIN 13. 14 553 ff.  
 Metrisches-Fein 554 ff.  
 Nähmaschinen-Gewinde 578.  
 Nippelgewinde 568.  
 Röhrgewinde 582.  
 — nach Sellers 582.  
 Rohrgewinde 584.  
 Rundgewinde DIN 405 567.  
 Rundgewinde für Gasschutzgeräte  
 DIN 3182 568.  
 SAE-Gewinde 580.  
 Sägewinde DIN 513 562.  
 — eingängig DIN 513 563.  
 Schlauchventilgewinde 578.  
 Stahlpanzerrohr-Gewinde VDE 430  
 569.  
 Trapezgewinde DIN 103 559 ff.  
 — eingängig DIN 103 560.  
 — fein DIN 378 561.  
 — grob DIN 379 561.  
 — Acme 571.  
 Uhrschraben-Gewinde 573.  
 U.S.St. (Sellers) Gewinde 577.  
 Whitworth DIN 11 550.  
 — -Fein 1 551.  
 — -Fein 2 552.  
 — Rohrgewinde DIN 259 565.  
 — — für Fittings DIN 2999 566.

Glas  
 Plexiglas 242.  
 Strichmaßstäbe 479.

Gleason, Verzahnung 657.  
 Gleichdick 489.  
 Gleichlaufräsen 381.  
 Gleiten, spez. 636.  
 Gliederriemen 599.  
 Globoid-Schnecken 701.  
 Glühen 265.  
 Glühfarben 274.  
 Glühlampen 117.  
 Goldlegierungen 218.

Graustein 437.  
 Graphitschmierung 300.  
 Grenzlehren 501, 532.  
 Grenzspielzahl 95.  
 Grenzwerte der Schnittgeschwindigkeit  
 343.  
 Griechisches Alphabet 742.  
 Grundbegriffe, Messen 474.  
 Grundtoleranzen 496, 501, 512.  
 Grundzeit 622.  
 Gruppenantrieb 614.  
 Gütegrade Zylinder 496, 499.  
 Gewinde 532.  
 Güterwagen 155.  
 Guldinsche Regel 42.  
 Gummikeilriemen 600.  
 Gußeisen 135.  
 Gußstück, Modellgewicht 154.

**H**

Haarlineale 495.  
 Haarriemen 600.  
 Hartpapier 224.  
 Härbarkeit, Kunstharze 224.  
 Härte 304 ff.  
 Schleifscheiben 420.  
 und Abnutzung 312.  
 und Bearbeitbarkeit 312.  
 Härten 266 ff.  
 Fehler 271.  
 Öfen 267.  
 Öle 302.  
 Temperaturen 266.  
 Temperaturmessung 270, 273.  
 von Zahnrädern 694.  
 Härteprüfung 304 ff.  
 Anfeilverfahren 304.  
 Brinell 305.  
 Fallhärteprüfung 309.  
 Pendelhärteprüfer 304.  
 Ritz- 304.  
 Rockwell-Härte 306.  
 Rückprall (Skleroskop) 307.  
 Schlaghärteprüfung 307.  
 Vergleichstafel 310.  
 Vickers 306.  
 Vickers-Härtezahlen 308.  
 Härteskala von Mohs 305.  
 Härtung, gestufte, gebrochene 269.  
 Warmbad- 269.  
 Termal- 269.  
 Haftbeiwerte 518.  
 Haltepunktschreiber 274.  
 Handelsbezeichnungen, Leichtmetalle 211.  
 Kunststoffe 247.  
 Handreibahnen 373.  
 Handzeit 723.  
 Hanfriemen 599.  
 Hanfseile 179.  
 Harnstoff 228.  
 Hartblei 193.  
 Hartgewebe 224, 233.  
 Hartmetall 256, 338.  
 Auflöten von Plättchen 258.  
 Bobren 261.  
 Drehen 259.  
 Eigenschaften 256.  
 Fräsen 259.

Hartmetall  
 Hobeln 259.  
 Reiben 262.  
 Reiben, Arbeitsgeschwindigkeiten 263.  
 Verwendungsbereich 257.  
 Werkzeuge 258, 259, 433.  
 Werkzeugschäfte 258.  
 -werkzeuge, Schneidenwinkel 433.  
 -werkzeuge, Störungen beim Arbeiten 263.  
 Hartpapier 224, 233.  
 Hartverchromung 295.  
 Hauptzeit 723.  
 Heizwert 139.  
 Henry 106.  
 Herbert 304.  
 Heynau-Trieb 623.  
 Hinterschleifwinkel, Bohrer 357.  
 Hobeln, mit Hartmetall 259.  
 von Zahnradern 693.  
 Hochkantriemen 599.  
 Holz, Werkstoff 219 ff.  
 lamelliertes 220.  
 Sperrholz, Festigkeit 221.  
 Hölzer, Festigkeitszahlen 93.  
 Hohlkehlen 101.  
 Holzschrauben 569, 570.  
 Honen 439.  
 Hyperbel 45.  
 Hyperboloid 47.  
 Hypozykloidenzähne 657.

I

Igelite 240.  
 Inhibitoren 282.  
 Innengewinde-Schneiden 451.  
 Innenmeßgeräte 485, 490.  
 Innenmessungen 486.  
 Innenräumen 439.  
 Innensechskant-Schrauben 587.  
 Interferenz-Komparator 478, 492.  
 Interferenz-Methode 476.  
 Interpolation 1.  
 ISA-Passungen 496.  
 ISA-DIN, Übersicht, Nennabmaße 502.  
 Isolier-Preßstoffe 225, 227.  
 Isolierstoffe 107.  
 Istmaß 56.

J

Jahns-Getriebe 623.  
 Joule 79, 105, 125.

K

Kadmium 200  
 Kalkulation 724, 729.  
 Kalorie 79, 125.  
 Kanalbohrer 361.  
 Kanonenbohrer 364.  
 Kapazität, elektrische 67.  
 Kapazitäts-Kostenrechnung 730.  
 Karat 57, 70.  
 Kaurit 223.  
 Kegel 46, 522.  
 Berechnung 524.  
 Brown & Sharpe 527.

Kegel

Fräsdorne 392.  
 Metrische 526.  
 Morse 525.  
 Verjüngungen 523, 524.  
 Werkzeug- 522.  
 Kegelräder, Belastung 665.  
 Beziehungen 654.  
 Messung 690.  
 Prüfung 663.  
 Kegelreibbahnen 375.  
 Kegelscheiben 611.  
 Kegelsitze 104.  
 Kegeltriebe 663.  
 Kegelwinkel 523.  
 Kehlnähte 326.  
 Keile 593.  
 Keilquerschnitte 594.  
 Keilriemen 600, 619.  
 Kelvin (Wärme) 125.  
 Kennzeichnung der Lehren 499, 514.  
 Keramische Bindung 419.  
 Kerbwirkung 97.  
 Kernlochbohrer 449.  
 Kerze 116, 117.  
 Kettengetriebe 706.  
 Kettenglieder 101.  
 Kilogramm 56.  
 Kilogrammter 79.  
 Kilopond 56.  
 Kilowatt 78, 105.  
 Kilowattstunde 125.  
 Klingelberg-Gerät (Zahnform) 670.  
 Zweiflanken-Abrollprüfgerät 688.  
 Knickbelastung, Euler 84.  
 Knickspannung, Tetmajer 85.  
 Knoten 70.  
 Körner 490.  
 Körnung 418.  
 Körperberechnung 43.  
 Körper-Thermometer 473.  
 Kösters (Lichtwellen) 55, 478.  
 Kobalt 200.  
 Kohlenstoffstahl 185.  
 Kolb, Zahnrad 697.  
 Konstantan 107.  
 Konstruktionsstahl s. Baustahl.  
 Koordinaten-Meßgerät 491.  
 Kopfrechnen 51.  
 Korrosion 98, 282.  
 Korrosions-Schutz 282 ff.  
 Korund 418.  
 Kosten 727.  
 Kostenfaktor 730.  
 Kostenstellen-Rechnung 733.  
 Kraft 56.  
 Bezeichnungen 73.  
 elektromotorische 67, 105.  
 Kraftmoment 84.  
 Krangleisträger 90.  
 Kreis  
 -berechnung 34, 44.  
 -funktionen 30.  
 -inhalte 2ff.  
 -umfänge 2ff.  
 -Umfangsteilung 48.  
 Kreisbogenzähne 657.  
 Kreissägen 389, 417.

Kresolharze 224.  
 Kubikdezimeter 56.  
 Kubikfuß-Kubikmeter 66.  
 Kubische Gleichungen 36.  
 Kühlen und Schmieren, Drehen 341.  
 Kühlmittelfette 302.  
 Kühlmittelöle 302.  
 Kugeldruckhärteprüfung 305.  
 Kugelendmaße 501.  
 Kugelberechnung 46, 49.  
 Kugelinhalte 49.  
 Kugellagersitze 103.  
 Kunstharz 219.  
 Kunstharze, Härbarkeit 224.  
 Kunstharzlack 236, 293.  
 Kunstkorund 418.  
 Kunststoffe 219 ff.  
   c-Werte 647.  
   elektrische Werte 108, 227.  
   Übersichtstafel 247 ff.  
 Kupfer 192.  
 Kupferbleche, Gewichte 177.  
 Kupferdrähte, Gewicht- und Leitungswiderstand 168.  
 Kupferlegierungen 192.  
 Kupferspinddrähte 178.  
 Kupplungen 103.  
 Kupplungen für Wellen 625.  
 Kurbelwellen 103.  
 Kurzgewinde, Fräsen 461.  
 Kurzprüfverfahren, Drehen 344.  
 Kurzzeichen für Einheiten 78.

## L

Lack 292.  
 Lack- und Farbanstriche 291.  
 Lacke, Kunstharz 236.  
 Ladegewicht der Güterwagen 155.  
 Ladung, elektr., Bezeichnungen 77.  
 Lager, Preßstoff 231.  
 Länge  
   Ausdehnungszahl 131.  
   Bezeichnungen 72.  
 Längenmaße 57.  
 Läppdorn 437.  
 Läppen 436.  
   der Zahnräder 695.  
 Läppwerkzeuge 438.  
 Lagerweißmetalle 194.  
 Lamellen-Kupplung 625.  
 Lampe (Maßeinheiten) 55.  
 Lampen  
   Glüh- 117.  
   Metalldampf- 118.  
   Bogen- 118.  
   Gasglühlicht- 118.  
 Langgewinde 460.  
 Laufbohrer 365.  
 Lauf-Thoma-Getriebe 624.  
 Lebensdauer von Zahnrädern 643.  
 Ledeburit-Stahl 188.  
 Lederriemen 598.  
 Leerlauf-Drehzahlen 714.  
 Leesen (Härte) 307.  
 Lehrdorne 512.  
 Lehren 495, 532.

Leichtmetalle 200 ff.  
   Bearbeitung 339.  
   Feinstbearbeitung 342.  
   Oberflächenbehandlung 289 ff.  
   Legierungen, Übersichtstafel 211, 216.  
 Leichtmetallsorten, Drehbarkeitsziffern 343.  
 Leime, Kunstharz 223, 241.  
 Leinölfarben 292.  
 Leistung 67, 728.  
 Leistungsmessung, elektrische 112.  
 Leitertafel 37.  
 Leitfähigkeit 106.  
 Leitrolle 618.  
 Leitungen, Kupferquerschnitt 112.  
 Leitungsmetalle 106.  
 Leitungswiderstand von Kupferdrähten 168.

Leonard-Schaltung 111.  
 Leuchtdichte 116.  
 Leuchtfarben 122.  
 Leuchten 119.  
 Libellen, Wasserwaagen 487.  
 Licht, Einheiten 116.  
 Lichtbogenschweißung (Slavianoff) 321.  
 Lichtquellen 117.  
 Lichtschnittverfahren 493.  
 Lichttechnik 116.  
   Bezeichnungen 75.  
 Lichtwellenlängen 55.  
 Lignostone 223.  
 Lineale 493.  
 Linksschweißung 317.  
 Liter 56.  
 Litergewicht 153.  
 Logarithmen  
   Basis der natürlichen 50.  
   Briggsche 27.  
   Natürliche 27.  
 Logarithmische Drehzahlbilder 717.  
 Lorenz, Zahnräderbearbeitung 696.  
 Losscheibe 618.  
 Ludolphsche Zahl 50.  
 Lüfthebel 488.  
 Lüftmutter 488.  
 Luftdruck 80 ff.  
 Luftschutz 121.  
 Luftvorwärmung 143.  
 Luftüberschuß 141.  
 Luvican 241.  
 Lux 75, 116.

## M

$\mu$  = Mikron = 0,001 mm 55, 57.  
 Maag-Gerät, Zahnform 670.  
 Maag, Zahnräder-Bearbeitung 696.  
   Zweiflanken-Abrollprüfgerät 688.  
 Mackensen-Lager 432.  
 Magnesium 209.  
   -legierungen 209.  
 Magnet  
   Platten 428.  
   Schaltkupplung, Bamag 628.  
 Mahr, Zweiflanken-Abrollprüfgerät 688.  
 Mahr-Siemens-Gerät 485.  
 Makrogeometrie 493.  
 Martens (Härte) 304.

Martensit 186.  
 Maschinenmesser 328.  
     Schärfe 330.  
 Maschinenreibahnen 373.  
 Maschinenzeit 723.  
 Masse 56.  
     Bezeichnungen 72.  
 Massen (Gewichte) 57.  
 Maß- und Gewichts-Gesetz 55.  
 Maßabweichungen für Stab- und Breit-  
 flachstahl 167.  
 Maße und Gewichte verschiedener Länder  
 68ff.  
     metrische 57.  
 Maßeinheiten, CGS-System 67.  
 Maßstäbe 479, 480.  
 Maßsystem, metrisches 55.  
 Mathematische Zeichen 54.  
 Materialzuschlag 732.  
 Maurer (Kupplungen) 622.  
 MBV-Verfahren 290.  
 Mechau (Oberflächen) 493.  
 Meile 70.  
 Meisterräder 690.  
 Meißel  
     Automaten 350.  
     -halter 352.  
     Revolverdrehbänke 350.  
 Melaminharze 228.  
 Menge, Bezeichnungen 72.  
 Meßbereich 475.  
 Meßgenauigkeit 474.  
 Meßgeräte  
     für Zeit 724.  
     Innen- 485.  
 Meßhütchen 488.  
 Meßkraft 486.  
 Meßmaschinen 492.  
 Meßmikroskop, Werkzeug- 491.  
 Meßraum 473.  
 Meßscheiben 513.  
 Meßschnäbel 482.  
 Meßtemperatur 56.  
 Meßuhren 485.  
 Meßunsicherheit 474.  
 Messen 473 ff.  
     Grundlagen 473.  
     Gewinde 529.  
     Kegelräder 690.  
     beim Schleifen 426.  
     Zahnräder 669.  
 Messer 328.  
     -köpfe 388.  
 Messerlineale 495.  
 Messing 193.  
     -bleche, Gewichte 177.  
     -rohre 170.  
 Metalle, Übersicht 181.  
     seltene 218.  
 Metallkreissägen 417.  
     Schärfe 417.  
 Metall-Lack 294.  
 Metallplatten, Gewicht 171.  
 Metalluk-Kupplung 632.  
 Metallspritzen 286.  
 Meterdefinition 55.  
 Metrische Kegel 526.  
 Michelson 55.

Mikrogeometrie 493.  
 Mikrolux 485.  
 Mikrotast 484.  
 Millibar 80, 81.  
 Millimaß (Feintaster) 484.  
 Millimeter-Zoll 62.  
 Mineralische Bindung 419.  
 Minimeter 484.  
 Mipolam 240, 241.  
 Miramant 257, 338.  
 Mittelbleche 177.  
 Mittelspannung 94.  
 Modul 636, 645.  
 Moment 84.  
     magnetisches 67.  
 Morse-Alphabet 742.  
 Morse-Kegel 525.  
 Motore, elektrische 109 ff.  
 Multiplikation, abgekürzte 52.

## N

Nabensitze 103.  
 Nachkalkulation 729.  
 Nachstellbare Reibahnen 374.  
 Nahtschweißung 322.  
 Natürliche Logarithmen 2ff.  
 Nebenzeit 723.  
 Nenndrehzahlen, Vollast 715.  
 Nennmaß 56.  
 Nettotonnagehalt 71.  
 Netztafel 38.  
 Neugrad und Altgrad 53.  
 Neusilber 193.  
 Nickel 199.  
     -legierungen 199.  
 Niemann-Rutsch-Kupplung 628.  
 Niete 591.  
     Sinnbilder 592.  
 Nietverbindungen 99.  
 Niles, Zahnräder 697.  
 Nitrierhärten 277.  
 Normalelement 105.  
 Normalmodul 641, 658.  
 Normalteilung 641, 658.  
 Normaltemperatur 56.  
 Normschrift 742.  
 Normungszahlen 712ff.  
 Norton-Skala 420.

## O

OCE-Verfahren 277.  
 Oberflächenhärten 277.  
 Oberflächenbehandlung von Leichtmetall-  
 len 289.  
 Oberflächengüte 341.  
 Oberflächenprüfungen 493.  
 Oberflächenschutz 283.  
     Anstriche 291.  
     bei Leichtmetallen 289 ff.  
     Eisen und Stahl 284.  
     Emailüberzüge 287.  
     metallische Überzüge 284 ff.  
     nichtmetallische Schutzschichten 285 ff.  
     Oxidschichten 287, 290.  
     Phosphatschichten 287.  
     Reinigen 283.  
     Zink 288.

Öfen, Anlaß 267.  
 Härte- 267.  
 Öle 297  
 Anlaßöle 302.  
 Einteilung 298.  
 Erhaltung 302.  
 gefettete 298.  
 Härteöle 302.  
 Herkunft 297.  
 Kühlmittelöle 302.  
 mineralische 297.  
 Pflege 302.  
 Schneidöle 302.  
 Untersuchung 299.  
 Ohmsches Gesetz 105.  
 Oil-Gear-Getriebe 624.  
 Oppanol 241.  
 Optik, Bezeichnungen 75.  
 Optimeter 485  
 Optischer Rundtisch 487.  
 Teilkopf 409, 487.  
 Orthotest 484.  
 Oxydieren 290.

**P**

$\pi$  50.  
 Palloidräder, Belastung 666.  
 Palloidverzahnung 658.  
 Panzerrohrgewinde 569.  
 Papier, Werkstoff 223.  
 Papierformate 741.  
 Parabel 45.  
 Paraboloid 47.  
 Parallaxe 475.  
 Parallel-Endmaße 479, 480.  
 Parker-Verfahren 287.  
 Parkson, Zweiflanken-Abrollprüfgerät 688.  
 Passameter 485.  
 Passimeter 485.  
 Passungen  
 Rund- 495 ff.  
 DIN- 495.  
 Gewinde 529.  
 ISA- 496.  
 Passungslehre HK 485, 491.  
 Perbunan 255.  
 Peiseler-Diagnostiker 725.  
 Perlit 186.  
 Pendelprüfverfahren 691.  
 Pendelreibahnen 373.  
 Pfauter, Zahnradbearbeitung 696.  
 Pfeilverzahnung 651.  
 Pferdestärke-Kilowatt 78, 109.  
 Phenolformaldehydharze 224.  
 Pitch 639.  
 Pittler-Getriebe 624.  
 PIV-Trieb 622.  
 PK-Trieb 623.  
 Plättchenmeißel 352.  
 Planglasplatten 476.  
 Planimetrie 41.  
 Platten 494.  
 Platzkostenrechnung 735.  
 Plattierte Werkstoffe 285.  
 Plexi-Glas 242.  
 Poldi-Hammer 309.  
 Polieren 436.

Pollopas 228.  
 Polyvinyl 240.  
 Polstärke, magnetische 67.  
 Poppelreuter Arbeits-Schauuhr 725.  
 Potential, elektrostatisches 67.  
 Preis (Zahnräder) 657.  
 Preispolitik 737.  
 Pressen, für Preßstoffe 233.  
 Preßfuß 208.  
 Preßpassungen 517.  
 Preßpolieren 436.  
 Preßsitze 517.  
 Preßstoffe 225.  
 geschichtete 228.  
 Preßstoff-Lager 231.  
 Primzahlen 22.  
 Prisma 45.  
 Prismatoide 41.  
 Profil, Eisenbahn 155.  
 Profildwerfer 491.  
 Profilverschiebung (Zahnräder) 640.  
 Profilverzerrung 351.  
 Projektoren, Feinmeß- 491.  
 Proportionalitätsgrenze 82.  
 Prüflehren 513, 514.  
 Prüftemperatur 56.  
 Prüfung  
 auf Ebenheit 476.  
 feinmechanischer Zahnräder 692.  
 PTR. = Phys.-Techn. Reichsanstalt 55.  
 Pulvis-  
 Anlaufkupplung 628.  
 Kupplung 632.  
 Punktschweißung 323.  
 Puppitast 484.  
 Pyramide 46.  
 Pyrometer 127, 273.

## Q

Quadratische Gleichungen 36.  
 Quadratstahl, Gewichtstafel 156.  
 Quadratzoll-Quadratmillimeter 64.  
 Qualitäten, Sitz- 496.  
 Quecksilber 200.  
 Quecksilbersäule 80, 81.  
 Querbohrungen, Dauerfestigkeit 102.  
 Querschneide (Bohrer) 358.  
 Quetschgrenze 82.

## R

Rachenlehren 501, 512, 536.  
 Raummaße 56, 57.  
 Raumwinkel 67.  
 Räumen 435, 439.  
 Anwendungsbereich 440.  
 Räummaschinen 445.  
 Räumvorrichtungen 444.  
 Räumwerkzeug 441.  
 Schmier- und Kühlmittel 443.  
 Schnittgeschwindigkeit 443.  
 Wirtschaftlichkeit 440.  
 Zahnfolge 442.  
 Räumwerkzeug, Gestaltung 441.  
 Pflege und Handhabung 445.  
 Rechenhilfen 51.

Rechtsschweißung 317.  
 Reduzierventile, (Druckminder-Ventile) 319.  
 Refa 684.  
 Reg. Tonnen 71.  
 Reibahlen 371 ff.  
   Hand- 373.  
   mit Hartmetall 262.  
   Kegel- 375.  
   Maschinen- 373.  
   Nachstellbare 374.  
   Schnittgeschwindigkeiten 375.  
   Spülen 263.  
   Vorschübe 375.  
 Reibungskupplungen 625.  
 Reibungsziffer (Riemen) 606.  
 Reibwerte 629.  
 Reihen 37.  
 Reinecker, Zahnradbearbeitung 696, 698.  
 Reiterlehren 489.  
 Resite 225.  
 Resitole 225.  
 Resole 225.  
 Restbruchzone 94.  
 Restquerschnitt 332.  
 Revolverbänke, Meißel 350.  
 Reziproke Werte 2 ff.  
 Rheinit 257, 338.  
 Riemen 598 ff.  
 Riemenscheiben, Ausführung 615.  
 Riementreibe 598, 602.  
 Riemenverbindung 601.  
 Ritzhärteprüfung 304.  
 Röhrenlibelle 487.  
 Rohre, Gewichte 168, 169.  
 Rollenkette 707.  
 Rollennahtschweißung 324.  
 Rollieren 436.  
 Rockwell (Härte) 306.  
 Rostschutz s. Oberflächenschutz.  
 Rotguß 193.  
 Rückprallhärteprüfung 307.  
 Rüstzeit 722.  
 Rundkerben, Dauerfestigkeit 102.  
 Rundlauffehler 686.  
 Rundriemen 599.  
 Rundstahl, Gewichtstafel 156.  
 Rundteiltisch (Lindner) 487.  
 Rundtisch, optischer 487.  
 Rutschkupplung 628.

## S

Sägediagramm 340.  
 Salzbad 268.  
 Sauerstoff 318.  
 Saurer, Einflanken-Abrollprüfgerät 687.  
 Schaben 436.  
   von Zahnradern 695.  
 Schärfe, Maschinenmesser 330.  
 Schalter, elektrische 113.  
 Schaltzeug 630.  
 Scheibenfedern 593.  
 Schicht (Zahnräder) 657.  
 Schieblehren 481, 482, 679.  
 Schiefermehl 437.  
 Schlaghärteprüfung 307.

Schleifen 418 ff.  
   Aufspannen 428.  
   Einspannen 426.  
   Einstechschleifen 426.  
   Fehler 430.  
   Fein- 435.  
   Flächenschleifen 427, 435.  
   Form- 435.  
   von Gewinde 435.  
   Innenschleifen 427.  
   von Leichtmetall 423, 424.  
   — Maschinmessern 330.  
   Rund- 435.  
   Schnittgeschwindigkeiten 423.  
   Spantiefe 425.  
   spitzenloses 428.  
   — Einstechschleifen 429.  
   mit Stirnschleifkopf 427.  
   Trennschleifen 430.  
   Trocken- und Naß- 423.  
   mit Umfangschleifrad 428.  
   Vorschub 424.  
   Zahnräder 695.  
 Schleiffunkenprobe 315.  
 Schleifmaschinen, Spiralbohrer- 358.  
 Schleifmittel 418.  
 Schleifscheiben 418 ff.  
   Abrichten 425.  
   Auswahl 420.  
   Auswuchten 422.  
   Befestigung 422.  
 Schlichtmeißel 349.  
 Schlüsselweiten 589.  
 Schlupf 606.  
 Schlußverbindung, Riemen 601.  
 Schmelzpunkte 134.  
 Schmelzwärme 136.  
 Schmiergeräte 301.  
 Schmiermittel 297.  
   Auswahl 299.  
   Einteilung 298.  
   Fette 298.  
   Graphitschmierung 300.  
   Herkunft 297.  
   Öle 297.  
   Schneidöle 302.  
   Untersuchung 299.  
 Schmierrauten 300.  
 Schmier-systeme 301.  
 Schmierung  
   Gleitlager 299.  
   Preßstofflager 300.  
   Wälzlager 300.  
 Schneckengetrieb 701.  
 Schneckenschleifmaschine 705.  
 Schneideisen 459.  
 Schneidenflächen, Drehmeißel 348.  
 Schneidenwinkel, Drehmeißel 348.  
 Schneidkopf 459.  
 Schneidmetalle s. Hartmetalle.  
 Schneid-Öle 302.  
 Schneidstoffe 337.  
 Schnellarbeitsstähle 338.  
 Schnelldrehzahlen 716.  
 Schnellfrequenzen 717.  
 Schnellstahl 189, 337.  
   Anlassen 270.  
   Gewicht 159, 160.

Schnellstahl  
Härten 266, 269.  
Richten 271.

Schnittgeschwindigkeit 334, 338, 342.

Schnittgeschwindigkeiten  
Gewindeschneiden 451.  
für Hartmetall 260.  
— Preßstoffe 234.  
— Zink 198.

Schnittdrücke 333.

Schoop-Verfahren 286.

Schrägungswinkel 642.

Schrägverzahnung 641, 651.

Schrauben  
Amerikanische Automobil- 580.  
Eisengewinde- 581.  
für Holz 570.  
Sinnbilder 586.  
-belastungen 586.  
Berechnung 586.  
Dauerfestigkeit 98.  
Durchgangslöcher 588.  
-federn 100, 595.  
-räder 651.  
— Beziehungen 650.  
-triebe 641.

Schraublehren 481, 483.  
Fühlhebel- 490.  
Innen- 483.  
Zahnweiten 685.

Schruppmeißel 349.

Schubspannung 83.

Schutzgasschweißung, Arcatomschweißung 322.

Schwarz, Härteprüfung 309.

Schweißen, Kunststoffe 239.  
Zink 199.

Schweißnähte, Zeichnungsnorm für 326, 327.

Schweißverbindungen, Dauerfestigkeit 99.

Schwellenwert 475.

Schwere, Beschleunigung 67.

Schwerpunktabstände 86.

Schwermetalle 192 ff.

Schwindmaße 131.

Sechskantstahl, Gewichtstafel 156

Seelenelektroden 321.

Seemeile 70.

Seegerkegel 129.

Sehnenlängen für Halbmesser 1, 34.

Seile, Gewichte und Bruchfestigkeit 179.

Seidenriemen 599.

Selbsttätige Meßgeräte 90.

Selbstkostenrechnung, industrielle 727.

Seltene Metalle 218.

Senken 355, 369.

Senker  
Formen 369.

Sheradisier-Verfahren 286.

Sicherheitskupplungen 632.

Sicherungen 112, 113.

Siedepunkte 134.

Siegling-Riemen 600.

Silber 218.

Silberlegierungen 218.

Siliziumkarbid 418.

Simpsonsche Regel 41.

Sinnbilder  
für Niete 592.  
— Schrauben 586.

Sitzfamilie 501.

Skalenteilgröße 475.

Skalenwert 475.

Skleroskophärte 307.

Slavianoff, Lichtbogenschweißung 321.

Solex-Verfahren 486.

Sollmaß 56.

Sondermeßmittel 490.

Sorbit 186.

Spaltlehren 495.

Spannmenge, Fräsen 379.

Spannrollen 608, 618.

Spannungsausschlag 94.

Spannungsbeseitigung 269.

Spanquerschnitt 332.

Spantiefe für Hartmetall 260.

Sperrfilter 122.

Sperrholz 219.  
Festigkeit 221.

Spez. Gewichte 150.  
Bestimmung 149.

Spione 495.

Spiralbohrer 356.  
Ausspitzen 358.  
Behandlung 361.  
für Blechpakete 360.  
Drall 356.  
Drehmoment 363.  
mit Hartmetallschneiden 360  
Instandhaltung 361.  
Kupfer 359.  
Kunststoffe 360.  
Leichtmetalle 359.  
für Marmor 360.  
Messing 360.  
Nettoleistung 363.  
Prüfen 359.  
für Schiefer 360.  
Schleifen 358.  
Schnittgeschwindigkeiten 366.  
Schnittleistung 362.  
Sonderausführungen 359.  
Vorschübe 366.

Spiralkegelräder 657.

Spiralmikrometer 492.

Spiralschnecke 701.

Spiralsenker 369.

Spitzbohrer 355.

Spitzenloses Schleifen 428.

Spitzenpiel 533.

Spitzenwinkel, Bohrer 357.

Spitzkerben, Dauerfestigkeit 103.

Spitzsenker 369.

Springkeil-Kupplung 633.

Spritzen von Metall 286.  
von Kunststoff 243.

Spritzgußlegierungen 193, 194, 195, 208.

Stabköpfe, Dauerfestigkeit 101.

Stabstahl, Maßabweichungen 167.

Ständer, Feintaster 488.

Stahl 183 ff.  
abgestandener 265.  
eutektoider 186.  
hitzebeständig 192.  
Innengewindeschneiden 451.

## Stahl

- Korrosionsbeständiger 191.
- für Kaltarbeits-Werkzeuge 189.
- Reinigung 271.
- für Warmarbeits-Werkzeuge 190.
- verbrannter 265.
- verglühter 265.
- s. a. Baustahl.
- s. Drehmeißel.
- s. Werkzeugstahl.
- Stahlbandantrieb 614.
- Stahldraht, Stubs 178.
- Stahllineale 494.
- Standzeit, Drehmeißel 334.
- Steigung 530.
- Steigungsprüfung 511.
- Stereometrie 41.
- Stichmaße 483.
- Stiftlochreibahnen 375.
- Stirnmodul 658.
- Stirnräder, Beziehungen 638.
- Stirnteilung 658.
- Stockpunkt 299.
- Störungen, Elektromotor 114.
- Stoppuhr 725.
- Stoßen von Zahnrädern 693.
- Streckgrenze 82.
- Strehler, Innengewindeschneiden 451.
- Streichlack 292.
- Streuung 475.
- Strichmaßstäbe 479, 480.
- Glas 479.
- Stromag-Kupplung 625.
- Strombelastung, Draht 107.
- Stromstärke
  - elektrische 105.
  - elektromagnetische 67.
- Stromverbrauch, Elektromotor 112.
- Stubs-Stahldraht 178.
- Stückkalkulation 724.
- Stufenscheiben 612.
- Stufensprünge 712, 718.
- Stumpfnähte 323.
- Stumpfschweißung 324.
- Sturm-Getriebe 624.
- Superfinish 439.

## T

- Tangens 32.
- Tangentialmeißel 350.
- Taster 493.
- Tauchen 289.
- Taylor-Grundsatz 512, 535.
- Taylor-Schneiden 349.
- Tego-Leim 223.
- Tegoviro-Leim 223.
- Teilfehler (Zahnräder) 674.
- Teilkopf
  - Arbeiten 403.
  - Einstellung 409.
  - Einstellwinkel 412 ff.
  - optischer 409, 487.
- Teilungsfehler 674, 676.
- Eingriffs- 674, 677.
- Teilkreis- 674, 676.
- Teilungsmessung 676.
- Teilungsprüfgerät von Mahr 677.

- Teilverfahren 403.
- Differential- 405.
- Temperatur 56, 473.
  - ausgleich 473.
  - Bezeichnungen 74.
  - Flamm- 142.
  - Grenz- 142.
  - meißfarben 129.
  - meßgeräte 125, 273.
  - messung 123.
  - Schmelz- 136.
  - stifte 130.
- Temperguß 185.
- Termalhärtung 269.
- Tetmajer, Knickspannung 85.
- Thermitschweißung 317.
- Thermochrom 130.
- Thermocolor 129.
- Thermoelement 125, 273.
- Thermometer 124, 126, 473.
- Thoma-Getriebe 623.
- Tiefenschieblehren 482.
- Tieflochbohrer 364.
- Titanit 257, 338.
- Toleranzinheit 496.
- Tonerde 437.
- Torr 80.
- Träger 89, 90.
- Trägheitsmomente 67, 84, 86.
- Trapezgewinde 456.
- Treibkette 706.
- Trenn-Schleifen 430.
- Trentini (Messen) 493.
- Trigonometrie 39.
- Trolitul 241.
- Troostit 186.
- Tropfpunkt 299.
- Tuschieren 436.
- Tuschierlineale 494.
- T-v-Kurve 334.

## U

- Überdeckungsgrad 636.
- Überholkupplung 632.
- Übersetzung 475.
- Uhlhorn-Kupplung 632.
- Ultra-Optimeter 485.
- Ultrapas 228.
- Umgrenzung, Haupt- und Nebenbahnen 155.
- Umkehrpunkt 490.
- Umkehrspanne 486, 489.
- Umrechnung Zoll Millimeter 58 ff.
- Umwandlungstemperatur 136.
- Ungleichteilung der Reibahnen 372.
- Universal-Meßmikroskop 492, 544.
- Untermaße für Senker 369.
- Unterschnitt 636.
- Urkilogramm 55.
- Urmaße 513.
- Urmeter 55.

## V

- Vegetabilische Bindung 419.
- Ventilgewinde für Gasflaschen 564.
- Verbrauch 727.



Verbrennung, Formelzeichen 138 ff.  
 Verchromung 295.  
 Verdampfungswärme 135.  
 Verfahrenszuschlag 732.  
 Vergüten 270, 278.  
 Vergütungs-Stähle 184, 279.  
 Verlustzeit 723.  
 Verschleißmarkenbreite 339.  
 Verstickten 277.  
 Verzähen 270.  
 Verziehen 322.  
 Vickers-Härtzahlen 306, 308.  
 Vieleck-Berechnung (n-Eck) 44.  
 Vielzahn-Kupplung 580.  
 Vierkante 590.  
 Vinylverbindungen 238, 240.  
 Viskose 224.  
 Viskosität 298.  
 Voith-Maurer-Kupplung 625.  
 Vollast-Neendrehzahlen 714.  
 Volt 105.  
 Volumen, Bezeichnungen 72.  
 Vorkalkulation 722, 730.  
 Vorlasthärteprüfung 306.  
 Vorschub  
   Bohren 366.  
   Drehen 334, 338.  
   Fräsen 382.  
   Hartmetalle 260.  
   Schleifen 424.  
 Vulkanfaser 223.

## W

Wälzlagerpassungen 515.  
 Wälzpunkt 636.  
 Wälzverfahren 693.  
 Wärme 67, 123.  
 Wärmeausdehnung 131, 473.  
 Wärmemenge, Bezeichnungen 74.  
 Wärmeleitfähigkeit 132.  
 Wärme, Schmelz- 135, 136.  
   spez. 135, 136.  
   -strahlung 137.  
   Verdampfungs- 135, 136.  
 Walzenpressung 644.  
 Warmbehandlung, von Stahl 265.  
   von Aluminium 280.  
 Wassergasschweißung 317.  
 Wassersäule 80, 81.  
 Wasservorlage 319.  
 Wasserwaagen (Libellen) 487.  
 Wate 328.  
 Watt 105.  
 Wattsekunde 79, 105.  
 Wattstunde 105.  
 Wechselbeanspruchung 94.  
 Wechselräder 469.  
   Gewindeschneiden 452.  
 Wechselstrom 106.  
 Weibel-Verfahren 324.  
 Wellen, Dauerfestigkeit 101.  
 Wellenkupplungen 625.  
 Wemax-Trieb 600.  
 Werkstoffe 180 f.  
 Werkzeugkegel 522.  
 Werkzeugmeßmikroskop 491, 542.

Werkzeugstahl 185 ff.  
   Abschrecken 373.  
   Altern 269.  
   Anlassen 269.  
   Anlaßtemperatur, Kontrolle 270.  
   Auswahl 188.  
   Chem. Zusammensetzung 189.  
   Entspannen 269.  
   Gefüge 185 ff.  
   Härten 266.  
   Härten, Fehler 272.  
   Härtetemperaturen 187.  
   für Kaltarbeits-Werkzeuge 189.  
   Kohlenstoffstahl 185.  
   Legierter 188.  
   für Meß-Werkzeuge 191.  
   Nachlassen 269.  
   Richten 271.  
   Schnellstahl 189.  
   Vergüten 270, 278.  
   Verzähen 270.  
   für Warmarbeits-Werkzeuge 190.  
   Warmbehandlung 265, 279.  
 Werner, Schlaghärteprüfer 307.  
 Weston Normalelement 105.  
 Wichte 56, 72.  
 Widerstände, Werkstoffe 106.  
 Widerstand, Durchschlags- 109.  
   elektr. 105.  
   elektrischer, Bezeichnungen 77.  
   elektromagnetischer 67.  
   von Flüssigkeiten 107.  
   Leitungs- 106.  
 Widerstandsmomente 84, 86.  
 Widerstandsschweißung 323.  
 Widia 257, 338.  
 Winkelfunktionen 39.  
 Winkelkorrektur 658.  
 Winkel, Lineale, Richtplatten 493.  
 Winkelmessung 487.  
 Winkel, Meißel 259, 347.  
 Wohlerkurven 94.  
 Wülfel-Getriebe 622.  
 Wüst-Bardenheuer Härteprüfung 309.

## Y

Yard 68, 70.


## Z

Zähflüssigkeit 299.  
 Zahndicke, Messung 679.  
 Zahnformfehler 669.  
 Zahnformfräser 693.  
 Zahnkette 702.  
 ZF, Einflanken-Abrollprüfgerät 687.  
 Zahnradpumpen 623.  
 Zahnräder 634.  
   Bearbeitung 693.  
   Berechnung 643.  
   Biegebeanspruchung 645, 646, 649.  
   Gesamtfehler 686.  
   Herstellen von 693.  
   Kegelrader 652 ff.  
   Kunststoff 233.  
   Messsen 669.  
   Schraubenräder, Beziehungen 642.

Zahnräder  
  Stirnräder, Berechnung 643.  
  Stirnräder, Beziehungen 637.  
  Teilverfahren 693.  
Zahnrichtungsfehler 686.  
Zahnweite 682.  
Zahnweiten-Schraublehre 685.  
Zapfensenker 369.  
Zapon-Lack 294.  
Zeichen, mathematische 54.  
Zeichnungsnormen für Schweißnähte 326,  
  327.  
Zeit, Bezeichnungen 73.  
Zeitaufnahme 309, 725.  
Zeitaufnahme, Auswerten 726.  
Zeitbegriffe 722.  
Zeitermittlung 723.  
Zeitfestigkeit 95.  
Zeitmeßgeräte 724.

Zellglas, Zellhorn 224.  
Zellon 224.  
Zellulose 219.  
Zellwolle 224.  
Zementieren 275.  
Zementit 186.  
Ziehschleifen 439.  
Zink 194 ff.  
Zinkblechlehren 178.  
Zinkdrahtlehre, engl. 178.  
Zinklegierungen 194.  
Zinn 194.  
Zinnlegierungen 194.  
Zoll, amerikanischer 58.  
  englischer 58.  
  -Millimeter 58 ff.  
Zuschlagkalkulation 730.  
Zweiflanken-Abrollprüfgerät 688.  
Zykloidenprofil 634.  
Zylinder-Berechnung 45.

---

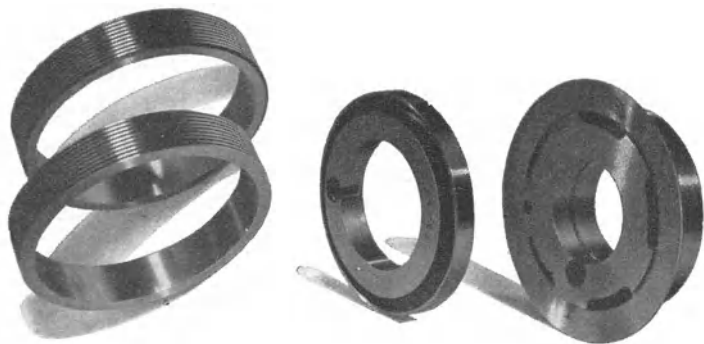


### **Aus den Maschinenmesserfabriken:**

Langmesser und Rundmesser für Cellulose,  
Holz, Leder, Metall, Papier, Tabak usw

### **Aus der Werkzeugfabrik:**

Zahnradfräser, Keilwellenfräser,  
Gewindefräser, Walzen- und Formfräser,  
Lehrdorne, Lehrringe, Rachenlehren,  
Gewindelehren, Parallel-Endmaße.

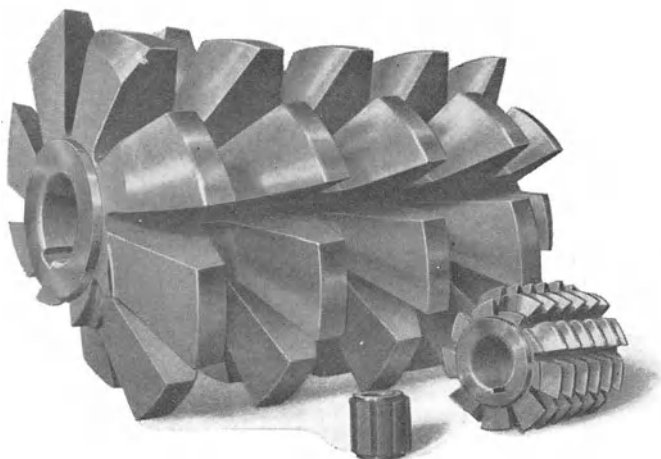


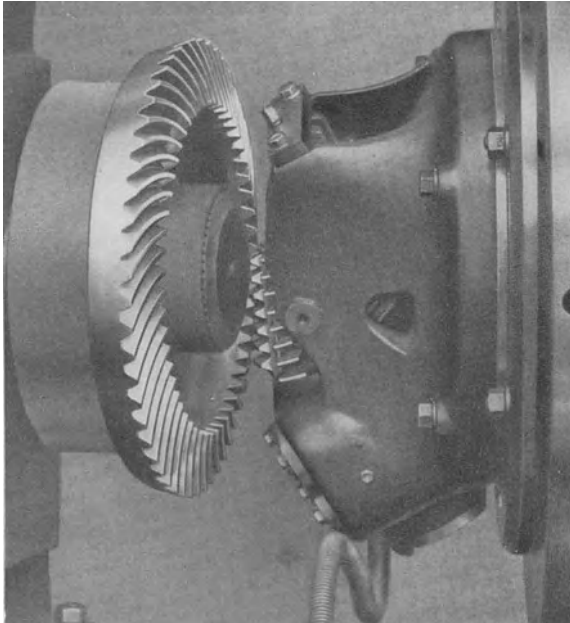


Bild 3


Bild 4

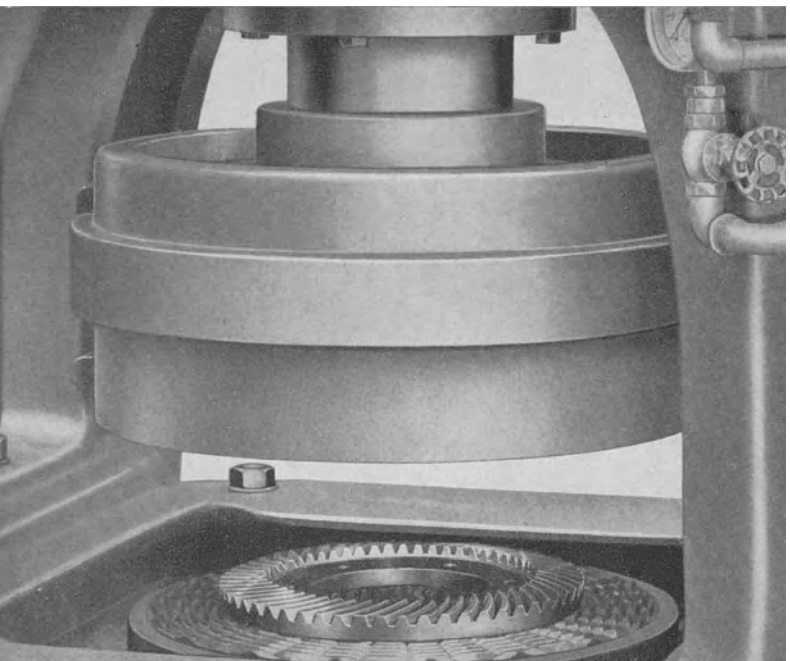


# Maschinen für die Zahnrad-Herstellung

- Bild 3 Fräsen eines Palloid-Spiralkegelrades auf einer Klingenberg-Wälzfräsmaschine,
- Bild 4 Hydraulische Härtemaschine nach dem Preßstromverfahren,
- Bild 5 Zahnrad-Läppmaschine für Kegelräder, Stirn- und Schraubenräder,
- Bild 6 Schleifen eines Wälzfräasers auf der Werkzeug-Scharfschleifmaschine GW 20,
- Bild 7 Klingenberg-Schneckenschleifmaschine, Prüfen der Flankenform.

Bild 5

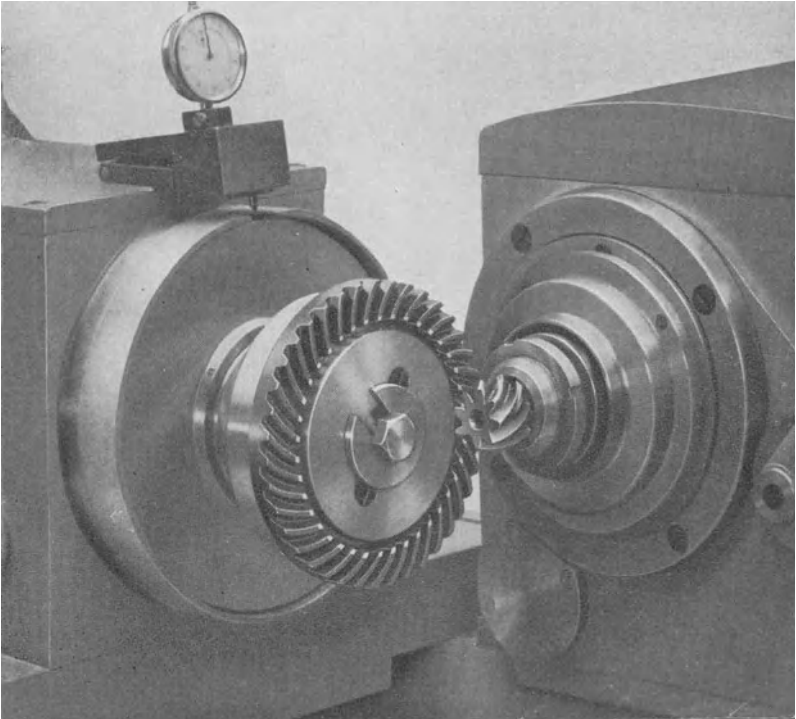

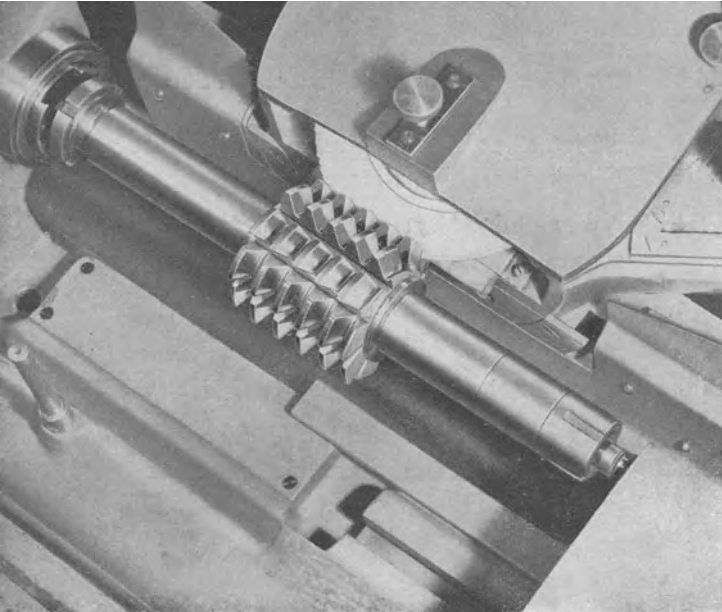

**Bild 6**

**Bild 7**

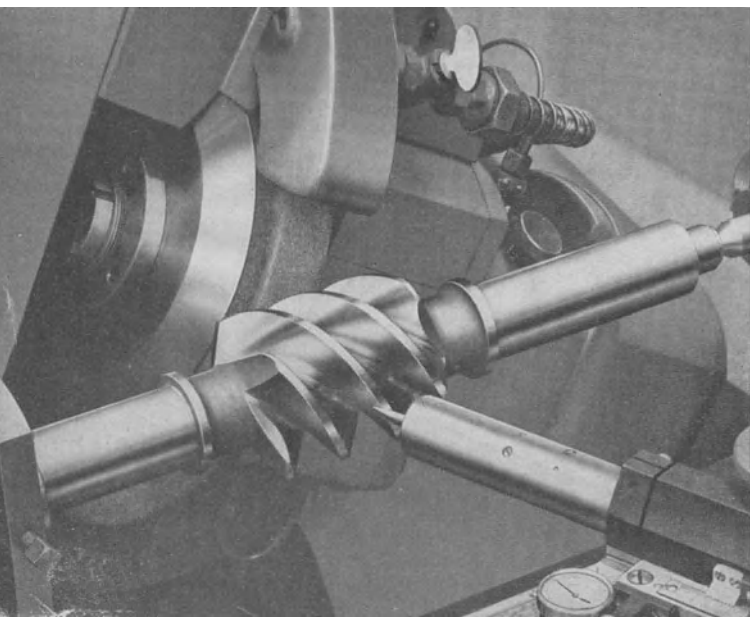




Bild 8

## Aus dem Meßgerätebau

Abroll-Prüfgeräte nach dem Pendelprinzip für Stirn- und Schraubenräder (Bild 8), sowie Kegelräder, ferner Geräte für die Zahnformprüfung, Teilungsprüfung (Bild 9) und ähnliche Prüfungen. Geräte für die Wälzlagerprüfung.

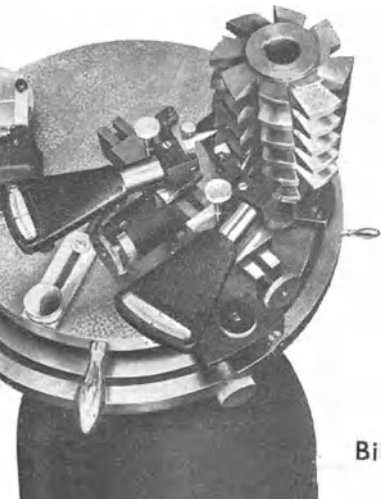


Bild 9

## FABRIKATIONS-PROGRAMM

Stahl auf Eisen:	Remscheid-Preyersmühle.
Schmiedestücke:	Remscheid-Preyersmühle.
Maschinenmesser: für alle gewerbliche Zwecke, von den kleinsten Rundmessern bis zu den größten Langmessern.	Remscheid- Berghausen u. Preyersmühle.
Genauigkeitswerkzeuge: Fräs-, Reib-, Bohr-, Gewindeschneid-, Meß-, Lehr-, Spannwerkzeuge u. s. f.	Hückeswagen. Rotterdam.
Zahnrad-Herstellungsmaschinen: Wälzfräsmaschinen für Klingelberg - Palloid- Spiralkegelräder, Hydraulische Härtemaschinen nach dem Preß- strom-Verfahren, Zahnrad-Läppmaschinen für Kegel-, Stirn- und Schraubenräder, nach dem Schwingungsläpp- Verfahren, Schnecken Schleifmaschinen nach dem Vergleichs- schleif-Verfahren, Hydraulische Profilschleifmaschinen für Wälz- fräser und Schnecken, Selbsttätige Werkzeug-Scharfschleifmaschinen, Zahnrad-Geräuschprüfmaschinen, Universal-Zahnrad-Prüf- und Meßgeräte, Prüfgeräte für Kugellager.	Hückeswagen.
Schneckengetriebe:	Hückeswagen.
Spiralkegelräder:	Hückeswagen.

## VERKAUFS - ORGANISATION

### INLAND:

W. Ferd. Klingelberg Söhne

Berlin, Berlin-Ostabteilung (für Rußland, General-Gouvernement,  
Wartheland und Ost-Oberschlesien), Breslau, Chemnitz, Düsseldorf,  
Frankfurt a. M., Hagen i. W., Hamburg mit angegliederten Abtei-  
lungen für Südamerika und Ostasien, Hannover, Leipzig, Mannheim,  
Prag, Remscheid, Stuttgart, Wien.

### AUSLAND:

W. Ferd. Klingelberg Söhne

Barcelona, Shanghai, Zürich.

S. A. Fynwerk Fynwerk Ltd.  
Brüssel London

Ets. Klingelberg  
Paris



Klingelberg-Fijnwerk N. V.  
Rotterdam

# KLINGELBERG

W. FERD. KLINGELBERG SÖHNE, REMSCHEID