

Das Löten

WALTHER BURSTYN

 Springer

WERKSTATTBÜCHER
FÜR BETRIEBSBEAMTE, VOR- UND FACHARBEITER
HERAUSGEGEBEN VON EUGEN SIMON, BERLIN

HEFT 28

Das Lötten

Von

Dr. W. Burstyn

Mit 75 Figuren im Text



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
1927

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Begriff und Geschichte des Lötens	3
II. Allgemeines über das Löten	3
III. Werkstoffe	4
A. Die Metalle	4
B. Die Lote	6
1. Allgemeines über Lote S. 6. — 2. Weichlote S. 7. a) Zinnbleilote S. 7. b) Besonders leichtflüssige Lote S. 10. — 3. Hartlote S. 11.	
C. Lötmitter	12
1. Allgemeines S. 12. — 2. Lötmitter zum Weichlöten S. 13. — 3. Lötmitter zum Hartlöten S. 14. — 4. Lötmitter für Aluminium S. 14.	
D. Brennstoffe	14
IV. Wärmequellen	18
A. Allgemeines	18
B. Das Holzkohlenfeuer	18
C. Die Flamme	18
D. Brenner für Leuchtgas	19
1. Gebläseflamme S. 19. — 2. Bunsenbrenner S. 21. — 3. Flachbrenner S. 21.	
E. Brenner für Wasserstoff	22
1. Einfache Flamme S. 22. — 2. Bunsenbrenner S. 22. — 3. Gebläsebrenner S. 22.	
F. Brenner für Azetylen	22
1. Bunsenbrenner S. 22. — 2. Gebläsebrenner S. 23.	
G. Brenner für flüssige Heizstoffe	23
1. Dochtlampe für Spiritus S. 23. — 2. Lötlampe mit Brennflüssigkeit unter Druck S. 23.	
V. LötKolben	25
A. Allgemeines	25
B. LötKolben für periodische Heizung	27
C. LötKolben für ununterbrochene Heizung	28
1. Kolben für Leuchtgas S. 28. — 2. Kolben für Azetylen und Wasserstoff S. 30. — 3. Kolben für flüssige Brennstoffe S. 30. — 4. Elektrische Kolben S. 31.	
VI. Sonstige Lötwerkzeuge	32
VII. Das Löten	33
A. Weichlöten	33
1. Vorbemerkungen S. 33. — 2. Vorbereitung der Lötstelle S. 34. — 3. Verzinnen S. 34. — 4. Tauchlöten S. 34. — 5. Das Löten mit dem Kolben S. 35. — 6. Das Löten mit der Flamme S. 36. — 7. Nachbehandlung der Lötstelle S. 36. — 8. Lötmaschinen S. 37. — 9. Metallographische Untersuchung S. 37.	
B. Löten von Blei	37
1. Weichlöten S. 37. — 2. Autogenes Löten S. 38.	
C. Löten von Aluminium	39
D. Hartlöten	40
1. Allgemeines S. 40. — 2. Löten im Schmiedefeuer S. 42. — 3. Löten mit der Flamme S. 42. — 4. Löten in besonderen Öfen S. 43. — 5. Löten durch Tauchen S. 44.	

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.
Copyright 1927 by Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Ursprünglich erschienen bei Julius Springer in Berlin 1927.

I. Begriff und Geschichte des Lötens.

Unter „Löten“ versteht man das Verbinden zweier Metallstücke durch ein geschmolzenes Metall, das nach dem Erstarren an den beiden Stücken haftet. Das Bindemetall bezeichnet man als „Lot“, was eigentlich das alte deutsche Wort für Blei (englisch „lead“) ist.

Das Löten hat also große Ähnlichkeit mit dem Kitten durch Siegellack. Ähnlich wie man eine gebrochene Siegellackstange durch Anschmelzen und Zusammendrücken der Enden wieder vereinigen kann, lassen sich auch zwei Stücke desselben Metalls „autogen“ miteinander verbinden.

Das Löten ist eine sehr alte Kunst und wurde schon ausgeübt, bevor man das Eisen kannte. In Kärnten hat man ein keltisches Bronzeschwert (Alter etwa 1000 v. Chr.) gefunden, das nahe dem Hefte abgebrochen und mit einem etwas helleren Metall sauber wieder zusammengelötet war. Das Löten von Gold und Blei ist noch bedeutend älter und war schon den Ägyptern bekannt. Die Griechen und Römer verwendeten mit Längsnaht gelötete Bleiröhren für Wasserleitungen, wie sie in Pompeji noch zu sehen sind. Ein arabisches Buch aus dem 12. Jahrhundert beschreibt das Hart- und Weichlöten schon ungefähr mit denselben Mitteln, die jetzt gebräuchlich sind.

II. Allgemeines über das Löten.

Aus dem eingangs gegebenen Begriffe des Lötens folgt, daß das Lot leichter schmelzbar sein muß als die Metalle, die es verbinden soll. Schon daraus ergibt sich eine Einschränkung der zum Löten bestimmter Metalle verwendbaren Lote.

Eine weitere Auswahl folgt aus den Ansprüchen, denen die Haltbarkeit der Lötstelle genügen muß. Sie sind höher als bei einer Kittung, die in manchen Fällen die Lötung ersetzen kann. Unter Haltbarkeit ist nicht nur die eigentliche mechanische Festigkeit zu verstehen, sondern auch die Unempfindlichkeit gegen höhere Temperatur und vor allem gegenüber den im Laufe der Zeit erfolgenden chemischen Angriffen. Maßgebend ist ferner der Preis des Lotes sowie die Schnelligkeit und Bequemlichkeit, mit der sich die Arbeit ausführen läßt.

Ordnet man die gebräuchlichen Lote (von Aluminiumloten sei abgesehen) nach ihrem Schmelzpunkte, so ergibt sich eine Trennung in Weichlote, mit einem Schmelzpunkt unter dem des Bleies (325°), und Hartlote, deren keines unter 500° schmilzt. Die Kluft zwischen diesen beiden Gruppen berechtigt zu scharfer Trennung zwischen Weich- und Hartlötens.

Nicht alle Metalle besitzen die gleiche Lötbarkeit. Es wird behauptet, daß das Löten auf einer oberflächlichen Legierung beruhe, so daß die Frage der Lötbarkeit eines Metalls gleichbedeutend wäre mit der Frage, ob es sich mit dem Lote legieren lasse. Eine solche Legierung findet zwar in vielen Fällen statt, aber daß sie Bedingung sei, läßt sich nicht beweisen. Der Vergleich mit dem Kitten — man denke an das gute Halten von Siegellack an Glas oder Metall — spricht dagegen.

In fast allen Fällen muß man außer dem Lot auch noch ein Lötmedium auf die Lötstelle auftragen, das diese während des Lötvorganges chemisch reinigt.

Um die zum Löten erforderliche Hitze zu erzeugen, sind alle bekannten Wärmequellen mehr oder weniger geeignet. Die älteste ist das Kohlenfeuer. Am meisten verwendet werden die Flammen gasförmiger oder flüssiger Brennstoffe. Ihnen nahe steht das Thermitverfahren. Im Gegensatz zu allen diesen auf Verbrennung beruhenden Wärmequellen liefert die elektrische Heizung Wärme ohne chemische Umwandlung. Die Flammen werden vielfach unmittelbar als Lötbrenner zum Anwärmen der Lötstelle benützt. Das Weichlöten erfolgt jedoch mindestens ebenso häufig mittelbar durch Berührung der Lötstelle mit einem erhitzten Metallstück, dem LötKolben. In manchen Fällen lötet man durch Eintauchen der Gegenstände in ein Metallbad.

In den folgenden Abschnitten sollen zunächst die wichtigsten der beim Löten verwendeten Stoffe (Metalle, Lote, Lötmitel, Brennstoffe) beschrieben werden, dann die Wärmequellen und die mit ihnen betriebenen Werkzeuge, ferner die sonstigen Lötwerkzeuge, schließlich soll die eigentliche Arbeit des Lötens erläutert werden.

III. Werkstoffe.

A. Die Metalle.

In der nachstehenden Tabelle sind von den wichtigsten in der Technik vorkommenden Metallen einige Eigenschaften aufgeführt, die für das Löten von Bedeutung sind.

Es bezeichnet dabei:

l: leichtlöslich	}	1: in verdünnter Schwefelsäure
s: schwerlöslich		2: in konzentrierter Salzsäure
u: unlöslich		3: in verdünnter Salpetersäure
		4: in konzentrierter Salpetersäure

	Chem. Zeichen	Dichte	Schmelzpunkt Grad	1	2	3	4	Ausdehnungskoeffizient je Grad
Aluminium	Al	2,6	657	l	l	l	l	0,000023
Blei	Pb	11,4	327	u	u	s	l	0,000028
Gold	Au	19,3	1063	u	u	u	u	0,000015
Gold 585/1000 . .	—	versch.	900	u	u	u	u	
Gold 800/1000 . .	—	versch.	880	u	u	u	u	
Gußeisen	—	versch.	versch.	l	l	l	s	0,000011
Kadmium	Cd	8,6	322	s	l	l	l	0,000031
Kupfer	Cu	8,9	1084	u	u	l	l	0,000017
Lötzinn (65% Zinn)	—	8,3	182	u	u	s	l	0,000025
Magnesium	Mg	1,74	633	l	l	l	l	0,000027
Messing	—	ca. 8,5	versch.	u	u	l	l	0,000019
Neusilber	—	8,5	versch.	u	u	s	l	0,000018
Nickel	Ni	8,9	1484	s	s	l	l	0,000013
Platin	Pt	21,5	1780	u	u	u	u	0,000009
Stahl (schm. Eisen)	—	7,9	1550	l	l	l	u	0,000012
Silber	Ag	10,5	961	u	u	l	l	0,000019
Wismuth	Bi	9,8	267	u	u	l	l	0,000013
Wolfram	W	19,1	3400	u	s	u	s	0,000005
Zink	Zn	7,1	419	l	l	l	l	0,000030
Zinn	Sn	7,3	232	s	s	s	l	0,000023

Aluminium ist eigentlich ein sehr leicht verbrennbares Metall. Es schützt sich aber vor Oxydation dadurch, daß die unsichtbar dünne Oxydhaut, die sich sofort nach Herstellung einer frischen Oberfläche bildet, den weiteren Angriff des Luftsauerstoffes verhindert. Das gleiche findet bei Magnesium und in geringem Grade auch bei Zink und vielen anderen Metallen statt. Das gegossene Alu-

minium ist meist mit Zink, etwas Kupfer und auch wohl Silicium legiert. Neuere Aluminiumlegierungen, denen durch besondere Wärmebehandlung große Festigkeit gegeben wird, sind Duralumin und Lautal. Noch andere Legierungen zeichnen sich durch Unempfindlichkeit gegen Seewasser aus, von dem gewöhnliches Aluminium ziemlich stark angegriffen wird.

Blei wird an der Luft unansehnlich grau. Säuren, auch organische, greifen es leicht an. Die entstehenden Verbindungen sind giftig (Bleikolik). Aus diesem Grunde sind z. B. Bleirohre für Wasserleitungen meistens innen verzinkt. Bleiarbeiter müssen besonders reinlich sein und sich vor dem Essen sorgfältig die Hände waschen. Zinngegenstände, die mit Speisen u. dgl. in Berührung kommen, dürfen nicht mehr als 10% Blei enthalten. — Zusatz von Arsen (Jagdschrot) oder Antimon macht das Blei härter.

Eisen enthält fast immer mehr oder weniger Kohlenstoff, und zwar Schmiedeeisen und Maschinenstahl (Flußstahl) bis etwa 0,6%, Werkzeugstahl bis 1,6%, Gußeisen 2,3÷4%. Der in der Tabelle angegebene Schmelzpunkt gilt für reines Eisen; Gußeisen schmilzt beträchtlich niedriger. Unter den vielen Legierungen von Stahl mit Nickel, Chrom, Wolfram und anderen Metallen — man bezeichnet sie zusammenfassend als „Edelstahl“ — gibt es auch solche, die sich ganz anders verhalten wie gewöhnlicher Stahl. So ist z. B. Stahl mit hohem Nickelgehalt (30÷40%) unmagnetisch und fast ohne Wärmeausdehnung (Invarstahl). Stahl mit hohem Chromgehalt (12÷16%) mit oder ohne etwas Nickel rostet nicht, ist überhaupt sehr widerstandsfähig gegen chemische Angriffe, während gehärteter Stahl mit 14÷20% Wolfram und etwas Chrom (Schnellstahl) auch rotglühend noch so hart bleibt, daß er Stahl und andere Metalle schneiden kann. Nach dem Härten wird Stahl „angelassen“. Blanke Oberflächen erhalten dabei eine Anlaßfarbe, die bei 225° blaßgelb ist, bei 245° dunkelgelb, bei 250° purpur, bei 265° violett, bei 290° hellblau, bei 315° dunkelblau wird, bei noch höherer Temperatur verschwindet. Diese Anlaßfarben können gelegentlich zur rohen Temperaturmessung dienen.

Gold ist in reinem Zustande sehr weich; durch Legieren mit Kupfer, Silber oder beiden gewinnt es bedeutend an Härte. Die meist gebräuchliche Legierung von 14 Karat (1000 Gewichtsteile enthalten 585 Teile Feingold) ist fast so hart und elastisch wie weicher Stahl.

Kadmium ist dem Zink im Aussehen und chemischen Verhalten sehr ähnlich. Es wird nur zu Legierungen gebraucht.

Kupfer ist in reinstem Zustande („Elektrolyt-Kupfer“) besonders für die Elektrotechnik als nach dem Silber bester Elektrizitätsleiter von Bedeutung. Durch verhältnismäßig geringen Zusatz von Zinn, Zink oder Aluminium verliert es seine Weichheit und rote Farbe und gibt dann die gelben, harten Bronzen bzw. Rotguß und Messing. Zusatz von wenig Eisen macht diese Legierungen noch bedeutend härter und besonders schlecht feilbar (Sonderbronzen). Kupferverbindungen sind giftig, weshalb Kupfergeschirre verzinkt werden.

Magnesium wird, mit ein wenig Aluminium und Zink legiert, unter dem Namen Elektron an Stelle von Aluminium verwendet, verlangt aber etwas andere Bearbeitungsweise. — Magnalium ist eine Legierung von Aluminium und Magnesium und bedeutend fester als beide.

Messing besteht aus etwa $\frac{2}{3}$ Kupfer und $\frac{1}{3}$ Zink. Es ist im allgemeinen um so zäher, je mehr Kupfer es enthält. Durch Walzen oder Ziehen wird gutes Messing federhart, durch Ausglühen wieder weich. Drähte und Bleche sind „hart“ und „weich“ erhältlich.

Neusilber ist eine den Chinesen schon lange bekannte Legierung aus Nickel, Kupfer und Zink. Argentan und Packfong sind Arten von Neusilber. Ähnliche

Legierungen (wie Rheotan und Konstantan) dienen in Form von Drähten und Blechen als Werkstoff für elektrische Widerstände.

Nickel ist in reinem Zustande magnetisch, doch schwächer als Eisen. Unlegiert wird es für Kochgefäße benutzt, ist aber gesundheitlich nicht ganz unbedenklich. Mit Chrom und Eisen legiert, bildet es als „Chromnickel“ den besten Werkstoff für hochbeanspruchte Heizwiderstände von elektrischen Öfen, für Glühkästen, Kocher, Plätteisen usw.

Platin, rein und mit dem härtenden Iridium legiert, dient in der Elektrotechnik für Kontakte; seines hohen Preises wegen wird es nach Möglichkeit durch Silber, Wolfram usw. ersetzt. Als Draht rein und mit Rhodium legiert, dient es für die Thermoelemente von Pyrometern.

Silber für Gebrauchsgegenstände besitzt meist einen Feingehalt von 800 Tausendstel; der Rest ist Kupfer, da es rein zu weich ist. An der Luft erhält es eine bräunliche Anlauffarbe. Sie rührt nicht von Oxydation her, sondern besteht aus Schwefelsilber, dessen Schwefel von den in bewohnten Räumen immer vorhandenen Spuren von Schwefelwasserstoff stammt. Noch stärker wirkt Berührung mit schwefelhaltigen Körpern, wie Kautschuk. Auch Kupfer und seine Legierungen, sowie in geringerem Grade Gold sind auf Schwefel empfindlich.

Wismut dient nur zu Legierungen.

Wolfram, ein sehr hartes Metall, bildet den Glühfaden der Metalldrahtlampen und elektrischen Röhren. Ferner wird es für elektrische Kontakte benutzt und zum Legieren von Stahl.

Zink, häufig mit Zinn verwechselt, ist gegen die Witterung ziemlich beständig. Eisen wird zum Schutz gegen Rosten damit überzogen, und zwar geschieht das Verzinken entweder durch Tauchen in flüssiges Zink (Feuerverzinkung) oder galvanisch. Nach letzterem Verfahren ist der Überzug viel dünner und blättert beim Biegen nicht so leicht ab, hält aber wegen seiner geringen Dicke gegen Wetter und Abnutzung nicht so lange stand. Wenn der Zinküberzug durch Kratzer an schmalen Stellen zerstört ist, tritt an diesen dennoch kein Rost auf. Im Gegensatz dazu wird jede solche Stelle bei verbleitem, verzinntem oder verkupferten Eisen besonders stark angegriffen. Es liegt dies an den elektrischen Eigenschaften der Metalle. — Zink wird bei ungefähr 100° fast so weich wie Blei, beim Erkalten wieder hart. (Reines Aluminium zeigt bei 200° in geringem Maße ein ähnliches Verhalten.)

Zinn ist fast als edles Metall zu bezeichnen. Es hat aber die Eigenschaft, manchmal, und zwar, wenn es lange kalt lagert, von der „Zinnpest“ befallen zu werden. Dabei bilden sich Stellen, die zu feinem Staub zerfallen und Löcher zurücklassen. Der Vorgang beruht auf einer Umwandlung des gewöhnlichen Zinns in eine andere Form, die ein graues, erdiges Pulver darstellt. Oberhalb 20° ist die erste, darunter die zweite Form beständig. Die sehr langsam vor sich gehende Umwandlung beginnt aber sogar bei 0° gewöhnlich nicht von selbst, wohl aber durch Berührung mit befallenen Zinn oder gewissen Chemikalien. — Die „Deutschen Industrie-Normen“ Nr. 1704 führen 4 Sorten Zinn von 99,75%, 99,5%, 99% und 98% Feingehalt auf. Der Eisengehalt darf bei den beiden ersten Sorten nicht über 0,015%, bei den beiden letzten nicht über 0,025% betragen. Von Zink und Aluminium muß das Zinn völlig frei sein.

B. Die Lote.

1. Allgemeines über Lote. Von einem Weichlote wird verlangt, daß es leicht schmelzbar sei, damit man es bequem verarbeiten und mit ihm auch leicht schmelzbare Metalle löten kann; ferner daß es biegsam sei, damit es den Biegungen der

damit gelöteten Bleche oder Drähte folgt, ohne zu brechen oder abzublättern. Alle Metalle, die diesen Anforderungen genügen, besitzen aber eine geringe Zug- und Druckfestigkeit. Vom mechanischen Standpunkte aus sind daher die Weichlote nur wie biegsame Kitte zu betrachten; auf Festigkeit sollen sie möglichst nicht beansprucht werden.

Hartlote hingegen dienen zum Löten schwerer schmelzbarer Metalle, wenn von der Lötstelle angenähert die gleiche Widerstandsfähigkeit verlangt wird wie vom übrigen Stück. Dies gilt vor allem vom Widerstande gegen mechanische Beanspruchung, oft auch von der Widerstandsfähigkeit gegen höhere Temperaturen oder gegen chemische Einflüsse.

2. Weichlote. a) Zinnbleilote. Das gewöhnliche Weichlot ist eine Legierung von Zinn und Blei. Legierungen besitzen häufig einen niedrigeren Schmelzpunkt als die einzelnen Bestandteile; es gibt dann eine bestimmte Legierung, die am leichtesten schmilzt. Dies ist der Fall bei einer Mischung von 65 % Zinn und 35 % Blei, dem sog. Sickerlote, dessen Schmelzpunkt bei 182° liegt. Legierungen, die mehr Blei oder mehr Zinn enthalten, haben einen unscharfen Schmelzpunkt, der zwischen 182° und dem der reinen Metalle liegt.

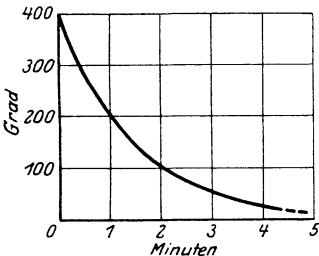


Fig. 1. Abkühlungskurve für Kupfer.

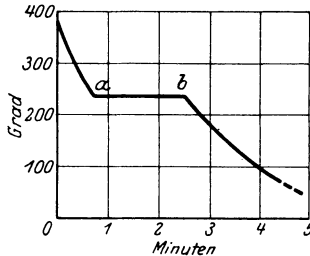


Fig. 2. Abkühlungskurve von geschmolzenem Zinn.

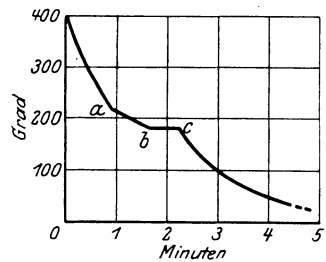


Fig. 3. Abkühlungskurve eines Bleizinnlotes.

Die Verhältnisse sind aber nicht ganz so einfach. Wir müssen sie näher betrachten, um die Eigenschaften des Weichlotes zu verstehen.

Wenn man ein Stück Kupfer auf z. B. 400° erhitzt und dann seine Abkühlung mit dem Thermometer verfolgt, so zeigt sich, daß seine Übertemperatur, d. h. der Unterschied zwischen seiner Temperatur und der der Umgebung, in gleichen Zeiten um gleiche Bruchteile sinkt, also z. B. gemäß der Kurve Fig. 1 in jeder Minute auf die Hälfte¹⁾. Macht man den gleichen Versuch mit einem Tiegel voll geschmolzenem Zinn, so verläuft die Kurve (Fig. 2) anfangs ebenso wie in dem ersten Falle; bei $a = 232^\circ$, dem Schmelzpunkt des Zinns, bekommt sie aber einen Knick, das Thermometer bleibt einige Zeit auf dieser Temperatur stehen bis b , und dann setzt sich die unterbrochene Kurve wieder fort. Punkt a der Kurve bedeutet den Anfang des Erstarrens des Zinns, Punkt b die beendete Erstarrung der ganzen Masse. Denselben Charakter zeigt die Abkühlungskurve von Sickerlot (und jeder einfachen Flüssigkeit, z. B. des Wassers). Beobachtet man aber z. B. ein Lot aus gleichen Teilen Zinn und Blei, so findet man eine Kurve (Fig. 3), die anfangs wie die der Fig. 1 verläuft, aber bei $a = 220^\circ$ etwas flacher wird, von b bis c bei 182° ein wagerechtes Stück besitzt und dann wieder normal verläuft. Zugleich kann man beobachten, daß schon bei a sich Krusten abzusetzen beginnen und die Masse breiig wird, daß sie aber erst am Ende des wagerechten Kurvenstückes bei c ganz erstarrt. Eine nähere Untersuchung zeigt, daß das zuerst ab-

¹⁾ Die Temperatur der Umgebung ist zu 0° angenommen.

geschiedene feste Metall aus nahezu reinem Blei besteht. Sondert man die bei 182° noch vorhandene Flüssigkeit durch Abgießen oder Auspressen ab, so erweist sich als Sickerlot, woher dieses auch seinen Namen hat. Aus der ganzen Mischung ist also zunächst so viel reines Blei erstarrt, bis der Rest die Zusammensetzung von Sickerlot erreicht hat, und danach gefriert auch dieses. Umgekehrt scheidet sich bei Mischungen, die mehr Zinn als das Sickerlot enthalten, zunächst Zinn aus. Das Sickerlot verhält sich also wie ein einfaches Metall. Man bezeichnet eine derartige Mischung mit einem griechischen Worte als „Eutektikum“ (= wohlgebaut).

Aus diesen Beobachtungen ergeben sich folgende Regeln:

1. Will man ein Weichlot erhalten, das die Eigenschaft eines einfachen Metalls besitzt, also einen scharfen Schmelzpunkt aufweist und sich beim langsamen Erkalten nicht in verschiedene Bestandteile zerlegt (seigert), so ist man auf Sickerlot angewiesen. 2. Sickerlot hat den Vorteil des niedrigsten Schmelzpunktes. Bezüglich der Widerstandsfähigkeit gegen Wärme hat es aber keinen Zweck, ein Lot mit höherem Schmelzpunkte zu benutzen, da die Brüchigkeit dieser Lote doch schon bald über 180° beginnt, sofern man nicht nahezu reines Zinn oder Blei nimmt. 3. Verwendet man nicht Sickerlot, so muß man die Lotstange beim Gießen rasch abkühlen, damit sie keine ungleichmäßige Zusammensetzung erhält¹⁾. 4. Will man ein Weichlot erhalten, das ähnlich wie Wachs einen unscharfen Schmelzpunkt besitzt und sich daher im breiigen Zustande modellieren („schmieren“) läßt, so darf man nicht Sickerlot benutzen, sondern muß blei- oder zinnreiche Legierungen, aber auch nicht etwa reines Blei oder Zinn verwenden.

Erstarrungspunkte (Beginn der Erstarrung!) und Dichte der Bleizinnlegierungen gibt die folgende Zahlentafel:

Erstarrungstemperaturen
der Bleizinnlegierungen.

Zinn %	Erstarrungs- punkt °	Dichte
0	326	11,4
10	300	10,7
20	280	10,2
30	262	9,7
40	240	9,3
50	220	8,9
60	190	8,5
70	185	8,2
80	200	7,85
90	220	7,55
100	232	7,3

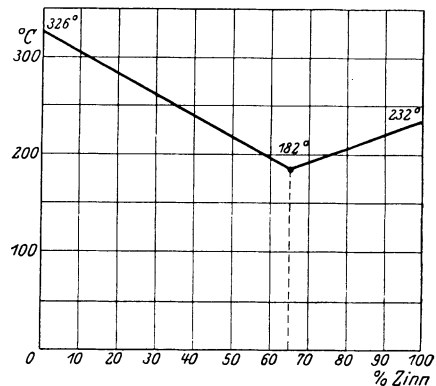


Fig. 4. Erstarrungsdiagramm der Bleizinnlegierungen.

Die Erstarrungspunkte in Abhängigkeit vom Zinngehalte als Kurve aufgetragen, ergeben das „Erstarrungsdiagramm“, Fig. 4. Die Kurve besteht aus zwei aneinanderstoßenden, fast geraden Ästen, deren tiefster Punkt der eutektischen Mischung entspricht²⁾.

¹⁾ Aus demselben Grunde ist auch ein Abschrecken der Lötstellen meist zu empfehlen.

²⁾ Wenn man zwei oder mehr ineinander lösliche Metalle (auch Salzschnmelzen oder andere Flüssigkeiten) miteinander mischt, läßt sich in der Regel ein bestimmtes Mischungsverhältnis finden, das eine eutektische Lösung mit dem niedrigsten Schmelzpunkte ergibt.

Die Erstarrungsdiagramme sind aber keineswegs immer so einfach. Selbst bei Mischungen von nur zwei Körpern können auch zwei oder mehr Eutektika mit verschiedenen Schmelzpunkten auftreten.

Sehr genau sind die Zahlen für die Erstarrungspunkte nicht zu bestimmen.

Das meist verwendete Weichlot enthält 50% Zinn, da es wesentlich billiger ist als Sickerlot und noch gute Eigenschaften besitzt. Zum Verzinnen und Löten von Metallen, die mit Speisen in Berührung kommen, darf nur Zinn mit höchstens 10% Blei benutzt werden.

Legierungen sind im allgemeinen härter, als nach ihrer Zusammensetzung zu erwarten wäre, und häufig härter als jeder ihrer Bestandteile. Messing ist z. B. härter als Kupfer und Zink. Für Zinn-Blei liegt die größte Härte bei 80÷90% Zinn, doch ist sie auch bei 50% Zinn nicht viel geringer.

Die Zusammensetzung eines Weichlots kann nach der obigen Tafel aus den Erstarrungspunkten oder aus der Dichte bestimmt werden. Indessen versagen beide Verfahren, wenn fremde Metalle beigemischt sind; dann muß eine chemische Untersuchung vorgenommen werden. Ein bekanntes Prüfmittel ist auch das Biegen einer Lötstange: Bei reinem Zinn hört man dabei infolge des Aneinanderreibens der Metallkristalle ein einige Schritte weit vernehmbares Knistern, das „Zinneschrei“. Es wird um so schwächer, je bleireicher die Legierung ist. Bei 50% ist nur mehr ein ganz leises Rauschen dicht am Ohre vernehmbar. Manche Praktiker machen dieselbe Probe, indem sie in das Metall beißen.

Für Löt zinn gelten die folgenden „Deutschen Industrie-Normen“ (DIN 1707):

Das Löt zinn wird nach den Zinngehalten bezeichnet. Genormt werden nur Zinn-Blei-Lote, nicht dagegen Lote, die aus Blei mit anderen Stoffen: Antimon, Quecksilber, Wismut u. dgl. als Hauptbestandteil bestehen.

Die Bezeichnung ist einzugießen oder aufzuschlagen.

Benennung	Kurzzeichen	Zusammensetzung %		Verwendung
		Sn	Pb ¹⁾	
Löt zinn 25	SnL 25	25	75	Für Flammenlötlung (für Kolbenlötlung nicht geeignet)
Löt zinn 30	SnL 30	30	70	Bau- und grobe Klempnerarbeit
Löt zinn 33	SnL 33	33	67	Zinkbleche und verzinkte Bleche
Löt zinn 40	SnL 40	40	60	Messing- und Weißblechlötlung
Löt zinn 50	SnL 50	50	50	Messing- und Weißblechlötlung für Elektrizitätszähler und Gasmesser und Konservenindustrie ²⁾
Löt zinn 60	SnL 60	60	40	Lot für leichtschmelzende Metallgegenstände; feine Lötungen, z. B. in der Elektroindustrie
Löt zinn 90	SnL 90	90	10	Besondere, durch gesundheitliche Rücksichten bedingte Anwendungen

Die Zusammensetzung von Außenloten unterliegt keinen gesetzlichen Bestimmungen.

Zulässige Abweichung im Zinngehalt: $\pm 0,5\%$ vom Zinngehalt.

Verunreinigungen: Das Löt zinn soll technisch frei sein von fremden schädlichen Bestandteilen, insbesondere von Zink, Eisen, Arsen.

Lieferart: In Blöcken, Platten oder Stangen nach Gewicht.

Bezeichnung von Löt zinn mit 50% Zinn: SnL 50 DIN 1707.

Wenn man Weichlot durch Zusammenschmelzen abgewogener Mengen von Zinn und Blei herstellen will, soll man erst das leichtflüssigere Zinn schmelzen

¹⁾ Antimongehalt. Als Vorlegierung zur Herstellung von Löt zinn wird in der Regel „Mischzinn“ verwendet, das aus 54,5% Zinn, 3,6% Antimon und 41,9% Blei besteht. Es darf daher im Löt zinn Antimon höchstens im Verhältnis von 3,6:54,5 zum Zinn enthalten sein. Ein geringerer Gehalt an Antimon oder Antimonfreiheit muß, wenn gewünscht, besonders ausbedungen werden.

²⁾ Die Herstellung der Konservendosen findet gegenwärtig meist in der Weise statt, daß die Lötung unter Anbringung eines Falzes an der Außenseite vorgenommen wird.

und dann das Blei zufügen. Dabei muß man anfangs bis über den Schmelzpunkt des Zinns erhitzen und hat leicht Verlust durch Oxydation. Besser ist es daher, erst Reste von Weichlot der gewünschten Zusammensetzung in einem Tiegel oder einer eisernen Pfanne unter einer Schicht von Kolophonium zu schmelzen und dann das abgewogene Zinn und Blei abwechselnd zuzufügen, die sich in dem bereits geschmolzenem Metalle leicht lösen. — Bei Verwendung von Altmetallen ist Vorsicht geboten. Altes Zinngeschirr ist meist ziemlich reines Zinn. Tuben, sofern sie nicht aus Aluminium sind, bestehen entweder aus 90% Zinn (die meisten Tuben für Salben, Zahnpasten u. dgl.) oder aus reinem Blei (Farbtuben u. dgl.). Zinnfolie (Stanniol) ist unverläßlich. Aus reinem Blei bestehen die Plomben und Wasserleitungsrohre. Jagdschrot, die meisten Bleisoldaten, Kunstguß (besonders die japanischen Zinnzüge) usw. erhalten einen härtenden Zusatz von Arsen oder Antimon und sind ungeeignet, weil das Lot davon spröde wird. 1–2% Antimon werden aber meist zugelassen. — Es empfiehlt sich, erst Zinn und Blei getrennt auszuschmelzen, und zwar zum Schutze gegen Oxydation unter einer Decke von Salmiak und Holzkohlenpulver. Lack, anklebendes Papier u. dgl. braucht man nicht erst zu entfernen. Man gießt den Inhalt der Pfanne so aus (z. B. in Wasser), daß sich das Metall von den Schlacken trennt. Die Metalle untersucht man dann auf Reinheit, z. B. indem man mit Proben reiner Metalle vergleicht, beim Zinn das Zinngeschrei, beim Blei die Weichheit.

Wenn man eiserne Gußformen nicht besitzt, so kann man das Lot vorsichtig und langsam von der Pfanne auf das obere Ende einer schräg gestellten Platte aus Stein oder Metall gießen, bis die entstehenden Zungen das untere Ende erreicht haben. Man kann diese noch nach Bedarf auswalzen oder aushämmern und mit der Schere zu schmalen Streifen schneiden. Um für feine Lötungen dünne Stückchen von Lot zu erhalten, ist es am bequemsten, das Ende einer Lotstange in die Flamme zu halten und davon, nicht zu hoch, auf eine Unterlage abtropfen zu lassen. Die Tropfen werden zu dünnen Scheibchen.

Das Weichlot kommt meist in halbrunden oder dreieckigen Stangen von etwa $\frac{1}{2}$ cm² Querschnitt in den Handel und wird so von den Klempnern benutzt. Es ist aber auch in Form dünner Drähte und unregelmäßiger Bänder käuflich.

Über Lot in Verbindung mit Lötmitteln in Stangen- und Pastenform s. S. 14.

b) Besonders leichtflüssige Lote. Manchmal benötigt man Lote von besonders tiefem Schmelzpunkte, so z. B. wenn man dünne Zinngegenstände zu löten hat oder wenn das Lot als Temperatursicherung dienen soll, wie bei Feuermeldern und gewissen elektrischen Apparaten. Solche Lote werden durch Zusatz von Wismut, Kadmium oder beiden zu Blei und Zinn hergestellt. Sie sind spröder als reine Blei-Zinnlote, namentlich wenn sie viel Wismut enthalten. Es gilt auch hier die Regel, daß die Legierungen mit dem tiefsten Schmelzpunkte nicht seigern.

Schmelzpunkt leichtflüssiger Legierungen.

	Zinn %	Blei %	Wismut %	Kadmium %	Schmelz- punkt etwa
Roses Metall	15,5	32,5	52	—	96°
	25	25	50	—	110°
	20	20	60	—	121°
	40	20	—	20	150°
Woods Metall	13	26	48	13	70°
Lipowitz' Metall	13,3	26,7	50	10	60°

Auch durch Zusatz von Quecksilber kann man den Schmelzpunkt von Loten erniedrigen, doch sind diese Legierungen besonders spröde.

3. Hartlote. Als Hartlot ist eigentlich jedes Metall brauchbar, das leichter schmelzbar ist als die zu lötenden Metalle und das sonst keine störenden Eigenschaften besitzt. Es läßt sich also Eisen mit Kupfer, Neusilber mit Messing, Platin mit Gold usw. löten. Oft werden aber gewisse Ansprüche gestellt, die zu einer sorgfältigen Wahl des Lotes zwingen: Das Lot soll sich trotz seines niedrigen Schmelzpunktes mit dem Gegenstande zusammen hämmern oder walzen lassen; oder es soll die gleiche Farbe wie der Gegenstand aufweisen; oder es soll besonders leichtflüssig sein, damit man den Gegenstand beim Löten nicht zu hoch erhitzen muß. In vielen Fällen kann man alle diese Bedingungen zugleich dadurch erfüllen, daß man das Lot durch Legieren des zu lötenden Metalls mit einer möglichst geringen Menge eines leichterschmelzenden Metalls herstellt. Meistens dient Zink dazu, und viele Lote für Kupfer, Messing und Silber sind so zusammengesetzt. Diese Lote werden (angeblich weil die Lötstelle hämmern verträgt) auch als „Schlaglote“ bezeichnet. Verwendet werden die Lote in Form von Pulver, Körnern, Blechstreifen oder Drähten.

Die „Deutschen Industrie-Normen“ machen folgende Angaben über „Hartlote“:

a) Schlaglot (DIN 1711).

Benennung	Kurzzeichen	Zusammensetzung %		Schmelzpunkt °C	Verwendung
		Cu	Zn		
Schlaglot 42	MsL 42	42	Rest	820	Lötung von Messing mit mehr als 60% Cu
Schlaglot 45	MsL 45	45	Rest	835	2. und 3. Lötung von Messing mit 67% Cu aufwärts
Schlaglot 51	MsL 51	51	Rest	850	Lötung von Kupferlegierungen mit 68% und mehr
Schlaglot 54	MsL 54	54	Rest	875	Wie MsL 51 und für Kupfer, Rotguß, Bronze, Eisen, Bandsägen

Für den Kupfer- und den Zinkgehalt ist eine Abweichung von $\pm 1\%$ zulässig. Lieferart: In Körnern. Bezeichnung von Schlaglot mit 42% Kupfer: MsL 42 DIN 1711.

b) Silberlot (DIN 1710).

Die Bezeichnung ist bei Streifenlot aufzuschlagen.

Benennung	Kurzzeichen	Zusammensetzung %			Schmelzpunkt °C	Lieferart	Verwendung
		Cu	Zn	Ag			
Silberlot 4	AgL 4	50	46	4	855	Körner Streifen (Stecklot)	Lötung von Messing mit 58% und mehr Cu; für feinere Arbeiten, wenn eine saubere Lötstelle ohne viel Nacharbeit erreicht werden soll, sowie für Lötung von Kupfer- und Bronzestücken
Silberlot 9	AgL 9	43	48	9	820		
Silberlot 12	AgL 12	36	52	12	785		
Silberlot 8	AgL 8	50	42	8	830		
Silberlot 25	AgL 25	40	35	25	765		
Silberlot 45	AgL 45	30	25	45	720		

Für den Kupfer- und den Zinkgehalt ist eine Abweichung von $\pm 1\%$ zulässig; der Silbergehalt darf dadurch keine Verringerung erfahren.

Bei Bestellung ist stets anzugeben, ob das Lot in Körnern oder in Streifen geliefert werden soll. Bezeichnung von Silberlot mit 4% Silber in Körnern: AgL 4 DIN 1710 Körner.

Alle diese Lote sind nicht nur für Messing, sondern auch für Kupfer, Eisen und Stahl, die Silberlote auch für Neusilber und Silber verwendbar.

Für Schlaglote gibt es noch zahlreiche ähnliche Rezepte, zum Teil unter Anwendung von Blei und Zinn. Mit letzterem (z. B. 12 Teile Messing, 4 Teile Zink, 1—4 Teile Zinn) erhält man mehr oder weniger weiße, etwas leichter schmelzbare Lote. Solche Legierungen sind aber weniger fest und spröder als die oben angeführten, und es ist im allgemeinen nicht ratsam, von der genormten Reihe abzuweichen.

Mehr oder weniger weiße, etwas leichter schmelzbare Schlaglote ohne Silbergehalt erhält man durch Hinzufügen von Zinn, das aber die Sprödigkeit erhöht, z. B. 12 Teile Messing, 4 Teile Zink und 1÷4 Teile Zinn.

Will man solche Lote selbst herstellen, so geht man zweckmäßig von Messing aus. Man soll Blech oder Draht, nicht Stangen oder Guß verwenden und kann den Kupfergehalt mit 65% ansetzen. Ein mittleres Schlaglot erhält man, indem man geschmolzenem Messing etwa ein Siebentel seines Gewichtes an Zink zusetzt, Silberlot durch Zusatz von ein Zehntel bis zum Doppelten des Gewichtes an Silber. Man schmilzt in einem Tiegel unter einer Schicht von Holzkohle oder Borax. Zur Zerkleinerung gießt man das Lot in einen Eimer Wasser, das mit einem Reisbesen kräftig gerührt wird, oder man zerstößt es in rotglühendem Zustande, wo es spröde ist, in einem eisernen Mörser und siebt die Stücke.

Neusilber (Argentan, Packfong) ist ein vorzügliches Schlaglot für Eisen. Um es selbst zu lüten, verwendet man entweder Legierungen von Neusilber mit 10÷12% Messing und 15÷30% Zink oder ein Silberlot.

Andere Rezepte für Silberlot enthalten Kadmium. Z. B. wird als schwer schmelzbares Lot für zu emaillierende Silbergegenstände empfohlen: 5 Teile Silber, 4 Teile Messing, 1 Teil Kadmium. — Ein sprödes, leicht schmelzbares Silberlot besteht aus gleichen Teilen Silber und Zink; Kadmium dürfte auch hier besser sein.

Lote für Gold sollen sowohl in Farbe als Feingehalt mit den zu lötenden Gegenständen übereinstimmen. Dies läßt sich dadurch erreichen, daß man dem Lote denselben Feingehalt gibt, für den Rest aber außer Kupfer und Silber (je nach Farbe) noch so viel Kadmium nimmt, daß es im ganzen 10÷12% ausmacht.

Platin wird in der Regel mit Feingold gelötet.

Lote für alle Zwecke sind im Handel erhältlich. Z. B. liefert die Firma Classen & Co. Schlaglote in beliebiger Körnung und verschiedener Zusammensetzung je nach dem Zwecke. Silber- und Goldlote sind in Uhrenfurniturgeschäften zu haben.

(Lote für Aluminium s. S. 39.)

C. Lötmitter.

1. Allgemeines. Erste Voraussetzung für eine brauchbare Lötung ist, daß das Lot selbst an den zu lötenden Metallen wirklich „wie ein Stück“ haftet; im geschmolzenen Zustande muß es daher die Metalle benetzen, so wie Wasser reines Glas (aber nicht fettiges) benetzt. Daß Lack, Rost u. dgl. vor dem Lüten entfernt werden muß, ist selbstverständlich. Aber auch blank gemachte Metallflächen benetzt das flüssige Lot nicht ohne weiteres. Dies hat folgenden Grund:

Alle unedlen Metalle überziehen sich an der Luft mit ihrer Sauerstoffverbindung, dem Oxyd. Bei der zum Lüten erforderlichen Temperatur geht die Oxydbildung sehr rasch vor sich, wenn auch die entstehende Schicht sehr dünn und kaum als Anlauffarbe sichtbar sein mag. Die Oxyde besitzen erdige Beschaffenheit und einen höheren Schmelzpunkt als die Metalle. Sie überziehen als Haut das feste Metall, umschließen sackartig das geschmolzene Lot und verhindern eine unmittelbare Berührung der Metallflächen miteinander.

Diese Oxydschicht zu beseitigen ist die Aufgabe der Lötmitter. Man kann in Lehrbüchern lesen, daß die Lötmitter durch Reduktion des Oxyds wirken, d. h. es durch Wegnahme des Sauerstoffs in das reine Metall zurückzuverwandeln.

Das ist ein Irrtum. Die Wirkung beruht vielmehr nur darauf, daß die Oxyde vom Lötmedium gelöst werden. Ob dies schon in der Kälte geschieht oder erst bei der Löttemperatur und ob nach dem Abkühlen das Lötmedium flüssig bleibt oder eine feste Kruste („Schlacke“) bildet, ist belanglos. Wesentlich ist nur, daß bei der Löttemperatur das feste Oxyd sich in dem noch oder schon flüssigen Lötmedium löst, daß also an Stelle der festen Oxydhaut eine Flüssigkeit tritt, die dem Lot ausweicht und es an das Metall herantreten läßt. Ferner wirken die Lötmedium dadurch, daß sie die Lötstelle während des Lötvorganges mit einer dünnen Schicht bedecken und so vor weiterer Oxydation bewahren.

Mit Rücksicht auf die verschiedenen Schmelztemperaturen sind für das Hart- und Weichlöten nicht die gleichen Lötmedium geeignet.

2. Lötmedium zum Weichlöten. Konzentrierte Salzsäure, die Lösung von Chlorwasserstoffgas in Wasser, ist eine an der Luft rauchende Flüssigkeit. Mit der halben bis gleichen Menge Wasser verdünnt dient sie zum Löten von Zink. Noch besser hierfür ist ein besonderes (säurefreies) Lötmedium von Seyd & Co., das dem Zink eine überraschend blanke Oberfläche gibt und es weniger angreift.

Salmiak ist salzsaures Ammoniak, ein festes Salz, das beim Erhitzen verdampft, ohne vorher zu schmelzen. Es dient als Zusatz für Lötmedium, besonders aber in Stücken zum Reinigen des LötKolbens. Die faserigen Stücke sind besser als die aus Pulver gepreßten.

Chlorzink ist käuflich in weißen gegossenen Stangen, die an der Luft zerfließen. Die Lösung in ungefähr der vierfachen Menge Wasser gibt das gebräuchliche Lötmedium. Die Klempner stellen es sich gewöhnlich selbst durch Lösen von Zink in konz. Salzsäure her. Zusatz von Salmiak ist nützlich. Ein Zusatz von Glycerin befördert das Flüssigbleiben bei Löthitze, doch stört er bei Überhitzung. Chlorzink ist wirksamer als alle anderen Lötmedium; erforderlich ist aber ein Gehalt an freier Salzsäure, der bei Herstellung aus festem Salze eigens zugefügt werden muß. 5÷10% sind unbedenklich und gestatten die Benutzung desselben Lötmediums zum Zinklöten. Die Furcht vor „säurehaltigem“ Lötmedium ist insofern unbegründet, als alle chlorhaltigen Lötmedium gleich gefährlich sind. Denn auch aus den Rückständen von Chlorzink und Salmiak wird infolge der Luftfeuchtigkeit durch sog. Hydrolyse nach und nach Salzsäure frei und zerstört mittelbar durch Beförderung der Oxydbildung das Metall. Ist aber eine gute nachträgliche Reinigung der Lötstelle möglich, so fallen alle solche Bedenken weg. Auf die Anpreisung „säurefrei“ ist also kein Wert zu legen.

Eine Anzahl Lötmedium, die in Form von mehr oder weniger dicken braunen Salben oder Stangen käuflich sind, enthalten Fette und Harze in Mischung mit chlorhaltigen Lötmedium und anderen Zusätzen. Dazu gehören Fludor- und Optisol-Lötpaste.

Alle diese Mittel sind bequem und wirksam, da sie sich gut verteilen und bei der Löttemperatur sicher flüssig bleiben. Aber nach dem Löten lassen sie sich nur schwer (durch Abbrennen des Stückes in Salpetersäure) zuverlässig entfernen und sind daher für viele Zwecke, z. B. für Lötungen an elektrischen Apparaten, besser zu vermeiden.

Die oxydlösende Wirkung des Kolophoniums ist geringer als die der beschriebenen Mittel, doch ist sie für blankes Messing und Kupfer sowie für vorverzinnte Metalle ausreichend. Kolophonium hat den Nachteil, daß die Reste nicht leicht (nur mit Spiritus) abzuwaschen sind, den Vorteil, daß es höhere Temperaturen (autogenes Löten von Blei) verträgt und daß die Rückstände elektrisch isolierend, nicht hygroskopisch und chemisch verhältnismäßig ungefährlich sind. Doch macht sich seine Harzsäure immerhin bemerkbar. Gebraucht wird das Kolo-

phonium als grobes Pulver zum Aufstreuen und für feine Arbeiten in alkoholischer Lösung (Lötspiritus).

Auch Stearin wird als Lötmedium angewandt, ist aber nicht zu empfehlen.

Lötöle (Econ, Seyd) sind durchaus nicht Fette, sondern Mischungen von chlorhaltigen Lötmedien mit verdickenden Stoffen, wie Glycerin oder Kleister.

Unter Siedloten, Lötpasten usw. versteht man Mischungen aus pulverisiertem Lot verschiedenen Zinngehalts mit Lötmedien. Je nachdem, ob letztere wasserlöslich (Econ, Fludor-Schnellot-Spezial, Tinol, Lötblitz der Postlerit-Werke) oder fetthaltig (Fludor, Optisol) sind, gilt das oben darüber Gesagte. Für Massenfabrikation kommen diese Mittel weniger in Betracht.

Lötstäbe usw. sind Röhren aus Lot verschiedenen Zinngehalts, deren Hohlraum mit Kolophonium, einem Lötmedium oder einer Lötpaste ausgefüllt ist. In manchen Fällen (z. B. beim Löten von Bleirohr) mögen sie zweckmäßig sein, oft schmilzt aber der Inhalt des angebrauchten Endes weiter als erwünscht aus.

3. Lötmedium zum Hartlöten. Das gebräuchlichste Mittel ist Borax (borsaures Natron). Er ist ein weißes, in Wasser wenig lösliches Pulver. Der gewöhnliche Borax schäumt beim Erhitzen, was beim Löten stört; „gebrannter Borax“ tut das nicht. Unter „Streuborax“ versteht man ein Gemisch von Borax und Kochsalz. Auch der Zusatz von Pottasche und Zyankalium (giftig) wird empfohlen.

Borsäure, in weißen Schuppen käuflich, kann auch als Hartlötmittel dienen. Sie reinigt besser, fließt aber schlechter als Borax und ist teurer. Als Zusatz zu Borax ist sie nützlich, besonders beim Löten von Eisen; sie läßt sich auch nach dem Erkalten leichter entfernen.

Eine große Zahl von Hartlötmitteln, deren wesentlicher Bestandteil wohl auch Borax ist, sind als Pulver und Pasten im Handel erhältlich, z. B. von den Firmen Classen & Co., den Postlerit-Werken und anderen. Sie schäumen nicht, sollen besser reinigend wirken und sich leichter entfernen lassen als Borax und sind billiger.

Für starke Hitze wird auch Glaspulver oder Glasgalle (Schaum aus den Schmelztiegeln der Glashütten) sowie Sand verwendet.

4. Lötmedium für Aluminium. Die gewöhnlichen Lötmedien sind für Aluminium ganz unwirksam. In den wenigen käuflichen Mitteln scheinen Lithium und Fluor oder Brom wesentlich zu sein. Das Lötmedium der Firma Metallo-chemische Fabrik Dr. L. Rostovsky, Berlin ist ein weißes wasserlösliches Salz, das der A.-G. für Anilin-Fabrikation ein graues mit Wasser anzufeuchtendes Pulver. Beide werden erst oberhalb von 400° wirksam.

D. Brennstoffe.

Holzkohle. Andere Kohle (Steinkohle oder Koks) kommt wegen des Schwefelgehalts für Lötzwecke nicht in Frage. Die verwendeten Stücke sollen etwa Nußgröße besitzen. — Für Lötrohrarbeiten dienen als Unterlage kleine, aus Holzkohlenpulver gebrannte Brikette.

Spirit. Der gewöhnliche Brennspritus enthält 90÷95% Alkohol. In offen stehenden Gefäßen wird er schwächer. Trübungen sind durch Filtrieren oder Absetzen zu beseitigen, da sie die Dochte verstopfen.

Benzin und Benzol ist nicht dasselbe, und beide sind in verschiedenen Sorten auf dem Markte. Man achte darauf, daß das spezifische Gewicht (mit Aräometer zu messen) der Gebrauchsanweisung für die betreffende Lötlampe entspricht. Wegen der Feuergefährlichkeit darf man nie in der Nähe einer Flamme einfüllen, muß die Vorratflaschen vor Wärme schützen und soll größere Vorräte nicht in der Werkstatt halten.

Leuchtgas. Der Gasdruck beträgt 40–100, in der Regel gegen 60 mm Wassersäule. Er wird am einfachsten gemessen, indem man das Ende eines Gasschlauches (Hahn fast geschlossen) in ein Glas mit Wasser taucht und feststellt, bei welcher Tiefe kein Gas mehr herausprudelt. — Das in den meisten deutschen Städten benutzte Gas ist „arm“, nämlich an Kohlenwasserstoffen; reichere Gase rußen leichter und geben im Bunsenbrenner eine heißere Flamme.

Wasserstoff wurde früher aus Zink oder Eisen und Schwefelsäure entwickelt, wobei er aber einen nicht unbedenklichen Gehalt an Arsen aufweist. Billiger und bequemer ist es, ihn komprimiert in Stahlflaschen zu beziehen. Zur Herabsetzung des anfangs gegen 150 at betragenden Druckes auf eine einstellbare Höhe dienen sog. Reduzierventile (vgl. unten unter E). Wasserstoff ist der einzige Brennstoff, der weder selbst noch dessen Verbrennungsprodukt (Wasser) gesundheitsschädlich ist.

Azetylen besitzt weit größere Heizkraft als Leuchtgas und Wasserstoff. Es enthält im gleichen Raume nicht nur ebensoviel an Wasserstoff wie Wasserstoffgas, sondern außerdem noch das zwölfwache Gewicht an Kohlenstoff. Infolgedessen neigt Azetylen zum Rußen. Hergestellt wird es durch Zusammenbringen von Kalziumkarbid mit Wasser. Für geringen Bedarf genügen Tropfapparate nach Art der Fahrradlaternen; größere Entwickler sind nach verschiedenen Systemen gebaut und mit einem Gasometer verbunden. Bequemer ist die Entnahme aus Stahlflaschen. Sie enthalten Azetylen in Azeton (eine brennbare Flüssigkeit) gelöst unter einem Drucke von etwa 30 at. Den Brennern wird es unter einem Drucke von wenigstens 100 mm Wassersäule zugeführt¹⁾.

Sauerstoff ist eigentlich kein Brennstoff, sondern der die Verbrennung unterhaltende Bestandteil der Luft; sie besteht zu $\frac{1}{5}$ daraus. Da bei der Verbrennung in Luft $\frac{4}{5}$ von ihr (Stickstoff) einen miterhitzten Ballast bilden, erhält man mit Sauerstoff eine viel größere Hitze. Wasserstoff benötigt die halbe Menge, Azetylen die $2\frac{1}{2}$ fache Menge an reinem Sauerstoff, nach Litern gemessen, zur völligen Verbrennung; in Wirklichkeit genügt weniger, da auch die Außenluft an der Verbrennung teilnimmt. Sauerstoff wird in Stahlflaschen bezogen und ihnen über ein Reduzierventil entnommen.

Um den hohen Druck, der in den Stahlflaschen mit komprimiertem Gase herrscht, für den Verbrauch herabzusetzen, bedient man sich der sogenannten Reduzierventile (Druckverminderer). Sie gestatten die Entnahme der Gase unter einem Drucke, der zwischen einigen Atmosphären und einem Bruchteil einer Atmosphäre liegt.

Eine Ausführungsform zeigt Fig. 5 in Ansicht, eine etwas andere Bauart Fig. 6 im Querschnitt. Die Überwurfmutter 1 wird an die Gasflasche geschraubt²⁾. Das austretende Gas strömt durch die Bohrung des Stutzens 2, Sieb 7, Rohr 8 und Verschuß 4 in die Kammer 17, von da durch den Abhahn (bei 23) und



Fig. 5. Reduzierventil.

¹⁾ Näheres s. Heft 13 dieser Sammlung: Die neueren Schweißverfahren.

²⁾ Dieses Gewinde ist, um Verwechslungen zu verhindern, für Sauerstoff rechtsgängig, für Wasserstoff linksgängig und wesentlich kleiner, während für Azetylen ein Bügelverschluß (Fig. 25) verwendet wird.

den ganz unten befindlichen Schlauchansatz. Bis zum Verschlusse 4 herrscht derselbe Druck wie in der Gasflasche; er wird durch das Manometer 5 angezeigt. Die Steuerung des Verschlusses 4 erfolgt durch den bei 9 gelagerten zweiarmigen Hebel 10. Sein eines Ende trägt die Schraube 6, die mit einem Hartgummipättchen versehen ist, das sich auf die enge Öffnung des Rohres 8 legt. Sein anderes Ende ist zwischen die Spiralfeder 11 und die Gummimembran 16 geklemmt, die durch die Feder 13 und den Teller 16 an den Hebel gedrückt wird. Die Kraft

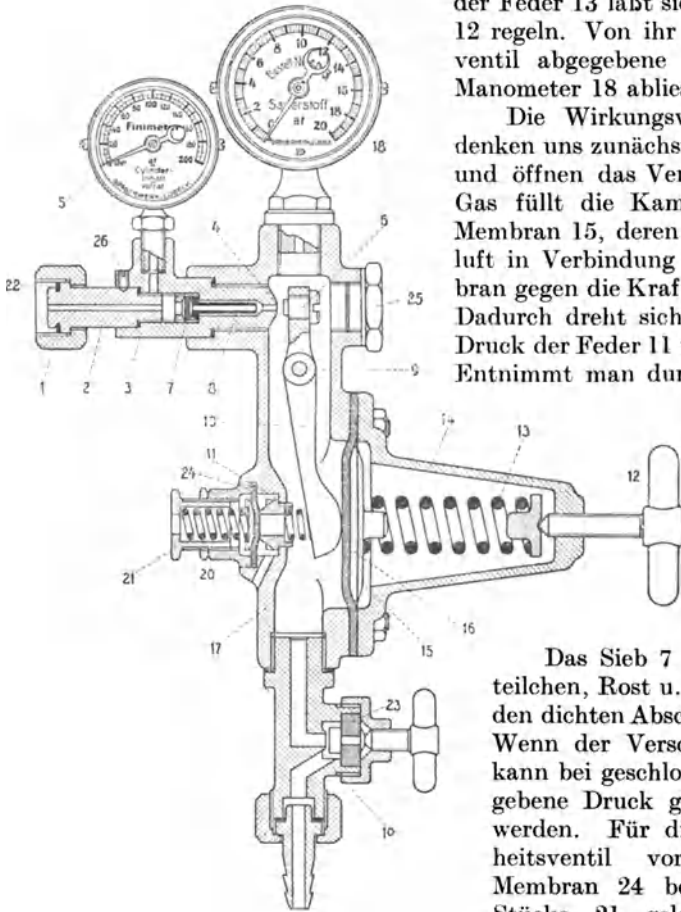


Fig. 6.

der Feder 13 läßt sich durch die Stellschraube 12 regeln. Von ihr hängt der vom Reduzierventil abgegebene Druck ab, den man am Manometer 18 abliest.

Die Wirkungsweise ist folgende: Wir denken uns zunächst den Hahn 19 geschlossen und öffnen das Ventil der Stahlflasche. Das Gas füllt die Kammer 17, drückt auf die Membran 15, deren Rückseite mit der Außenluft in Verbindung steht, und biegt die Membran gegen die Kraft der Feder 13 nach rechts. Dadurch dreht sich der Hebel 10 unter dem Druck der Feder 11 und schließt die Öffnung 4. Entnimmt man durch Öffnen des Hahnes 19

Gas, so sinkt der Druck in der Ventilkammer, und der Verschluss 4 öffnet sich wieder, bis der Druck, den das Gas auf die Membran 15 ausübt, der Kraft der Spiralfedern das Gleichgewicht hält.

Das Sieb 7 hat den Zweck, Schmutzteilchen, Rost u. dgl. abzufangen, die sonst den dichten Abschluß bei 4 stören könnten. Wenn der Verschluss 4 nicht dicht hält, kann bei geschlossenem Hahn 19 der abgegebene Druck gleich dem in der Flasche werden. Für diesen Fall ist ein Sicherheitsventil vorgesehen, das aus der Membran 24 besteht, die durch die im Stücke 21 gelagerte Spiralfeder gegen ihren Sitz gedrückt wird und bei zu

starkem Drucke in der Kammer das Gas durch die Öffnung von 21 abblasen läßt. Der vom Manometer 5 („Finimeter“) angezeigte Druck ist zugleich ein Maß des in der Stahlflasche noch vorhandenen Gasvorrates.

Zur Verhütung von Explosionen ist folgendes zu beachten: Explosiv sind die Mischungen brennbarer Gase mit Luft oder Sauerstoff. Besonders vorsichtig sei man mit Wasserstoff, weil sich seine Anwesenheit nicht durch Geruch verrät. Die Dämpfe von Benzin, Benzol und Alkohol sind schwerer als Luft, Wasserstoff, Leuchtgas und Azetylen leichter. Von ersteren werden sich daher die explosiven Gemische mehr am Boden halten, von letzteren unter der Decke sammeln. — Die Explosion von Stahlflaschen mit komprimierten Gasen kommt äußerst

selten vor. Man vermeide Umwerfen und Erhitzung der Flaschen, besonders einseitige.

Bei Sauerstoff können gefährliche Brände dadurch entstehen, daß sich das Gas durch den Ausströmungsvorgang erhitzt und die Dichtungsscheibe 4 im Reduzierventil (Fig. 6) entzündet, worauf sich der Brand auch auf die Metallteile ausdehnt. Verhindert wird dies durch den sogenannten Ausbrennungsschutz, der aus dem eingelegten Rohre 8 besteht und die Wärme des Gases ableitet. Er ist selbstverständlich nur bei Sauerstoff nötig.

Eine weitere Gefahrenquelle bildet das Zurückströmen von Sauerstoff in den Behälter eines brennbaren Gases oder umgekehrt. Dies kann z. B. beim Verstopfen eines Brenners geschehen. Dagegen schützen Rückschlagventile und Wasservorlagen.

Ein Rückschlagventil besteht in der einfachsten Form nach Fig. 7 aus einer Gummikugel, die in einem Kegel sitzt und das Gas nur in der Pfeilrichtung durchläßt. Eine gut durchgebildete Ausführungsform ist die Draeger-Schutzpatrone nach den Fig. 8 und 9, die unmittelbar an das Reduzierventil geschraubt wird. Das eigentliche Rückschlagventil besteht aus einer Scheibe und befindet sich bei 28. Bei einer Explosion würde es aber nicht schnell genug schließen. Daher sind noch Einsätze vorgeschaltet, die aus einem porösen Steine 29 und zwei Metallsieben 32 bestehen. Sie wirken nach Art des Drahtnetzes der Grubenslampen.

Die Wasservorlage (Fig. 10) ist ein zum Teil mit Wasser gefülltes Gefäß nicht zu kleinen Durchmessers, durch welches das Gas im Sinne der Pfeile mit geringem Druckverluste durchsprudeln kann. Kommt das Gas aber von der entgegengesetzten Seite, so treibt es das Wasser in das hohe Rohr hinauf, so daß ihm der Weg abgesperrt ist. Fig. 11 zeigt die Wasservorlage des Draegerwerkes, die auch noch mit einem Hahn und mit einem Nachfülltrichter versehen ist. Selbstverständlich darf der Rückdruck nicht größer werden als der Höhe der Wassersäule im Rohre entspricht. Aus diesem Grunde eignet sich die Wasservorlage nur für niedrige Drucke (Gas aus städtischen Leitungen, Acetylen aus Entwicklern), während das Rückschlagventil mehr für komprimierte Gase bestimmt ist.

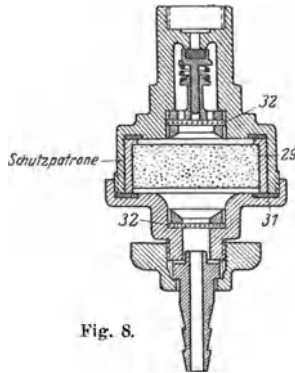


Fig. 8.

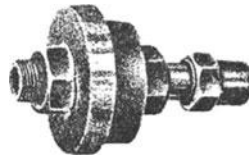
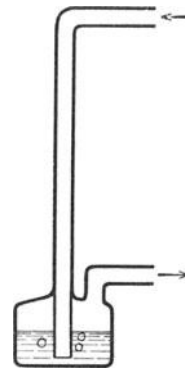
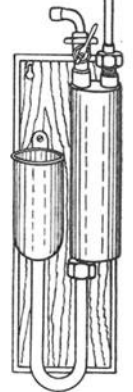
Fig. 7.
Einfaches
Rückschlag-
ventil.

Fig. 9.

Fig. 8 und 9. Draeger-
Schutzpatrone.Fig. 10. Einfache
Wasservorlage.Fig. 11.
Wasservorlage.

IV. Wärmequellen.

A. Allgemeines.

Die Wärmequellen unterscheiden sich in chemische und elektrische. Zu den chemischen gehören das Kohlenfeuer und die Flamme. Diese kann von gasförmigen, flüssigen und festen Brennstoffen geliefert werden. Elektrisch läßt sich Hitze entweder dadurch erzeugen, daß man den Strom durch einen Widerstand fließen oder daß man einen Lichtbogen brennen läßt; im Gebrauch ist nur ersteres, und zwar fast nur für LötKolben.

Die von einer Wärmequelle gelieferte Wärmemenge wird in Kalorien ausgedrückt. 1 kg-Kalorie erwärmt 1 kg Wasser um 1°. Bei vollkommener Ausnutzung liefert:

1 kg Holzkohle	ungefähr	6 500 kg-Kalorien
1 kg Benzin	„	10 000 „
1 kg Spiritus 90%	„	6 400 „
1 m ³ Leuchtgas	„	3 400 „
1 m ³ Wasserstoff	„	2 360 „
1 m ³ Azetylen	„	12 300 „
1 Kilowatt	„	860 „

Dies besagt, daß man z. B. durch Verbrennung von 1 kg Benzin 10 t Wasser um 1° oder 125 kg Wasser von 20° bis zum Beginn des Kochens erwärmen kann. Da die spezifische Wärme von Wasser 1 beträgt, von Kupfer aber nur 0,39, so macht dieselbe Wärmemenge 1 kg Kupfer 2½mal wärmer als 1 kg Wasser. Da aber andererseits Kupfer 9mal schwerer als Wasser ist, braucht man für dasselbe Volumen und dieselben Temperaturerhöhung bei Kupfer eine 3½mal geringere Wärmemenge als bei Wasser.

Die Wahl der Wärmequelle hängt nicht nur vom Zwecke, sondern meist ebenso von den Umständen ab. Der allgemeinsten Verwendung fähig und am billigsten ist Leuchtgas. Wo es vorhanden ist, wird man nur für die Herstellung heißer Flammen oder wegen der Tragbarkeit der Entwickler bzw. Stahlflaschen zu Azetylen oder Wasserstoff greifen. Die flüssigen Brennstoffe ergeben bequem transportable Geräte, sind aber mehr für größere Flammen geeignet. Elektrische LötKolben kommen in Frage, wenn Gas fehlt oder die Stromkosten keine Rolle spielen. Kohlenkorb und Schmiedefeuer sind in modernen Werkstätten nicht mehr zu finden.

B. Das Holzkohlenfeuer.

Ohne Gebläse dient es zum Anwärmen von LötKolben (s. S. 27), mit Gebläse (Ventilator oder Blasebalg) als gewöhnliches Schmiedefeuer zum Hartlöten. Träger der Hitze sind hier nicht die züngelnden Flammen von Kohlenoxyd, sondern die glühenden festen Stücke. Der Betrieb ist nicht nur wegen der herumfliegenden Asche unsauber, sondern auch keineswegs billig.

C. Die Flamme.

Die Flamme eines Brenners ist unter allen Umständen eine Gasflamme; denn auch wenn ein flüssiger Stoff verbrennt, muß er zunächst vergast werden, was bei Dochtflammen am Ende des Dochtes geschieht.

Die Wärmemenge, die eine Flamme erzeugt, hängt nicht vom Charakter oder Aussehen der Flamme ab, sondern nur vom „Heizwert“ des verbrannten Stoffes, vorausgesetzt, daß die Verbrennung vollständig ist, sich also nicht Ruß oder Teer abscheidet. Dennoch ist es richtig, daß eine heißere Flamme günstiger ist als eine weniger heiße. Es gilt dies allerdings nur dann, wenn die gewünschte Er-

hitzung nicht gering ist gegenüber der Flammentemperatur. Für einen Zimmerofen oder selbst für das Kochen ist es bezüglich der Wärmeausnutzung ziemlich gleichgültig, ob man z. B. eine leuchtende Gasflamme oder einen Bunsenbrenner benutzt, nicht aber für einen Lötkolben, dessen Temperatur etwa 300° beträgt, und noch viel weniger für das Hartlöten, bei dem Temperaturen von 700° und darüber erforderlich sind. Die schließlich nutzlos abgehenden Verbrennungsgase haben nämlich mindestens die Temperatur des zu erhitzenden Körpers.

Für die Temperatur der Flamme ist bei gegebenem Brennstoffe die Art der Verbrennung maßgebend. Um eine heiße Flamme zu erhalten, muß man für eine vollständige und schnelle Verbrennung, also für richtige Luftzufuhr durch geeignete Bauart des Brenners sorgen. Noch stärker als Luft wirkt Sauerstoff; doch sind die damit erzeugten Flammen für viele Zwecke zu heiß.

Die Mittel, um einer Flamme günstige Verbrennungsbedingungen zu schaffen, sind folgende: 1. Zufuhr von Luft oder Sauerstoff unter Druck: Lötrohr, Gebläse; 2. Ansaugen von Luft durch einen Gasstrahl, worauf das entstehende Gemisch verbrannt wird: Bunsenbrenner; 3. besondere Flammenform: Flachbrenner. Für Leuchtgas sind alle diese Mittel anwendbar und im folgenden Abschnitte beschrieben.

D. Brenner für Leuchtgas.

1. Gebläseflamme. Das Lötrohr (Fig. 12) ist das älteste Mittel, um eine Flamme durch künstliche Luftzufuhr heiß zu machen. Als Druckluftquelle dient der Mund (Druck

gegen 400 mm Wassersäule) oder ein Blasebalg; die Düse hat etwa 0,5 mm

Durchmesser. Man läßt das Gas aus einer weiten Öffnung mit geringer Geschwindigkeit ausströmen und bläst es

wagerecht oder etwas nach unten ab. Je nach der Stellung des Lötrohres erhält man eine kleine scharfe Flamme oder eine breitere. Die Hitze ist merkbar höher, als man sie mit einem Bunsenbrenner erzielen kann,

und für einzelne kleinere Hartlötarbeiten ausreichend.

Der Gebläsebrenner (Fig. 13) stellt ein vervollkommnetes Lötrohr dar. Das innere Rohr muß genau in der Achse des äußeren Rohres stehen. Seine Spitze ist gewöhnlich auswechselbar; denn es läßt sich z. B. mit weiter Luftdüse eine kleine spitze Flamme nicht erhalten. Auch der Länge nach sind beide Rohre oft gegeneinander verschiebbar eingerichtet. Der Gasbedarf beträgt je nach Größe der Flamme $100 \div 7000$ l in der Stunde, der Windbedarf etwa das 1,5 \div 2fache davon bei einem Drucke von $200 \div 700$ mm Wassersäule.

Für Lötzwecke wird der Gebläsebrenner meist als „Lötpistole“ gebaut. Fig. 14 zeigt ein Modell der G. m. b. H. Classen & Co., Berlin, mit einem federnden Hahn für die Luftzufuhr. Für kleine Lötpistolen genügt zur

 


Fig. 12. Lötrohr.

 


Fig. 13. Gebläsebrenner.



Fig. 14. Lötpistole.

Not der Mund als Luftquelle. Will man eine noch heißere Flamme erhalten, so führt man dem Brenner statt Luft Sauerstoff zu. Einen derartigen Hartlötbrenner der Autogen Gasaccumulator A.-G., Berlin, zeigt Fig. 15. Die beiden Gase werden schon im Handgriffe gemischt, wobei das Zurückschlagen der Flamme durch die Geschwindigkeit des Mischgasstromes verhindert wird. Eine Regulierung der



Fig. 15. Hartlötbrenner mit Sauerstoffzufuhr.

Flammengröße ist nur in engen Grenzen zulässig; um eine stärkere Flamme zu erhalten, muß man ein weiteres Mundstück einsetzen. Die Düsen müssen sehr vorsichtig gereinigt werden, um sie nicht zu beschädigen oder zu erweitern. Beim Anzünden gibt man erst nur Gas, beim Auslöschten schließt man erst den Sauerstoff; andernfalls kann die Flamme in das Mundstück zurückschlagen und es verbrennen.



Fig. 16. Lötpistole mit Revolverkopf.

Die heißeste Stelle einer Gebläseflamme befindet sich bei Anwendung von Luft kurz hinter der Spitze der ganzen Flamme, bei Anwendung von Sauerstoff im richtigen Verhältnis kurz vor der Spitze des inneren grünblauen Kegels.

In der Mitte zwischen Gebläse- und Bunsenbrenner (s. unten) stehen die Brenner der Selas A.-G., Berlin, deren Einrichtung aber

 


Fig. 17. Bunsenbrenner.



Fig. 18. Bunsenbrenner nach Teclu.

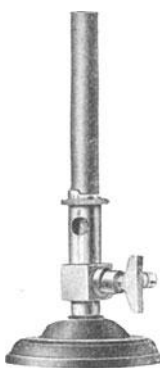


Fig. 19. Bunsenbrenner mit Luftregulierung.

kostspielig ist und nur für größere Werkstätten in Frage kommt. Eine zentrale Pumpe komprimiert das Leuchtgas auf einen Druck von 250÷1500 mm Wassersäule und mischt ihm gleichzeitig etwa ebensoviel Luft bei. Das Gemisch, „Selasgas“, wird den Arbeitsstellen zugeleitet. Die Brenner, die für alle möglichen Zwecke und in sehr verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden, sind ähnlich wie Bunsenbrenner gebaut, so daß das Gas sich knapp vor der Mündung nochmals mit angesaugter Luft mischt. Die Hitze gleicht der eines mit Luft gespeisten Gebläsebrenners.

Die Lötpistole Fig. 16 hat einen Revolverkopf mit sechs verschiedenen Düsen. Einfacher ist die Einrichtung der Pharos-Feuerstätten-Gesellschaft, Hamburg (s. S. 29).

2. Bunsenbrenner. Der aus einer Düse *d* austretende Gasstrahl (Fig. 17) saugt durch Injektorwirkung Luft an; am oberen Ende des weiten Rohres *m* (Mischrohr) verbrennt das entstandene Gemisch. Die Luftöffnung ist gewöhnlich regelbar; sie muß zusammen mit dem Gase gedrosselt werden, sonst schlägt die Flamme zurück und brennt schon innerhalb des Mischrohres. Die zurückgeschlagene Flamme riecht unangenehm, erhitzt den Brenner und kann durch Abschmelzen des Schlauches Ursache von Bränden werden. Dieser Nachteil hat den Bunsenbrenner in Werkstätten unbeliebt gemacht. Die erzeugte Hitze ist wesentlich niedriger als die einer Gebläseflamme.

Trichterförmig wie in Fig. 17 ist der Injektor bei den Bunsenbrennern nach Teclu (Fig. 18). Gewöhnlich besitzt das Mischrohr zwei runde Luftöffnungen in der Höhe der Gasdüse, und zur Luftregulierung sitzt auf ihm eine drehbare Hülse mit ebenfalls zwei Löchern (Fig. 19 u. Fig. 20 links). Häufig wird eine kleine Zündflamme vorgesehen, für die ein dünnes Rohr im Innern des Mischrohres bis zur Mündung führt und die auch nach Schließen des Gashahnes brennen bleibt. Bunsenbrenner der gewöhnlichen Größe verbrauchen etwa 200 l Gas in der Stunde.

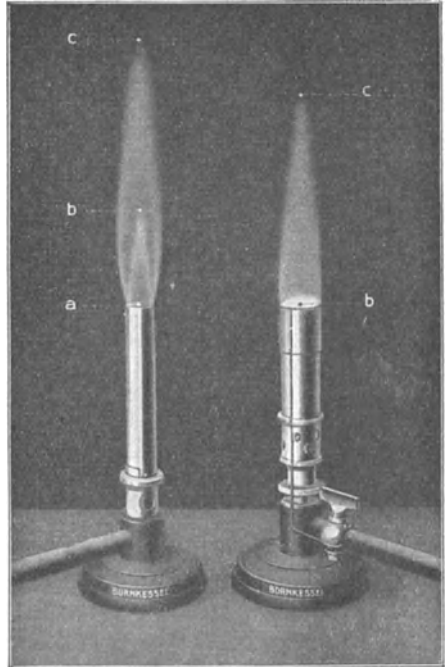


Fig. 20. Bunsenbrenner und Blaubrenner.

Eine besonders heiße Flamme, fast wie die eines Gebläses, liefert der Blaubrenner der Bornkessel A.-G., Berlin (Fig. 20, rechts). Das obere Ende des Mischrohres ist erweitert und in seiner Öffnung sitzt eine vielfach durchlöchernte Scheibe aus feuerfestem Stoff. Man kann einen solchen Brenner sehr viel Luft ansaugen lassen, ohne daß die Flamme zurückschlägt, da die eingesetzte Lochplatte das verhindert. Darauf beruht die hohe Temperatur der Flamme. Während die Flamme des Bunsenbrenners (links) von *a*÷*b* verhältnismäßig kalt ist und erst von *b*÷*c* ihre volle Hitze entwickelt, ist die des Blaubrenners auf ihrer ganzen Länge nach fast gleichmäßig heiß. Solche Brenner werden in verschiedenen Größen und Formen bis zu einem Brennerdurchmesser von 43 mm ausgeführt und sind zum Hartlöten, besonders aber zum Erhitzen von Schmelztiegeln geeignet.

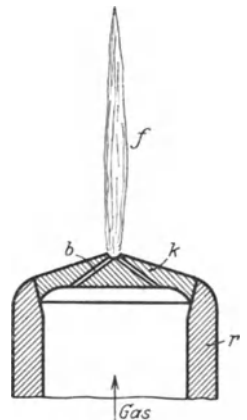


Fig. 21. Flachbrennerkopf aus Speckstein.

3. Flachbrenner. Wenn man Leuchtgas so ausströmen läßt, daß sich eine flache zungenförmige Flamme bildet, so ergibt deren große Oberfläche eine günstige Verbrennung, und man erhält eine Hitze, die die des Bunsenbrenners übertreffen kann. Doch ist dies nur bei kleinen Flammen (etwa 12÷60 l Gas in der Stunde) der Fall. Zur Erzeugung einer solchen Flamme dient ein Brennerkopf *k* aus Speckstein (Fig. 21), ähnlich dem der

Azetylenbrenner, der in ein Metallrohr r eingekittet ist. Das Gas strömt aus zwei feinen Bohrungen b ($0,3 \div 0,8$ mm Durchmesser) aus, die beiden Strahlen prallen unter ungefähr rechtem Winkel aufeinander, und senkrecht dazu entsteht die dünne Flammzunge f . Sie ist bedeutend steifer als die Flamme eines Bunsenbrenners und kann natürlich nicht zurückschlagen (Fig. 22). Sie brennt völlig geräuschlos und eignet sich auch für kleine Hartlötarbeiten.

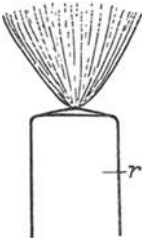


Fig. 22. Flachbrenner (Ansicht).

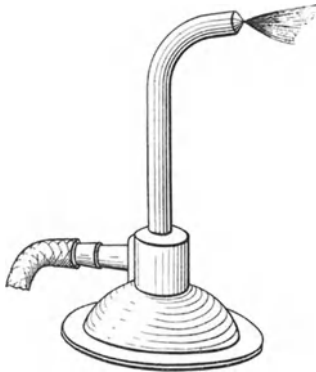


Fig. 23. Flachbrenner mit wagerechter Flamme.

Fig. 23 zeigt einen solchen Brenner mit wagerechter Flamme; diese Anordnung hat den Vorteil, daß Lot od. dgl. nicht auf den Brennerkopf fallen und dessen Löcher verstopfen kann. Diese Brenner, auch solche mit mehreren nebeneinander stehenden Flammen, werden von der Bornkessel A. G., Berlin, hergestellt und können für manche Zwecke ein Gebläse ersetzen.

E. Brenner für Wasserstoff.

1. Einfache Flamme. Wasserstoff gibt, in beliebiger Weise verbrannt, eine kaum leuchtende, heiße Flamme. Solche Spitzflammen dienen gelegentlich zum Weichlöten.

2. Bunsenbrenner. Wesentlich heißer, mindestens so heiß wie eine Gasgebläseflamme, ist die Bunsenflamme des Wasserstoffs. Sie eignet sich besonders zum Bleilöten. Fig. 24 zeigt einen „Starkbrenner“ des Drägerwerks, Lübeck. Die Luftöffnung befindet sich kurz vor der Spitze. Der Brenner wird mit verschiedenen Düsen geliefert, deren Stundenverbrauch von 30 bis zu 900 l beträgt.

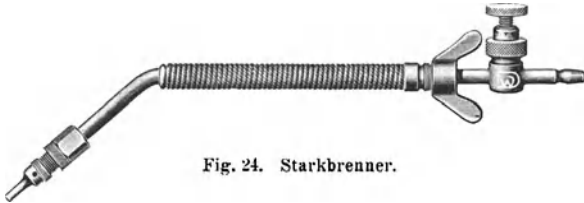


Fig. 24. Starkbrenner.

3. Gebläsebrenner. Die Wasserstoff-Preßluft-Flamme ist wenig im Gebrauch. Häufig benutzt wird aber die sehr heiße Wasserstoff-Sauerstoff-Flamme, das „Knallgasgebläse“; es dient zum Bleilöten, Hartlöten, Schweißen usw. Die vollständige Anlage besteht aus je einer Stahlflasche mit Wasserstoff und Sauerstoff und dem Brenner mit Ersatzdüsen. Der Verbrauch beträgt je nach Düse $30 \div 900$ l Wasserstoff in der Stunde und etwa den fünften Teil davon an Sauerstoff.

F. Brenner für Azetylen.

1. Bunsenbrenner. Azetylen verlangt, um im Bunsenbrenner eine nichtrußende Flamme zu geben, viel mehr Zusatzluft als Leuchtgas. Man läßt es daher unter größerem Druck (wenigstens 100 mm Wassersäule) ausströmen und benutzt besondere Brenner mit engen Gasdüsen und weiten Luftöffnungen. Sie sind in verschiedenen Größen mit einem Gasverbrauch von $10 \div 60$ l in der Stunde erhältlich. Höhere Drucke (etwa 1000 mm Wassersäule) sind für die Hartlöt pistolen

mit Bunsenbrenner vorgeschrieben, z. B. (Fig. 25) Modell E der Autogen-Gasaccumulator A.-G., Berlin. Gasverbrauch je nach Hahnstellung 20–100 l in der Stunde.

2. Gebläsebrenner. Azetylen-Preßluft-Brenner stellt Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., unter dem Namen „Starklötbrenner“ in drei Typen her, deren größte bei Einstellung der Flamme zum Löten 2000, bei Einstellung zum Anwärmen 5000 l Azetylen stündlich verbraucht. Sie dienen besonders zum Hartlöten größerer Kupferkörper bis 6 mm Wandstärke.

Die heißeste von allen Flammen erzeugt das Azetylen-Sauerstoff-Gebläse. Fig. 26 zeigt einen Schweißbrenner, ebenfalls von Griesheim-Elektron, der in 14 verschiedenen Größen geliefert wird, entsprechend einem stündlichen Verbrauch von je 35–6600 l Azetylen und Sauerstoff.

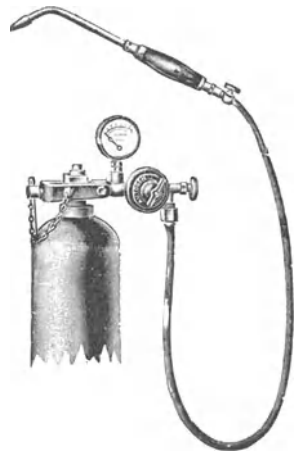


Fig. 25. Hartlötpistole für Azetylen.



Fig. 26. Schweißbrenner für Azetylen.

G. Brenner für flüssige Heizstoffe.

Dochtlampe für Spiritus. In gewöhnlicher Form eignet sie sich mit und ohne Lötrohr für kleine Arbeiten und zum Erhitzen kleinster Kolben. Leistungsfähiger ist die sehr verbreitete Taschenlampe nach Fig. 27, bei der der äußere Docht den im Innern des Brennerrohrs befindlichen anwärmt und dadurch Spiritusdampf aus einer kleinen Bohrung zu einer Stichflamme bläst. Damit lassen sich schon Bleirohre bis zu etwa 20 mm Durchmesser löten.

Lötlampen mit Brennflüssigkeit unter Druck. Eine weitaus heißere Flamme, derjenigen einer Gasgebläseflamme gleichend, entwickeln jene Lötlampen, bei denen der Flüssigkeitsbehälter unter Druck steht. Sie werden in ganz ähnlichen Ausführungen für Spiritus und Benzin gebaut. Letzteres, ebenso Benzol, gibt bei gleicher Brennergröße und geringerem Verbrauch eine etwas längere, viel heißere Flamme.

Fig. 28 zeigt die kleinste derartige Lampe der Firma G. Barthel (Taschenlampe UT) für Spiritus und Benzin. Sie trägt einen Bügel zum Auflegen eines kleinen LötKolbens; eine Regelung der Flamme ist nicht möglich. Ein größeres Modell für Benzin mit Regulierung für Brennstoff und Luft ist BM 118 (Fig. 29 im Schnitt). Der Behälter A wird bis zu etwa drei Viertel durch

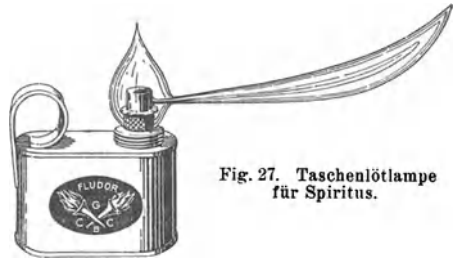


Fig. 27. Taschenlötlampe für Spiritus.



Fig. 28. Taschenlampe für Spiritus und Benzin.

die seitliche Schraubkappe *B* gefüllt, die danach luftdicht geschlossen wird. In die Rinne *D* gießt man einen Eßlöffel Spiritus und zündet ihn an, wodurch sich der ganze Brenner und besonders der Vergaser *J* erwärmt. Kurz bevor diese

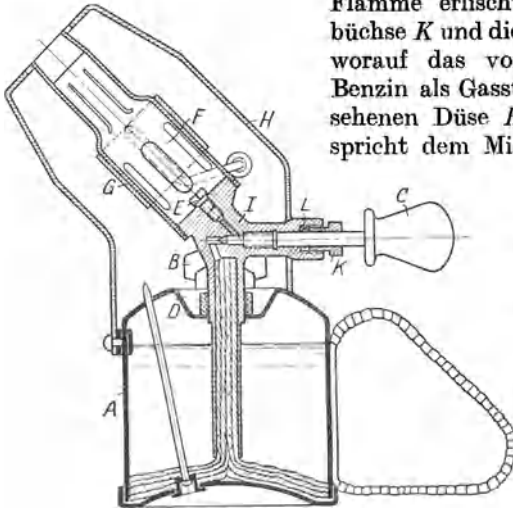


Fig. 29. Lötampe für Benzin mit Regulierung.

Flamme erlischt, öffnet man die durch die Stopfbüchse *K* und die Dichtung *L* geführte Reglerspindel *C*, worauf das vom Dochte dem Brenner zugeführte Benzin als Gasstrahl aus der mit feiner Bohrung versehenen Düse *E* austritt. Das Brennerrohr *F* entspricht dem Mischrohr eines Bunsenbrenners. Die

mitgerissene Luft tritt durch die Längsslitze des Rohres *F* ein, die durch die Luftreglerhülse *G* teilweise verschlossen werden können. Die Flamme brennt am Ende des Rohres *F*; sie kann infolge der hohen Geschwindigkeit des Gasstrahles nicht zurückschlagen. Der Bügel *H* dient zum Schutze des Brenners. Die Größe der Flamme läßt sich durch die Spindel *C* in ziemlich weiten Grenzen einstellen.

Wenn man sie verkleinert oder weniger heiß zu haben wünscht, ver-

mindert man durch Verschieben der Hülse *G* den Luftzutritt. Zum Abstellen schließt man die Reglerspindel und lüftet die Füllschraube. Die die linke Seite des Behälters durchsetzende Nadel hat den Zweck, Explosionen bei Überhitzung zu verhüten; sie ist durch ein Loch des Deckels weich eingelötet und öffnet es, wenn sich der Behälter bei zu großem Drucke ausbaucht.

Bei noch größeren Modellen wird die Flüssigkeit nicht durch einen Docht, sondern durch Luftdruck (2÷4 at) in den Brenner hochgetrieben. Zu diesem Zwecke ist im Behälter eine Luftpumpe angebracht. In dem Modell D 461 von Schuchardt & Schütte (Fig. 30) ist sie in den Griff eingebaut. Der Vergaser besteht aus dem die Brennermündung umgebenden Spiral-



Fig. 30. Lötampe mit Luftpumpe.

rohr, durch das das Benzin strömt, bevor es zur Reglerspindel gelangt. Die Hülse mit gebogenem Drahtgriffe dient zur Regulierung der Luft.

Lötampen für Petroleum werden nur mit Luftpumpe gebaut.

Aus der folgenden Zahlentafel sind Größe, Verbrauch und Leistung einiger der vielen Modelle zu entnehmen:

Firma	Barthel	Barthel	Barthel	Schuchardt & Schütte	Barthel
Modell	UT	SM 118	BM 118	D 461	PPE 745
Brennstoff	Benzin	Spiritus	Benzin	Benzin	Petroleum
Gewicht kg	0,16	0,47	0,76	1,7	4,18
Ganze Höhe mm	70	120	210	220	375
Inhalt etwa l	0,075	0,18	0,35	0,6	2,7
Brennstoffverbrauch in 1 Stde l	0,09	0,22	0,18	1,2	2,3
Brennerhülsendurchmesser mm	10	18	18	25	55
Flammenlänge mm	100	120	150	225	450
Schmilzt Kupferdraht von 50 mm Länge mit einem Durchmesser von . . . mm	3	5	6	10	24

Die meisten Modelle werden je nach Bedarf mit Brennern für wagerechte, schräg nach abwärts oder schräg oder senkrecht nach oben gerichtete Flamme geliefert, für besondere Zwecke auch mit verengtem oder flachem Brennerrohr. Beim Gebrauch ist eine gewisse Vorsicht geboten. Ungeschickt behandelt können sie, namentlich beim An- und Abstellen, brennende Flüssigkeit spritzen. Man achte darauf, daß keine entzündbaren Gegenstände in dieser Richtung liegen, und lasse sie nicht unbeobachtet brennen. Gut behandelt sind sie, besonders die Modelle mit Pumpe, vorzügliche Werkzeuge. Bedingung ist die Verwendung reiner Brennstoffe (Spiritus 90÷96%, Benzin 0,68÷0,72, Benzol 0,88÷0,885 Dichte).

Petroleum und Öl geben, im Dochtlämpchen verbrannt und mit dem Lötrohre angeblasen, eine kleine sehr heiße Stichflamme, ebenso eine Kerze.

Erwähnt sei noch, daß Benzin und Benzol auch in der Weise vergast werden können, daß man in besonderen Apparaten einen Luftstrom mit ihnen sättigt, ähnlich wie es die Vergaser der Automobile bewirken. Solches „Karburatorgas“ kann wie Leuchtgas gebrannt werden.

V. LötKolben.

A. Allgemeines.

Der LötKolben besteht aus einem Stück Metall, gewöhnlich Kupfer, das an einem eisernen Stiele mit hölzernem Handgriffe befestigt ist. Das Kupferstück ist am vorderen Ende entweder zu einer Schneide oder zu einer Spitze zugeschärft.

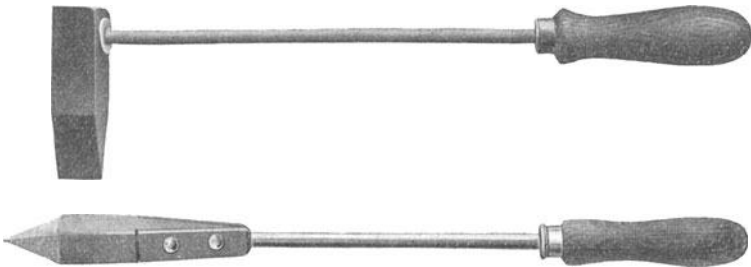


Fig. 31 und 32. LötKolben.

Es ist an den Stiel entweder hammerartig (Fig. 31) oder in gerader Linie (Fig. 32) angesetzt. Gewöhnlich haben die HammerlötKolben eine Schneide, die graden LötKolben eine Spitze. Für die meisten Verwendungszwecke ist die Hammerform bequemer; Spitzkolben benutzt man hauptsächlich für das Löten an der Innen-

seite von Gefäßen, wo der Hammerkolben nicht hingelangen würde. Eine zweckmäßige Mittelform ist der schräge Kolben (Fig. 46 S. 31).

Das Gewicht der von den Klempnern benutzten LötKolben beträgt etwa 250 ÷ 500 g. 1 kg ist wohl die obere Grenze, einige Gramm die untere. Die Qualität des Kupfers ist nicht gleichgültig. Es soll möglichst rein, also Elektrolytkupfer, sein. Schlechtes Kupfer, das Kupferoxyd enthält, wird in der Flamme rissig.

Den LötKolben statt unmittelbar eine Flamme anzuwenden hat folgende Vorteile:

1. Die Handhabung ist bequemer. Der LötKolben ist in jeder Lage zu gebrauchen, während Flammen (gewisse steife Flammen ausgenommen) nur nach oben brennen. Ferner dringen Flammen schlecht in Ecken hinein.

2. Die Temperatur ist viel niedriger. Dies ist von Bedeutung wegen der Feuergefahr beim Löten in Räumen, in denen sich feuergefährliche Körper befinden (Garagen) oder z. B. von Benzinglefäßen, in denen sich leicht aus Rückständen explosive Dämpfe bilden¹⁾; ferner wenn unmittelbar neben der Lötstelle wärmeempfindliche Gegenstände sind, wie Holz oder Hartgummi. Vor allem aber kann durch den LötKolben die Lötstelle nicht überhitzt und dadurch in ihrer Festigkeit geschädigt werden (Löten von Antennendrähten).

3. Die Hitze des LötKolbens läßt sich namentlich bei Spitzkolben an einen einzigen Punkt bringen, während Flammen immer ausgedehnt sind und sich namentlich beim Auftreffen auf Flächen ausbreiten.

4. Besonders wichtig ist es, daß sich die Hitze vom LötKolben auf die Lötstelle schneller überträgt als von einer Flamme. Es beruht dies darauf, daß Metalle die Wärme besser leiten als Gase. Schnell erfolgt die Abgabe der Wärme seitens des Kolbens aber nur, wenn eine aus geschmolzenem Lot gebildete Brücke zwischen ihm und der Lötstelle vorhanden ist. Darum muß man den LötKolben vorher verzinnen, oder er muß so sauber sein, daß er sich während des Lötens mit verzinnt. Voraussetzung ist ferner, daß sich die Wärme von der Masse des LötKolbens auf die Spitze rasch übertragen kann, daß er also aus gut wärmeleitendem Metall besteht. Deswegen macht man ihn aus Kupfer. Messing oder Bronze, die sich sonst auch verwenden ließen, sind wegen ihrer weit geringeren Wärmeleitfähigkeit weniger geeignet. — Die rasche Wärmeabgabe des LötKolbens gestattet es, so schnell

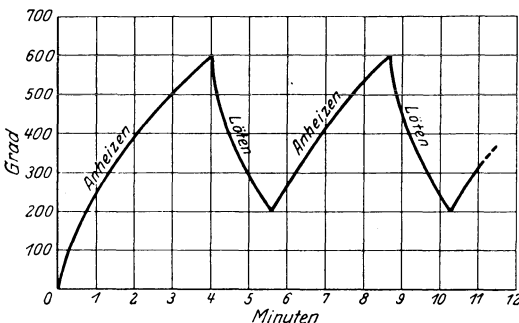


Fig. 33. Temperaturverlauf eines LötKolbens.

zu löten, daß sich die weitere Umgebung der Lötstelle kaum erwärmt. Man kann z. B. an einem dicken Metallkörper, wenn er nicht gerade aus Kupfer besteht, löten, ohne ihn ganz anwärmen zu müssen.

Der LötKolben wird entweder periodisch erhitzt, d. h. er wird abwechselnd angewärmt und zum Löten benutzt, oder es wird ihm während des Lötens dauernd Wärme zugeführt. Im ersten Falle wirkt der Kolben zugleich als Speicher für die Hitze; er muß natürlich bis zuletzt

eine Temperatur besitzen, die zum Löten reicht, also mindestens 200°, so daß er zu Beginn wesentlich heißer sein muß. Der Verlauf der Temperatur wird angenähert durch die Kurve der Fig. 33 wiedergegeben. Als höchste Temperatur

¹⁾ An einem sehr heißen Kolben können sich aber solche Dämpfe auch entzünden. Vorsicht!

ist 600° (Beginn der Rotglut) angenommen. Bei dieser Temperatur wird das Kupfer schon stark angegriffen, und zwar nicht nur durch Oxydation, die es mit einer schwarzen Haut überzieht, sondern noch mehr dadurch, daß es an der Spitze bis in merkliche Tiefe Zinn aufnimmt. Dieser Vorgang macht das Kupfer hart, aber mürbe und leichter verbrennbar, wobei sich oft hinter der verzinnnten Spitze ein Hals bildet.

Je weniger der Kolben überhitzt wird, desto weniger wird er beschädigt, desto geringer ist aber auch sein Wärmeverrat und desto häufiger muß man ihn anwärmen, wenn man das Kupferstück nicht sehr groß wählt. Dieser Ausweg ist aber, abgesehen von der Unbequemlichkeit des Gewichtes, vom Standpunkte des Wärmeverbrauchs sehr ungünstig.

Während des Arbeitens verliert der LötKolben nämlich aus drei Gründen Wärme: 1. Durch Abgabe an das Werkstück, 2. durch Leitung an die Luft, 3. durch Strahlung an die Umgebung. Der erste Teil ist nützliche Wärme und hängt von der zu leistenden Arbeit ab, die beiden anderen Teile aber stellen Verluste dar und nehmen mit der Oberfläche des Kolbens und seiner Übertemperatur zu. Je größer und heißer der LötKolben ist, desto mehr tritt 1. gegen 2. und 3. zurück, besonders wenn man nicht in ununterbrochenem Zuge lötet.

Viel vorteilhafter ist daher ein dauernd geheizter LötKolben. Seine Temperatur kann angenähert gleichmäßig gehalten werden, zweckmäßig unter 350°, wobei der Abbrand noch verhältnismäßig klein ist. Die Temperatur ist, wie ein Blick auf Fig. 33 lehrt, wesentlich niedriger als die Durchschnittstemperatur bei periodischer Heizung. Schon dadurch sind die Wärmeverluste geringer, noch mehr aber deswegen, weil man einen bedeutend kleineren Kolben wählen kann, denn er braucht ja nicht mehr als Speicher für die Hitze zu wirken. Eine Pufferwirkung hat er allerdings auszuüben, wenn nicht vollkommen ununterbrochen gelötet wird; in den kleinen Pausen speichert er etwas Hitze auf und gibt sie beim nächsten Löten wieder ab.

Der größte Vorteil des dauernd geheizten LötKolbens besteht aber darin, daß man die Lötarbeit nicht durch das Anheizen zu unterbrechen braucht. Für fabrikmäßige Arbeit kommen daher nur solche LötKolben in Frage.

Andererseits ist für Einzellötungen an Stellen, wohin man Gas- oder elektrische Leitungen nicht legen kann oder wo sie stören würden, ferner beim Fehlen von Benzinkolben oder wenn dessen Flamme unerwünscht ist, der alte einfache Kolben ein nie versagendes Werkzeug.

Die Einrichtungen für die beiden Arten der Anheizung sollen nun besprochen werden.

B. LötKolben für periodische Heizung.

Der eiserne Stiel ist bei HammerlötKolben (Fig. 31) in das Kupfer eingeschraubt oder genietet, während er bei den SpitzKolben (Fig. 32) in der Regel ein U-förmiges Eisenstück trägt, das das hintere Ende des Kupfers umfaßt.

Zum Anwärmen dient meist die Glut eines Holzkohlenfeuers oder eine Flamme. Die Becken und Körbe mit der Kohlenglut bieten gewöhnlich für mehrere Kolben Platz; jeder Arbeiter hat einen Kolben im Feuer, während er mit einem zweiten lötet. Außer der Unsauberkeit ist es ein fühlbarer Nachteil, daß man die Temperatur des Kolbens unter der Kohle nicht beobachten kann, so daß er versehentlich leicht überhitzt wird.

Besser ist das Anheizen mit Gas. Bei kleineren LötKolben benutzt man Bunsenbrenner oder Flachbrenner (vgl. S. 20), bei größeren Kolben Gebläse. In der Regel legt man den LötKolben auf ein Gestell, so daß der Stiel wagerecht liegt und der Kolben von der Flamme bespült wird. Es ist nicht nötig, zu ver-

meiden, daß die Flamme die Spitze des Kolbens trifft. Um zu sparen, hat man Gestelle gebaut, die das Gas bis auf eine kleine Zündflamme ausdrehen, wenn der Kolben nicht auf dem Gestell liegt. Sie sind aber deswegen nicht zweckmäßig,

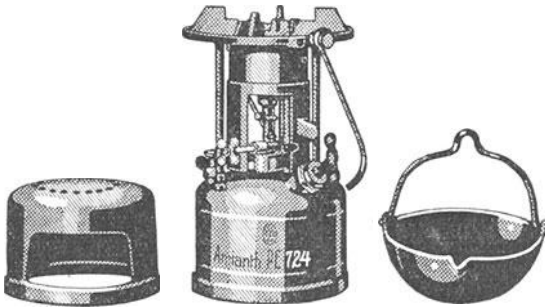


Fig. 34. Petroleum-Lötofen.

weil man bei dauernder Arbeit doch zwei Kolben benötigt, so daß immer einer geheizt wird.

Selbstverständlich ist auch jede andere nicht rußende Flamme zum Anheizen geeignet. Besonders dafür gebaut sind die Petroleumlötofen „Stahlamianth“ von Bartels (Fig. 34)¹⁾, doch läßt sich jede beliebige Lötlampe dafür gebrauchen. Für ganz kleine LötKolben gibt es auch mit Gas oder elektrisch geheizte Muffelöfen.

Eine besondere Stellung nimmt der „Mox“-LötKolben ein (Fig. 35; Gewicht $\frac{3}{4}$ kg). Sein Kupferstück besitzt eine mit einem Deckel verschließbare Höhlung, in die eine Blechdose mit Thermitfüllung (Preis etwa 15 Pf.) eingesetzt werden kann. Thermit ist ein Gemenge von Aluminium und Eisenoxyd, das angezündet rasch zu geschmol-

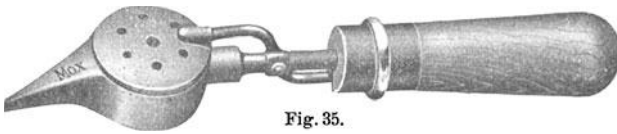


Fig. 35.

zudem Eisen und Schlacke verbrennt, dabei eine sehr hohe Temperatur und wenig Flamme entwickelt. Angezündet wird mit besonderen Streichhölzern durch ein Loch des Deckels. Das Verfahren ist namentlich für Einzellötungen im Freien sehr geeignet und spart an Arbeitszeit.

zudem Eisen und Schlacke verbrennt, dabei eine sehr hohe Temperatur und wenig Flamme entwickelt. Angezündet wird mit besonderen Streichhölzern durch ein Loch des Deckels. Das Verfahren ist namentlich für Einzellötungen im Freien sehr geeignet und spart an Arbeitszeit.

C. LötKolben für ununterbrochene Heizung.

1. Kolben für Leuchtgas. Jede der auf S. 19 ff. beschriebenen Brennerarten kann zum dauernden Beheizen von Kolben dienen. Das Gas (und bei Gebläse-

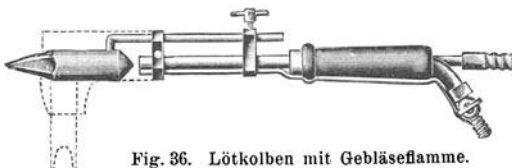


Fig. 36. LötKolben mit Gebläseflamme.

kolben auch die Luft) wird meist durch den hohlen Handgriff zugeführt. Man verwende Spiralschläuche oder Gummischläuche mit nicht zu dünner Wand, weil sie sonst bei Bewegungen leicht einknicken. Im Fabrikbetriebe kann man manchmal den LötKolben von Hammerform als festen Wandarm über dem

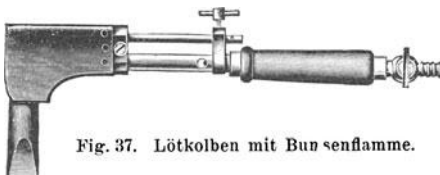


Fig. 37. LötKolben mit Bunsenflamme.

Tische anbringen, so daß die Lötspitze nach unten ragt und die zu lötenden kleinen Gegenstände (z. B. elektrische Sicherungen) dagegengedrückt werden.

Als Beispiel eines Kolbens mit Gebläseflamme sei das Modell DP 7 der Firma Heime & Herzfeld, Halle, erwähnt (Fig. 36). Gewicht 800 g, Kupfer

¹⁾ Hierfür setzt man die Haube (links) auf den Ofen. Die Schale (rechts) dient zum Schmelzen von Lot.

22 mm Durchmesser. Luft und Gas werden erst im Brennermundstück gemischt. Eine Zündflamme ist vorgesehen. Bei Leerlauf sind 100 l Gas in der Stunde erforderlich, um den Kolben auf schwächster Rotglut zu erhalten. Es kann aber die vierfache Menge Gas zugeführt werden, so daß ein sehr großer Überschuß an Wärme zur Verfügung steht. Das größte derartige Modell hat ein Kupfergewicht von 1 kg. Die Unbequemlichkeit, daß Preßluft und zwei Schläuche erforderlich sind, läßt die Anwendung solcher Kolben nur dann zweckmäßig erscheinen, wenn ihre hohe Leistungsfähigkeit für schwere Lötarbeiten wirklich ausgenutzt wird.

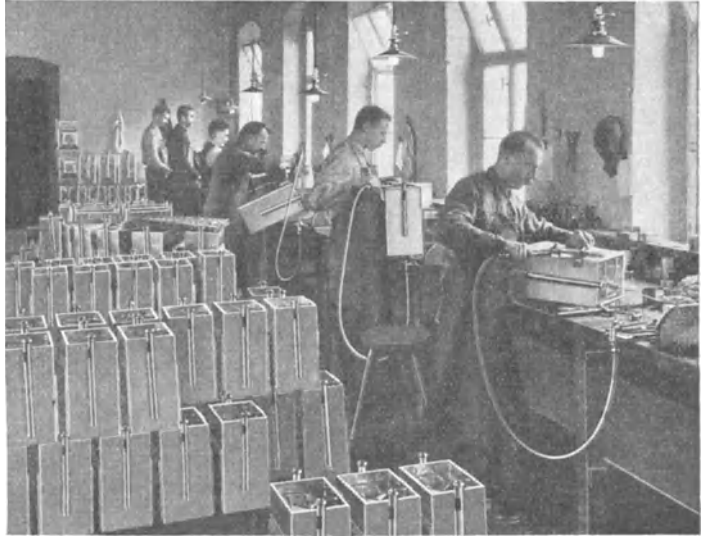


Fig. 38. Löttisch mit Gas- und Preßluftzufuhr.

Der LötKolben mit Bunsenflamme DP6

derselben Firma (Fig. 37, Gewicht 550 g, Kupfer 16 mm Durchmesser), verbraucht bei voller Flamme ungefähr 150 l in der Stunde; die Hälfte genügt, um ihn auf schwacher Rotglut zu halten. Dann macht sich aber schon der Nachteil des Bunsenbrenners bemerkbar, nämlich das leichte Zurückschlagen, besonders wenn der Brenner heiß ist oder wenn die Flamme ein wenig nach unten brennt oder infolge einer Bewegung des Schlauches zuckt. Noch mehr tritt dies bei den kleineren Modellen (bis 30 l in der Stunde) in Erscheinung.

— Der die Flamme umgebende Schutzmantel aus Eisenblech wirkt gassparend, indem er die Abkühlung durch Strahlung und Zugluft vermindert.



Fig. 39. LötKolben für Selasgas.

Die Pharus-Feuerstätten-Ges., Hamburg, leitet Gas und Preßluft (1,5 at) getrennt zum Werkstisch, von dem dann ein einziger Schlauch zum Kolben führt. Dies wird dadurch erreicht, daß auf dem Werkstische für jeden Kolben ein besonders gebauter Mischhahn angebracht ist, der zugleich zur Einstellung der Flammengröße dient (Fig. 38).

Ein Kolben der Selas A.-G., Berlin (vgl. S. 20), ist in Fig. 39 dargestellt.

Besonders für kleinere und mittlere Leistungen geeignet sind die Kolben der Mesco-Metallwarenfabrik, Meißen-Meisatal. Sie werden von 1-4 Flachbrennern (vgl. S. 21) angeheizt, brennen in jeder Lage und können nicht zurück-

schlagen. Die Hitze der flachen Flammen wird vom Kupfer sehr vollständig aufgenommen, so daß das Gas besonders gut ausgenutzt wird. Das kleinste Modell hat ein Kupferstück von nur 7 mm Durchmesser und verbraucht 10–15 l Gas in der Stunde. Fig. 40 zeigt ein mittleres Modell (E 1) mit zwei Brennerköpfen,



Fig. 40. LötKolben mit Flachbrennern.

die nur wenig aus dem Brenner vorstehen. Gewicht 360 g, Kupfer 20 mm Durchmesser, 140 g. Bei voller Flamme (etwa

150 l Gas in der Stunde) kommt der Kolben in starke Rotglut, wenn ihm nicht durch das Lötten Wärme entzogen wird.

2. Kolben für Azetylen und Wasserstoff. Als Beispiel sei ein Azetylenkolben der Autogen-Gasaccumulator A.-G., Berlin, aufgeführt, der mit Bunsen-

brenner ausgerüstet ist (Fig. 41). Der dargestellte Spitzkolben ist leicht gegen einen Hammerkolben auszu-

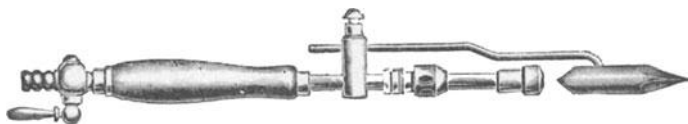


Fig. 41. LötKolben für Azetylen.

kolben mit Wasserstoffbunsenbrenner liefert z. B. Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M.

Beide Gasarten kommen nur in Frage, wenn Leuchtgas nicht vorhanden ist.

3. Kolben für flüssige Brennstoffe. Ihre Bauart entspricht der der Lötlampen für die gleichen Brennstoffe, als die sie sich auch nach Abnehmen des Kupferstückes

meist benutzen lassen. Sie sind insofern die vollkommensten LötKolben, als sie dauernd geheizt werden und doch nicht an einen Schlauch oder ein Kabel gebunden sind. Der Betrieb ist nicht viel teurer als mit Leuchtgas. Für die ununterbrochene Arbeit in der Fabrik eignen sie sich wegen der beschränkten Brenndauer ($\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde)

weniger, wohl aber für den gelegentlichen Gebrauch in Werkstätten, wo Gas und Strom fehlen, und vorzüglich für Montagearbeiten.

 


Fig. 42. SpirituslötKolben.

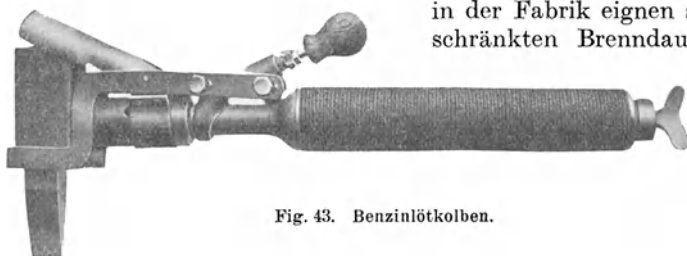


Fig. 43. BenzinlötKolben.

 


Fig. 44. BenzinlötKolben mit Luftpumpe.

Fig. 42 zeigt den kleinsten Spirituskolben (UT-S) von Barthel, Fig. 43 einen BenzinKolben von Schuchardt & Schütte mit Flammenregulierung (D 454), Fig. 44 einen BenzinKolben (Neuadular) von Barthel mit Luftpumpe (im Griff)

und Flammenregulierung. Das mittlere Modell letzterer Art hat eine Länge von 410 mm, ein Gewicht von 1210 g, wovon 200 g auf das Kupferstück entfallen, verbraucht 0,16 l Benzin in der Stunde und brennt bei voller Flamme

45 Minuten. Die halbe Flamme genügt reichlich, um das Kupfer lötwarm zu erhalten.

4. Elektrische LötKolben. Sie werden jetzt ausschließlich mit Widerstandsheizung gebaut. Als Widerstand dient eine Wicklung aus Chromnickeldraht. Die grundsätzliche Schwierigkeit besteht darin, daß die elektrische Isolation zwischen stromführender Wicklung und Kupferstück zugleich auch eine Wärmeisolation ist. Infolgedessen muß der Heizkörper wesentlich heißer sein als das Kupfer, so heiß, daß seine Drähte teils durch Oxydation, teils durch Brüchigwerden leiden.

Dies gilt besonders für kleinere Kolben, die unmittelbar an 110 oder 220 Volt angeschlossen werden und deren Heizdrähte nur wenige Hundertstel Millimeter stark sind. Günstiger sind Kolben, die über Transformatoren mit niedriger Spannung (einige Volt) gespeist werden und daher dickere Drähte besitzen können; doch geht dies nur bei Wechselstrom.

Der Heizkörper wird aus dem genannten Grunde leicht auswechselbar eingerichtet und die Heizung so bemessen, daß der Kolben bei Leerlauf nicht allzu heiß (etwa 400°) wird. Dies ist ein Nachteil gegenüber GaslötKolben, denen für den Zweck schwerer Lötungen viel mehr Hitze zugeführt werden kann, wobei schlimmstenfalls das Kupfer in Glut gerät. Bei letzteren ist auch die Regelung der Hitze einfacher. Ferner kostet es weit mehr, Hitze elektrisch als durch Gas zu erzeugen, nach Berliner Tarif achtmal. Das Doppelkabel wird am besten als rundes Gummischlauchkabel ausgeführt. Mitunter bringt man an der Wand ein Kontrolllämpchen an, dessen Leuchten anzeigt, daß der LötKolben unter Strom steht.

Nachstehend einige Beispiele elektrischer Kolben:

Wohl die kleinste Form stellt der „Ersa“-LötKolben S 00 (Fig. 45) der Firma E. Sachs, Berlin, dar. Er ist leicht zerlegbar. Das Kupferstück ist mittels eines durchgesteckten Stiftes gehalten. Die Heizwicklung ist bei allen Modellen in eine keramische Masse eingebettet. Von den zahlreichen Typen sei noch S 1 (Fig. 46) mit schrägem Kolben und einem Verschlusse nach Art der von Bierflaschen erwähnt und empfohlen.



Fig. 45. Kleiner el. LötKolben.



Fig. 46. Schräger el. LötKolben.

Für zwei verschiedene Spannungen (110 und 120 V) nach Öffnen des Handgriffes umschaltbar ist das Modell Nr. 5078 (Fig. 47) von E. Zwietusch & Co., Berlin.



Fig. 47. Umschaltbarer elektrischer LötKolben.

Die Heizwicklung befindet sich hinter dem eingeschraubten Kupferstück in einer Porzellanhülse luftdicht eingekittet und ist mit drei Zuleitungen versehen, die zu einer Lüsterklemme im Handgriffe führen. Damit läßt sich derselbe Kolben auf 220 oder 110 Volt umschalten. Das Modell 5076 besitzt noch eine Wärmehülle und ist etwas leistungsfähiger. Nur gerade Formen erhältlich.

Fig. 48 zeigt das Modell Heweca Nr. 608 (Henkels El. W., Kassel-Wilhelms-
höhe). Das flache Kupferstück ist schwenkbar, so daß man Hammer- und gerade

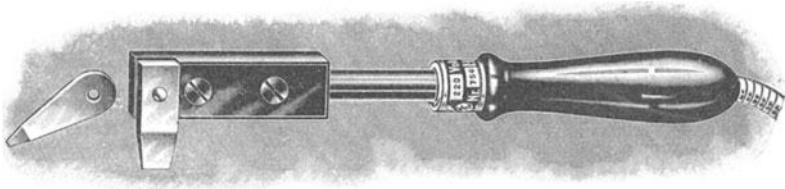


Fig. 48. Elektrischer Lötkolben.

Form in einem hat. Die größeren Modelle (bis 460 Watt) sind ähnlich gebaut.
— Die Benatu G. m. b. H., Kiel, stellt ähnliche Kolben mit umsetzbarem

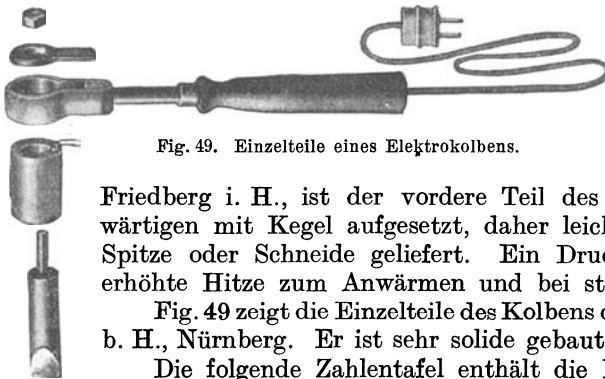


Fig. 49. Einzelteile eines Elektrokolbens.

Kupferstück in mehreren Größen her; der Handgriff hat Steckeranschluß für das Kabel.
Bei den Kolben der „Elko“, Hessische Metall-
warenfabrik G. m. b. H.,
Friedberg i. H., ist der vordere Teil des Kupferstücks auf den rück-
wärtigen mit Kegel aufgesetzt, daher leicht abnehmbar, und wird mit
Spitze oder Schneide geliefert. Ein Druckknopf am Griff gestattet
erhöhte Hitze zum Anwärmen und bei stärkeren Arbeitstücken.

Fig. 49 zeigt die Einzelteile des Kolbens der Elektroheizung G. m.
b. H., Nürnberg. Er ist sehr solide gebaut, leicht und schnell zerlegbar.

Die folgende Zahlentafel enthält die Ergebnisse einiger Messungen
an obigen Kolben für 220 Volt:

Hersteller	Modell	Gewicht	Querschnitt	Watt- verbrauch	Anheizzeit
		ohne Kabel	des Kupfer- stückes		ungefähr
		g	mm	min	
E. Sachs	S 00	110	6 Ø	55	2 1/2
Zwietusch & Co.	5078	200	12 Ø	70	2 3/4
Henkels El.-Werk	608	220	6 × 15	110	2 1/4
Benatu	Alk 0	500	10 × 25	125	3 1/2
Elko	L 2	600	22 Ø	120 ¹⁾	3 1/2 ¹⁾
E. Sachs	S 1	450	18 Ø	200	4
Elektroheizung G. m. b. H.	—	850	26 Ø	265	5

VI. Sonstige Lötwerkzeuge.

Der Schaber (Fig. 50) aus gehärtetem Stahl dient dazu, um Oxyd, Lot usw.
von der Metalloberfläche zu entfernen. Er besitzt dreieckigen Querschnitt.

Fig. 50. Schaber.

Vorteilhaft sind Hohlschaber mit konkaven Seiten-
flächen, die sich schnell nachschleifen lassen.
Wenn man, wie gewöhnlich, nur die Spitze des
Schabers benötigt, umwickelt man ihn zweck-
mäßig bis dahin mit Isolierband, um ihn besser anfassen zu können. Zum Blank-
machen von Bleiblechen und -rohren hat man Blattschaber, deren Stahlblatt
meist auswechselbar ist. Sie werden ziehend benutzt und haben je nach dem
zu bearbeitenden Werkstücke verschiedene Profile. Fig. 51 zeigt einen drei-
eckigen, Fig. 52 einen herzförmigen Schaber.

¹⁾ Bei niedergedrücktem Knopfe 145 Watt.

Die Zinnfeile unterscheidet sich von gewöhnlichen Feilen dadurch, daß sie mit einem sehr groben, einfachen (nicht kreuzweisen) Hiebe versehen ist. Das hat den Zweck, daß das weiche Metall sich schwerer in den Rillen festsetzen und leicht mit der Feilenbürste entfernt werden kann. Mit der Zinnfeile wird das feststehende Weichlot von den Lötnähten entfernt. Ferner dient sie, wie auch der

 


Fig. 51. Dreieckiger Schaber.



Fig. 52. Herzförmiger Schaber.



Fig. 53. Zinnhobel.

Zinnhobel (Fig. 53) dazu, um Blei- und Zinnkörper vor und nach dem Löten zu bearbeiten.

Bürsten. Mit der Kratzbürste, die auch als runde Bürste ausgeführt wird und dann zur leichteren Handhabung auf biegsamer Welle montiert werden kann, kann man härtere Metalle vor dem Löten von Lack und Rost, nach dem Löten von Zinn befreien.

Die Lötbürste, aus tierischen Haaren bestehend, dient zum Wegwischen des noch flüssigen Lotes von der Lötstelle und erspart die sonst noch nötige Nacharbeit.

Unter **Lötzangen** versteht man teils Flachzangen mit langen Backen (Fig. 54), mit denen man die zu lötenden Werkstücke in die Flamme hält, teils Zangen nach Fig. 55, die zum Aneinanderdrücken zweier miteinander zu verlötenden Gegenstände dienen; die bogenförmige Backe gestattet den

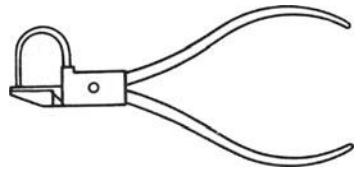


Fig. 54 und 55. Lötzangen.

allseitigen Zutritt der Flamme zur Lötstelle. Für ganz kleine Arbeiten benutzt man auch Lötpinzetten, deren Backen zusammenfedern.

(Vorrichtungen zum Löten von Bandsägen sind unter „Hartlöten“ erwähnt.)

VII. Das Löten.

A. Weichlöten.

1. Vorbemerkungen. Die folgenden Angaben gelten für das Löten der meisten gebräuchlichen Metalle. Besonders besprochen werden Blei (S. 37) und Aluminium (S. 39). Bei Zink ist zu beachten, daß als Lötmedium Salzsäure oder solche enthaltendes Lötmedium oder das Seydsche Zinklötmedium benutzt werden müssen.

Zink, Silber und in geringem Grade auch die anderen Metalle lösen sich im flüssigen Lot, weshalb man dünne Bleche und Drähte möglichst rasch und bei möglichst geringer Temperatur löten muß. Dies gilt namentlich für Zink wegen seines niedrigen Schmelzpunktes. Mit einem zu heißen Kolben „stößt“ man in dünnes Zinkblech leicht ein Loch.

An Wolfram und Magnesium (Elektron) und mit den gewöhnlichen Lötmitteln an Aluminium haftet Zinnlot nicht, an Gußeisen sehr schlecht. Auch von Eisen blättert das Lot schon wenig über 100° ab, wenn es auf Zug beansprucht wird. Überhaupt sollen Weichlötstellen womöglich nicht auf Zug beansprucht werden. Zug ist durch Nieten, Schrauben oder Falze aufzunehmen und das Lot mehr als Dichtung oder Sicherung gegen Losewerden anzusehen. Dies ist sowohl beim Entwurf von Fabrikaten als auch bei Reparaturen zu beachten.

Vom Lötwasser hält man einen kleinen Arbeitsvorrat am besten in einem niedrigen Napfe bereit, nicht in einer Flasche, die man leicht umstößt. Zum Auftragen des Lötwassers benutzt man ein Holzstäbchen, das für feine Arbeiten zugespitzt, für grobe noch mit einem Lappen umwickelt wird.

Die chlorhaltigen Lötmittel wirken schon in geringsten Mengen rostbildend; man soll damit in einer mechanischen Werkstätte nicht löten, da sich zerstäubte Tröpfchen im ganzen Raume verbreiten. Auch wasche man sich die Hände, bevor man gute Werkzeuge anfaßt.

2. Vorbereitung der Lötstelle. Lack, Rost, Grünspan u. dgl. sind unbedingt zu entfernen. Zur Reinigung dienen mechanische Mittel (Kratzbürste, Schmirgelpapier, Schaber) oder chemische (Abbrennen in Säure, bei Lacken u. dgl. Kochen in Lauge). Fett stört bei Anwendung fetter Lötmittel nicht. Oft ist auch örtliche Reinigung mit Lötwasser oder Salzsäure zweckmäßig. Wenn man z. B. eine durchgerostete Stelle eines Eisenblechtopfes mit einem Blechstücke decken will, würde man meistens das Blech zu sehr schwächen, wenn man den Rost ganz abkratzen wollte; man löst besser die Reste aus den Poren durch Salzsäure, wäscht ab und arbeitet mit Lötwasser weiter.

Besonders schwierig ist es, die Lackschicht von feinen Drähten der Emaillitzen zu entfernen, wie sie in der Funktechnik gebraucht werden. Am besten gelingt es, wenn man die etwas aufgelockerten Enden in einem kleinen Gefäße (zur Not genügt ein eiserner Löffel) mit starker Kalilauge erhitzt, die das Kupfer nicht angreift. Dabei schützt man die Umspinnung, soweit sie nicht entfernt werden soll, durch Tränken mit Kolophonium. Für das Löten dreht man die Enden wieder fest zusammen und entfernt, wenn man lange Haltbarkeit wünscht, sorgfältig mit heißem Wasser das Lötmittel, mit Spiritus das Kolophonium.

Falls ein lose liegender Gegenstand gelötet werden muß, ist es oft erforderlich, ihn durch Bindedraht oder eine Lehre zusammenzuhalten. Dabei kann man von der Eigenschaft des Aluminiums Gebrauch machen, Lot nicht anzunehmen. Lötzange und Lötpinzette leisten hier auch gute Dienste.

3. Verzinnen. Bei schwerer lötbaren Metallen (Eisen), bei unvollständiger Reinigung der Oberfläche, sowie immer, wenn man eine ganz zuverlässige Lötung wünscht, soll man die Lötstellen vorher verzinnen. Das kann, wie das Löten, mit Hilfe des LötKolbens oder Lötbrenners vorgenommen werden; im Fabrikbetriebe benutzt man dazu bei kleineren Stücken oder Enden besser das Zinnbad.

4. Tauchlöten. Nicht nur zum Verzinnen, sondern auch zum Löten geeigneter Gegenstände (z. B. einer Mutter an eine Schraube), die verzinnt bleiben können oder sollen, kann das Zinnbad dienen. Es besteht aus einem eisernen Gefäße passender Größe, das von unten durch eine Flamme angeheizt wird und geschmolzenes Zinnlot enthält. Kleinere Zinnbäder mit Gasflachbrennerheizung liefern die Bornkesselwerke, Berlin. Ein elektrisch erhitztes kleines Zinnbad der Firma E. Sachs, Berlin mit einem Heizstromverbrauch von 80 Watt zeigt Fig. 56.

Die Teile werden zweckmäßig vorgewärmt, dann durch Anpinseln oder Tauchen mit einem Lötmittel versehen und hierauf an einem Drahtbaken oder mit einer Zange in das geschmolzene Metall getaucht, bis sie dessen Temperatur angenommen haben; das dauert je nach der Größe eine oder einige Sekunden. — Das Zinnbad soll um nicht mehr als $20 \div 50^{\circ}$ heißer als der Schmelzpunkt gehalten werden. Zu langes Eintauchen ist zu vermeiden; es löst sich dann eine merkbare Menge des zu verzinnenden Kupfers usw. im Bade und verdirbt es.



Fig. 56. Zinnbad.

5. Das Löten mit dem Kolben. Der LötKolben muß zunächst verzinnt werden. Ist er durch längeren Gebrauch oder Überhitzen stark angegriffen, so wird er vorher zurechtgeföhlt. Beim Anwärmen soll er nicht einmal dunkelste Rotglut erreichen, sonst leidet er. Hierauf wird er zur Reinigung mit den Seitenflächen der Spitze auf dem Salmiaksteine gerieben und sofort danach verzinnt. Der Salmiakstein (etwa 5×8 cm) erhält oben eine Mulde, in die man von der Lötstange mit dem LötKolben etwas Zinn tropfen läßt. Von diesem Vorrat benetzt man nach Bedarf den Kolben immer wieder. Es ist förderlich, in die Mulde öfters einen Tropfen Lötwasser zu bringen. Beim Löten ganz kleiner Gegenstände (Drahtverbindungen) genügt oft das an dem Kolben haftende Lot. Man bringt mit einem Holzstäbchen oder einer Drahtöse ein wenig Lötmittel auf die Lötstelle und berührt sie dann streichend mit dem Kolben¹⁾.

Bei größeren Körpern hält man in einer Hand den Kolben, in der anderen die Zinnstange und gibt dauernd Lot zu. Fig. 57 zeigt z. B. das Löten einer Blechnaht im Querschnitt. Man kann aber auch Lotschnitzel oder einen Streifen Lot der Lötnaht entlang legen. Benetzt das Lot eine Stelle nicht, so gibt man einen Tropfen Lötwasser nach. Es ist darauf zu achten, daß das Lot auch wirklich ganz durchdringt, z. B. bei einem Kabel durch alle Drähte. Am Rande von Nähten soll das Lot, namentlich wenn es auf Zug beansprucht ist, nach Fig. 58 etwas vorragen, sonst hat die Lötstelle infolge „Kerbwirkung“ verminderte Festigkeit. Das Lot soll alle Spalten ausfüllen, damit nicht Reste des Lötmittels verbleiben. Nähte lötet man womöglich in wagerechter Richtung, sonst von oben nach unten.

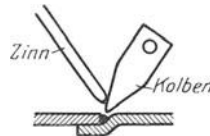


Fig. 57. Löten einer Blechnaht.

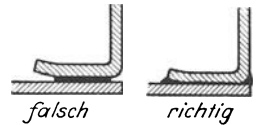


Fig. 58. Ausführung der Nahtänder.

Lötpasten ersetzen gleichzeitig Zinn und Lötmittel und ersparen das Vorverzinnen des LötKolbens. Doch stört oft das Abtropfen; auch besteht die Gefahr, daß einzelne Klumpen nicht schmelzen und Einschlüsse bilden.

Größere dickwandige Körper, namentlich solche aus Kupfer, sind vor dem Löten auf $100 \div 150^{\circ}$ anzuwärmen, da sie sonst dem Kolben die Hitze zu schnell entziehen würden.

Sorgfältig zu hüten hat man sich davor, die Lötstelle während des Erkaltes zu bewegen, da das Lot sonst pulverig wird und jede Festigkeit verliert.

Muß man an einem Gegenstande löten, der im übrigen nicht warm werden darf, so wickelt man ihn in feuchte Lappen ein oder taucht ihn teilweise unter Wasser.

¹⁾ LötKolben mit einem Hohlraume im Kupferstücke zur Aufnahme eines Vorrates von Lot haben sich nicht bewährt.

6. Das Löten mit der Flamme. Nur dann, wenn es nicht gut anders geht, soll man mit der Flamme statt mit einem Kolben löten. Besonders soll man es bei kleinen Gegenständen, bei Drahtverbindungen und bei Zink vermeiden. Unverwendbar ist der Kolben, wenn man mit ihm an die eigentliche Lötstelle nicht gelangen kann; es bleibt dann nichts übrig, als den ganzen Gegenstand anzuheizen. Dies geschieht besser als durch Bespülen mit der Flamme, indem man ihn auf eine nicht zu dünne Blechplatte legt und den Brenner darunterstellt.

Bei einiger Geschicklichkeit kann das Löten von Blechnähten mit Hilfe einer kleinen Gebläseflamme oder eines Flachbrenners vorteilhaft ohne Kolben ausgeführt werden. — Dünne Kontaktplättchen aus Silber oder Platin faßt man mit

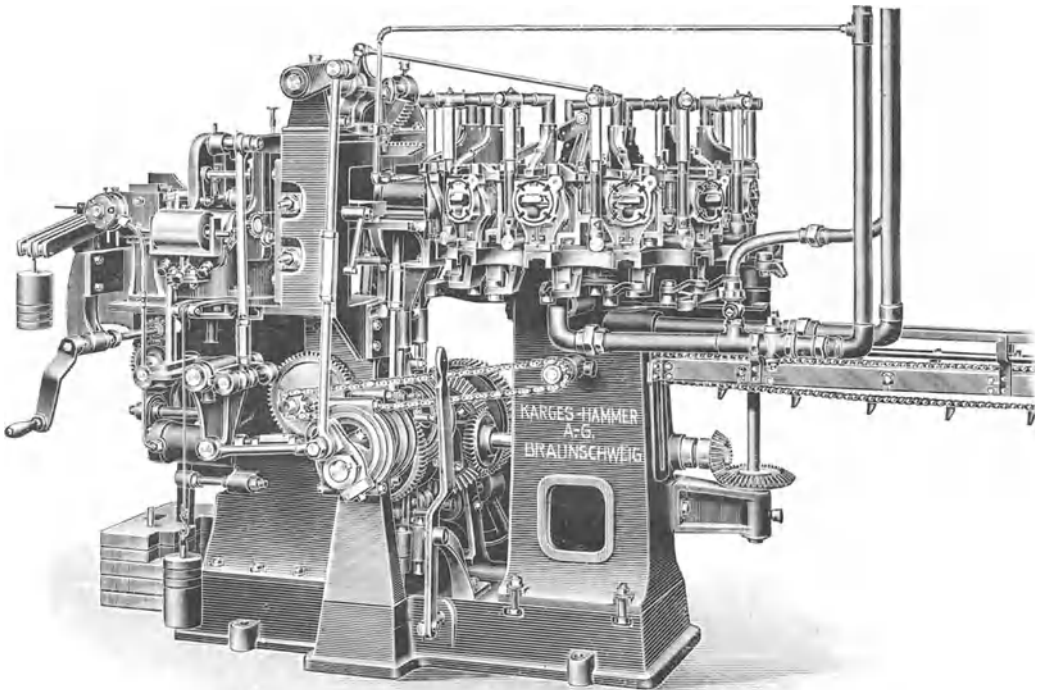


Fig. 59. Selbsttätige Lötmaschine für Dosen.

der Pinzette, drückt sie erst auf einen mit Lötwasser befeuchteten Lappen, danach in Lotfeilspäne und legt sie auf die erhitzte Unterlage, wodurch das anklebende Lot augenblicklich schmilzt. Man erreicht dadurch eine saubere Lötung und vermeidet, daß Lot auf die Oberfläche des Kontaktes kommt. — Wenn man Kupferdrahtverbindungen mit der Flamme löten muß, tut man gut, nicht die Lötstelle, sondern den Draht seitwärts davon anzuwärmen, damit die Hitze von innen kommt und das Lot besser durchdringt.

7. Nachbehandlung der Lötstelle. Vorstehende Lottropfen werden noch heiß mit einem Lappen oder der Lotbürste entfernt, wenn man eine glatte Oberfläche wünscht. Geht dies nicht, so müssen nachträglich Zinnfeile oder Schaber angewandt werden, sofern die Lötstelle nicht ohnedies nachgedreht oder -gefräst wird.


Die Entfernung der Lötmittelreste ist besonders wichtig und soll bald erfolgen. Lötwasser wird abgewaschen; womöglich wird der Gegenstand nach dem

Abspülen einige Zeit in warmes Wasser gelegt; im Notfalle wischt man wiederholt mit einem feuchten Lappen ab. Lötfett ist schwer zu beseitigen. Kolophonium entfernt man durch Abklopfen, Abkratzen oder mit Spiritus. Wird der Gegenstand ohnedies in Säure abgebrannt, so erübrigt sich natürlich jede besondere Reinigung.

8. Lötmaschinen. Für Massenartikel werden mehr oder weniger selbsttätig arbeitende Maschinen gebaut. Das größte Anwendungsgebiet ist wohl die Herstellung von Blechbüchsen. Fig. 59 stellt eine Maschine der Karges-Hammer A. G., Braunschweig, dar, welche die Dosenrumpfe vollkommen selbsttätig anfertigt. Die zugeschnittenen Bleche werden in das Magazin der Maschine flach eingelegt. Die Maschine entnimmt daraus mittels Saugluft (von ihr selbst erzeugt) je ein Blech und versieht es mit einem Lötzinnstreifen, der von einem erdlosen Bande abgeschnitten und gleichzeitig mit dem Lötmedium benetzt wird. Das Blech wird hierauf in mehreren Gängen gerundet, wobei der Lötzinnstreifen zwischen die Fuge kommt, auf einen Lötzyylinder geschoben und auf ihm mit einer Stichflamme gelötet. Danach wird der fertige Zylinder mit Luft gekühlt und auf eine Transportkette gereiht, die ihn zu einer ebenfalls selbsttätigen Bördel- und Bodenaufwalzmaschine führt.

9. Metallographische Untersuchung. Die für die Kenntnis der Metalle so wichtige metallographische Untersuchung kann man auch auf Lötstellen anwenden. Bei dieser Untersuchung wird bekanntlich an einer angeschliffenen Stelle das Kleingefüge durch Polieren und Ätzen für die mikroskopische Betrachtung sichtbar gemacht. Fig. 60¹⁾ zeigt die photographische Aufnahme eines solchen „Schliffes“ bei 200facher Vergrößerung, und zwar handelt es sich um eine Weichlötung zwischen Eisen und Hart- oder Schraubenmessing mit Lot aus 50% Blei und 50% Zinn.

Beim Polieren wird das Weichlot ziemlich tief herausgearbeitet, so daß eine vertiefte Rinne entsteht. Das Bild zeigt das deutlich an der Eisenseite durch den schwarzen Schatten. Auf der Messingseite läuft zwischen dem Lot und dem Messing ein helles, ziemlich scharf begrenztes Band, das offenbar aus einer Kupfer-Zinn-Legierung besteht und beweist, daß es zwischen dem Zinn und dem Kupfer des Messings zu einer Legierung gekommen ist. Auf der Seite des Eisens ist das nicht zu beobachten. Es ist jedoch anzunehmen, daß auch hier eine, wenn auch sehr geringe Diffusion des Zinnes in das Eisen stattgefunden hat.

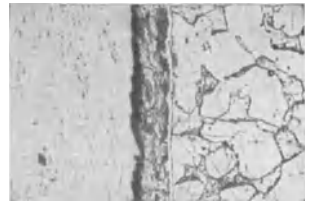

Eisen Weichlot Messing
Fig. 60. Weichlötung in 200facher Vergrößerung.

B. Löten von Blei.

1. Weichlöten. Blei läßt sich mit Zinnlot und Kolophonium wie irgendein anderes Metall löten. Man benutzt gewöhnlich eine Gebläselampe dazu und ein Lot mit 50% oder mehr Blei, das sich infolge seines unscharfen Schmelzpunktes (vgl. S. 8) „schmier“ läßt.

Die Verbindung zweier Bleirohre, z. B. eines Trapses an das Ablaufrohr, wird folgendermaßen ausgeführt:

Das obere Rohr (Fig. 61) wird am Ende etwas zugespitzt und außen blank geschabt, das untere mittels einer Sonderzange oder eines Holzkegels trichterartig erweitert und innen blank gemacht. Man steckt nun die Rohre ineinander, wärmt sie mit der Benzinlötampe an, bedeckt sie mit Kolophonium, läßt in den ringförmigen Zwischenraum Lot abtropfen und heizt nun stärker, bis das Lot an-

¹⁾ Hergestellt von Oberingenieur Müller (M. P. A.-Wernerwerk).

schmilzt. So füllt man nach und nach, indem man von oben heizt und nötigenfalls von unten kühlt, den Zwischenraum mit Blei, und schließlich trägt man, indem man das Lot nur bis gerade zum Weichwerden erhitzt, auch noch über den Rand hinaus Lot auf, wobei man ihm zugleich durch Wischen mit einem talgetränkten Lappen eine rundliche Form gibt. In ähnlicher Weise werden Abzweigungen usw. hergestellt.

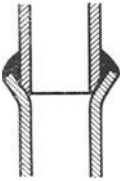


Fig. 61. Verlötung zweier Bleirohre.

Flache Löt Nähte hat man oft in der Weise hergestellt, daß zwischen die einander überlappenden oder ineinandergefalteten Ränder der Bleibleche Kolophonium und Zinnfolie gelegt und die Stelle dann mit einem heißen Bügeleisen überfahren wurde.

Ganz verlässlich sind alle solche Lötungen nicht, zumal wenn sie der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nämlich wegen des chemischen Angriffs durch galvanische Ströme, oder wenn sie auf Biegung beansprucht werden, wegen der verschiedenen Festigkeit von Zinn und Blei. Vielfach, z. B. in chemischen Fabriken, wird Blei zum Auskleiden von Bottichen u. dgl. wegen seiner chemischen Widerstandsfähigkeit verwendet, die das Zinnlot nicht im selben Maße besitzt. In solchen Fällen ist man darauf angewiesen, fremde Metalle zu vermeiden und Blei mit Blei „autogen“ zu löten.

2. Autogenes Löten. Dieses Verfahren findet immer mehr Anwendung. Es steht in der Mitte zwischen Löten und Schweißen und bildet eine Technik für sich, deren Ausübung viel Erfahrung erfordert.



Fig. 62. Stumpflötung zweier Bleche.

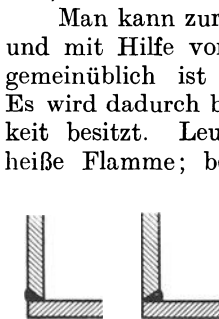


Fig. 63. Blechkante, von außen gelötet.

Fig. 64. Blechkante, von innen gelötet.

Man kann zur Not auch mit einem hinreichend heißen Kolben und mit Hilfe von Kolophonium autogen löten. Besser und allgemeinüblich ist aber das Löten mit einer heißen Stichflamme. Es wird dadurch begünstigt, daß Blei eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzt. Leuchtgas gibt nur mit Sauerstoff eine genügend heiße Flamme; bei Azetylen und Wasserstoff genügen Bunsenbrenner, z. B. nach Fig. 25. Die Flamme ist immer so einzustellen, daß ein Überschuß des brennenden Gases herrscht. Eine solche „reduzierende“ Flamme ist zwar nicht imstande, Bleioxyd wieder in Blei zu reduzieren, aber sie verhindert, soweit sie die Oberfläche des geschmolzenen Metalles bedeckt, dessen Oxydation. Ein Lötmedium ist entbehrlich, wenn man die zu lötenden

Stücke sowie den Lötstab (Bleidraht von 3÷6 mm Stärke) vorher sauber abschabt und die auf der geschmolzenen Oberfläche schwimmenden schillernden Häutchen von Oxyd mit dem Lötstabe zerreißt und beiseite schiebt.

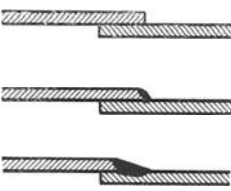


Fig. 65. Bleche überlappt gelötet.

Im Gegensatz zum eigentlichen Löten kann hier nicht mit einem Fließen des Lots in Fugen gerechnet werden. Jede Naht muß ihrer ganzen Breite nach mit dem Metall der zu lötenden Stücke verschmelzen und daher von der Flamme erreicht werden. Im allgemeinen läßt man daher die Nähte keilförmig klaffen und füllt sie nach und nach mit dem vom Lötstabe abgetropften Blei aus. Fig. 62 zeigt in sechs Stufen den Vorgang bei der stumpfen Verbindung zweier Bleche, Fig. 63, wie die Kante eines Behälters von außen, Fig. 64, wie sie von innen gelötet wird. Dünne Bleche verbindet man unter Überlappung, wobei nach Fig. 65 das obere Blech an das untere niedergeschmolzen wird. Dabei be-

zwei Bleche, Fig. 63, wie die Kante eines Behälters von außen, Fig. 64, wie sie von innen gelötet wird. Dünne Bleche verbindet man unter Überlappung, wobei nach Fig. 65 das obere Blech an das untere niedergeschmolzen wird. Dabei be-

nutzt man zweckmäßig zur Kühlung des unteren Bleches eine eiserne Unterlage. Je dünner die Bleche sind, desto kleiner und heißer muß die Flamme sein und desto mehr Schnelligkeit und Geschicklichkeit erfordert die Arbeit. Die fertige Lötstelle wird mit Schaber oder Zinnhobel nachgearbeitet.

C. Löten von Aluminium.

Noch vor 20 Jahren galt das Löten von Aluminium als unmöglich. Das ist es auch tatsächlich, wenn man die sonst zum Weichlöten benutzten Lote oder Löt- mittel anwendet. Man macht dafür die unsichtbare Oxydschicht verantwortlich, mit der sich das Aluminium an der Luft sofort überzieht und vor weiterer Oxy- dation schützt, vielleicht mit Unrecht. Gegenwärtig ist man in der Lage, Aluminium sowohl mit gewöhnlichem Weichlot als auch sozusagen „hart“ zu löten.

Weichlöten kann man Aluminium mit jedem beliebigen Weichlote, auch mit Zinn und Blei und Zink, wenn man eines der auf S. 14 angegebenen Löt- mittel verwendet; allerdings ist eine etwas höhere Temperatur erforderlich als sonst beim Weichlöten.

Es gibt ferner Aluminiumlote, wie z. B. das der Firma Wilhelm Carstens, Hamburg, die auf reinem Aluminium, wenn es blank geschabt ist, ohne Löt- mittel recht gut haften. Solche Lote enthalten hauptsächlich Zinn und Zink, daneben Aluminium, Kadmium und zur Erhöhung der Festigkeit 2–4 % Kupfer. Nur Blei soll vermieden werden. Sie haben einen unscharfen Schmelzpunkt, sind daher modellierbar („Schmierlote“, vgl. S. 8) und besonders dazu bestimmt, Fehler- stellen in Aluminiumguß auszufüllen. Auf ihre Festigkeit darf man nicht rechnen. Auch besitzen sie eine recht beschränkte Haltbarkeit, wenn die Lötstelle dem Einflusse von feuchter Luft oder Nässe ausgesetzt ist. Es entstehen nämlich dann infolge der Ungleichheit der Metalle galvanische Ströme, die das Aluminium an- fressen und nach und nach die Lötnaht zerstören. Ganz frei von diesen Fehlern ist wohl kein Aluminiumlot.

Besonders sorgfältig durchgebildet sind die nachstehend beschriebenen zwei Verfahren:

Das Aluminiumlot „Firinit“ der Firma Dr. Rostosky, Berlin, besteht un- gefähr zur Hälfte aus Zink, zu je einem Viertel aus Aluminium und Magnesium und etwas Bor und Cer. Es hat dieselbe Farbe wie Aluminium und scheint gegen elektrolytische Angriffe recht sicher zu sein. Sein Schmelzpunkt liegt nur etwa 50° unterhalb von dem des Aluminium — man kann es daher als Aluminiumhartlot bezeichnen —, so daß man beim Löten vorsichtig sein muß. Mit Hilfe des obenerwähnten Speziallötmittels fließt es ausgezeichnet in Fugen, und man kann damit sowohl kleine Löcher in Blechtöpfen schließen als auch große Gußstücke, z. B. Getriebekästen von Automobilen, ausbessern (Fig. 66 und 67). Solche Lö- tungen, für die man große Gebläsebrenner (Schweißbrenner) benutzt, erfordern Geschicklichkeit, Überlegung und Erfahrung. Besonders ist auf gleichmäßiges Anwärmen und Abkühlen derartiger Gußkörper zu achten, da sie sich sonst beim Erkalten verziehen oder sogar Risse bekommen.

Ganz anders ist die Arbeitsweise beim Contiverfahren der Firma Konzel- mann & Schulz, Berlin. Es werden drei verschiedene Lote, aber kein Löt- mittel angewendet. Die Lötstelle im Gußkörper wird zunächst abgefeilt, und zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit werden womöglich schwalbenschwanz- förmige Vertiefungen gebildet. Nun wärmt man an und reibt die blanken Stellen mit einem leicht schmelzbaren „Vorlot“ unter Anwendung einer Drahtbürste ein, bis es überall haftet. Hierauf macht man um die Lötstelle aus Eisenblech, Asbest- pappe od. dgl. eine Art Gußform und gießt in die Löt- fuge aus einem Tiegel das ge-

schmolzene „Gießlot“ (Schmelzpunkt gegen 400°), welches das „Vorlot“ auflöst. Das „Gießlot“ kann in breiigem Zustande modelliert werden und besitzt

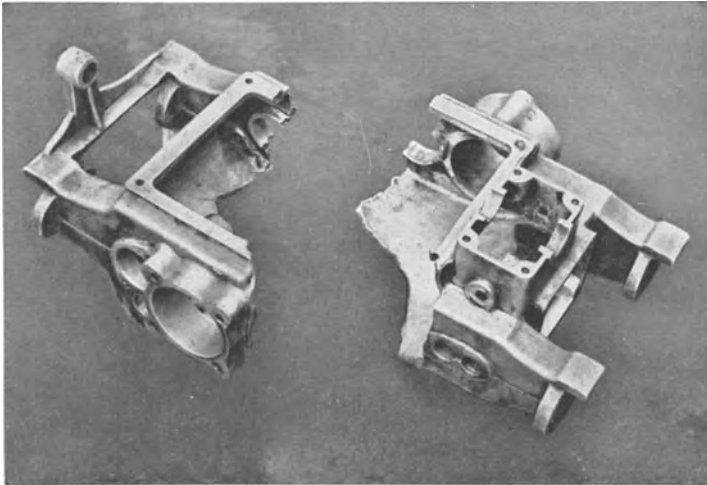


Fig. 66. Getriebekasten, gebrochen.

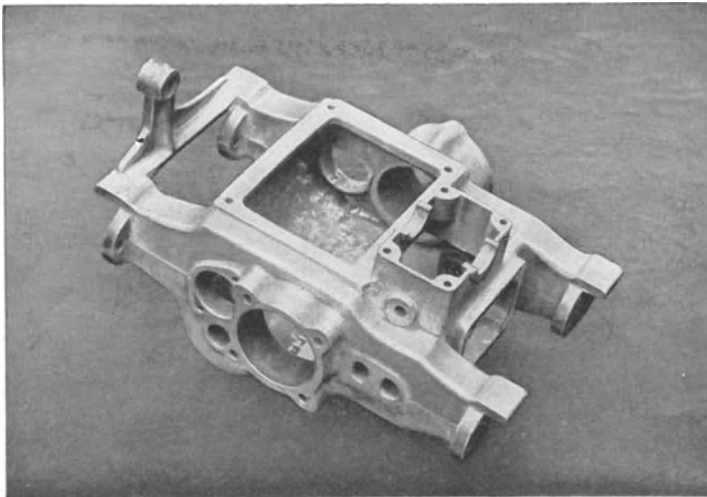


Fig. 67. Getriebekasten, gelötet.

Der Vorgang beruht darauf, daß das Salz Chlorzink enthält, das in der Hitze das Aluminium angreift und Zink frei macht. Als Lot wirkt daher eine Zink-Aluminiumlegierung. Dieses Pulverlot ist auch ein brauchbares Lötmittel für andere Aluminiumlote.

D. Hartlöten.

1. Allgemeines. Fast alle Metalle, deren Schmelzpunkt hoch genug liegt, lassen sich hart löten. Gußeisen macht Schwierigkeiten, die angeblich durch die Verwendung des „Fontimon“-Pulvers der Postlerit-Werke zu überwinden

große Festigkeit. Schließlich überzieht man die Lötstelle mit dem leichter schmelzbaren „Nachlot“. Dieses hat die Farbe von Aluminium und wird elektrolytisch kaum angegriffen.

Dieselbe Firma stellt auch andere Aluminiumlote für verschiedene Zwecke her. Interessant ist ein „Pulverlot“, das überhaupt kein freies Metall enthält, sondern aus einem zerfließlichen Salz besteht. Es eignet sich nur für genau passende, nicht zu tiefe Fugen, z. B. Stumpflötung von dünnen Blechen oder Zusammenlöten von verdrehten Drähten. Man trägt auf die Lötstelle nicht zu wenig von diesem Stoffe auf, erhitzt (auf ungefähr 450°) und streicht mit einer Eisenspitze die Fuge entlang.

sind. Bei Wolfram gelingt Hartlöten nicht; Silberlot fließt zwar in der Hitze gut an, platzt aber in der Kälte wieder ab.

Die Reinigung der Lötstelle ist nicht so heikel wie beim Weichlöten, da die Lötmitte in der großen Hitze ziemliche Mengen von Oxyd zu verschlacken imstande sind. Lacke und Farben entferne man gewissenhaft.

Teile, die nicht durch Zusammenstecken oder dgl. aneinanderhalten, legt man entweder so auf eine Unterlage, daß sie sich berühren, oder bindet sie mit Eisendraht, dessen Festlöten man durch Zwischenlegen eines Stückchens Asbestpapier verhindern kann. Sonst muß man umgreifende Zwingen oder dgl. anwenden.

Das Lot wird entweder als mehr oder weniger feines Pulver mit dem Lötmitte (Borax oder anderes Löt-pulver) und etwas Wasser zu einer Paste angerührt und auf die Lötstelle gestrichen, oder es wird in Form von Drähten, Schnitzeln oder Körnern auf die Lötstelle gelegt und mit dem Löt-pulver bestreut.

In vielen Fällen, z. B. beim Löten von Messing oder Gold, schmilzt das Lot nicht weit unter dem zu lötenen Metalle. Manchmal muß man auch einen bereits gelöteten Gegenstand ein zweites Mal mit einem etwas leichtflüssigeren Lot löten, ohne daß die erste Lötung aufgehen darf. In solchen Fällen hat man sich natürlich vor Überhitzung zu hüten. — Aus zinkhaltigem Schlaglote verbrennt bei langer starker Hitze leicht etwas Zink (an der blauen Flamme erkenntlich), wodurch es strengflüssiger wird. Wenn nicht große Hitze-festigkeit verlangt wird, sind für kleine Arbeiten, wo der Preis keine Rolle spielt, Silberlote in jeder Beziehung weitaus angenehmer.

Besonders hohe Widerstandsfähigkeit der Lötung gegen Abreißen, Abbiegen, Abschieben ergibt sich, wenn sich das Lot mit den zu lötenen Metallen legiert und wenn die zu lötenen Flächen so sauber aufeinander gearbeitet sind, daß sich nur eine ganz dünne Lotfuge bildet. Dann kann die Festigkeit der Löt-fuge größer werden als die des Lotes.

Fig. 68 zeigt die mikrophotographische Aufnahme¹⁾ einer Hartlötstelle in 100facher Vergrößerung. Es wurde Schnellstahl mit Kupfer auf gewöhnlichen Flußstahl gelötet (wie es für Schneidstähle öfters geschieht). Da das Kupfer an beiden Stählen vollkommen anliegt, muß die Lötung als gut bezeichnet werden. Auf der Seite des Schnellstahles sieht man hinter der schwarzen

Schattenlinie nach dem Kupfer zu eine schmale Übergangszone, die eine Legierungsbildung zwischen Kupfer und Stahl anzudeuten scheint. Daß unter günstigen Umständen die ganze Kupferschicht sich mit Eisen legieren kann, zeigt das Gefügebild Fig. 69²⁾. Man erkennt in der mittleren Schicht zwei Arten von Mischkristallen, eine dunkle eisenreiche und eine helle, die vorwiegend Kupfer enthält. Solche



Schnellstahl Kupferlot Kohlenstoffstahl

Fig. 68. Hartlötstelle, 100fach vergrößert.



Schnellstahl Kupfer-Eisen-Legierung Kohlenstoffstahl

Fig. 69. Hartlötstelle, 250fach vergrößert.

¹⁾ Hergestellt im metallographischen Laboratorium der A. Borsig G. m. b. H.

²⁾ Hergestellt von Prof. Dr. Wüst.

Legierung stellt ein besseres Bindemittel zwischen den zu verbindenden Teilen dar als das reine Kupfer und ist diesem vor allem in der Festigkeit weit überlegen.

Die mikrophotographischen Aufnahmen¹⁾ einer guten und einer schlechten Lötstelle in 100facher Vergrößerung zeigen die Fig. 70 u. 71. Es wurde Flußstahlblech mit einem Hartlote aus 58% Kupfer und 42% Zink mit Borax als Lötmedium gelötet.

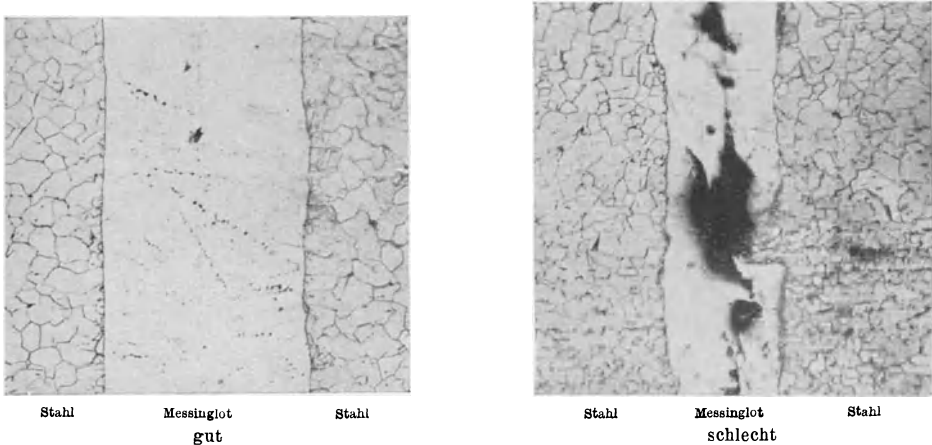


Fig. 70 und 71. Hartlötungen in 100facher Vergrößerung.

Der Querschnitt wurde poliert und mit verdünnter alkoholischer Salpetersäure angeätzt, so daß das kristallinische Gefüge des Stahles sichtbar ist. Die schlechte Lötstelle war überhitzt worden. Die schwarzen Stellen sind Hohlräume und rühren vermutlich vom Wasserdampf her, den kleine Reste von Borax abgegeben haben.

2. Löten im Schmiedefeuer. Der Schmied lötet Eisen mit Kupfer, allenfalls unter Zusatz von etwas Messing, und benutzt als Lötmedium aufgestreuten Sand

oder auch Borax. Kupfer wird mit Messing, Messing mit Schlaglot und Borax gelötet. Empfindliche Stücke werden zusammengesetzt, die Lötstelle mit Lot und Borax versehen und dann wird das Ganze mit Lehm umhüllt, den man zunächst trocknen läßt.

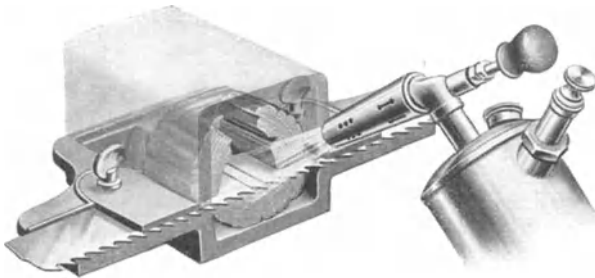


Fig. 72. Bandsäge-Lötvorrichtung.

3. Löten mit der Flamme. Für kleinere

Gegenstände kommt man mit einem kleinen Gebläse, Bunsenbrenner, Flachbrenner oder Lötrohre aus. Beim Löten mit dem Rohr benutzt man gerne als Unterlage ein Brikett aus Holzkohle, das hauptsächlich als Wärmeisolator wirkt. Man kann auch in das Brikett Vertiefungen machen, in die man den Gegenstand in gewünschter Lage einbettet. Gesteigert wird die Hitze durch eine etwas schräg darüber gehaltene Asbestplatte. Für die anderen Flammen kann man ebensogut eine Asbestplatte als Unterlage nehmen, die auf einen eisernen Drei-

¹⁾ Hergestellt im metallographischen Laboratorium des Kabelwerkes der AEG.

fuß oder dgl. gelegt wird; auch hier gewinnt man viel durch eine zweite schräg darüber gehaltene oder befestigte Asbestplatte. — Damit das Lötpulver auf dem Gegenstand haftet und durch die Flamme nicht weggeblasen wird, macht man es mit Wasser, gegebenenfalls unter Mischung mit dem pulverisierten Lote, an, trägt es auf und trocknet es erst in schwacher Flamme. Oder man erwärmt den Gegenstand zum Glühen und streut dann, die Flamme beiseite, das Pulver auf, das sofort anklebt. — Der Verteilung des flüssigen Lotes kann man durch Rühren mit einem Eisendrahte, der dann fast wie ein LötKolben wirkt, nachhelfen.

Größere Gegenstände erfordern starke Gebläsebrenner, Benzinlampen oder dgl. Reicht die Flamme knapp oder will man an Wärme und Zeit sparen, so muß man ebenfalls einen Umbau aus Asbestplatten, in größerem Maßstabe aus Schamottesteinen, einrichten. Es ist sparsamer und besser, eine reichlich starke heiße Flamme anzuwenden, die rasch die nötige Hitze liefert, als eine knapp genügende.

Bandsägen werden in folgender Weise gelötet: Man schleift oder feilt (nach Ausglühen) die Enden wie bei einem Treibriemenkeilförmig zu und spannt sie in eine Vorrichtung (Fig. 72), die ihre gegenseitige Lage sichert. Nach dem Aufbringen von Lot und Borax lötet man entweder mit einer Flamme oder indem man die Lötstelle mit einer glühend gemachten Flachzange anfaßt.

4. Lötten in besonderen Öfen. Für Schneidstähle lötet man oft (statt zu schweißen) Schnellstahlplättchen mit Kupfer auf Schäfte aus Maschinenstahl. Bei Herstellung solcher Werkzeuge im größeren Maße benutzt man am besten Härteöfen mit Gas- oder Ölfeuerung. Die

Löttemperatur soll $1100 \div 1200^{\circ}$ betragen, weil danach das Plättchen gleich gehärtet werden muß. — Plättchen aus naturhartem „Schneidmetall“ (Stellit, Akrit usw.) werden mit Messing aufgelötet.

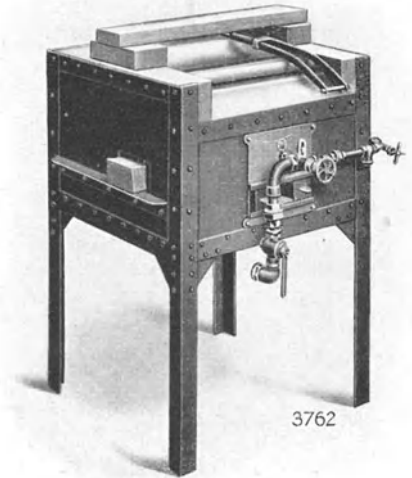


Fig. 73. Öl-ofen zum Lötten von Fahrradteilen usw.

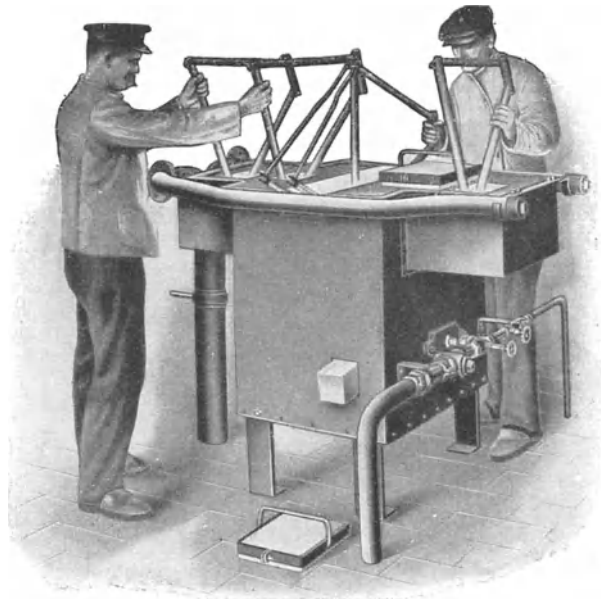


Fig. 74. Tauchlöt-ofen.

Für Fahrradteile und ähnliche größere Gegenstände sind bei Massenerstellung die Schlitzlötöfen geeignet, wie sie die Gebr. Boye, Ofenbau A.-G., Berlin und die Firma Alfred H. Schütte, Köln-Deutz herstellen. Der Ofen letzterer Firma (Fig. 73) wird mit Öl und Preßluft geheizt; die Zuleitungsrohre sind auf dem Bilde sichtbar.

4. Löten durch Tauchen. Man stellt auch Tauchlötöfen für Fahrradrahmen (nicht Gabeln und Lenkstangen) her, die z. B. 120 Tretkurbellager in der Stunde zu löten gestatten. Fig. 74 zeigt den Ofen der Firma Boye im Betriebe. Er wird durch Gebläsebrenner geheizt, die mit Gas (ungefähr 15 m^3 in der Stunde) oder Öl (ungefähr 8 kg in der Stunde) und Preßluft (von $1,5 \text{ at}$) gespeist werden. Die Abgase treten oben durch die seitlichen Öffnungen aus und dienen zum Vorwärmen der Rahmen. In der Mitte befindet sich die Graphitwanne für das geschmolzene Lot (Messingabfall), das von einer etwas 5 mm hohen Schicht von Borsäure überdeckt ist. Auf die Lötstelle brauchen daher weder Lot noch Lötmedium vorher

gebracht zu werden. — Aus den vorne sichtbaren Rohren strömt Preßluft aus und bildet einen „Windschleier“, der die Arbeiter vor der Hitze schützt.

5. Elektrisches Hartlöten. Erhitzung durch den elektrischen Strom wird beim Hartlöten selten angewandt. Erwähnt sei die Vorrichtung für Bandsägen von Schuchardt & Schütte, Berlin (Fig. 75). Die wie oben beschriebenen vorbereiteten Enden

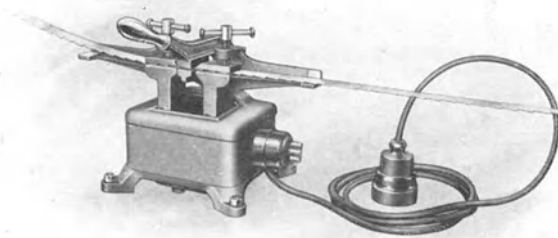


Fig. 75. Elektrisches Löten von Bandsägen.

der Säge werden zwischen zwei Backenpaare geklemmt, die die Lötstelle freilassen. Durch die Backen wird dem dazwischenliegenden Stück der Säge ein starker elektrischer Strom niedriger Spannung zugeführt. Denselben liefert der in den Sockel eingebaute Transformator, der an die Lichtleitung angeschlossen werden kann und nur wenig Strom verbraucht. Ein Schalter mit mehreren Stufen gestattet die Regulierung der Hitze. Sowie das Lot geschmolzen ist, drückt man mit einem Hebel eine Platte auf die Lötstelle, die sie zusammenpreßt und zugleich so rasch kühlt, daß die Säge wieder hart wird.

Elektrisch lötet man gelegentlich auch Plättchen aus Schneidmetall für Dreh- und Hobelstähle auf (s. S. 41), und zwar mit der elektrischen Stumpfschweißmaschine, falls das Schneidmetall die Schweißhitze nicht verträgt.