

C. VOLK

**DAS MASCHINENZEICHNEN
DES KONSTRUKTEURS**

VIERTE AUFLAGE



Das Maschinenzeichnen des Konstrukteurs

Von

Dipl.-Ing. C. Volk VDI

a. o. Professor an der Technischen Hochschule Berlin

Vierte, verbesserte Auflage

Mit 245 Abbildungen



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

1936

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung
in fremde Sprachen, vorbehalten.

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1936
Ursprünglich erschienen bei Julius Springer in Berlin 1936

ISBN 978-3-662-27721-8

ISBN 978-3-662-29211-2 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-662-29211-2

Vorwort zur vierten Auflage.

Vor fast vierzig Jahren ist Riedlers klassische Schrift über Maschinenzeichnen erstmals erschienen. Viele seiner Lehren sind seitdem Gemeingut der technischen Welt geworden, und Hunderte seiner Schüler haben sie an Tausende von Lernenden weitergegeben. So wurde der Boden bereitet für die Vereinheitlichung des Maschinenzeichnens, welche sich der im Deutschen Normenausschuß gebildete Arbeitsausschuß für Zeichnungen zur Aufgabe gestellt hat. Bei den Zeichnungsnormen handelt es sich um Regeln für die äußere Form der Zeichnung. Aber die äußere Form muß in Zusammenhang stehen mit Zweck und Inhalt der Zeichnung. Der Zusammenhang zwischen Zeichnen und Gestalten, Entwerfen und Herstellen wird in der vorliegenden Arbeit stark betont, und gerade nach dieser Richtung hin weist die neue Auflage manche Änderung auf, die hoffentlich als Verbesserung gewertet wird. Das Buch ist nicht für den Zeichner bestimmt, sondern für den Anfänger im Konstruieren. Dabei ist leicht Erlernbares oder aus Büchern nicht Erlernbares absichtlich kurz behandelt, während andere Abschnitte breiter und ausführlicher sind und manches auch mehrmals gesagt wird. Oft tritt das Bild an Stelle des Wortes, und diese Bilder sollen nicht nur betrachtet, sondern gelesen und dem Gedächtnis eingeprägt werden. Der junge Konstrukteur soll in seinem Entwurf die Einzelheiten aufsuchen, die mit den falschen und richtigen Bildern übereinstimmen.

Die Regeln, nach denen Werkzeichnungen auszuführen sind, lehnen sich natürlich eng an die Zeichnungsnormen an, doch habe ich an vielen Stellen versucht, die Vorschriften auf Grund meiner langjährigen Mitarbeit im Normenausschuß zu begründen und zu erläutern. Auch der Inhalt des 9. Abschnittes beruht zum größten Teil auf eigener Praxis und Unterrichtserfahrung.

Der aus diesem Abschnitt erkennbare konstruktive Fortschritt ist stets in Fluß. Seine geschichtliche Betrachtung und das Forschen nach seinen Ursachen sind einer besonderen Gemeinschaftsarbeit vorbehalten.

Hier dürfte auch der Platz sein, Herrn Professor Dr.-Ing. O. Kienzle, Berlin, für seine wertvollen Ratschläge zu danken. Er hat mich bei Durchsicht der 3. Auflage und bei Abfassung der neuen Abschnitte über Toleranzen und Oberflächenzeichnen aufs beste unterstützt.

Die 4. Auflage dieses Buches erscheint zu einer Zeit, in der noch um das richtige Einreihen des Konstrukteurs in die Gesamtaufgabe des industriellen Schaffens gerungen wird. Am Zeichenbrett schneiden sich die Linien, die vom Verbraucher, vom Werkstoffherzeuger, vom Forscher, von vorangehenden und mitschreitenden Kameraden kommen und zu den Schaffenden führen, die mit Herstellung, Vertrieb und Wartung betraut sind. Dem Konstruktionsunterricht fällt die schwere und verantwortungsvolle Aufgabe zu, den jungen Konstrukteur immer wieder darauf hinzuweisen, daß er auf Grund seiner Rechnung nicht eine Zeichnung anzufertigen hat, sondern ein Werkstück, daß er — um ein auf meinen Lehrer Radinger geprägtes Wort zu gebrauchen — ein Eisenbildhauer ist, dessen Entwürfe Gestalt annehmen, durch Werkstätten wandern und mit Maschinen kreisen und den „erfahrenen Bilder“ loben sollen.

Berlin, im Sommer 1936.

C. Volk.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
1. Zeichnen und Konstruieren	1
2. Zeichnungsarten	2
3. Blattgrößen. Maßstäbe. Linien. Schrift	3
4. Anordnung der Ansichten und Schnitte	6
5. Das Eintragen der Maße	13
A. Hauptregeln	13
B. Abkürzungen und Vereinfachungen	18
C. Toleranzmaße für Wellen und Bohrungen	22
Grundbegriffe. Festsetzung der Toleranzen. Vergleich der ISA- und DIN- Passungen. Angaben über die Sitze.	
D. Längenmaße mit Toleranzen	29
E. Maße genormter Teile	31
6. Oberflächenzeichen	33
7. Stückliste	37
Teilnummern, Änderungen, verschiedene Bauarten.	
8. Abgekürzte, vereinfachte Darstellung	43
9. Rücksicht auf Herstellung und Verwendung	50
A. Allgemeines	50
B. Rücksicht auf Modell, Einformen, Guß	51
C. Rücksicht auf Schmieden und Schweißen	56
D. Rücksicht auf Bearbeitung und Zusammenbau	58
Handarbeit, Arbeitsleisten, Anlageflächen, Mittigkeit, Rundungen, Bohrlöcher, Durchbrüche, Werkzeugauslauf.	
E. Rücksicht auf den Werkstoff	69
F. Für und Wider	72
Anhang:	
a) Gesamtzeichnungen und sonstige Zeichnungen	76
b) Skizzieren und Entwerfen	77

1. Zeichnen und Konstruieren.

Zeichnen und Konstruieren sind innerlich voneinander verschieden.

Zeichnen ist eine Fertigkeit, Konstruieren ein Können, eine Kunst.

Das gute und richtige Zeichnen hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der guten Handschrift und ihrer fehlerlosen Verwendung im Sinne der Sprachlehre, das Konstruieren (Gestalten, Entwerfen, Bauen) aber setzt Wollen und Schaffen voraus und verhält sich zum Zeichnen wie die schriftstellerische Tätigkeit zum Schreiben. Hervorragende Konstrukteure sind genau so selten wie hervorragende Künstler.

Die Tätigkeit des Konstrukteurs umfaßt:

a) Die Berechnung unter Berücksichtigung der Beanspruchung, der Festigkeitseigenschaften und Betriebsbedingungen.

b) Die Auswahl der Werkstoffe unter Berücksichtigung der Eigenschaften, Preise, Gewichte, der Bearbeitbarkeit und Lebensdauer, der Liefervorschriften, der Vorschriften für Aus- und Einfuhr usw.

c) Die Gestaltung der ganzen Maschine und der Einzelteile unter Berücksichtigung der Berechnung, der Herstellung, des Zusammenbaues, der Betriebsanforderungen und der Besonderheiten des Auftrages. (Dabei sind die Normen und sonstige Vorschriften zu beachten, vorhandene Modelle, Vorrichtungen, Lehren usf. nach Möglichkeit zu verwenden.)

d) Das Entwerfen der Vorrichtungen und Sonderwerkzeuge, der Schablonen, Schnitte, Gesenke, Lehren usf.

e) Die Arbeitszeitermittlung.

In kleineren Betrieben müssen unter Umständen alle diese Aufgaben von einer Person erfüllt werden.

In Großbetrieben werden die einzelnen Arbeiten verschiedenen Personen, ja verschiedenen Abteilungen zugewiesen. Es bestehen dann getrennte Abteilungen für Berechnen, Entwerfen, Teilkonstruktion, Vorrichtungsbau, Arbeitszerlegung, Zeitbestimmung, Veranschlagen usf. In besonderen Abteilungen wird festgestellt, ob die für das betreffende Werk geltenden Normen eingehalten, vorhandene Modelle, Lehren, Schnitte usf. richtig verwendet sind usf.

Wird die Arbeitsteilung zu weit getrieben, so beeinträchtigt sie den Zusammenhang zwischen dem Konstrukteur und der Werkstätte. Es sind dann folgende Maßregeln zu treffen, um diesen Zusammenhang wieder herzustellen: Die Bleizeichnung geht in die Normenabteilung, welche die Einhaltung und Verwendung der eingeführten Normen überwacht, dann in die Fertigungsabteilung. Handelt es sich um Neukonstruktionen von größerer Bedeutung, so werden die Einzelteile (in Blei) noch einer besonderen Betriebskonferenz vorgelegt, an welcher der Konstrukteur (oder sein Abteilungsleiter), die Vertreter der Normen- und Fertigungsabteilungen und die Vertreter des Betriebes teilnehmen. Dann erst werden die Zeichnungen in der bei dem betreffenden Werk vorgeschriebenen Weise fertiggestellt, vervielfältigt und den einzelnen Abteilungen zugestellt. Anstände, die bei der Herstellung, beim Zusammenbau oder später im Betrieb

auftreten und auf fehlerhafte Konstruktion zurückzuführen sind, müssen dem Konstrukteur in genau festgelegter Weise gemeldet werden. (Anlage eines „Mängelbuches“ oder einer Mängelkartei.) Übersichtliche Karteien für vorhandene Modelle, Sonderwerkzeuge usf. sind anzulegen, Tafeln und Schaulinien, aus denen die Abmessungen und Arbeitsgeschwindigkeiten der wichtigsten Werkzeugmaschinen zu entnehmen sind, sind auszuarbeiten usf.

Wird dieser „Erfahrungsaustausch“ im eigenen Werk vernachlässigt, wird er durch klare Vorschriften nicht geradezu erzwungen, so sind ernstliche Nachteile unvermeidlich. Darüber hinaus wird ein Erfahrungsaustausch in größerer Gemeinschaft erforderlich sein, um dauernden Fortschritt und dauernden Erfolg sicherzustellen.

2. Zeichnungsarten.

Nach dem Inhalt unterscheidet man:

1. Zusammenstellungszeichnungen, Übersicht- oder Gesamtzeichnungen, die eine Maschine oder einen selbständigen Maschinenteil im zusammengebauten Zustand zeigen.
2. Gruppenzeichnungen, auf denen eine Gruppe zusammengehöriger Teile dargestellt ist.
3. Teilzeichnungen, die nur ein Werkstück oder einige einzeln gezeichnete Werkstücke enthalten.

Nach der Verwendung kann man die Zeichnungen einteilen in:

1. Entwurfzeichnungen, die Entwürfe zu den im folgenden genannten Zeichnungen darstellen.
2. Angebotzeichnungen.
3. Werkzeichnungen, nach denen die Werkstätten den Auftrag ausführen.
4. Richtzeichnungen oder Rüstzeichnungen (Montage-Zeichnungen), für den Zusammenbau und die Aufstellung.
5. Aufstellungs- und Einmauerungszeichnungen.
6. Rohrpläne für das Verlegen von Rohrleitungen.
7. Schaltpläne und Leitungspläne für elektrische Leitungen, Wickelpläne.
8. Bearbeitungspläne, Rohteilzeichnungen usf., die Angaben für die Herstellung enthalten.

Ferner seien erwähnt:

Genehmigungszeichnungen (zur Vorlage an die Behörden),
 Patent- und Gebrauchsmusterzeichnungen,
 Druckstockzeichnungen für die Anfertigung von Druckstöcken usf.
 Nach der Herstellung unterscheiden wir:

- a) Blei-Zeichnungen (als Unterlage für die Stammpause), meist auf lichtdurchlässigem dünnen Zeichenpapier. Für sehr wichtige, umfangreiche Zeichnungen auf starkem Papier.
- b) Stammzeichnungen, die längere Zeit aufbewahrt werden sollen, auf starkem Papier, mit Tusche ausgezogen.
- c) Stammpausen, auf Pausleinen oder Pauspapier, mit Tusche ausgezogen. Für einmalige Ausführungen, Ausbesserungsarbeiten usf.: Stammpausen in Blei, Maßzahlen in Tusche.
- d) Lichtpausen, Weiß-, Blau- oder Braunpausen (nach Stammpausen oder lichtpausfähigen Bleizeichnungen hergestellt).
- e) Drucke, durch Druckverfahren vervielfältigte Zeichnungen.

3. Blattgrößen, Maßstäbe usf.

a) **Blattgrößen.** Für die Blattgrößen gelten die Normen der Tafel I.

Tafel I (nach DIN 823).

Format	A 0	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6
Zeichenblatt unbeschnitten (Kleinstmaß)	880 × 1230	625 × 880	450 × 625	330 × 450	240 × 330	165 × 240	120 × 165
Stammzeichnung oder Lichtpause, beschnitten (Fertigformat)	841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297	148 × 210	105 × 148

A 4 (210 × 297) ist das Format der Normblätter und des Einheitsbriefbogens.

Die Fläche des Fertigformates A 0 beträgt 1 m², die Fläche von A 1 beträgt 0,5 m² usf.

Die kurze Seite verhält sich zur langen wie 1 : $\sqrt{2}$.

Formate mit diesem Seitenverhältnis haben die Eigenschaft, daß bei der Häftung oder Verdopplung der Blattfläche das Seitenverhältnis seinen Wert behält, die Blätter also untereinander ähnlich bleiben.

Das zweimal zusammengelegte Blatt A 2 ergibt A 4 usf.

(Die Zahlenwerte von DIN 823 sind dem Normblatt DIN 476 entnommen, das für Papierformate gilt. Sie ersetzen das frühere Normblatt DIN 5 für Zeichnungsformate mit den Gliedern 1000 × 1400, 700 × 1000 usf.)

Die Blätter können in Hoch- und Längslage verwendet werden, bei den kleinen Formaten kommt die kurze Seite meist nach unten. Die einmal gewählte Blattlage soll man beim Aufzeichnen aller Teile beibehalten. Sehr lange oder sehr hohe Blätter erhält man durch Aneinanderreihen mehrerer Formate, z. B.

$$210 \times 297 + 210 \times 297 = 210 \times 594.$$

Für Werkzeichnungen teilt man sich das Blatt oft in eine Anzahl gleicher Felder ein und zeichnet in jedes Feld (oder in ein Doppelfeld) nur einen Teil. Die Zeichnung wird dann in Teilblätter zerschnitten und die Teilblätter gelangen in die Kartei oder gehen mit den Arbeitsbegleitkarten in die Werkstätte. Bei dem Blatt A 2 = 420 × 594 nimmt man 4 Streifen der Länge und 4 Streifen der Breite nach und erhält dadurch 16 Felder, deren verfügbare Zeichenfläche rund 105 × 148 ist, also wieder der Formatreihe entspricht. (Eine Teilzeichnung und eine Zusammenstellung, die aber nicht die genannten Maße aufweisen, zeigen die Abb. 76 und 77.)

b) **Maßstäbe.** Als Maßstäbe sind zu benutzen:

1 : 1 für natürliche Größe;

ferner für Verkleinerungen:

1 : 2,5, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1000

und für Vergrößerungen:


2 : 1, 5 : 1, 10 : 1.

Der Maßstab der Zeichnung ist im Schriftfeld der Stückliste anzugeben. Sind auf dem gleichen Blatt verschiedene Maßstäbe verwendet, so sind alle Maßstäbe im Schriftfeld aufzuführen und außerdem bei den zugehörigen Darstellungen zu wiederholen.

c) **Linien.** Wir unterscheiden a) Volllinien, b) Strichlinien, c) Strichpunktlinien und d) Freihandlinien.

Die starken Volllinien (Stärke 1,2 bis 0,3 mm, je nach Maßstab, Größe und Art der Zeichnung) werden verwendet für sichtbare Kanten und Umrisse, die dünnen Volllinien sind für Maßlinien und Maßhilfslinien bestimmt und zum Schraffen von Schnittflächen. (Maß- und Mittellinien wurden früher meist blau oder rot ausgezogen. Sie werden jetzt ausschließlich schwarz ausgeführt.) Voll dünn ausgezogen (und zwar in Stärke der Strichpunktlinien) werden die Umrisse benachbarter (anschließender) Teile, die zur Erläuterung des Zusammenhanges angegeben werden, Abb. 39; Grenzstellungen von Hebeln, Kolben, Ventilen; ferner Querschnitte, die in die Ansichtfiguren hineingezeichnet werden (z. B. Armquerschnitte von Rädern). Feine Volllinien dienen zur Andeutung abgerundeter Kanten Abb. 47.

Bei Strichlinien sind die Striche ziemlich lanz zu ziehen, die Zwischenräume kurz zu halten; damit ein ruhiger Eindruck entsteht. Die Länge der Striche ist

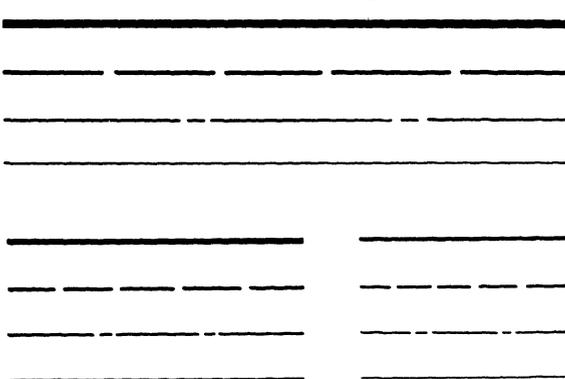

der Stärke und Gesamtlänge der Linie anzupassen. Strichlinien werden verwendet für unsichtbare (verdeckte) Kanten und Umrisse, für Kernlinien von Schrauben, Grundkreise von Zahnrädern usf. Unsichtbare Kanten sind nur dann anzugeben, wenn dadurch die Form klarer wird. Viele gestrichelte Linien verwirren die Zeichnung und machen sie unschön.

Abb. 1. Verhältnis der Strichstärken. (Dicke der starken Volllinien: 1, 0,6 und 0,3 mm.)

Strichpunktlinien (der Punkt ist als kurzẽ Linie auszuführen!) werden benutzt für Mittellinien, Lochkreislinien,

ferner für Teilkreise von Zahnrädern, Bearbeitungszugaben (z. B. Rohteildarstellung von Schmiedestücken Abb. 134), und für Teile, die vor dem dargestellten Gegenstand oder vor dem Schnitt liegen (möglichst zu vermeiden!). Kräftige Strichpunktlinien dienen zur Angabe des Schnittverlaufes.

Freihandlinien werden auf Werkzeichnungen verwendet zur Angabe von Sprengfugen und Bruchkanten, zur Angabe von Holz (Lang-, Hirnholz) usf. Man ziehe die Bruchlinie ziemlich dünn und nicht zu unruhig. Oft wird man auf die Bruchlinie ganz verzichten können¹.

Linienstärken. Abb. 1 zeigt die Strichstärken für drei Liniengruppen. Die starken Volllinien sind möglichst stark auszuziehen. Auch Zeichnungen (namentlich Pausen) im Maßstab 1 : 10 oder 1 : 20 müssen kräftige Linien erhalten.

d) **Schrift.** Abb. 2 zeigt Zahlen und Worte nach DIN 16, und zwar die 12,5 mm und 8 mm hohe Kursivschrift (schräge Blockschrift). Anfänger mögen an Hand der Normblätter die Schrift üben.

Für die großen Buchstaben, die kleinen Buchstaben b, d, g usf. und die Ziffern betragen die Höhen

- 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12,5 16 20 und 25 mm,

für die kleinen Buchstaben ⁵/₇ davon (d. h. Höhe von a = ⁵/₇ der Höhe von A oder b).

¹ Bruchlinien bei Wellen: Abb. 28, Bruchlinien bei Rohren: Abb. 29. Bei geschrafften Schnittflächen sind keine Bruchlinien erforderlich, Abb. 174 bis 176.

Die Schrift ist um 75° gegen die Waagrechte geneigt, die Stärke beträgt $\frac{1}{7}$ der Schrifthöhe.

Zeilenabstand = $1\frac{1}{7} \times$ Höhe der großen Buchstaben.

Die Schriften unter 4 mm Höhe werden am besten mit Rundspitzfedern geschrieben oder mit einer nur für das Schreiben bestimmten Ziehfeder. Die

Schriften bis 16 mm schreibe man mit Redisfedern, die größeren Schriften mit den üblichen Schriftschablonen.

e) **Das Ausziehen.** Schon in der Bleizeichnung sind alle Kreise über 3 mm Halbmesser mit dem Zirkel zu ziehen. Bei größeren Kreisen, die sich an gerade Linien anschließen, ist der Anfangspunkt des Kreises durch Fällen eines Lotes anzugeben.

Beim Ausziehen zieht man zuerst (mit einem an der Reißschiene geführten Dreieck) die lotrechten Mittellinien, dann mit der Schiene die waagerechten Mittellinien (Strichpunktlinien).

Darauf folgen erst die großen Kreise, dann die kleinen mit mehr als 3 mm Halbmesser, dann die lotrechten, darauf die waagerechten und die schrägen Umfanglinien, dann Maßhilfslinien und Maßlinien.

Nun zieht man freihändig die kleinen Abrundungen und die etwa noch fehlenden kleinen Anschlußlinien zwischen Geraden und Bogen.

Dann folgen: Maßpfeile, Maßzahlen, Bearbeitungsangaben, Stückliste, Teilnummern.

Zum Schluß werden die Querschnitte geschrafft.

Beim starken Ausziehen (oder Pausen) einer Bleizeichnung achte man darauf, daß die Tuschlinie zu beiden Seiten des Bleistiftstriches gleich viel übersteht, Abb. 3.


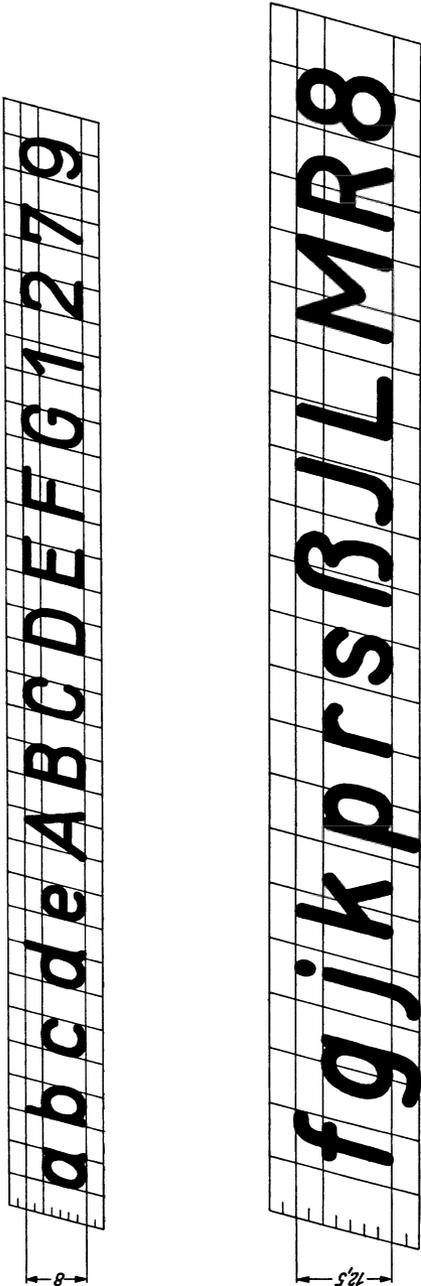


Abb. 2. Kursiv-Mittelschrift für Beschriftung von Zeichnungen, DIN 16 und DIN Vornorm 1451, Nennhöhe 8 mm und 12,5 mm.

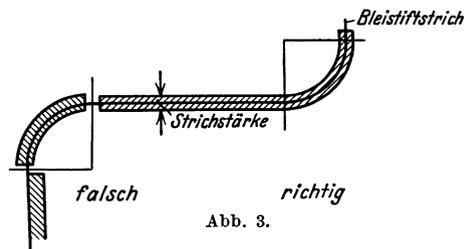

Sollen die Lichtpausen unmittelbar von der Bleizeichnung gewonnen werden, so muß die Bleizeichnung auf dünnerem Papier und mit kräftigen, scharfen Bleistiftstrichen (nur gute Bleistiftsorten verwenden, für Entwurf nicht zu hart, Spitze kegelförmig; zum Nachziehen härter, Spitze keilförmig) hergestellt werden. Dabei empfiehlt es sich, die Maßzahlen und Maßpfeile in Tusche einzutragen.

4. Anordnung der Ansichten und Schnitte.

Die Maschinenteile werden nach dem aus Abb. 4 ersichtlichen Verfahren abgebildet¹. Die Bildebenen oder Projektionsebenen werden dann nach Abb. 5 in

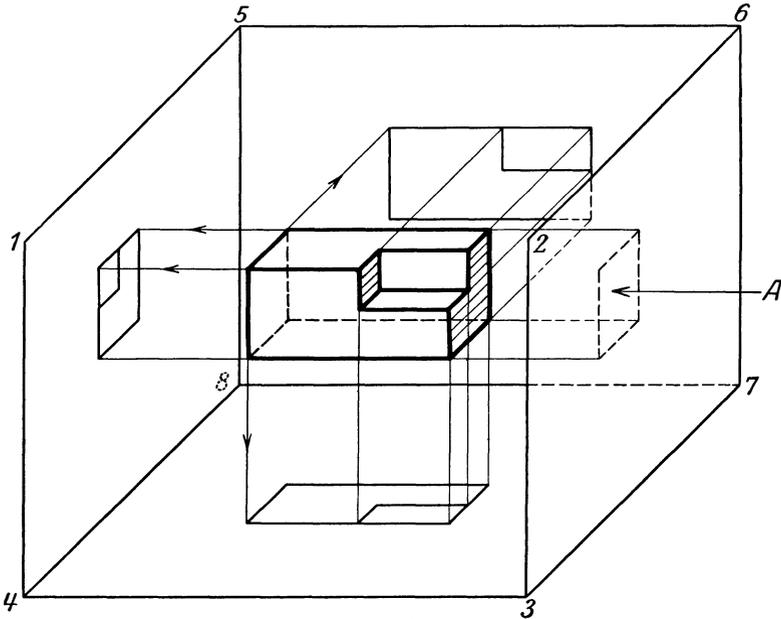


Abb. 4. Entstehung der Projektionen.

eine Ebene ausgebreitet. Meist kommt man mit Vorderansicht, Seitenansicht von links und Draufsicht aus. In manchen Fällen genügt eine Ansicht. Die Ansichten sind genau nach Abb. 5 anzuordnen. Es muß also der Grundriß unter der Vorderansicht gezeichnet werden, die Seitenansicht von links rechts (!) von der Vorderansicht, die Draufsicht über ihr! Ist für eine Figur an der vorgeschriebenen Stelle kein Platz oder wird eine Ansicht nachträglich hinzugefügt, so muß durch Aufschrift oder Pfeil die Sehrichtung angegeben werden (Abb. 8). Ich erinnere mich aus meiner eigenen Praxis eines Falles, daß ich bei einem Gußstück, das

¹ In Amerika und einigen europäischen Ländern (z. B. Holland) ist ein anderes Verfahren üblich. Dabei muß man sich die Bildflächen von Abb. 4 aus Glas denken. Der Beschauer, der die rechte Seitenansicht darstellen soll, steht in *A*, betrachtet die rechte Seite und zeichnet das Bild des Körpers auf die Glasplatte 2-3-7-6. Dann wird der Würfel nach Abb. 6 auseinandergeklappt. Aus Abb. 7 ist der Zusammenhang zwischen den einzelnen Bildern ersichtlich. — Beim Lesen amerikanischer Zeichnungen sind die Unterschiede gegen die Darstellung nach Abb. 5 wohl zu beachten. — Soll nach amerikanischen Zeichnungen in deutschen Werkstätten gearbeitet werden, so sind sie umzuzeichnen oder mit genauen Angaben über die Sehrichtung zu versehen. (Abb. 207 ist nach dem amerikanischen Verfahren gezeichnet. Unterschiede berücksichtigen.)

unten und oben einige Aussparungen hatte, die Draufsicht aus Platzmangel über die Vorderansicht gezeichnet habe, ohne auf diesen Umstand besonders hinzuweisen. Das Gußstück wurde dadurch Ausschuß.

Als Hauptansicht wähle man jenes Bild des Körpers, das seine Gestalt am besten kennzeichnet und eine gute Darstellung des Grundrisses und Seitenrisses ermöglicht. Die Zusammenstellungszeichnung soll die Maschinenteile in der

Gebrauchslage zeigen, also stehend für stehend gebrauchte, liegend für liegend gebrauchte Maschinenteile. Auf den Teilblättern wählt man für die Einzelteile entweder die mit der Hauptansicht übereinstimmende Gebrauchslage oder (besser) die durch die Hauptbearbeitung bestimmte Arbeitslage (z. B. bei Drehteilen waagerechte Längsachse).

Wird ein Bolzen mit waagerechter Arbeitslage nach Abb. 9 in ein Hochfeld gezeichnet, das Zeichenblatt dann in Teilblätter zerschnitten und das Teilblatt durch Rechtsdrehen in die Arbeitslage gebracht, so muß das Maß b von links gelesen werden. Um diesen Nachteil zu vermeiden, zeichne man Teile mit waagerechter Arbeitslage in Längsfelder, Teile mit senkrechter Arbeitslage in Hochfelder.

Hohlkörper, Gehäuse, Teile mit Bohrungen usw. sind im Schnitt darzustellen. Dabei denkt man sich einen Teil des

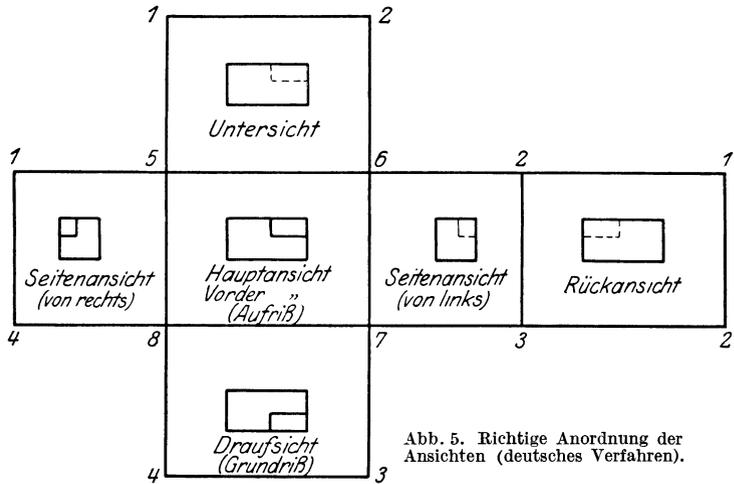


Abb. 5. Richtige Anordnung der Ansichten (deutsches Verfahren).

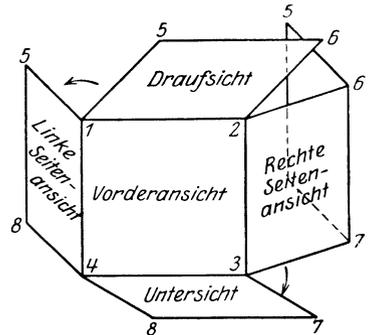


Abb. 6. Auseinanderklappen der Bildflächen beim amerikanischen Verfahren.

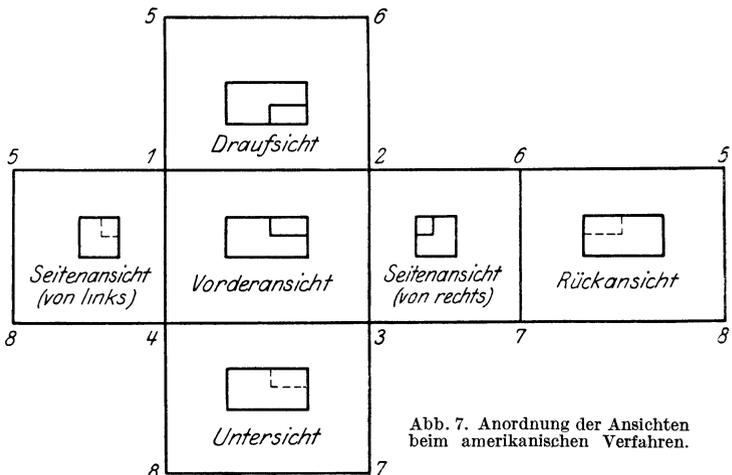


Abb. 7. Anordnung der Ansichten beim amerikanischen Verfahren.

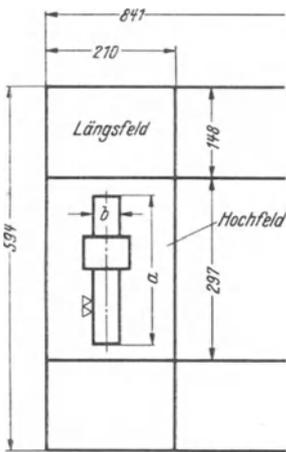
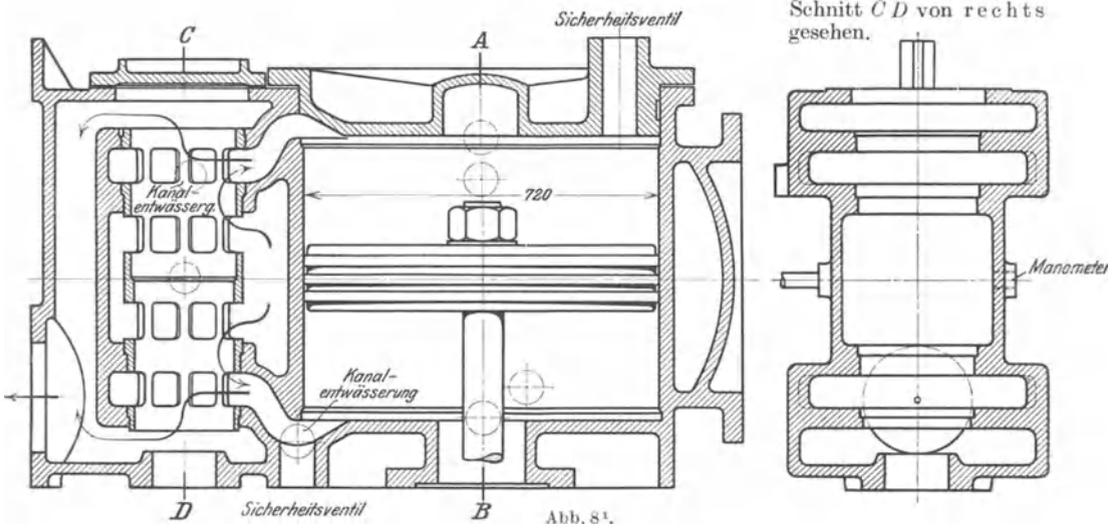


Abb. 9. Teilblatt mit Hoch- und Längsfeldern.

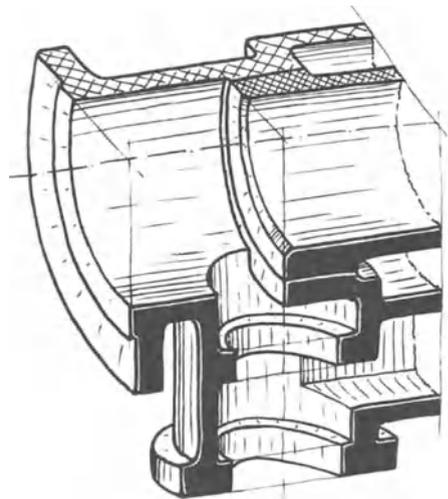


Abb. 10. Längs- und Waagerechtschnitt.

Werkstückes weggeschnitten und betrachtet den übrigbleibenden Teil (Abb. 10).

Bei Längsschnitten liegt die Schnittebene parallel zur Aufrißebene, bei Querschnitten parallel zur Seitenrißebene, bei Waagerechtschnitten parallel zur Grundrißebene.

Der Schnittverlauf ist, falls erforderlich, durch starke Strichpunktlinien anzugeben, die Sehrichtung durch Pfeile zu kennzeichnen (Abb. 11, 27 u. 118). Die Endpunkte und Knickpunkte des Schnittverlaufes können durch große Buchstaben, z. B. A-B-C, gekennzeichnet werden.

¹ Abb. 8 u. 14 aus Volk-Frey, Einzelkonstruktionen aus dem Maschinenbau, Heft 1, 2. Aufl. Berlin: Julius Springer.

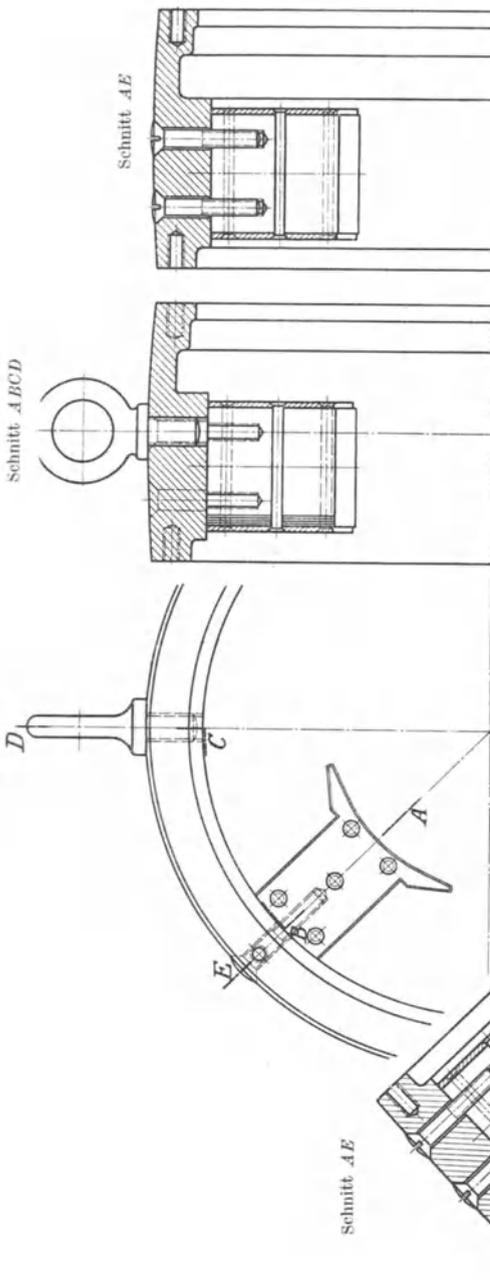


Abb. 12. Schräge und in die Bildebene gedrehte Schnitte.

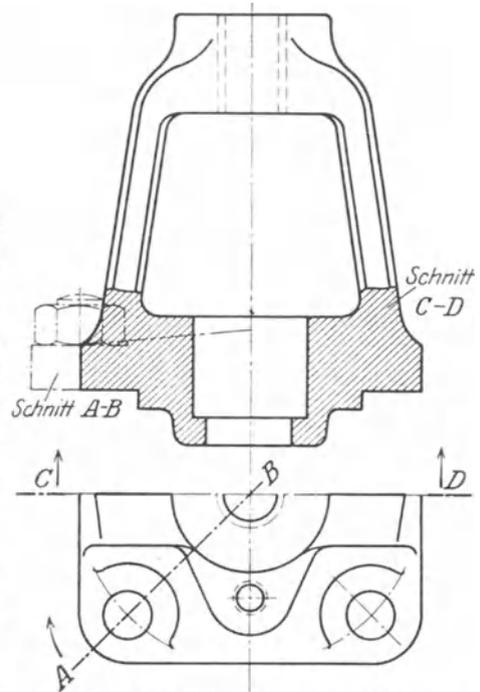


Abb. 11. (Der gedrehte Schnitt soll nach DIN 15 dünn voll ausgezogen werden.)

Teile, die vor dem Schnitt liegen, sollen nur ausnahmsweise angegeben werden und sind dann mit schwachen Strichpunktlinien zu zeichnen (Abb. 39.) Ausnahmsweise können in eine Ansicht auch Schnitte eingetragen werden, die in einer zur Bildebene senkrecht stehenden Ebene liegen, die also gleichsam um 90° gedreht sind. Die

entsprechenden Querschnittsfiguren erhalten dann dünne Volllinien (Abb. 13.) Ähnliche Darstellungen sind namentlich üblich für die Querschnitte von Radarmen. (Mitunter

sind Hilfsschnitte erforderlich, die schräg zu den Bildebenen liegen, Abb. 14¹.)

¹ In Abb. 11 ist der Schnitt *AB* in die Ebene *CD* gedreht. — Eine derartige Drehung ist auch in Abb. 12 vorgenommen, doch ist diese beim Zeichnen von Gleichstrommaschinen sehr übliche Darstellung nicht einwandfrei. Schnitt *AB* ist nach rechts gedreht; die im Schnitt *EB* liegenden Schrauben sind strichpunktiert angedeutet. Richtiger wäre, Schnitt *AE* unter 45° nach links herauszuzeichnen oder neben dem Schnitt *CD* noch den (gedrehten) Schnitt *AE* anzugeben.

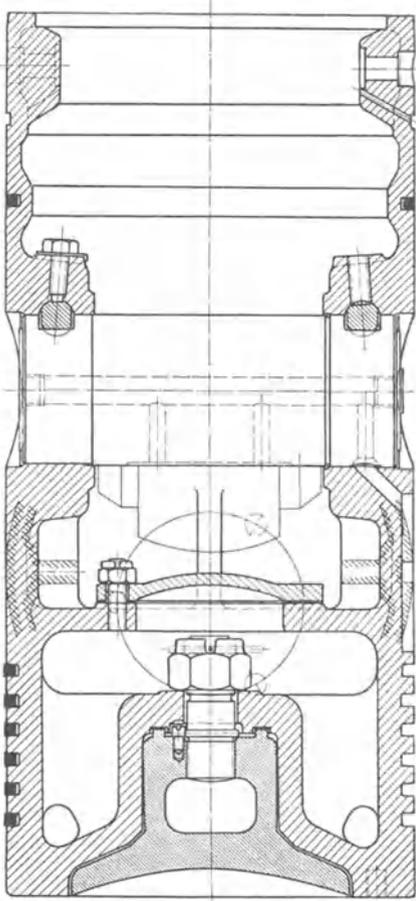


Abb. 13.

Kolben einer Dieselmachine. Zeigt außer dem Längsschnitt einen Schnitt senkrecht zur Bildebene (Waagrechtsschnitt) und die Angabe des Schraubenlochkreises.

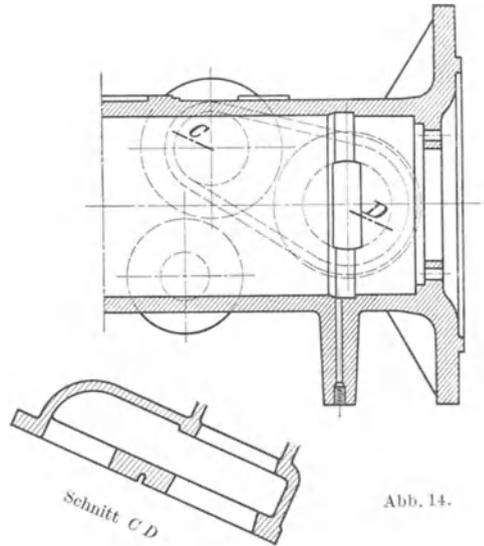


Abb. 14.

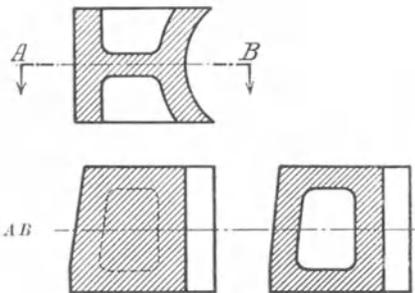


Abb. 21. Falsch.

Abb. 22. Richtig.

Zu Abb. 21: Rippe nicht schneiden.

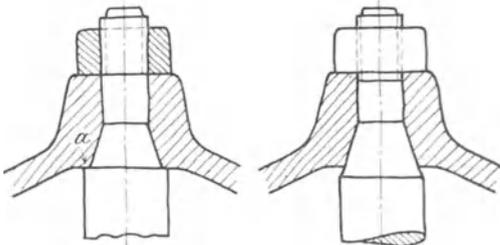


Abb. 17. Falsch.

Abb. 18. Erste Verbesserung.

Zu Abb. 17: Mutter nicht schneiden. Mutter kann nicht nachgezogen werden. Nachmessen des Stangenkegels mit Kegellehre unmöglich. Aufliegen im Kegel und auch bei α schwer erzielbar und hier zwecklos. (In bestimmten Fällen kann Mittensicherung durch den Kegel und Druckaufnahme durch einen breiten Bund berechtigt sein.) Zu Abb. 18: Fehler oder Ausführung nach Abb. 17 vermieden. Stangenkegel zu lang, hindert das Einschleifen. Druck des Nabenrandes zu lang, hindert das Einschleifen. Spannungserhöhung. (Bruchgefahr bei Wechselbiegung.) Richtige Ausführung an einer Kolbenstange siehe Abb. 201, unteres Bild.

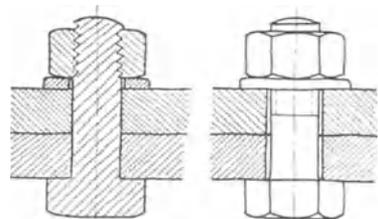


Abb. 15. Falsch.

Abb. 16. Richtig.

Zu Abb. 15: Bolzen, Kopf und Mutter nicht schneiden, Gewinde zu kurz. Nicht eingepaßte Befestigungsschrauben müssen Spiel haben (Doppellinie!)

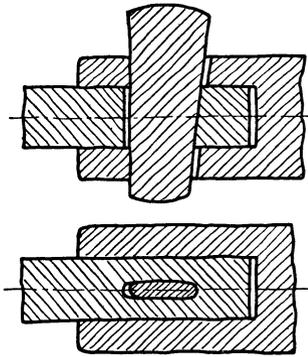


Abb. 19. Falsch.

Zu Abb. 19: Stange nicht (oder nur am Keilloch) schneiden, Keil in Längsrichtung nicht schneiden. Stangenende muß rechts anliegen.

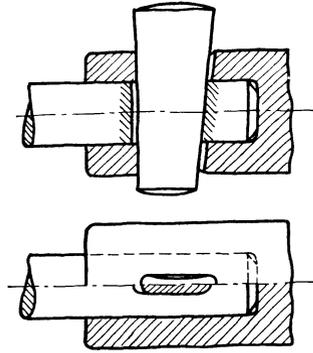


Abb. 20. Richtig.

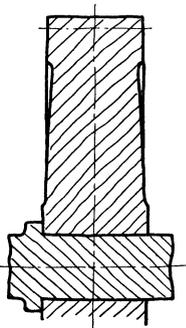


Abb. 23 a. Falsch.

Zu Abb. 23 a: Durch Bund! und Welle nicht schneiden, durch Zahn und Rippe nicht schneiden.

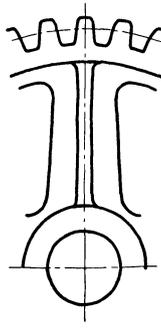


Abb. 23 b. Richtig.

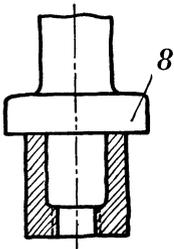


Abb. 24. Falsch.

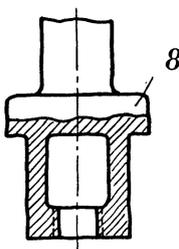


Abb. 25. Richtig.

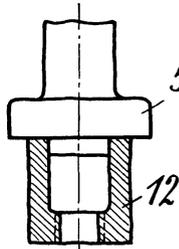


Abb. 26 a. Richtig, aber unklar.

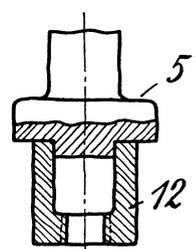


Abb. 26 b. Richtig und klar.

Einzelheiten über Schnitte. 1. Volle runde Stücke, Bolzen, Schrauben, Nieten, Wellen, Spindeln usf. werden in der Längsrichtung nicht geschnitten (Abb. 15 bis 20).

2. Rippen, Arme usf. werden in der Längsrichtung nicht geschnitten (Abb. 21 bis 23).

3. Wird ein Werkstück nur teilweise geschnitten, so sollen Ansicht und Schnitt nicht in einer Umfangsline oder Körperkante, sondern in einer Bruchlinie zusammenstoßen (Abb. 24 bis 26).

Abb. 26 a stellt zwei Werkstücke (Teilnummer 5 und 12) dar. Die Zeichnung ist zwar richtig, doch ist Abb. 26 b vorzuziehen. Wird (um Platz zu sparen) ein

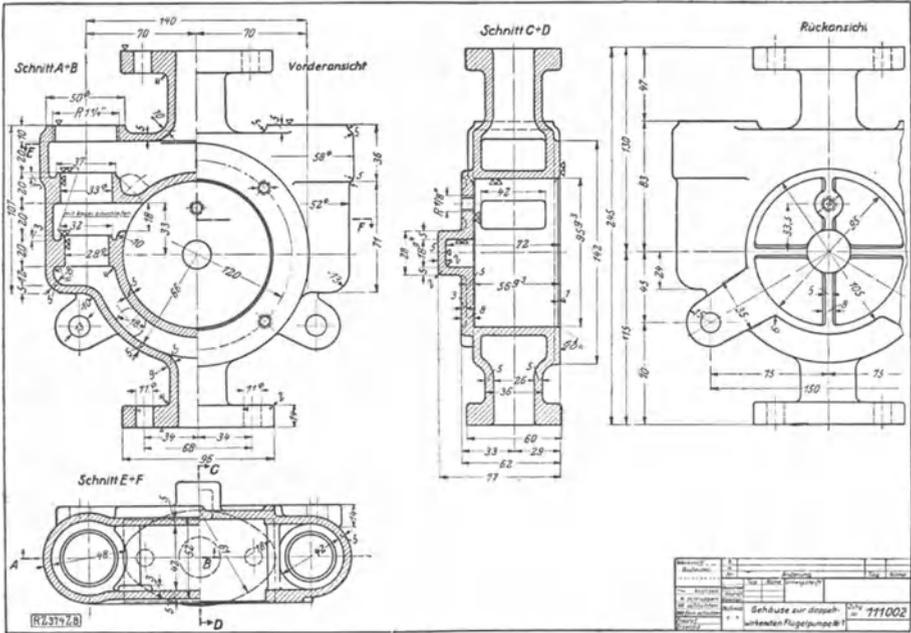


Abb. 27. Pumpengehäuse. (Verbesserungen: Die aus der Rückansicht zu entnehmenden Hauptmaße 115 u. 130 im Schnitt *AB* oder *CD* einschreiben. Die aus der Rückansicht erkennbare Rippe im Schnitt *CD* nicht schneiden.)

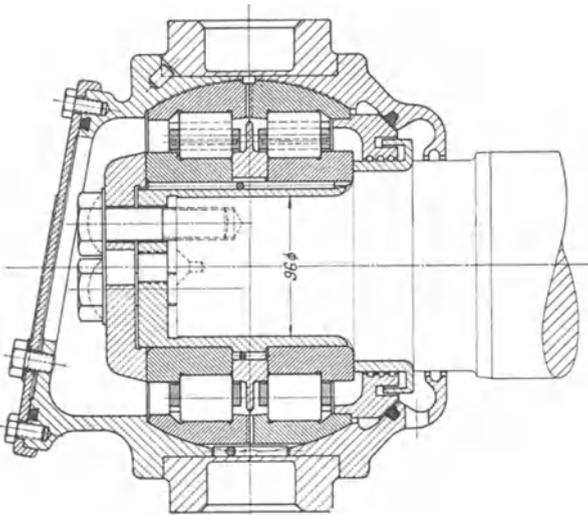


Abb. 28. Wälzlager für Vollbahnachse¹, Riebe-Werk A.-G. (Zeigt verschieden geschraffte Schnittflächen.)

Werkstück halb in Ansicht und halb im Schnitt gezeichnet, so bildet die strichpunktierete Mittellinie gleichzeitig die Trennungslinie zwischen Ansicht und Schnitt, siehe Abb. 27. Dieses Verfahren soll auf Figuren beschränkt werden, die spiegelig zur Trennungslinie liegen.

4. Die Schnittflächen sind unter 45° zur Grundlinie gleichmäßig mit dünnen Volllinien zu schraffen¹.

¹ Die Kennzeichnung des Werkstoffes durch die Art der Schraffen oder durch Anlegen der Schnittfläche mit Farbe ist für Werkzeichnungen fast gar nicht mehr üblich. Das Verfahren

ist zeitraubend und gestattet doch nicht, die einzelnen Werkstoffarten, z. B. die verschiedenen Stahl- oder Bronzearten voneinander zu unterscheiden. Nur bei Holz wird im Querschnitt die Maserung angegeben und für Erde sind unregelmäßige Schraffen über Kreuz üblich.

Falls Zeichnungen für Behörden bestimmt sind, die noch die Angabe des Werkstoffes durch Schraffen oder Farbe verlangen, sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten (vgl. DIN 201).

² Aus: Einzelkonstruktionen aus dem Maschinenbau, 4. Heft. Die Wälzlager, 2. Aufl. Berlin Julius Springer.

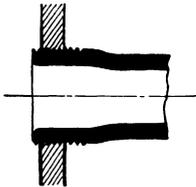


Abb. 29.



Abb. 30.

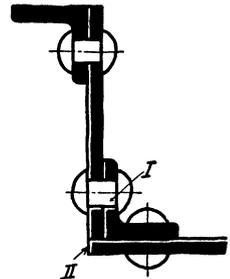


Abb. 31. (Lichtkanten bei I. und II. entbehrlich.)

Der Linienabstand richtet sich nach dem Maßstab und der Größe des Teiles. Er ist reichlich zu wählen, für größere Werkstücke in Naturgröße rund 3 mm. Die Schraffen sind bei Maßzahlen zu unterbrechen. Stoßen zwei geschnittene Werkstücke oder zwei Hälften eines Werkstückes (z. B. obere und untere Lagerschale) aneinander, so wird der eine Teil von links nach rechts, der andere von rechts nach links geschrafft. Muß die Linienlage beibehalten werden, so wähle man den Linienabstand verschieden (Abb. 28). In Zusammenstellungszeichnungen kann man dabei einige Teile durch engeres oder stärkeres Schraffen hervorheben und dadurch die Übersichtlichkeit und Deutlichkeit der Zeichnung erhöhen (Abb. 13).

Kleinere Querschnittsflächen (schwache Büchsen, Walzprofile, Bleche) werden oft ganz schwarz angelegt (Abb. 29). Zusammenstoßende schwarze Flächen müssen durch einen Zwischenraum (Abb. 30) oder durch eine Lichtkante voneinander getrennt werden. Die Lichtkanten (Abb. 31) werden links und oben angebracht, meist nur an den Berührungstellen.

5. Bei unsymmetrischen Hohlkörpern sind meist zwei Schnitte erforderlich.

Von einem Gußstück (rechteckiges Gehäuse mit rundem Ansatz) waren zwei Ansichten und nur ein Schnitt nach Abb. 32 angefertigt worden. Die Folge war ein Fehlguß (bei a bilden sich Löcher!).

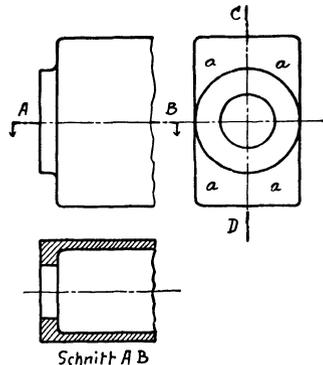


Abb. 32. Falsch. (Um den Fehler zu erkennen, zeichne man Schnitt CD oder strichle in den Aufriß die Wandstärke ein.)


5. Das Eintragen der Maße

(vgl. die Abb. 33 bis 67 und DIN 406).

A. Hauptregeln.

1. Maßlinien und Maßhilfslinien werden schwach voll ausgezogen. Die Maßlinien werden an der Stelle der Maßzahl unterbrochen. Die Maßhilfslinien sind senkrecht zur Maßlinie zu ziehen und laufen rund 3 mm über diese hinaus. Ausnahmsweise sind die Maßhilfslinien unter 60° zur Maßlinie zu ziehen (Abb. 47). Die Maßhaken oder Pfeile sind nach a oder b , nicht nach c auszuführen.

2. Die Maßlinien dürfen nicht zu dicht neben den Körperkanten und nicht zu nahe bei anderen Maßlinien stehen.

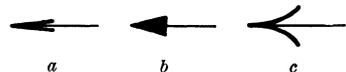

3. Körperkanten und Mittellinien dürfen nicht als Maßlinien, Maßlinien nicht als Maßhilfslinien benutzt werden. Maßlinien dürfen nicht die Verlängerung von Körperkanten bilden. Unnötige Kreuzungen zwischen Maßlinien und Maßhilfs-

linien und Körperkanten sind zu vermeiden. (Die kleineren Maße näher an die Körperkanten legen!)

4. Es sind nur die erforderlichen (also keine unnötigen) Maße anzugeben. Man wiederhole die Maße ausnahmsweise nur dann in mehreren Ansichten, wenn dadurch die Zeichnung deutlicher wird oder das gleiche Maß von den verschiedenen Arbeitern (Modelltischler, Vorzeichner, Dreher usw.) in verschiedenen Ansichten gesucht wird. (Mehrfach eingetragene

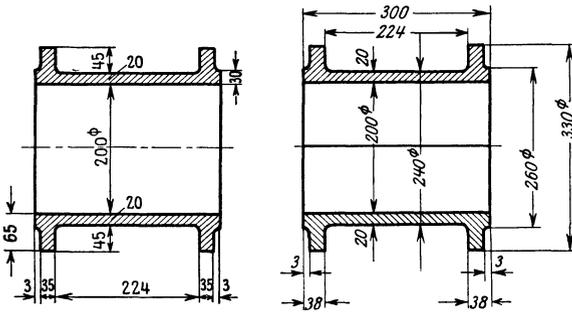


Abb. 33. Zweiteilige Lagerschale.

Falsch. Richtig.

Zu Abb. 33 links: Maßzahlen stehen senkrecht. Maßlinien sind nicht unterbrochen, wichtige Maße fehlen. Maß 20 steht falsch, Maße 45 und 65 sind sinnwidrig.

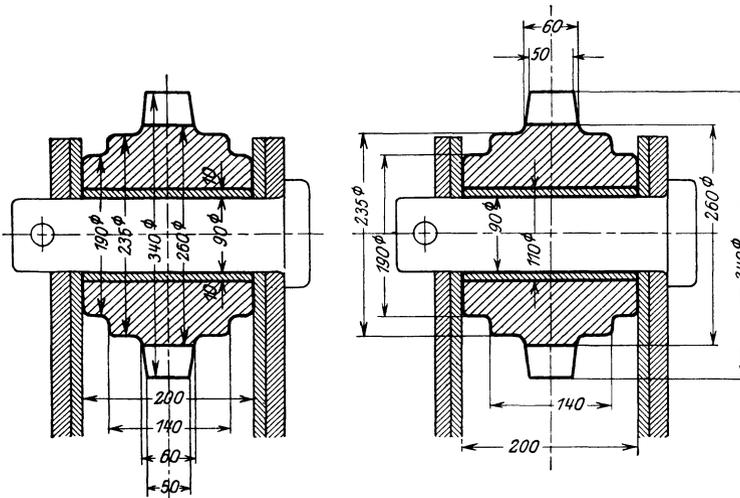


Abb. 34. Falsch.

Abb. 35. Richtig.

Zu Abb. 34: Maßzahlen zu dicht nebeneinander. Mittellinien schneiden die Maßzahlen. Viele Kreuzungen zwischen Maßlinien und Maßhilfslinien.

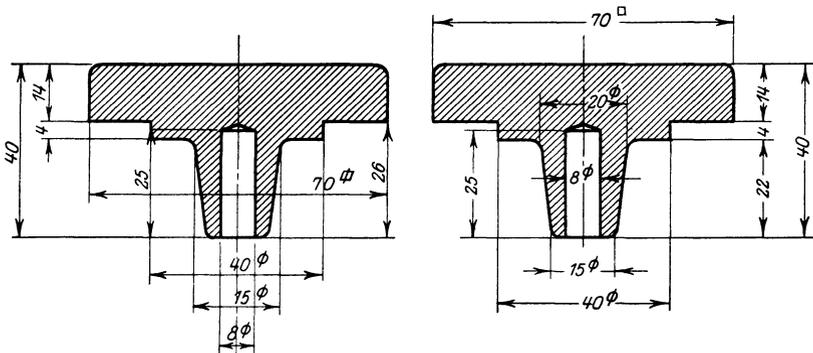


Abb. 36 a. Falsch.

Abb. 36 b. Richtig.

Zu Abb. 36 a. Maßlinien stehen in Verlängerung von Körperkanten. Falsches Quadratzeichen. Sonstige Fehler?

Maße werden bei Vornahme von Änderungen leicht übersehen und geben dann zu Irrtümern Anlaß!). Die Maße für einen Arbeitsgang (z. B. Lochdurchmesser und Lochtiefe, Länge und Breite einer Arbeitsleiste, Maße eines Kegels usf.) verteile man nicht auf mehrere Ansichten.

5. Die Maßzahlen sollen auf Werkzeichnungen 5 oder 4 mm hoch sein. Auf Zeichnungen in kleinerem Maßstab ist die Höhe = 3 mm. Die Maßzahlen sind deutlich zu schreiben, ohne Schnörkel, so daß 1 oder 4 nicht mit 7, 0 oder 5 nicht mit 6 verwechselt werden können. Alle Maßzahlen sind in gleicher Neigung (75°) zur Maßlinie einzuschreiben.

6. Die Mittellinien, die Körperkanten und Maßlinien sollen die Maßzahlen nicht durchschneiden. Muß eine Maßzahl in eine geschraffte Querschnittsfläche ein-

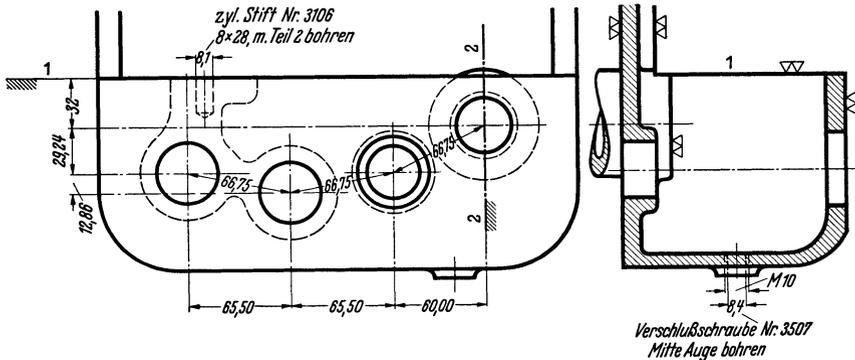


Abb. 37. Getriebekasten. Ausschnitt aus der Arbeitsbegleitkarte, vereinfacht; nur einige Maße für den Bohrer sind angegeben. Senkrechte Maße werden von Fläche 1—1, waagerechte von Achse 2—2 gemessen. (Die Modelltschlerei arbeitet nach besonderer Modellzeichnung.)

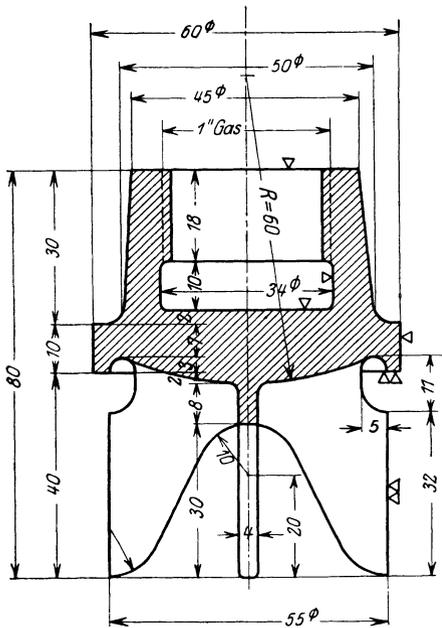


Abb. 38 a. Falsch. Maßkette enthält Außen- und Innenmaße. Schraffen gehen über die Maßzahlen. Maß R=60 steht falsch, Halbmesserzeichen falsch und überflüssig.

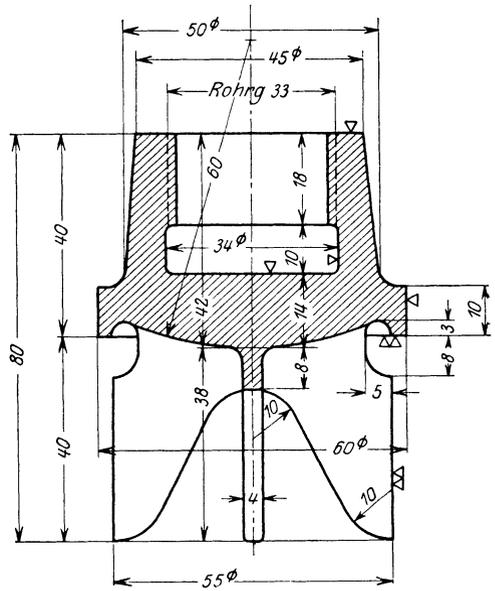


Abb. 38 b. Richtig. Die Maße 42 und 14 sind für den Modelltschler bestimmt. (Statt Rohr 33 ist R 1'' zu schreiben.)

Das Eintragen der Maße.

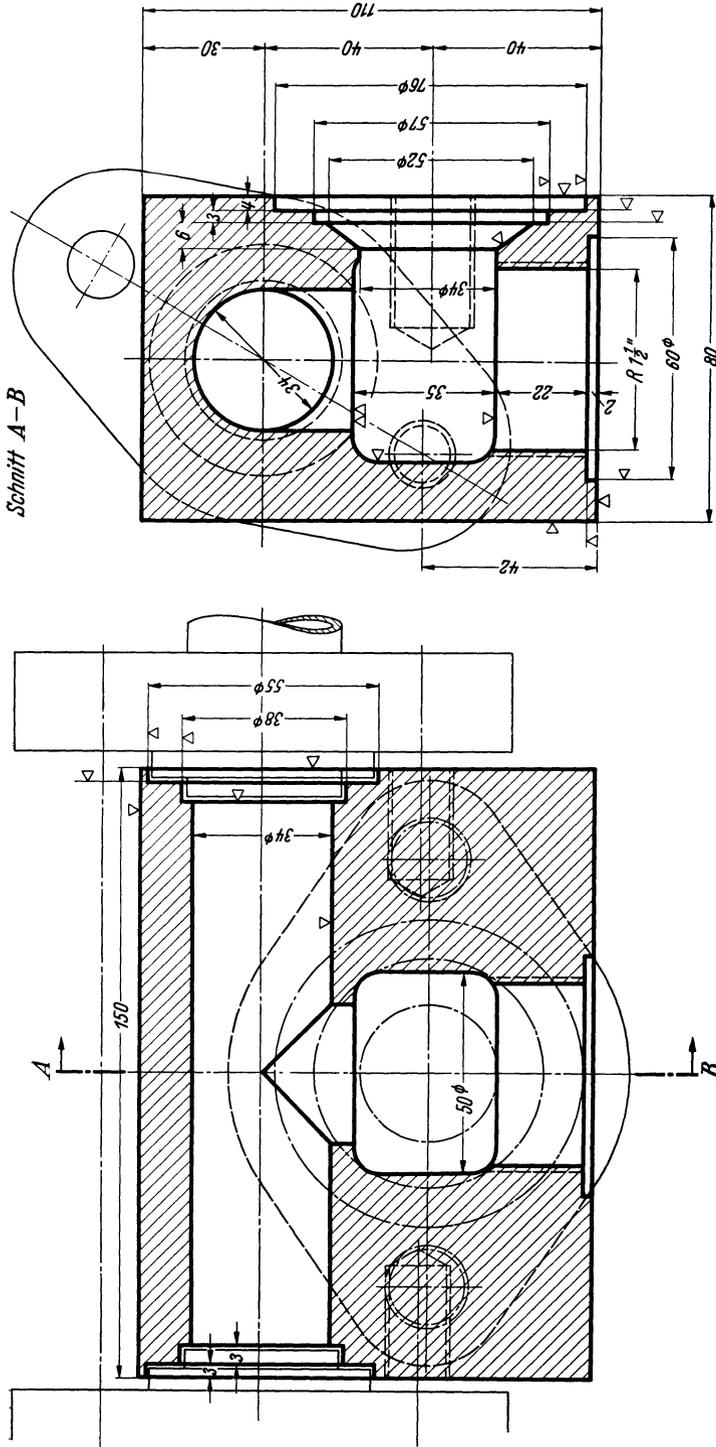


Abb. 39. Ventilkörper, aus dem Vollen gebohrt. (Auschnitt aus einer Werkzeichnung). Zeigt Kanten und Bohrungen, die vor dem Schnitt liegen (Strichpunktlinien) und Anschlußteile (feine Volllinien). Verteilung der Maße und Oberflächenzeichen beachten!

das in Abb. 41 geschrafft angegebene Feld sollen keine Durchmessermaße eingeschrieben werden¹.

7. Die Hauptmaße (Baulängen und Bauhöhen, Abstände der bearbeiteten Hauptflächen von den Mittellinien und voneinander, die Abstände der Bohrungsmitten, die Hauptdurchmesser, Lochkreisdurchmesser usw.) sollen besonders leicht auffindbar sein, und womöglich dort stehen, wo der Arbeiter (Modelltischler, Schmied, Vorzeichner, Dreher, Monteur usw.) sie braucht. Die für die mechanische Bearbeitung wichtigen Maße sind von den bearbeiteten Flächen (Anschlagflächen, Bezugskanten) aus einzutragen. Auch die Bearbeitungs- und Meßverfahren sind zu beachten. Wird z. B. der Mittenabstand zweier Bohrungen, die in waagerechter Richtung um 280, in lotrechter Richtung um 140 mm voneinander abstehen, mit Endmaßen gemessen oder mit einer Sonderlehre, so ist der Mittenabstand aus $\sqrt{140^2 + 280^2}$ zu berechnen und genau einzuschreiben. Oft liegen die Lochabstände fest (z. B. Achsabstände bei einem Getriebekasten). Dann müssen für eine Bohrmaschine, bei der die Einstellung mit Maßstab und Meßmikroskop erfolgt (z. B. Lehrenbohrmaschine) die Koordinatenmaße berechnet werden (Abb. 37). Bei großer Lochzahl stelle man einen Bohrplan auf.

8. Die Maße sind gut zu verteilen, nicht an wenigen Stellen zusammenzudrängen. Kettenmaße, d. h. in einer Linie hintereinander angeordnete Maße, müssen sich auf das gleiche Stück beziehen. Bei Hohlkörpern darf eine Maßkette nicht gleichzeitig Innen- und Außenmaße enthalten².

9. Maßangaben, die mit der Länge der Maßlinie nicht übereinstimmen (nachträglich verbesserte oder geänderte Maßzahlen) sind zu unterstreichen. (Diese Regel gilt nicht für Maße an abgebrochen gezeichneten Teilen.) Maßänderungen siehe S. 39.

B. Abkürzungen und Vereinfachungen.

a) **Durchmesserzeichen:** \varnothing (Kreis mit kurzem, geradem Strich, nicht Φ !), steht erhöht hinter der Maßzahl. Durchmessermaße in Kreisen erhalten kein Durchmesserzeichen, falls die Maßlinie ganz durchgezogen ist. Wird aber die Maßlinie nicht ganz durchgezogen, oder ist der Kreis nur halb gezeichnet, so muß das Zeichen \varnothing zugefügt werden, um Verwechslungen mit einem Halbmesser zu vermeiden. Bei kugeligen Teilen, die nur in einer Ansicht gezeichnet sind, kann hinter die Durchmesserangabe die Wortangabe „Kugel“ geschrieben werden.

b) **Halbmesserzeichen:** Erhöhtes kleines r hinter der Maßzahl.

Das Zeichen ist nur einzutragen, falls der Kreismittelpunkt nicht angegeben wird. Ist r sehr groß und soll die Lage des Mittelpunktes, der außerhalb der Zeichenfläche liegt, durch Maße festgelegt werden, so kann der Halbmesser ausnahmsweise nach Abb. 48 eingetragen werden. Besondere Sorgfalt erfordert das Eintragen der Halbmesser bei kleinen Rundungen, Abb. 49, 52 u. 74. Oft empfiehlt es sich, die betreffenden Stellen vergrößert herauszuzeichnen (vgl. Abb. 155). Über Rundungen siehe auch S. 62 und Abb. 152.

c) **Quadratzeichen: Vierkantzeichen:** Erhöhtes kleines Quadrat ohne Querstrich, hinter der Maßzahl. Quadrat deutlich zeichnen (\square , nicht \square), mit scharfen Ecken, damit es sich auffällig vom Kreis unterscheidet! Geht die Vierkantfläche nicht unzweideutig aus einer zweiten Ansicht (Draufsicht) hervor, so sind die Ansichtsflächen außerdem durch zwei schwache, sich kreuzende Linien zu kennzeichnen.

¹ Läßt es sich nicht vermeiden, so soll die Maßzahl von links her lesbar sein.

² Mechanisches Aneinanderreihen von Maßen zeugt von Mangel an praktischem Verständnis und von gedankenlosem Arbeiten.

- d) Walzprofile. Winkeleisen: $\angle 40 \cdot 60 \cdot 7$ (Maße in mm).
 T-Eisen mit 100 mm Breite und 50 mm Steghöhe: $\perp 10 \times 5$.
 Normales Doppel-T-Eisen von 400 mm Höhe: $\perp 40$.
 Normales U-Eisen von 40 mm Höhe: $\square 4$.
 (Andere Profile nach dem deutschen Normalprofilbuch.)
 Blech, 8 mm stark: Bl. 8 oder: 8 dick.
 Flacheisen, 80 mm breit, 10 mm stark: $80 \cdot 10$. Vgl. DIN 1034.

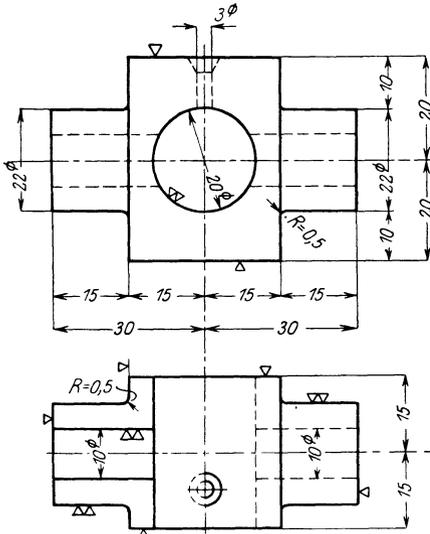


Abb. 43. Falsch!

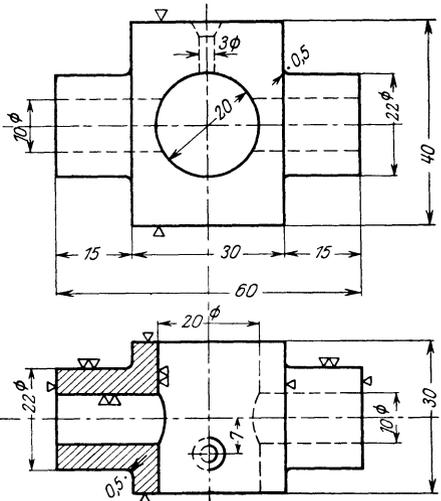


Abb. 44. Richtig.

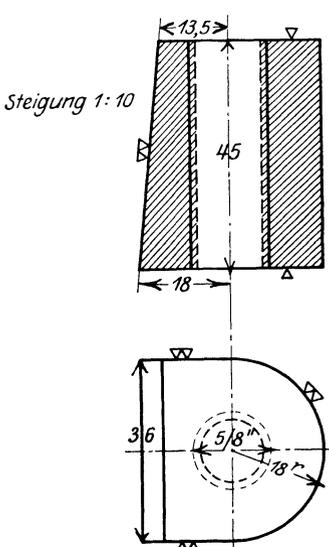


Abb. 45 a. Falsch (Warum ?).

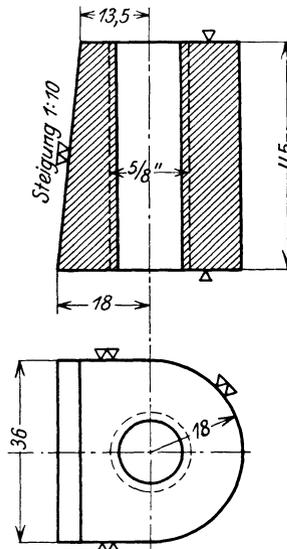


Abb. 45 b. Richtig.

¹ Maßhilfslinien sollen ~ 3 mm über die Maßlinien hinausgehen. Halbmessenangaben unrichtig; Maß $20 \varnothing$ steht falsch, \varnothing -Zeichen überflüssig; Oberflächenzeichen (∇) sind zu sehr zerstreut. Sonstige Fehler?

e) Gewinde. Abgekürzte Bezeichnungen nach DIN 202:

- Whitworth-Gewinde z. B. 2''
- Withworth-Feingewinde z. B. W 100 × 1/6'' (Außengewindedurchmesser = 100 mm, Steigung: 6 Gang auf 1 Zoll = 1/8'').
- Whitworth-Rohrgewinde (früher Whitworth-Gasgewinde) z. B. R 4'' (4'' = Innendurchmesser des Rohres in Zoll).
- Metrisches Gewinde z. B. M 80 (80 = Außengewindedurchmesser in mm).
- Metrisches Feingewinde z. B. M 80 × 4 (4 = Steigung in mm).
- Metrisches Trapezgewinde z. B. Trapg 30 × 6 (vgl. Abb. 102).
- Sägewinde z. B. Sägg 200 × 36.
- Rundgewinde (früher Kordelgewinde) .. Rundg usf.

Besondere Angaben: 3 gäng Trapg 60 × 27; links M 100 × 4.

f) Kegel, Verjüngung, Schräge. Das Verhältnis der Durchmesserabnahme zur Kegellänge wird „Kegel“ genannt.

Es ist (Abb. 50) $\frac{a-b}{l} = \frac{1}{k} = \text{Kegel}$.

Bei der vierseitigen Pyramide bezeichnet man das Verhältnis $\frac{a-b}{l}$ als Verjüngung. Die Angaben „Kegel“ oder „Verjüngung“ werden parallel zur Mittellinie eingeschrieben.

Wird (z. B. bei Keilen) die Neigung oder Steigung $\frac{h}{l}$ angegeben, so erfolgt die Eintragung meist parallel zur geneigten Kante. Gehen geneigte Kanten mit einer Abrun-

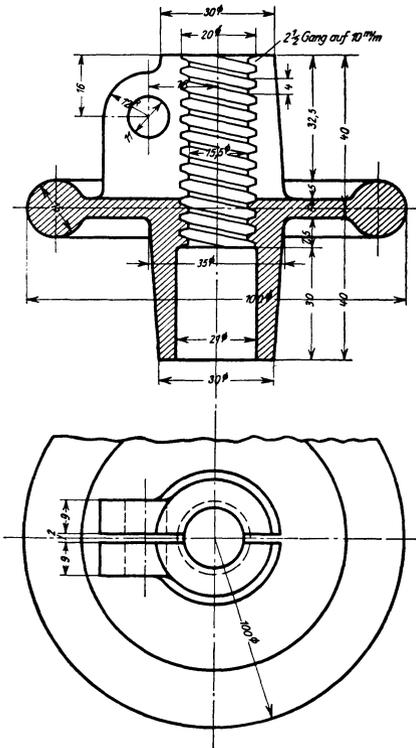


Abb. 46. Falsch. Falsche Gewindedarstellung und unrichtige Gewindeangaben. Maßzahlen zu klein, Hauptmaße schlecht auffindbar usw. Bruchlinie zu stark. Sonstige Fehler?

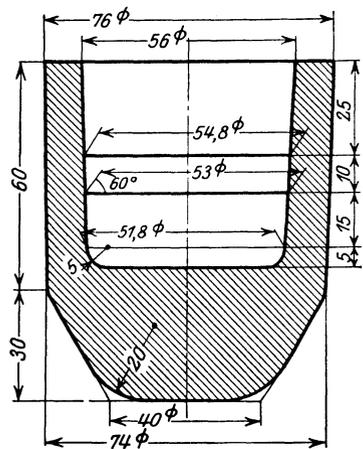


Abb. 47. (Zeigt Maßhilfslinien unter 60° und Maßangabe bei gerundeten Ecken.) Die Maße 25, 10, 15, 5 sind für das Schleifen des Formstahles bestimmt. Wird auf der Revolverbank mit 3 Werkzeugen auf Anschlag gearbeitet, so sind die Abstände 25, 35, 50 und 55 anzugeben.

dung in lotrechte oder waagerechte Kanten über, so erfolgt die Maßeintragung nach Abb. 52.

Werte von $1:k$ (siehe DIN 254):

1: 50 Kegelstifte, 1: 20 metrische Werkzeugkegel, 1: 15 Kolbenstangen am Kreuzkopfe, 1: 10 kegliche Lagerbüchsen, 1: 6 Dichtungskegel an Hähnen,

1: 1,5 und 1: 0,866 Dichtungskegel an Rohrverschraubungen, 1: 0,5 Bunde an Kolbenstangen, Dichtungsfläche an Kegelventilen.

Bei Kegeln sind außer den beiden Enddurchmessern und der Länge noch erforderlich: Kegel $1:k$ oder der halbe Winkel an der Spitze. Die Abmessungen des Kegels sind also überbestimmt. Doch ist — je nach dem Bearbeitungsverfahren — bald die eine, bald die andere Art der Eintragung zweckmäßiger. Die Werte sind genau zu berechnen. Dabei wähle man die Länge derart, daß sich für die

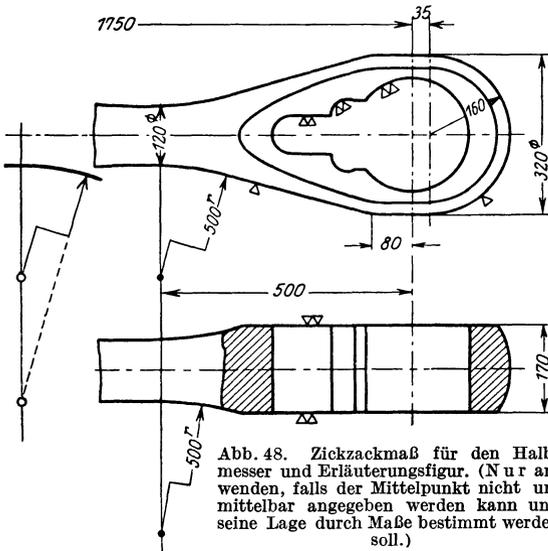


Abb. 48. Zickzackmaß für den Halbmesser und Erläuterungsfigur. (Nur anwenden, falls der Mittelpunkt nicht unmittelbar angegeben werden kann und seine Lage durch Maße bestimmt werden soll.)

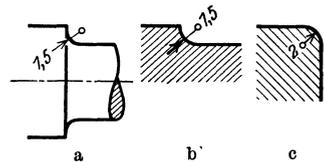


Abb. 49. Angabe kleiner Rundungen. Ausführung a nicht zu empfehlen.

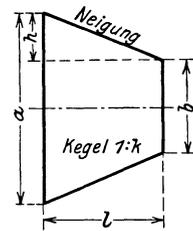


Abb. 50.

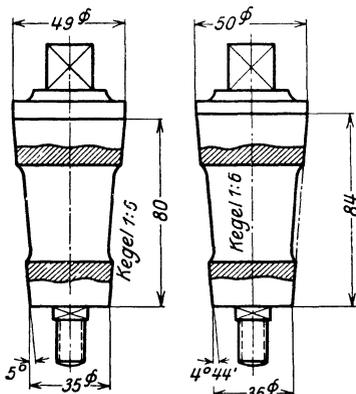


Abb. 51. Maße beim Hahnkegel. Linkes Bild ist falsch. Kegel stimmt nicht mit Winkel und nicht mit den Maßen!

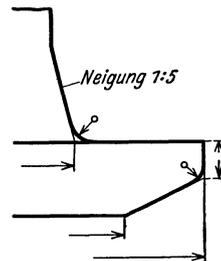


Abb. 52. Geneigte Kanten und Rundungen.

Durchmesser günstige Maße ergeben (vgl. Abb. 51). Der große Durchmesser des Kegels ist aus der Reihe der Normaldurchmesser (siehe S. 24) zu wählen.

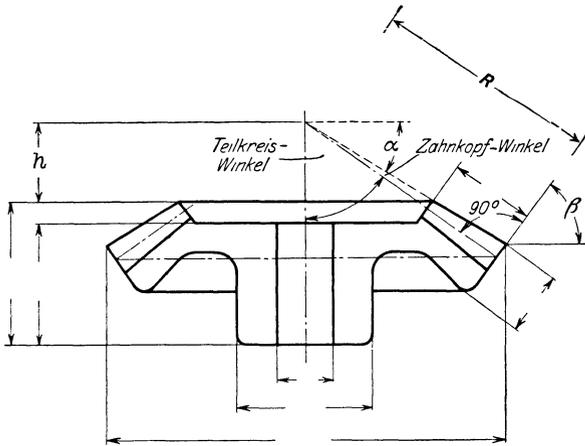


Abb. 53. Maße für Kegelradkörper.

Winkel β folgt der Teilkegelwinkel des Gegenrades.

C. Toleranzmaße für Wellen und Bohrungen.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen den Konstrukteur nicht in Anspruch setzen, bei neuen Entwürfen die Passungen sofort richtig zu wählen; sie stellen nur eine Anleitung zum richtigen Einschreiben der Toleranzmaße dar. Dazu genügt aber nicht ein bloßes Einprägen der Kurzzeichen oder das mechanische Ablesen dieser Zeichen aus Hilfstafeln, vielmehr gehört zum verantwortlichen Einschreiben oder Überprüfen der Grenzmaße eine klare Einsicht in den Aufbau der Passungssysteme und das Erkennen der Unterschiede zwischen den Spielsitzen, Übergangsitzen und Preßsitzen. Da wir in Deutschland derzeit zwei Systeme¹ nebeneinander gebrauchen, stehen die jungen Konstrukteure gerade jetzt vor einer nicht leicht zu erfüllenden Aufgabe. Sie müssen sich auch bewußt sein, daß Irrtümer, Schreibfehler, Verwechslungen usw. sich verhängnisvoll auswirken können.

Die Auswahl der Passungen wird erfolgen müssen auf Grund von Normen², Werkvorschriften und eigenen Erfahrungen. Der Konstrukteur hat sich zunächst zu erkundigen, welches System und welche Sitze in seinem Werk eingeführt sind. In den meisten Fällen wird die Betriebsabteilung oder Fertigungsabteilung entsprechende Anweisungen an die Konstrukteure gelangen lassen. Bei neuen Entwürfen kann die Sitzart nur im Einvernehmen mit der Werkstatt gewählt werden, bei Reihen- und Massanfertigung wird sie mitunter erst nach Vorversuchen festgelegt. Bevor der Konstrukteur an einer Stelle sehr enge Toleranzen vorschreibt, muß er überlegen, ob nicht (vielleicht nach Abänderung des Entwurfes) auch weitere Toleranzen ausreichen würden.

Bevor auf Einzelheiten eingegangen wird, sollen an einigen ganz einfachen Beispielen die Grundbegriffe einer Passung erläutert werden.

Grundbegriffe. Eine Passung entsteht durch das Zusammenfügen einer Welle mit einer Bohrung, einer Feder mit einer Nut, eines Gleitstückes mit einer Führung.

¹ Die DIN-Passungen, geschaffen vom Deutschen Normenausschuß (1917—1919), und die ISA-Passungen (abgeschlossen 1935), die aus den Arbeiten der International Federation of the National Standardizing Associations hervorgegangen sind. Die ISA-Toleranzen werden auch als „Internationale Toleranzen“ (abgekürzt IT) bezeichnet. Vgl. O. Kienzle, Werkstatt-Technik und Werkleiter, Bd. 29 (1935), S. 355.

² Vgl. Gramenz, DIN-Buch 4.

Sollen 50 Stahlringe in beliebiger Reihenfolge (also „austauschbar“) zu 50 Bolzen oder Wellen passen, die vielleicht in einer anderen Werkstätte gedreht und geschliffen werden, so sind die Spiele zwischen den Wellen und Bohrungen festzulegen oder Vereinbarungen zu treffen über die Grenzmaße (Größtmaß G und Kleinstmaß K) des Wellendurchmessers und Bohrungsdurchmessers (Abb. 54).

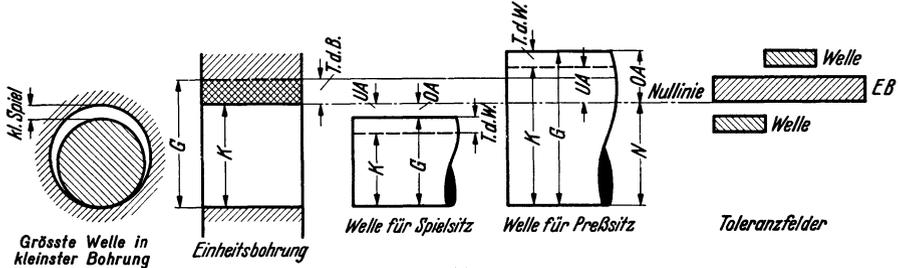


Abb. 54 a.

Abb. 54 a. System der Einheitsbohrung. Spielsitz: Größtes Spiel = $T.d.B. + UA$ d. Welle; Kleinstes Spiel = OA d. Welle. Preßsitz: Größtes Übermaß = $T.d.W. + UA$ = OA . Kleinstes Übermaß = $UA - T.d.B.$ = K (Welle) - G (Bohrung).

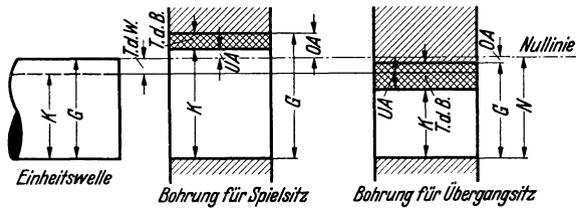


Abb. 54 b.

Abb. 54 b. System der Einheitswelle. Spielsitz: Größtes Spiel = $T.d.W. + OA$ d. Bohrung. Übergangssitz: Größtes Übermaß = UA d. Bohrung. Größtes Spiel = $T.d.W. - OA$ d. B. = G (Bohrung) - K (Welle).

Die Grenzmaße für die Bohrung seien z. B. 80 mm und 80,03 mm. Soll sich in dieser Bohrung eine Welle mit etwas Spiel bewegen, so muß ihr Durchmesser vielleicht 79,99 mm betragen. Da aber auch die Welle nicht mit absoluter Genauigkeit hergestellt werden kann, muß man auch für die Welle zwei Grenzwerte zulassen, vielleicht 79,99 und 79,97. Man sagt dann, die Bohrung habe 0,03 mm Toleranz, die Welle 0,02 mm Toleranz. (Meist wird die Toleranz in Tausendstel mm angegeben, also 0,03 mm = 0,030 mm = 30 tausendstel mm = 30 μ = 30 My = 30 Mikron.) Toleranz ist der Unterschied zwischen den beiden Grenzmaßen G und K eines einzelnen Werkstückes. Das tatsächliche Maß des Werkstückes wird Istmaß genannt. Spiel entsteht beim Zusammenfügen von zwei Werkstücken, falls G beim innenliegenden Stück kleiner ist, als K beim Außenstück (Abb. 54). Im obigen Beispiel ist das größte Spiel (GS) = 0,06 mm (kleinste W. in größter B.), das Kleinstspiel (KS) = 0,01 mm (größte W. in kl. B.). Das mittlere Spiel beträgt 0,035 mm, die Spielschwankung 0,05 mm = Summe der Toleranz der Einzelstücke. Das Nennmaß N für Bohrung und Welle ist 80 mm, der Unterschied zwischen G und N wird oberes Abmaß (OA), zwischen K und N unteres Abmaß (UA) genannt. So ist das OA der Bohrung = 80,03 - 80 = 0,03 mm, das untere Abmaß der Welle = 79,97 - 80 = -0,03 mm. (Siehe obenstehende Zahlentafel.)

			Tol.
Bohrung	$G = 80,03$	$K = 80,00$	30μ
Welle	$K = 79,97$	$G = 79,99$	20μ
Spiel	$GS = 60 \mu$	$KS = 10 \mu$	—
Spielschwankung			50μ

Aus Abb. 55 und Abb. 56 folgt, daß die Aufgabe: eine Welle läuft in einem Lager und trägt eine Riemenscheibe — grundsätzlich auf zweierlei Weise gelöst werden kann. Entweder haben die beiden Bohrungen den gleichen Durchmesser und die Welle ist verschieden dick (System der Einheitsbohrung) oder die Welle geht glatt durch (hat also überall den gleichen Durchmesser) und die Bohrungen sind verschieden groß (System der Einheitswelle). Bei einem Werk, das nach Einheitsbohrung (EB.) arbeitet, können alle Bohrungen von z. B. 60 mm Nenndurchmesser, gleichen Werkstoff vorausgesetzt, mit den gleichen Bohrern vorgebohrt und den gleichen Reibahlen fertig gerieben werden, gleichgültig, ob die Bohrungen für engere oder weitere Sitze verwendet werden sollen. Der Charakter des Sitzes wird durch die Abmaße der Welle bestimmt.

Umgekehrt können bei einem Werk, das nach Einheitswelle (EW.) arbeitet, alle Zapfen von z. B. 60 mm Nenndurchmesser so geschliffen werden, daß sie zwischen den Grenzmaßen 59,98 und 60,0 liegen, gleichgültig, ob sie für engere oder weitere Sitze verwendet werden sollen. Der Charakter des Sitzes wird durch die Abmaße der Bohrung bestimmt. Im System der Einheits-

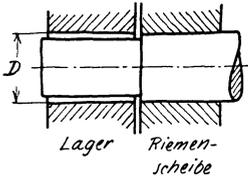


Abb. 55. Einheitsbohrung.
(Spiel übertrieben gezeichnet.)

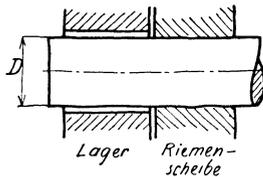


Abb. 56. Einheitswelle.

bohrung (Abb. 54a) erhält die Bohrung als Kleinmaß den Nenndurchmesser N^1 . Das Nennmaß vermehrt um die Toleranz (Plus-Toleranz) ergibt die größte Bohrung G .

Bei der Einheitswelle (Abb. 54b) erhält die Welle als Größtmaß den Nenndurchmesser.

Das Nennmaß vermindert um die Toleranz (Minus-Toleranz) ergibt die kleinste Welle. Die Null-Linie ist bei der Einheitsbohrung untere, bei der Einheitswelle obere Begrenzung des Toleranzfeldes.

Festsetzung der Toleranzen, DIN-Passungen. Die Herstellungsgenauigkeit der Paßteile muß bei einer Werkzeugmaschine höher sein als bei einer landwirtschaftlichen Maschine, bei einer Steuerwelle höher als bei einem Bremsgestänge. Man hat daher, je nach der erforderlichen Genauigkeit, 4 Gütegrade der DIN-Passungen unterschieden:

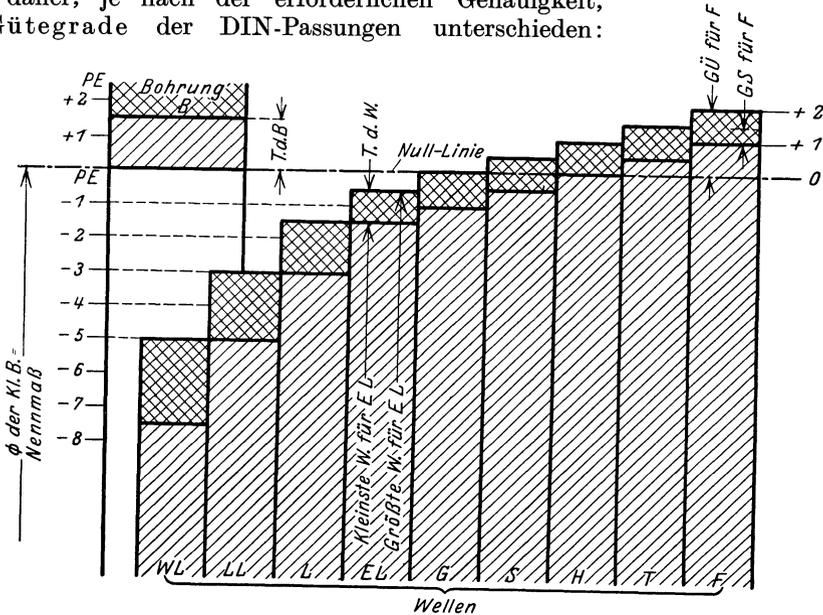


Abb. 57. Toleranzen und Abmaße, Feinpassung, E. B.

Entsprechende Wellen bei ISA: $WL \approx d 8$, $LL \approx e 7$, $L \approx f 7$, $EL \approx g 6$,
 $G \approx h 6$, $S \approx j 6$, $H \approx k 6$, $T \approx m 6$, $F \approx n 6$.

Einheitsbohrung $B =$ ISA-Bohrung $H 7$.




¹ Den Nenndurchmesser wähle man aus der Reihe der Normaldurchmesser DIN 3. Diese Reihe steigt von 1 bis 5 mm um je 0,5 mm, von 5 bis 28 mm um je 1 mm. Dann folgen:

30—32—33—34—35—36—38—40	Von 100 bis 200 steigen die Durchmesser
42 — 44—45—46—48—50	um je 5 mm,
52 — 55 — 58—60	von 200 an steigen die Durchmesser
62 — — 65 — 68—70	um je 10 mm.

usf. bis 100

Edelpassung — Feinpassung — Schlichtpassung und Grobpassung. Innerhalb der Gütegrade unterscheidet man verschiedene Sitze. Einen Überblick über die Gütegrade und Sitze gibt Tafel II. Die Toleranzen und Spiele sind vom Nenndurchmesser (D mm) abhängig. Auf Grund zahlreicher Messungen wurde festgesetzt, daß die Toleranzen mit der dritten Wurzel aus D wachsen sollen. Der Wert $0,005 \sqrt[3]{D}$ wird Paßeinheit (PE.) genannt. Die Toleranzen und

Tafel II. Gütegrade, Sitze, Maßeintragung.
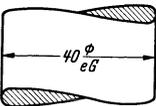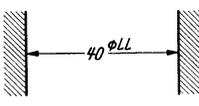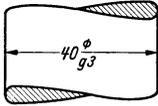
<p>I. Gütegrad: Edelpassung.</p> <p>Einheitsbohrung: $\leftarrow 20 \overset{e8}{\phi B} \rightarrow$</p> <p>Einheitswelle: $\leftarrow 20 \overset{e7}{\phi} \underset{eW}{\rightarrow}$</p> <p>Sitze und Kurzzeichen: Edelstsitz eF, Edeltreitsitz eT, Edelhaftsitz eH, Edelschiebesitz eS, Edelgleitsitz eG.</p>	<p>II. Gütegrad: Feinpassung.</p> <p>Einheitsbohrung: $\leftarrow 20 \overset{f7}{\phi B} \rightarrow$</p> <p>Einheitswelle: $\leftarrow 20 \overset{f6}{\phi} \underset{fW}{\rightarrow}$</p> <p>Sitze und Kurzzeichen: Preßsitz P, Festsitz F, Treitsitz T, Haftsitz H, Schiebesitz S, Gleitsitz G, Enger Laufsitz EL, Laufsitz L, Leichter Laufsitz LL, Weiter Laufsitz WL.</p>	
<p>III. Gütegrad: Schlichtpassung.</p> <p>Einheitsbohrung: $\leftarrow 20 \overset{js8}{\phi SB} \rightarrow$</p> <p>Einheitswelle: $\leftarrow 20 \overset{js7}{\phi} \underset{SW}{\rightarrow}$</p> <p>Sitze und Kurzzeichen: Schlichtgleitsitz sG, Schlichtlaufsitz sL, Weiter Schlichtlaufsitz sWL.</p>	<p>IV. Gütegrad: Grobpassung.</p> <p>Einheitsbohrung: $\leftarrow 20 \overset{js9}{\phi SB} \rightarrow$</p> <p>Einheitswelle: $\leftarrow 20 \overset{js8}{\phi} \underset{gW}{\rightarrow}$</p> <p>Sitze und Kurzzeichen: Grobsitz $g1$, Grobsitz $g2$, Grobsitz $g3$, Grobsitz $g4$.</p>	
<p>Regel: Bei den Bohrungsmaßen oder Innenmaßen stehen die Kurzzeichen über der Maßlinie, bei den Wellen oder Außenmaßen unter der Maßlinie. Werden für Welle und Bohrung nicht getrennte Teilzeichnungen angefertigt, sondern sind sie zusammengezeichnet so sind den Kurzzeichen die Worte „Bohrg.“ (oben) und „Welle“ (unten) oder die Teilnummern voranzuschreiben.</p>		
<p>Drei Beispiele:</p>		
<p>Welle für Edelgleitsitz</p> 	<p>Bohrung für leichten Laufsitz</p> 	<p>Welle für Grobsitz g3</p> 

Spiele werden in PE. ausgedrückt. Die Durchmesserreihe 1—500 wird in Gruppen unterteilt und für jede Gruppe ein mittlerer, gerundeter Wert der PE. ermittelt¹.

¹ Tafel III. Paßeinheiten PE. in mm und ISA-Toleranzen in μ ($IT 6 = 10 i$).

Nenndurchmesser			1 Paß-E	10 Toleranzen-E
von	1 bis	3 mm	rd. 0,006 mm	10 $i = 7 \mu$
über	3 „	6 „	„ 0,008 „	10 $i = 8 \mu$
„	6 „	10 „	„ 0,01 „	10 $i = 9 \mu$
„	10 „	18 „	„ 0,012 „	10 $i = 11 \mu$
„	18 „	30 „	„ 0,015 „	10 $i = 13 \mu$
„	30 „	50 „	„ 0,018 „	10 $i = 16 \mu$
„	50 „	80 „	„ 0,02 „	10 $i = 19 \mu$
„	80 „	120 „	„ 0,022 „	10 $i = 22 \mu$
„	120 „	180 „	„ 0,025 „	10 $i = 25 \mu$
„	180 „	250 „	„ 0,03 „	10 $i = 29 \mu$.

Für die Edelpassung beträgt die Toleranz der Einheitsbohrung 1 PE., für die Feinpassung 1,5 PE., für die Schlichtpassung 3 PE. Im Gegensatz zum ISA-Passungssystem sind auch die Spiele und Übermaße nach PE. bemessen. So ist (Abb. 57) für den engen Laufsitz das größte Spiel 3 PE., das kleinste Spiel 0,5 PE.; für den Festsitz ist $GS = 0,5$ PE., das größte Übermaß $GÜ = 2$ PE. (Die Sitze mit Spiel nennt man Spielsitze, die Sitze, bei denen Spiel und Übermaß auftritt, nennt man Übergangsitze. Sitze, bei denen auch die kleinste Welle vor dem Zusammenbau größer ist als die größte Bohrung, werden Preßsitze genannt).

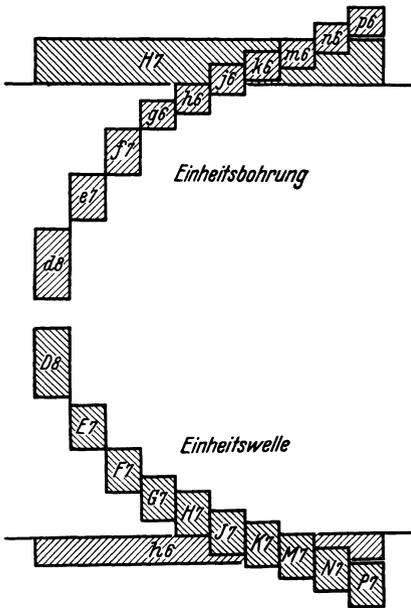


Abb. 58. Toleranzfelder und Sitzbezeichnungen, ISA.

$H 7$ = Toleranzfeld der Bohrung $H 7$; $h 6$ = Toleranzfeld der Welle $h 6$. (Toleranz bei 50 bis 80 \varnothing : $H 7 = 30 \mu$; $h 6 = 19 \mu$). — $d 8$ bis $p 6$ = Toleranzfelder der Wellen. $D 8$ bis $P 7$ = Toleranzfelder der Bohrungen. Die Wellen d, e, f, g, h (also z. B. $f 6, f 7$ und $f 8$) haben jeweils das gleiche obere Abmaß, d. h. die gleiche obere Grenze des Toleranzfeldes. Die Wellen k, m, n usw. haben jeweils das gleiche untere Abmaß. Der Aufbau der Bohrungen ist dem Aufbau der Wellen angepaßt.

Toleranzen bei ISA-Passungen. Bei ISA wurden keine Gütegrade für die Passungen geschaffen, sondern 16 Qualitäten festgelegt.

Der Begriff der Qualität ist der Toleranz des einzelnen Werkstückes zugeordnet. Die Grundtoleranzen beruhen auf der Toleranzeinheit i , die vom Nenndurchmesser abhängt. Dabei ist $i \approx 0,45 \sqrt[3]{D \text{ mm}} + 0,001 D$. Die Toleranzeinheit i wird in μ angegeben ($1 \mu = 1/1000$ mm). (Vergleiche Tafel III, 10 i entsprechen ungefähr einer PE.) Die 16 Qualitäten umfassen das gesamte Gebiet von der Genauigkeit der feinsten Lehren bis zu den gewalzten Trägern. Für die meisten Maschinenteile kommen die Toleranzqualitäten 5 bis 11 in Frage (Bezeichnung: Internationale Toleranzreihen IT 5 bis IT 11). Für die Qualitäten 5 bis 11 sind die Toleranzen der Reihe nach: 7 i , 10 i , 16 i , 25 i , 40 i , 64 i , 100 i . Die zu IT 6, also 10 i oder zur 6. Qualität gehörigen Zahlenwerte für die Durchmesserbereiche 1—250 sind in Tafel III eingetragen.

Kenzeichnung der Bohrungen und Wellen bei ISA. Jede Bohrung wird

gekennzeichnet durch einen großen Buchstaben, aus dem die Lage des Toleranzfeldes zu erkennen ist, und durch eine Zahl, die der Qualität entspricht, also mit der Bohrungstoleranz zusammenhängt. Jede Welle wird gekennzeichnet durch einen kleinen Buchstaben, aus dem die Lage des Toleranzfeldes zu erkennen ist, und eine Zahl, die der Toleranzqualität entspricht. Die Buchstabenreihen und Zahlen für Bohrungen und Wellen der 6. und 7. Qualität sind aus Abb. 58 ersichtlich. Eine andere Darstellung zeigt Abb. 59¹. Durch das Einfühlen in neue Darstellungen wird der Blick für den Aufbau der Passungen geschärft. Bei einiger Übung lassen sich aus Abb. 59 die Sitzeigenschaften, auch bei nicht normalen Zusammenstellungen, ziemlich rasch erkennen.

Im System der Einheitsbohrung (Abb. 59 a) ergeben sich Spielsitze (Laufsitze der DIN-Passung) durch Paarung der d -, e -, f - und g -Wellen mit der Einheitsbohrung H . Die untere

¹ Volk, Passungsnomogramm, Werkstattstechnik 1931, S. 493.

als das zur Welle gehörige obere Abmaß (vgl. Abb. 54 b). Z. B. $\frac{H 7}{p 6}$, $T_B = 30$; $T_W = 19$; Abstand a des Punktes $p 6$ von der Null-Linie = 51; kl. Übermaß = 2μ .

Man stelle die gleichen Überlegungen für die Einheitswelle, Abb. 59 b an.

Vergleich der ISA-Passungen mit den DIN-Passungen. Die Wellen der Qualität 5 und 6 entsprechen den Wellen der Edelpassung und den Wellen der Feinpassung (bis EL). Die Wellen $IT 7$ entsprechen den Laufsitzen L und LL , die Bohrung $H 6$ der Edelbohrung $e B$, die Bohrungen $IT 7 \approx$ den Bohrungen der Feinpassung, die Bohrungen und Wellen $IT 8$ und $IT 9 \approx$ den Bohrungen und Wellen der Schlichtpassung, $IT 11 \approx$ Grobpassung.

In Abb. 57 sind die ISA-Bezeichnungen für die entsprechenden DIN-Passungen angegeben. Für die 3 Sitze der Schlichtpassung lassen sich die folgenden Sitze aus ISA aufstellen. Die kleinsten Spiele sind gleich, die Toleranzen etwas enger.

$$\begin{aligned} \frac{s B}{s W L} &\approx \frac{H 8}{d 9} \dots \text{ nach DIN: Weiter Schlichtlaufsitz,} \\ \frac{s B}{s L} &\approx \frac{H 8}{e 9} \dots \text{ nach DIN: Schlichtlaufsitz,} \\ \frac{s B}{s G} &\approx \frac{H 8}{h 9} \text{ oder } \frac{H 8}{h 9} \text{ nach DIN: Schlichtgleitsitz.} \end{aligned}$$

(Man stelle an Hand von Abb. 59 die Abweichungen fest.)

Bei ISA besteht auch die Möglichkeit, Sitze zu bilden, bei denen die Einheitsbohrung oder Einheitswelle durch eine andere Bohrung oder Welle ersetzt ist (z. B. $G 7/f 7$ oder $J 7/m 6$; Sitzcharakter feststellen!)

In den einzelnen Werken wird man aus der großen Zahl der Wellen und Bohrungen eine Sitzgruppe oder Sitzfamilie auswählen, also Sitzfamilien für Triebwerksbau, Lokomotivbau usw. bilden. Solch eine Sitzfamilie könnte z. B. bestehen aus 2 Preßsitzen, 2 Übergangssitzen und 6 Spielsitzen. (Man stelle für eine derartige Sitzfamilie eine Tafel nach Abb. 59 her, mit den Einheitswellen $h 5, h 6, h 8$ und den Bohrungen $H 6, H 7, H 8, F 7, F 8, E 9, K 6, N 6, P 7$.)

Kurze Angaben über die Sitze:

a) Preßsitz: Die Welle hat reichliches Übermaß. Die Teile sitzen unbedingt fest, das Einbringen erfolgt auf kräftigen Pressen oder durch (Warm- oder Kalt-) Schrumpfen.

b) Festsitz: Die Welle sitzt im allgemeinen fest in der Bohrung und kann nur mit erheblichem Kraftaufwand eingebracht und ausgebaut werden.

Beispiele (Feinpassung): Einteilige Lagerbuchsen an Werkzeugmaschinen, Zahnräder auf Motorwellen, Kurbeln auf Wellen (falls nicht Preß- oder Schrumpfsitz) usw. Der Festsitz der Feinpassung ist ein Übergangssitz. Die kleinste Welle hat Spiel in der größten Bohrung. Daher Sicherung durch Keil usw. erforderlich (Welle F in Bohrung $B = n 6$ in $H 7$, Welle W in Bohrung $F = h 6$ in $N 7$).

c) Treibsitz: Teile sitzen fest, werden unter größerem Kraftaufwand mit Handhammer zusammen- oder auseinander getrieben.

d) Haftsitz: Der Sitz verbürgt gute Mittenlage. Das Einbringen kann mit Handhammer erfolgen.

Beispiel (Feinpassung): Zahnräder und Kupplungsscheiben auf Werkzeugmaschinenwellen, die fest aufgekeilt und nur selten abgekeilt werden. Exzenterkörper auf Steuerwellen, Schwungräder von Kolbenmaschinen. Stopfbuchsenfutter, Kurbeln für kleinere Kräfte, einteilige Lagerbuchsen für Motorwellen (H in $B = k 6$ in $H 7$, W in $H = h 6$ in $K 7$).

e) Schiebesitz: Gute Mittenlage, Einbringen und Ausbauen von Hand oder mit leichten Hammerschlägen.

Beispiele (Feinpassung): Aufgekeilte Teile, die oft auseinander genommen werden müssen, zylindrisches Kolbenstangenende im Kreuzkopf, Gabelzapfen (S in $B = j 6$ in $H 7$; W in $S = h 6$ in $J 7$).

f) Gleitsitz: Für Paßteile, die sich von Hand eben noch verschieben lassen sollen.

Beispiele (Feinpassung): Pinole im Reitstock, Säulenführung der Radialbohrmaschine, Wechselläder auf Wellen, Mittensicherung von Gehäusedeckeln, Lager mit sehr kleinem Spiel (G in $B = h 6$ in $H 7$; W in $G = h 6$ in $H 7$).

g) Enger Laufsitz: Für Paßteile, die sich gegenseitig leicht, aber ohne merkliches Spiel bewegen sollen.

Beispiele (Feinpassung): Lager für hohe Anforderungen, verschiebbare Kupplungsmuffen usf. (EL in $B = g\ 6$ in $H\ 7$, W in $EL = h\ 6$ in $G\ 7$).

h) Laufsitz: Zwischen den Paßteilen ist merkliches Spiel.

Beispiele. a) Feinpassung: Genaue Lager mit größerem Spiel Hauptlager an Fräsmaschinen, Kurbelwellen von Kraftfahrzeugen, Schneckengetriebe, Gleitmuffen, Führungssteine (L in $B = f\ 7$ in $H\ 7$, W in $L = h\ 6$ in $F\ 7$).

b) Schlichtpassung (JSA — Toleranzen der Schlichtpassung siehe S. 28): Kurbelwellen von Dampfmaschinen, Kreuzkopf in Gleitbahn, Führung von Schieberstangen, Kolbenschieber mit Dichtungsringen, Tauchkolben in Buchsen, Bügel auf Exzenterkörper, Dynamolager, lose laufende Seilrollen.

i) Leichter Laufsitz und weiter Laufsitz: Teile haben reichliches Spiel.

Man wähle stets die größten Passungen und die größten Toleranzen, die für den vorliegenden Fall eben noch zulässig sind. Zu feine Toleranzen verteuern nicht nur die Herstellung, sondern führen auch oft zu Störungen im Betrieb.

Die Edelpassung ist nur zu verwenden, falls besonders hohe Anforderungen an die Gleichartigkeit der Ausführung gestellt werden.

Die Grobpassung kommt bei manchen landwirtschaftlichen Maschinen, einfachen Fördereinrichtungen, Schaltapparaten mit Handantrieb usf. zur Anwendung.

Zahlenmäßiges Eintragen von Abmaßen. Sollen die Abmaße ausnahmsweise zahlenmäßig angegeben werden (Abb. 60), so ist folgendes zu beachten:

1. Das obere Abmaß (das mit dem Nennmaß das Größtmaß ergibt) ist über die Maßlinie zu schreiben, das untere Abmaß unter die Maßlinie ($\leftarrow 25 \frac{+0,3}{+0,1} \rightarrow$, $\leftarrow 25 \frac{-0,2}{-0,4} \rightarrow$).

2. Das Abmaß 0 wird nicht angegeben ($\leftarrow 25 \frac{\quad}{-0,2} \rightarrow$).

3. Sind die Abmaße einander entgegengesetzt gleich, so ist die Schreibweise: $\leftarrow 25 \pm 0,2 \rightarrow$ anzuwenden.

Falsch wären also z. B. folgende Eintragungen: $\leftarrow 25 \frac{+0,1}{+0,3}$, $\leftarrow 25 \frac{-0,4}{-0,2}$, $\leftarrow 25 - 0,2$ —, $\leftarrow 25 \frac{-0,2}{0}$ usf.

D. Längemaße mit Toleranzen.

Bei Flachpassungen ist die „Gängigkeit“ nicht nur vom Nennmaß und den Abmaßen abhängig, sondern auch von der Größe und namentlich von der Länge der Berührungsfläche. Mit wachsender Berührungsfläche muß man, gleiche Gängigkeit vorausgesetzt, das Spiel vergrößern. Es wird daher nur in bestimmten Fällen möglich sein, die Lehren für Wellen und Bohrungen und damit die auf S. 25 erwähnten Zeichen für die Sitze auch bei Längenmaßen zu verwenden. Solche Fälle sind: Nutenführungen, Kupplungsbacken, Exzenter, Gleitsteine, Federkeile usf. In anderen Fällen muß man die Toleranz zahlenmäßig angeben.

Die Bedeutung der Abmaße bei Längenmaßen geht am besten aus Abb. 61 und 62 hervor (vgl. auch Abb. 60). Der Schieber S soll leicht in der Führung F gleiten. Erhält der Schieber die Breite 25 und eine Toleranz $-0,05$, so muß für das Gegenmaß in der Führung bei 0,06 Kleinstspiel und 0,05 Toleranz der Wert $\leftarrow 25 \frac{+0,11}{+0,06}$ eingeschrieben werden.

Die Grenzfälle sind:

1. Kleinstes Schieber (25—0,05) in größter Führung (25,11) ... Spiel = 0,16 mm.
 2. Größtes Schieber (25,00) in kleinster Führung (25,06) ... Spiel = 0,06 mm.
- Der Schieber kann mit Schraubenmikrometer gemessen werden, für die Nut

ist aber bei größerer Stückzahl eine Lehre erforderlich. Bei geringer Stückzahl kann die Nut auch mit einem Endmaß gemessen werden. Bei der eigentlichen Massenfertigung wird die Nut mit einem genau auf Maß geschliffenen Fräser fertig gefräst, der Arbeiter hat dann überhaupt nichts zu messen, sondern nur

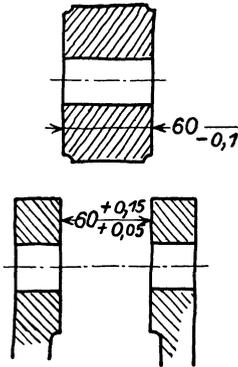


Abb. 60. Zahlenmäßige Angabe der Toleranz.

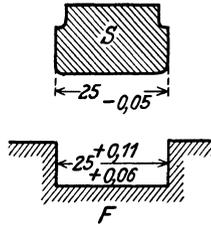


Abb. 61.

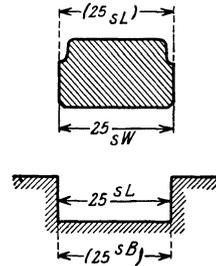


Abb. 62. Toleranzangaben mit Kurzzeichen. Die eingeklammerten Maße gelten für Einheitsbohrung.

der Einrichter oder die mit der Überwachung oder der Abnahme betrauten Fachleute.

Können Schieber und Nut mit den normalen Wellen- und Bohrungslehren gemessen werden, so wird man vorteilhaft den Schieber nach dem Laufsitz der

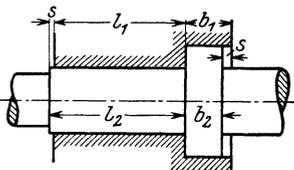


Abb. 63.

Schlichtpassung (Einheits-W.) herstellen; dann würde seine Toleranz 3 PE betragen (1 PE = 0,015). Die Breite des Schiebers wäre zwischen 25 und 25—0,045. Das Innenmaß der Führung (bei 1,5 PE = 0,022 mm Spiel und 3,5 PE Toleranz) wäre zwischen

25,022 und 25,075 mm. Die Maßeinschreibung für diesen Fall ergibt sich aus Abb. 62.

Es folgt die Regel: Längenmaße, die Innenmaße sind, werden wie Bohrungsmaße, Längenmaße, die Außenmaße sind, werden wie Wellenmaße behandelt. Nun sind aber oft Längenmaße zu tolerieren, die weder Innenmaße noch Außenmaße sind, auch nicht mit den Meßgeräten für Wellen oder Bohrungen gemessen werden können. Ein Bolzen mit Bund soll z. B. so in einer Bohrung sitzen, daß beiderseits ein kleinstes Spiel von $s = 0,05$ mm verbleibt. Die Maße l_1 , l_2 , b_1 und b_2 sind zu bestimmen (Abb. 63).

Ich empfehle nach folgendem Grundsatz zu verfahren:

Das kürzere Maß erhält das Nennmaß und eine Minus-Toleranz (oberes Abmaß = 0), das längere Maß erhält als oberes Abmaß die Summe aus Kleinstspiel und Toleranz, als unteres Abmaß das Kleinstspiel. Die Schreibweise würde dann der Schreibweise bei Abb. 61 entsprechen. Für $s = 0,05$ und eine Toleranz von 0,1 enthält man

$$l_1 = \text{Nennmaß und Minustoleranz, z. B.} = \leftarrow 40 \frac{-}{0,1}$$

$$l_2 = \leftarrow 40 \frac{+0,15}{+0,05}, \quad b_2 = 12 \frac{-}{0,1}, \quad b_1 = 12 \frac{+0,15}{+0,05}.$$


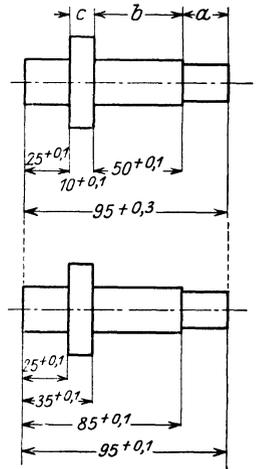


Abb. 64 u. 65. Aufeinanderfolgende Toleranzmaße.

Bei Stiftschrauben wird der Gewindedurchmesser angegeben und die Länge l des herausstehenden, nicht eingeschraubten Teiles; z. B. blanke Stiftschraube $1/2'' \times 45$ DIN 939.

Bei Unterlegescheiben wird der Lochdurchmesser angegeben (Blanke Scheibe 62 DIN 125), bei Splinten der Durchmesser, die gerade Länge und der Werkstoff (5×60 DIN 94 Kupfer), bei Kegelstiften der Durchmesser am schwächeren Ende und die Länge ($6,5 \times 55$ DIN 1) usf.

A Kugel voll

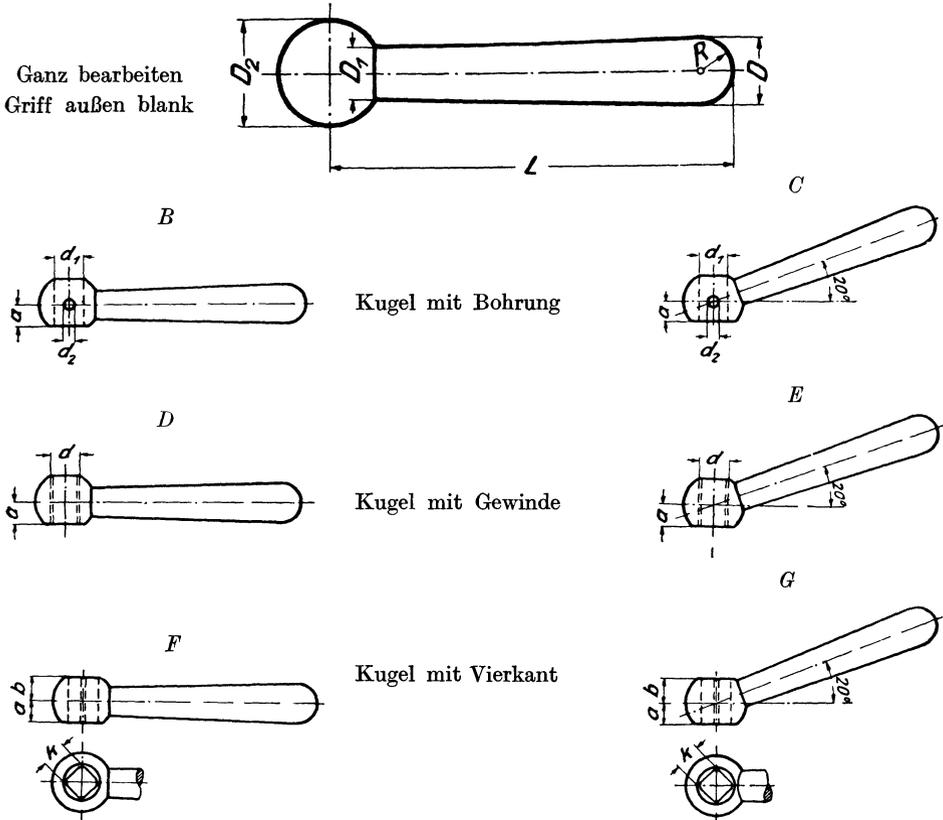

Maße in mm.

D	L	D ₁	D ₂	R	a	b	Größe Bohrung		Gewinde d		Vierkant k Passung sL	Kegelstift
							d_1 Passung sL	d_2	Whitworth	Metrisch		
10	64	7	16	5	5,5	6,5	8	2,5	$5/16''$	8	5,5	2,5 × 18 DIN 1
13	80	9	20	6,5	7	8	10	3	$3/8''$	10	7	3 × 22 DIN 1
16	100	11	25	8	9	10	12	4	$1/2''$	12	9	4 × 28 DIN 1
20	125	14	32	10	11	13	16	5	$5/8''$	16	11	5 × 36 DIN 1
25	160	18	40	12,5	14	16	20	6,5	$3/4''$	20	14	6,5 × 45 DIN 1
32	200	22	50	16	18	20	24	8	$7/8''$	24	19	8 × 55 DIN 1

Abb. 67.

(Verbindlich für die Angaben der Abb. 67 bleiben die DIN)

Werden genormte Paßteile auswärts bestellt, so muß sich der Konstrukteur überzeugen, ob diese Teile mit den im eigenen Werk hergestellten Gegenstücken den gewünschten Sitz ergeben. Besonders wichtig ist dies für Wellenstümpfe, die im eigenen Werk bearbeitet werden, während die aufzubringenden Riemenscheiben fertig gebohrt auswärts bestellt und vielleicht erst vom Verbraucher aufgezogen werden. Bei Ersatzlieferungen für ältere oder ausländische Maschinen, die nach anderen Passungen gearbeitet sind, müssen gleichfalls die Toleranzen der Anschlußteile genau beachtet werden. Toleranzangaben bei genormten Teilen (Gewinde, Vierkante, Keile usf.) siehe die betreffenden DIN-Blätter.

6. Oberflächenzeichen.

Aus einer Werkzeichnung soll die Beschaffenheit der Werkstücksoberfläche zu erkennen sein. Die Beschaffenheit der Oberfläche wird gekennzeichnet:

1. durch die bei der Herstellung erzeugte Oberflächenart (roh, bearbeitet, behandelt);

2. durch die Oberflächengüte.

Bei der Güte unterscheidet man

- a) die Gleichförmigkeit der Körperoberfläche,
- b) die Glätte.

Die Gleichförmigkeit bezieht sich auf die geometrische Form. Die Oberfläche einer Geradförmung soll „eben“, ein Zylinder soll „zylindrisch“ sein. Die zulässigen Abweichungen oder die Grade der Gleichförmigkeit sind nicht eindeutig festgelegt, vielmehr wird die Gleichförmigkeit bei bearbeiteten Flächen von der Art der Bearbeitung (Schruppbearbeitung, Fein- und Feinschlichtbearbeitung) abhängig gemacht¹. Die Glätte der Oberfläche ist gleichfalls durch das Bearbeitungsverfahren bedingt. Einen Anhalt für die Art der Glätte bilden die vom Werkzeug herrührenden Merkmale (Drehriefen usf.).

Aus diesen Überlegungen heraus hat der Deutsche Normenausschuß für bearbeitete Flächen (mit Bearbeitungszugabe) folgende Zeichen festgelegt (DIN 140, Blatt 2, Oktober 1931, 2. Ausgabe)²:

- a) Ein Dreieck ∇ , für ein- oder mehrmalige, spanabnehmende Schruppbearbeitung. Riefen dürfen fühlbar und mit bloßem Auge deutlich sichtbar sein.
- b) Zwei Dreiecke $\nabla\nabla$, für ein- oder mehrmalige spanabnehmende Schlichtbearbeitung. Riefen dürfen mit bloßem Auge noch sichtbar sein.
- c) Drei Dreiecke $\nabla\nabla\nabla$, für ein- oder mehrmalige spanabnehmende Feinschlichtbearbeitung. Riefen dürfen mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar sein. (Dreieck gleichseitig. Höhe je nach Maßstab 3 bis 5 mm.)

¹ Vgl. Fußnote 1 auf S. 34.

² Dabei war der Grundsatz maßgebend, der Konstrukteur soll durch die Oberflächenzeichen nur die Flächenbeschaffenheit, nicht die Bearbeitungsverfahren vorschreiben! Damit ist aber der Konstrukteur keineswegs der Pflicht entbunden, sich über die Bearbeitungsverfahren und über die erforderlichen Maschinen und Werkzeuge völlig im klaren zu sein. Bei einigen Werken, namentlich bei Sonder- und Massenherstellung, werden übrigens auch die Werkzeichnungen mit Angaben über die Verfahren versehen oder (getrennt von der Werkzeichnung) sehr ausführliche Bearbeitungsvorschriften ausgegeben. Vgl. Abb. 207. Dabei mag es in großen Werken vorkommen, daß für derartige Angaben nicht der Teilkonstrukteur, sondern die im Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Lehrenbau und in der Arbeitsvorbereitung tätigen Ingenieure verantwortlich sind. Immer aber wird der Teilkonstrukteur den notwendigen Einklang zwischen seinem Entwurf und den erwähnten Bearbeitungsangaben herstellen müssen.

Überhaupt bestehen bei verschiedenen Werken in bezug auf die Oberflächenangaben manche Unterschiede (vgl. Abb. 73), die der junge Konstrukteur beachten muß. Bei Benutzung älterer Zeichnungen ist auch auf die früher üblich gewesen Angaben Rücksicht zu nehmen.

Die Oberflächenzeichen haben nichts mit der Maßhaltigkeit zu tun; eine polierte Welle mit drei Dreiecken kann eine größere Toleranz besitzen, als eine geschlichtete Welle mit zwei Dreiecken. Bei einer Paßwelle muß also die Toleranz durch die Grenzmaße, die Gleichförmigkeit und Glätte durch die Oberflächenzeichen angegeben werden¹. Für die freien Maße bearbeiteter Flächen werden in manchen Werken Toleranzen vorgeschrieben, z. B. für 30 bis 80 $\varnothing = \pm 0,4$ mm.

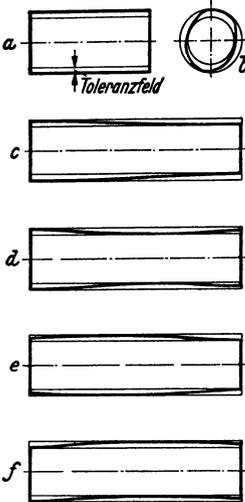


Abb. 68. Einfluß der geometrischen Form auf die Passung.

Liegen die Abweichungen, z. B. einer Welle, im Toleranzfeld, so wird durch die Grenzbeurteilung über die Form nichts ausgesagt. Die im Bild dargestellten Formen sind noch zulässig.

- a Zylinder mit zweiseitigem Toleranzfeld
- b unrunder Körper
- c kegelförmiger Körper
- d eingezogener Körper
- e balliger Körper
- f krummer Körper

dies auch andere Gebilde innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen sein, nämlich unrunder, kegelige, eingezogene, ballige und krumme Formen oder Vereinigungen davon, Abb. 68. Die Abb. 68 und 69 und der zugehörige Wortlaut sind einer Abhandlung von Professor Dr.-Ing. O. Kienzle, Z. VDI. 1936, S. 225, entnommen. „Alle Formen a bis f sind durch die gegebene Toleranz für zulässig innerhalb der Grenzzylinder erklärt. Es ist aber nicht selten notwendig, diese mögliche Auswirkung der Durchmesser-toleranz auf die geometrische Form des Werkstückes zu begrenzen. Man kann beispielweise in bezug auf den Durchmesser von 40 mm sehr wohl eine Toleranz von $h\ 6 = 16\ \mu$ zulassen, verlangt aber eine Rundheit innerhalb von $3\ \mu$ und eine Längsgleichdicke (Zylindrizität) innerhalb von $6\ \mu$.

Hierher gehören auch solche geometrische Abweichungen, deren Eingrenzung gewöhnlich übersehen wird. Das sind u. a. die Mittigkeit (Konzentrizität) von abgesetzten Zylindern an einer Welle, die Mittigkeit einer Bohrung in einem außen runden Körper, die senkrechte Lage einer Stirnfläche zu einem Außen- oder Innenzylinder. Die betreffenden Abweichungen heißen dann z. B.: Zulässige Außer-mittigkeit oder Umfangschlag und zulässiger Stirn-schlag. Diese Abweichungen sind z. B. für genau laufende Spindeln in Werkzeugmaschinen von großer Bedeutung. Die vollständige Grenzbeurteilung für einen solchen Fall zeigt Abb. 69.“

Derartige Vorschriften über Formgenauigkeit und Lagengenauigkeit sind namentlich einzuschreiben, falls durch Umspannen oder Maschinenwechsel die normale Arbeitsgenauigkeit gefährdet erscheint. Die Eingrenzung ist zu ergänzen durch Angaben über das Meßverfahren.

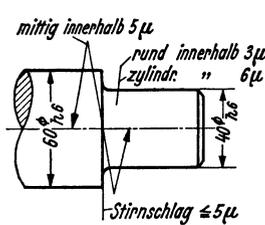


Abb. 69. Grenzbeurteilung für eine abgesetzte Welle mit Eingrenzung von Außer-mittigkeit, Unrundheit, Stirn-schlag.

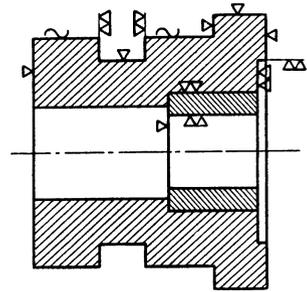


Abb. 70. Oberflächenzeichen.

Den durch ein, zwei oder drei ∇ gekennzeichneten Flächen, Abb. 70, stehen einerseits die roh bleibenden (unbearbeiteten) Flächen gegenüber, andererseits jene Flächen, die eine Sonderbearbeitung (poliert, geschabt usf.) oder eine Sonderbehandlung (vernickelt, gehärtet) erfahren.

Die roh bleibenden Flächen gewalzter, geschmiedeter, gegossener Teile erhalten kein Oberflächenzeichen. Nur wenn derartige Flächen glatt sein sollen, z. B. sauber geschmiedet, sauber gegossen usf., so erhalten sie das Zeichen \sim („Ungefährzeichen“, frühere Bezeichnung: Kratzen). Sind die Ansprüche, die man mit diesem Zeichen an die Gleichförmigkeit und Glätte der

¹ Durch die Grenzmaße wird bei einer Welle der größte und der kleinste Zylinder festgelegt. Zwischen dem größtzulässigen und dem kleinstzulässigen Zylinder liegen viele zulässige Kreis-zylinder mit Zwischendurchmessern; praktisch jedoch können

spanlos hergestellten Fläche stellt, nicht erfüllt, so sind solche Flächen zu überarbeiten

Sonderbearbeitung, Sonderbehandlung¹. Oberflächen mit Sonderbearbeitung oder Sonderbehandlung sind durch Wortangabe zu kennzeichnen². Die Wortangabe ist waagrecht zu schreiben und mit der Oberfläche oder dem Oberflächenzeichen durch einen Bezugshaken zu verbinden (Abb. 72). Es ist dabei stets der Endzustand anzugeben, also „gehärtet“, nicht „härten“, „poliert“, nicht „polieren“.

Die Oberflächenzeichen sollen in die Nähe der zugehörigen Maßpfeile gesetzt

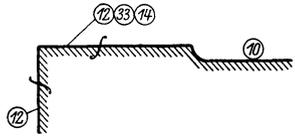


Abb. 71. Oberflächenangaben des Schweizer Normenausschusses.


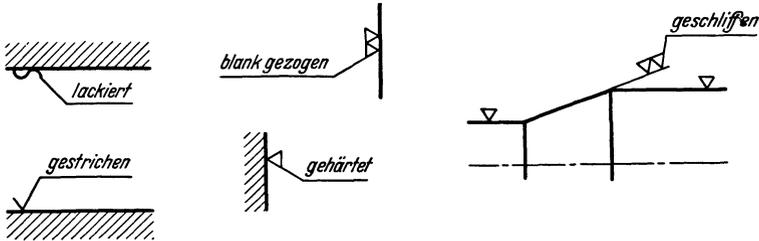


Abb. 72.

¹ In den Normen des Vereins Schweizerischer Maschinenindustrieller wird die Oberflächenbeschaffenheit durch Zahlen gekennzeichnet. Die Zahlen 10 bis 20 bedeuten der Reihe nach: roh verputzen, schrumpfen, schlichten, feinschlichten, schleifen, schaben, polieren usw.; die Zahlen 30 bis 40: ausglühen, abbrennen, einsetzen, härten, vergüten. Die Angaben werden nach Abb. 71 eingekreist. Das Zeichen / bedeutet „Materialzugabe“.

² Nach DIN sind die Wortangaben für die wichtigsten Bearbeitungs- und Behandlungsverfahren auf die waagerechte Linie eines Bezugshakens zu schreiben (Abb. 72). Erfolgt zuerst eine Bearbeitung, welche durch die Zeichen ~, ▽, ▽▽ oder ▽▽▽ bestimmt ist, so schließt sich der Bezugshaken an diese Zeichen an. Hier sei auch auf Abb. 207 verwiesen, die der Massenfertigung entnommen ist. Für jedes Teil werden genaue Bearbeitungsvorschriften (B. V.) ausgearbeitet. Zur Hülse T 37460 gehört B. V. 97.

Bei weitgetriebener Reihenherstellung werden oft besondere Zeichnungen für das Vorschrumpfen, Drehen und Schleifen angefertigt (Abb. 73 a u. 73 b). Aus ihnen ist ersichtlich, wo und in welcher Größe Bearbeitungszugaben für die einzelnen Bearbeitungsgänge erforderlich sind oder welche Toleranzen bei den vorbereitenden Arbeiten verlangt werden. Wird eine Zeichnung, die nur die Fertigmaße enthält, für alle drei Arbeiten benutzt, so können die Maßzahlen mit Zusätzen (z. B. für Schleifen 0,4 zugeben) versehen werden.

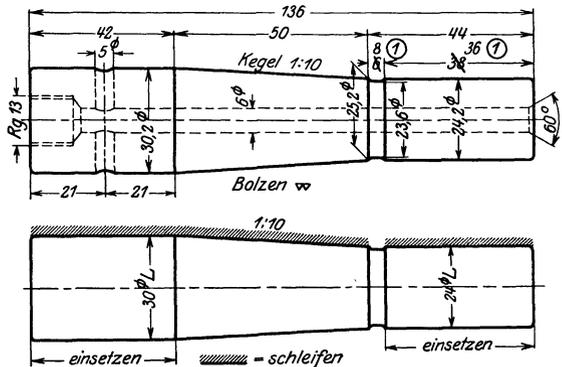

Änderungen	① Rille auf 8 mm. 13. XII. 28. Merten. Ltg.	
Werkstoff:	gez.: Lund 6. III. 28.	
— Einsatz 38/20	gep.: M.—Lg.	
Maßstab 1:1	Bolzen	A 1275

Abb. 73 a (oben): Zeichnung für den Dreher.
Abb. 73 b (unten): Zeichnung für den Schleifer.
(Von den Zeichnungsnormen weichen ab die Oberflächenzeichen und die Paßmaße. Genormte Schreibweise $24 \frac{\varnothing}{L}$).

und so eingetragen werden, daß die mit Zeichen versehenen Kanten womöglich einen fortlaufenden Linienzug bilden. Aneinander liegende Flächen erhalten das Oberflächenzeichen nur einmal. (Mit Oberflächenzeichen versehene Werkzeichnungen sind als Einzelteil-Zeichnungen auszuführen. Es werden daher nur ausnahmsweise zwei Flächen zusammenstoßen. Beim Einschreiben von Oberflächenzeichen in Zusammenstellungen ergeben sich oft Schwierigkeiten. Vgl. Abb. 79.) Die Art der Eintragung geht auch aus den Abb. 33 bis 48, 70 bis 74 usf. hervor.

Sind von einem Werkstück mehrere Schnitte und Ansichten gezeichnet, so sind die Oberflächenzeichen und die zugehörigen Maße womöglich nur in eine Figur einzutragen.

Kleinere Löcher, die gestanzt oder aus dem Vollen gebohrt und nicht nachgearbeitet werden, erhalten meist kein Oberflächenzeichen.

Erstreckt sich eine bestimmte Oberflächengüte nur über einen begrenzten Teil der Oberfläche, so ist der Geltungsbereich des Oberflächenzeichens durch eine Maßlinie (mit oder ohne Maßzahl) zu kennzeichnen (Abb. 74).

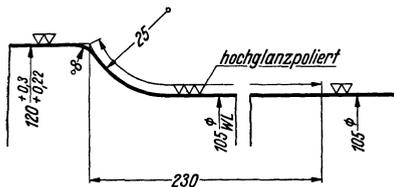


Abb. 74. Achswelle für Triebwagen. Rundungsangaben. Geltungsbereich der Oberflächenzeichen. Polierte Hohlkehle zur Erhöhung der Dauerbiegefestigkeit.

Wird ein Werkstück allseitig geschruppt (oder allseitig geschlichtet), so kann man die Dreiecke neben die Teilnummer setzen. In die Teilzeichnung selbst werden dann

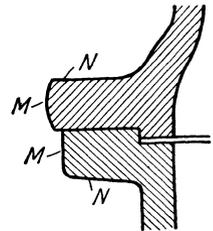


Abb. 75. Bei Abb. 75 ist vorausgesetzt, daß beide Flanschen bei *M* und *N* un bearbeitet bleiben. Des besseren Aussehens wegen wird der eine Flansch dann größer gehalten und außen wulstförmig ausgeführt. Die Sitzflächen für Mutter und Kopf werden nur angefräst. Dies setzt voraus, daß die Stellen für den Fräskopf oder Senker zugänglich sind!

keine Oberflächenzeichen eingetragen. Gegen diese Regel bestehen manche Bedenken. Sie kann einen Konstrukteur, der über die bei den einzelnen Flächen erforderliche Bearbeitungsgüte nicht nachdenken mag, verleiten, rasch entschlossen ein Doppeldreieck neben die Teilnummer zu schreiben. Der gewissenhafte Konstrukteur wird folgendermaßen vorgehen: er wird zuerst überlegen, wo Paßdurchmesser oder Längenmaße mit Toleranzen vorkommen und welche Bearbeitung für diese Paßflächen erforderlich ist. Es ist Pflicht und Aufgabe des Konstrukteurs, die Zahl und die Abmessungen der Paßflächen und der bearbeiteten Flächen so weit als möglich zu beschränken. Sind die Paßflächen bezeichnet, so sucht man die Flächen heraus, die auf anderen Flächen gleiten, auf anderen Flächen dampfdicht ruhen usf. Hier ist meist Schlichten oder Feinschlichten erforderlich, vielleicht mit dem Zusatz „schaben“, „einschleifen“ usf. Hingegen sind Flächen, die nur satt aufliegen sollen oder die gegen weiche Packungen drücken, nur grob zu schlichten. Freie Flächen können un bearbeitet bleiben (vgl. Abb. 75), sofern nicht, z. B. wegen Gewichtersparnis oder genauen Rundlaufens usf. eine Bearbeitung notwendig wird. Mitunter kann es erforderlich sein, freie Hohlkehlen, Wellenabsätze usf. sehr sorgfältig zu bearbeiten (Polieren, Prägepolieren, Drücken usf.), um Spannungserhöhungen durch Kerbwirkung zu vermeiden oder zu verringern.

Mit Rücksicht auf Lohn und Werkstoffpreis ist das Zerspanen möglichst einzuschränken. Gepreßte, gezogene, gestanzte und gebogene Teile finden vermehrte Anwendung. Viele Teile, die man früher blank gemacht hat, können gestrichen werden, viele Teile, die man bisher gestrichen hat, können roh bleiben, falls man der Gießerei mit dem Zeichen ~ sauberen Guß, der Schmiede saubere Arbeit vorschreibt.

7. Stückliste.

Teilnummern. Früher war es allgemein üblich, die Zusammenstellungszeichnung, z. B. eines Ventils, gleichzeitig als Werkzeichnung zu benutzen. Es wurden alle Maße in die Gesamtzeichnung eingetragen und jedes Stück mit einer Stücknummer oder Teilnummer oder einem Buchstaben bezeichnet. Nun geht man immer mehr dazu über, in der Gesamtzeichnung nur die Zusammenbaumaße und die Teilnummern anzugeben und die Einzelteile mit allen Maßen und Bearbeitungsangaben getrennt herauszuzeichnen (Abb. 76 und 77).

Abb. 78 zeigt ein Teilblatt aus dem Feinmaschinenbau. Es gehört zur Zusammenstellungszeichnung Abb. 81.

In manchen Fällen (Abb. 79) kann die Gesamtzeichnung gleichzeitig Werkzeichnung für einen Teil (Teil Nr. 1) sein, während alle anderen Teile ohne Maße bleiben (vgl. Abb. 80). Wird die Zeichnung z. B. eines Ventils völlig in Teilblätter zerlegt, so bleiben Zusammenstellung und Stückliste meist auf einem Teilblatt vereint. Bei ganzen Maschinen, die aus Hunderten von Teilen bestehen, werden zusammengehörige Teile zu Gruppen (z. B. Bett, Spindelstock, Schlitten usf.) zusammengefaßt. Die Stücklisten werden dann meist von diesen Zeichnungen getrennt und bestehen aus einer größeren Zahl von Blättern (Format 210 × 297). Stücklisten sind mit größter Sorgfalt anzufertigen. Maßzahlen und Stücklisten sind bestimmend für die Ausführung.

Die Teilnummern sind nicht beliebig oder der Reihe nach einzuschreiben, vielmehr sind bestimmten Teilgruppen bestimmte Zahlengruppen zuzuweisen. Dabei kann man zwei Verfahren einschlagen und entweder nach dem Werkstoff oder (besser) nach dem Zusammenbau trennen.

Trennt man nach dem Werkstoff, so beginnt man bei den Gußteilen mit 1, wobei man die ersten Ziffern meist den größten Gußstücken zuweist. Nach den Gußteilen kommen die Schmiedeteile, die Teile aus Stahl, Rotguß usf. Nach dem zweiten Verfahren würde man bei einer Drehbank vielleicht die Zahlengruppe 1 bis 99 für den Spindelstock, die Gruppe 100—199 für die Schlitten usf. verwenden. Mitunter werden die Gußstücke mit 1, 2, 3 usf., die Schmiedestücke mit 01, 02, 03 bezeichnet. Ein Schmiedestück in der Gruppe 100—199 erhält z. B. die Teilnummer 0115. In manchen Werken versieht man die Teilnummern zur Kennzeichnung der Geräte oder der Maschinen, zu denen sie gehören, noch mit einem oder mehreren Buchstaben (Abb. 81).

Versieht eine Firma alle Teile, die zur Leitspindeldrehbank, Größe 2, Einscheibenantrieb gehören, mit dem Zeichen L 2 E, so wäre obigem Schmiedestück das Zeichen (oder die Teilblattnummer oder Lagernummer) L 2 E 0115 zu geben. Bei Normteilen verwende man die Normblattnummer gleichzeitig als Lagernummer. Behörden, die auf Grund der Werkzeichnungen Aufträge an eine Reihe von Werken vergeben und die Stammzeichnungen nach Blattgrößen in die Zeichnungsschränke einordnen, schreiben vor die Zeichnungsnummer noch ein Formatzeichen. Bei Teilen, die häufig ausgewechselt werden müssen und die der Kunde auf Grund einer Ersatzteilliste nachbestellt, wird die Lagernummer auf den Teilen selbst angebracht (eingegossen, graviert, geätzt). Als Teilbezeichnung in der Werkzeichnung dienen dann meist Buchstaben.

Die Teilnummern sollen sehr groß und kräftig (zwei- bis dreimal höher als die Maßzahlen, aber mindestens 5 mm hoch) geschrieben und nach den Vorschlägen des Deutschen Normenausschusses nicht eingekreist werden¹ (vgl. Abb. 80).

¹ Für Apparate u. dgl., die aus vielen kleinen Teilen bestehen, werden oft eingekreiste Teilnummern verwendet. Es besteht dann die Gefahr, daß eingekreiste Teilnummern mit eingekreisten Änderungsnummern verwechselt werden können.

Bei Zeichnungen, die aus wenigen größeren Teilen bestehen, bereitet die Anordnung der Teilnummern keine Schwierigkeit. Bei vielen kleinen Teilen muß man sich den Platz für die Nummer gut überlegen. Jeder Teil soll rasch auffindbar sein, Verwechslungen sollen nicht vorkommen können, lange Bezugsstriche, die andere Teile, Maße und Maßlinien durchschneiden oder mit Körperkanten zusammenfallen, sollen vermieden werden (Abb. 83). Am besten ist eine mehr reihenweise Anordnung der Nummern (vgl. Abb. 79, auch 80) mit parallel zueinander laufenden, lotrechten oder waagerechten Bezugstrichen. Namentlich bei Gesamtzeichnungen, die viele Maße enthalten, wird es gut sein, die Maße mehr nach der einen Seite zu schreiben und die andere Seite für die Teilnummern zu verwenden.

Schriftfeld. An die Stückliste schließt sich ein Schriftfeld an, das meist die aus Abb. 85 ersichtlichen Spalten enthält. Schriftfeld und Stückliste kommen in die untere rechte Ecke der Zeichnung, in 10 mm Abstand von den Kanten der beschnittenen Lichtpause. Die Teilnummern werden von unten nach oben angeordnet, so daß die Liste nach oben erweitert werden kann. Für kleinere Zeichnungen und Teilzeichnungen werden die Listen entsprechend vereinfacht. Bei den Teilblättern, die in Karteien aufbewahrt werden sollen, ist das Schriftfeld (oder die Nummer) so anzuordnen, daß sich das gewünschte Blatt leicht auffinden läßt. Das ist besonders zu berücksichtigen bei

größeren Blättern, die gefaltet eingelegt werden müssen und bei Blättern, die z. B. beim Zeichnen in Längslage, beim Einlegen in Hochlage verwendet werden.

Änderungen. Für kleine Änderungen, die nachträglich vorgenommen werden, soll unter oder neben der Stückliste ein besonderes Schriftfeld vorgesehen werden (Abb. 85). Die Änderungen sind im Schriftfeld und in der Zeichnung einzutragen. Es ist darauf zu achten, daß die Änderung in allen Zeichnungen erfolgt und sich auch auf die in der Werkstatt befindlichen Teilblätter erstreckt.

Handelt es sich um Maßänderungen, so ist dafür zu sorgen, daß die Änderung in allen Ansichten und Schnitten vorgenommen wird und daß auch die von den geänderten Maßen abhängigen Summenmaße und die Maße auf Anschlußzeichnungen geändert werden! Dabei soll das alte Maß durchstrichen werden. Das neue Maß kann daneben geschrieben werden oder es wird neben das durchstrichene Maß ein Buchstabe oder eine eingekreiste Zahl geschrieben, wodurch auf den im Schriftfeld befindlichen Änderungsvermerk verwiesen wird (Abb. 73 u. 87 a).

Bei größeren Änderungen empfiehlt es sich, die Blätter zurückzuziehen und durch neue Zeichnungen mit neuen Nummern zu ersetzen. Dann müssen auch die Modellnummern, Lagernummern usw. geändert werden.

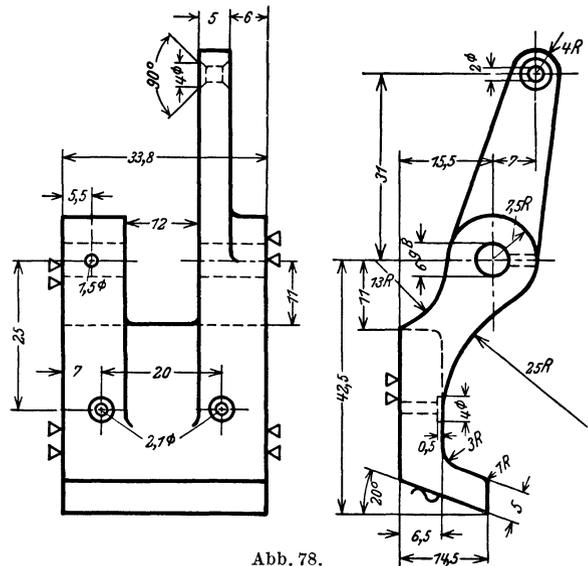


Abb. 78.

Anker zum Hilfsrelais Abb. 81. Nach den Zeichnungsnormen ist folgendes zu ändern: 1. statt „R“ ein hochgestelltes „r“, 2. Halbmesserzeichen r weglassen, falls der Mittelpunkt angegeben ist. (Seite 18, Absatz b).

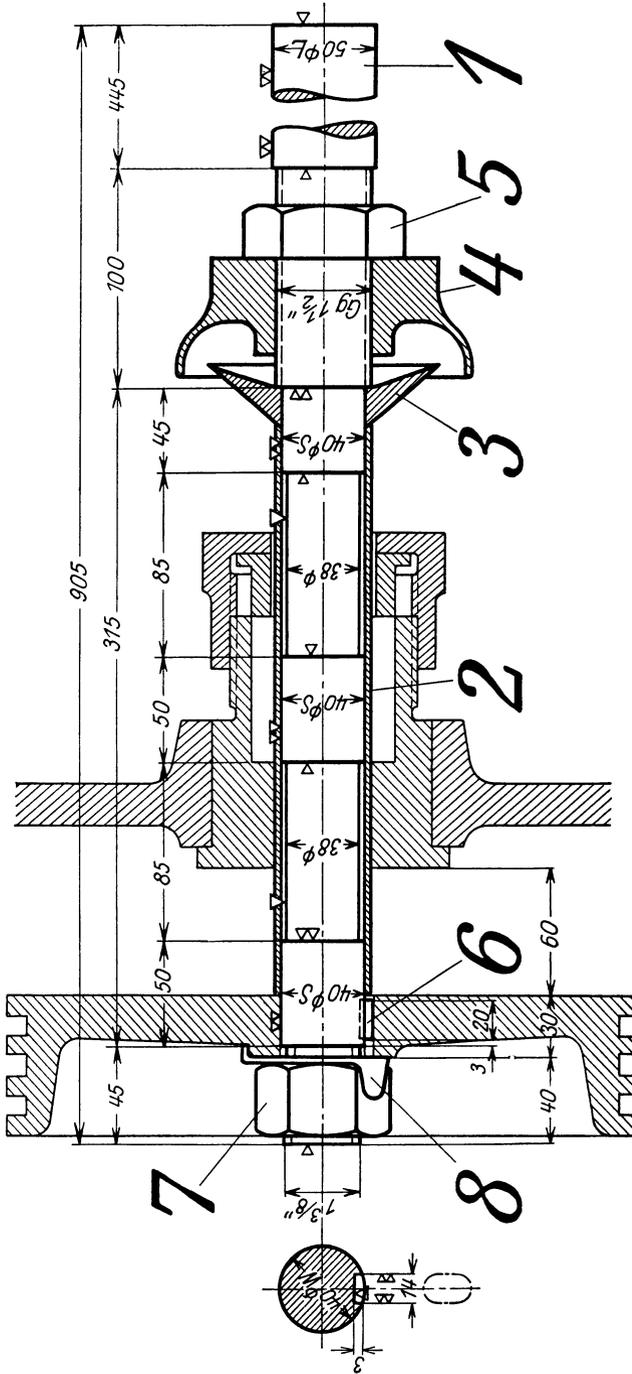


Abb. 79. Gesamtzeichnung einer Spindel, gleichzeitig Werkzeichnung für Teil 1.
 (Welches Passungssystem ist angewendet? Sind die Passungszeichen und Gewindezeichen richtig eingetragen?)

In größeren Firmen bestehen über die Abänderung oder Zurückziehung von Zeichnungen meist besondere Vorschriften, die genau zu beachten sind.

Verschiedene Bauarten. Oft wird ein Werkstück von Hause aus für mehrere Ausführungsformen (Bauarten) entworfen, die sich nur wenig voneinander unterscheiden, z. B. Augenlager für 35, 40, 45 mm Bohrung, Gehäuse mit Anschluß-

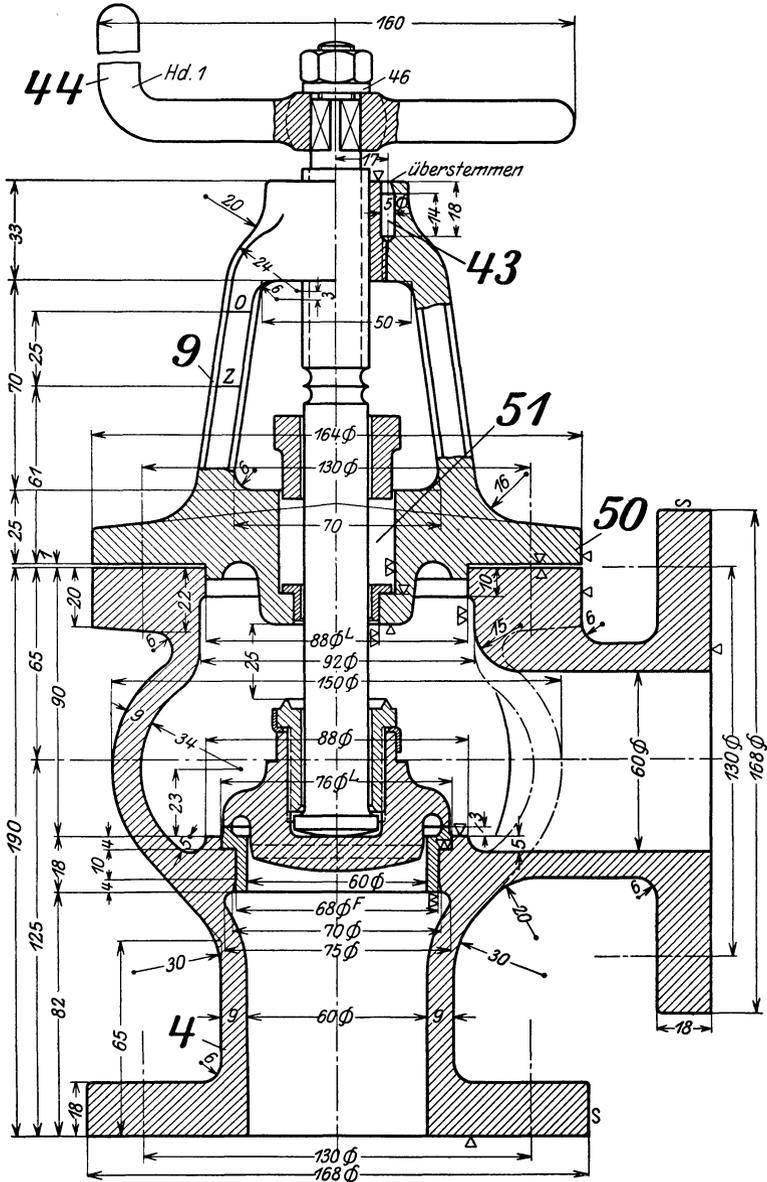


Abb. 80. Ausschnitt aus einer Gesamtzeichnung, gleichzeitig Werkzeugzeichnung für Gehäuse und Deckel. Nach den Zeichnungsnormen sind die Durchmesserzeichen hoch zu stellen und mit einem geraden Strich zu versehen. Die Bezugstriche der Teilnummern sind besser anzuordnen.

stutzen von 20, 30, 40 mm Durchmesser, Laufräder von Kreiselpumpen mit gleichem Durchmesser und verschiedener Breite usw.

Dann wird in der Zeichnung an Stelle der betreffenden Maßzahlen ein Buchstabe geschrieben und eine kleine Zahlentafel aufgestellt (Abb. 86).

Die von jeder Bauart erforderliche Stückzahl geht aus der Stückliste hervor; vgl. Abb. 85 und 87. Natürlich erfordert eine derartige Zusammenfassung ähnlicher Teile eine sehr scharfe Überwachung der Modellbezeichnung und Lagerhaltung. — Die Unterschiede zwischen zwei Bauarten können sich nicht nur auf die Abmessungen, sondern auch auf die Form erstrecken. Hierher gehören die Links- und Rechtsausführungen von Dampfzylindern, Maschinenrahmen usf.

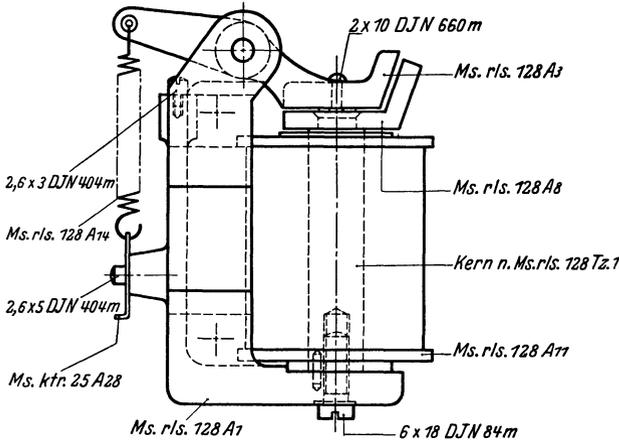


Abb. 81. Hilfsrelais.

(Ms. bedeutet Meßinstrument, rls. = Relais, 128 = Zeichnungs-Nr., TZ1 = Teilzeichnung 1.)

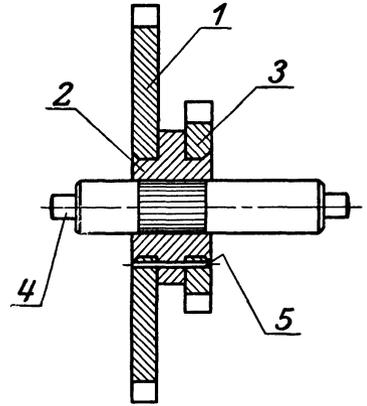


Abb. 82.

Hervorheben der Stücknummer durch Unterstreichen.

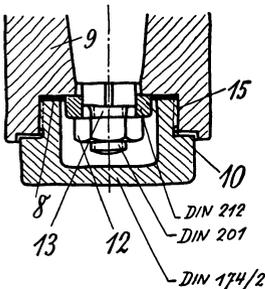


Abb. 83. Falsch. Bezugstriche sollen sich nicht kreuzen, auch nicht die Verlängerung von Schraffen bilden. Normangaben sind zu den Stücknummern zu schreiben oder (besser) nur in der Stückliste anzugeben.

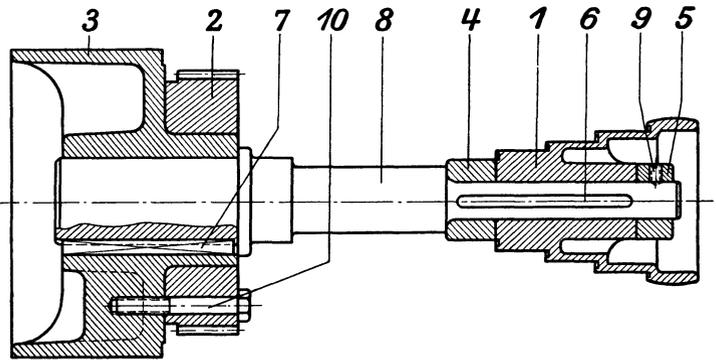


Abb. 84. Reihenweise Anordnung der Stücknummern, senkrechte Bezugstriche. (Neuerer Zeit werden schräge Bezugstriche empfohlen, weil die mit den Körperkanten parallelen senkrechten oder waagerechten Striche zu Verwechslungen führen können.)

Wird die zweite Form nicht vollständig gezeichnet, dann soll sie wenigstens durch eine Skizze angegeben werden, da sonst leicht folgenschwere Irrtümer unterlaufen können. Soll — um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen — der Führungsbock Abb. 88 für links und rechts verwendet werden, so ist zu beachten, daß in beiden Fällen die größere Bohrung B_1 und der längere Vorsprung V auf der Kurbelseite liegen müssen. Es sind also die Kernmarken zu versetzen, die Kerne anders einzulegen und das ganze Auge dem Lagerbock gegenüber zu verschieben. Dies muß aus der Konstruktionszeichnung eindeutig hervorgehen und

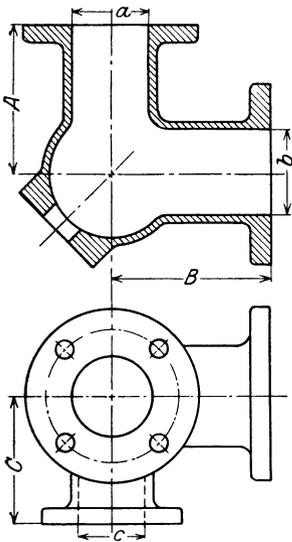


Abb. 87 b. Dreiwegstück, 6 Maße veränderlich (vgl. Abb. 87 a).

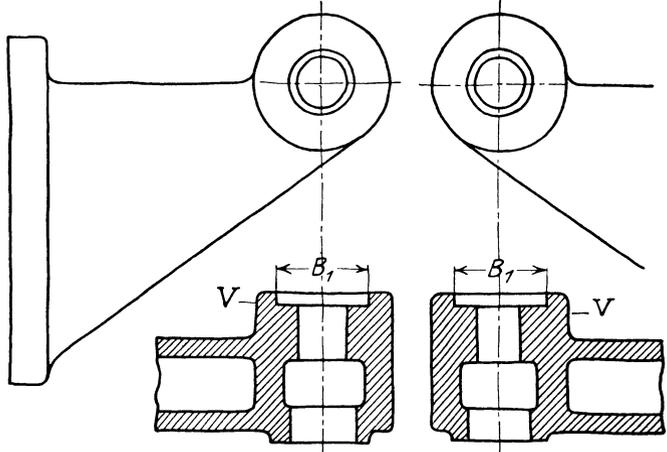


Abb. 88. Dampfmaschinensteuerung. Führungsbock für Links- und Rechtsmaschine.

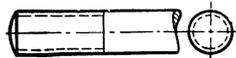


Abb. 89. Bolzungewinde, Ansicht.

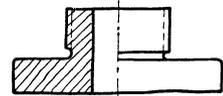


Abb. 90. Bolzungewinde, halb Schnitt, halb Ansicht.

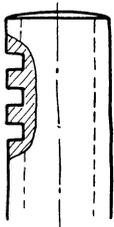


Abb. 91. Abnormales Bolzungewinde, zum Eintragen der Maße geschnitten dargestellt.

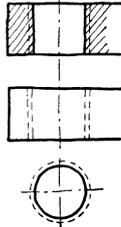


Abb. 92. Muttergewinde (Schnitt, Ansicht, Draufsicht).

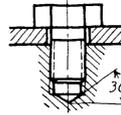


Abb. 93. Bolzungewinde in Ansicht, Muttergewinde geschnitten, Kopf vereinfacht.

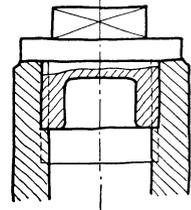


Abb. 94. Bolzen- und Muttergewinde geschnitten.



Abb. 95. Kleine Mutter, vereinfacht.

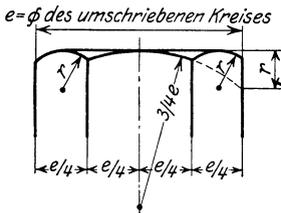


Abb. 96. Abrundungen bei größeren Köpfen und Muttern¹.


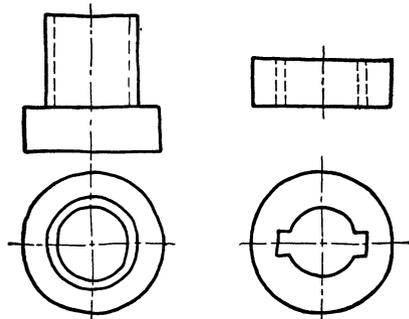


Abb. 97. Die gestrichelten Linien stellen kein Gewinde dar. Grundriß beachten!

¹ Diese vereinfachte Darstellung ist auf Werkzeugzeichnungen anzuwenden. Auf den Normblättern für Schrauben ist die der wirklichen Ausführung entsprechende Darstellung gewählt.

Die wichtigsten Gattungen sind: Kopfschrauben, Bolzenschrauben (beiderseits mit Mutter), Stiftschrauben und Gewindestifte. Eine vom Normenausschuß herausgegebene Zusammenstellung umfaßt 141 Schraubenformen und 56 Mutterformen (siehe Abb. 103 und 104).

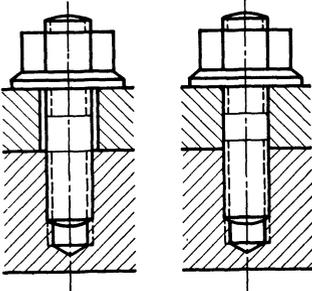

Richtig.
Abb. 98. Stiftschraube.

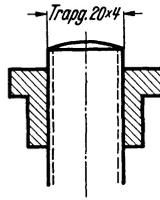


Abb. 99. Spindel mit Mutter.

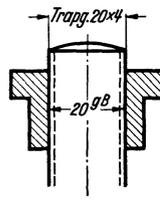


Abb. 100. Spindel mit Buchse, nicht richtig, kann zu Verwechslungen führen.

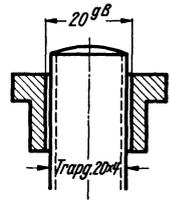


Abb. 101. Verbesserung von Abb. 100 (Spiel übertrieben gezeichnet).

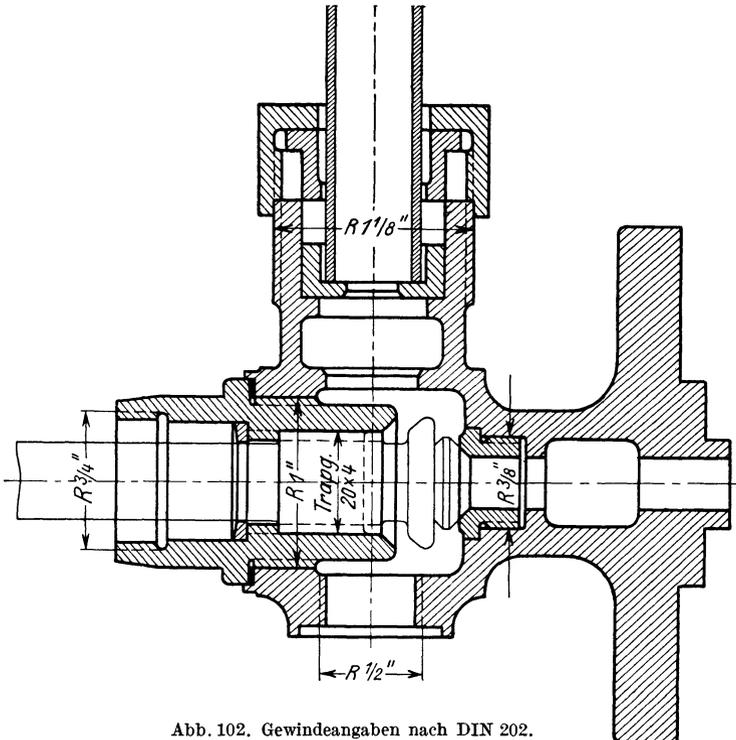


Abb. 102. Gewindeangaben nach DIN 202.

b) **Zahnräder.** Bei Stirnrädern erhält der Teilkreis Strichpunktlinien, der Kopfkreis wird voll ausgezogen und der Fußkreis gestrichelt (Abb. 105).

Bei kleineren Getriebeanordnungen kann der Fußkreis (Abb. 106), bei noch einfacherer Darstellung kann auch der Kopfkreis wegfallen. Abb. 107 stellt ein Stirnrad mit schrägen Zähnen, Abb. 108 ein Kegelräderpaar mit Winkelzähnen

dar. Beide Bilder sind mit Vorsicht zu verwenden. Bei einer technisch richtigen Skizze eines Getriebes muß stets die Kranzbreite und die Nabenlänge mit angegeben werden (Abb. 109).

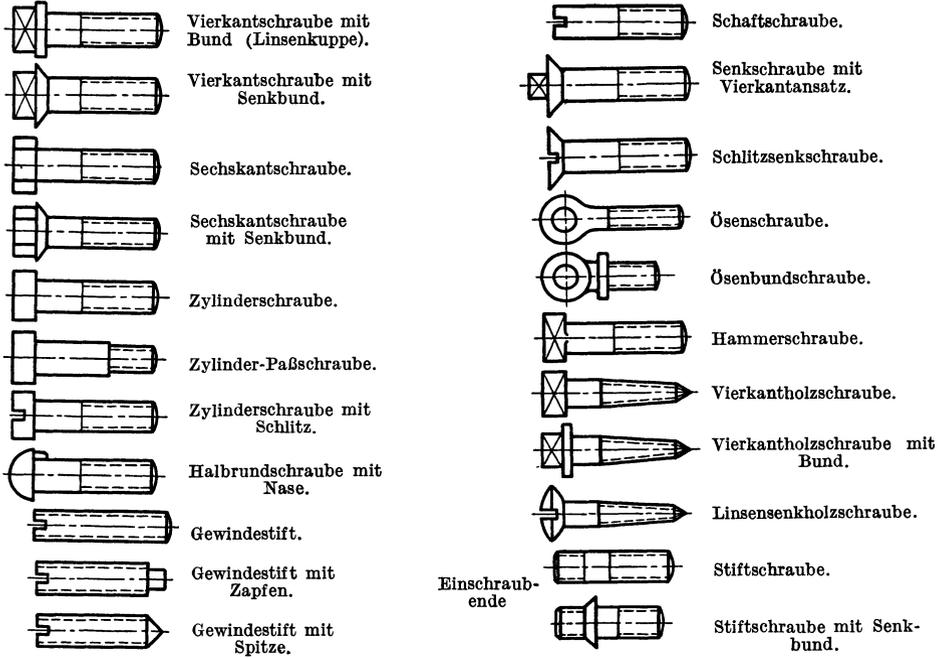


Abb. 103. Schraubenarten. (Man beachte, daß die Grenzlinie zwischen Schaft und Gewinde, der sogenannte Gewindeauslauf, schwach zu ziehen ist.)

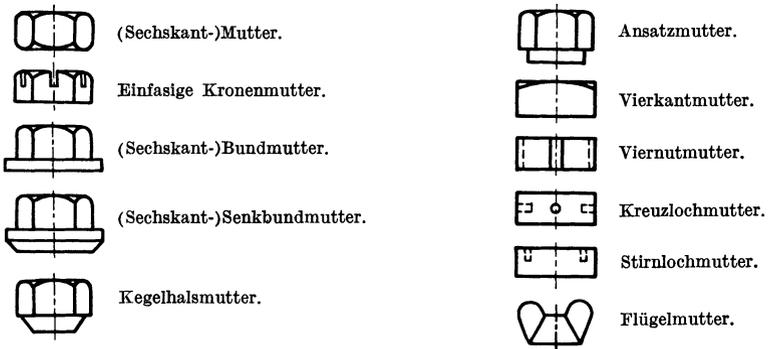


Abb. 104. Muttern.

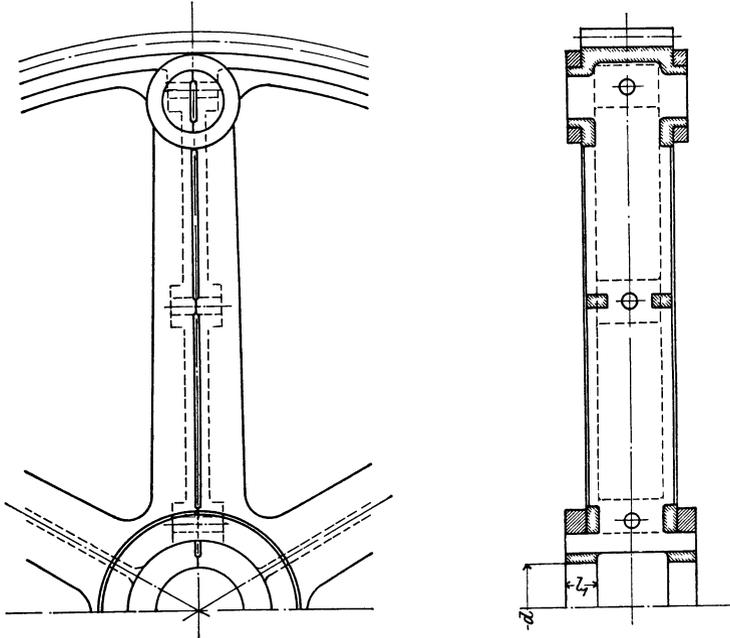


Abb. 105. Geteiltes Zahnrad (nach DIN 37 ist der Fußkreis zu stricheln!).

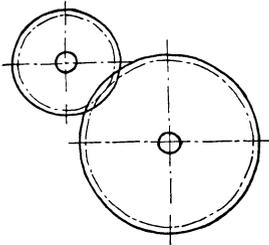


Abb. 106. Vereinfachte Darstellung von Stirnrädern.

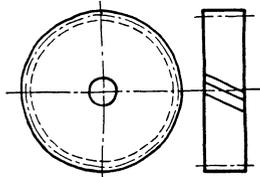


Abb. 107. Stirnrad mit schrägen Zähnen.

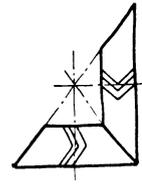


Abb. 108. Kegelräder mit Winkelzähnen. Sinnbild nach DIN 37.

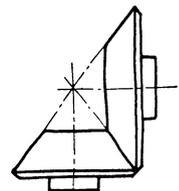


Abb. 109. Kegelräder, vereinfachte Darstellung. Kranzbreite und Nabenlänge ersichtlich.

Niete mit beiderseitigem Halbrundkopf:

∅ des fertig geschlagenen Nietes = 11 14 17 20 23 26 29 mm und größer



Senkniete:

14 ∅, oberer	Kopf versenkt	
unter	„ „	
beiderseits	„ „	

Schrauben:

5/8"	
3/4"	
1"	
1 1/8" u. größer	

Abb. 110. Darstellung der Niete und Schrauben bei Eisenkonstruktionen.

Benennung		Maßstäbliche Darstellung		Sinbild	
Stumpfnaht ¹	I-Naht				
	V-Naht				
	X-Naht				
Kehlnaht (Überlappter Stoß)	voll und durchlaufend				
	leicht und durchlaufend				
	voll und unterbrochen				
	leicht und unterbrochen				
durchlaufende Naht (T-Stoß)	einseitig				
	zweiseitig				
unterbrochene Naht	einseitig				
	zweiseitig				

Abb. 111. Die Kurzzeichen entsprechen DIN 1912 (Ausgabe Mai 32). Verbindlich für die Angaben der Abb. 111 bleiben die DIN.

¹ Bei Schweißnähten ohne Wulst (Wulst abgearbeitet) werden statt der gebogenen Schraffen gerade Schraffen gezeichnet.

c) Niete. Bei Eisenkonstruktionen (also nicht im Maschinen- und Kesselbau) sind abgekürzte Zeichen nach Abb. 110 für Niete und Schrauben üblich (vgl. DIN 139).

d) Sinnbilder für Schweißnähte:
DIN 1912. Abb. 111.

Nach einem neuen (internationalen) Vorschlag soll das Kurzzeichen nicht in die Naht, sondern (mit Bezugstrich) über die Naht geschrieben werden. Die Angaben für die rückwärtige (unsichtbare) Naht kommen dann unter den Bezugstrich. Außer der Dicke a der Naht kann noch ihre Länge l angegeben werden, z. B. 7.200.— Bei der unterbrochenen Naht ist l die Länge und e die Teilung. Die Kennzeichnung der Schweißraupe durch Schraffen ist nur zu verwenden, falls die Zeichnung dadurch klarer wird.

Bedeutung des Maßes a : Siehe nebenstehende Abbildung. Außer der vollen und hohlen Naht wird oft auch eine flache Naht in Dreieckform verwendet.

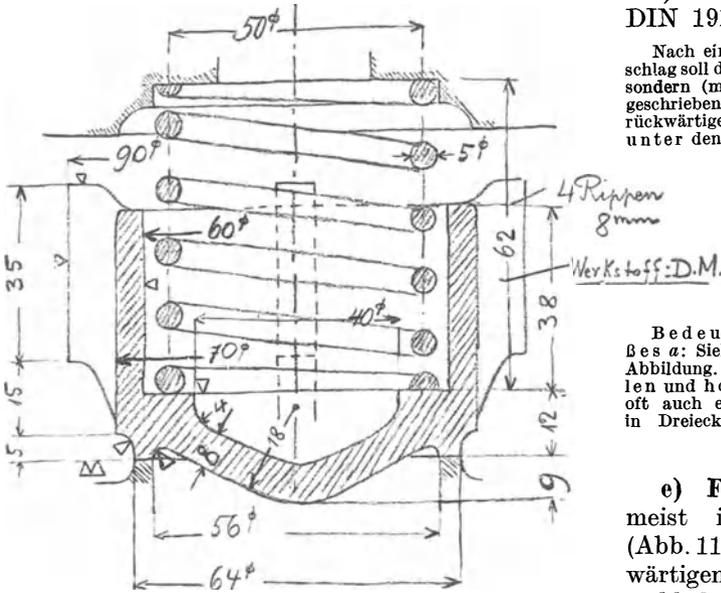
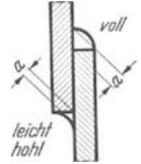


Abb. 112. Aufnahmeskizze (nach der Bleizeichnung wiedergegeben). Zeigt zugleich die vereinfachte Darstellung von Schraubenfedern. Weitere Vereinfachung: Die rückwärts liegenden Schraubenlinien fortlassen. Oben und unten nur einen Gang im Schnitt zeichnen.

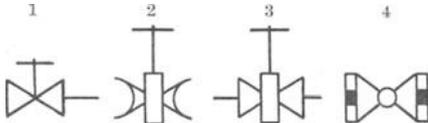


Abb. 113. Sinnbilder für Rohrpläne. 1: Durchgangsventil mit Flanschen. 2: Schieber mit Gußrohrmuffen. 3: Schieber mit Flanschen. 4: Hahn mit Gewindemuffen.

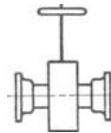


Abb. 114. Schieber mit Gußrohrmuffen, maßstäblich ($\approx 1:20$).

f) Hähne, Ventile, Schieber, Rohrleitungen (Abb. 113 u. 114). Vgl. DIN 2429.

9. Rücksicht auf Herstellung und Verwendung.

A. Allgemeines.

„Form ist Ausdruck der Notwendigkeit.“
Hebbel.

Für den Zeichner ist die Zeichnung Selbstzweck, für den Konstrukteur ist sie nur ein Mittel, durch das er der Werkstätte seine Absichten kundgibt. Der Konstrukteur hat nicht eine Zeichnung, sondern ein Werkstück anzufertigen. Lange bevor der Former das Modell einformt und lange bevor der Fräser das Gußstück aufspannt, hat der Konstrukteur vor seinem Zeichenbrett in Gedanken all diese Arbeiten ausgeführt, hat er an den Kern gedacht und an das Ausheben aus der Form, an den Auslauf des Fräasers, an die Gefahr des Verspannens, an die Bearbeitungszeit, an das Messen und die Überwachung der Fertigung. Natürlich lassen sich die genannten und viele andere Gesichtspunkte für die Formgebung nur im engsten Zusammenhang mit einer bestimmten Konstruktion, die in einer bestimmten Werkstatt ausgeführt werden soll, erörtern. Auch kann hier

nicht auf Fragen eingegangen werden, die in ein Lehrbuch über Gießerei, Gesenkebau oder Werkzeugmaschinen gehören. Hier sollen nur jene allgemein gültigen Regeln besprochen werden, die den Zusammenhang der Konstruktionszeichnung mit der Fertigung betreffen¹.

Bei Neukonstruktionen sind die eingeführten Normen, die Listen oder Karteien vorhandener Modelle, Gesenke und Schnitte und die Aufstellungen über die Bearbeitungseinrichtungen (Maschinen, Vorrichtungen, Sonderwerkzeuge, Schablonen usf.) zu beachten.

Bestehen derartige Listen nicht, so ist eine unmittelbare Verständigung mit der Werkstätte herbeizuführen.

Maschinenteile für den gleichen Zweck, die an verschiedenen Maschinen vorkommen (z. B. Kreuzköpfe für Dampfmaschinen, Pumpen, Kompressoren usf., Steuerwellenlager, Stopfbüchsen) oder die in verschiedenen Abteilungen benötigt werden, sollen womöglich gleiche Abmessungen erhalten, damit sie wirtschaftlich in größerer Stückzahl hergestellt werden können. Vor Ausführung derartiger Teile soll sich der Konstrukteur auf den vorgeschriebenen Weg mit den anderen Abteilungen, mit der Gießerei, der Werkstatt usf. verständigen. (Sehr erzieherisch wirkt die in manchen Werken bestehende Vorschrift, daß der Konstrukteur bei der Abnahme neu angefertigter Modelle usf. zugegen sein muß und daß er die Übereinstimmung mit der Zeichnung zu bescheinigen hat.)

B. Rücksicht auf Modell, Einformen und Guß.

1. Das Gußstück soll so gestaltet werden, daß das Modell sich womöglich in zweiteiligen Kasten einformen läßt; mehrteilige Kasten, falsche Kerne usf. sind tunlichst zu vermeiden. Man überlege sich beim Entwurf stets, wie die Teilebene im Modell verläuft und in welcher Richtung das Modell auszuheben ist. Das Ausheben des Modelles aus der Form, der Kerne aus den Kernbüchsen soll leicht möglich sein, namentlich bei Formmaschinenarbeit (Rippen verjüngen, Wände neigen usf. Bei Schablonenformerei ist keine Neigung der Wände erforderlich). Seitliche Augen, Leisten und Angüsse erschweren das Ausheben. Man befestigt derartige Augen oft lose am Modell (Anstecker). Diese losen Augen sind mitunter die Ursache von Gußfehlern², sie geraten in Verlust, werden an unrichtiger Stelle befestigt usf. Alle Ecken sind gut zu runden. Scharf einspringende Ecken sind oft die Ursache von Rissen und auch formtechnisch zu verwerfen, da sie beim Ausheben des Modelles meist ausbrechen und dann ausgebessert werden müssen. Richtig angeordnete Abrundungen erleichtern auch das Fließen des Werkstoffes beim Gießen.

2. Ungünstige Stoffanhäufungen sind zu vermeiden, die Wandstärken möglichst gleichmäßig auszuführen (Abb. 115, 116). Muß ein schwacher Querschnitt in einen starken übergeführt werden, so ist ein allmählicher Übergang zu wählen, doch darf die Übergangsstelle selbst keine Gußanhäufung zeigen (Abb. 119 a/c). Man beachte die Gußanhäufungen, die in den Ecken bei gleichzeitiger Anwesenheit von Rippen entstehen. (Abb. 13 zeigt eine Konstruktion mit ausgesparten Rippen.)

Gehäuseteile, die sich bei wechselnden Betriebstemperaturen frei ausdehnen sollen, darf man nicht mit kälter bleibenden Teilen, mit Flanschen und sonstigen starren Wänden zusammen gießen. (Namentlich bei Heißdampfzylindern und bei

¹ Anfängern wird empfohlen, ihre Zeichnungen an Hand der Abb. 115 bis 206 durchzusehen. Sie werden dadurch auf manche Fehler aufmerksam werden.

² Bei gut gearbeiteten Modellen erhalten die losen Augen Schwalbenschwanzführungen, die aber erhebliche Kosten verursachen. Auch Augen aus Metall sind üblich. Der Konstrukteur muß dann die Durchmesser nach den Durchmessern der vorhandenen Augen wählen.

den Zylinderköpfen der Verbrennungsmaschinen zu beachten.) Vermag der Konstrukteur das Zusammentreffen nicht zu vermeiden, so soll er wenigstens dafür sorgen, daß an der Stoßstelle keine Gußanhäufung entsteht (Abb. 117).

3. Das Nachfließen des Werkstoffes darf (namentlich bei Stahlformguß) nicht durch Querschnittsverminderungen

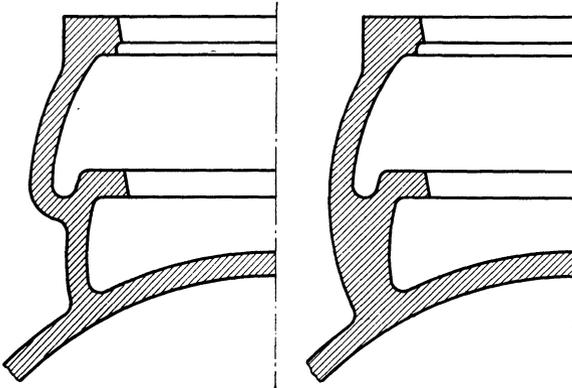


Abb. 115. Ventilgehäuse, richtig. Abb. 116. Falsch, Gußanhäufung.

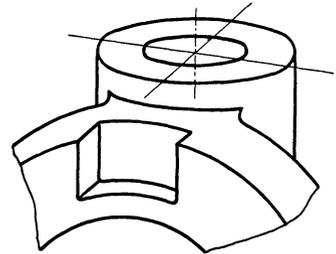


Abb. 117. Flansch ausgespart, um Gußanhäufung zu vermeiden.

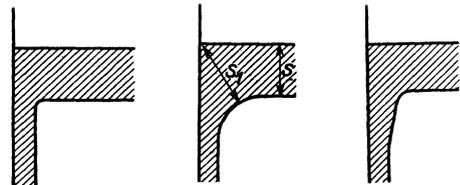
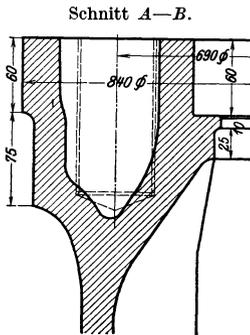


Abb. 119 a. Falsch. (Scharfe Ecke!) Abb. 119 b. Falsch. (Gußanhäufung!) Abb. 119 c. Richtig!

Abb. 119. Übergänge von schwachen zu starken Querschnitten.


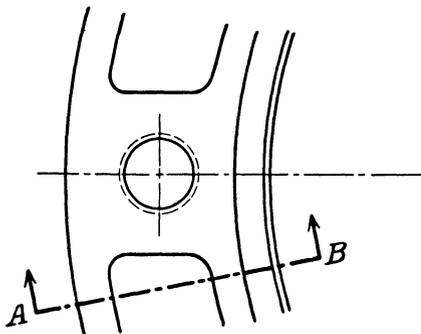


Abb. 118. Zylinderflansch eines Dieselmotors. Aussparungen und Übergänge beachten!

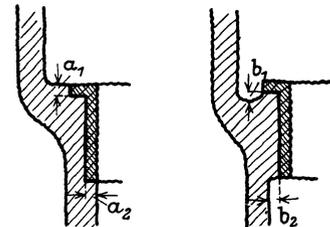

— = rohe Gußfläche
 ▨ = Bearbeitungszugabe

Abb. 120 a. Versenkte Bearbeitungszugabe.

Abb. 120 b. Erhöhte, aufgelegte Bearbeitungszugabe.

verhindert werden. Starke Querschnitte im Innern eines Werkstückes, denen der Werkstoff durch dünnere Wände zufließt, sind möglichst zu vermeiden.

4. Auf Gußspannungen ist Rücksicht zu nehmen. Gußspannungen entstehen immer dann, wenn zusammenhängende Teile eines Abgusses verschieden schnell abkühlen. Können diese Spannungen nicht durch möglichst gleichmäßige Wand-

stärken vermieden oder vermindert werden¹, so ermögliche man die Formänderung durch Teilen des Gußstückes, Sprengen der Radnaben usf.

5. Bei den zu bearbeitenden Flächen macht die Tischlerei eine Bearbeitungszugabe, die bei großen Gußstücken meist größer ist als bei kleinen. Die fertig bearbeiteten Flächen können nach Abb. 120 entweder vorspringen oder zurückspringen. Bei Ausführung nach Abb. 120 a muß der Konstrukteur die Maße a_1 und a_2 mindestens gleich der erforderlichen Bearbeitungszugabe wählen. Bei Abb. 120 b müssen die Maße b_1 und b_2 so groß sein, daß auch bei Gußstücken

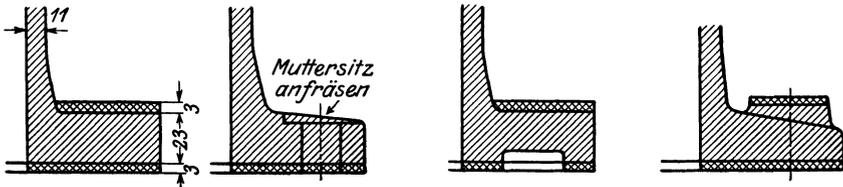


Abb. 121 a. Abb. 121 b. Abb. 122 a. Abb. 122 b.
Abb. 121 und 122. Verschiedene Flanschformen. Einfluß der Bearbeitungszugabe auf die Wandstärke des Rohgusses.

mit kleinen Maßabweichungen der Vorsprung für den freien Werkzeugauslauf erhalten bleibt. In beiden Fällen wird durch die Zugabe die Querschnittsverteilung verändert. Dies ist besonders an Stellen zu beachten, bei denen ohnehin ein ziemlich plötzlicher Übergang von schwächeren zu stärkeren Querschnitten stattfindet. An solchen Stellen zeichne man beim Entwerfen die Zugabe ein und prüfe den Übergang genau nach². Soll z. B. ein Flansch nach Abb. 121 a innen und außen gedreht werden, so wächst die Wandstärke durch die Bearbeitungszugabe um fast 25 v. H. und die Gefahr der Lunkerbildung nimmt entsprechend zu. Günstigere Lösungen zeigen die Abb. 121 b u. 122.

Bei Zahnrädern, deren Zähne aus dem Vollen geschritten sind, beachte man, daß das rohe Gußstück eine beträchtliche Kranzstärke besitzt. Die Stärke der Arme oder der Radscheibe muß daher dem vollen, unbearbeiteten Kranzquerschnitt angepaßt sein.

Mitunter müssen Flächen, die der Konstrukteur unbearbeitet lassen wollte, aus gießereitechnischen Gründen bearbeitet werden. Ein hoher Kranz nach Abb. 123, der innen unbearbeitet bleiben soll, läßt sich (namentlich in Stahlformguß) einwandfrei überhaupt nur nach der gestrichelten Form gießen, da der Werkstoff durch die Einschnürung a nicht rasch genug nach b fließen kann und in a früher erstarrt. Der Kranz muß dann innen mit hohen Kosten in der gewünschten Weise ausgedreht werden, falls die Konstruktion nicht anders ausgeführt werden kann. (Andere Lösung: Mit durchlaufender Wandstärke gießen und Rippen ausdrehen.)

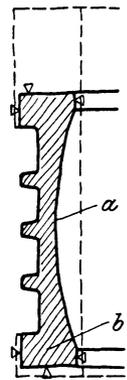


Abb. 123.
Ungünstig.

6. Arbeitsflächen, die besonders dicht sein sollen, legt der Gießer gern nach unten. Müssen sie oben liegen, so ist ein größerer verlорener Kopf vorzusehen. Lassen sich Arbeitsflächen (z. B. Bohrungen), die ungünstig liegen und denen das Material schlecht zufließt, nicht vermeiden, so sehe man vielleicht eine Aus-

¹ Vgl. Abb. 118. Der starke Flansch besitzt Aussparungen. Der Übergang von der Wand zum Flansch erfolgt allmählich. Die Löcher für die Stiftschrauben werden eingegossen. Noch besser ist das Einlegen schmiedeeiserner Kerne, die kühlend wirken und außerdem das Bohren erleichtern, da sich in vorgegossenen Löchern der Bohrer leicht verläuft.

² Bei manchen Firmen werden besondere „Modellzeichnungen“ angefertigt, die alle für die Tischlerei erforderlichen Angaben enthalten.

buchung vor, damit eine porige Stelle nicht das ganze Stück zum Ausschluß macht. Flächen, die beim Gießen oben liegen, müssen größere Bearbeitungszugabe erhalten, da sie leicht porig und unsauber werden.

7. Bei dicken Kränzen, Ringen usf. mit dünnen Armen oder Rippen entstehen starke Zugspannungen im Kranz, die entweder ein Aufreißen des Kranzes oder Zerbrechen der Arme bewirken; bei dünnen Kränzen und dicken Armen entstehen gefährliche Zugspannungen in den Armen. Bei Stahlguß treten die Risse meist in dem noch glühenden Stück, kurz nach Beginn der Erstarrung auf (Warmrisse). Die Festigkeit des Stahles ist in diesem Zustande besonders gering. Ungleiche starke Teile eines Stückes (z. B. starke Wandung und dünne Rippe eines Dieselmotorkolbens) haben wegen der verschiedenen Abkühlung verschiedenes



Abb. 124. Falsch. (Gefahr der Kernverlagerung!)

Gefüge und verschiedenen Spannungszustand. Sie zeigen daher verschiedenes Verhalten gegenüber den im Betrieb auftretenden Temperaturänderungen, wodurch die Gefahr von Rissen vermehrt wird.

8. Bei langen Hohlkörpern mit kleinen Bohrungen nach Abb. 124 läßt sich der Kern schlecht lagern. Viele Kernstützen verteuern die Ausführung und führen oft zu porigem Guß.

Verlagert sich der Kern, so erhält der Körper ungleiche Wandstärke und verzieht sich oft. Auch kann sich infolge der Querschnittsänderung ein Lunker bilden. Befürchtet der Gießer eine Kernveranlagung um k mm und soll an der schwächsten Stelle noch immer eine Mindestwandstärke s' verbleiben, so ist der Kerndurchmesser für eine Wandstärke $s' + k$ zu bemessen. Ein ungünstig gestützter Kern verleitet also zu „völligem“ Guß.

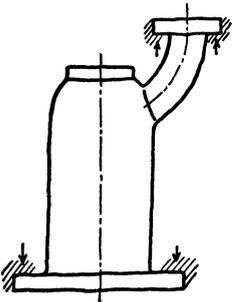


Abb. 125. Ungünstig.

Abhilfe bei Abb. 124: Auf einer Seite (oder besser auf beiden Seiten) große Öffnung mit Deckel vorsehen oder Hohlkörper zweiteilig ausführen. — Wird der Kolben stehend, mit dem Ende A nach oben, gegossen, so hindert die nach innen gezogene Bohrung das Abströmen der aus dem Kern aufsteigenden Gase.

9. Kernräume müssen gut entlüftet sein und müssen sich gut putzen lassen. Die Kernlöcher zum Entfernen des Kernes sollen möglichst groß sein. Verschuß durch Schrauben (mindestens $R 1\frac{1}{2}$ "), verstemte Scheiben oder besondere Putzdeckel.

10. Der an den Teilfügen und an den Kernlagern sich bildende Grat muß sich leicht entfernen lassen oder soll bei der Bearbeitung weggenommen werden. Ein an unbearbeiteten Umfangflächen oder schwer zugänglichen Stellen sitzender Grat erhöht die Kosten des Gußputzens beträchtlich.

11. Längere Gußstücke, die oben und unten Flansche, Wulste oder Ansätze aufweisen (Abb. 125) und Hohlkörper (Abb. 124), können nicht frei schrumpfen, sondern werden durch den Formsand oder den Kern am Zusammenziehen gehindert. Wird die Form nicht rasch und sachgemäß zerstört („Freistoßen“), so reißen derartige Gußstücke oft noch in der Form. (Beiderseits vorspringende Flansche vermeiden oder Gußstück teilen.)

Die Punkte 1 bis 11 gelten ziemlich allgemein.

Für Temperguß, Hartguß, Stahlguß, Leichtmetallguß, Spritzguß usf. muß der Konstrukteur die Besonderheiten des Stoffes und des Verfahrens beachten. Hier sei nur kurz hingewiesen auf Stahlguß und Spritzguß.

a) Stahlguß. Die Gesetze, nach denen sich der Stahl beim Gießen, Erstarren und Erkalten verhält, sind andere als für Gußeisen. Das Schwindmaß ist wesentlich höher (1,5—2%), die Gefahr der Lunker- und Rißbildung daher vermehrt. Auch schwindet Stahl rascher als Gußeisen, so daß das Freistoßen der Stahlgußstücke sehr rasch und bequem möglich sein soll.

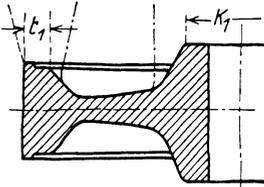


Abb. 126. Schwungrad, Stahlformguß. Falsch.

Lunkerbildung läßt sich bei Stahlguß meist nur durch verlorene Köpfe (Gußtrichter) vermeiden. Sie sind aber nur wirksam, falls an der Anschlußstelle keine Einschnürung des Querschnittes eintritt und falls die zur Lunkerbildung neigende

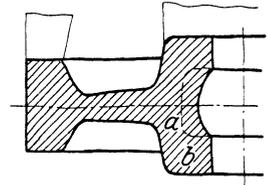


Abb. 127. Richtig. (Nabe nicht nach Strichlinie aussparen!)

Stelle in der Nähe des verlorenen Kopfes liegt. So kann in Abb. 123 der oben liegende verlorene Kopf eine Lunkerbildung im unteren Flansch nicht verhindern.

Erhalten bei einem Schwungrad nach Abb. 126 die Aufgüsse nur die Querschnitte t_1 und k_1 , so wäre starke Lunkerbildung die Folge. Der Gießer muß, falls die Konstruktion nicht geändert werden kann, die Aufgüsse nach den Strichpunktlinien ausführen. Dadurch wachsen die Kosten für den Guß und für das Wegarbeiten der Aufgüsse. Abb. 127 zeigt die richtige Form. Dabei dürfte man aber die Nabenausparung nicht nach der gestrichelten Linie ausführen, da sonst die Verstärkung b durch den eingeschnürten Querschnitt a gespeist werden müßte und wahrscheinlich ein Lunker entstehen würde.

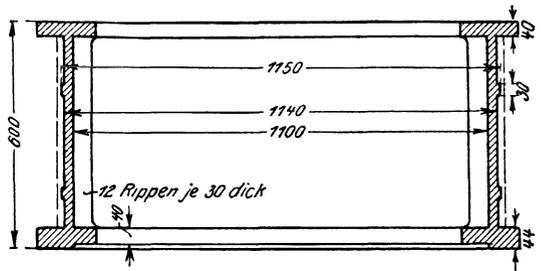


Abb. 128. Stahlformguß.

Abb. 128 zeigt eine große Kollektorbüchse. Die Wand ist nur 20 mm stark und erstarrt früher als der untenliegende Flansch. Es wird ein Lunker entstehen, der voraussichtlich erst bei der Bearbeitung und nach Aufwendung beträchtlicher Löhne zum Vorschein kommt. Ein einwandfreier Guß wird nur

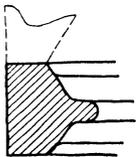


Abb. 129. Falsch.
Abb. 129/130. Zahnradkranz, Stahlformguß.

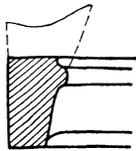


Abb. 130. Richtig.

möglich sein, wenn die Wandstärke nach der gestrichelten Linie verstärkt wird. Kann diese Stärke im fertigen Bauteil nicht beibehalten werden, so muß man das Werkstück mit erheblichen Kosten auf die gewünschte geringere Wandstärke abdrehen.

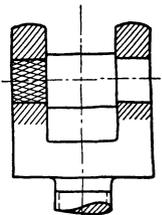


Abb. 131. Spritzguß.

Aus Abb. 129 und 130 ist die falsche und richtige Form eines Zahnradkranzes zu ersehen.

Oft hemmen die Kerne das Schrumpfen des Abgusses, namentlich starke Kerne von Hohlkörpern, die nicht sofort nach dem Guß zertrümmert werden können. Der bei Gußeisen mit Recht beliebte Hohlguß ist daher bei Stahlformguß möglichst zu vermeiden.

Beachtet der Konstrukteur diese Regeln nicht, so muß der Gießer besondere

Kunstgriffe anwenden, um ein halbwegs einwandfreies Gußstück zu erzielen. Hierher gehören: Wahl besonderer Stahlsorten, rasches Abdecken der Form an Stellen, die rasch erkalten sollen, Anschneiden von Rippen, Einlegen von Kühl-drähten und Schreckplatten, Ausbauchen von Wänden, die sich voraussichtlich verziehen werden, nach der entgegengesetzten Seite usf. Oft müssen derartig starke Aufgüsse und Zugaben vorgesehen werden, daß das Gewicht des Rohgusses drei- bis viermal höher wird als das Fertiggewicht und die Beseitigung der Angüsse und Zugaben eine weitere Preiserhöhung bedingt.

b) **Spritzguß, Preßguß (Fertigguß)**. Massenteile für Feinmechanik und Gerätebau können nach dem Spritzgußverfahren hergestellt werden, wobei geeignete Metalllegierungen unter Druck in bleibende Formen aus Stahl gespritzt oder gepreßt werden. Die Flächen werden dabei so glatt und genau, daß eine weitere Bearbeitung meist nicht erforderlich ist. Härtere Stifte, Anschläge, Zapfen aus Rotguß oder Stahl werden eingegossen.

Abb. 131 zeigt ein Führungsstück aus Spritzguß. Der eingegossene Stahlzapfen erhält gekordelte oder angefräste Enden. Das (abgebrochen gezeichnete) Gewinde wird gegossen und nicht geschnitten, falls die Kosten für die Form und das Ausheben geringer sind als für das Schneiden.

C. Rücksicht auf Schmieden und Schweißen.

1. Einzelne Schmiedestücke, die ohne Gesenk herzustellen sind, halte man möglichst einfach. Wenn sich der Konstrukteur die Arbeiten vergegenwärtigt, die z. B. zur Herstellung eines längeren Winkelhebels mit langen, beiderseits sitzenden Naben auszuführen sind, wird er vielleicht von den Naben ganz absehen oder die Naben wenigstens nur einseitig anordnen.

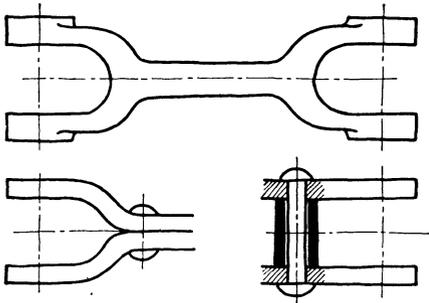


Abb. 132. Teure und billige Gabelhebel (Einzelherstellung).

Massenherstellung: Gabelköpfe oder Augen nach Abb. 136 im Gesenk schmieden, Stange oder Rohr zwischenschweißen.

Der aus Abb. 132 ersichtliche geschmiedete Gabelhebel ist bei Einzelherstellung sehr teuer. Billiger sind genietete oder geschweißte Hebel.

2. Größere Bunde an geschmiedeten runden Stangen sind zu vermeiden. Sie werden sich meist durch Muttern oder Stellringe ersetzen lassen. Soll eine Stahlstange in

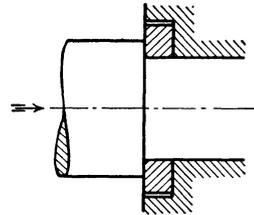


Abb. 133. Ersatz eines Bundes durch Scheibe.

Längsrichtung einen großen Druck auf Gußeisen übertragen, so können die erforderlichen Auflagerflächen auch durch einen besonderen Druckring aus Stahl erzielt werden, der sehr genau auf die Stange aufgepaßt wird (Abb. 133). Für noch größere Kräfte kann man warm aufgezugene Bunde anordnen.

3. Längere Schmiedestücke mit vielen Kröpfungen (z. B. Kurbelwellen) ersetzt man oft durch ein mehrteiliges Werkstück.

4. Bei Massenherstellung kommt das Schmieden im Gesenk in Frage¹ und die Arbeit in Schmiedemaschinen. Auch dafür nehme man möglichst einfache Formen,

¹ Vgl. Abb. 11, die einen aus Flußeisen gepreßten Ventildeckel darstellt. Bei großer Stückzahl ist (unter Berücksichtigung der Werkstückfestigkeit) Gesenkschmieden billiger als Einformen und Gießen!

wobei zu beachten ist, daß auch die Herstellung des Gesenkes einfach und seine Abnutzung gering sein soll. Die Querschnittsform soll gesenkfähig sein, d. h. der Werkstoff muß gut fließen und die Gesenkhälften müssen sich gut vom Werkstück lösen (allmählicher Übergang, zweckmäßige Abrundungen, Vermeiden von Abzweigungen und scharfen Ecken). Auch ausspringende Ecken am Werkstück, z. B. an Vierkanten oder Sechskanten, sind gut zu runden, da sie sonst durch Kerbwirkung die Lebensdauer des Gesenkes verkürzen. Ähnlich wie bei Gußstücken (S. 53, Punkt 5) sind auch bei Gesenkstücken die Bearbeitungszugaben so reichlich zu nehmen, daß die Maßabweichungen (durch Verziehen des Preßstückes oder durch Abnutzung des Gesenkes) ausgeglichen werden können. Seitenflächen, die senkrecht zur Teilebene liegen, erhalten eine Neigung von 5 bis 7°; bei hohen Rippen soll (wegen der starken Abkühlung) die Neigung 10 bis 15° betragen. Die Teilfuge ist so zu legen, daß das Abbratgesenk einfach wird und daß sich das Obergesenk bequem gegenüber dem Untergesenk ausrichten läßt. — Die Form von Schmiedeteilen, die im Gesenk hergestellt werden, kann oft erst nach Rücksprache mit dem Schmiedemeister und dem mit dem Entwurf oder der Herstellung des Gesenkes betrauten Fachmann endgültig festgelegt werden (vgl. Abb. 134 u. 216).

Bei Schmiedemaschinen erfolgt die Formgebung vielfach durch Stauchen. Das Ausgangsmaterial sind Rund-, Form- oder Flachstangen, die mit Köpfen, Bundcn, Naben, Augen, Flanschen usf. versehen werden. Es können dabei aus Stangen von d mm Durchmesser Flanschen bis zu einem Durchmesser von $4d$ geschmiedet werden, doch kommt die Verwendung nur bei sehr hoher Stückzahl in Frage.

Für die Massenerzeugung (namentlich in der elektrotechnischen Industrie) werden warmgepreßte Messing- und Leichtmetallteile verwendet. Je nach Stückzahl ist von Fall zu Fall zu überlegen, ob man derartige Preßteile nehmen soll¹, oder ob Drehen von der Stange vorteilhafter ist oder endlich Herstellung durch Guß. Oft werden gezogene oder auf Strangpressen gepreßte Profilstangen auf der Kreissäge zerschnitten und die Abschnitte durch Warmpressen in einem oder mehreren Arbeitsgängen auf die gewünschte Form gebracht.

Bei Preßteilen aus Metall sind ähnliche Rücksichten zu üben wie bei Preßteilen aus Stahl. Namentlich muß bei Flächen, die unbearbeitet bleiben sollen, die

¹ Bei Hohlkörpern mit geringer Wandstärke wird meist Ziehen wirtschaftlicher sein als Pressen.

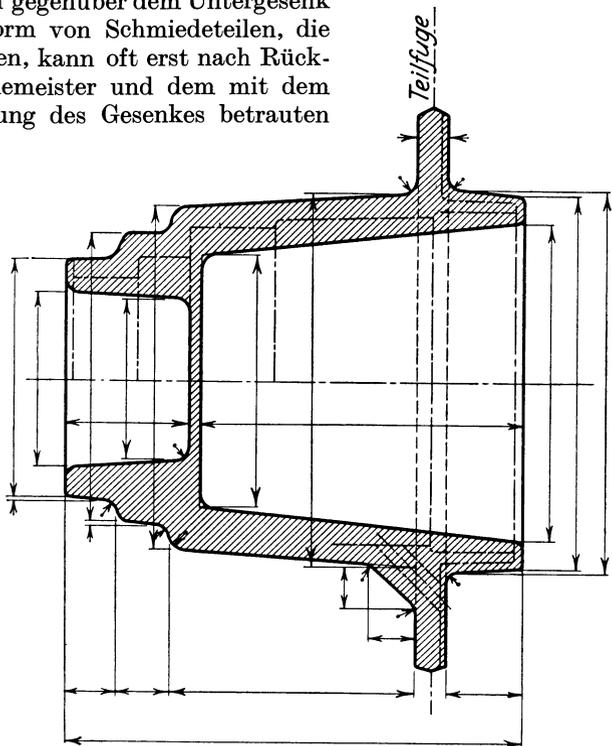


Abb. 134. Rohes Preßstück: Volllinien. Bearbeitetes Werkstück: Strichpunktlinien.

Neigung, welche zum Ausheben aus dem Gesenk erforderlich ist, berücksichtigt werden.

5. Die verschiedenen Schweißverfahren (Gasschmelzschweißung, elektrische Widerstandschweißung, Lichtbogenschweißung) haben auf manchen Herstellungsbereichen eine förmliche Umwälzung hervorgerufen. Anfangs wurde das Schweißen nur als Ersatz für das Nieten verwendet, später hat man schwere Bauteile, z. B. Grundplatten, die bisher gegossen wurden, aus Blech oder Walzeisen geschweißt. (Keine Modellkosten, geringes Gewicht.) Heute werden Rohrleitungen, Kessel, Behälter, Lagerböcke (Abb. 135), Fahrzeugrahmen, Räder, Maschinengestelle usw. geschweißt. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden¹.

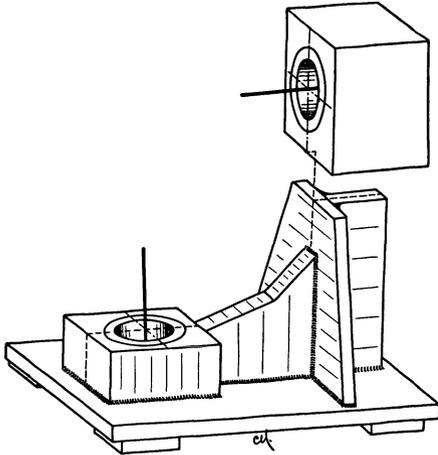


Abb. 135. Geschweißter Lagerbock.

Bei hochbeanspruchten Teilen muß der Konstrukteur die Besonderheiten der Verfahren, die auftretenden Wärmespannungen, das Verziehen, die Eigenschaften des Zusatzwerkstoffes usw. berücksichtigen. Er muß auch bedenken, daß die Güte einer Naht von deren Zugänglichkeit und Lage abhängt (Schweißplan aufstellen, Reihenfolge festlegen, in der geheftet und geschweißt werden soll, Schweißvorrichtungen angeben).

D. Rücksicht auf Bearbeitung und Zusammenbau.

Der Konstrukteur, der ein Werkstück gestaltet und von diesem zunächst nur gedachten Werkstück eine Werkzeichnung anfertigt, oder die „Werkstattreife“ prüft, wird in Gedanken Zeichnung und Werkstück durch die verschiedenen Fertigungswerkstätten verfolgen müssen. Einige Gesichtspunkte, die dabei zu beachten sind, werden in den nachstehenden Zeilen hervorgehoben. Es sind nur wenige Beispiele und sie sollen den jungen Konstrukteur anregen, weitere Beispiele in ähnlicher Weise aus der eigenen Erfahrung zu sammeln und durch Skizze und kurze Beschreibung festzuhalten.

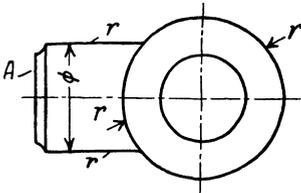


Abb. 136. Stangenaug.
Richtig, falls es bei „ r “ roh bleibt,
falsch, wenn es „blank“ werden soll.

a) **Handarbeit.** Flächen, die von Hand bearbeitet werden müssen, sind tunlichst zu vermeiden. Wo Handarbeit erforderlich wird, beschränke man sie auf Bearbeitung schmaler Leisten oder führe sie mit mechanisch angetriebenen Werkzeugen aus.

Das Stangenaug in Abb. 136 (Gußstück oder Gesenkstück) mit dem Zusatz: „allseitig bearbeitet“ ist ein Schulbeispiel für eine schlechte, gedankenlose Gestaltung, hingegen ist es völlig einwandfrei, falls es außen nur bei A und an den Augenflächen bearbeitet wird und bei r roh bleibt.

Eine richtige Form für ein allseitig bearbeitetes Gabelstück zeigt Abb. 137. Eine derartige Gabel ist aber in Herstellung und Bearbeitung ziemlich teuer.

¹ Siehe Volk-Hänchen: Berechnung und Gestaltung geschweißter Bauteile. Berlin: Verlag Julius Springer, 1936.

(Maßangaben nach Abb. 40.) Die Kurbel, Abb. 138, Form I kann bei A nur von Hand fertig bearbeitet werden. Man könnte den Rand zwar auch andrehen, doch ist der Übergang (bei \times) zwischen der Dreh- und Stoßfläche ungünstig¹. Besser ist Form II. Bei kleineren, im Gesenk geschmiedeten Kurbeln wird die Fläche F unbearbeitet bleiben können. Für allseitig gefräste Hebel und kleinere Kurbeln kommt Form III in Frage.

b) **Arbeitsleisten.** Arbeitsleisten, die auf der gleichen Seite eines Werkstückes liegen und benachbarte Flächen, die bearbeitet werden sollen, ordne man womöglich in gleicher Höhe an, damit die Bearbeitung in einer Aufspannung und mit der gleichen Werkzeugeinstellung erfolgen kann (Abb. 140 bis 142).

Falls in Abb. 140 die Mittensicherung bei 3 entbehrt werden kann, lege man alle drei Flächen in die gleiche Höhe und lasse die Rippe zurückspringen, damit sie nicht mitbearbeitet werden muß. Querschnitte nach Abb. 141 können richtig sein, falls es sich um Massenherstellung handelt und die Bearbeitung mit einem Sonderwerkzeug erfolgt.

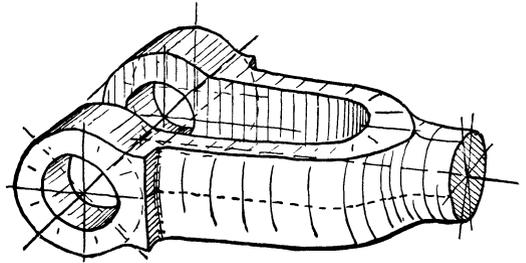


Abb. 137.

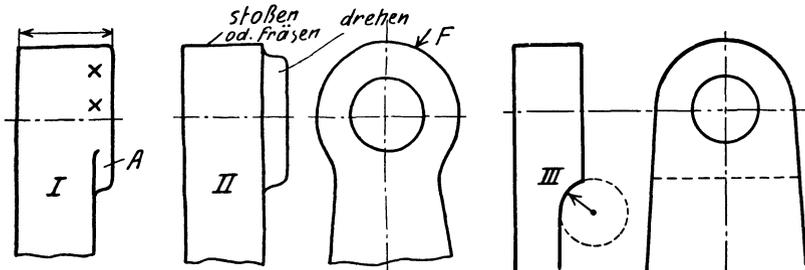


Abb. 138 und 139. Kurbeln. Form I für „allseitig“ bearbeitete Kurbeln ungünstig. Form III für gefräste Kurbeln.

Die Höhe h der Arbeitsleisten (Abb. 143) sei je nach Größe des Gußstückes 5—15 mm, damit bei Maßabweichungen das Werkzeug bei a nicht die Gußhaut berührt. (Ursachen für Maßabweichungen: Ungenaues Modell, Verziehen oder Werfen des Modelles, ungenaues

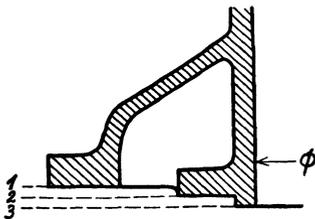


Abb. 140. Ungünstig, teuer.

Einformen, schlecht eingelegte oder schlecht gestützte Kerne, Guß-

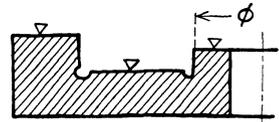


Abb. 141. Ungünstig, teuer.

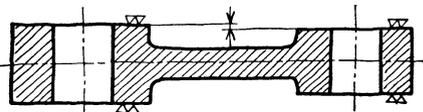


Abb. 142. Ungünstig, teuer.


¹ Abb. 139 I ist ein Beispiel für die Regel: Zwei Flächen, die mit verschiedenen Werkzeugen oder in verschiedener Aufspannung bearbeitet werden, sollen nicht unmittelbar ineinander übergehen (vgl. Abb. 234, 235).

spannungen, die ein Verziehen des Gußstückes bewirken usf.) Gibt der Konstrukteur den Abstand h zu klein an, so erhöht der Modelltischler die Bearbeitungszugabe. Dadurch erhöhen sich die Gußgewichte und Bearbeitungskosten. Arbeitsleisten sind so kurz und so schmal als möglich zu machen. Dadurch spart man an Bearbeitungskosten und erleichtert eine beim Zusammenbau vielleicht erforderliche Nacharbeit. Natürlich darf man diesen Grundsatz nicht übertreiben (Abb. 144) und auch nicht gedankenlos anwenden. So wäre es ganz falsch, Arbeitsleisten, die in der Pfeilrichtung gehobelt werden müssen (Abb. 145 a), abzusetzen. (Keine Zeitersparnis, ungünstige Beanspruchung des



Abb. 143.

Stahles.) Auch Aussparungen nach Abb. 145 b verkürzen beim Hobeln nicht die Bearbeitungszeit, verringern aber das Gewicht und erleichtern den Zusammenbau.

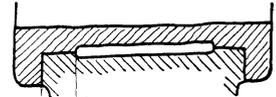

Leisten zu schmal!
Abb. 144. Falsch. Lagerschale nicht genügend gestützt, Berührungsflächen für den Wärmeübergang zu schmal.

c) Anlageflächen, Mittigkeit. Bei Anlageflächen, Zentrierleisten usf. soll keine Überbestimmung eintreten (Abb. 146—149). Sattes Anliegen bei a und b ist weder möglich noch erforderlich.

Bei langen Büchsen usf., die zweimal eingepaßt werden müssen (Abb. 150), halte man die Zentriererringe im Durchmesser ungleich groß, damit nicht der

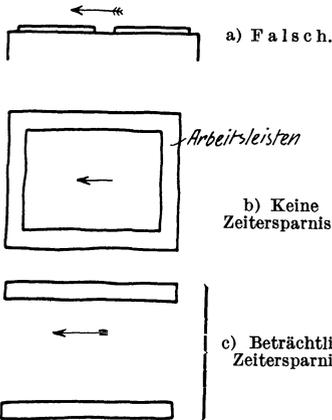


Abb. 145. Gehobelte Leisten.

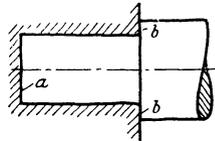


Abb. 146. Falsch.

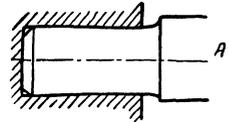


Abb. 147. Richtig. Ausführung B schöner als A.

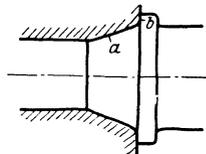


Abb. 148. Falsch.

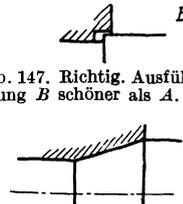


Abb. 149. Richtig, erlaubt auch sicheres Messen des Kegels.

Ring R_2 durch die Bohrung B_1 hindurchgepreßt werden muß. Der Zusammenbau wird sehr erleichtert, wenn $L_2 > L_1$, also $h_2 > h_1$ ist, damit nicht beide Ringe gleichzeitig anschnäbeln, sondern zuerst R_2 , dann R_1 .

Zentrierte Teile müssen in den Ecken Luft haben. Die einspringende Ecke wird meist abgerundet (mitunter auch ausgespart), die Kante abgeschrägt. (Für $\varnothing = 100$ sei $a = 2$ mm, $r \geq 2$ mm, Abb. 151 b, oder $r = 2$ mm, $r_1 = 3$ mm, Abb. 152.) Für Teile, die nicht auf Schwingung beansprucht sind, ist oft die Ausführung mit scharfer Eindrehung nach Abb. 153 billiger, die außerdem am Bund eine größere Auflagefläche darbietet. Bei sehr ungünstig beanspruchten Bolzen aus hartem Stahl wird der Übergang vom Schaft zum Kopf oft nach Abb. 154 ausgeführt, um jede Kerbwirkung zu vermeiden. Vgl. auch den Kuppelstangenbolzen Abb. 155.

Eingeschraubte Teile, die genau mittig sein sollen, müssen mit besonderem Zentriersitz versehen werden. Das Gewinde allein gibt keine ausreichende Mittensicherung (Abb. 156). (Im Austauschbau ist die zulässige Mittenabweichung, der zulässige Stirn- und Seitenschlag vorzuschreiben. Vgl. Abb. 68 u. 69.)

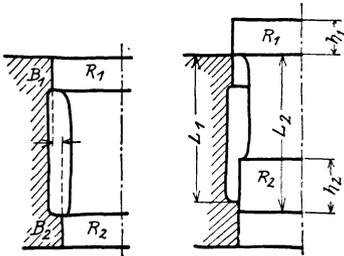


Abb. 150.

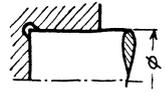


Abb. 151 a.
Ecke ausgespart.

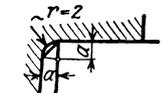


Abb. 151 b.
Kante gebrochen,
Ecke abgerundet.

Kann keine zylindrische Mittensicherung angeordnet werden, so sichert man die gegenseitige Lage zweier Teile durch Leisten oder besser durch zylindrische oder kegliche Paßstifte, die immer dann anzuwenden sind, wenn die genaue

Einstellung erst beim Zusammenbau erfolgt. Da die Löcher für die Paßstifte erst beim Zusammenbau gebohrt und aufgerieben werden, ist auf ihre Zugänglichkeit besonders zu achten. Meist werden zwei Paßstifte angeordnet, deren Abstand

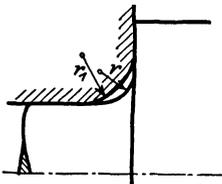


Abb. 152.

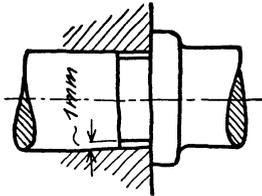


Abb. 153.

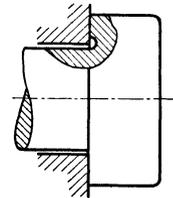


Abb. 154.

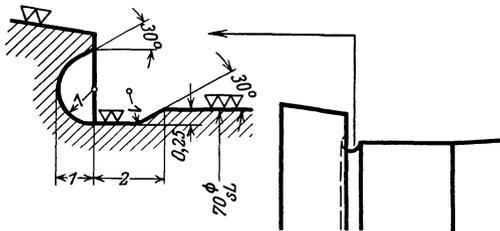


Abb. 155. Gelenkbolzen für Kuppelstange.
(Die Zugabe von 0,25 mm erleichtert das Nachschleifen bei Abnutzung.)

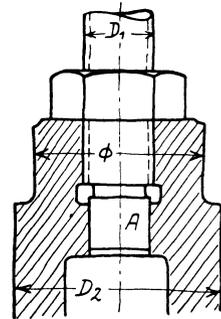


Abb. 156 a. Mittensicherung durch zylindrischen Ansatz A. (Zapfen A soll mit Zylinder D2 fluchten.)

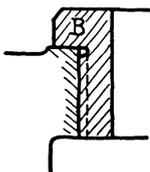


Abb. 156 b.
Lagensicherung durch Bund B.

möglichst groß zu wählen ist. Die Kegelstifte müssen sich auch lösen (zurückschlagen) lassen, andernfalls sind Zylinderstifte zu nehmen oder Kegelstifte mit Gewindezapfen.

d) **Aufspannen.** Das Aufspannen soll auf einfachste Weise, also rasch, und genau möglich sein. Namentlich größere Stücke sollen nicht oft umgespannt werden.

Bei sehr großen Werkstücken beachte man die größten Drehdurchmesser der vorhandenen Drehwerke, die größten Hobelbreiten, die größten Dreh- und Schleif- längen usf.

Bei dünnwandigen Teilen (Leichtformbau) beachte man die Gefahr des Verspannens und ordne besondere Spannleisten oder Rippen an.

Vorstehende Naben, Zapfen, Rippen usf. sollen das Aufspannen (namentlich auf Hobel- und Frästischen und auf Waagrecht Drehwerken) nicht erschweren.

Bei langen Drehkörpern Sorge man an beiden Enden für Spannflächen (Abb. 157—159). Wird der Körper außen nicht über die ganze Länge gedreht (z. B. Preßzylinder), sind außen Bunde zur Führung im Setzstock vorzusehen.

Stark kegliche Teile sind schwer zu spannen. Man sehe einen Spannring R vor oder einen zylindrischen Absatz E (Abb. 160 u. 161).

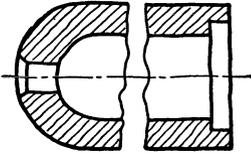
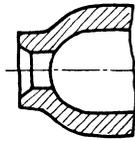
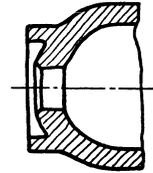
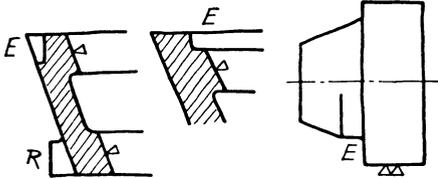
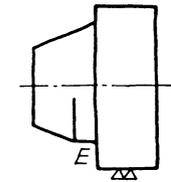


Abb. 157. Falsch.

Abb. 158.
Für kleine Tauchkolben
ausreichend.Abb. 159.
Für größere,
lange Kolben.Abb. 160. Spannflächen bei
konischen Teilen.Abb. 161. Obere
Hälfte: falsch. Untere
Hälfte: richtig.

e) **Abrundungen.** Abrundungen an Wellen, Bolzen usf. und Ausrundungen in Bohrungen mache man nach den vorgeschriebenen Normen¹ unter Verwendung der vorhandenen Schablonen und Formstähle. Bei größeren Abrundungen, die nach Schablonen oder mit Formstahl oder mit Formdreheinrichtungen hergestellt werden oder die gefräst werden sollen, beschränke man sich gleichfalls auf wenige, bestimmte Halbmesser.

Bei dem Stangenkopf, Abb. 162, wird ein gedankenloser Zeichner vielleicht die Maße $R_1 = 60$, $R_2 = 80$ und $R_3 = 100$ einschreiben, während ein an die Herstellung denkender Konstrukteur $R_1 = R_2 = R_3$ wählen wird. Er kann dann für R_1 und R_2 den gleichen Fräser und für alle 3 Rundungen die gleichen Schablonen verwenden. Die gleichen Halbmesser wird man auch noch für den nächst größeren und nächst kleineren Kopf beibehalten können.

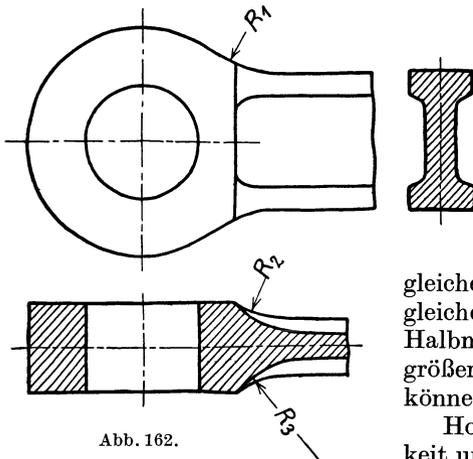


Abb. 162.

Hochwertige Stähle von größerer Festigkeit und geringerer Dehnung sind gegen scharfe Eindrehungen besonders empfindlich (vgl. Abb. 154 u. 155). Sehr ungünstig wirkt bei Abb. 163 die an der Übergangsstelle sitzende Bohrung für die Kopfsicherung. Bei hochbeanspruchten Teilen sind übrigens nicht nur scharf einspringende, sondern auch scharf ausspringende Kanten zu vermeiden. So müssen bei den Schwalbenschwanzfüßen der Dampfturbinschaufeln, die

¹ Nach DIN 250 sind vorzugsweise die folgenden Rundungshalbmesser zu verwenden: $r = 0,2 \dots 0,4 \dots 0,6 \dots 1 \dots 1,5 \dots 2,5 \dots 4 \dots 6 \dots 10$; dann um je 5 und von 30 ab um je 10 mm steigend. Kleine Rundungen sind namentlich bei aufeinanderfolgenden Wellenabsätzen erwünscht, um geringe Durchmesserzunahme zu ermöglichen. Doch sind härtere Stahlsorten bei Schwingungsbeanspruchung gegen kleine Rundungen empfindlich (Kerbempfindlichkeit).

minutlich bis zu 3000mal von 0 bis zur Höchstlast beansprucht werden, auch die Außenkanten gut abgerundet werden. Sehr sorgfältig und nach geeigneten Kurven sind die Übergänge von der Kurbelwelle zum Kurbelarm durchzubilden. Manche Brüche sind auf zu kleine Abrundungshalbmesser zurückzuführen. (Keglige Übergänge sind möglichst zu vermeiden. Müssen sie ausgeführt werden, so wähle man Form A, nicht Form B, da die Hohlkehle h das Drehen und Messen des Kegels erschwert und verteuert. Vgl. Abb. 166).

Bei gefrästen Aus- und Abrundungen (Abb. 167) vermeide man Flächen, die senkrecht zur Fräserachse stehen, weil zur Bearbeitung derartiger Flächen geteilte, seitlich hinterdrehte Fräser erforderlich sind (hoher Preis, teure Instandhaltung).

f) **Zusammen gießen.** Man gieße an große Stücke keine kleinen Teile an, die bearbeitet werden müssen, sondern teile derartige Werkstücke, wodurch oft auch das Ausrichten und der Zusammenbau erleichtert wird.

Das Zusammen gießen kann Vorteile bieten, falls Sonder einrichtungen (z. B. ortsbewegliche Bohrmaschinen) bestehen oder geschaffen werden sollen, die an die großen, verwickelten

Gußstücke herangebracht werden können und gleichzeitig mit den großen Bearbeitungsmaschinen in Betrieb sind. Auch beachte man, daß es im allgemeinen das Bestreben des Konstrukteurs sein muß, eine Maschine oder einen Apparat oder eine Baugruppe aus möglichst wenig Teilen aufzubauen, um so den Zusammenbau und die Lagerhaltung zu vereinfachen und zu verbilligen. Namentlich in der Massenherstellung ist dieser Gesichtspunkt zu beachten. Dort kann eine Beschränkung der Teile trotz höherer Auslagen für die Bearbeitungskosten zu wesentlichen Ersparnissen führen. Teile, die nicht aus einem Stück hergestellt werden können, werden dann oft durch Löten oder Schweißen unlösbar miteinander verbunden.

g) **Gezogener Werkstoff.** Sehr viele Einzelteile (Bolzen, Buchsen, Flanschen, Beilagen, Ringe, Rollen usw.) lassen sich aus gezogenem Werkstoff (rund, rechteckig, sechskant) herstellen. In vielen Fällen kann der größte Durchmesser des Werkstückes dem größten Durchmesser der Stange entsprechen. Der betreffende Durchmesser bleibt dann un bearbeitet. Den Unterschied zwischen dem größten und kleinsten Durchmesser des Werkstückes halte man möglichst klein, man spart dadurch an Werkstoff und an Bearbeitungskosten. In vielen Fällen kann man Bunde aufsetzen, aufpressen, warm aufziehen oder aufschrauben oder den Bund durch eine Mutter oder durch Scheibe und Splint ersetzen (Abb. 168—172).

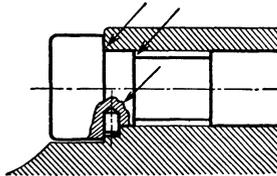


Abb. 163. Falsch.

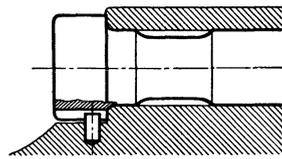


Abb. 164. Richtig.

Abb. 163/164. Schraube für einen Marinekopf. (Scharfe Eindrehungen und Einkerbungen vermeiden!)

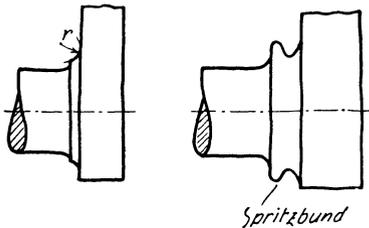


Abb. 165. Übergänge von der Kurbelwelle zum Kurbelarm.

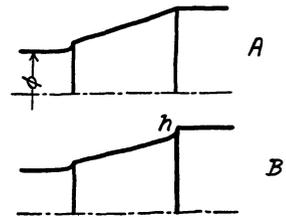


Abb. 166. Keglige Übergänge Form A billig. Form B teuer.

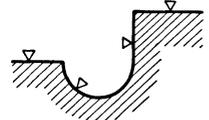


Abb. 167. (Für Fräsen ungünstig!)

Besonders teuer sind Bunde an Sechskanten, Abb. 173 a. Sie lassen sich in den meisten Fällen durch Unterlagscheiben ersetzen. Oder man wähle das Sechskant etwas größer und drehe unten einen Bund an, Abb. 173 c. (Das gilt auch für

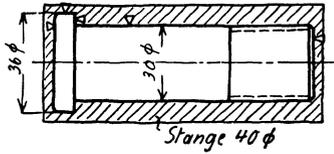


Abb. 168. Bolzen mit Bund, allseitig bearbeitet; teuer!

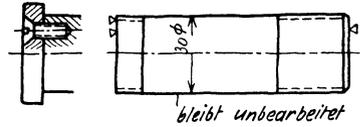


Abb. 169. Bolzen un bearbeitet, Bund aufgesetzt.

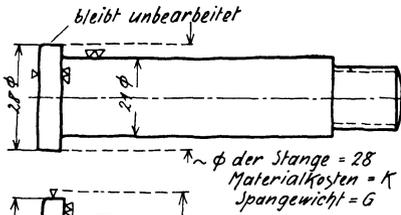


Abb. 170. Billig.

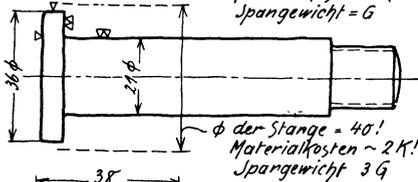


Abb. 171. Teuer.

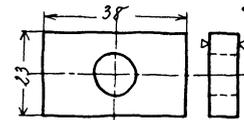


Abb. 172 a.

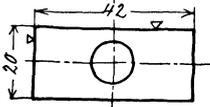


Abb. 172 b.

Abb. 170—172b. Vorhanden seien die Querschnitte 38 × 23, 42 × 25 und 46 × 27. Dann ist Ausführung nach 172 a richtig, nach 172 b falsch, da zu 172 b der Querschnitt 46 × 27 erforderlich wäre.

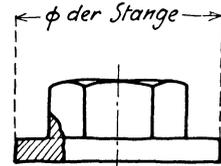


Abb. 173 a. Sechskant aus runder Stange gefräst, sehr teuer!

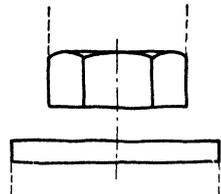


Abb. 173 b. Mutter von Sechskantstange abstechen. Scheibe von runder Stange.

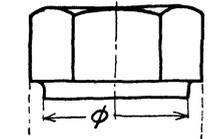


Abb. 173 c. Mutter von Sechskantstange abstechen, Bund andrehen (gut, billig).

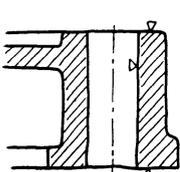


Abb. 174.

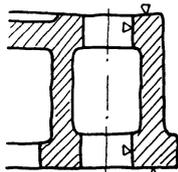


Abb. 175.

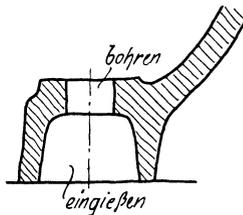


Abb. 176.

große Rotgußmuttern, die gegossen und allseitig bearbeitet werden. Hingegen können warmgepreßte Sechskantmuttern, deren Sechskant un bearbeitet bleibt, mit Bund versehen werden.)

h) Löcher, Ausnehmungen, Durchbrüche. Die Lochdurchmesser an ein und demselben Werkstück sind so zu wählen, daß möglichst viele Löcher mit dem gleichen Bohrer gebohrt werden können.

Lange und weite Löcher in Gußstücken, die auf dem Bohrwerk nachgebohrt werden müssen, sind mit Rücksprung zu versehen (Abb. 175). Soll aber in das Loch eine Büchse genau eingepaßt werden und muß das Loch mit der Reibahle nachgerieben werden, ist Abb. 174 vorzuziehen, da bei Abb. 175 die Reibahle schlecht geführt wird. Eingegossene Löcher¹, die nicht nachgebohrt werden sollen, müssen im Durchmesser wesentlich größer gehalten werden als die Schraubenbolzen (siehe DIN 69). Man muß dann „eingießen“ beischreiben. Sollen die Maße schon im Guß möglichst genau eingehalten werden, so ist „Maße einhalten“ beizuschreiben, wodurch freilich die Herstellung verteuert wird.

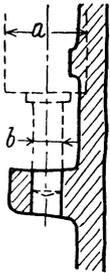


Abb. 177. Falsch. Loch kann nicht auf der Maschine gebohrt werden.

Ein Nocken an einer höheren Wand, der gebohrt werden soll, muß von der Wand so weit abstehen, daß nicht nur Raum für die Mutter, sondern auch für die Bohrspindel vorhanden ist (Abb. 177). (Namentlich bei kleinen Löchern ist a wesentlich größer als b !) Das Loch in Abb. 178 läßt sich von oben nicht bohren, von unten stört die Schrägfläche F . Daher Loch eingießen oder Schrägfläche ändern. Löcher nach Abb. 179a lassen sich nur mit Vorrichtung und Bohrbüchse bohren (vgl. Abb. 237). Entweder Abschrägung nach Abb. 179b oder Warze nach Abb. 180 vorsehen oder Loch zuerst ansenken (Abb. 181). Winkel α wähle man

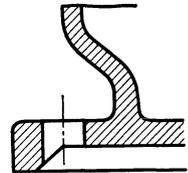


Abb. 178. Loch läßt sich nicht bohren!

Loch in Abb. 178 läßt sich von oben nicht bohren, von unten stört die Schrägfläche F . Daher Loch eingießen oder Schrägfläche ändern. Löcher nach Abb. 179a lassen sich nur mit Vorrichtung und Bohrbüchse bohren (vgl. Abb. 237). Entweder Abschrägung nach Abb. 179b oder Warze nach Abb. 180 vorsehen oder Loch zuerst ansenken (Abb. 181). Winkel α wähle man

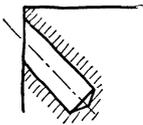


Abb. 179 a. Falsch.

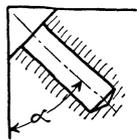


Abb. 179 b. Richtig.

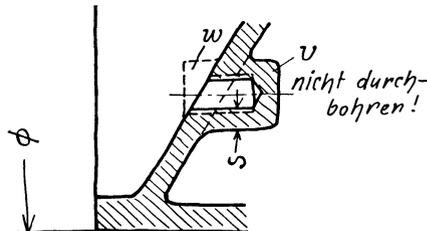


Abb. 180. Loch in schräger Wand. Warze W vorsehen. Warze kann später weggearbeitet werden, falls sie im fertigen Werkstück stört².

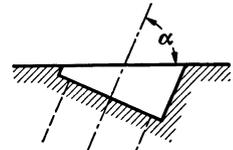


Abb. 181.

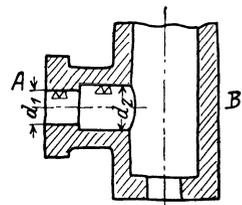


Abb. 182. Teuer.

30°, 45° oder 75°, damit vorhandene Spannwinkel benutzt werden können.

Auch an der Austrittsstelle soll die Wand senkrecht zur Bohrerachse stehen, damit der Bohrer sich nicht verläuft oder bricht.

Hintereinander liegende Bohrungen, deren Durchmesser zunimmt (Abb. 182),

¹ Unter 25 mm Durchmesser ordne man bei Gußeisen im allgemeinen Maschinenbau keine eingegossenen Löcher an, über 50 mm werden sie meist vorgegossen. Zwischen 25 und 50 mm Entscheidung von Fall zu Fall. Oft wählt man vorgegossene Löcher, um Gußanhäufung und porigen Guß zu vermeiden. Auch Löcher, die sich schwer bohren lassen, kann man eingießen.

² Die Warze W sitzt am Modell, die Verstärkung V ist im Kern ausgespart. Damit bei Kernversetzung eine genügende Stärke s verbleibt, ist der Durchmesser von V sehr reichlich zu bemessen oder V auf eine Rippe zu setzen. Auch kann man vorschreiben, daß der Vorzeichner nicht nach Mitte W , sondern nach Mitte V ankrönt. Andere Lösung: Verstärkung V durch einen rundherum laufenden Ring ersetzen.

sind von *A* aus schwer zu bearbeiten. Nur auf der Drehbank, mit langem Stahl. Man sehe Öffnung (mit Deckel) bei *B* vor, dann ist auch die Bearbeitung auf der Bohrmaschine möglich. Auch kann die Durchmessererringerung von d_2 auf d_1 in manchen Fällen durch eine Büchse herbeigeführt oder ganz vermieden werden. Man vgl. auch die Abb. 183—186.

Bohren aus dem Vollen: siehe Abb. 39.

Löcher für Stiftschrauben sollen durchgebohrt werden. Ausführung nach Abb. 189 ist falsch. Man beachte, daß gewöhnliche Stiftschrauben nicht dicht halten. Befindet sich also im Gehäuse *G*, Abb. 188, Wasser oder Dampf von höherer Spannung, so ist ausdrücklich

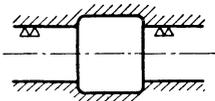


Abb. 183 a. Billig (Gußstück).

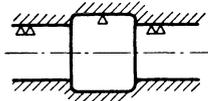


Abb. 183 b. Teuer.

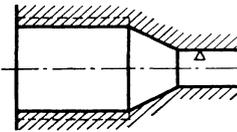


Abb. 184. Teuer.

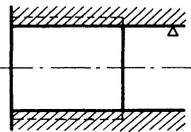


Abb. 185. Billig.

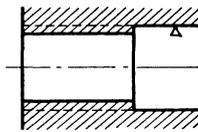


Abb. 186. Teuer.

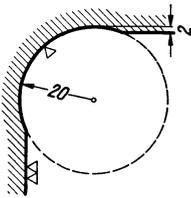


Abb. 187.

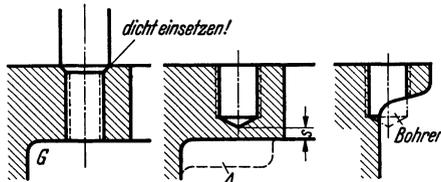


Abb. 188.

Abb. 189. Falsch.

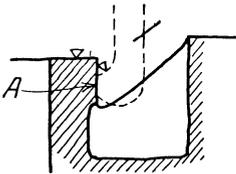


Abb. 190. Falsch. Werkzeug stößt an Verstärkung bei *A* erschwert das Einformen.

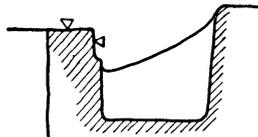


Abb. 191. Richtig.

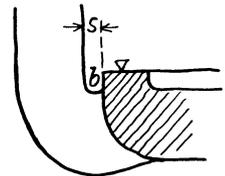


Abb. 192. Falsch. Abstand *s* ist zu klein; auch hält die schmale Sandleiste bei *b* nicht und reißt durch.

„dicht einsetzen“ vorzuschreiben. Man muß dann Stiftschrauben mit stärkerem Schaft oder mit konischem Gewinde oder mit Senkbund nehmen. Sollen die Gewindelöcher nicht durchgebohrt werden, so ist der Abstand *s* reichlich zu halten. Wenige Millimeter genügen nicht, da man mit Kernversetzungen, Gußfehlern, blasigem Guß oder zu tiefem Vorbohren (genormte Bohrlochtiefen beachten!) rechnen muß. Verstärkungen nach *A* sind nicht zu empfehlen, es besteht die Gefahr, daß sie beim Abguß an die falsche Stelle kommen. Gewindeschneiden in Sacklöchern ist außerdem teuer und erfordert besondere Gewindebohrer (Grundbohrer) und mehrmaligen Werkzeugwechsel.

Durchbrüche. Bei dünnem Blech: stanzen. Bei stärkerem Blech, Schnittplatten aus Stahl: Ecken vorbohren, auf Säge- und Feilmaschinen fertig bearbeiten. Bei starkem Blech, Schmiedeteilen: Trennen mit Schneidbrenner oder

Ecken vorbohren, dann ausstoßen, fertigfräsen oder fertig schleifen (Abb. 187). Durchbrüche mit quadratischem oder elliptischem Querschnitt, Naben für Keilwellen werden vorgebohrt und mit Räumwerkzeugen fertig bearbeitet.

i) **Platz für die Werkzeuge.** Arbeitsflächen müssen so weit von Wänden oder Rippen abstehen, daß Platz für die Werkzeuge vorhanden ist. Für den Auslauf des Werkzeuges ist genügend Raum zu lassen (Abb. 190—199). Soll eine Platte (Abb. 193) in der Richtung des Pfeiles gehobelt, geschliffen oder gefräst werden, so muß a entsprechend groß gewählt werden. Auch bei Flächen, die nach Abb. 197 b geschliffen werden sollen, muß der Auslauf der Schleifscheibe berücksichtigt werden.

Bei Gewinde, das auf der Drehbank geschnitten wird, ist freier Auslauf für den Stahl vorzusehen (Abb. 194—196). (Namentlich bei Innengewinde und Sacklöchern, bei denen eine Bohrstange verwendet werden soll, zu beachten!)

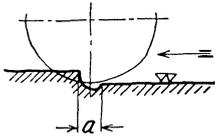


Abb. 193. Auslauf für das Werkzeug.

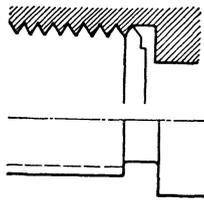


Abb. 194. Außengewinde, richtig.

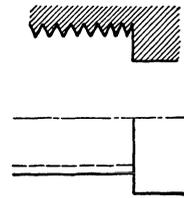


Abb. 195. Außengewinde, falsch.

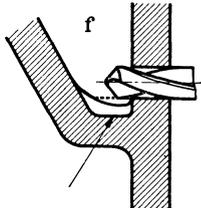
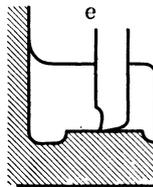
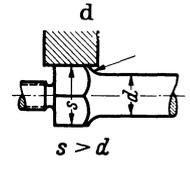
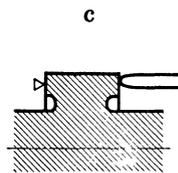
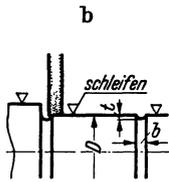
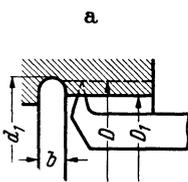


Abb. 197. Richtlinien für Werkzeugauslauf.

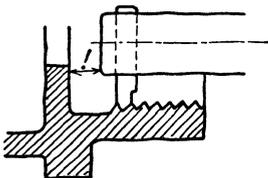


Abb. 196. Innengewinde, richtig (vgl. DIN 2352).

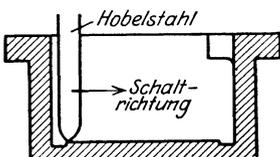


Abb. 198. Sehr ungünstig.

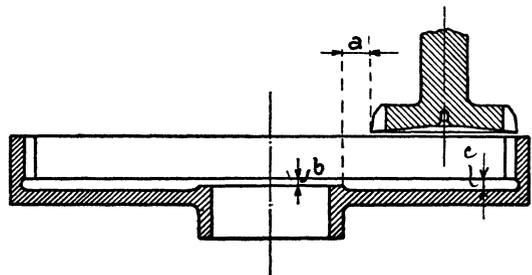


Abb. 199. Ausstoßen eines innen verzahnten Rades. Spiel und Überlauf vorsehen.

Schrauben, die mit dem Schneideisen geschnitten sind, haben „Anschnitt“ und verlangen in bestimmten Fällen Aussenkung des Loches.

Arbeitsflächen, die nur mit sehr lang eingespannten Werkzeugen bearbeitet werden können, sind zu vermeiden. Sehr störend ist in Abb. 198 der innere Vorsprung (rechts oben), der zum Umspannen des Stahles zwingt.

Bei innen verzahnten Zahnrädern, die mit Stoßrädern (Fellows-Shaper) bearbeitet werden, ist ein Spielraum *a* vorzusehen. Der Auslauf *c* soll 3—4 mm betragen (Abb. 199).

k) **Verschiedenes.** Bei Führungen sind Überschleifkanten vorzusehen (Abb. 200 und 201). — Überlauf ist anzuordnen bei Kolben, Schiebern, Stangen und Spindeln, die durch Buchsen laufen, Kreuzköpfen, Ventilen mit Führungsrippen usf.

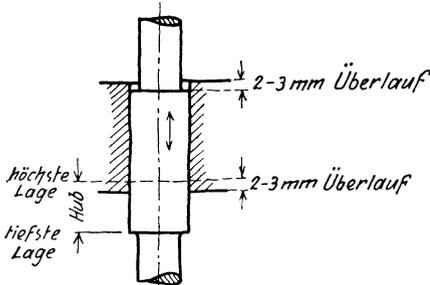


Abb. 200. Überlauf.

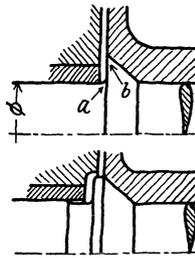


Abb. 201. Kolbenstange. Oberes Bild falsch. (Scharfe Ecke bei *a*, scharfer Rand bei *b*, kein Überlauf.)

die durch Buchsen laufen, Kreuzköpfen, Ventilen mit Führungsrippen usf.

Hin- und hergehende Teile (Kolben, Ventile usf.) und schwingende Teile (Schubstangen usf.) sind in beiden Endlagen zu zeichnen. Man überzeuge sich, ob in

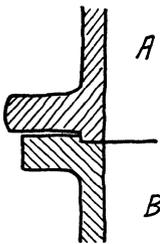


Abb. 202. Richtig, falls *B* heißer wird als *A*.

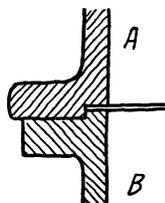


Abb. 203. Richtig, falls *A* heißer wird als *B*.

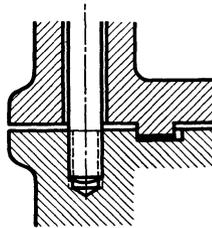


Abb. 204.

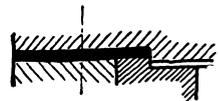


Abb. 205.



Abb. 206.

beiden Endlagen die Betriebsbedingungen (Spiel, Überlauf, Länge der Führung, Durchgangsquerschnitt usf.) erfüllt sind.

Auf Nachstellen (und Zugänglichkeit der zum Nachstellen dienenden Schrauben) ist Rücksicht zu nehmen.

Schrauben sind möglichst nahe an jene Konstruktionsteile heranzurücken, welche die Kräfte weiterleiten; lange Flanschen oder lange unversteifte, auf Biegung beanspruchte Platten sind zu vermeiden. Andererseits muß der Abstand der Schrauben von den Wandungen so groß gewählt werden, daß auch bei Abweichungen im Guß genügend Platz für die Mutter vorhanden ist. Man überzeuge sich namentlich, ob die Muttern gut zugänglich sind und mit gewöhnlichen Schraubenschlüsseln angezogen werden können. Ist dies nicht der Fall, so muß die Mitlieferung von Sonderschlüsseln vorgesehen werden (möglichst vermeiden).

Stopfbüchsen sind herausgezogen zu zeichnen (vgl. Abb. 79 und 102). Dadurch erkennt man die Zugänglichkeit, die Möglichkeit des Nachziehens im Betrieb, die Länge der Schrauben usf.

Bei schweren Bauteilen und bei vollständigen Maschinen muß das Anhängen an den Kran möglich sein. Lassen sich Ösen nicht anbringen oder sind sie — wie beim Ausheben von Gußstücken aus der Form — noch nicht angebracht, so muß auf das Umschlingen durch das Seil oder die Kette Rücksicht genommen werden. Es sind daher scharfe Kanten zu vermeiden, welche das Seil beschädigen, aber auch schwache Angüsse, Hauben, Ölrinnen usf., die vom gespannten Seil zerdrückt werden können.

Wird von zwei zusammenstoßenden Teilen der eine heißer (oder kälter) als der andere, so ist die Wärmedehnung zu ermöglichen (Abb. 202 und 203).

Bei stark belasteten Flanschen ist ein Verspannen des Flansches durch die Schrauben zu befürchten. Man nehme kräftige Flanschen (Abb. 204) oder lege die Dichtung nach Abb. 205 unter den Flansch. Soll die Dichtung teilweise vom Schraubendruck entlastet werden, so ist eine Stützfläche *L* vorzusehen (Abb. 206).

E. Rücksicht auf den Werkstoff¹.

Die Wahl des Werkstoffes wird bestimmt durch die Betriebsanforderungen, durch Herstellung und Bearbeitung und in vielen Fällen durch Gewicht, Preis, Ausfuhr und Einfuhr, Lagerbestand und Lieferfrist.

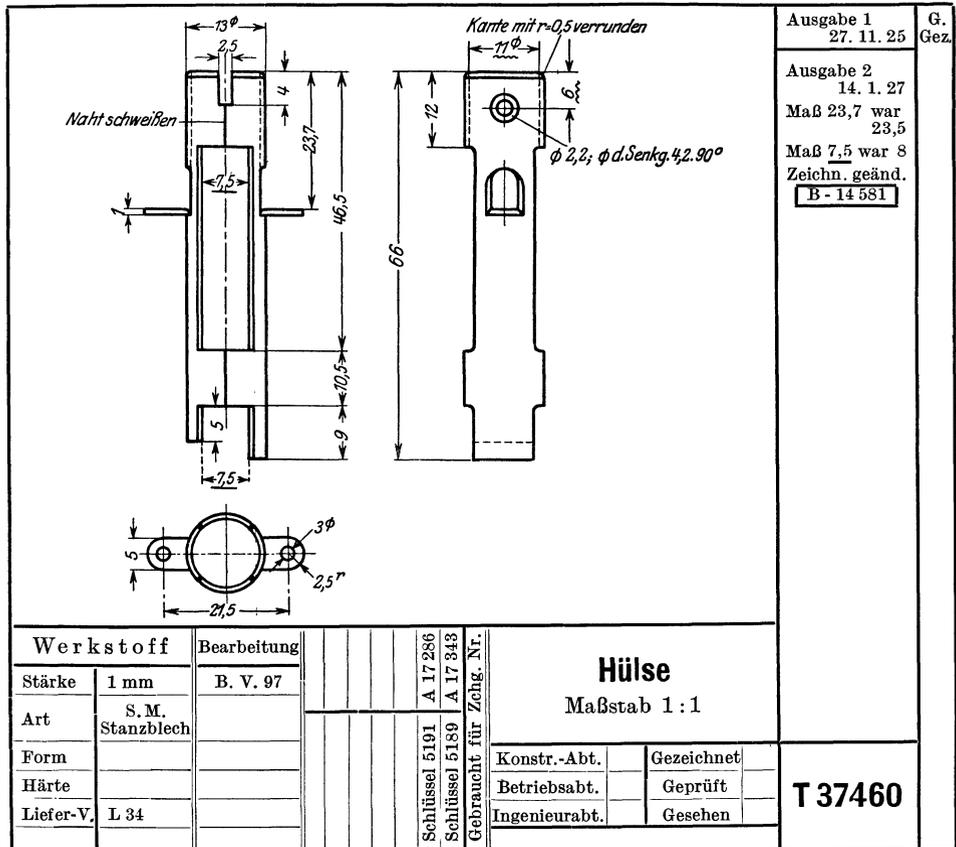


Abb. 207. Amerikanische Teilzeichnung. (Unterstrichene Maße, Maße mit Wellenlinien, amerikanische Projektionsart, Hinweis auf Liefervorschriften und auf die Bearbeitungs-Vorschrift B. V. 97.)

¹ Siehe Werkstoffnormen (DIN-Taschenbuch) und das Werkstoff-Handbuch (Verlag Stahleisen).

Die Betriebsanforderungen — soweit sie den Werkstoff betreffen — umfassen die Rücksichten auf Festigkeit, Abnutzung, Ermüdung, Erwärmung, chemische Einflüsse usw.

Die Angaben über den Baustoff sind genau und eindeutig in die Stückliste einzutragen. Allgemeine Angaben, wie Gußeisen, Stahl, Bronze usf. genügen nicht. (Vgl. Abb. 207; dort ist auch auf die Liefervorschriften verwiesen, die noch nähere Angaben über Eigenschaften, Abmessungen, Toleranzen usf. des zu verwendenden Siemens-Martin-Stanzbleches enthalten.)

Meist sind Werkstoffverzeichnisse vorhanden, aus denen die verschiedenen Sorten, die genormten Bezeichnungen, die wichtigsten Festigkeitseigenschaften, der Preis, die Verwendung und die Abmessungen der Lagerbestände entnommen werden können

Zwei Zeilen aus einer derartigen Liste zeigt Tafel IV.

Tafel IV. Werkstoffverzeichnis. Gruppe Stahl (Auszug).

Nr.	Bezeichnung	Abkürzung	Zugfestigkeit σ_B (kg/mm ²) und Mindestdehnung. Sonstige Eigenschaften ¹	Preis für 100 kg M.	Verwendungsbeispiele	Lagerhaltung, Bemerkungen
12	Maschinenbaustahl, unlegiert.	St. 50. 11	$\sigma_B = 50$ bis 60 kg/mm ² bei 18% Dehnung, wenig härtbar, nicht feuerschweißbar.		Größere Schmiedeteile, namentlich Kurbelwellen, Pleuelstangen usf. für niedere Drehzahlen, große Muttern, Bügel, Schrumpfringe, Triebwerkswellen über 80 mm Durchmesser, ungehärtete Zapfen aller Art. Drehteile, welche ohne Schmiedearbeit aus dem Vollen gedreht werden.	□ 120, 130, 140, 160, 180, 200, 250 mm □ 200×100, 200×150, 220×110 250×100, 250×150, 300×150, 400×200, je 4—6 m lang. ∅ 18—30, von 2 mm zu 2 mm steigend, 35—100 von 5 zu 5 mm steigend, 100—200 mm von 10 zu 10 mm steigend, gewalzt in Längen von 5—7 m. ∅ 220, 240, 260, 280, 300, 350, 400 mm geschmiedet, 3—5 m lang.
21	Kalibrierter Stahl.	Ka. St.	$\sigma_B \approx 90$ kg/mm ² bei mindestens 5% (in gezogenem Zustand). An d. Oberfläche ziemlich hart, Toleranz nach DIN 175 ² .		Bleibt an der Oberfläche unbearbeitet. Ersatz für gehärtete Zapfen, Rollen und glatte Bolzen.	∅ 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 mm in Stäben von 4—5 mm.

Zweistoff-Konstruktionen. In neuerer Zeit setzt man Bauteile, die an verschiedenen Stellen ganz verschiedene Werkstoffeigenschaften aufweisen sollen, aus zwei unlösbar miteinander verbundenen Werkstoffen zusammen.

So werden in Kolben aus Leichtmetall härtere Ringträger aus legiertem Gußeisen eingegossen; Bremsstrommeln aus gepreßtem Blech werden mit einem Bremskranz aus Schleuderguß versehen; durch Schmelzschweißen oder Abschmelzschweißen werden härtere und weichere Stahlsorten miteinander verbunden. Auf

¹ Bearbeitbarkeit, Härte, Dauerfestigkeit usf.

² Nach DIN 175 beträgt bei blank gezogenem Präzisions-Rundstahl die zulässige Abweichung vom Nenndurchmesser = —3 Paßeinheiten (Toleranz der Schlichtwelle sW). Die zulässige Unrundheit ist unter 6 mm $\varnothing = \frac{5}{1000}$ mm, darüber $\frac{7}{1000}$ und über 18 mm \varnothing ein Hundertstel mm.

Stahlbleche wird dünnes Kupferblech aufgewalzt, Schienen (sogenannte Verbundgußschienen) erhalten harten Kopf und weicheren Steg und Fuß usf.

Dabei ist darauf zu achten, daß sich die beiden Werkstoffe gut miteinander verbinden und daß die Unterschiede in den Ausdehnungsbeiwerten bei den zu erwartenden Temperaturen keine gefährlichen Wärmespannungen verursachen. (Es darf aber nicht übersehen werden, daß bei Teilen, die häufig erneuert werden müssen, die Zweistoff-Konstruktion die Verwertung der Altstoffe erschwert.)

Die Festigkeit des geformten Werkstoffes. In den Abschnitten 9, A bis D ist ausgeführt, warum und wie der Konstrukteur den Bauteilen eine werkstattreife, eine werkstattgerechte Form geben muß. Hingegen ist die Berechnung der Form, die Gestaltung der Bauteile mit Rücksicht auf die angreifenden Kräfte und den Widerstand des geformten Werkstoffes nicht Gegenstand dieses Buches. An anderer Stelle habe ich ausgeführt¹, daß jeder Ingenieur, der Bauteile entwirft oder untersucht oder überwacht, sich mit der Lebensdauer dieser Teile beschäftigen muß. Ein Konstrukteur, der die Aufgabe übernimmt, eine Dieselmachine für 1000 PS zu bauen, ist für den Angriff auf Zylinder, Kolben, Ventile usf. verantwortlich. Da er aber den Werkstoff auswählt und gestaltet, ist er auch für die Abwehr, für den Schutz des geformten Werkstoffes verantwortlich — Angriff und Abwehr liegen in einer Hand. Durch einen einmaligen oder mehrmaligen oder dauernden Angriff tritt schließlich eine Formänderung der Bauteile ein (Gewaltbruch, Dauerbruch, Verziehen, Verschleiß, Verrosten, Heißlaufen usf.). Demgegenüber ist Ziel der Abwehr die Formbehauptung. Dabei ist das Wort Form in seiner allgemeinsten Bedeutung aufzufassen, also: äußere geometrische Form, Form des Querschnittes, Form und Güte der Oberfläche, Form des Werkstoffgefüges, vielleicht sogar Form und Aufbau des Atomgitters.

Soll eine ausreichende, wirtschaftlich tragbare Lebensdauer gewährleistet werden, so muß zwischen den abwehrenden und angreifenden Einflüssen, die man durch geeignete Verhältniswerte V und v messen kann, ein Sicherheitsabstand $V-v$ verbleiben. Der einfachste Fall wird durch den Abstand zweier Punkte dargestellt. Dieser Punktabstand, der auch in der Formel Sicherheit $S = V/v$ enthalten ist, entspricht aber keinesfalls den wirklichen Verhältnissen. Die Mittelwerte von V und v sind zeitlichen und örtlichen Schwankungen unterworfen, und zu jedem Mittelwert gehört ein Streubereich. Der Begriff der Streuung und der Häufigkeit, der uns ja von der Großzahlforschung her vertraut ist, sei zunächst auf der Abwehrseite an einem Beispiel erörtert. Zwei Werkstätten stellen 50 Kranhaken gleicher Bauart aus dem gleichen genormten Stahl her, aber von vier verschiedenen Hütten und aus acht Schmelzen. Es ist klar, daß die Festigkeitseigenschaften dieser 50 Haken nach dem Schmieden, der Bearbeitung und dem Einbau um mindestens 20% streuen.

Hat der Konstrukteur bei einer Neuausführung Höhe und Art des Angriffes und der Abwehr festgestellt, so muß er an die Beantwortung der folgenden zwei Fragen herantreten:

A. Wie kann man die zerstörenden Einflüsse vermindern oder begrenzen?

B. Durch welche Maßnahmen kann man den geformten Werkstoff schützen, seinen Widerstand erhöhen?

Zu Frage A:

a) Verlegen der Gefahrenpunkte². b) Verringern der Streuung; Ausschalten ungünstiger Nebenwirkungen (Korrosion, Reibung); Begrenzen der Beanspruchung (Brechtöpfe bei Walzwerken, Sicherungsstifte und Scherbolzen bei Pressen); Abfangen von Stößen (Sicherheitskupplungen, Rutschkupplungen); Dämpfen von Schwingungen usf.

Zu Frage B:

a) Verlegen der Gefahrenpunkte². b) Verringern der Streuung. c) Anwenden besonderer Schutzmaßnahmen.

Schutzmaßnahmen:

1. Verändern der Zusammensetzung des Werkstoffes durch Hinzufügen von Schutzstoffen.

2. Verändern der Oberfläche des Werkstückes durch Herstellen oder Aufbringen von Schutzschichten — Farbanstriche, aufgespritzte oder aufgewalzte Metallüberzüge, Härteschichten, Oxydschichten (Eloxalverfahren), aufgeschweißte Schichten, Zweistoffkonstruktionen (z. B. Verbundgußschienen; Leichtmetallkolben mit eingegossenem Ringträger aus Nickelgußeisen usf.) —

¹ Vgl. Volk, C.: Schutzformen, Schutzspannungen. Rundschau Technischer Arbeit 1936, Nr. 12.

² Durch dieses Verlegen soll ein örtliches oder zeitliches Zusammentreffen des stärksten Angriffes mit dem geringsten Widerstand vermieden werden.

3. Erzeugen von Schutzspannungen, die den zerstörend wirkenden Spannungen entgegen gerichtet sind.





4. Zielbewußte Abänderung der äußeren Form durch Verwenden von Schutzformen (z. B. Schutzformen bei Schrauben, Muttern, Ketten, Lasthaken, Zapfen, Naben, Schweißverbindungen usf.).











Ähnlich wie bei neuen Entwürfen wird man auch bei größeren Abänderungen alter Ausführungen vorgehen müssen. Grundsätzlich wird die Änderung veranlaßt sein durch einen erkannten und zu behebenden Nachteil oder durch einen anzustrebenden Vorteil.









Man wird zunächst möglichst genau die Zustandsgleichung der alten Ausführung aufstellen, also ihre „Vorgeschichte“ angeben und die besonderen Umstände, die zu einer Beanstandung geführt haben und dann (nach Frage A und B) die Vorteile und Nachteile der Abänderung erwägen. Dabei muß man die auf die Entschlüsse des Konstrukteurs einwirkenden Bedingungen weitgehend unterteilen. Aus einer von mir in einem bestimmten Fall durchgeführten Untersuchung sei angeführt, daß sich eine einzelne Änderung, z. B. die Änderung des Werkstoffes ausgewirkt hat auf die Werkstoffkosten, die Form, das Stückgewicht, das Leistungsgewicht, die Festigkeit, die Sicherheit, die Steifigkeit, die Wärmedehnung, die Oberflächengüte (Laufeigenschaften, Verschleiß, Korrosion), die Herstellungskosten, die Herstellungszeit, die Passungen, die Austauschbarkeit und den Wettbewerb.






F. Für und Wider.

Die vorhergehenden Abschnitte bringen bereits eine Reihe von Beispielen und Gegenbeispielen. Andere Fälle, deren Lösung vom jungen Konstrukteur oft verlangt wird, sind hier unter der Überschrift Für und Wider zusammengestellt. Die Ausdrücke Falsch und Richtig wurden vermieden, da sie nicht immer völlig zutreffen. Was heute richtig ist, kann morgen falsch sein, falls der Werkstoffpreis, die Werkstoffgüte, der Lohn, die Bearbeitungsfolge oder die Lieferfrist sich ändern. Diese Zusammenstellung soll den jungen Konstrukteur auch anregen, seine eigenen Erfahrungen in ähnlicher Form niederzulegen.

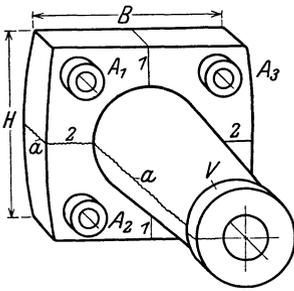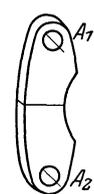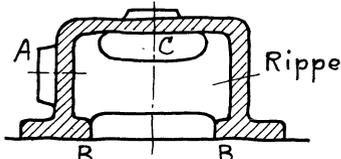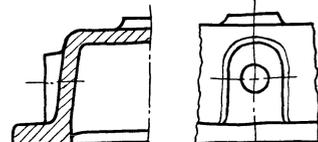Erster Entwurf	Kritik	Erste Verbesserung
 <p>Abb. 208.</p>	<p>Beim 1. Entwurf (Modellteilfuge 2—2) müssen die Augen lose sein. Die 1. Verbesserung führt die Augen A_1 und A_2 (und ebenso A_3 und A_4) bis zur Teilfuge durch. Grat aa! Anderer Vorschlag: H vergrößern, B verkleinern, oben und unten nur je eine Schraube auf Teilfuge 1—1. oder: Verzicht auf Verstärkung V und Einfornenstehend, Augen wie im ersten Entwurf.</p>	 <p>Abb. 209.</p>
 <p>Abb. 210.</p>	<p>Teures Modell, teurer Kernkasten. Auge A hindert das Ausheben des Modelles, muß daher lose sein! Bei den Seitenwänden fehlt die Neigung. Einspringende Flanschen B und Aussparung C bedingen teuren Kern. Abb 228 kann ohne Kernkasten, nach dem „Naturmodell“ abgeformt werden. Lebensdauer der hölzernen Naturmodelle beschränkt, namentlich bei geringen Wandstärken</p>	 <p>Abb. 211.</p>

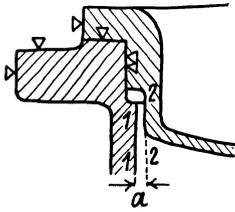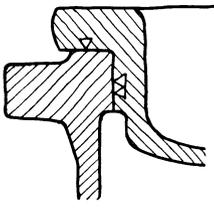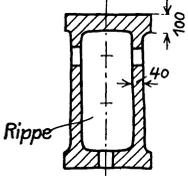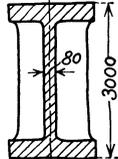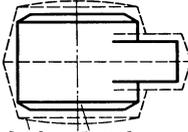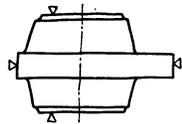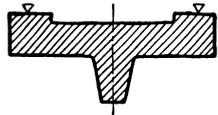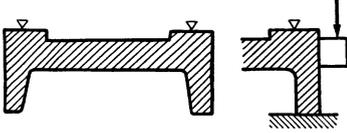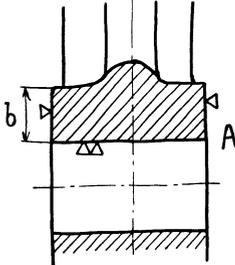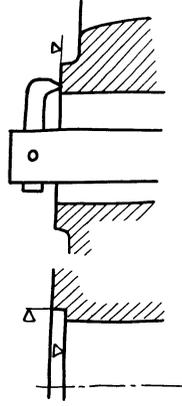Erster Entwurf	Kritik	Erste Verbesserung
 <p>Abb. 212.</p>	<p>Schlechte Stoffverteilung, schlechte Übergänge, zuviel bearbeitete Flächen. Soll 1—1, 2—2 unbearbeitet bleiben, so ist <i>a</i> reichlich zu wählen. Ein enger Spalt ist nur bei bearbeiteten Flächen zulässig. (Modell- und Formkosten sind beim 1. Entwurf geringer als bei der 1. Verbesserung.)</p>	 <p>Abb. 213.</p>
 <p>Abb. 214. Träger aus Stahlguß, 10 m lang.</p>	<p>Seitenwände im Verhältnis zu den Gurtungen zu schwach. Kastenform und innere Rippen erschweren das Schrumpfen und Frei- stoßen.</p>	 <p>Abb. 215.</p>
 <p>Abb. 216. Muffe mit Steuerdaumen, Bearbeitungsangabe: „allseitig bearbeitet“.</p>	<p>Die Muffe, für Massenfertigung bestimmt, soll im Gesenk geschlagen werden. Dann erfordert die gewählte Form und die verlangte allseitige Bearbeitung das Preßstück Abb. 216. Hohe Bearbeitungskosten, teilweise Nacharbeit von Hand!</p>	 <p>Abb. 217. Werkstück.</p>
 <p>Abb. 218.</p>	<p>Aufspannen unbequem. Erste Verbesserung erleichtert das Aufspannen, doch ist nicht ersichtlich, wie es erfolgt. Entweder sind Löcher für Spanschrauben vorzusehen, oder (bei großen, langen Gußstücken) seitliche Nocken.</p>	 <p>Abb. 219.</p>
 <p>Abb. 220. Nabe eines Schwungrades.</p>	<p>Falls <i>b</i> verhältnismäßig groß ist, wird man das schwere Rad zur Bearbeitung von <i>b</i> umspannen müssen. Ein schmaler Rand läßt sich ohne Umspannen von <i>A</i> her bearbeiten (1. Verbesserung). Noch billiger ist eine Eindrehung.</p>	 <p>Abb. 221.</p>

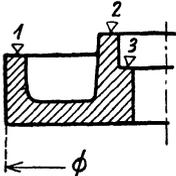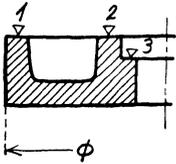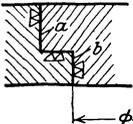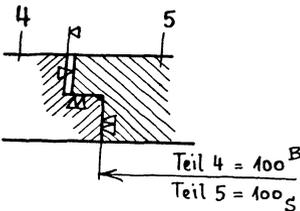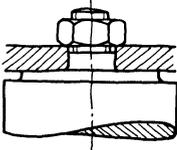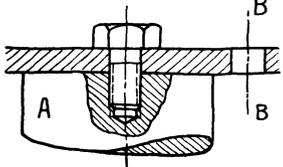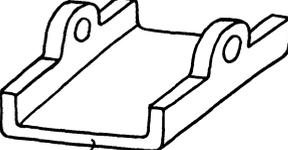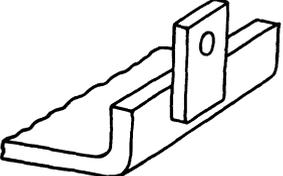Erster Entwurf	Kritik	Erste Verbesserung
 <p data-bbox="221 472 303 495">Abb. 222.</p>	<p data-bbox="444 254 723 513">Werkzeug muß dreimal neu eingestellt werden, bei erster Verbesserung nur zweimal. Die verbesserte Konstruktion bedingt auch geringere Modell- und Formkosten. Handelt es sich um eine aus dem Vollen gedrehte Scheibe, so sind auch die Werkstoffkosten vermindert.</p>	 <p data-bbox="862 472 944 495">Abb. 223.</p>
 <p data-bbox="221 830 303 853">Abb. 224.</p>	<p data-bbox="444 601 723 901">Zentrierung bei <i>a</i> und <i>b</i> würde sehr genaue und teure Arbeit verlangen und ist völlig überflüssig. Erste Verbesserung (Spiel bei <i>b</i>, Abb. 225) ist brauchbar, falls die Zentrierung durch Schlichtlaufsitz erfolgt. Muß aber die Paßbohrung gerieben oder geschliffen werden, so ist Ausführung Abb. 226 zu wählen (Spiel bei <i>a</i>).</p>	 <p data-bbox="859 680 941 703">Abb. 225.</p>  <p data-bbox="918 866 1053 936">Teil 4 = 100^B Teil 5 = 100^S</p> <p data-bbox="859 936 941 959">Abb. 226.</p>
 <p data-bbox="221 1227 303 1250">Abb. 227.</p>	<p data-bbox="444 998 723 1324">Schwache Zapfen (mit Gewinde) an starken Bolzen oder an langen Wellen sind in der Herstellung teuer, oft auch beim Zusammenbau störend. 1. Verbesserung zeigt eine andere Lösung. Muß Mitte von <i>A</i> gegen <i>B—B</i> genau festgelegt werden, ist 1. Entwurf vorzuziehen. (Festlegung des Abstandes könnte auch durch Paßstifte oder einen Paßring erfolgen.)</p>	 <p data-bbox="853 1236 936 1259">Abb. 228.</p>
 <p data-bbox="177 1554 259 1577">Blech</p> <p data-bbox="197 1589 279 1612">Abb. 229.</p>	<p data-bbox="444 1360 723 1633">Bei geringer Stückzahl teuer. Viel Abfall, Ausschneiden mit der Schere nur teilweise möglich, Feilarbeit! Bei 1. Verbesserung werden die Augen angenietet oder punktgeschweißt. Bei sehr großer Stückzahl (Verwendung eines Schnittes) und billigem Werkstoff kann 1. Entwurf wirtschaftlicher sein.</p>	 <p data-bbox="853 1598 936 1621">Abb. 230.</p>

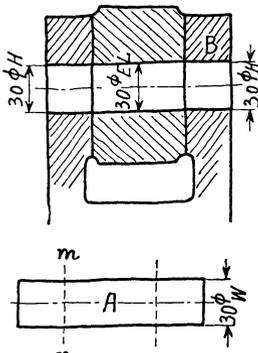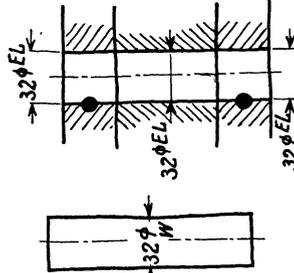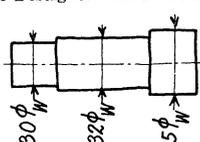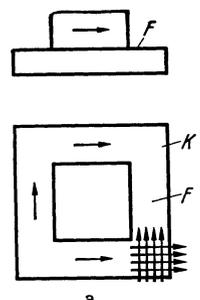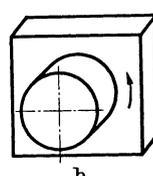Erster Entwurf	Kritik	Erste Verbesserung
 <p>Abb. 231. Gabel, Rolle und Bolzen.</p> <p>Grenzmaße: DIN JSA $30 \frac{\varnothing H}{H} = 30 \frac{\varnothing K 7}{K 7}$ $30 \frac{\varnothing EL}{EL} = 30 \frac{\varnothing G 7}{G 7}$ $30 \frac{\varnothing}{W} = 30 \frac{\varnothing}{h 6}$ (Einheitswelle)</p>	<p>a) Laufstelle des Bolzens muß durch die Haftsitzbohrung des Hebels hindurchgetrieben werden.</p> <p>b) Der Haftsitz (oder JSA: $\frac{K 7}{h 6}$) ist ein Übergangssitz, d. h. der Bolzen kann im Hebel sehr locker sitzen. Sicherung gegen Drehen und Verschieben erforderlich.</p>	 <p>Abb. 232.</p> <p>Alle 3 Paßstellen haben engen LaufsitZ. Bolzenlage wird durch Kegelstifte oder Rundkeile gesichert. Einwände? (Andere Lösung: Einmal oder zweimal abgesetzter Bolzen, Abb. 233. Im Hebel Fest- oder Preßsitz. Gut, aber teuer. Für Bolzen mit Stößen und dauerndem Druckwechsel zu empfehlen, auch mit Rücksicht auf die Festigkeit der Hebelaugen.)</p>  <p>Abb. 233.</p>
 <p>Abb. 234. Führungsstück, ∇∇ (gehobelt).</p>	<p>Fertigung bei Einzelherstellung sehr teuer. Beim Hobeln von F viermal umspannen. Kreuzungsstellen bei K werden nie sauber. (Sind alle 4 Leisten von F Führungsleisten oder Paßstellen?)</p>	 <p>Abb. 235.</p> <p>Fläche F gedreht. (Bei Massenfertigung mit zusammengesetztem Formfräser und Vorrichtung kann Ausführung nach 234 billiger sein, als nach 235.)</p>

Anhang.

Die vorausgehenden Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf die Anfertigung von Werkzeugzeichnungen.

Im Anhang soll kurz auf andere Zeichnungsarten und auf Skizzieren und Entwerfen hingewiesen werden.

a) Gesamtzeichnungen und sonstige Zeichnungen.

Je nach dem Zweck kann man unterscheiden:

1. Vollständige Zusammenstellungen, die auf Grund der Teilzeichnungen angefertigt werden und den Zusammenhang aller Teile und die Richtigkeit der Einzelmaße erkennen lassen. Sie erbringen den Nachweis, daß sich alle Teile richtig zusammenfügen lassen.

Bei umfangreichen Maschinen ist das Zeichnen derartiger Zusammenstellungen schwierig und zeitraubend. Man begnügt sich daher oft mit der Gesamtzeichnung der bewegten Teile (z. B. der Steuerung), um genau feststellen zu können, ob der erforderliche Platz für die Bewegung vorhanden ist.

2. Vereinfachte Zusammenstellungen für die Rüsterei oder die Aufstellung, als Angebotszeichnung (Prospekt, Offert), als Erläuterungszeichnung (Abb. 236), als Plan für die Durchführung von Messungen usf. Die Ausführung ist dem jeweiligen Zweck anzupassen, das Wesentliche und für die vorliegende Aufgabe Wichtige ist hervorzuheben.

3. Aufstellungspläne, die entweder ausschließlich alle Angaben über das Mauerwerk enthalten oder auch die Maschinenanlage erkennen lassen. Auf die Eigenart des Baustoffes (Ziegel, Klinker, Quadern, Beton), auf die üblichen Abmessungen der Steine, auf Zugänglichkeit der Kanäle, genügend Platz für das Anziehen der Schrauben, Erneuern der Packung usf. ist gebührend Rücksicht zu nehmen.

4. Rohrpläne. Einfache Rohrpläne zeigen die Maschinenanlage mit den Anschlüssen und die Rohrleitung. Schwierigere Pläne erfordern einen Gesamtplan, Einzelpläne der verschiedenen Leitungen (z. B. Abdampfleitung, Kondensleitung usf.) und Stücklisten mit Maßskizzen der einzelnen Teile. Bei den Formstücken und Rohrschaltern sind die Normen zu beachten (vgl. Abb. 113).

Zu den Rohrplänen in weiterem Sinne gehören auch die Pläne für die Schmieröleleitungen, die bei größeren schnellaufenden Maschinen sehr sorgfältig zu entwerfen sind.

Von sonstigen Zeichnungen seien erwähnt: Schaubilder, Steuerungspläne, Schaltpläne, Wicklungspläne für elektrische Maschinen usf. Zeichnungen der Geländer, Verschalungen, Schutzbleche, Abdeckplatten usf.

Zeichnungen für die Fertigung. In der Einzelfertigung genügt meist die Werkzeugzeichnung für die Herstellung. In der Massen- und lebhafteren Reihenfertigung sind je nach

dem Herstellungsgang außer den bereits erwähnten Modellzeichnungen, Schmiedezeichnungen, Schruppzeichnungen usf. erforderlich:

1. Bearbeitungspläne (Operationspläne).
2. Zeichnungen der Werkzeuge.
3. Zeichnungen der Vorrichtungen, Lehren, Gesenke, Schnitte (Abb. 237).

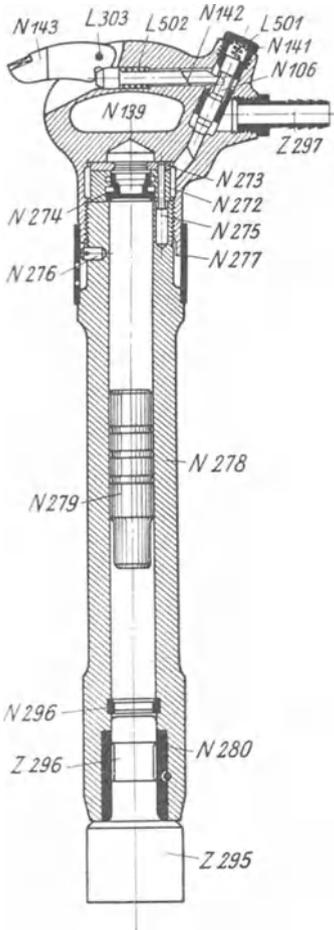


Abb. 236.

Die Ausarbeitung dieser Unterlagen ist mindestens ebenso wichtig wie die Gestaltung des Werkstückes. Es erfordert genaue Kenntnis des Werkstättenbetriebes, sicheres Einfühlen in die Tätigkeit des Arbeiters, gute Raumvorstellung und Erfindungsgabe. Es trägt zur Entwicklung der konstruktiven Fähigkeiten meist mehr bei als das durch die Rechnung, die Normung und die Überlieferung ziemlich stark eingeschränkte Entwerfen der sogenannten „Maschinenelemente“.

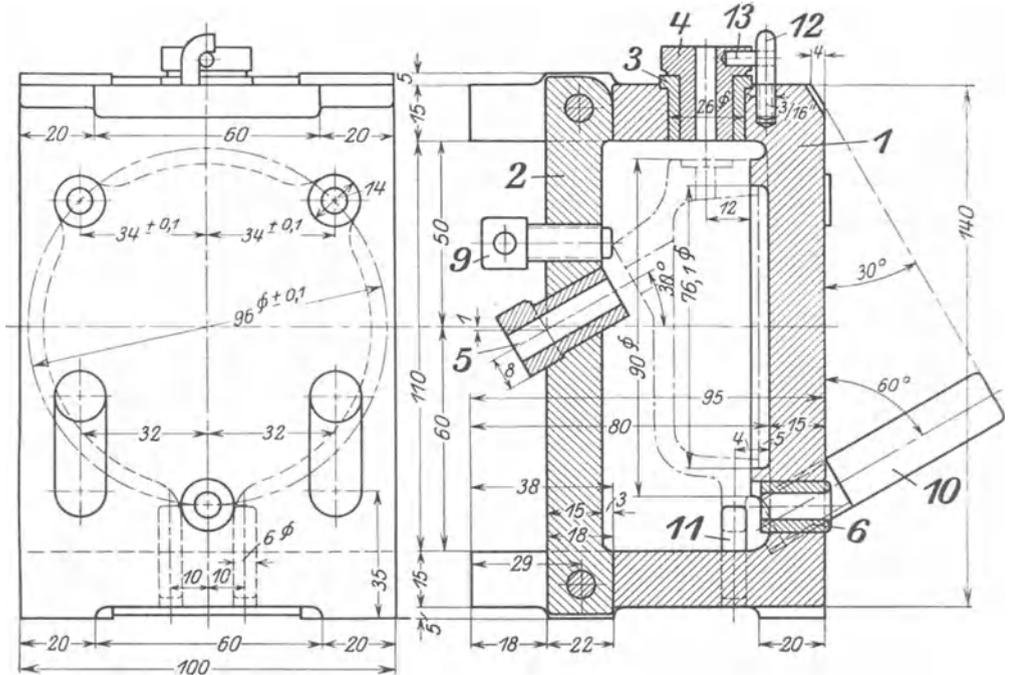


Abb. 237. Entwurf zu einer Vorrichtungszeichnung (Bohrvorrichtung für einen Deckel).

b) Skizzieren und Entwerfen.

Skizzieren ist die beste Vorübung zum Zeichnen und Entwerfen.

Im Unterricht findet das Skizzieren meist nach Modellen und Werkstücken statt (Aufnahmeskizzen), im Selbstunterricht kann das Skizzieren auch nach guten Abbildungen von Maschinenteilen geübt werden. Sehr zu empfehlen ist das Herauszeichnen von Einzelteilen aus Zusammenstellungszeichnungen und das Skizzieren aus der Erinnerung. Im jungen Maschinentechniker muß die Fähigkeit herangebildet werden, technische Anordnungen aller Art — sei es nun ein Dachstuhl oder eine Rohrleitung, ein Einzelteil einer Werkzeugmaschine oder eine Dampfmaschinensteuerung — die er nur kurze Zeit betrachten konnte, später aus dem Gedächtnis skizzieren oder „nacherfinden“ zu können. Die zahlreichen Besichtigungen von Anlagen und Werkstätten sind wertlos, falls darüber nicht einige sachgemäße Skizzen und kurze Berichte gefordert werden. Diese Skizzen müssen, da ein Zeichnen an Ort und Stelle nicht möglich ist, aus dem Gedächtnis angefertigt werden.

Einzelheiten: Bleistift weich und mit kegelförmiger Spitze, ja nicht flach! Papier glatt und anfangs ohne Liniennetz, um an völlig freihändiges Zeichnen zu gewöhnen. Lotrechte und waagrechte Striche sind bei unveränderter Lage des Papiers zu ziehen, und zwar rasch in einem Zug, nicht mehrmals mit dem Bleistift hin und her fahrend. Zuerst werden stets die Mittellinien gezogen, dann die Umfangslinien. Die Skizze wird erst in feinen Strichen ausgeführt, wenn erforderlich verbessert, dann kräftig nachgezogen. Die feinen Striche sind so dünn zu ziehen, daß zu lang gezogene oder falsch gezogene Linien in der fertigen Skizze nicht stören und nicht wegradiert werden müssen. Skizzen sollen weder zu flüchtig, noch zu genau ausgeführt werden.

a) Aufnahmeskizzen (Abb. 112). Der Gegenstand der Skizze ist in allen erforderlichen Schnitten und Ansichten darzustellen. Alle Maße, die zum genauen Aufzeichnen oder zum

Herstellen des aufgenommenen Gegenstandes benötigt werden, sind einzutragen. Bei Maschinenelementen, die aus mehreren Teilen bestehen, skizziere man zuerst jeden einzelnen Teil und stelle dann erst eine Gesamtskizze her. Der Werkstoff ist anzugeben, falls nicht eine besondere Stückliste der einzelnen Teile angefertigt wird.

Die Skizze soll nicht maßstabrichtig (1:1, 1:5) sein, sondern nur verhältnismäßig. Man beginne daher nie mit dem Abmessen des zu skizzierenden Gegenstandes, sondern schätze die Hauptabmessungen gegeneinander ab und wähle für eine dieser Abmessungen eine derartige Länge, daß eine deutliche Figur

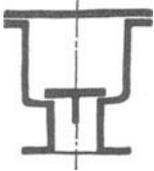


Abb. 238. Richtig.

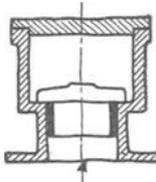


Abb. 239. Falsch.

Grundsätzliche Skizzen von Ventilgehäusen.

hafte Ausführungen. Die schematischen Skizzen, die meist zur Erläuterung des Vortrages oder einer Beschreibung dienen, sollen das Grundsätzliche einer Anordnung zeigen, sie entstehen daher nicht durch bloßes „Vereinfachen“, durch Weglassen des scheinbar Unwesentlichen, sondern durch Hervorheben des Wesentlichen.

Namentlich hüte man sich, konstruktive Einzelheiten dadurch „schematisch“ darstellen zu wollen, daß man die Arbeitsleisten, die Abrundungen, die Durchdringungslinien usf. weg-

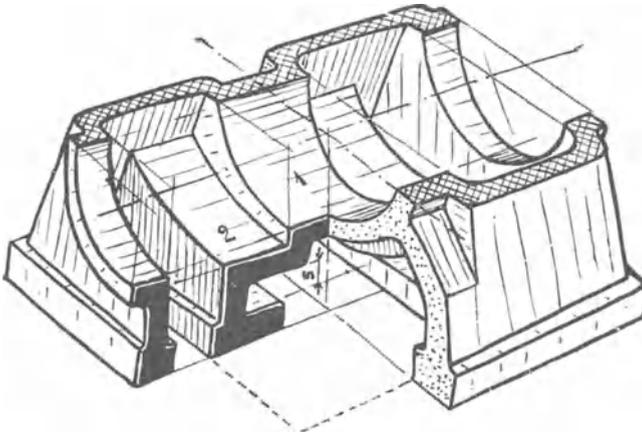


Abb. 240. Ridderschieber (Waagrecht-, Längs- und Querschnitt in einer Figur).

läßt (Abb. 239). Skizzen dieser Art wirken geradezu verderblich, da sie dazu verleiten, auch beim Entwerfen die gleichen Fehler zu begehen. Ähnlich wie unrichtige schematische Skizzen wirken oft sehr stark verkleinerte Abbildungen in technischen Zeitschriften und Büchern. Man versuche ja nicht, derartige Abbildungen durch gedankenloses Vergrößern in „Werkzeichnungen“ zu verwandeln!

c) Perspektive Skizzen¹.

Durch perspektive² Skizzen wird die Vorstellungskraft, das räumliche Sehen und Denken wesentlich gestärkt, allerdings nur dann, wenn es sich nicht um ein Abzeichnen von Vorlagen handelt oder um ein Übersetzen senkrechter Parallelprojektionen in Perspektive, sondern um die Wiedergabe von Bildern, die im „Kopf“ Form und Gestalt gewonnen haben und nun von der geschickten „Hand“ zu Papier gebracht werden. „Die Zeichnung als Ausdrucksmittel und die Formvorstellung als Geistestätigkeit stehen in genau demselben Verhältnis wie die Sprache zu den Gedanken“ (Riedler, Das Maschinzeichnen).

Der Anfänger wird sich zuerst nur die Grundform vorstellen können, diese skizzieren und nun das Werkstück am Papier gleichsam bearbeiten und vollenden. So wird das Skizzieren zum Schmieden, Drehen, Hobeln; es zwingt den Konstrukteur an die Herstellung, an die

¹ Vgl. Volk: Das Skizzieren von Maschinenteilen in Perspektive. 5. Aufl. Berlin: Julius Springer. — Keiser, K.: Freies Skizzieren ohne und nach Modell für Maschinenbauer. Berlin: Julius Springer 1929.

² Neuere Wortform für perspektivisch.

Arbeitsvorgänge, an Einformen und Aufspannen zu denken und ist das beste Mittel, die Tätigkeit am Zeichenbrett mit dem Schaffen in der Werkstatt zu verknüpfen. Beispiele: Abb. 10, 137, 240, 241.

d) **Vorgang beim Entwerfen¹ eines Einzelteiles.** 1. Auf Grund von guten Ausführungen eine maßstabrichtige Entwurfskizze (1:1 oder 1:5) anfertigen. Das Grundsätzliche der Gestaltung vielleicht in Perspektive durch eine Formenreihe festhalten (Abb. 242).

2. Durch rasche Überschlagsrechnung untersuchen, ob die Abmessungen in bezug auf Festigkeit, Auflagerdruck, Reibung usf. genügen.

3. An Hand der Rechnung eine verbesserte Entwurfskizze anfertigen und auf Grund der geänderten Abmessungen genauer nachrechnen. Zulässigkeit der gemachten Annahmen kritisch beurteilen, Herstellung, Raumbedarf, Zusammenbau berücksichtigen (auf Zusatzspannungen Rücksicht nehmen), die äußere Gestalt den sachlichen Forderungen noch mehr anpassen, die Hauptformen klar und bestimmt herausheben usf. Die Abänderung wird zweckmäßig so vorgenommen, daß man über den vorhergehenden Entwurf Pauspapier legt und die unverändert bleibenden Teile durchpaust. Der neue Entwurf ist dann auf dem Pauspapier auszuführen. Das Verfahren ist nach Bedarf zu wiederholen.

4. Die Werkzeichnung entwerfen. Beim Entwerfen der Werkzeichnung auf die Einteilung des Blattes und die richtige Anordnung der Ansichten und Schnitte Rücksicht nehmen; sind mehrere Ansichten erforderlich, so ist gleichzeitig an allen Ansichten zu arbeiten, weil dadurch die körperliche Form des Werkstückes besser zum Bewußtsein des Konstrukteurs kommt. Die Linien müssen kräftig sein, dürfen aber nicht mit einem zu harten Bleistift so eingegraben werden, daß sie nur schwer wegradiert werden können. Zum Entwerfen sind nur mittelharte Bleistifte mit runder, ja nicht flachgeschliffener Spitze zu verwenden. Die aus der Rechnung folgenden oder beim Entwurf gewählten Maße und Passungen sind sofort in die Bleizeichnung einzutragen. Die Bleizeichnung und der Entwurf samt Rechnung müssen so klar sein, daß die Arbeit in jedem Augenblick ohne viel mündliche Erläuterung von einem anderen Konstrukteur übernommen oder nach einer oft monatelangen Pause ohne Schwierigkeit fortgesetzt werden kann.

Überläßt der Konstrukteur die Fertigstellung der Zeichnung (oder die Anfertigung der Pause) einem Zeichner, so hat er vorher alle Hauptmaße einzutragen und die Passungen und Bearbeitungszeichen anzugeben. Er bescheinigt die Richtigkeit der Stammzeichnung oder Stammpause durch seine Unterschrift.

Handelt es sich um den Entwurf einer zusammengesetzten Maschine, die zum Teil aus genormten Elementen besteht, so benützt man beim Entwurf auf Pauspapier gezeichnete, maßstabrichtige Skizzen dieser Teile. Ist z. B. eine fahrbare Kranwinde zu entwerfen, so wird man die Pausen der gewählten Motoren, Schneckengehäuse, Lüftmagnete usf. solange verschieben, bis eine Verteilung erreicht ist, die in bezug auf Platzbedarf, Zugänglichkeit, Gewichtsverteilung usf. den Ansprüchen genügt.

Beispiel einer derartigen Entwurfskizze: Abb. 243—245.

¹ Dabei ist vorausgesetzt, daß der Anfänger fast nie völlige Neukonstruktionen auszuführen hat.

² Vgl. Volk: Gehäuse. Maschinenbau. 1927, S. 652.

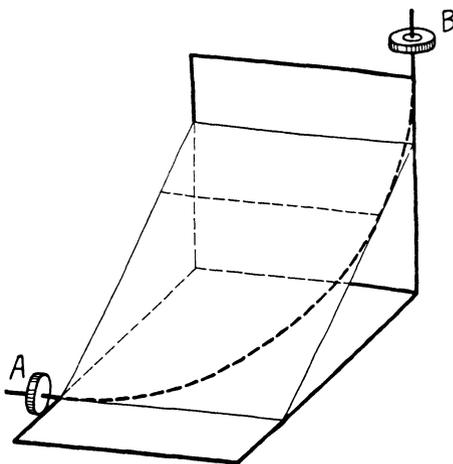


Abb. 241. Bestimmung eines Rohrkrümmers, der Flansch A mit Flansch B verbinden soll.

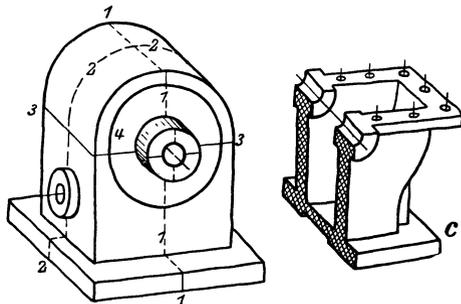


Abb. 242. Skizzen von Schneckengehäusen².

Abb. 243—245. Beispiel einer Entwurfskizze.

